

گیرلنگ
مشین لولز سے
متعلقہ
Library

Page No. 70 Reg 1167



T. T. P. Series No. 2

مشین ٹولز سے متعلقہ

- * خراونے کے طریقے
- * ڈرننگ اور بورنگ کے طریقے
- * منگ کے طریقے
- * شینگ اور پلیٹنگ کے طریقے
- * سلائیگ کے طریقے
- * بروچنگ کے طریقے
- * گرائینڈنگ کے طریقے

مُصنّف :
ہمیر شس گیر لنگ
ڈائریکٹر آف ٹریڈ
شوہرے روہر - جرمنی



مشینوں اور ٹولز سے متعلق



ٹاپنا اور چاٹنا



بنانے سے متعلق

مترجمین :
1 پروفیسر محمد اسلام الدین سلیم
میکینکل ڈیپارٹمنٹ

انجینئرنگ یونیورسٹی، لاہور

2 اے۔ جی۔ مہاس

اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹریڈ ٹیننگ (میکینکل)

ڈائریکٹوریٹ آف مین پاور اینڈ ٹریڈنگ پنجاب لاہور

3 محمد سعید الفواز سکرٹری

گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی لاہور

نظر ثانی : فیض احمد اسسٹنٹ ڈائریکٹر میکینکل ٹریڈنگ

ڈیپارٹمنٹ سیل نار سکول لیبر ٹریڈنگ ڈائریکٹوریٹ آف مین پاور اینڈ ٹریڈنگ پنجاب لاہور میں

میکینکل ٹریڈنگ پروگرام (T.T.P.) کے تحت تیار ہونے والی ایک فن کتاب

سجاد ظہیر پبلشرز ، لاہور

جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ اس کتاب کو یا اس کا کوئی بھی حصہ
بلا تحریری اجازت ڈویلپمنٹ سیل نار سکول ایجوکیشن ٹریننگ، لاہور
اور ناشر چھاپا نہیں جاسکتا۔

جارج ویسٹمین فرلاگ۔ مغربی جرمنی اس ایڈیشن کو دوبارہ شائع کرنے کے محب زہین۔
جملہ حقوق © 1965 جارج ویسٹمین فرلاگ

پہلا اردو ایڈیشن _____ 1976
دوسرا نظر ثانی شدہ اردو ایڈیشن _____ 1984
تعداد _____ 5000
قیمت _____ 20 روپے

سجاد فیض پبلشرز لاہور نے ڈویلپمنٹ سیل نار سکول ایجوکیشن ٹریننگ، ڈائریکٹوریٹ آف مین پاور اینڈ ٹریننگ، پنجاب، لاہور
کے لیے پاک جرمن پبلیشنگ اسوسی ایشن پر ڈرام کے تحت جارج ویسٹمین فرلاگ کی تحریری اجازت سے شائع کی۔

Urdu-Ausgabe von
Gerling, Rund um die Werkzeugmaschine

© Georg Westermann Verlag,
Druckerei und Kartographische Anstalt GmbH
& Co., Braunschweig, Federal Republic of
Germany

"Printed in Pakistan."

قارئین کے لیے حوالے

اس کتاب میں بیان کیے گئے مصنفین کو مختلف نشانات سے واضح کیا گیا ہے۔ جارج ڈسٹرین فرلگ کے اہلکار کا یہ طریقہ جرمن فیڈرل پبلسٹ نمبر 959276 کے تحت محفوظ ہے۔



1 یہ نشان کتاب کے ان صفحات کی نشاندہی کرتا ہے جن پر ٹولز کے بارے میں درج ہے۔ یعنی مشینوں اور ٹولز کی ٹیکنالوجی (Technology of Machines and Tools)



2 یہ نشان کتاب کے ان صفحات کی نشاندہی کرتا ہے جن کا تعلق ناپنے اور جانچنے سے ہے یعنی انسپکشن ٹیکنیک (Inspection technique)



3 یہ نشان کتاب کے ان صفحات کی نشاندہی کرتا ہے جن کا تعلق جاب کے بنانے سے ہے یعنی پیداواری ٹیکنیک (Production technique)

دوبارہ پڑھنے اور سمجھنے کے لیے متعلقہ موضوعات کو 'ایک ہی نشان' والے صفحات کو بالترتیب پڑھنے سے مضمون کا تسلسل قائم رکھا جاسکتا ہے۔

پیشے لفظ

یہ کتاب مشین ٹولز سے متعلق ہر چیز کے بارے میں ہے یعنی ہر وہ چیز جو مشیننگ (Machining) سے جاب کی پیداوار کے لیے اہم ہو۔ مزید برآں مشین ٹولز اور ضروری اوزاروں کے متعلق بھی ہے۔ نیز مشیننگ کے طریقے اور اس کے محسوس اصولوں کے متعلق بھی لکھی گئی ہے۔ اس کا تعلق مشین پر جاب کی پیداوار، ان کو ناپنے، جانچی پڑتال کرنے اور بنانے میں صرف شدہ وقت معلوم کرنے سے بھی ہے۔

اس طرح یہ کتاب ان تمام حضرات کے لیے بھی لکھی گئی ہے جن کا مشین ٹولز سے باواسطہ تعلق ہو۔ لیکن خصوصی طور پر تمام میٹل ورکنگ ٹریڈز (Metal working trades) کے طلباء حضرات کے لیے بھی لکھی گئی ہے جن کے لیے مشیننگ کے تمام طریقے تفصیلاً جاننا ضروری نہیں ہے لیکن ان کو مشین ٹولز پر کام کرنے، ان کے تمام ڈیزائن اور طریق کار کا تھوڑا بہت علم رکھنا ضروری ہے۔

بالخصوص مشین ٹولز فٹرز جن کا کام ہی مشین ٹولز اور پڑوں کو جوڑنا جو ان کے لیے ان کے بنانے کے طریقے اور مشینوں کی ساخت کے بارے میں واقفیت رکھنا ضروری ہے۔ مزید برآں ڈرافٹسمن اور دیگر طلباء بھی اس کتاب کی مدد سے مختلف ٹولز، مشین ٹولز کی ساخت اور کارکردگی کے متعلق مفید ابتدائی مگر عملی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

اس کتاب میں زیادہ تر پیداواری نظریہ (Theory of Manufacturing) کو طویل خاطر رکھا گیا ہے۔ ذکر فنی مہارت کو بیان کیا گیا ہے کیونکہ فنی مہارت درکشاپ میں ہاتھ سے خود کام کرنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔

تصویروں سے اس کتاب کے مواد کو سمجھانے میں بھرپور مدد لی گئی ہے، تاکہ کتاب کے مختلف موضوعات آسانی سے سمجھیں آجائیں۔

1- اصولی طور پر ہر صفحہ ایک مکمل حصہ ہے۔ اس طرح بہتر وضاحت اور تشہیح یقینی ہے۔

2- مختلف نشانوں کے استعمال سے الگ الگ فنی موضوعات جدا طور پر واضح کیے گئے ہیں۔

وضاحت کا نیا طریقہ جو اس کتاب میں استعمال کیا گیا ہے، فنی سکولوں میں اسباق کی ترتیب کو زیادہ دلچسپ اور سہولت مند بنا سکتا ہے۔ بالخصوص اس فنی کتاب کو اسباق کے دوران مناسب طور پر استعمال کر کے حقیقی فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

ہنزلیش گیولنگ

موسم بہار : ۱۹۶۰ء

اس ایڈیشن میں مروجہ اصولوں کے مطابق اکائیوں اور ڈرامٹکوں میں ترمیم کردی گئی ہے۔

اندراجات

- 9 مختلف پرنزے اور مختلف عوامل ●
- 11 مشین ٹولز سے مشیننگ کے طریقے ●
- 12 مشینوں کی مختلف اقسام ●
- 12 مشین ٹولز کی احتیاط اور دیکھ بھال ○
- 12 کفایت شمار پیداوار ○
- خراونے کے طریقے ●
- 13 چاب ، شکلیں اور ٹیپ کنونوجی ○
- 14 خراونے کے طریقے ○
- 15 خراوشینوں کی مختلف اقسام ○
- 16 سینٹر لیٹھ کے اہم حصوں کے نام ○
- 18 مین ڈرائیو ○
- 18 بیلٹ اور گریڈ ڈرائیو ○
- 19 درجہ دار پٹی ڈرائیو ○
- 20 تغیر پذیر سپیڈ گیزر بکس ○
- 21 لامحدود تغیر پذیر سپیڈ ڈرائیو ○
- 22 فیڈ گریڈیاں ○
- 23 فیڈ ڈرائیوز ○
- 25 ٹرننگ یعنی خراونے کے ٹولز ○
- 26 کاٹنے والی دھاڑ کی شکل ○
- 28 خراونے کے ٹولز کی قسمیں ○
- 30 خراونے کے ٹولز کی دیکھ بھال ○
- 31 خراونے کے ٹولز کو پھلانا یا بانڈھنا ○
- 32 خراونے کے ٹولز کو صحیح بانڈھنا ○
- 33 رفتار کٹائی ○

- 35 چکر فی منٹ معلوم کرنا ○
- 36 رفتار کٹائی ڈائیگرام سے چکر فی منٹ معلوم کرنا ○
- 37 فیڈ ، کٹ کی گہرائی ، کٹرن کی قسمیں اور اشکال ○

● بیلن نما کا بلے بنانا

- 38 ○
- 39 بلیٹنگ کا معائنہ کرنا ○
- 40 کلپٹ خراونا ○
- 41 کابلوں کو ناپنا اور جانچنا ○
- 42 چھوٹے بیلن نما جابوں کو پچھڑانا اور خراونا ○
- 44 بھری کاٹنا اور چھڑانا ○
- 44 جابوں کی سطحی حالت ○
- 45 خراونے کے عوامل کے لیے صرف وقت معلوم کرنا ○

● درجہ دار بولٹ بنانا

- 46 ○
- 47 کابل بنانا ○
- 48 مائیکرو میٹر سے ناپنا اور جانچنا ○
- 50 چھوٹے بیلن نما پرزوں کو کوٹ چک میں پچھڑانا ○

● شافٹیں بنانا

- 51 ○
- 53 شافٹ کو خراونا ○
- 53 شافٹ کو ناپنا اور جانچنا ○
- 54 مرکزوں کے درمیان خراونا ○
- 55 مرکزی سوراخ کرنا ○
- 56 مرکزوں کے درمیان پچھڑانا ○
- 57 ڈرائیونگ پلیٹ ○
- 58 سٹیڈی اور مینڈرل ○
- 59 سنسپڈ گھڑ سے جانچنا ○
- 60 کیلیپرز اور دقیق کیلیپرز سے ناپنا اور جانچنا ○
- 62 ڈائیل انڈیکس ○
- 63 مناظری اور بجلی کے انڈیکس ○

● منحرف المرکز شافٹیں بنانا

- 64 ○
- 65 منحرف المرکز یا ہٹے ہوئے مرکز پر خراونا ○
- 66 ہٹے ہوئے مرکز کو جانچنا ○
- 66 سلپ گھجڑ یا بلاک گھجڑ ○

- 68 ----- گولائیاں یا اشکالِ حنراونا ●
- 69 ----- گولائی خراونے کے طریقے ○
- 70 ----- ڈائمنڈ ٹرننگ اور سیدھی ٹرننگ ○
- 71 ----- گولائی ٹیجر سے جانچنا ○
- 72 ----- ڈھلے ہوتے جا ب حنراونا ●
- 74 ----- نیس پلیٹ پر جا ب کی سیدھ کو ڈرٹ کرنا ○
- 75 ----- خراوے ہوتے پر زوں کی کثیر پیداوار ●
- 2 ڈرائنگ اور بورنگ کے طریقے
- 77 ----- مختلف جا بوں میں سوراخ ○
- 78 ----- ڈرائنگ مشین پر سوراخ کرتے وقت حرکت ○
- 79 ----- مختلف اقسام اور ساخت کی ڈرائنگ مشینیں ○
- 84 ----- ڈرائنگ ٹولز ○
- 87 ----- ڈرائنگ اور بورنگ کے مختلف ٹولز ○
- 88 ----- برنوں کو چسک میں پکڑنا ○
- 89 ----- ڈرائنگ کے دوران چکر، فیڈ اور ٹھنڈا کرنے کا عمل ○
- 90 ----- ڈرائنگ مشین پر منفرد سوراخ بنکانا ●
- 91 ----- سوراخ کرنا ○
- 92 ----- کیسے گئے سوراخ کو ناپنا ○
- 93 ----- ڈرائنگ مشین پر جا ب کو پکڑنا ○
- 94 ----- سوراخ کرنے کے عمل کے دوران لٹائی اور عمل میں صرف وقت معلوم کرنا ○
- 95 ----- کاؤنٹر سٹیکنگ اور کاؤنٹر بورنگ کے طریقے ●
- 96 ----- سوراخ کرنا اور کاؤنٹر بورنگ کرنا ○
- 97 ----- کور ڈرل سے کاؤنٹر بورنگ کرنا ○
- 99 ----- ڈرائنگ مشین پر صحیح اور صاف سوراخ کرنا ●
- 100 ----- سوراخوں کو ناپنا اور جانچنا ○
- 101 ----- بریزر ○
- 102 ----- ڈرائنگ مشین پر ریٹنگ کرنا ○

- 103 افہتی بورنگ مشین پر آرٹ سے سوراخ کرنا ●
- 104 بورنگ کو ناپنا اور جانچنا ○
- 105 بٹشیں بنانا ●
- 106 غماہ پر پور کرنا ○
- 107 خرااد سے ہونے پر کو ناپنا اور جانچنا ○
- 3 سلامی دار پُرز سے خراادنا
- 110 سلامی خراادنا ○
- 111 ٹیپر ٹرنگ ایڈجسٹ سے سلامی خراادنا ○
- 112 خرااد کے سینٹر بنانا ●
- 113 زاویوں کو ناپنا اور جانچنا ○
- 114 زاویے ناپنے اور جانچنے کے ترتیب پذیر آلات ○
- 116 سلامی جانچنے کے طریقے ○
- 117 سلامی سوراخوں کے لیے سوراخ کرنا ●
- 4 ملنگ کے طریقے
- 119 ملنگ پر بنائے گئے جابوں کی وضع قطع ○
- 120 ملنگ کے طریقے ○
- 121 ملنگ مشین کی اقسام اور ڈیزائن ○
- 123 ملنگ کے ٹولز ○
- 127 ملنگ کے ٹولز کی دیکھ بھال ○
- 128 ملنگ کنٹرولنگ ○
- 129 جاب کو چکنا ○
- 130 چکر فی منٹ کا انتخاب ○
- 131 فیڈ کا انتخاب ○
- 132 کھروری اور ختمی ملنگ ○
- 133 ملنگ پر ہموار سطحیں بنانا ●
- 134 ہموار سطحوں کو جانچنا ○

- 135 ----- چابی کے لیے جھریوں کی ملنگ ●
- 136 ----- چابی کی جھری کو جانچنا ○
- 137 ----- پھسلویں سطحوں کی ملنگ ●
- 137 ----- پھسلویں سطہیں بنانا ○
- 138 ----- پھسلویں سطحوں کو ناپنا اور جانچنا ○
- 139 ----- ملنگ پر مستس سطحیں بنانا ●
- 140 ----- تقسیم کار آلات سے تقسیم کرنا ○
- 141 ----- تقسیم کار ہیڈ سے تقسیم کرنا ○
- 144 ----- 5 شیپنگ اور پلیٹنگ کے طریقے
- 144 ----- شیپنگ مشین کی ساخت ○
- 145 ----- شیپنگ اور پلیٹنگ کے ٹولز ○
- 148 ----- جابوں کو پکڑنا ○
- 150 ----- پلیٹنگ کے دوران صرف وقت معلوم کرنا ○
- 51 ----- ۷- بلاک کی شیپنگ ●
- 152 ----- ۷- بلاک کو ناپنا اور جانچنا ○
- 153 ----- پلیٹنگ مشین کی ساخت ○
- 154 ----- رہبر جٹ کی پلیٹنگ ●
- 155 ----- سپرٹ لیول سے جانچنا ○
- 6 ----- سلاٹنگ مشین پر پرنز سے بنانا
- 157 ----- چابی کے راستوں کی سلاٹنگ کرنا ○
- 158 ----- چابی کے راستوں کو ناپنا اور جانچنا ○
- 7 ----- بروچنگ کے طریقے
- 160 ----- بروچنگ مشینیں ○
- 161 ----- بروچنگ ٹولز ○
- 162 ----- بروچنگ کے ذریعے متعدد جھریوں والے سوراخ کرنا ●

8 گرائینڈنگ کے طریقے

- 165 ----- سان کے پینے
- 166 ----- ٹولز کو تیز کرنا
- 167 ----- گرائینڈنگ کے ذریعہ جابوں کو درست کرنا
- 169 ----- بین نما جابوں کی گرائینڈنگ اور سلینڈر ریل گرائینڈنگ مشینیں

● شافٹ کی گرائینڈنگ کرنا

- 172 -----
- 174 ----- بین نما جابوں کی گرائینڈنگ اور گرائینڈنگ سے کاٹنے کے طریقے
- 175 ----- بین نما گرائینڈنگ میں صرف وقت معلوم کرنا
- 176 ----- اندرونی بین نما گرائینڈنگ کا طریقہ

● بورز کی گرائینڈنگ کرنا

- 177 -----
- 178 ----- سطحی گرائینڈنگ
- 180 ----- گرائینڈنگ کے عوامل کے دوران صرف وقت معلوم کرنا

● متوازی جابوں کی گرائینڈنگ کرنا

- 181 -----
- 182 ----- عمدہ حتمی گرائینڈنگ کے طریقے

9 پیوٹریاں کاٹنے کے طریقے

- 184 ----- پیوٹری دار پرنڈوں کا استعمال
- 186 ----- پیوٹری کی پیکر کا اثر
- 187 ----- معیاری پیوٹریاں
- 190 ----- نوڈیشن پر پیوٹری کاٹنے کے عوامل

● خراوشین پر موس اور ڈاتی سے پیوٹری کاٹنے کے عوامل

- 191 -----
- 192 ----- موس اور ڈاتیوں کے ساتھ پیوٹریاں کاٹنے کے متعلق نقاط
- 194 ----- خراوشین پر پیوٹری کاٹنے والے ٹولز سے پیوٹری کاٹنا
- 195 ----- پیوٹری کاٹنے کے ٹولز
- 196 ----- خراوشین پر پیوٹریاں کاٹنا

● پیوٹری کاٹنے والے ٹولز سے بیرونی پیوٹریاں کاٹنا

- 197 -----
- 199 ----- پیوٹری کاٹنے والے ٹولز سے اندرونی پیوٹریاں کاٹنا

- 201 ----- گماریاں تبدیل کرنے کا حساب کرنا ○
- 202 ----- کیپسٹن خزاو پر چوڑیاں کاٹنا ○
- 204 ----- ملنگ سے چوڑیاں کاٹنا ○
- 204 ----- زیادہ رفتار پر ملنگ سے چوڑی کاٹنا ○
- 205 ----- گماریں ملنگ سے چوڑیاں کاٹنا ○
- 205 ----- روٹنگ سے چوڑیاں کاٹنا ○
- 206 ----- چوڑیوں کو ناپنا اور جانچنا ○

10 گماریاں بنانا


- 210 ----- گماریوں کا استعمال ○
- 212 ----- سپر گماریوں کی پیمائشیں ○
- 213 ----- گماریاں بنانے کے لیے میٹرل ○
- 214 ----- گماریاں بنانا ○

● ملنگ پر انڈیکسنگ کے طریقے سے سپر گماریاں کاٹنا

- 216 ----- ہانگ کے طریقے سے سپر گماریاں کاٹنا ○
- 217 ----- گماریوں کے دندانوں کی شکل بنانا ○
- 218 ----- سپر گماریوں کے دندانوں کے پہلوؤں کی گرائینڈنگ کرنا ○
- 219 ----- گماریوں کو ناپنا اور جانچنا ○




مختلف پیرزے اور مختلف عوامل

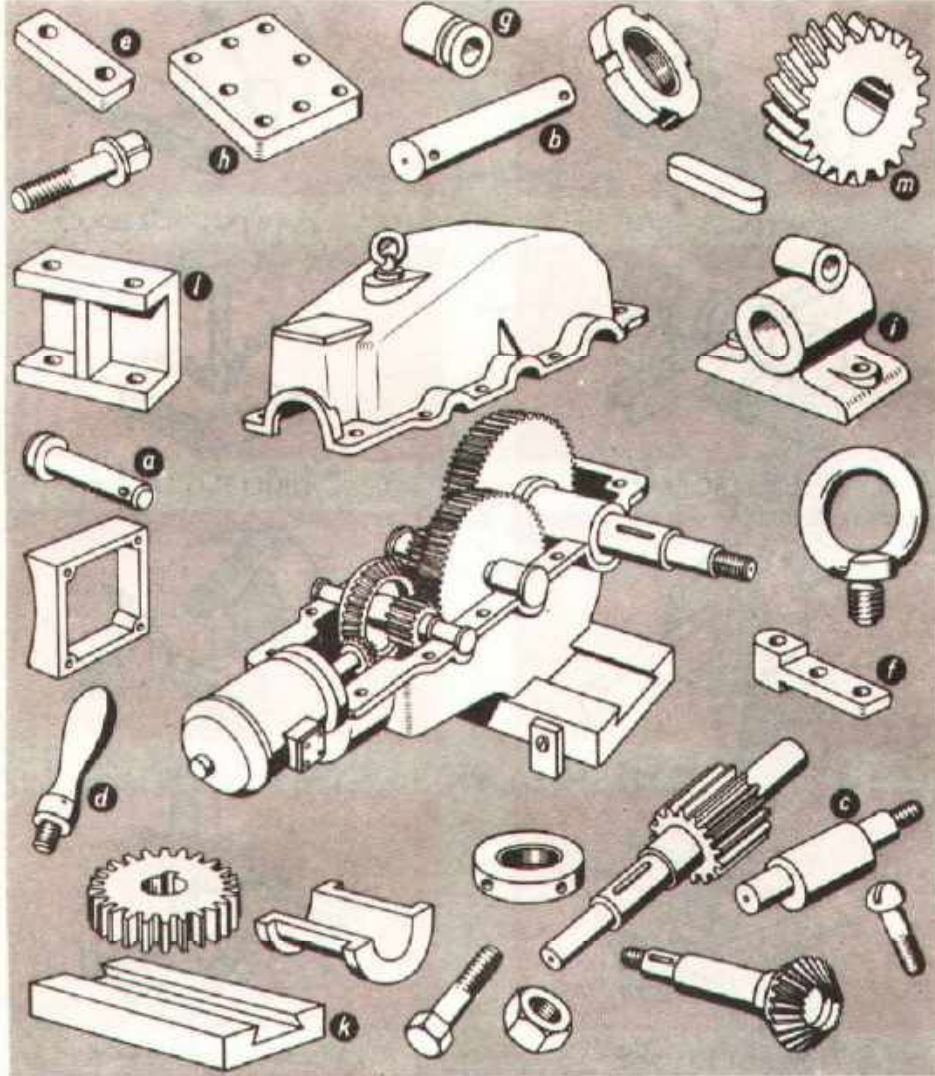


1. B 9 - مشین بہت سے پرنوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ مشق (a) کا بلہ (b) شافٹ۔ (c) منحرف المرکز شافٹ۔ (d) دستہ۔ (e) جوڑنے والی پیری۔ (f) بیور کی پچرل۔ (g) گیش۔ (h) ڈھانچنے والی پلیٹ۔ (i) سیرنگ۔ (k) ہنما۔ (l) فریم۔ (m) گلاری۔

مشین ٹولز، مصنوعات اور آلات سب کے سب کا بلوں، شافٹوں، گیشنوں، واشروں، گھراہوں، پیچوں، پلیٹوں، فریم اور ہاؤسنگ وغیرہ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ B 9 - ہر پرنہ ڈھانچنی، فورجنگ، روٹنگ، ڈرائنگ، پلیٹوں یا گول راک کو کاٹنے کے بعد بنتا ہے۔ لیکن زیادہ تر صنعت گرانے کے طریقوں سے بنائے جاتے ہیں۔ پرنوں کو زیادہ ہوزوں و مناسب بنانے کے لیے پیمائش اور شکل زیادہ سے زیادہ دیکھنا پڑتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سطح کی عمدگی کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔


(non-cutting)

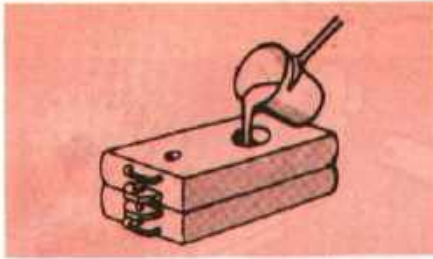


(CASTING) ڈھالنا

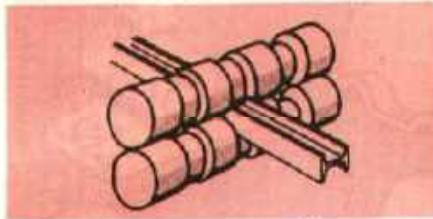


(ROLLING) ریلنا

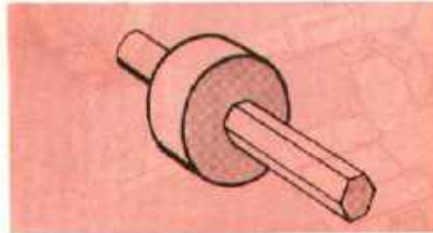

(DRAWING) کھینچنا

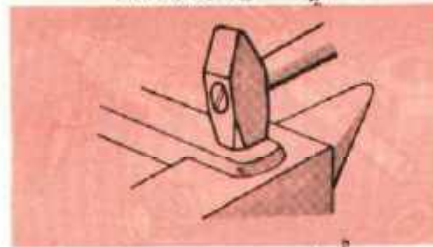


(FORGING) کھینچنا

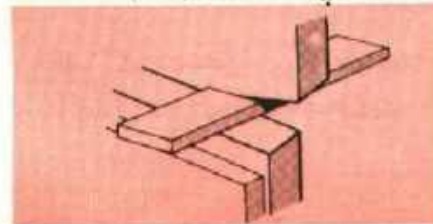


(SHEARING) کاٹنا

(Cutting)

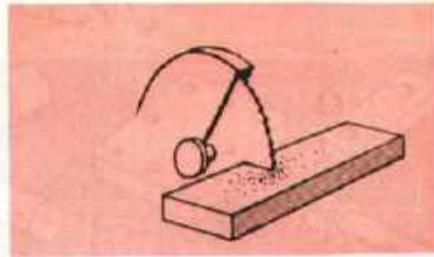


(SAWING) آری سے کاٹنا

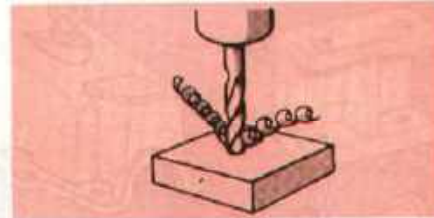


(DRILLING) گھرانے کا آری



(TURNING) گھرانے کا آری

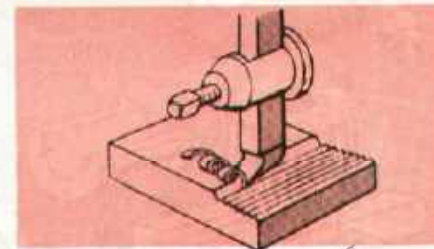


(PLANING) پیننگ

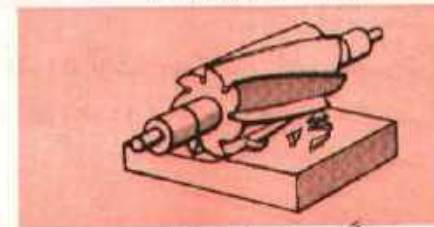

(MILLING) مگ



مشین ٹولز سے کٹائی کے طریقے : (Machining Operations with Machine Tools)

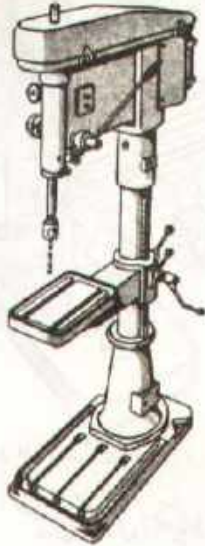

بنائے جانے والے پرنزوں کو عام طور پر ورک پیس (work piece) یا جاب کہتے ہیں۔ ان جابوں کو نپیر کٹائی والے طریقوں (Non cutting operation) سے (فورجنگ اور ڈھلانی وغیرہ) کھوری شکل دی جاتی ہے۔ اس طرح کہ ان پر مشین سے کٹائی کے لیے کافی مال موجود ہے۔ عام طور پر چارٹس میں زیادہ درستی اور سطح کی بہتر ٹنڈگی نپیر کٹائی والے طریقوں کی نسبت مشیننگ سے حاصل کی جاتی ہیں۔

مشینوں کی مختلف اقسام : (Various types of Machines)

مشینوں کی کٹائی ٹولز کی مدد سے دستی (manual) یا مشینی طریقوں (Machining process) سے ہی ممکن ہے۔

تجسبی اوتی اور آریاں دستی کٹائی کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ مشینی طریقے میں ٹول یا ورک پیس کی حرکت کو مثبت طور پر کنٹرول کر کے کٹائی کی جاتی ہے۔

مشینوں پر نہ صرف مکمل بیٹن نما یا ہموار پرنزے بلکہ چوڑی دار پرنزے و گراہیاں یا کبھی بھی شکل کے پرنزے بنائے جاسکتے ہیں۔


اور چونکہ یہ مشینیں لازماً ٹولز کے ساتھ کام کرتی ہیں اس لیے ان کو مشین ٹولز کہتے ہیں۔ جن کو مختلف ناموں سے شناخت کرتے ہیں جیسے ڈرننگ مشین، ٹرننگ مشین، پلاننگ (planing) مشین، رینگ مشین اور گرائنڈنگ مشین وغیرہ۔ (B 11. 1 & 2 / B 12. 1 & 2) بنے ہوئے پرنزوں کے نام بھی استعمال کی گئی مشینوں کی قسم پر منحصر ہوتے ہیں جیسے خلو (ہوا پرنزہ) (turned part) مٹک کیا گیا پرنزہ (milled part) پلاننگ کیا ہوا پرنزہ اور گرائنڈ کیا ہوا پرنزہ وغیرہ وغیرہ۔




B 11. 1 ڈرننگ مشین




B 11. 2 ٹرننگ مشین (خلو مشین)

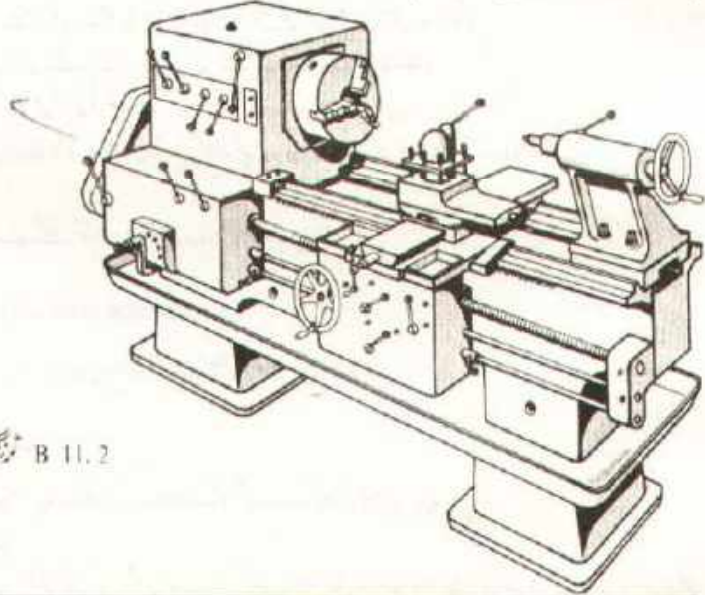

یہ دو مشینیں ہیں پرننگ کرتے ہیں ٹرننگ مشین کو ملاق ہے۔ خلو صرف ایک مخصوص قسم کی ٹرننگ مشین ہے۔

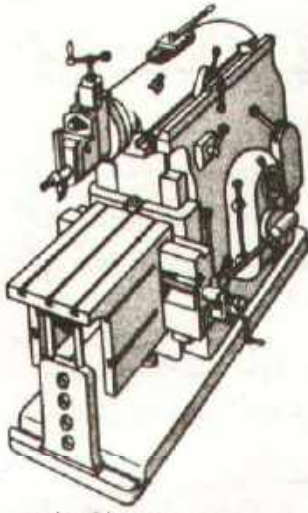

شیلپ مشین B 12.1

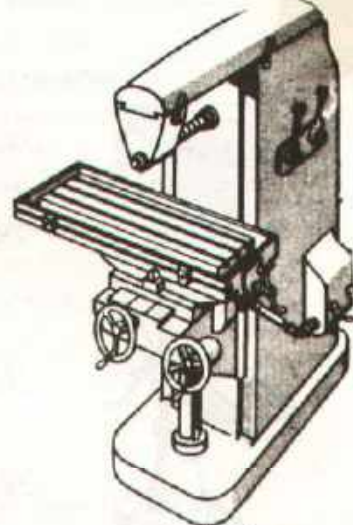

مٹنگ مشین B 12.2

مشین ٹولز کی احتیاط اور دیکھ بھال : (Care and Maintenance of Machine tools)

- مشین ٹولز بہت زیادہ درست سے بنائی جاتی ہیں اور اسی لیے بہت مہنگی اور حساس ہوتی ہیں۔ ان سے زیادہ دیر تک اچھا کام لینے کے لیے بہت زیادہ احتیاط برتنا چاہیئے :
- 1- جن مشین کے کام کرنے کے طریقے کا علم نہ ہو، اس کو نہ چلائیں۔ اس طرح کوئی حادثہ ہو سکتا ہے اور مشین کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔
 - 2- تمام تیل کے سوراخوں میں روزانہ تیل دیں۔ تیل کم دینے یا نہ دینے سے مشین جلدی لگتی ہے۔
 - 3- کام کرنے سے پہلے یہ تصدیق کر لیں کہ تمام لیورز اپنی مخصوص حالت میں ہوں۔
 - 4- گائیڈ ویز (guide ways) کو کترن ویلز سے بچائیں ورنہ گائیڈ ویز جلدی لگس جائیں گی اور کام میں غلطی پیدا ہوگی۔
 - 5- مشین کے جرنل کا درجہ حرارت مشین کی ہاؤسی کے لپٹے درجہ حرارت سے زیادہ نہ ہونے دیا جائے۔
 - 6- بکلی کی موٹر کو دھول اور نمی سے بچائیں۔ کسی بھی خرابی کی صورت میں اس کو فوراً بند کر کے مطلق کریں۔
 - 7- مشین کو اکثر صاف کرتے ہیں۔ کبھی بھی کپرسر کی ہوا سے صفائی نہ کریں کیونکہ کپرسر کی ہوا مٹی کے ذرات اور کترن ویلز کو گائیڈ ویز میں دھکیل دیتی ہے۔
 - 8- حادثات کی روک تھام کے بارے میں ٹکائے گئے اشتہارات (Posters) پر توجہ دیں۔

کفایت شعار پیداوار : (Economical production)

جواب عمدہ اور سستے طریقے سے بننے چاہئیں۔ اس لیے پیداوار کے لیے میٹھی ہولوفیصلہ کن جزو ہے۔

کفایت شعار پیداوار کا مطلب :


- 1- میٹرل، شکل اور جراثیم کی درستگی اور سطحی معیار کے لحاظ سے جب کو مانگ کے مطابق ہونا چاہیے۔
- 2- بناوٹ میں صرف وقت کم سے کم ہونا چاہیے۔
- 3- پیداواری خرچ کم سے کم ہونا چاہیے، مثلاً ٹول اور مشین کم سے کم لگے۔ خام مال اور معاون اشیا کی کثرت بھی تھوڑی ہو اور کبھی بھی کم سے کم خرچ ہو۔



خزاندے کے طریقے (TURNING OPERATIONS)


جاب ، شکلیں اور ٹیکنالوجی: (Workpieces - Shapes, Technology)

خزاندے ہوئے پرنسے گول شکل کے ہوتے ہیں اور جب کاہوں ، شانفوں ، سپنڈلوں وغیرہ کی صورت میں بنتے ہیں تو مشینوں 'جیگز' (jigs) اور فیکچرز (Fixtures) اور دوسرے آلات کے لیے اہم چیزوں جاتے ہیں۔ (B 13. 1) اسی طرح اور بہت سے ٹولز مثلاً فلگ کنڈرز ، ٹولسٹ ڈرل ، ریبر اور ٹیپ وغیرہ بھی گول شکل کے ہوتے ہیں۔

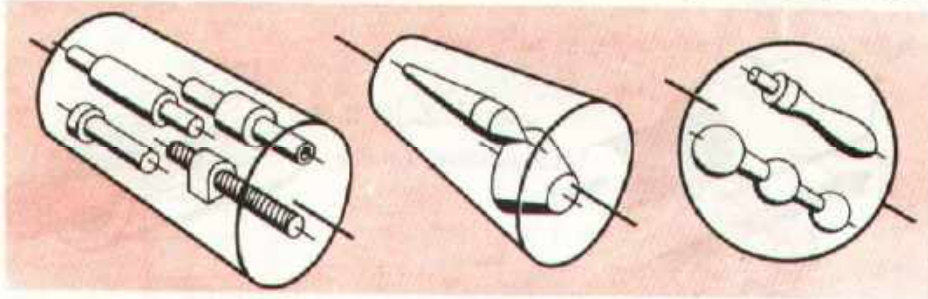

B 13. 1 - مشابہ

ضرورت کے مطابق پرنسے جات کو مختلف قسم کے مشیریل سے بنایا جاتا ہے۔ مختلف قسمی سطحوں (surface finishes) کے پرنسے جات بھی بنائے جاسکتے ہیں۔

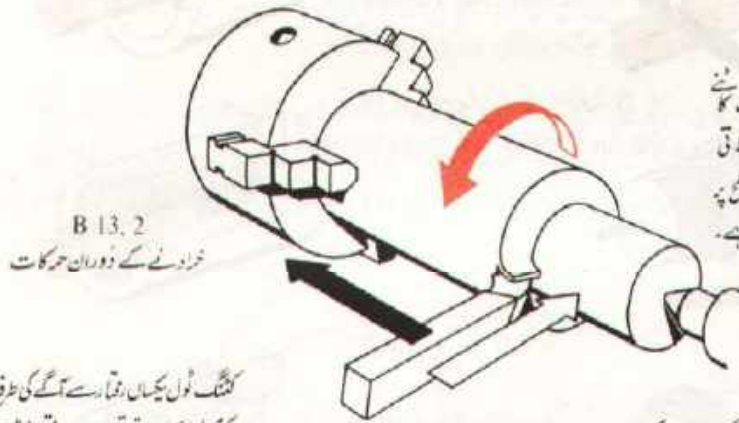

B 13. 2

خزاندے کے دوران حرکات

جاب یا ورک پیس کو گھمانے والی حرکت کا
والی حرکت یا مین (main) حرکت کہلاتی
ہے۔ وہ رفتار جس پر ٹول سے جاب کی سطح پر
سے دل آتر ہے، کنٹریک سپیڈ کہلاتی ہے۔

کنٹریک ٹول یکساں رفتار سے آگے کی طرف ہیں
ایک مسلسل کنٹریک آتا ہے۔ یہ رفتار فیڈ موشن
(feed motion) کہلاتی ہے۔

خزاندے کے ٹول کو حسبِ نشتا آسانی کی گہرائی پر لگایا گیا ہے۔ یہ حرکت
ایڈجسٹنگ موشن (adjusting motion) کہلاتی ہے۔


خزاندے کا عمل :

گول شکل بنانے کے لیے جاب کو اس کے محور کے گرد خزاؤ پر گھمایا جاتا ہے اس طرح جاب ٹول کی دھار کو پرنسے آتا ہے، کے مختلف گھومتا ہے۔
یہ طریقہ خزاؤ کے طریقہ کہلاتا ہے۔ مختلف حرکات (motions) کی وضاحت (B 13. 2) میں کردی گئی ہے۔



خراودنے کے طریقے (Turning Processes):


خراودنے کے پُرزوں کی مختلف اشکال مختلف طریقوں سے حاصل کی جاتی ہیں۔ بیرونی سطح خراودنے کو بیرونی خراودنا (outside turning) اور اندرونی سطح خراودنے کو اندرونی خراودنا (inside turning) کہتے ہیں۔ جاہوں کی بنیوں نما شکل لمبائی کے رخ ٹرننگ۔ (Longitudinal turning) سے ہوا سطح فینڈنگ (facing) سے سلائی دار اشکال ٹیپر ٹرننگ (taper turning) سے گولائی دار اشکال پروفائل ٹرننگ (profile turning) سے اور چڑیاں تھریڈنگ سے کائی جاتی ہیں۔ (Thread cutting)

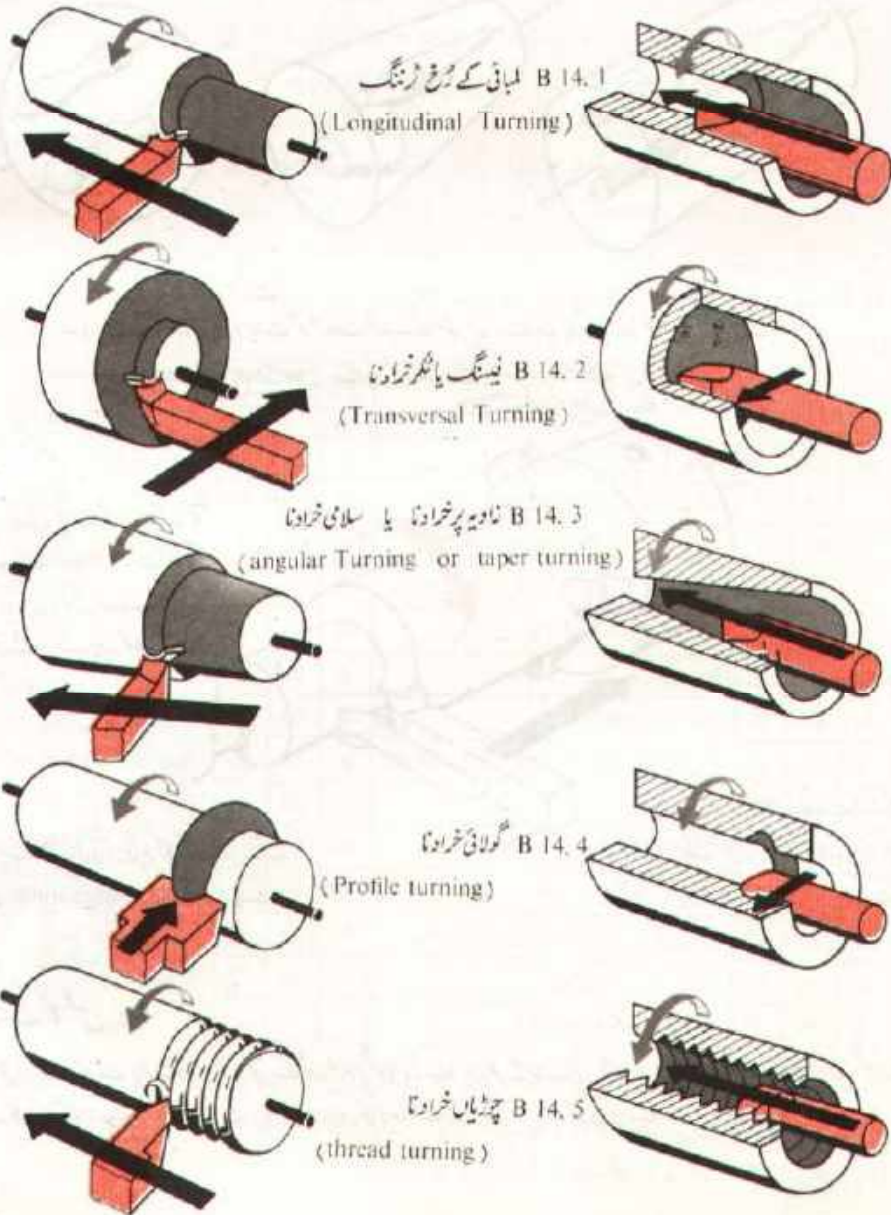




خرامشینوں کی مختلف اقسام (Turning Lathes of Different Designs)


مختلف نوعیت کا کام خراؤ پر کرنے کے لیے مختلف اقسام کی خراومشینیں ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ عام سنٹر لیٹھ (Centre Lathe) ہوتی ہے۔ (B 15. 1) دوسری اہم خراومشینیں فیٹنگ لیٹھ اور عمودی خراؤ اور پورنگ مل (vertical turning and boring mill) ہوتی ہیں۔ (B 15. 2 & 3)

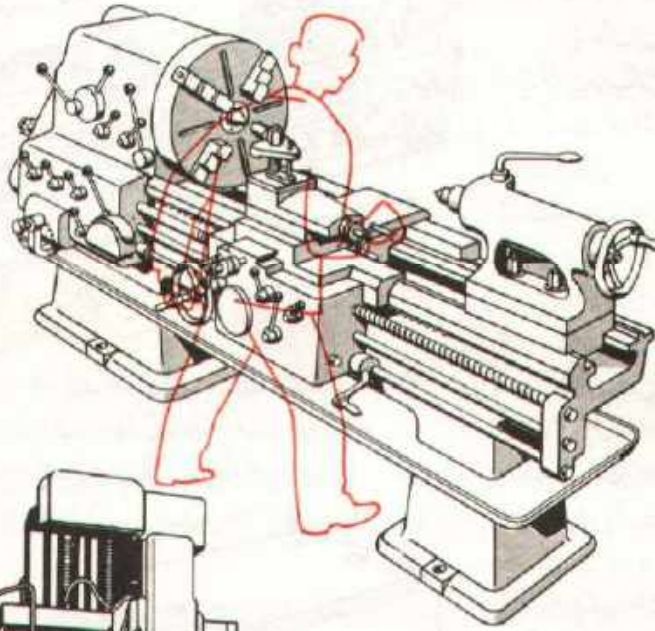

B 15. 1 سنٹر لیٹھ (انجن لیٹھ)
(centre lathe)

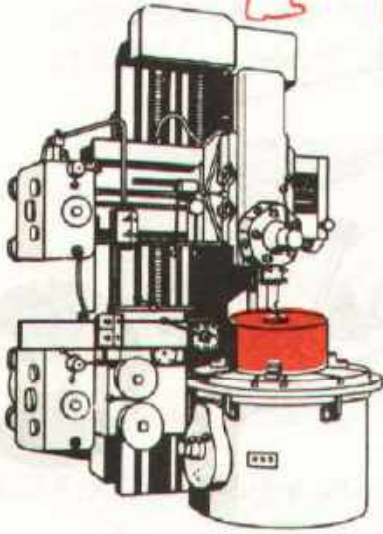

B 15. 2 - عمودی خراؤ اور پورنگ مل
(vertical turning and boring mill)

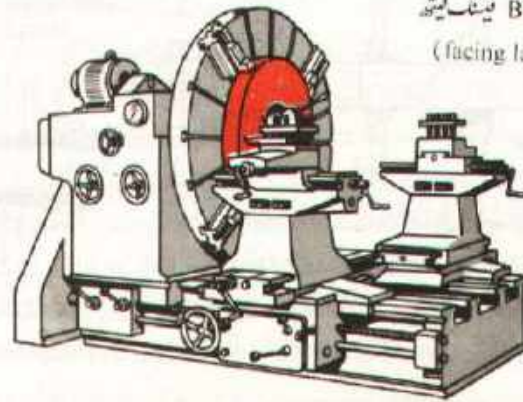

B 15. 3 فیٹنگ لیٹھ
(facing lathe)




سینٹر لیٹھ کے اہم حصوں کے نام : (Main Parts of Centre Lathe)

اس لیٹھ کو سینٹروں کی وجہ سے جو کام کر چکتے ہیں، سینٹر لیٹھ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کو انجن لیٹھ یا لمبائی کے رخ ٹرننگ کرنا الٹی لیٹھ بھی کہتے ہیں (B.16.1)


ہیڈ سٹاک میں (B.16.2) بیرنگ پر لگی ہوئی مین سپینڈل محور کی حرکت جاب کو منتقل کرتی ہے۔ سپینڈل بڑی مشینوں میں سے لگی ہوتی ہے، اور بہترین شیل سے بڑی مشینوں میں ہوتی ہے۔ اکثر اوقات سپینڈل اندر سے کھولنی ہوتی ہے تاکہ ٹول سلاش اس میں سے گزرسکے۔ سپینڈل کی سمارنے والی گول سطح کو سخت رکھا جاتا ہے اور گرائنڈ کیا جاتا ہے۔ عموماً پلین بیرنگس (Plain bearing)

سپینڈل پر لگاتے ہیں۔ جو کانسی (Bronze) کے بنے ہوتے ہیں۔ رولر بیرنگ میں کم رگڑ (friction) ہوتی ہے اور یہ بھی کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ سپینڈل کو بیرنگ میں صحیح چلنا چاہیے۔ اگر اس میں چل (play) ہو تو اس سے جاب کی سطح پر ٹول کی دستک کے نشان chatter mark بن جاتے ہیں۔ اور جاب بیضوی بھی بن جاتا ہے۔ بیرنگ کی چل (play) کو صحیح بھی کیا جا سکتا ہے۔ (B.16.3) تھرست بیرنگ محور کی دباؤ (Axial pressure) کو برداشت کرنے کے لیے لگاتے جاتے ہیں۔


سپینڈل کے سرے پر چاک وغیرہ لگانے کے لیے چیزیاں بنی ہوتی ہیں۔ سینٹر کو سپینڈل کے سلامی دار سوراخ میں دھکیلا جا سکتا ہے۔ سپینڈل کو لیٹھ مشین کی مین ڈرائیو (main drive) سے چلایا جاتا ہے۔

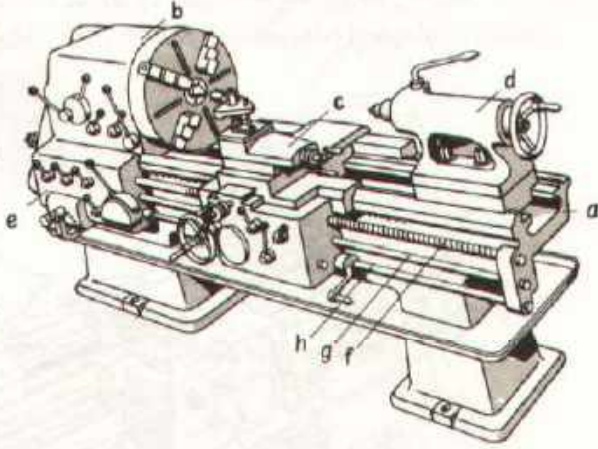

B.16.1 ٹرننگ لیٹھ کے اہم حصے (a) لیٹھ بیڈ۔
(b) ہیڈ سٹاک (c) سپینڈل گزس سلاش اور کپاؤنڈ سلاش
کے ساتھ (d) ٹیل سٹاک (e) فیلڈ گیر جس (f) لیڈ
سکرپ (g) فیلڈ سٹافٹ (h) سوچ بار (switch bar)

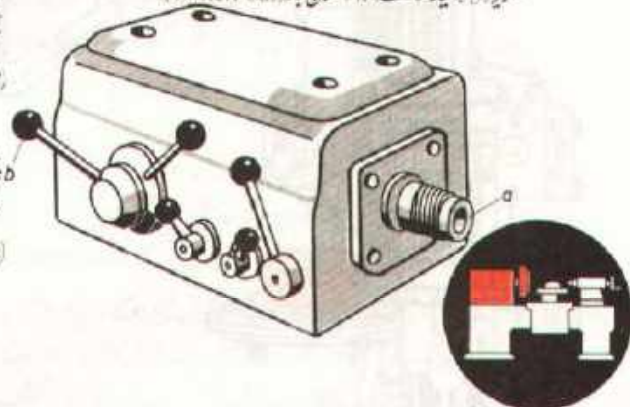

B.16.2 ہیڈ سٹاک (a) مین سپینڈل (b) چلانے والا لیور (engagement lever)

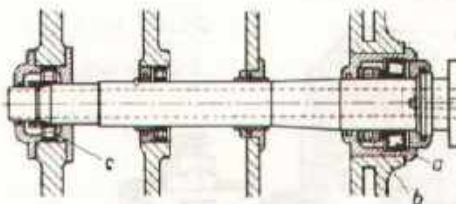


B.16.4 مین سپینڈل مع رولر اور بال بیرنگ

(a) سلامی دار رولر بیرنگ (taper roller bearing)


(b) بال بیرنگ (Ball bearing)

(c) رولر بیرنگ (roller bearing)

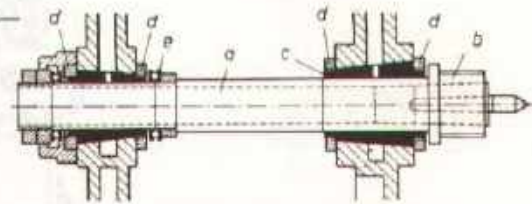


B.16.3 مین سپینڈل مع پلین بیرنگ (a) مین سپینڈل (b) مین سپینڈل کا سرے۔


(c) پلانٹیشن (d) بیرنگ فٹ (e) تھرست بیرنگ (Thrust bearing)

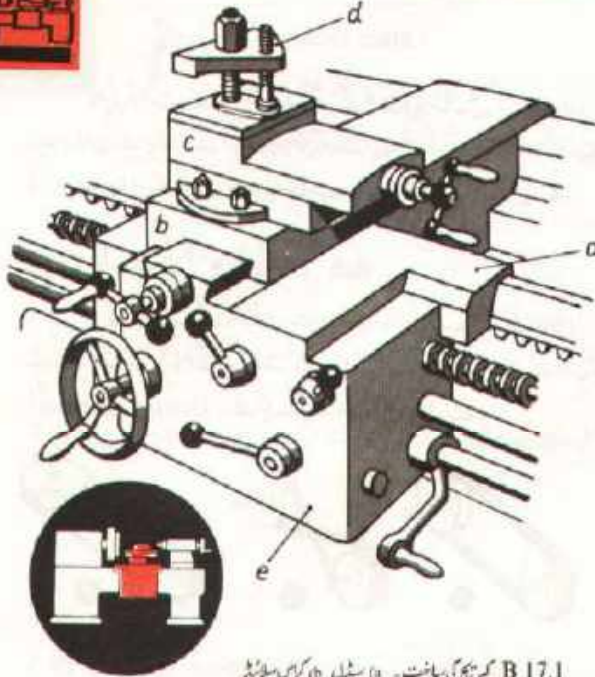

B 17,1 کیریج کی ساخت - (a) سیٹل (b) کراس سلائیڈ (c) کپڑا سلائیڈ (d) ٹول پوسٹ (e) اپرن بکس

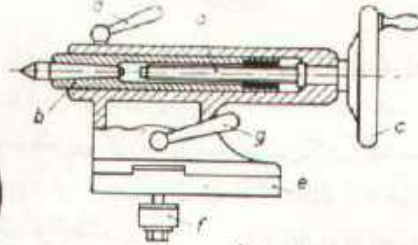

B 17,2 ٹیل سٹاک - (a) سپنڈل (b) سپر (c) سپنڈل سلیو (d) ٹیل سٹاک (e) ٹیل سٹاک کپڑا


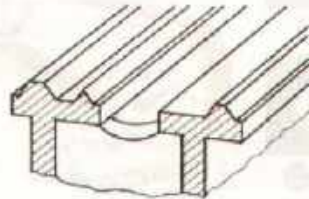


B 17,3 ٹیل سٹاک کپڑا کی ساخت - (a) ٹیل سٹاک کپڑا (b) ٹیل سٹاک کپڑا

خراہٹوں، فیڈ اور فیڈ کے ایورسب ہی کیریج پر لگے ہوتے ہیں۔ کیریج بھی سیٹل، کراس سلائیڈ، کپڑا سلائیڈ، ٹول پوسٹ (Tool post) اور اپرن (Apron) پر مشتمل ہوتی ہے۔ سلائیڈوں کو گائیڈ ویز (Guide ways) میں بغیر کسی چل (Play) کے صحیح طور پر چلانا چاہیے۔ سیٹل اور کراس سلائیڈ کو فیڈ شافٹ (feed shaft) یا ایڈ سکرپ سے چلایا جاتا ہے۔

ٹیل سٹاک (Tail stock) (B 17, 2) کو زیادہ لمبے چاب کو سہارا دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ڈرافٹ یا ریوٹنگ کرنے کے لیے ٹیل سٹاک استعمال کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ٹیل سٹاک کا سوراخ ماس سلائی دار (Morse tapered) ہوتا ہے۔ جو کہ ڈرن یا ڈیپ کے شینک (shank) کے موافق ہوتا ہے۔ ٹیل سٹاک لیٹو بیڈ پر آگے پیچھے چلا کر کہیں بھی لاک کر سکتے ہیں۔ ٹیل سٹاک کے ہینڈ ویل کے ذریعے اس کی سپنڈل سلیو (Spindle sleeve) کو آگے پیچھے کیا جاسکتا ہے۔ ایک سکرپ کی مدد سے سپنڈل سلیو کو کہیں بھی لاک کر سکتے ہیں۔ ٹیل سٹاک کی اور کئی قسمیں ہیں۔ جن میں سپنڈل سلیو کو ہوا یا ہائیڈرولک تیل کے دباؤ سے چلاتے ہیں۔ اس طرح چاب پر کیساں دباؤ رہتا ہے۔

خراہٹ کے بیڈ پر تمام دوسرے حصے لگے ہوتے ہیں۔ بیڈ کے نیچے انگلیں لگی ہوتی ہیں کیریج اور ٹیل سٹاک بیڈ پر بنے ہوئے "V" یا ہموار شکل گائیڈ ویز پر چلتے ہیں (B 17, 3)، بڑے قطر کے چاب خراہٹ کے لیے لیٹو بیڈ میں ایک جگہ (Gap) رکھتے ہیں۔

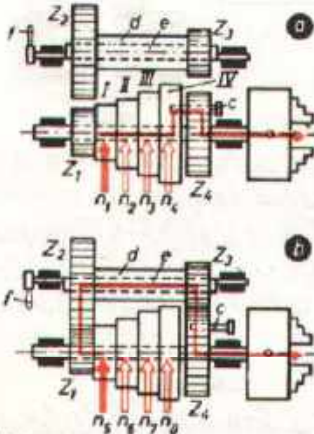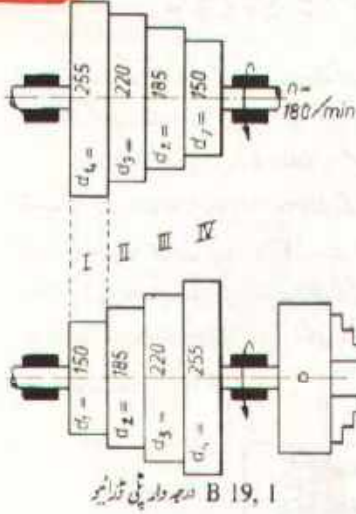

B 19, I درجہ وار پٹی ڈرائیوز میں ایک گیرنگ۔ (a) ایک گیرنگ متعلق
(a) ایک گیرنگ لگا ہوا درجہ وار پٹی ڈرائیوز کے ساتھ لگی ہوئی سینا
کڑی جڑے میں سپینڈل پر لگی ہوئی ہے جبکہ ایک گیرنگ کو منتقل کیا گیا
ہے تو پلائیوئی فورم بڑھ کر پٹی بولٹ (Carrier bolt - C)
میں سپینڈل تک منتقل ہوتی ہے۔ ایک گیرنگ لگا کر پٹی بولٹ (C)
کو باہر نکال کر درجہ وار پٹی ڈرائیوز کے ساتھ متعلق کر دیتے ہیں۔
گرایوں Z₂, Z₃, Z₄ ایکسٹرنل، کے ذریعے چڑھی جاتی ہیں اور ایک
گیرنگ کی شافٹ (c) پر چڑھی ہیں، دوسری گریو (a) کو چلانے سے ان
گرایوں کا راہدہ قائم کرنے سے گرایوں Z₁ اور Z₂ کے ساتھ
کھینچے لگی ہیں۔ (ایک گیرنگ شافٹ کے سر میں دو طرفہ انکرزڈ
(eccentric pivot) ہوتے ہیں) اس طرح گرایوں Z₁ اور Z₂
کے ذریعے میں سپینڈل کو طاقت منتقل ہوتی ہے۔

درجے وار پٹی ڈرائیوز : (Stepped pulley drives)

ایک خاص حد کے اندر اندر مخصوص پیکر حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پیکروں کا ایک سلسلہ ہو۔ 26 اور 306 پیکر فی منٹ کے دوران مختلف پیکر فی منٹ حاصل کرنے کے لیے درجے وار پٹی (stepped pulley) اور گرایوں کا سلسلہ استعمال کرتے ہیں۔

ایک گیرنگ کے بغیر درجے وار پٹی ڈرائیوز : (Stepped pulley drives without back gearing arrangement.)
چار درجے کی پٹی (four-stepped pulley) سے مین سپینڈل پر چار مختلف رفتاریں حاصل کی جاسکتی ہیں (B 19, I)
مثال : ہیٹ کی پوزیشن نمبر I

$$n_1 = \frac{d_4 \times n}{d_1} = \frac{255 \text{ mm} \times 180 \text{ Rpm}}{150 \text{ mm}} = 306 \text{ Rpm}$$

ہیٹ کی پوزیشن نمبر II

$$n_2 = \frac{d_3 \times n}{d_2} = \frac{220 \text{ mm} \times 180 \text{ Rpm}}{185 \text{ mm}} = 214 \text{ Rpm}$$

ہیٹ کی پوزیشن نمبر III

$$n_3 = \frac{d_2 \times n}{d_3} = \frac{185 \text{ mm} \times 180 \text{ Rpm}}{220 \text{ mm}} = 151,36 \text{ Rpm}$$

ہیٹ کی پوزیشن نمبر IV

$$n_4 = \frac{d_1 \times n}{d_4} = \frac{150 \text{ mm} \times 180 \text{ Rpm}}{255 \text{ mm}} = 105.8 \text{ Rpm}$$

(stepped pulley drives with back gearing) ایک گیرنگ سے منسلک درجے وار پٹی ڈرائیوز۔
ایک گیرنگ (back gear) کے استعمال سے پیکروں کے درجوں کی تعداد دوگنا ہر ہلے گی۔

$$\text{مثال } 50 = Z_4, 25 = Z_3, 50 = Z_2, 25 = Z_1$$

ہوں تو کل نسبت منتقلی (i) معلوم کریں :
 $i = \frac{Z_2}{Z_1} \times \frac{Z_4}{Z_3} = \frac{50}{25} \times \frac{50}{25} = 4$
فرض کیا کہ پیکر n₁, n₂, n₃, n₄ اس وقت حاصل ہوتے ہیں جبکہ ایک گیرنگ لگایا نہیں جاتا۔ (اوپر کی مثال)
ایک گیرنگ لگانے سے مندرجہ ذیل پیکروں کی تعداد حاصل کی جاسکتی ہے۔

$$n_5 = \frac{n_1}{4} = \frac{306 \text{ Rpm}}{4} = 76.5 \text{ Rpm}$$

$$n_6 = \frac{n_2}{4} = \frac{214 \text{ Rpm}}{4} = 53.5 \text{ Rpm}$$


$$n_7 = \frac{n_3}{4} = \frac{151 \text{ Rpm}}{4} = 37.75 \text{ Rpm}$$

$$n_8 = \frac{n_4}{4} = \frac{105.8 \text{ Rpm}}{4} = 26.45 \text{ Rpm}$$


درجے وار پٹی ڈرائیوز سادہ اور سستی ہوتی ہے۔ چونکہ ہیٹ کی پٹی کے درجوں پر منتقل کرنے میں وقت صرف ہوتا ہے اور خطر کم لگتی ہے۔ لہذا بغیر مفید ہوتی ہے۔ جدید ٹرانزیشنوں پر درجہ وار پٹی ڈرائیوز شاد و نادر ہے استعمال کی جاتی ہے



تغیر پذیر سپیڈ گیر والا گیر بکس : (Gear box with variable speed gear)

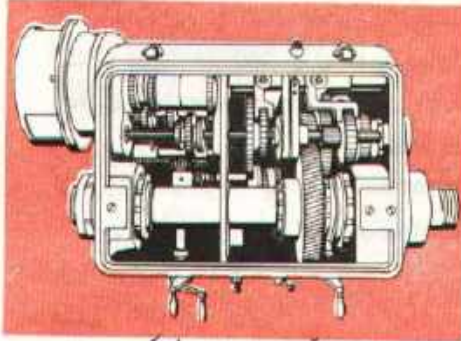

B 20, 1 تغیر پذیر سپیڈ والا گیر بکس

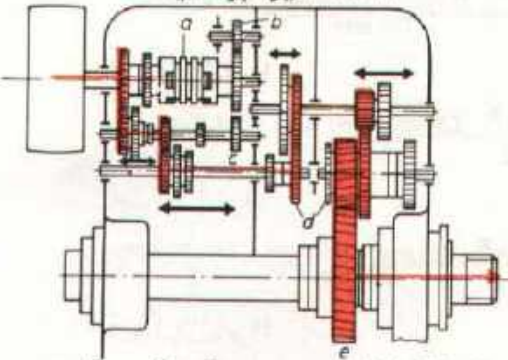


B 20, 3 - رفتار کے 10 درجوں والے تیز گیر ڈک ٹاکر (10 رفتار والا متعدد قرص ڈبل کلسچ (double multiple clutch) 'b' گھڑی گھڑی 'a' کے ساتھ سمت اٹانے کے لیے جوڑنا۔ (1) گھڑیاں جو تیز کو تبدیل کرتی ہیں۔ (2) پیچھا دہانوں والی مین سپنڈل گھڑی، (main spindle gear with helical teeth)

چکروں کی تعداد کو تبدیل کرنے کے لیے گھڑیوں کو کلسچ (clutch) کے ذریعے سے منقطع کیا جاتا ہے۔

بہت سی گھڑیاں پھسلوں (sliding) قسم کی ہوتی ہیں۔ (B 20, 2) تھری سٹیپ گھڑیاں (three stepped gears) کے مل کر چلنے سے جو تین قسم کی مختلف چکروں کی تعداد حاصل ہوتی ہے۔ دو تا کافی ہے۔ اس لیے خرابی میں ڈرائیو (main drive) میں متعدد ایک دوسرے سے جڑی جو تین دو یا تین سٹیپ گھڑیاں (two or three stepped gear) لگائی جاتی ہیں اور یہ گھڑیاں تیل بند خول

کے اندر چلتی ہیں۔ (B 20, 3)

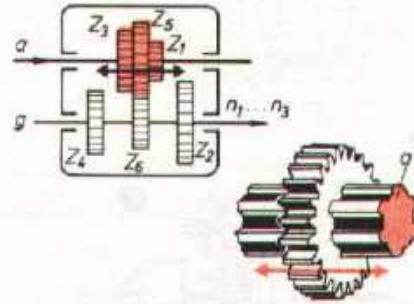


B 20, 2 - تھری سٹیپ سپیڈ جو تین ڈرائیو گھڑیاں Z_1, Z_2, Z_3 متعدد جھری شاخٹ (splined shaft) جو ڈرائیو ٹک شاخٹ ہوتی ہے۔ پر لگی ہوتی ہیں۔ گھڑیاں Z_4, Z_5, Z_6 چلنے والی شاخٹ (1) ہر مستقل طور پر لگی ہوتی ہیں، ایک موٹر کے ذریعے شاخٹ کہاں رفتار پہنچائی ہے گیر بلاک کو $Z_4 - Z_3$ یا $Z_5 - Z_2$ یا $Z_6 - Z_1$ کی حالت میں تبدیل کرنے سے چکروں کی تین مختلف تعدادیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔

گڈاویاں لگانا : گھڑیاں لگانے کے لیے مشین کو روک لیں یا مشین کو آہستہ کریں گھڑیاں لگانے کے لیے مندرجہ ذیل طریقہ اختیار کریں۔ مین گھڑی کو ہٹا کر (Disengage) گھڑیاں تبدیل کریں۔ اگھر پہنچ کریں، گیر تبدیل کر کے سپیڈ کم یا زیادہ کرنے کے لیے اکثر کلسچ استعمال کرتے ہیں۔ یہ کلسچ عمل کے دوران مشین کے چلتے چلتے ہی گیر تبدیل کر کے رفتار کو کم یا زیادہ کرتے ہیں۔ یہ کلسچ ٹھنڈی کلسچ (cone clutch) اور متعدد قرص کلسچ (multiple disc clutch) قسم کے ہوتے ہیں (B 20, 4) اس کے علاوہ گیر پہنچ کرنے میں صرف وقت کم کرنے کے لیے بریک کلسچ (brake clutch) خود کار کلسچ (automatic clutch) یا پری سلیکٹرز (preselector devices) استعمال ہوتے ہیں۔

B 20, 4 متعدد قرص کلسچ (Multiple disc clutch)


پروڈی قرص - 'a' کلسچ کی باڈی (body) کے باہر کے حصے اور اندرونی قرص (b) اندر کے حصے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ جیورڈ سے منقطع گھڑی سیو (c) (sliding sleeve) کے ذریعے دونوں قرصوں کو باہم دبا جاتا ہے۔ دونوں قرصوں کے درمیان رگڑ (friction) کی وجہ سے شاخٹ پر لگے ہوئے اندرونی حصے کی حرکت پروڈی حصے تک منتقل ہوتی ہے۔ حرکت کو آگے منتقل کرنے کے لیے ایک گڈی پروڈی حصے پر لگے ہوئے ہب (hub) کے ساتھ منسلک ہوجاتی ہے۔

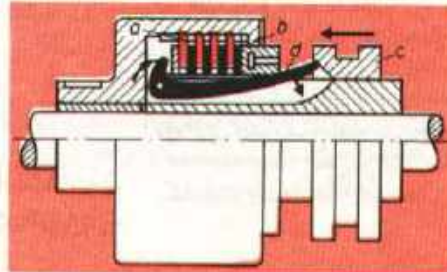




لا محدود تغیر پذیر ڈرائیو (Infinitely variable speed drive)

مشین پر کام کے دوران پکرنی منٹ کو خاص حد تک تغیر پذیر رفتار گیر (variable speed gear) کے بجائے ہیڈسٹاک میں لگے ہوئے لا محدود تغیر پذیر رفتار ڈرائیو (Infinitely variable speed drive) کے ذریعے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ سائنس کے لحاظ سے اس کی کئی قسمیں ہیں۔ جیسے مکینیکل ڈرائیوز (مثلاً PIV drives اور PK-drives) ہائیڈرولک ڈرائیوز اور الیکٹریک ڈرائیوز (3. B 21, 1)۔ بجلی سے چلنے والی لا محدود تغیر پذیر رفتار ڈرائیوز کے لیے عموماً ڈی۔ سی موٹرز استعمال کی جاتی ہیں۔

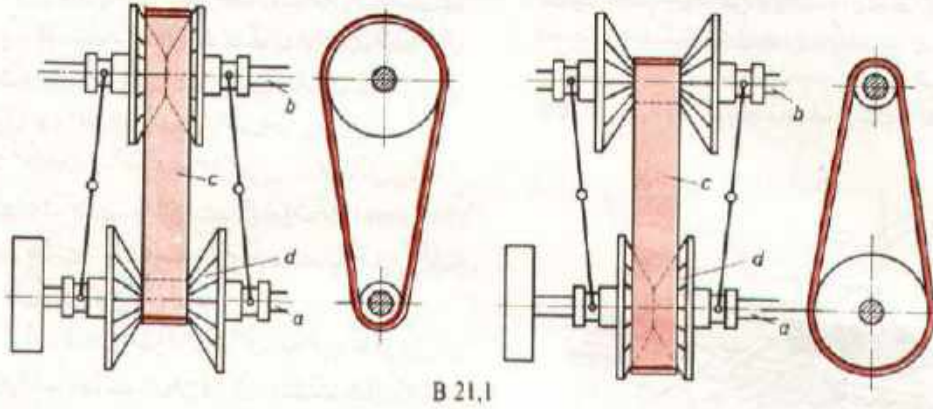


B 21, 1

PIV: B 21, 1 ڈرائیو، شافت a چلنے والی شافت ہے۔ ایک پچھلی بلیٹ c سپنڈل b کو چلاتی ہے۔ مخروطی قرصوں (cone discs) کو لیور سسٹم کے ذریعے ترتیب (adjust) کیا جاتا ہے۔ شافت b کو آہستہ گھمانے کے لیے بلیٹ کو اندرونی قطر a پر لگاتے ہیں۔ شافت کو تیز چلانے کے لیے لیور سسٹم کے ذریعے پٹیاں a پر اکٹھی کی جاتی ہیں اور b پر تیز چلائی جاتی ہیں۔ اس طرح سپیڈ کو گھٹایا یا بڑھایا جاسکتا ہے۔

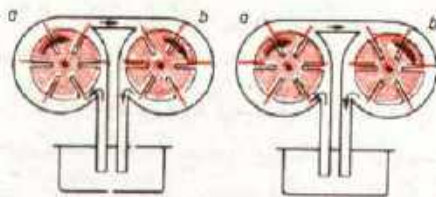

B 21, 3

B 21, 3 - ہائیڈرولک ڈرائیو تیل کے پمپ a اور تیل کی موٹر b پر مشتمل ہوتی ہے۔ تیل کا پمپ تیل اندر گھینٹتا ہے اور مسلسل کیساں رفتار پر چلتا ہے۔ جتنا تیل پمپ کے اندر داخل ہوتا ہے تیل کی موٹر کو چلاتا ہے۔ یہ موٹر سپنڈل کو چلاتا ہے۔ تیل کی موٹر کو خوف المرکز ایڈجسٹمنٹ سے چکریں کو لا محدود گھٹایا یا بڑھایا جاسکتا ہے۔ مثلاً تیل کی موٹر کے مرکز کو ڈھور زیادہ فاصلے پر سیٹ کریں تو تیل زیادہ سطح پر پھیل کر گرسے گا اور موٹر کم پیکر پر چلے گی اور اگر موٹر کے مرکز کو ڈھور کم فاصلے پر سیٹ کیا جائے تو اندر داخل شدہ تیل کی کثرت گرنے کے لیے اس کو تیز گھمنا پائے تیل کے پمپ کی خوف المرکز ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے چکریں کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔

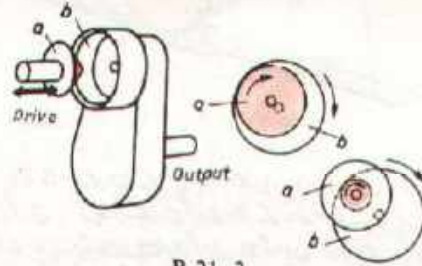

B 21, 2

PK-B 21, 2 ڈرائیو، ڈرائیو a ڈرائیو سے حرکت لیتی ہے اور پھر رینگ b کی حرکت رگڑ سے منتقل کرتی ہے۔ لا محدود تغیر پذیر رفتار ڈرائیو کو رگڑ والے رینگ کی جانب حرکت دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ نسبت متعلق نظروں کے متناسب ہوتی ہے اس لیے ڈرائیو کو رینگ کے ساتھ چیک کرتے رہنا چاہیے۔ اس طرح رینگ کا چلنے والی شافت کے ساتھ فریج وار تعلق (Swinging connection) ہو جاتا ہے اور شافت کی حرکت سپنڈل کو منتقل ہو جاتی ہے۔

لا محدود تغیر پذیر رفتار ڈرائیو کے طریقے خورا مشین کی کارکردگی کو زیادہ بہتر کر دیتے ہیں۔ کیونکہ اس طرح مخصوص موڈوں پکرنی منٹ پر خورا مشین کو سیٹ کر سکتے ہیں۔



فیڈ گئریاں : (Feed gears)

 
میٹل کے پھینے کو ہاتھ سے چلا کر فیڈ اور ایڈجسٹمنٹ مووش کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آٹومیٹک فیڈ کے لیے فیڈ شافٹ چلاتے ہیں اور فیڈ شافٹ کو گیر بکس کی گئریوں کی مدد سے گھمایا جاتا ہے۔

ایپرن : (Apron)

ایپرن میٹل پر لگا ہوتا ہے۔ مختلف حرکات کنٹرول کرنے کے لیے اس پر باہر کی طرف پھینے اور لیور وغیرہ لگے ہوتے ہیں۔ ایپرن میں فیڈ شافٹ کی گول حرکت کو سیدھی حرکت یا آڑی حرکت میں تبدیل کرنے کے لیے گئریاں لگی ہوتی ہیں۔ (B 22, 1 & 2) ان گئریوں کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔

یہ گئریوں پر ان گھسنے کے لیے سٹوپاں لگتے ہیں۔ اس کو بی سیڈ آک سے ہی گیس کے ذریعہ حرکت ملتی ہے۔ یہ گئریز کھینچنے والے رخ دو ہاف نٹ (half nuts) کی مدد سے چلاتا ہے۔ یہ نٹ ایک ہیڈ میٹل کی مدد سے لیڈ سکرو پر چکر لگاتے ہیں۔ لاک کرنے کا میکانکی ذریعہ :


اگر ہاف نٹ اور لیڈ میٹل اس فیڈ غلطی سے اکٹھی ہی لگا دی جائیں تو یہ میکانکی ذریعہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی خرابی کو روکنے کے لیے ایک محفوظ ذریعہ لگایا گیا ہے جو اس طرح کے اکٹھے ہونے کی خرابی کو روکتا ہے۔ (B 22, 3)




B 22, 3 - حفاظتی آلے کی مثال : لیور 'b' ہاف نٹ، صرف اسی وقت لگایا جا سکتا ہے جب لیور 'a' (فیڈ شافٹ) صفر حالت میں ہو۔

ورم کو علیحدہ کرنے کی میکانکی گل : یہ عام طور پر ایپرن (Apron) کے اندر ہی لگائی جاتی ہے اور اگر کیریج چلتے چلتے کسی ٹیک سے ٹکرا جائے تو یہ میکانکی گل فیڈ مووشن (Feed motion) کو خود بخود آگ کر دیتی ہے۔ (B 22, 4)


B 22, 4 - ایپرن جس میں ورم علیحدہ کرنے کی میکانکی گل لگی ہوتی ہے۔ فیڈ شافٹ (a) گئری Z_1 اور Z_2 کے ذریعے ورم (b) کو چلاتی ہے۔ لمبائی کے رخ فیڈ ورم گئری (c) اور گئریوں $Z_4, Z_5, Z_6, Z_7, \dots, Z_n$ کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ اگر کیریج (carrriage) ٹیک 'e' کے ساتھ ٹکرا جائے تو کیریج کی لمبائی کے رخ کی حرکت روک جاتی ہے۔ ورم گئری اور گئریوں Z_1, Z_2, \dots, Z_n کی حرکت بھی روک جاتی ہے۔ گئریوں Z_1 اور Z_2 کی مدد سے ورم مسلسل چلتا رہتا ہے اور خود بخود ورم ہاؤسنگ (d) کے باہر ورم گئری کے ساتھ بائیں یا دائیں لگ جاتا ہے۔ لیور 'a' جس پر پھینک 'b' کا دباؤ ہوتا ہے۔ اپنے محور 'c' پر چھوڑتا رہتا ہے۔ اس طرح (e) حرکت کرتا ہے اور پورٹ روک (Pawl) (f) کھینچنے سے بند جاتی ہے۔ جس سے ہاؤسنگ 'e' نیچے گر جاتی ہے اور ورم کا رالڈ منقطع ہو جاتا ہے۔ فیڈ کا پریشر سرنگ 'h' کی مدد سے کم دیکھ لیا جاتا ہے۔

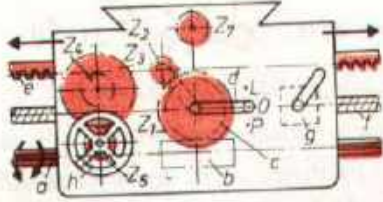

B 22, 1 - ایپرن (a) فیڈ شافٹ، (b) میں لمبائی کے رخ پھینک (key way) ہوتی ہے۔ (c) ورم 'a' یہ فیڈ شافٹ پر پھینک اور (key) کی مدد سے لمبائی کے رخ چھوڑتا ہے اور ایپرن کے اندر لگی ہوتی ہے۔ (c) ورم گئری (d) لیور (e) ورم ڈاؤن ٹیک گئری (f) لیڈ سکرو (g) ہاف نٹ (Half nuts) ہاتھ سے چلانے والا ہوتا ہے۔ Z_3, Z_4, Z_5 گئریوں کی وجہ سے لمبائی کے رخ فیڈ کھینچنے استعمال ہوتا ہے۔

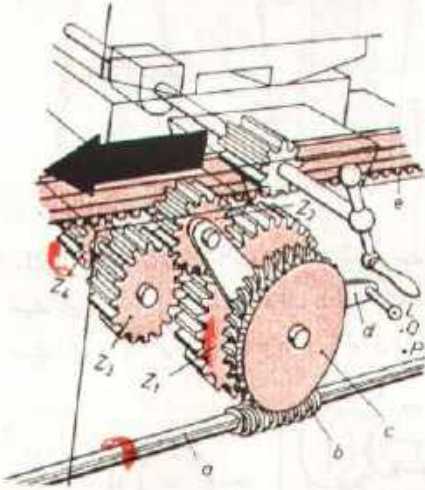


B 22, 2 - خود کار لمبائی کے رخ فیڈ کو روکنے والا (B 22, 1) کو روکتا ہے۔ ورم گئری 'c' کو چلاتی ہے۔ جو گئری Z_1 کے ساتھ منسلک ہے لیور 'a' حالت 'a' پر رہتا ہے۔ چلتے والی گئری Z_2 گئریوں Z_4, Z_5 جو اس شافٹ پر لگی ہوتی ہیں، کے ساتھ لگ جاتی ہے اور وہ غلطے وار ٹیک 'e' کے ساتھ منسلک ہو کر پھینک ہے۔ گئری یا آڑی فیڈ کے لیے لیور 'a' کو 'b' پر لگاتے ہیں۔ اس طرح گئری Z_2 کو اس فیڈ سکرو کی گئری کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے۔

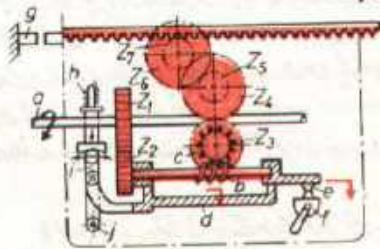

B 22, 4




فیڈ ڈرائیوز (Feed Drives) :

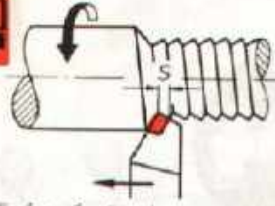


B 23, 1 فیڈ s کمزور کی مرنائی بناتی ہے۔
 فیڈ s کو بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔

فیڈ سے بنے ہر سٹ کٹ (cut) کی مرنائی ملی میٹر فی چکر میں ناپنی جاتی ہے۔ (ملی میٹر فی چکر)
 (B 23, 1) خرابی پر مختلف کاموں کے لیے مختلف فیڈ درکار ہوتی ہے۔ مثلاً کھردری کٹائی (Roughing) کے لیے فیڈ 0.5 ملی میٹر فی چکر اور سٹی کٹائی (Finishing) کے لیے 0.1 ملی میٹر فی چکر رکھی جاتی ہے۔ جب بڑی فیڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو فیڈ شافٹ چھوٹی فیڈ کی نسبت زیادہ تیز چلائی جاتی ہے۔ مثلاً اگر نسبت منتقلی حرکت کے مطابق فیڈ شافٹ کے ایک چکر میں کیر سٹیج ایک ملی میٹر چلتی ہو تو فیڈ شافٹ کو بھی چاب کے فی چکر کے لحاظ سے ایک چکر لینا پڑے گا۔ اگر فیڈ ایک ملی میٹر فی چکر چاہیے ہو۔ اسی طرز سے 0.5 ملی میٹر فی چکر کی فیڈ پر تو فیڈ شافٹ $\frac{1}{2}$ دند چلی اور 0.25 ملی میٹر فی چکر کے لیے $\frac{1}{4}$ دند۔
 فیڈ ڈرائیوز کے ذریعے فیڈ شافٹ کے مختلف درکار چکر حاصل کیے جاتے ہیں جس کی ساخت کے لحاظ سے بہت سی قسمیں ہیں۔ فیڈ ڈرائیوز کو میں ڈرائیوز سے پہلاتے ہیں۔

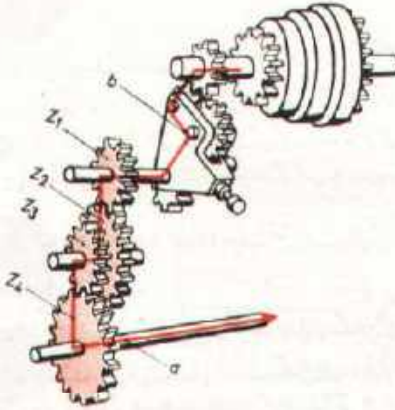

B 23, 3 - متعوب گزاریاں تبدیل کرنا (pick off change gear) (a) فیڈ شافٹ
 (b) سمت اٹکنے والی گزاری (reversing gear) (معبر 24 پیر B 24, 4)
 تبدیل پذیر گزاریاں Z_4, Z_3, Z_2, Z_1

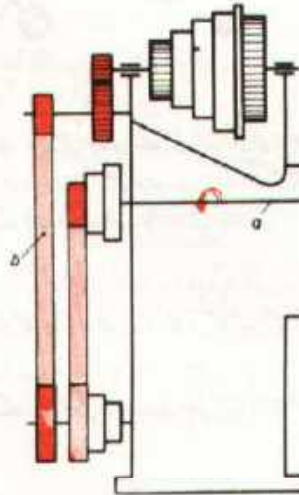

B 23, 2 - ہیٹ فیڈ ڈرائیور (a) فیڈ شافٹ
 (b) ہیٹ

بیلٹ فیڈ ڈرائیو (Belt feed drive) :


بیلٹ کو کھکھانے سے فیڈ شافٹ کے چکر کم یا زیادہ کر سکتے ہیں (B 23, 2) چونکہ بیلٹ کی پھسلن (Slip) سے فیڈ میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے بیلٹ فیڈ ڈرائیو بہت کم استعمال کی جاتی ہے۔

گیز ڈرائیو (Gear Drive) :

گزاروں کے ذریعے حرکت کی منتقلی زیادہ قابل اعتماد ہوتی ہے۔ اس لیے صحیح فیڈ حاصل ہوتی ہے۔

مختلف گزاریاں تبدیل کرنا (Pick-off change gear) (B 23, 3)

فیڈ شافٹ اول بدل پر سنے والی گزاروں سے چلتی ہے۔ مختلف قسم کی فیڈوں (feeds) کے لیے مختلف چکروں کو حاصل کرنے کے لیے مختلف گزاریاں تبدیل کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن گزاریاں تبدیل کرنے میں کافی وقت صرف ہوتا ہے۔

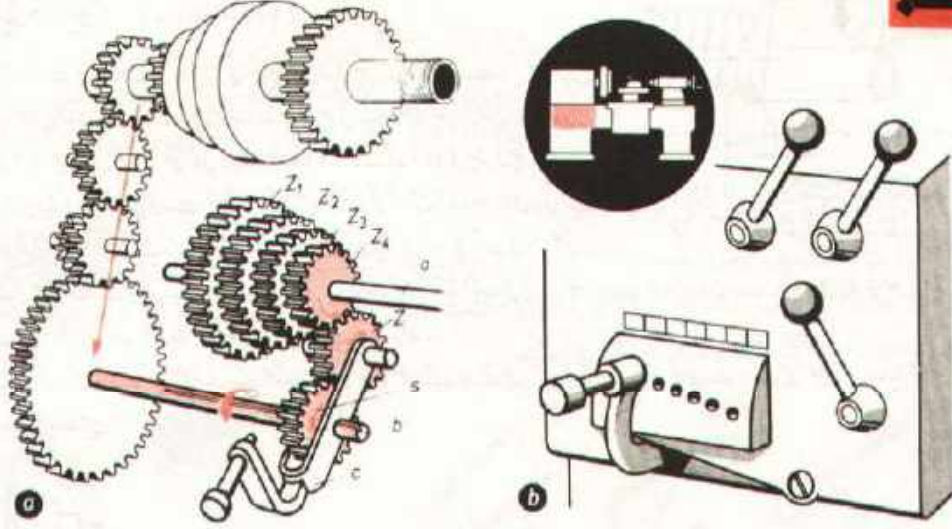


1. B 24, Norton فیڈ گیئر۔ فیڈ شاfts « کو Z_4, Z_3, Z_2, Z_1 گرائوں سے چڑا گیا ہے اور shaft « جو این سپنڈل سے ملتی ہے: گرائی « جو بیوی دار راستے (key way) اور کی (key) سے لہائی کے رُخ میں سکتی ہے کہ لگا دیا گیا ہے۔ یہ گرائی « جو لہائی والی گرائی « سے مل کر چلتی ہے۔ لیور « کو آگے پیچھے کر کے گرائوں کے چھتے Z_1, \dots, Z_4 میں سے کسی ایک گرائی کے ساتھ گرائی « جوڑی جا سکتی ہے۔ لیور کو آگے پیچھے کر کے مطلوبہ حالت میں چھتے والی گرائی کے متعلقہ سوراخ میں ہمیشہ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ (Norton feed gear box)

ڈائیو کی گئی (Dive Key Gear) ایک مستقل ہرنے والی کی (dive key) کے ذریعے بہت سی سائز کی گرائیاں جوڑی جا سکتی ہیں۔ اس طرح سے مطلوبہ فیڈ جلدی لگائی جا سکتی ہے۔

نارٹن فیڈ گیئر (B 24, 1) چھوٹی بڑی مختلف گرائوں کے مخزومی چھتے میں سے کسی ایک گرائی کے ساتھ لیور کی مدد سے درمیانی گرائی (intermediate gear) کو چڑا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے فیڈ شاfts کے پیکروں اور فیڈر کو جلدی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔

پیسلسوں گرائی ڈرائیو (sliding feed gear) کو لیور فیڈ گیئر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

پیسلسوں گرائی ڈرائیو (Dive key) نارٹن گیئر اور پیسلسوں گرائی ڈرائیو (sliding gear drive) زیادہ تر گیئر کس میں اکٹھے ہی مرتب کیے جاتے ہیں اور اس طرح متعدد مختلف فیڈز حاصل ہو جاتی ہیں۔

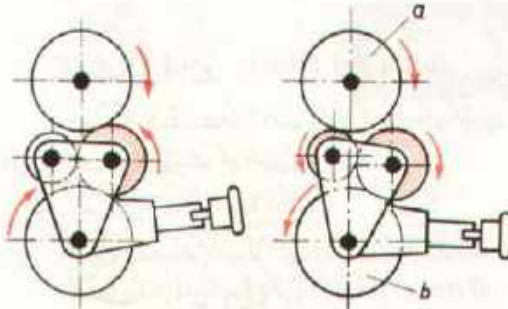

B 24, 2 سمت پلٹ گرائی (Reversing gear) یا سمت پلٹ

پلٹ (Reversing plate) گرائی (b) اور گرائی (a) ایک ہی پیکروں پر لگتی ہیں۔ شکل B 23, 3 میں سمت پلٹ گرائی کی جگہ دکھائی گئی ہے۔

فیڈ پلٹ گرائی: (Feed reversing gear) ٹول سلائڈ کو بائیں سے دائیں یا دائیں سے بائیں چلانے کے لیے لیورنگ سکریو کی گھومتی سمت، فیڈ شاfts، ڈراپ درم (drop worm) کو اٹھانا پلٹے گا۔ سمت اٹھانے کے لیے پلٹ گیئر (reversing gear) استعمال ہوتا ہے۔ سمت کو تبدیل کرنے کے لیے عموماً ایک درمیانی گرائی (intermediate gear) سے بھی کام لیتے ہیں۔ سمت پلٹ گیئر (reversing gear) بہت سی قسموں کے ہوتے

ہیں۔ (B 24, 2)




خراونے کے ٹولز : (Turning tools)

ٹھیریل آٹارنے کے لیے ٹول سٹیل اور ہائی سپیڈ سٹیل کے بنے ہوئے ٹول اور کاربائیڈ ٹیپ ٹول استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان ٹولوں کی میعاد کا دارومدار ان کے اپنے ٹھیریل اور کاٹنے والی دھار (cutting edge) کی شکل پر ہوتا ہے۔

خراونے کے ٹول کا ٹھیریل :

ٹول کے ٹھیریل کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہونی چاہئیں۔ سختی (hardness)، مضبوطی (toughness)، مزاحمت حرارت (heat resistant) اور کم گھسنا (wear)

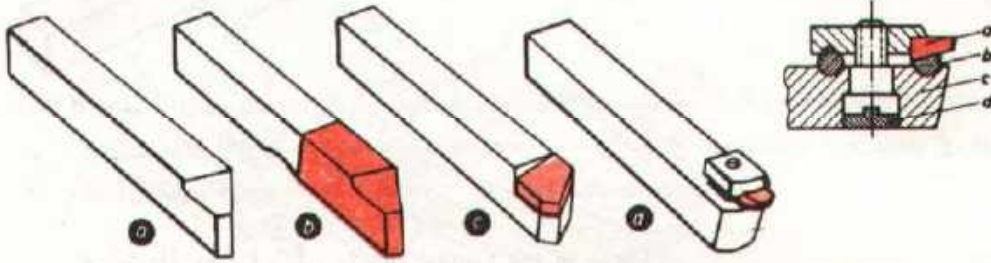

B 25, 1 - خراونے کے ٹول (a) (ٹھوس ٹول) جو عام ٹول سٹیل یا ہائی سپیڈ سٹیل سے بنایا گیا ہے۔ (b) ٹول کا کاٹنے والا حصہ ہائی سپیڈ سٹیل کا بنا کر ہٹ ویلڈ (Bolt weld) کیا گیا ہے۔ (c) ہائی سپیڈ سٹیل کی ٹیپ ٹیکر ویلڈ کی جاتی ہے یا سینٹرا کاربائیڈ کی ٹیپ کو چپے ٹانگے سے جوڑا جاتا ہے۔ (d) ڈائمنڈ ٹیپ ہولڈر۔ (e) ڈائمنڈ (e) سپورٹ (c) ہولڈر (d) بند (a) (B 25, 1)

کاٹنے والے ٹول کی سختی ٹھیریل میں ٹول کے جنس جاننے کے لیے ضروری ہے۔ مضبوطی کم ہونے سے کاٹنے والی دھار کے ٹوٹنے کا امکان ہوتا ہے۔ مزاحمت حرارت ہونے کی صورت میں ٹول کی دھار کٹائی کے دوران گرگڑے پیدا شدہ حرارت کے باوجود اپنی سختی برقرار رکھے گی۔ کم گھسنا کی خاصیت ٹول کی کاٹنے والی دھار کو جلدی گھسنے سے محفوظ رکھے گی۔

غیر ہر ترقی ٹول سٹیل (Alloy tool steel) لائڈ وہ سٹیل ہے جس میں 0.5 سے 1.5 فیصد تک کاربن ہوتی ہے۔ ان کی سختی 250 سینٹی گریڈ پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ زیادہ رفتار پر کاٹنے کے لیے نامناسب ہے اور اس وجہ سے ان سے خراونے کے ٹول خاص حالات میں ہی بنائے جاتے ہیں۔ غیر ہر ترقی ٹول سٹیل کو ٹول سٹیل یا پھر صرف ٹول سٹیل (tool steel) بھی کہتے ہیں۔


بھرتی ٹول سٹیل (Alloy tool steel) اس سٹیل میں کاربن کے علاوہ ٹنگسٹن، کربوئیم، ڈائیم، مولیبدیم، وڈیوم کی بھی آمیزش ہوتی ہے، اس کے وہ بڑے کام یا زیادہ بھرتی بڑے ہولڈر (low-high alloy steel) بھی بنائے جاتے ہیں۔

ہائی سپیڈ سٹیل (H.S.S.) زیادہ بھرتی اجزاء والا سٹیل ہے، اس میں گھسنے کے خلاف مزاحمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی سختی 600 سینٹی گریڈ پر ختم ہوتی ہے۔ اس میں ٹنگسٹن کی آمیزش ہونے سے مزاحمت حرارت زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ زیادہ رفتار کٹائی پر بھی کامیاب ہے کیونکہ ہائی سپیڈ سٹیل ہنگامہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایک چھوٹا سا ٹیپ (tip) لے کر کاربن ٹول کی ہڈی سے ویلڈ کر دیتے ہیں۔ (B 25, 1)

سینٹرا کاربائیڈ (cemented carbides) ٹول کی کام کرنے کی صلاحیت بڑھاتا ہے۔ سینٹرا کاربائیڈ کے اہم اجزاء ٹنگسٹن یا مولیبدیم (molybdenum) اور کاربن ہوتے ہیں۔ کاربن سٹیل کی ہڈی پر سینٹرا کاربائیڈ کی ٹیپ کو چپے ٹانگے سے جوڑ دیتے ہیں۔ یہ نسبتاً گھسے ہوئے ہیں۔ (B 25, 1) سینٹرا کاربائیڈ 900 سینٹی گریڈ پر بھی کاٹنے کی خاصیت برقرار رکھتا ہے اور اس طرح سے یہ زیادہ رفتار پر مناسب طور پر استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ زیادہ رفتار کٹائی میں وقت کم خرچ ہوتا ہے اور صفائی اچھی آتی ہے اس لیے مختلف ٹھیریل کی مشیننگ کرنے کے لیے مناسب سینٹرا کاربائیڈ کا انتخاب ضروری ہے۔

ڈائمنڈ ٹیپ (Diamond tip) بھی ٹنگسٹ ٹول کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ یہ بہت سخت اور کم گھسنے والی ہوتی ہیں۔ یہ خصوصاً بہترین صفائی لائف کیلئے خاص مشینوں پر ہی استعمال کی جاتی ہیں (cf p. 183)

سرامک کٹنگ ٹھیریل (ceramic cutting material) بہت ہی سخت ہوتا ہے اور اس کی کاٹنے والی ٹیپ ہولڈر میں پکڑی جاتی ہیں۔

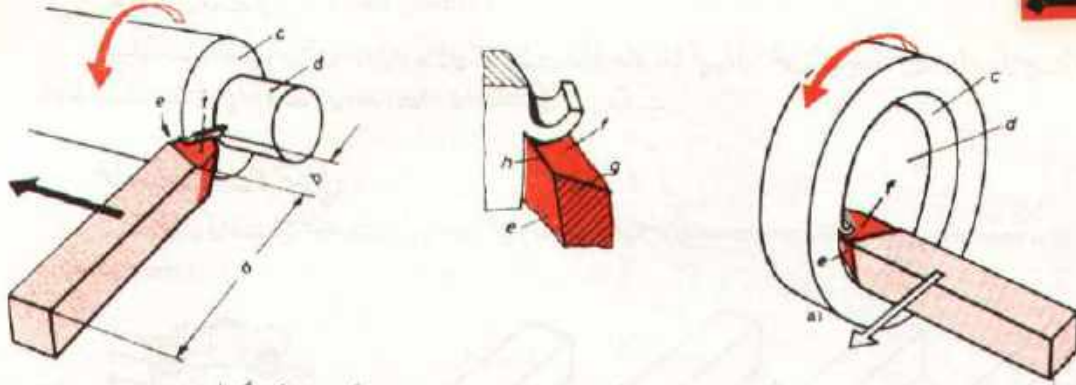

B 26, 1 - کاٹنے والا ٹول اور چاب۔ (a) ٹول کی باڈی (shank) (b) ٹول کا کاٹنے والا حصہ (tool point) (c) کھریا چاب پر کٹائی کی سطح (cut face on the work-piece) (d) چاب پر خراوی ٹھونکی سطح (Machining surface on the workpiece) (e) ٹول کی بالائی سطح (Top face) (f) ٹول کی کھریا چاب پر کٹائی کی سطح (clearance face) (g) ٹول کی بالائی سطح (Top face) (h) ٹول کی کھریا چاب پر کٹائی کی سطح (cutting edge) (i) ٹول کی کھریا چاب پر کٹائی کی سطح (cutting edge) (Wedge shape of the tool)

کاٹنے والی دھار کی شکل (Shape of the Cutting edge):


ٹول کی باڈی پر سائے کی طرف کاٹنے والی دھار ہوتی ہے۔ ٹول باڈی کو ٹول اڈمی میں پکھلتے ہیں۔ ٹول کی دھار کٹرن کو آگ کرنے والی سطح پر مشتمل ہوتی ہے۔ تمام کاٹنے والی دھاروں (cutting edges) کی بنیادی شکل پھیلا (wedge) ہے۔ پھیلا کی مدد بنیادی لائین جس نقطہ پر ملتی ہیں وہاں کاٹنے والی دھار بنتی ہے۔ کاٹنے والی دھار پھیلا کی متعلق سطحوں کے ملاپ سے بھی بنتی ہے۔

چاب کی سطحیں: کھریا چاب (cut face) چاب کی وہ سطح ہے جو ٹول کی دھار سے بنتی ہے۔ تیار سطح (machined surface) وہ سطح ہے جو کٹائی کے عمل سے حاصل ہوتی ہے۔

ٹول کے کاٹنے والے حصے پر زاویے، دھاریں اور سطحیں:


ٹول کی بالائی حصہ وہ حصہ ہے جہاں پر کٹرن ہل کھاتی ہے۔ ٹول کی کھریا چاب (Clearance surface) کھریا چاب کی طرف ٹول کے ساتھ گرائینڈ کیا جاتا ہے (B 26, 1) کھریا چاب (clearance angle) وہ ایجنس ہے جو کھریا چاب اور کھریا چاب کے درمیان ہوتا ہے (B 26, 2)۔

ریک ایجنس (R) وہ ایجنس ہوتا ہے جو بالائی سطح اور کھریا چاب کے درمیان ہوتا ہے۔ ریک ایجنس (Rake angle) وہ ایجنس ہے جو بالائی سطح پر کھریا چاب کی طرف کھریا چاب کے متوازی ہوتا ہے۔ کھریا چاب ایجنس (ریک ایجنس اور ریک ایجنس کا مجموعہ 90 درجے تک ہوتا ہے۔ بنیادی (primary) کٹنگ ایجنس وہ ہے جو فیڈ سائڈ کی جانب ہوتا ہے۔ دوسرا (secondary) کٹنگ ایجنس وہ ہے جو پہلے بنیادی کٹنگ ایجنس کے بعد آتا ہے۔

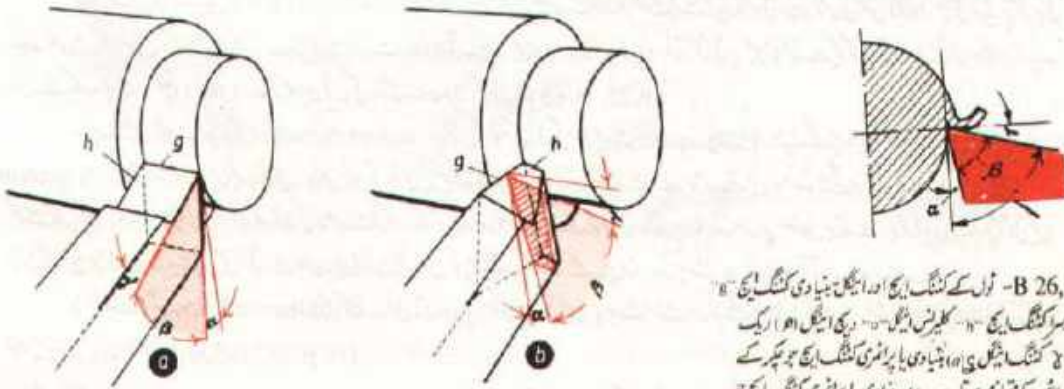

B 26, 2 - ٹول کے کٹنگ ایجنس اور ایجنس بنیادی کٹنگ ایجنس


دوسرا کٹنگ ایجنس (S) کھریا چاب ایجنس (R) اور ریک ایجنس (H) کے مجموعہ کے برابر ہوتا ہے۔ بنیادی کٹنگ ایجنس (a) بنیادی یا پرائمری کٹنگ ایجنس جو کھریا چاب کے مرکزی لائن کے متوازی ہوتا ہے۔ (b) بنیادی یا پرائمری کٹنگ ایجنس جو مرکزی لائن کے متوازی ہوتا ہے۔

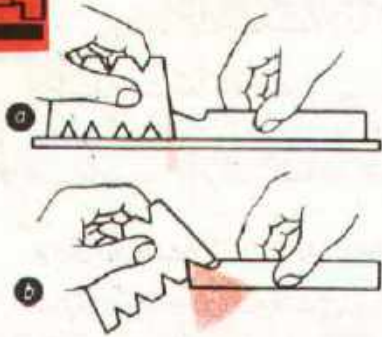

کنڈک ایٹگل کاٹے جانے والے میٹرل پر منحصر ہوتا ہے۔ سخت میٹرل کاٹتے وقت ویج ایٹگل نرم میٹرل کے لیے درکار ویج ایٹگل سے بڑا رکھتے ہیں تاکہ کنڈک ایچ ٹوٹ نہ سکے۔ ٹول کی ٹھیرس سطح کو چاب کی سطح پر رگڑنے سے محفوظ رکھنے کے لیے کیورس ایٹگل رکھا جاتا ہے۔ کٹرن کو ہٹاتے رہنے کیلئے ایک ایٹگل کو بڑا رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تاہم ایک ایٹگل کو بے نکار ہٹانے سے ویج ایٹگل چھوٹا ہو سکتا ہے اور ٹوٹنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تجربات کے بعد ٹول کے مختلف ایٹگل کے مناسب سائز بتائیں کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ جدول (T 28.1) میں دکھایا گیا ہے۔


B 27.1 (a) ایٹگل ٹیچ سے کیورس ایٹگل کرنا پنا
(b) ایٹگل ٹیچ سے ویج ایٹگل کرنا پنا

پلین (plan) ایٹگل، نوکی ایٹگل (Nose angle) اور چھ ایٹگل (angle of Inclusion) کو دوسرے نام انگریز کے علاوہ کھردری کٹائی والے ٹول پر بنایا جاتا ہے۔

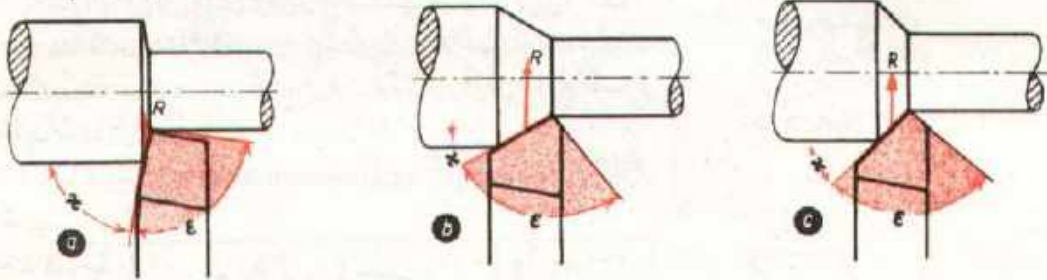

B 27.2 خراونے کے ٹول پر پلین اور نوکی ایٹگل. x پلین ایٹگل. e نوکی ایٹگل (Nose angle) R وہ دوڑ جو چاب پر ٹول سے پڑتا ہے۔ (a) بڑا پلین ایٹگل۔ (b) چھ پلین ایٹگل۔ (c) عام پلین ایٹگل (45°)

پلین ایٹگل x (B 27.2) بنیادی کنڈک ایچ اور کٹی ہوئی سطح کے درمیان ہوتا ہے۔ جب بڑے پلین ایٹگل سے کٹائی کرتے ہیں تو کٹرن کی موٹائی چھوٹی ہوتی ہے اور کٹائی کا دباؤ کنڈک ایچ کے کم حصے پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کنڈک ایچ پر زیادہ دباؤ (stresses) ٹول کے کنڈک ایچ کے کام کرنے کی میناد کو کم کرتی ہے۔ چھ پلین ایٹگل ایچ کٹ کی گہرائی پر موٹی کٹرن آتا ہے۔ اس لیے اس صورت میں کنڈک ایچ کے کام کرنے کی میناد زیادہ ہوتی ہے۔ عموماً پلین ایٹگل 45° دے کر رکھا جاتا ہے۔

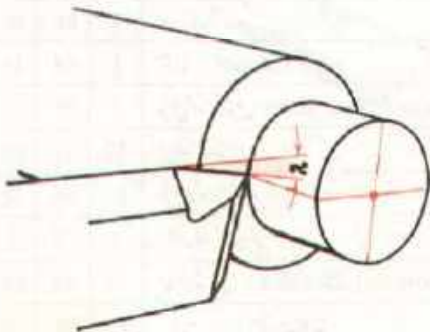

ایک چھ پلین ایٹگل ٹرننگ کے دوران زیادہ دباؤ (R) ڈالتا ہے جس سے لیسے اور پستے وک ہیں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ بڑے پلین ایٹگل سے دباؤ کم پڑتا ہے اس لیے چاب کے ٹیڑھے ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ نوکی ایٹگل (Nose angle) پرانے اور سیکندری کنڈک ایچ کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ 90° درجے کا ہوتا ہے۔ اگر ٹول کا نوکی ایٹگل چھوٹا ہو تو یہ جلدی کند ہو جائے گا۔



B 27.3 کھردری کٹائی والے ٹول پر ترچھا ایٹگل (Inclination Angle)

ترچھا ایٹگل (Inclination Angle) (B 27.3)

ترچھا ایٹگل پرانے کنڈک ایچ کی ہوارڈن کے ساتھ ہوتا ہے۔ کنڈک ایچ افقی، سلائی یا ترچھا ہو سکتا ہے کھردری کٹائی کے لیے سلائی دار کنڈک ایچ زیادہ مشہور ہوتا ہے کیونکہ کٹرن آسانی سے اتر جاتی ہے کھردری کٹائی والے ٹول پر ترچھا ایٹگل 3 سے 5 درجے تک ہوتا ہے۔



خراونے کے ٹولز کی قسمیں : (Types of Turning tools)

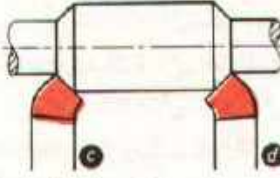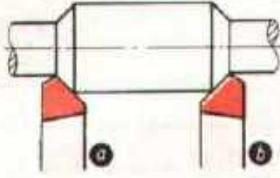


1 B 28, 1- کھردری کٹائی والے ٹول کی اشکال
(a) بائیں طرف کٹائی والا ٹول
(b) دائیں طرف کٹائی والا ٹول
(c) بائیں طرف مڑا ہوا یعنی ٹول
(d) دائیں طرف مڑا ہوا یعنی ٹول

ہر مہاج کی نوعیت کے مطابق ایک مناسب ٹول کی ضرورت ہوتی ہے۔ پس کھردری کٹائی، ختمی کٹائی، بورنگ، محک صاف کرنے (facing) چوڑیاں کاٹنے وغیرہ کے لیے مخصوص ٹول کا انتخاب ہونا چاہیے۔ اہم قسم کے ٹرننگ ٹولز اور کاٹنے والے ٹولز کا معیار مقرر کر دیا گیا ہے۔


کھردری کٹائی والے ٹولز : (Roughing tools)

کھردری کٹائی کے دوران ٹول نے کم وقت میں زیادہ میٹریل آٹارنا ہوتا ہے اس لیے یہ ٹول زیادہ مضبوط بنانے چاہئیں۔ یہ ٹول سیدھے یا مڑے ہوئے یعنی (Bent shape) ہوتے ہیں (B 28, 1) دائیں اور بائیں یعنی ٹول کی پہچان اس کے پرائمری کٹنگ ایج کی سمت سے ظاہر ہوتی ہے۔ مندرجہ ذیل اصول ایس یا بائیں یعنی ٹول کی پہچان کے لیے مفید ہے۔ ٹول کی دھار (cutting point) والا منہ اپنی طرف اس طرح سے کریں کہ اس کا کٹنگ ایج اوپر رہے۔ اگر فیادہی کٹنگ ایج (Primary cutting edge) دائیں طرف ہو تو یہ دائیں یعنی ٹول ہوگا۔ اگر کٹنگ ایج بائیں طرف ہو تو یہ بائیں یعنی ٹول ہوگا۔

1, 2 T 28, 1- سیمنٹڈ کاربائیڈ (cemented carbides) اور ہائی سپیڈ سٹیل کے ٹرننگ ٹول پر کٹنگ ایج کی مقداریں۔

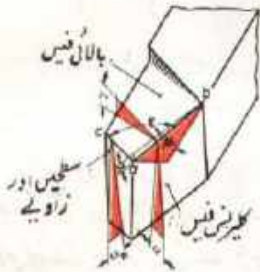


2, 2 B 28, 2- دائیں طرف کھردری کٹائی والے ٹول کی سطحیں اور زاویے α ، کٹرنس اینگل، γ ، ٹویچ اینگل، λ ، ایک اینگل (a) پرائمری کٹنگ ایج، (b) سیکنڈری کٹنگ ایج، (c) پرائمری کٹنگ ایج کا کٹرنس فیس، (d) بائیں فیس، (e) سیکنڈری کٹنگ ایج کا کٹرنس فیس

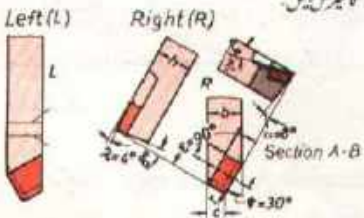

3) B 28, 3) سیدھے کھردری کٹائی والے ٹولز DIN 4951- دائیں ہاتھ کی کٹائی والا ٹول (R) کی مثال۔ جس کی ہائی سپیڈ سٹیل شکل 32 ملی میٹر اونچائی کی ہے اور جس پر ہائی سپیڈ سٹیل کی ٹپ (P) دیڈز کی گئی ہے۔ اس پر کٹرنس اینگل $\alpha = 8^\circ$ ، ایک اینگل $\gamma = 10^\circ$ ، ٹویچ اینگل $\lambda = 75^\circ$ اس ٹول کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح لکھا جاتا ہے : R 32 hP 8/10/75

سیمنٹڈ کاربائیڈ		مٹیریل	ہائی سپیڈ سٹیل		
لا	ہ		لا	ہ	لا
5	75	10	8	68	14
5	79	6	8	72	10
5	75	10	8	68	14
5	77	8	8	72	10
5	75	10	8	72	10
5	85	0	8	82	0
8	64	18	8	64	18
5	79	6	8	82	0
12	48	30	12	48	30
12	60	18	12	64	14
5	79	6	8	76	6
12	64	14	12	64	14
12	68	10	12	68	10
5	85	0	-	-	-

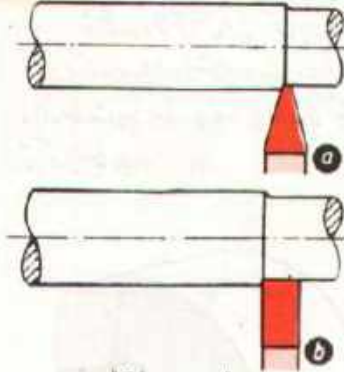

منحرفی ٹولز: (B 29. 1) (Finishing Tools)

منحرفی کٹائی سے جاب کی سطح بالکل صاف (smooth) ہوگی۔ اس مقصد کے لیے گولائی دار دھار (Round cutting edge) والے سیدھے منحرفی ٹولز استعمال ہوں گے۔ بسا اوقات مربع منہ کے سیدھے منحرفی ٹولز بھی استعمال ہوتے ہیں۔ منحرفی ٹول کی کٹانے والی دھار کو سان پر بنانے کے لیے پتھری (oil stone) پر گھسا لینا چاہیے بصورت دیگر جاب کی شین کی ہونے کی سطح کی صفائی اچھی نہیں ہوگی۔


مثال: سیدھا منحرفی ٹول مربع باڈی اونچائی 16 ملی میٹر۔ مکمل ہائی سپیڈ سٹیل کا بنا ہوا ہے جس پر $\alpha = 3$ درجے $\beta = 14$ درجے کے اینگل بنے ہیں۔ اس سیدھے منحرفی ٹول کو اس طرح ظاہر ہوتے ہیں۔

سیدھا منحرفی ٹول 16q v DIN 4955

منحرفی کٹائی سے صرف سطح ہی بہتر ہا زب نظر نہیں ہوتی چاہے جگہ مل کر چلنے والے پرزوں کی منحرفی سطحوں کے درمیان رگڑ کم کرنے کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے جیسے برنگوں میں شافٹ۔ مزید برآں اگر تیار شدہ کا بٹے اور شافٹ وغیرہ پر ٹول کے نشان ہوں گے تو اس سے ٹوٹنے اور جلدی ٹھننے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ (سطح کے نشان 44 cf. p)


بطنی ٹول: (B 29. 2) (Side Tool)

بطنی ٹول محض صاف کرنے (facing) یا ٹیکھے کونے کاٹنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سینڈری کٹنگ ایک کٹرن آمارنے کے قابل نہیں ہوتا اس لیے سائیڈ ٹول جاب کی طرف مرکز سے ہلا کر لگانا پڑتا ہے۔ (cf. B 43, 3, p. 43)

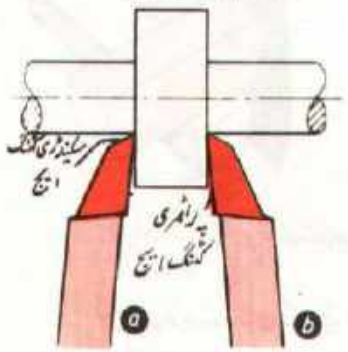

B 29. 1 (منحرفی ٹول a) سیدھا منحرفی ٹول b. مربع منہ کا چوڑا منحرفی ٹول

B 29. 2 - بطنی ٹول a، بایاں ٹول b، ڈائری ٹول

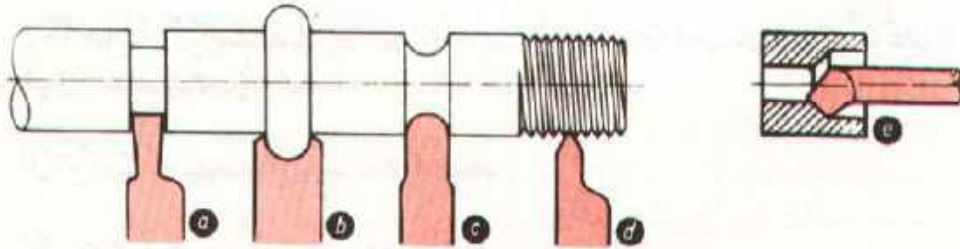


B 29. 3 - ٹرننگ ٹول کی مختلف اشکال۔ (a) طیغہ کرنے والا ٹول (parting off tool) (b) اور (c) گولائیاں یا اشکال بنانے والے ٹولز (profile tools) - (d) چوڑیاں کٹانے والا ٹول (threading tool) - (e) بوریگ ٹول (boring tool)

ٹرننگ ٹول کی مختلف اشکال (B 29. 3) خصوصاً ٹرننگ عوامل کے لیے ٹول کی دھار کی موزوں شکل والے ٹول ہوتے ہیں۔

ٹول ہولڈرز: (B 29. 4) (Tool Holders)

ٹول ہولڈرز خصوصاً چھوٹے ٹول چرھنے کیلئے بنائے جاتے ہیں۔ (tool holder bits) یہ سستے قسم کے مائیلڈ سٹیل (mild steel) کے بنے ہوتے ہیں تاکہ ٹول سٹیل کے برٹے اور ہینگے ٹول لگانے کی بجائے چھوٹے محکمے سے استعمال کر کے خرچہ کم کیا جاسکے۔

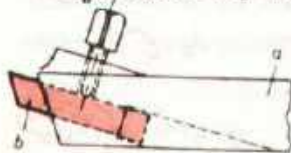


B 29. 4 - ٹول ہولڈر (a) ہولڈر ٹول بٹ (b) ٹول بٹ (Tool bit)



خزادنے کے ٹولز کی دیکھ بھال : (Maintenance of turning tools)

ٹرننگ ٹولز کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ ان کے کٹنگ ایج خراب نہ ہوں۔ ٹول کو بار بار غیر ضروری تیز کرنے سے وقت اور مہنگا مشینریل ضائع ہوتا ہے۔ زیادہ استعمال ہونے سے ٹول کی دھار تیز نہیں رہتی اور کند ہو جاتا ہے۔ کند دھار (blunt edge) سے کٹائی کے دوران وکڑ سے زیادہ حرارت پیدا ہوتی ہے اور سطح کھردری کھتی ہے۔ تاہم ٹول کی دھار کے بالکل کند ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ضرورت پڑنے پر دوبارہ تیز کر لینا چاہیے۔

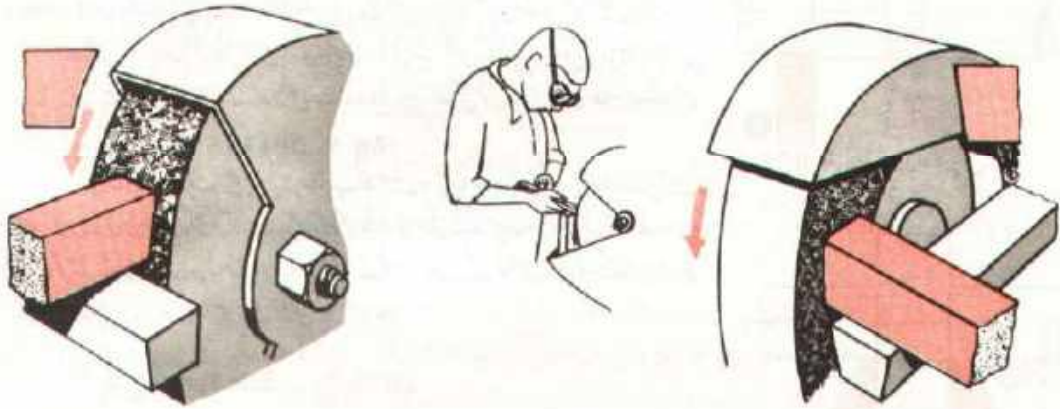

B 30, 1. ٹول کو سان کے پیسے پر گرائینڈ کرنا (مخیرس فیس کی متقرر نما یا

محراب دار (concave) گرائینڈنگ کرنا غلط ہے)

ٹول پہلے کھردر سے سان کے پیسے پر تیز کیا جاتا ہے اور پھر ہارک سان کے پیسے پر تیز کرتے ہیں۔ کپ شکل کے سان کے پیسے

cup wheel زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ سان پر ٹول تیز کرتے وقت کٹنگ ایجنٹ کا خیال رکھنا چاہیے۔

B 30, 2. ٹول کو کپ نما سان کے پیسے پر گرائینڈ کرنا۔

سیمنٹڈ کاربائیڈ ٹول کو تیز کرنے کے لیے پہلے اس کی باڈی کو اس کے مشینریل کے مطابق مناسب سان کے پیسے پر رگڑتے ہیں اور پھر کاربائیڈ شپ تیز کرنے کے لیے کاربوریڈم سان (carbide wheel) استعمال کرتے ہیں۔

ٹول کو تیز کرنے کے لیے مندرجہ ذیل ہدایات کو مدنظر رکھنا چاہیے :

- 1 کٹنگ ایج کے سامنے سان کو چلنا چاہیے۔ (B 30,1&2)
- 2 ٹول کو زیادہ دباؤ (feed pressure) نہیں چاہیے۔
- 3 جس گرائینڈنگ میں کولنٹ (coolant) استعمال ہو، وہاں کولنٹ کی مناسب مقدار استعمال کرنی چاہیے۔
- 4 کلینس فیس کی متقرر نما یعنی محراب دار (concave) گرائینڈنگ نہیں کرنی چاہیے۔
- 5 گرائینڈنگ کرتے وقت کٹنگ ایجنٹ کو گینج سے ناپستے رہنا چاہیے۔
- 6 سان کا پیسہ اگر صحیح نہ چلے (untrue running) یا چکناس (greasy) ہو تو اس کو سان ڈریسر (wheel dresser) سے درست کر لینا چاہیے۔
- 7 احتیاطی تدابیر کو مدنظر رکھنا چاہیے۔ (cf. p. 168)



خزاندے کے ٹولز کو چکڑٹایا باندھنا : (Clamping of Turning Tools)

کترن اتارنے وقت کٹنگ ٹول پر کٹائی کی قوت کا دباؤ رہتا ہے۔ (B 31, 1) اس قوت کی مقدار کا انحصار جاب کی کٹائی کی مزاحمت (cutting resistance) اور کترن کے کراس سیکشن پر ہوتا ہے۔

ہتھال : مائیکرو میٹر پر سے ایک مربع ملی میٹر عمودی تراش رقبہ کی کترن کاٹنے وقت 1600 نیوٹن قوت کا (N) کٹائی کا دباؤ پڑتا ہے۔ اگر کترن کا رقبہ 3 مربع ملی میٹر ہو جائے تو کٹائی کا دباؤ بھی اسی نسبت سے بڑھے گا۔ جیسے :

$$F = 1600 \text{ نیوٹن قوت فی مربع ملی میٹر} \times 3 \text{ مربع ملی میٹر} = 4800 \text{ نیوٹن}$$

ٹول کو چکڑٹنے والے لوٹ کی چکڑٹنے والی قوت سے ٹول ہو لڈر اور اس کی سطح سطحوں کے درمیان بہت زیادہ رگڑ پیدا ہونے سے ٹول اپنی جگہ سے نہیں کھسکتا۔ ٹول کو کٹائی کی قوت (cutting force) کی وجہ سے ہلنے نہ دینے کیلئے بڑی مضبوطی اور حفاظت سے باندھنا چاہیے۔


ٹول اڈی : (Tool post) (B 31, 2)

ٹول اڈی چکے کٹائی کے عوامل کیلئے ٹرننگ ٹول کو چکڑٹنے کیلئے استعمال ہوتی ہے۔ محرابینڈ بننے کی وجہ سے ٹول کی 2 سے 3 ملی میٹر تک عمودی ایڈجسٹمنٹ جلدی ہو جاتی ہے۔


ٹول پیزنے وان پوسٹ : (B 31, 3) بھاری کٹ (heavy cut) سے کٹائی کرنے کے باوجود یہ پلیٹ ٹول کو بڑی مضبوطی سے چکڑے رکھتی ہے۔

چھکوری ٹول اڈی : (Fourway tool post)


اس اڈی میں بیک وقت چار ٹول باندھے جاسکتے ہیں۔ منفرد ٹول کو دیکھنے بعد دیگر سے جلدی کام کی حالت میں لایا جاسکتا ہے۔

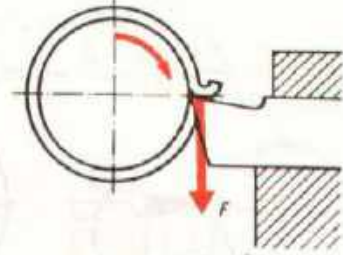

B 31, 1 کٹائی کی طاقت (cutting force) اور کٹائی کے ٹول پر دباؤ (STRESS)

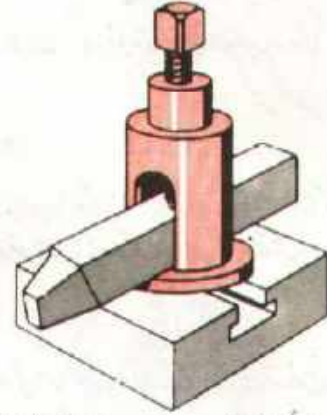

(B 31, 3) ٹول پیزنے والی پلیٹ (clamping plate)

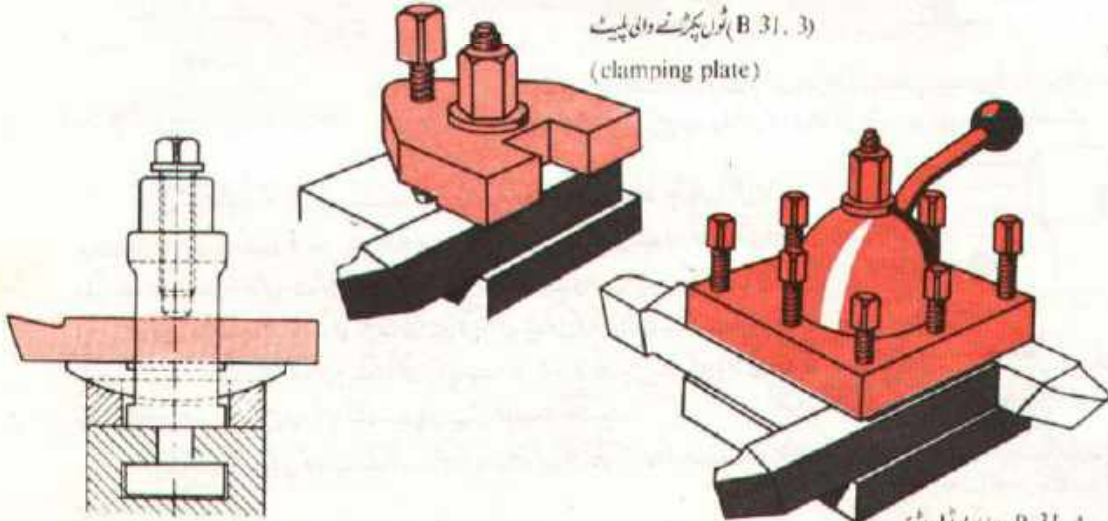


(Tool post) B 31, 2

B 31, 4 چھکوری ٹول اڈی (Fourway tool post)



خرادنے کے ٹول کو صحیح باندھنا : (Setting of turning tool)

اگر خردانے کے ٹول کو جاب کے مرکز سے اوپر یا نیچے باندھا جائے تو کلیئرس اینگل اور ریک اینگل بدل جائیں گے۔ (B 32, 1)

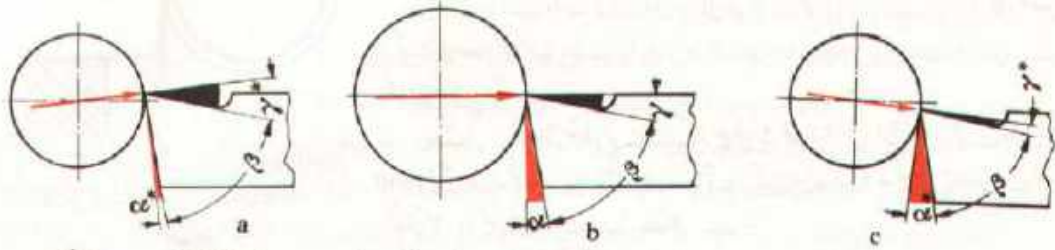


B 32, 1 - ٹول کو مرکزی لائن سے اوپر یا نیچے باندھنے سے کلیئرس اینگل اور ریک اینگل پر اثرات : a ٹول مرکزی لائن سے اوپر باندھا گیا۔
b ٹول مرکزی لائن پر باندھا گیا۔ c ٹول مرکزی لائن سے نیچے باندھا گیا۔

مرکزی لائن سے اوپر ٹول باندھنا : (Setting above the centre line)

اس حالت میں α کم ہو جاتا ہے۔ جاب کے کٹ فیس اور ٹول کے کلیئرس فیس میں رگڑ زیادہ پیدا ہوگی۔ "لا" بڑا ہو جائے گا اس طرح کٹرن موٹی ہوگی اور آسانی اترے گی۔ کھروری کٹائی کے وقت ٹول کو جاب کی مرکزی لائن سے (جاب کے قطر کے 2 فی صد تک) اوپر باندھتے ہیں۔


سینٹر لائن سے نیچے ٹول باندھنا : (Setting below the centre line)

اس صورت میں α بڑا ہوگا۔ جاب کے کٹ فیس اور ٹول کے کلیئرس فیس میں رگڑ کم پیدا ہوگی۔ "لا" چھوٹا ہو جائے گا اور کٹرن اترنے میں دقت ہو جائے گی۔

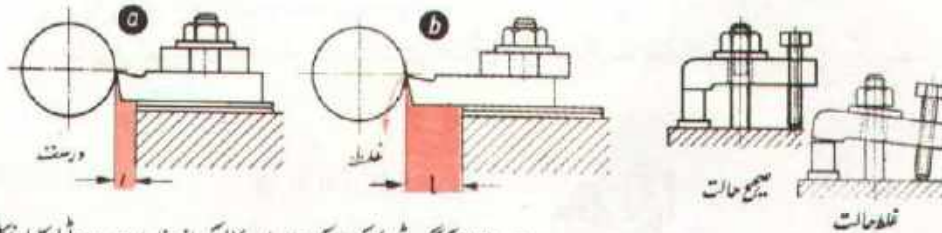

(B 32, 2) کنگٹ ٹول کا کم سے کم حصہ باہر نکلا کر باندھنا چاہیے۔ (a) ٹول کا باہر نکلا ہوا حصہ (b) ٹول کا باہر نکلا ہوا حصہ۔ (c) زیادہ ہے اور غلط ہے۔

B 32, 3 ٹول پکڑنے والی پلیٹ پر ٹول باندھنا

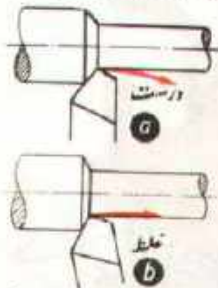


ٹول کی صحیح اور چھانی اکثر ٹول کے نیچے لہے یا پتھریاں رکھ کر حاصل کی جاتی ہے۔ پتھریاں بالکل ہموار اور صاف ہونی چاہئیں۔ کٹائی کی قوت (cutting force) ٹول پر دباؤ ڈالتی ہے اور ٹول کو نیچے کی طرف دباتی ہے اور اگر ٹول اڈی میں سے ٹول زیادہ باہر نکلا ہو تو ٹول نیچے کی طرف زیادہ دبتا ہے۔ اس دباؤ کی وجہ سے ٹول دھرتا ہے اور جاب کی سطح صاف نہیں کاٹتا اس لیے ٹول کو ٹول اڈی سے کم سے کم باہر نکالنا چاہیے (B 32, 2) ٹول پکڑنے والی پلیٹ کو واقعی رہنا چاہیے (B 32, 3) اگر پلیٹ ترمیمی یا آڈی کسی جگہ تو کچھ صحیح نہیں ہوتی۔ اس طرح حادثہ ہو سکتا ہے یا جاب بھی خراب ہو سکتا ہے۔

B 32, 4 کھروری کٹائی والے ٹول کی جاب کے محور کے مطابق حالت (a) ٹول بائیں محور پر 90 ڈیگری پر باندھا گیا ہے (صحیح)۔ (b) ٹول کو جاب کے محور سے ترجیحاً باندھا گیا ہے۔ (غلط)۔

کھروری کٹائی والے ٹول کو جاب کے محور کے عموداً باندھتے ہیں تاکہ موٹی کٹرن اترنے کے دوران یہ جاب سے دُور جھکی نہ رہیں۔

نوٹ : ہمیشہ مشین بند کر کے ٹول باندھنا چاہیے۔

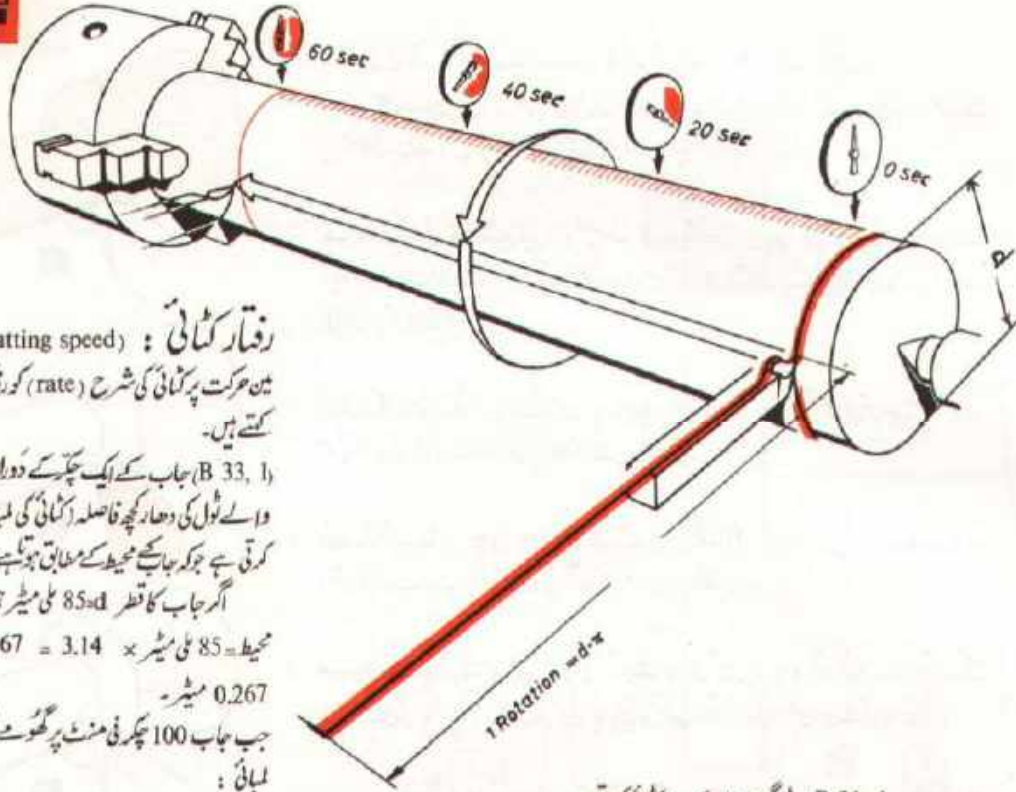

رفتار کٹائی : (cutting speed)
 بین حرکت پر کٹائی کی شرح (rate) کو رفتار کٹائی کہتے ہیں۔
 (B 33, 1) جب کے ایک چکر کے دوران کاٹنے والے ٹول کی دھار کچھ فاصلہ (کٹائی کی لمبائی) طے کرتی ہے جبکہ جاب کے محیط کے مطابق ہوتا ہے ($d \times \pi = C$)
 اگر جاب کا قطر $d = 85$ ملی میٹر ہو تو
 محیط $= 85 \times \pi = 3.14 \times 85 = 267$ ملی میٹر یا
 0.267 میٹر۔
 جب جاب 100 چکر فی منٹ پر گھومتے تو کٹائی کی لمبائی :

$$26.7 = 100 \times 0.267 = \text{میٹر فی منٹ}$$

وہ فاصلہ (مثلاً میٹر) جو کہ وقت کی ایک اکائی (مثلاً منٹ) میں طے ہو، رفتار کہلاتا ہے۔ جاب کی عمودی حرکت کو محیطی رفتار (circumferential speed) کہتے ہیں۔

کٹائی کی لمبائی (cutting length) میٹر فی منٹ محیطی رفتار کے مطابق ہوتی ہے اور اسی لیے کٹائی کی رفتار کٹرین آثار نے کی رفتار کے مطابق ہوتی ہے۔ کٹائی کی رفتار کو کٹائی کی لمبائی میٹر فی منٹ (m/min) کہتے ہیں۔ اس کو v یا CS سے ظاہر کرتے ہیں۔ جاب کے قطر (میلی میٹر میں) کو d سے ظاہر کرتے ہیں اور جاب کے چکر فی منٹ کو n سے ظاہر کرتے ہیں۔ تب

$$CS = \frac{\pi \times d \times n}{1000} \text{ m/min.}$$

مثال : ایک جاب کو خراہ پر خراہنے کے لیے رفتار کٹائی معلوم کریں جب کہ قطر $d = 50$ ملی میٹر اور $n = 160$ چکر فی منٹ

$$CS = \frac{\pi \times d \times n}{1000} = \frac{3.14 \times 50 \text{ mm} \times 160 \text{ min}}{1000} = 25.12 \text{ m/min.}$$

کٹائی کی رفتار کو بے زکا منتجب نہیں کیا جاسکتا۔ اگر کٹائی کی رفتار بہت کم ہو تو خراہنے میں بہت دیر لگے گی اور اگر بہت زیادہ ہو تو پیداشدہ حرارت کی شدت سے ٹول کے کاٹنے کی دھار کی سختی ختم ہو جائے گی اور کاٹنے کی دھار جلدی گھس جائے گی اور بار بار تیز کرنی پڑے گی۔ ہمیشہ موزوں کٹائی کی رفتار کا انتخاب کرنا چاہیے۔



کٹائی کی رفتار کا تعین کرنے کے لیے مندرجہ ذیل نقاط مدنظر رکھنے چاہئیں :

1 جناب کاہٹیریئل : نرم میٹیل کی نسبت سخت میٹیل کی کٹائی کے دوران زیادہ حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے سخت میٹیل کو کم رفتار پر خراہا جاتا ہے۔

2 خراہ کے ٹول کاہٹیریئل : سیمنٹ کاربائیڈ ٹول میں ہائی سپیڈ سٹیل ٹول کی نسبت زیادہ مزاحمت حرارت ہوتی ہے۔ اس لیے سیمنٹ کاربائیڈ ٹول کے لیے زیادہ کٹائی کی رفتار کا انتخاب کر سکتے ہیں۔

3 کٹرن کی موٹائی : ہارک کٹرن زیادہ سپیڈ پر کٹائی جاتی ہیں جبکہ موٹی کٹرن کم سپیڈ پر کیونکہ موٹی کٹرن کی کٹائی کے دوران زیادہ حرارت پیدا ہوتی ہے۔






4 ٹھنڈا کرنا (cooling) : کٹنے کے دوران ٹھنڈا کرنے والا مائع (coolant) استعمال کرنے سے زیادہ کٹائی کی رفتار کا انتخاب کر سکتے ہیں۔

5 مشین کی ساخت : ہلکی مشین کی نسبت بھاری مشین پر زیادہ رفتار کٹائی سے کام کر سکتے ہیں۔ مشین کی ساخت اس طرح کی ہونی چاہیے کہ منتخب رفتار کٹائی واقعی سیٹ کی جاسکے۔

رفتار کٹائی کا انتخاب کرتے وقت دیگر پہلو بھی مدنظر رکھے جاتے ہیں مثلاً بھاری جاپوں جن کو پچھڑنا مشکل ہوتا ہے کے لیے درمیانی رفتار کٹائی رکھتے ہیں۔ کام یعنی عمل کی نوعیت کو بھی مدنظر رکھا جاتا ہے۔ مثلاً اگر بڑے بور کی صفائی میں 300 منٹ صرف ہوتے ہوں اور اس دوران ٹول تبدیل نہ کریں تو رفتار کٹائی بھی اسی لحاظ سے کم رکھی جاتی ہے تاکہ ٹول گند نہ ہونے پائے۔ مختلف تجربات کے بعد کام کی نوعیت کے مطابق موزوں کٹائی کی رفتاریں مقرر کی گئی ہیں۔ ٹول کی معیار یا زندگی اس کو پہلی دفعہ سان پر لگانے سے دوسری دفعہ سان پر لگانے تک لی جاتی ہے ٹول کی معیار کی حوالہ جاتی قدریں (T 35, 1) میں اس طرح دی گئی ہیں کہ ٹول سٹیل اور ہائی سپیڈ سٹیل کے لیے پہلی اور دوسری دفعہ سان پر لگانے کا وقفہ 60 منٹ ہوتا ہے اور سیمنٹ کاربائیڈ ٹول کے لیے 240 منٹ ہوگا۔ اگر جدول میں دی گئی رفتار کٹائی سے زیادہ رفتار منتخب کریں تو ٹول کی معیار یا زندگی کم ہوگی۔ اس کے برعکس صورت میں زندگی زیادہ ہوگی۔

کیونکہ کٹائی کی رفتار ٹول کی معیار پر اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے ان دونوں کو ملا کر یوں لکھتے ہیں :

کام کرنے کی معیار 60 منٹ ہوگی اور $CS_{60} = 30m/min$ اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 میٹر فی منٹ کی رفتار کٹائی پر ٹول کے کام کرنے کی معیار 240 منٹ ہوگی اور $CS_{240} = 150m/min$ کا مطلب یہ ہے کہ ٹول کے کام کرنے کی معیار 240 منٹ ہوگی۔

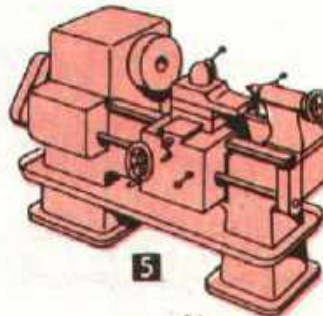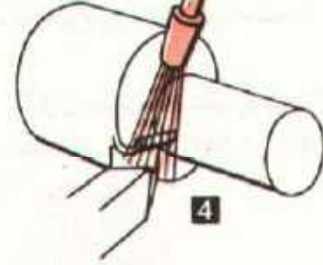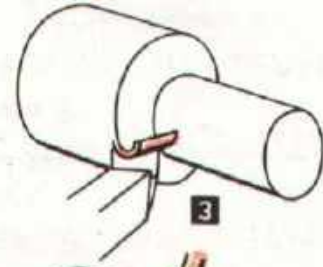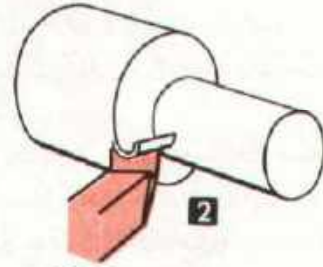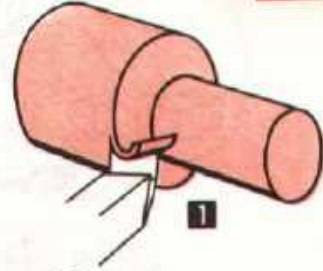

B 34. 1 - رفتار کٹائی پر اثرات



چکرنی منٹ معلوم کرنا : (Calculation of R.p.m.)

جدول 1، 35 سے مناسب کٹائی کی رفتار معلوم کر سکتے ہیں۔
 مثال : جدول 35.1 کے مطابق St 50 سٹیل کی شافٹ پر کھوری کٹائی کے لیے 22 میٹر فی منٹ کٹائی کی رفتار موزوں ہے۔
 ٹرننگ سے پہلے مطلوبہ کٹائی کی رفتار حاصل کرنے کے لیے چاب کے چکرنی منٹ معلوم ہونے چاہئیں۔ (B 35, I)
 T 35, 1 - کٹنگ اینگل - کٹنگ سپیڈ - فیڈ - کٹ کی گہرائی اور ٹھنڈا کرنے والے مائع کی حوالہ جاتی قیمتیں :

میشریل	ٹول	کٹنگ اینگل			کھوری کٹائی				خستگی کٹائی				ٹھنڈا کرنے والا مائع اور چکناہٹی تیل برائے		
		γ	ϕ	α	a	s	v	v_f	s	a	s	v		v_f	
سٹیل 500 نیوٹن طاقت نی مرین ٹی میٹرنگ	W HSS H	20°	62°	8°	4	0.5	14	1	0.2	1	20	0.2	1	Eo.P	E
		18°	67°	5°	10	1	22	1	0.5	1.5	30	0.25	1.5		
700-500 نیوٹن طاقت نی مرین ٹی میٹرنگ	W HSS H	14°	68°	8°	4	0.5	10	1	0.2	1	15	0.2	1	Eo.P	E
		10°	75°	5°	10	1	20	1	0.5	1.5	24	0.25	1.5		
850-700 نیوٹن طاقت نی مرین ٹی میٹرنگ	W HSS H	14°	68°	8°	4	0.5	8	1	0.2	1	12	0.2	1	Eo.P	E
		10°	75°	5°	10	1	15	1	0.5	1.5	20	0.2	1.5		
ٹول سٹیل	W HSS H	6°	76°	8°	3	0.5	6	1	0.2	1	8	0.2	1	Eo.P	E
		6°	79°	5°	8	1	12	1	0.5	1	16	0.5	1		
		6°	79°	5°	5	0.6	30	0.6	0.15	1	50	0.15	1		

W = ٹول سٹیل
 HSS = ہائی سپیڈ سٹیل
 H = ہائی کاربن سٹیل
 R = سویا بین کا تیل
 E = عمل پذیر تیل کا ہلکا مخلول
 P = مٹی کا تیل
 cs = لمبائی کے رخ خراہنے (longitudinal) سے آدھی جوتی۔
 dr = نچک


چکرنی منٹ معلوم کرنا :

مثال I : چکرنی منٹ معلوم کریں جب کہ قطر $d = 125$ ملی میٹر اور کٹائی کی رفتار $20 \cdot cs$ میٹر فی منٹ ہو۔

$$n = \frac{1000 \times CS}{\pi \times d} = \frac{1000 \times 20 \text{ m/min}}{3.14 \times 125 \text{ mm}} \approx 51 \text{ Rpm}$$

مثال II : چکرنی منٹ معلوم کریں جب کہ قطر $d = 55$ ملی میٹر، کٹائی کی رفتار $20 \cdot cs$ میٹر فی منٹ ہو۔

$$n = \frac{1000 \times CS}{\pi \times d} = \frac{1000 \times 20 \text{ m/min}}{3.14 \times 55 \text{ mm}} \approx 116 \text{ Rpm}$$

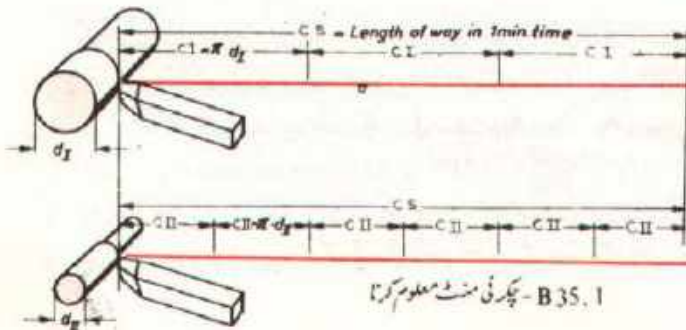

دونوں مثالوں کا موازنہ کرنے سے معلوم ہوگا کہ ایک ہی کٹائی کی رفتار کے لیے بڑے قطر والے چاب کو چھوٹے قطر والے چاب کی نسبت آہستہ گھورنا چاہیے۔ (B 35, I) اس لیے چکروں کی تدارک کو کم و بیش کرنے کے لیے گہرائیاں خراہ پر ٹرننگ کے کام کے لیے نہایت اہم ہوتی ہیں۔

B 35, I - چکرنی منٹ معلوم کرنا



Reading the R.p.m. from cutting speed Diagram) : رفتار کٹائی ڈائیگرام سے چکر فی منٹ معلوم کرنا :

چکر فی منٹ کی تعداد کا حساب کرنے میں وقت صرف ہوتا ہے اس لیے ورکشاپ میں عام طور پر چکر فی منٹ براہ راست رفتار کٹائی ڈائیگرام سے پڑھ لیتے ہیں (B 36, 1) یہ ڈائیگرام مختلف اقسام کی ہوتی ہیں اور اکثر خراوشینوں پر لگی ہوتی ہیں۔

مثال 1

قطر $d = 250$ ملی میٹر $CS = 35$ میٹر فی منٹ $n = 35$ حل : 250 ملی میٹر قطر کے قطر کے نشان سے عمودی اور 35 میٹر فی منٹ رفتار کٹائی کے نشان سے افقی خطوط کھینچیں تو $n_2 = 37$ اور $n_3 = 53$ کی موٹی لائنوں کے درمیان نقطہ انقطاع ہوگا۔ اس صورت میں $n_2 = 37$ کو منتخب کیا جائے گا۔ اس لیے رفتار کٹائی بائیں طرف پیر کے نشان کو دیکھیں یہ 28 میٹر فی منٹ ہوگی۔

مثال II

قطر 150 ملی میٹر اور $CS = 23$ میٹر فی منٹ ہو تو n معلوم کریں۔ حل : 150 ملی میٹر قطر کے نشان سے عمودی لائن اور 23 میٹر فی منٹ رفتار کٹائی کی لائن کا نقطہ انقطاع چکر فی منٹ والی پٹی پر واقع ہے۔ $n_3 = 53$


مثال III :

50 ملی میٹر قطر کی باج کو 150 چکر فی منٹ پر خراش دیا جائے تو رفتار کٹائی معلوم کریں۔

حل : 50 ملی میٹر قطر کے نشان سے عمودی لائن چکر فی منٹ کی پٹی $n_6 = 150$ تک کھینچیں تو نقطہ انقطاع سے بائیں طرف افقی لائن کھینچنے سے $CS = 24$ میٹر فی منٹ رفتار کٹائی ہوگی۔

رفتار کٹائی ڈائیگرام تیار کرنا :

- 1- افقی بنیادی لائن کو قطر والی میٹر کیلئے برابر حصوں میں تقسیم کریں گے اور عمودی لائن کو رفتار کٹائی (میٹر فی منٹ) کے لیے برابر حصوں میں تقسیم کریں گے۔
- 2- ایک قطر مثلاً 75 ملی میٹر کے لیے مختلف چکروں فی منٹ یعنی $n_1 = 26, n_2 = 26, n_3 = 296$ کے درمیان کٹائی کی رفتاریں معلوم کریں گے۔
مثلاً : $CS = \frac{3.14 \times 75 \text{ mm} \times 26 \text{ Rpm}}{1000} = 61 \text{ m/min etc. upto } n_8$
- 3- اس طرح معلوم کی ہوئی کٹائی کی رفتاروں کو 75 ملی میٹر قطر والی عمودی لائن پر ظاہر کرتے ہیں۔
- 4- نقطہ صفر سے درج شدہ نقاط سے گزرتی ہوئی لائنیں کھینچیں گے اور ان کے n_1 سے لے کر n_8 تک نام لکھ دیں گے۔

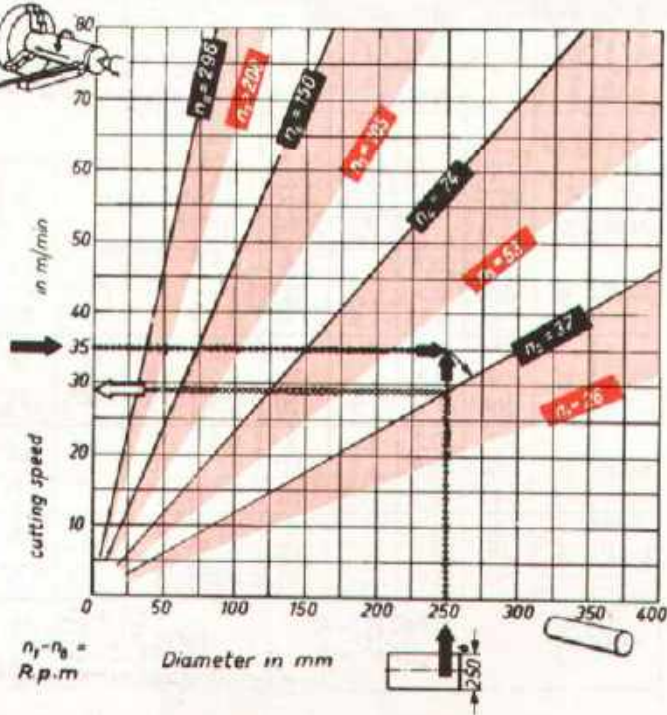


B 36, 1 - رفتار کٹائی ڈائیگرام



فیڈ، کٹ کی گہرائی، کٹرن کی قسمیں اور اشکال : (Feed, Depth of cut, types and Shapes of Chips)

خراد یا پیتھ مشین کی بہتر کارکردگی کا انحصار صحیح چکر کی منسٹ کے انتخاب کے علاوہ فیڈ اور کٹ کی گہرائی پر بھی ہوتا ہے۔ کٹرن کا کراس سیکشن (B 37. 1)۔ چاب کے ایک مکمل چکر کے دوران ٹول جو فاصلہ (حلی میٹر میں) لمبائی کے رخ یا آہٹے کے رخ سے کرتا ہے، فیڈ کہلاتا ہے۔ فیڈ اور کٹ کی گہرائی کا حاصل ضرب کٹرن کا کراس سیکشن ہوتا ہے $(A) = (a) \times (s)$

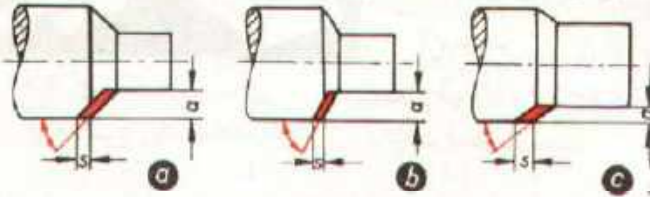

مثال : $0.8 = s$ حلی میٹر فی چکر
 $3 = a$ حلی میٹر۔ کٹرن کا کراس سیکشن
 (cross section) معلوم کریں۔
 حل : $a \times s = A$

B 37. 1 کٹ کی گہرائی 'a' فیڈ 's' اور پلین (plan) انچس کا کٹرن کے کراس سیکشن (cross section) پر اثر 'a' اور 'b' کٹرن کا مناسب کراس سیکشن (c) کٹرن کا نامناسب کراس سیکشن۔

$0.8 = 3 \times 2.4$ مرتب فی میٹر
 کراس سیکشن c, b, a (B 37. 1)
 سب سائز میں برابر ہیں۔ تاہم کراس سیکشن c کراس سیکشن b اور a کی نسبت نامناسب ہے۔ کیونکہ کٹرن کی کٹائی

کی قوت اور کٹنے وقت پیدا شدہ حرارت بہت چھوٹی کٹائی کی دھار پر تقسیم ہوتی ہے۔ اس طرح کٹائی کی دھار بہت زیادہ اثر انداز ہونے کے باعث اس کے ٹپا کرنے کی استعداد کم ہوجاتی ہے۔ فیڈ اور کٹ کی گہرائی کراس سیکشن b اور a پر یکساں ہوتی ہے کیونکہ پلین انچل کم ہے اس لیے a پر کٹرن b کی نسبت پتلی اور چوڑی ہوگی۔ کم فیڈ اور زیادہ کٹ کی گہرائی اور 45° پلین انچل پر کام کرنا زیادہ مفید ہے۔ فیڈ اور کٹ کی گہرائی میں تناسب 5 : 1 سے 10 : 1 تک ہوتی ہے۔ اگر میٹر میں سخت اور کٹرن کا کراس سیکشن بڑا ہو تو ٹول کی کٹائی کی دھار پر دباؤ کی قوت بھی اسی سبب سے بڑھ جائے گی۔ اگر کٹائی کی قوت (cutting force) کٹائی کی رفتار (cutting speed) سے ضرب دیں تو خرد کو چلانے والی موٹر کی قوت معلوم کر سکتے ہیں۔ چونکہ موٹر کی قوت کی استعداد متعین ہوتی ہے (مثلاً 5 کلو واٹ) اس لیے زیادہ کٹائی کی قوت کے لیے کم کٹائی کی رفتار درکار ہوگی اور اسی طرح اس کے برعکس۔



B 37. 2 کٹرن کی قسمیں : ٹھکری دار کٹرن (tear chips) (بائیں)۔ چھٹی ہوئی کٹرن (shear chips) (دائیں) مسلسل کٹرن (flow chips) (وچ میں)۔

کٹرن کی قسمیں : بھر بھر سے میٹرل کی ٹینٹنگ کے دوران مثال کے طور پر کاسٹ آئرن اور کانسی وغیرہ کے کٹنے کے دوران کٹرن گولٹے ٹکڑے جو کہ اڑتی ہیں کم کٹائی کی رفتار پر مضبوط میٹرل (tough) کاٹتے وقت چھٹی ہوئی کٹرن اترتی ہیں۔ اگر مضبوط میٹرل کو زیادہ رفتار پر کاٹا جائے تو مسلسل کٹرن اترے گی اور اس سے چاب کی سطح بہت صاف کئے گی۔

کٹرن کی اشکال : کٹرن مختلف اشکال کی ہو سکتی ہیں۔ باریک کٹرن (fine chips) (سوئی ٹھا یا ریزہ ٹھا) چھوٹی ٹوٹی ہوئی مٹی ہوئی یا بل دار، لمبی کٹرن (لمبی پتلی اور چوڑی بھری ٹھا پگھے دار)۔ خرد کے دوران چھوٹی ٹوٹی ہوئی کٹرن ہوتی چاہیے چونکہ یہ بے ضرر ہوتی ہیں اور آسانی سے صاف کی جاسکتی ہیں۔ ایسی کٹرن ٹول پر کٹرن توڑنے والا کنارہ (chip breaker) گرائینڈ کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں۔




B 37. 3 کٹرن توڑنے والا کنارہ




بیلن نما کا بیلے بنانا (Manufacture of Cylindrical Bolts)

انجینئرنگ کے تقریباً تمام شعبوں میں کابلے کثرت سے استعمال ہوتے ہیں اور عموماً جگڑ (Jigs) اور فیکچرز (fixtures) اور موٹر گاڑیوں کی بناوٹ میں کثرت سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ (B 38, 1 & 2)۔ کابلے سٹیل کے بنے ہوتے ہیں۔ اور 3 سے 100 ملی میٹر میاری قطروں (standard diameters) تک بنائے جاتے ہیں۔ کابلوں پر عموماً کٹائی (shearing) یا ٹیڑھا کرنے (bending) والی قرعیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ (B 38, 3)

اگر کم مقدار میں کابلے بنانا درکار ہو تو یہ خراوشین پر بنائے جاتے ہیں۔ کثیر تعداد میں کابلے سپیشل یا خودکار خراوشینوں پر بنائے ہیں۔ سخت کیے ہوئے کابلوں کی نختی تیار کرنے کے لیے کٹائی سے کی جاتی ہے۔

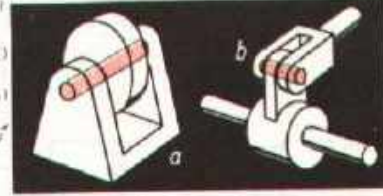

B 38, 1 - کابلے کے استعمال کی مثالیں۔
(a) رولر کا پرنٹنگ (b) جھڑنے والا کابلہ۔

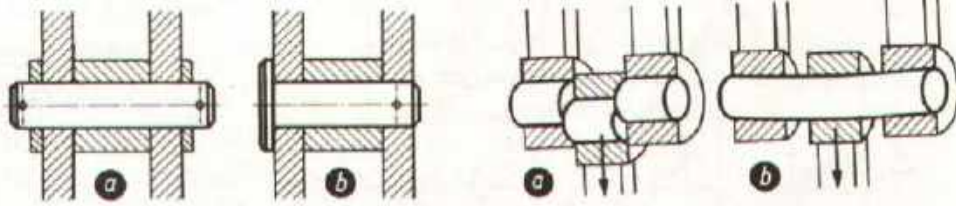

B 38, 2 - کابلے کی شکل (a) فیڈر پیڈ کے کابلے (b) پیڈ والا کابلہ۔

B 38, 3 - کابلے پر دھاڑنی (a) کٹائی والا دھاڑ (b) ٹیڑھا کرنے والا دھاڑ۔

مثال :
ورک آرڈر : دی گئی ڈرائنگ کے مطابق ایک بیلن نما کابلہ بنانا ہے۔
ڈرائنگ پڑھنا : شکل 'سطحی حالت' پیمائشیں بنائے جانے والے اعداد۔ اندازاً پیمائش اور میٹرل کے بارے میں پوری اطلاعات ڈرائنگ ظاہر کرتی ہے۔ سطحی علامتوں کے ذریعے سطحی حالت کو دکھایا گیا ہے۔ کابلے کے پرزنی قطر کی عمدہ ختمی سطح تیار کرنی ہے۔ کناروں کی کھروری سطح تیار کرنی ہے۔


کابلے کے قطر کے لیے پیمائش $30 + 0.2$ کا مطلب یہ ہے کہ کابلہ 30.2 ملی میٹر سے بڑا نہ ہو (زیادہ سے زیادہ سائز) اور

30.0 ملی میٹر سے چھوٹا نہ ہو (کم سے کم سائز) کابلہ بنانے وقت اوسط سائز ہی لینا چاہیے۔

$$30.1 \text{ ملی میٹر} = \frac{30.0 \text{ ملی میٹر} + 30.2 \text{ ملی میٹر}}{2}$$

ظاہر کردہ لمبائی 60 ± 0.2 ملی میٹر کا مطلب یہ ہے کہ اوسط لمبائی جتنا ممکن ہو سکے 60 ملی میٹر کے قریب ہونی چاہیے۔

بیلن نما کابلہ اس لیے موسوم کیا گیا ہے کہ بیلن نما کابلے کا قطر تمام لمبائی پر یکساں ہوتا ہے۔

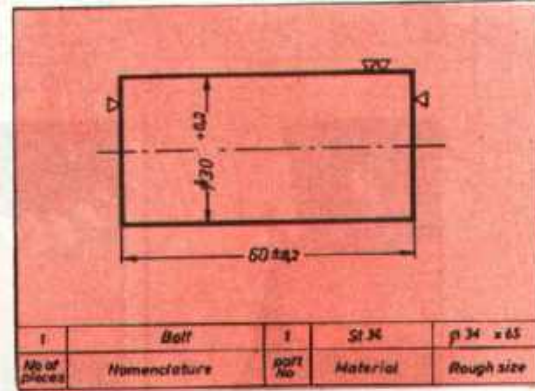

B 38, 4 - ورک شاپ ڈرائنگ



بلینک (Blank) کا معائنہ کرنا

ڈرائنگ کی مدد سے اندازاً چھارٹیں (rough dimensions) معلوم کی جاسکتی ہیں۔ مزید برآں بلینک کی ظاہرہ خامیاں معلوم کرنے کے لیے بھی اسٹن کا معائنہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر ان ظاہرہ خامیوں کو کام کرنے کے دوران تباہا جاسکے تو کٹائی اور کام کرنے کا قیمتی وقت ضائع ہوگا۔

ترتیب عوامل مرتب کرنا : (Preparation of Operation Plan)

کام شروع کرنے سے پہلے یہ غور کرنا ضروری ہے کہ کونسے ترتیب عوامل سے بہتر اور جلدی کا بلے تیار ہو سکتے ہیں، نیز کونسے ٹولز درکار ہوں گے۔

ترتیب عمل :







نمبر	عمل	ٹولز
1	بلینک کو چیک میں پکڑنا	چیک
2	مکھصاف کرنا (facing)	بغلی ٹول
3	کھردری کٹائی	کھردری کٹائی والا ٹول
4	ختمی کٹائی کرنا اور شیمرنگ (chamfering)	ختمی کٹائی والا ٹول اور دستی ٹول
5	کاٹ کر حسبہ کرنا	جداکرنے والا ٹول
6	دوسرے کٹائے کی مکھصاف کرنا اور شیمرنگ	بغلی ٹول اور دستی ٹول

ناپنے والے آلات : سٹیل کا پیمانہ - ورنیر کیلیپر -

کابلہ "گول سلاخ" (bar) سے بنانا ہے۔ اس لیے بلینک گول سلاخ کی صورت میں موبیا ہوگا۔

بلینک کو چیک میں پکڑنا :


(B 42. 1) گول سلاخ کو پکڑنے کے لیے تین گنگے والا جک (three jaw chuck) استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مطلوبہ لمبائی تک سنبھالنے کے بعد کابلے کو سلاخ سے کاٹ کر جدا کریں گے۔ اس لیے سلاخ کو اس طرح پکڑنا چاہیے کہ چک اور جداکرنے والے ٹول (parting tool) کے درمیان کافی حسبہ میسر ہو سکے۔

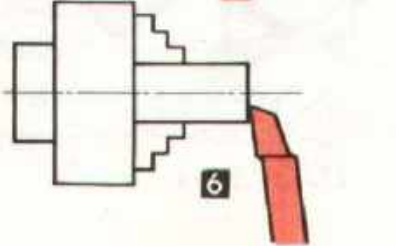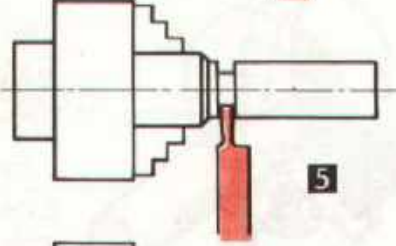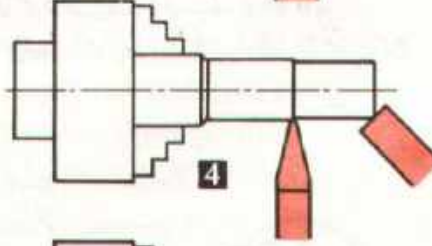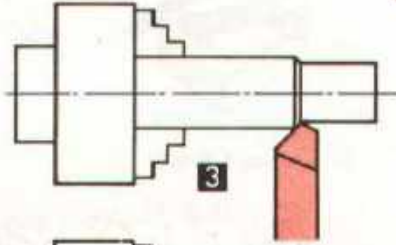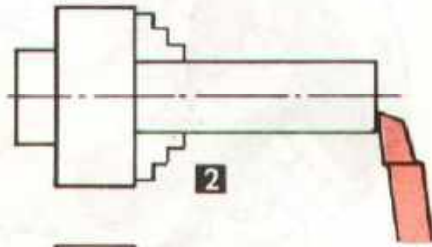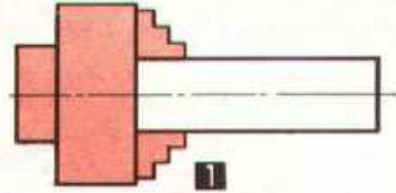



کابلے خردانا : (Turning of Bolts)


اکثر اوقات ایسے بلینک تیار کیے جاتے ہیں جن کے سر سے محوری خطہ کے عموداً نہیں کٹے ہوتے۔ محرصات کرنے سے کناروں کی سطح ہموار اور محوری خطہ کے عموداً ہو جاتی ہے (B 40.1) تیز دھار والا دائیائی ٹول (right hand knife tool) یا دائیائی لیٹی ٹول (side tool) بطور ٹرننگ ٹول استعمال کریں گے۔

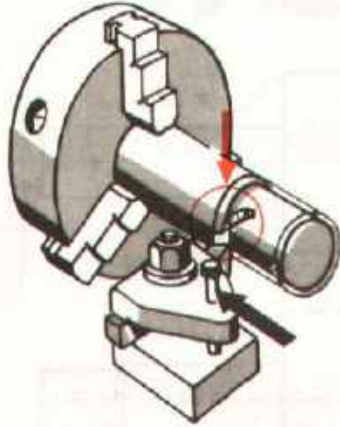

B 40.2 - کابلے کی کھردری کٹائی


خردانے کے پہلے مرحلے میں کھردری کٹائی کر کے کابلے کا قطر تقریباً 30.7 ملی میٹر کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے دائیائی کھردری کٹائی والا ٹول (right hand roughing tool) استعمال کرتے ہیں۔ (B 40.2)۔

25 میٹر فی منٹ رفتار کٹائی حاصل کرنے کے لیے 250 چکر فی منٹ درکار ہوں گے۔ اس عمل کے لیے 0.3 ملی میٹر فی چکر کی فیڈ کو ترجیح دی جائے گی۔

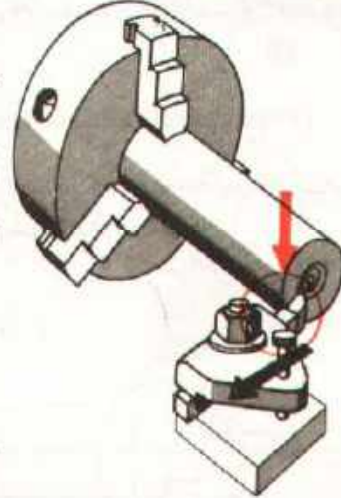


B 40.1 - محرصات کرنا (facing)

انتہائی عمل (finishing operation) کا ختمی کٹائی والا ٹول استعمال کر کے کابلے کی ختمی حالت تیار کی جاتی ہے۔ (B 40.3)۔ اس عمل کے لیے رفتار کٹائی 30 میٹر فی منٹ منتخب کرنی چاہیے۔ عمدہ سطح حاصل کرنے کے لیے 0.1 ملی میٹر فی چکر کی فیڈ منتخب کرنا چاہیے۔

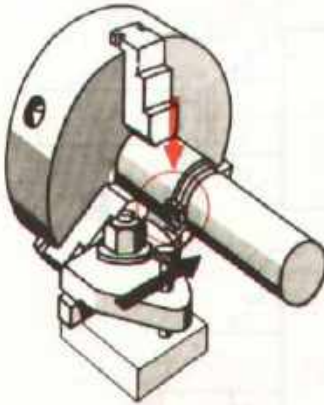

B 40.4 - کلاٹ کرچہ کٹانا

جد کرنے کی کٹائی سے کابلے کو سلاخ سے الگ کر لیا جاتا ہے (B 40.4)۔ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جد کرنے کی لمبائی کابلے کی بنیادی (nominal) لمبائی سے کچھ بڑی ہونی چاہئے کیونکہ جد کرنے کے بعد دوسرے کٹانے کی نگرانی کرنی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے کٹانے کی محرصات کرنے کے ساتھ ساتھ کابلے کی صحیح لمبائی بھی حاصل کی جاتی ہے۔ مزید برآں اس حالت میں کابلے کے نوکیلے کناروں کی باری (bur) بھی دور کی جاتی ہے۔ کابلے پر پکڑنے کے نشانات سے بچنے کے لیے پکڑنے والے لیٹ (clamping bush) استعمال کرنے چاہئیں۔

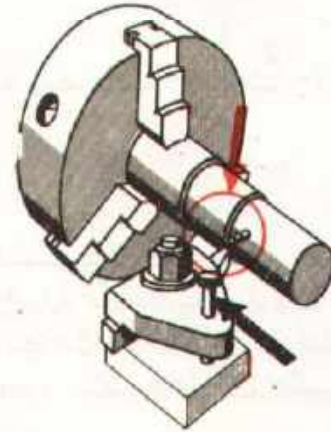


B 40.3 - کابلے کی ختمی کٹائی



کابلوں کو ناپنا اور جانچنا : (Measuring & Testing of bolts)

تیار شدہ کابلی کی سطحی حالت اور درستی اگر ڈرائنگ میں دی گئی ہدایات کے مطابق ہو تو کابلہ ٹھیک ہوگا اور نہ بیکار۔

سطحی حالت (صفحہ 44 دیکھیں) دیکھنے اور چھونے سے جانچی جاسکتی ہے۔
کھردری سطحیں : جھریاں دیکھیں اور محسوس کی جاسکتی ہیں۔
ختمی سطحیں : جھریاں اب بھی نظر آسکتی ہیں۔

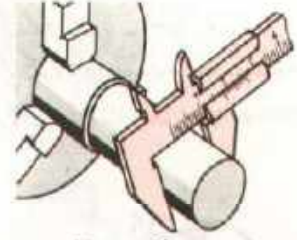


B 41.1 — ورنیر کیلیپر سے گھرائی ناپنا۔

ناپنا ضروری ہے :

- 1 خزانے سے پہلے اندازاً پیمائشوں کی پرتال کرنے کے لیے۔
- 2 خزانے کے عمل کے دوران دی گئی پیمائشوں کو ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے۔ (یہ صرف خزاؤ کو روک کر ناپتے ہیں۔)
- 3 کابلے مکمل کرنے کے بعد یہ تعین کرنے کے لیے کہ کابلہ ٹھیک ہے یا بیکار۔

گھرائی ناپنے کے لیے ورنیر کیلیپر استعمال ہوتا ہے۔ (B 41.1) کابلے کو سلاخ سے جدا کرتے وقت کابلے کی لمبائی ناپنی جاتی ہے۔ (B 41.2) اس کو گہرائی میج (depth gauge) سے ناپ سکتے ہیں۔ (B 41.3) ختمی کمانی کے دوران ورنیر کیلیپر سے ناپتے ہیں۔

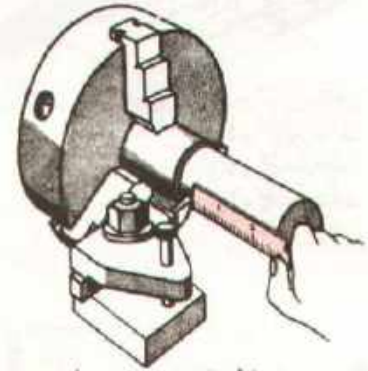


B 41.2 — شیٹیل کے پیمانے سے لمبائی ناپنا۔

ناپنے والے آلے کا انتخاب کرتے وقت جناب پر درستی کے مطلوبہ معیار کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ کابلے (B 38.4) کے لیے ٹولرنس ± 0.2 یا ± 0.2 بالترتیب دی ہوتی ہے۔ ورنیر کیلیپر کی پیمائش درست عموماً 0.1 ملی میٹر ہوتی ہے۔ اس لیے یہ اس صورت میں مناسب رہے گا۔ مائیکرو میٹر جس کی پیمائش درستی 0.01 ملی میٹر ہے اور جو ورنیر کیلیپر سے زیادہ حساس بھی ہے، اس صورت میں غیر ضروری رہے گا۔

جناب کے حتمی سائز کو اصل سائز (actual size) کہتے ہیں۔

نوٹ : گھومتے ہوئے جابوں پر پیمائش نہ لیں، کیونکہ اس سے حادثات ہوتے ہیں اور پیمائشی آلات خراب ہو جاتے ہیں۔

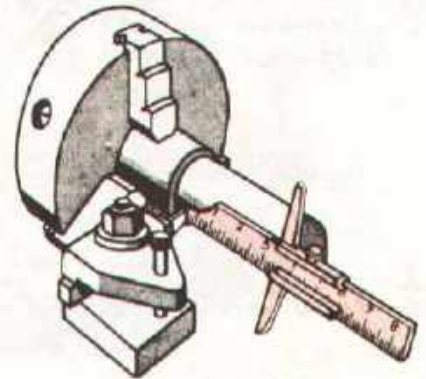

B 41.3 — گہرائی میج سے لمبائی ناپنا۔




چھوٹے سلین نما جابوں کو پکڑنا اور خرا دانا : (Chucking & Turning of short Cylindrical workpieces)

جاب کو چپک میں پکڑنا : خرا دانے کے دوران کٹائی کی حرکت مشین سے جاب تک پہنچانے والے آلے (چپک) کے ذریعے منتقل ہوتی ہے۔


پکڑنے والے آلات کی پکڑ کا اثر رگڑ (friction) پر ہوتا ہے۔ جو پکڑنے والی سطحوں کے درمیان گرفت کی طاقت سے پیدا ہوتی ہے۔ کٹائی کے عمل کے دوران یہ رگڑ جاب کو اپنی حالت سے کھینکنے سے روکتی ہے۔ (B 42.3)

چھوٹے جابوں کو پکڑنے کے لیے عموماً دو تین یا چار گنگوں (jaws) والے خود بخود سینٹر کرنے والے چپک استعمال ہوتے ہیں۔ تین گنگے والا چپک عموماً سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ ایسے جاب بزرگول نہ ہوں تو بھی ہم مرکز پکڑنا ممکن ہوتا ہے۔ چپک کے گنگے کو مختلف ذرائع سے چلاتے ہیں۔ مثلاً اندرونی چوڑی دار پلیٹ (scroll) کے ذریعے چلاتے ہیں یا پھر بھجال نما سلاح (wedge type bar)


(B 42.4 & 5)

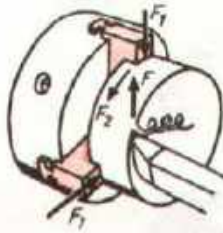

B 42.3 - پکڑنے اور کٹائی کی طاقتیں
 $F =$ کٹائی کی طاقت
 $F_1 =$ پکڑنے کی طاقت
 $F_2 =$ چلانے کی طاقت

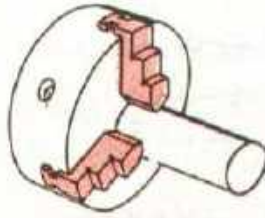

B 42.2 - چپک کے گنگوں کے اندرونی درجن میں پکڑنا

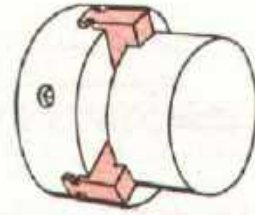


B 42.1 - چپک کے گنگوں کے بیرونی درجن میں پکڑنا

B 42.5 - تین گنگوں والا بھجال نما چپک (Forkardtehuck) بھجال نما ذرائعوں والے تین گنگے دار چپک پکڑنے والے بیرونی گنگوں کے ذرائعوں میں پکڑتے ہیں۔ ایک بھجال نما سلاح کے ساتھ پکڑنا ہے جس سے یکساں حرکات یقینی ہوتی ہیں۔



B 42.4 - تین گنگوں والا چپک بیس سکرال۔ اندرونی چوڑی دار پلیٹ بیس سکرال کے پست d پر پوزیشن پٹی ہوتی ہیں اور خود چلی گرائی سے چلاتے ہیں۔ اس حرکت بنانا دستوں میں چلنے والے بیرونی گنگوں کے مرکزی حرکت یا برعکس چلانے سے ہے۔

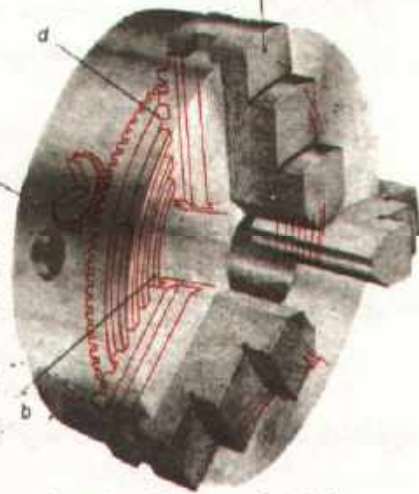


چپک کو خرا دکی مین سپنڈل کے ساتھ صحیح چلنا چاہیے۔ اسکو سپنڈل کے سر سے کی چوڑیوں پر کسا جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل اصولوں کو مدنظر رکھنا چاہیے :

- 1 چوڑی دار اور مین کر چلنے والی جگہوں کو صاف ہونا چاہیے ورنہ چپک صحیح حالت میں نہیں چلے گا۔
 - 2 چپک کو لگاتے وقت خرا د کو چلانا نہیں چاہیے۔ خرا د بند کر کے چپک لگائیں ورنہ حادثہ ہو سکتا ہے۔
- جاب پکڑتے وقت جاب کو چپک کے اندر زیادہ سے زیادہ داخل کریں تاکہ گنگے اس کو اچھی طرح پکڑ سکیں۔ جاب کی سطح کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے جاب کو پکڑتے وقت پکڑنے والی لیشیں (clamping bushes) استعمال کرنی چاہئیں۔



لمبائی کے رُخ خرا دنے اور کھرفا کرنے کے اُصول

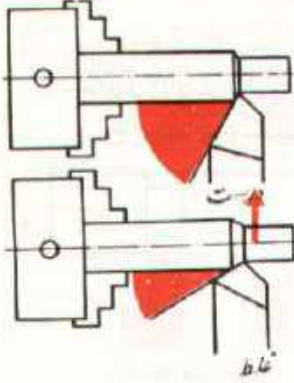

B 43, 1


چھوٹا پلین اینجل (Plan angle) جاب کو ٹیڑھا کرتا ہے۔

- 1- جاب کو جبک میں مضبوطی اور حفاظت سے پکڑنا چاہیے۔
- 2- جس جاب کے ٹیڑھے ہونے کا خطرہ ہوگا کیسے بڑا پلین اینجل استعمال کرنا چاہیے۔ (B 43,1)
- 3- پکڑوں کی تعداد اور فیڈ کا تعین صحیح کرنا چاہیے۔
- 4- جاب کو تھوڑا تھوڑا خرا دنا چاہیے اور قطر کو ناپنے کے لیے مشین کو روک دینا چاہیے۔
- 5- کٹ کی گہرائی کا سیٹ کرنے کے لیے کراس سلائیڈ پر سگے ہوئے ڈائیل کو استعمال کرتے ہیں۔
- 6- مشین کو بند کرنے سے پہلے خرا د کے ٹول کو جاب سے پیچھے ہٹا دیں ورنہ ٹول کی دھاریا نوک ٹوٹ سکتی ہے۔
- 7- لمبائی خرا دنے کے اختتام پر فیڈ کو بروقت منقطع کریں۔




انڈیکسنگ برنگ

B 43,2 - (بائیں) : تقسیم کنندہ سپنڈل کو ایک درجہ گمانے سے ٹول اصولی طور پر 0.05 ملٹی میٹر آگے کی طرف پھلے گا۔

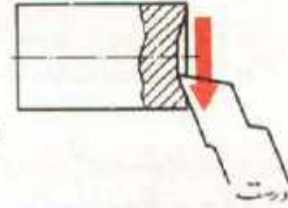

دست

B 43,3 (دائیں) : جب نپلی ٹول سے جگر صاف کی جائے تو کٹرن آمانے کے لیے ٹول کا پائری کٹنگ ایج (primary cutting edge) یا ٹول کا لمبا کنارہ استعمال کرنا چاہیے

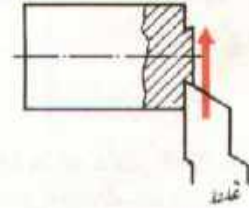

غدا

- 8- ختمی کٹائی کے لیے صحیح گرائنڈ کیا ہوا ختمی کٹائی والا ٹول استعمال کرنا چاہیے۔ ختمی کٹائی کے لیے 0.5 ملی میٹر گہرائی رکھنی چاہیے۔
- 9- جاب پر ریتی لگانے سے حتی الامکان احتراز کرنا چاہیے۔ کیونکہ صحیح یلین نما شکل خراب ہو سکتی ہے۔
- 9- مشک صاف کرتے وقت ٹول کو صحیح سینٹر میں باندھیں اور ٹول کو باہر کی طرف چلائیں۔ (B 43,3)

خرا دنے کے عمل کے دوران ٹھنڈا کرنا اور پکنا مانا : (Cooling & Lubricating during turning process)


کٹائی کے دوران کاٹی جانے والی جگہ پر رگڑ سے حرارت پیدا ہوگی۔ رفتار کٹائی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس حرارت میں بھی اضافہ ہوگا۔ زیادہ حرارت کی وجہ سے کٹائی کے ٹول کی میاد کم ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈا کرنے والے مائع (coolants) جو پکھنے (lubricant) بھی ہوتے ہیں کے استعمال کرنے سے حرارت ضائع ہوگی اور ٹول و جاب کے درمیان رگڑ بھی کم ہوگی۔ ٹھنڈا کرنے والے مائع کے انتخاب کا انحصار خرا دنے کے طریقے اور خرا د سے جانے والے میٹیریل پر ہوتا ہے۔

نوٹ : میگنیشیم کے ہمتوں (magnesium alloys) کی کٹائی کرتے وقت کبھی بھی پانی استعمال نہ کریں کیونکہ دھماکے کا خطرہ ہوتا ہے۔



بھری کاٹنا اور جدا کرنا : (Grooving & Parting off)


بھری کاٹنے کے لیے (B 44,1) بھریاں بنانے والے ٹول (B 44,2) استعمال کیے جاتے ہیں۔ جاب کی نوعیت کے مطابق بھری کاٹنے والے ٹول کی چوڑائی بھی تبدیل پذیر ہوتی ہے۔
بھریاں بنانے کے لیے ایک اینٹیل 0 درجے ہوتا ہے اور نم میٹرل کے لیے 12 درجے ہوتا ہے۔ کورنس اینٹیل 3.....8 درجے تک ہوتا ہے۔

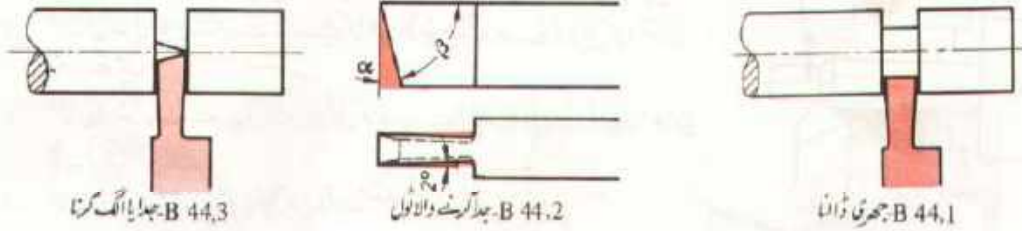

چہلایا الگ کرنا (parting off) اس سے جاب کو الگ کیا جاتا ہے۔ (B 44,3) میٹرل کے غیر ضروری زیاں سے بچنے کے لیے ٹول کی کٹائی کی دھار کم چوڑی بنانی جاتی ہے۔

جابوں کی سطحی حالت : (Surface condition of workpieces)

 خدادے کے عمل کے دوران پیمائشوں کی درستی اور مخصوص سطحی معیار حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بنیادی (nominal) سطح وہ سطح ہے جو جاب پر حاصل کرنا مقصود ہو۔ ڈرائنگ پر اس کو میاری نشان سے ظاہر کرتے ہیں۔ (T44,1)
صحیح سطح یا اصلی سطح (actual) وہ سطح ہے جو جاب بنانے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ سطحی معیار کا تعین کرتے وقت یکسانیت (uniformity) اور ملائمت (smoothness) میں فرق رکھنا چاہیے (B 44,4) اصل سطح کی بنے کا حدی یعنی کھردرے پن کو کھردری گہرائی (roughing depth) کہتے ہیں (B 44,5) ہیں کو خاص آلات سے ناپا جاسکتا ہے۔



B 44.5 کھردری گہرائی R (ڈیڑا کر کے دکھایا گیا ہے) کو $\frac{1}{1000}$ ملی میٹر (1mm) میں ناپا جاتا ہے۔

B 44.4 - سطحی یکسانیت اور ملائمت - (بڑا کر کے دکھایا گیا ہے) - a (اچھی یکسانیت اور ملائمت - b یکسانیت نامکمل مگر ملائمت اچھی - c یکسانیت اچھی مگر ملائمت نامکمل - d یکسانیت اور ملائمت دونوں نامکمل)

T44,1 - سطح کو ظاہر کرنے کے نشانات :

کھردری گہرائی (a میں)	مطلب	سطح کے نشان	کھردری گہرائی (a)	مطلب	سطح کے نشان
25 میک	وہ سطح جو مشیننگ میں نئی کٹائی کے عمل کے دوران حاصل ہوتی ہے۔ بھریاں اچھی بھی دیکھی جاسکتی ہیں	دو تھکنیں	کوئی بھی	کھردری سطح جو روٹنگ فورجنگ یا ڈھلانی سے حاصل ہوتی ہے۔	بیز نشان کے سطح
4 میک	وہ سطح جو مشیننگ میں عمدہ کٹائی کے عمل کے دوران حاصل ہوتی ہے۔ بھریاں دیکھی نہیں جاسکتیں۔	تین تھکنیں	کوئی بھی	کھردری سطح جو زیادہ صحیح روٹنگ فورجنگ اور ڈھلانی وغیرہ سے حاصل ہوتی ہے	سطح کا نشان
	وہ سطح جو مشیننگ میں بہت ہی عمدہ سطحی کٹائی کے عمل کے دوران حاصل ہوتی ہے۔ مشین ہونگ اور لیٹنگ عوامل میں۔	چار تھکنیں	160 میک	سطح جو مشیننگ میں کھردری کٹائی کے دوران حاصل ہوتی ہے۔ اس میں چھوٹی چھوٹی بھریاں ہاتھ سے مسوں کی اور دیکھی جاسکتی ہیں۔	ایک تھکن
1 میک		پانچ تھکنیں			




خرادنے کے عوامل کے لیے صرف وقت معلوم کرنا (Calculation of the Machining time for turning operations)

وہ وقت جو چاہ کر کے لیے دیا جاتا ہے (مثلاً بولٹ بنانے کے لیے) اس کو کل وقت (total time) کہتے ہیں۔ یہ کل وقت تیاری میں صرف وقت، مشیننگ میں صرف وقت اور دیری میں صرف وقت کا مجموعہ ہوتا ہے۔ (B 45.1)

مشیننگ کا وقت (machining time) یہ وہ وقت ہے جو کام مکمل کرنے میں براہ راست شامل ہوتا ہے اور جن کے دوران عوامل سرانجام دیے جاتے ہیں۔ مثلاً وہ وقت جس میں چاہ خرانا جائے، مشین کے کام کرنے کا وقت اور کاشنے کا وقت شامل ہوتا ہے۔

دیری کا وقت (delay time) یہ وہ وقت ہے جو ذاتی ضروریات کیلئے تھکان دور کرنے کیلئے اور ناگزیر دیر کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ دیری کا وقت بے قاعدہ ہوتا ہے جس میں بہت الخلل کی طرف جانے، آرام کے وقفے، میٹریل کے لیے انتظار کرنے وغیرہ کا وقت شامل ہوتا ہے۔

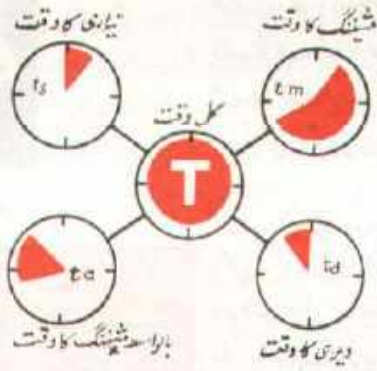

تیاری کا وقت (set up time) وہ ہے جس میں کسی مخصوص عمل کیلئے کام کرنے والی جگہ تیار کرنا اور اس کو سن حالت میں کرنا ہو۔ اس وقت میں ڈرائنگ پڑھنے کا وقت، ٹول وغیرہ باندھنے میں وقت اور سٹور سے ٹول نکلوانا اور واپس کرنے کا وقت شامل ہوتے ہیں۔ بالواسطہ خرادنے میں صرف وقت

(Indirect machining time) یہ وہ وقت ہے جو خرادنے سے پہلے درمیان میں یا بعد میں عوامل یا عمل کے کسی جز میں خرچ ہوتا ہے۔ بالواسطہ مشیننگ وقت باقاعدہ ہوتا ہے۔ اس میں عمل کے وہ جز بھی شامل ہوتے ہیں جیسے کسی چیز کو اٹھانا، حالت ٹھیک کرنا، جاب کو اتارنا، ناپنا، ٹول کو تیز کرنا وغیرہ۔

B 45.1 کل وقت کی تقسیم



خرادنے یا مشیننگ میں صرف وقت حساب کر کے بھی معلوم کیا جاسکتا ہے۔

$$t_m = \frac{L}{s \times n}$$

$$\frac{\text{خرادنے کی لمبائی}}{\text{فیڈ فی منٹ}} = \text{مشیننگ کا وقت}$$

علامات : L = خرادنے کی لمبائی (mm) ، L_1 = چاب کی لمبائی (mm) ، L_2 = خرادنے کی شروع کی گنجائش (mm) ، L_3 = خرادنے کی امد کی گنجائش (mm) ، $L = L_1 + L_2 + L_3$

s = فیڈ فی میٹر فی منٹ ، n = چکر فی منٹ ، $s' = s \times n$

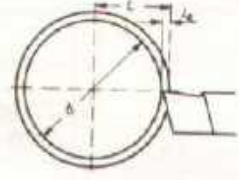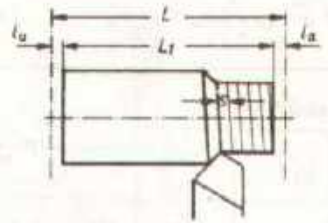

لمبائی کے رخ خرادونا :
 مثال : مشیننگ کا وقت معلوم کریں جب کہ :
 $d = 80 \text{ mm}$, $L = 490 \text{ mm}$
 $\ell_n = \ell_u = 5 \text{ mm}$, $CS = 20 \text{ m/min}$, $s = 0.5 \text{ mm/rev}$
 حل : پہلے خرادنے کی لمبائی L_1 معلوم کریں :
 $L = L_1 + \ell_n + \ell_u = 490 + 5 + 5 = 500 \text{ mm}$
 $n = 74 \text{ Rpm}$ (table p. 36)
 $t_m = \frac{L}{s \cdot n} = \frac{500}{0.5 \text{ mm} \times 74 \text{ Rpm}} = 13.5 \text{ min}$

گھمانا کرنا (facing) خرادنے کی لمبائی $L_1 =$ نصف قطر سے شروع کی گنجائش
 مثال : مشیننگ کا وقت معلوم کریں جب کہ :
 $d = 190 \text{ mm}$, $\ell_n = 5 \text{ mm}$, $CS = 20 \text{ m/min}$, $s = 0.5 \text{ mm/rev}$
 حل : پہلے خرادنے کی لمبائی L_1 معلوم کریں :
 $L = \ell_n + \frac{d}{2} = 5 + \frac{190}{2} = 100 \text{ mm}$
 $n = 27 \text{ Rpm}$ (table p. 36)
 $t_m = \frac{L}{s \cdot n} = \frac{100}{0.5 \text{ mm} \times 27 \text{ Rpm}} = 5.4 \text{ min}$



درجہ دار بولٹ بنانا : (Manufacture of Stepped Bolts)

درجہ دار بولٹ دو سطحوں کے درمیان فاصلہ رکھ کر چمڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً جوڑ (B 46.1)

مثال :

ورک آرڈر : دو درجوں والے بولٹ (B 46.2) بنانا مقصود ہیں۔ خام مال برائٹ ڈران (Bright drawn) گول سلاخ کی


صورت میں دستیاب ہے اور تیز شدہ لمبائی میں مہیا کیا گیا ہے۔

درکشاپ ڈرائنگ (B 46.2) تمام پیمائشوں پر پیمائشی حدود دی گئی ہیں مثلاً 10 ± 0.05 جس کا مطلب ہے کہ 10.05 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 9.95 ملی میٹر قدر ہو سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ سائز میں سے کم سے کم سائز کو تفریق کر کے ٹالرنس (tolerance) معلوم کرتے ہیں۔ ٹالرنس = $10.05 - 9.95 = 0.1$ ملی میٹر۔



B 46.1 - درجہ دار کا بننے کے استعمال کی مثالیں

ٹالرنس اس لیے دی جاتی ہے کہ چونکہ بنیادی سائز (nominal size) بالکل درست نکلنا ناممکن ہوتا ہے۔ کم یا تھوڑی ٹالرنس بہت توجہ طلب ہوتی ہے کیونکہ خرابی کے دوران جاب یا آسانی یا ایک خرابا جا سکتا ہے۔ جتنی تھوڑی ٹالرنس ہوگی، خرابی کے لیے آنا ہی زیادہ وقت درکار ہوگا۔ اس لیے زیادہ تعداد میں پیداوار کے وقت کوشش کی جاتی ہے کہ بڑی یا زیادہ ٹالرنس دی جائے۔ اصول یہ ہے کہ کبھی بھی اتنی درستی نہیں جتنی ممکن ہو صرف اتنی درستی جتنی ضروری ہوتی ہے۔

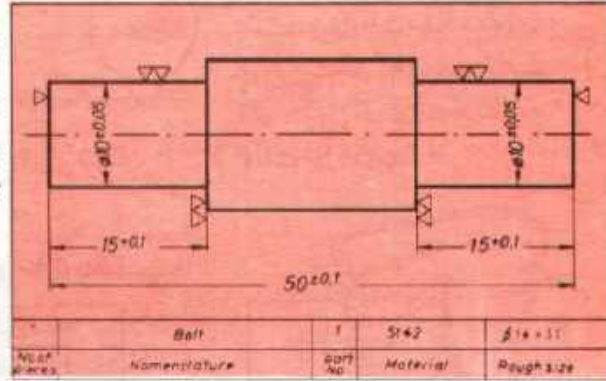

تیز ترین میں اکثر بنیادی ٹالرنس کی پیمائشوں پر اجازتی انحراف (permissible off sizes) دینے کا دستور ہوتا ہے۔


B 46.2 - درکشاپ ڈرائنگ

T46.1 - بنانا ٹالرنس لمبائیوں (مثلاً تھوڑوں اور تھوڑوں کے سائز) کے لیے انحراف

بنیادی (Nominal) سائز (ملی میٹر)						درستی کا معیار
... 1000	... 315	... 120	... 30	... 6	... 0.5	
2000 ...	1000 ...	315 ...	120 ...	30 ...	6 ...	± عموماً
0.5	0.3	0.2	0.15	0.1	0.05	± درمیانہ
1.2	0.8	0.5	0.3	0.2	0.1	± کھردرا
3	2.0	1.2	0.8	0.5	0.2	± بہت کھردرا
4	3	2	1.5	1	0.5	



ترتیب عمل :

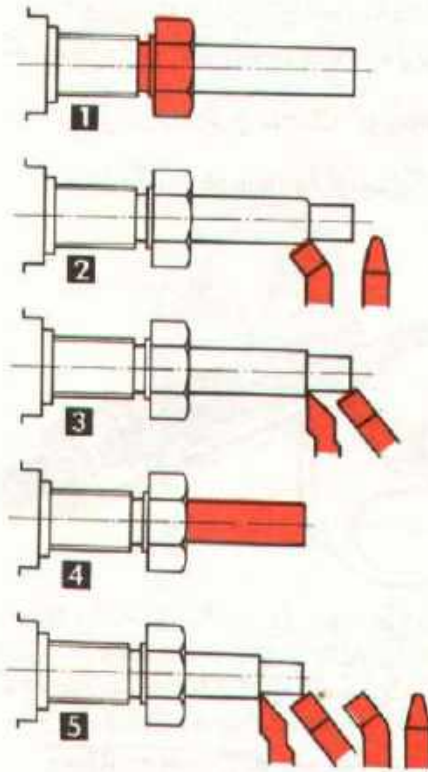


نمبر	عمل
1	چک میں پکڑنا اندر کھینچنے والا (Draw in) کولٹ چک
2	پہلے درجے (step) کی کھردری کٹائی اور ختمی کٹائی۔ مونی کٹائی اور ختمی کٹائی والا ٹول۔
3	پہلے درجے کی لمبائی خرابا دانا اور باہری ختم کرنا۔ بغلی ٹول اور دستی ٹول
4	چک میں دوبارہ پکڑنا
5	دوسرے درجے کی کھردری کٹائی ختمی کٹائی بمطابق لمبائی خرابا دانا اور باہری ختم کرنا۔ بغلی ٹول اور دستی ٹول

ناپنے کے آلات : گہرائی گیج ، وزیر کیلیپر ، مائیکرو میٹر

کابلہ بنانا : (Manufacture of bolt)


خام مال کو اندر کھینچنے والے (Draw in) کولٹ چک کے ذریعے پکڑنا (صفحہ 50 پر دیکھیں)
پیکر فیڈ اور کٹ کی گہرائی کو پہلے سے معلوم شدہ طریقے سے مقرر کیا جائے گا۔

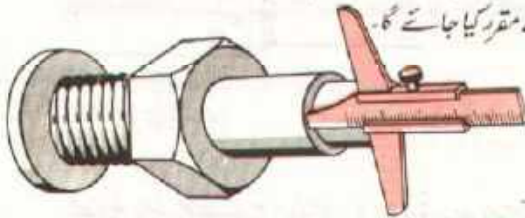

کابلے کو ناپنا اور جانچنا :

(Measuring & Testing of bolts)

ایک درجے کی لمبائی گہرائی گیج سے ناپی جائے گی (B 47.1)۔
قطر ناپنے کے لیے مائیکرو میٹر (B 47.2) ضروری ہے کیونکہ
ٹالرنس مثبت و منفی 0.05 ملی میٹر میں دی گئی ہے۔ سطح کا
مییار دیکھ کر اور ٹیس کر کے جانچ سکتے ہیں۔
(صفحہ 44 دیکھیں)

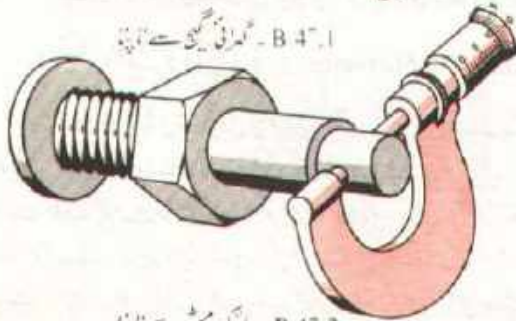

B 47.1 - گہرائی گیج سے ناپنا

B 47.2 - مائیکرو میٹر سے ناپنا

نوٹ : گھومتے ہوئے باب پر چائنس نہ کریں۔




مائیکرو میٹر سے ناپنا اور جانچنا : (Measuring & Testing with Micrometer)

دریہ کیلیپر سے $\frac{1}{10}$ یا $\frac{1}{20}$ ملی میٹر تک ناپنے کی درستی حاصل ہوتی ہے جو اکثر اوقات ناکافی ہوتی ہے۔ ناپنے کی زیادہ درستی حاصل کرنے کے لیے مائیکرو میٹر استعمال کرتے ہیں جن کی ناپنے کی درستی $\frac{1}{100}$ ملی میٹر تک یقینی ہوتی ہے (B 48, 1)۔

بیرونی مائیکرو میٹر کی ساخت : (Design of outside Micrometer)


اندرونی انگشتانہ (thimble) اور فریم ایک ہی ٹکڑے سے بنتے ہوتے ہیں۔ فریم میں اینول کو بطور منہ والی سطح کے لگایا ہوتا ہے۔ اندرونی انگشتانہ کی بیرونی سطح پر ملی میٹر کے اندراج ہوتے ہیں۔ اس کے اندر چڑیاں لگی ہوتی ہیں جو سخت کی ہوئی سپنڈل کو لگے پیچھے چلاتی ہیں۔ ناپنے والی سپنڈل کے ساتھ اندراج والی نالی مضبوطی کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ اینول اور سپنڈل کی ملنے والی سطحیں بڑی درستی سے ہموار گرائینڈنگ ہوتی ہیں۔ لاک رنگ سے ناپنے والی سپنڈل کی چال کو لاک کرتے ہیں۔ بہت سے مائیکرو میٹروں میں ریجٹ لگایا ہوتا ہے تاکہ سپنڈل کو جاب پر بہت زیادہ زور سے نہ دیا جاسکے۔

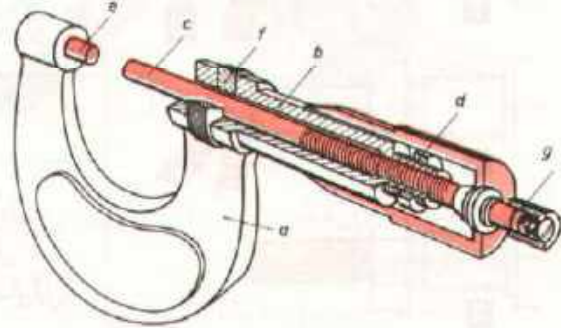

مائیکرو میٹر مختلف چاٹشوں کے ہوتے ہیں۔ مندرجہ ذیل چاٹشیں حدود مائیکرو میٹر عموماً استعمال ہوتے ہیں۔ 0 سے 25 ملی میٹر تک 25 سے 50 ملی میٹر تک 50 سے 75 ملی میٹر تک 75 سے 100 ملی میٹر تک۔

ناپنے کا طریقہ (B 48, 2) اصولی طور پر سپنڈل کی ٹک 0.5 ملی میٹر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سپنڈل اور اس کے ساتھ لگی ہوئی نالی ایک مکمل چکر میں 0.5 ملی میٹر چلتی ہے۔ نالی کی مخروطی (bevelled) سطح کو 50 برابر حصوں میں تقسیم کیا ہوتا ہے۔ اگر نالی کو ایک حصہ چلا یا جائے تو سپنڈل $0.01 = 50 \div 0.5$ ملی میٹر چلے گی۔ نالی کے سامنے ٹالے کٹائے سے اندرونی انگشتانہ پر ملی میٹر کے اندراج پر پوسے یا آدھے ملی میٹر پڑھے جاتے ہیں۔ ملی میٹر کے سوئس حصے ($\frac{1}{100}$ ملی میٹر) نالی کے اندراج پر پڑھتے ہیں۔

B 48, 1 بیرونی مائیکرو میٹر کی ساخت (a) فریم (b) اندرونی بڑی والی اندرونی انگشتانہ (c) ناپنے والی سپنڈل جو نالی (barrel) کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ (d) اندرونی چڑیاں ایڈجسٹ کرنے والی چڑی دار کار۔ (e) اینول (f) لاک رنگ (g) ریجٹ سٹاپ۔

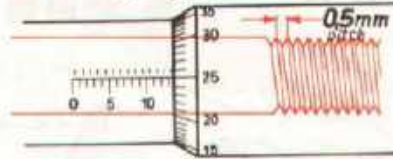

B 48, 2 مائیکرو میٹر پڑھنے کی مثال (مائیکرو میٹر کی ٹک 0.5 ملی میٹر ہے) اور خواندگی 13.75 ملی میٹر ہے۔

ایسے مائیکرو میٹر بھی ہوتے ہیں جن کی ٹک 1 ملی میٹر ہوتی ہے۔ اس صورت میں نالی کا مخروطی حصہ 100 برابر حصوں میں تقسیم کیا ہوتا ہے۔

مائیکرو میٹر کو جانچنا : (Testing of Micrometer)

ناپنے والی سپنڈل اور اینول کی ٹکروں کی سطحوں کے گھس جانے کے باعث غلط پیمائشی نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ ناپنے والی سپنڈل میں کوئی ڈھیلہ پن نہیں ہونا چاہیے۔ لاک نٹ کو گھسنے سے ڈھیلے پن کو ختم کیا جاسکتا ہے۔ ناپنے والی سپنڈل کی چڑیوں کے تقاضے معلوم کرنے کے لیے مختلف سلپ گجبر سے حاصل کردہ خواندگیوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ (صفحہ 67 دیکھیں) سپنڈل کی ٹکرو اور اینول کی ٹکرو کو ہموار اور سپنڈل کے محور پر عموماً ہونا چاہیے۔ مائیکرو میٹر بند ہونے کی صورت میں انگشتانہ کے اندراج کا صفر نشان نالی کے اندراج کے صفر کے نشان کے عین سامنے ہونا چاہیے۔ سپنڈل اور اینول کی ٹکروں کے ہموار اور متوازی پن کو جانچنے کے لیے مستوی متوازی مناظری چوٹی گجبر (plane parallel optical flat gauges) استعمال کرتے ہیں۔



مائیکرو میٹر کا استعمال : (Use of the Micrometer) (B 49.1 & 2)

جاب اور ناپنے والی سطحیں بالکل صاف ہونی چاہئیں۔ جاب کو ناپنے کیلئے نال کو گھماتے ہیں۔ یہاں تک کہ سپنڈل کی ناپنے والی سطح جاب کے ساتھ چھو جائے۔ قوت جو جاب کی ناپنے والی سطحوں کو باہم دباتی ہے ناپنے کی درست کیلئے خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔ اچھی قسم کا مائیکرو میٹر اس طرح کا بنا ہوا ہوتا ہے کہ 10 نیوٹن قوت لگانے سے درست پیمائش دے۔ یہ قوت پیدا کرنے کیلئے نال کو انگلیوں سے گھماتے وقت تقریباً 6 نیوٹن کی قوت چھنی چاہیے۔



B 49.1 - مائیکرو میٹر کا استعمال - a) جاب کو ناپنے والی سطح پر رکھ کر ناپنے والی سپنڈل کو روک دانت (ratchet screw) کے ساتھ آگے کو ملائیں گے حتیٰ کہ سپنڈل جاب کے ساتھ چھو جائے۔ b) ناپنے والی سپنڈل کو لاک رنگ سے لاک کر کے مائیکرو میٹر کو جاب پر سے پھسلا کر نکال لیں گے۔ c) مناسب روشنی میں خانہ کی پڑھیں گے۔

نال کو انگلیوں سے گھماتے وقت یکساں قوت حاصل کرنے کے لیے عمدہ حس لامہ ضروری ہے۔ پیمائش میں غلطیاں بہت زیادہ یا بہت کم قوت لگانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ روک دانت پہنچنے ہی کی مدد سے ناپنے والی صحیح قوت حاصل کر سکتے ہیں۔

جاب اور ناپنے والے آلے کا درجہ حرارت بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔
 ہشالے : ہاتھ کی گرمی یا شعلہ شمع ریزی (سورج یا حرارت) سے ایک مائیکرو میٹر کا درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ جاب کا درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ (پانی کی ٹھنڈک سے) ہے۔ 100 ملی میٹر لمبائی ناپتے وقت پیمائش میں غلطی کی کیا مقدار ہوگی؟
 حلے : درجہ حرارت میں فرق $35^{\circ} - 15^{\circ} = 20^{\circ}$ سینٹی گریڈ 100° سینٹی گریڈ تک گرم کرنے سے ایک میٹر لمبے سٹیل کا اوسط شرح پھیلاؤ (expansion rate) 1.15 ملی میٹر ہوتا ہے۔

$$\text{پیمائش کی غلطی کی مقدار} = \frac{1.15 \text{ ملی میٹر} \times 20^{\circ}}{100^{\circ}} \times \frac{100 \text{ ملی میٹر}}{1000 \text{ ملی میٹر}} = 0.023 \text{ ملی میٹر}$$



غلطی کی اس مقدار سے جاب کم ناپا جائے گا۔
 ہاتھ کی گرمی کا اثر دور کرنے کے لیے مائیکرو میٹر پر عاجز تہہ (insulating layer) لگا دی جاتی ہے۔

مائیکرو میٹر کی احتیاط :


- مائیکرو میٹر بہت دقیق آلے ہوتے ہیں۔ ایسے پر حساس اور جھنگے ہوتے ہیں۔
- 1 - مائیکرو میٹر کو دوسرے اوزاروں سے الگ نرم جگہ رکھنا چاہیے۔
- 2 - مائیکرو میٹر اس وقت استعمال کریں جب بہت درستی درکار ہو۔
- 3 - ناپتے وقت قوت نہ لگائیں بلکہ حساسیت سے ناپیں۔ مائیکرو میٹر 'C' ٹائپ کے (C-clamp) نہیں ہوتا۔
- 4 - فریم کو جھلا کر ناپنے والی سپنڈل کو درست نہ کریں۔
- 5 - استعمال کرنے کے بعد مائیکرو میٹر کو صاف کریں اور چمک دار جھتوں پر لگی سی پکنا ہٹ لگا دیں۔

B 49.2 - مائیکرو میٹر کو ایک ہاتھ سے استعمال کریں۔



چھوٹے سیلنڈرکے ٹیپرزوں کو کولٹ چیک میں کچڑنا : (Chucking of short Cylindrical parts in collet chuck)


کولٹ چیک میں چھوٹے قطر کے جاب جلدی پھڑے جاسکتے ہیں اور اس طرح صحیح گردش حاصل ہوتی ہے۔

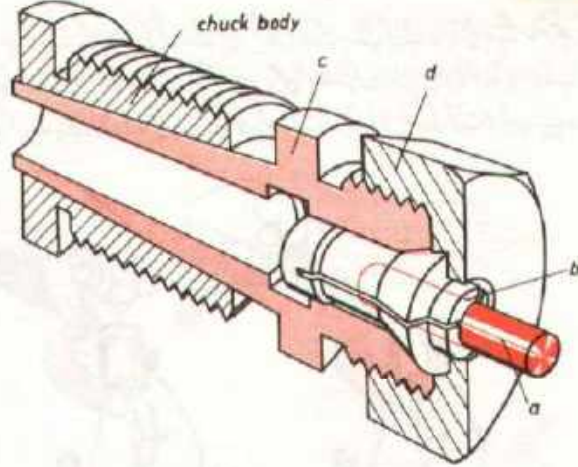

B 50, 1 کولٹ چیک میں چیک کی ہڈی (a) جاب (b) کولٹ چیک (collet chuck) (c) چیک کی ہڈی (d) نشت۔


تین جھریوں والے اندر کھینچنے والے کولٹ چیک (tripple slotted draw-in collet chuck) کو چیک میں سلامی ٹوراخ کے اندر نشت کے ذریعے دھکیل دیتے ہیں۔ اس طرح کولٹ چیک کے باہم دہنے سے جاب مضبوطی سے پکڑی جاتی ہے (B 50, 1)۔

ہر قطر کے جاب کے لیے قطر کے مطابق کولٹ چیک درکار ہوتا ہے۔ مختلف بناوٹ کے کولٹ چیک کو پکڑنے کے لیے اندر کھینچنے والی نالی (draw-in tube) بمع دستی ہتھیار کی مدد سے چیک کو کسا جاتا ہے۔ (B 50, 2)

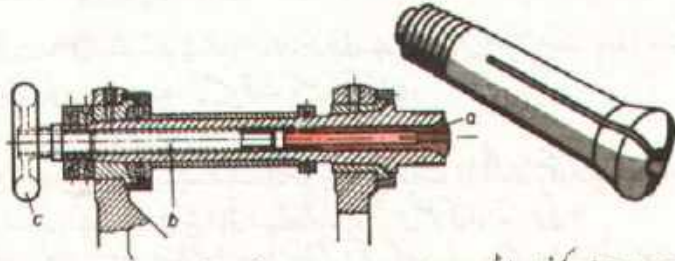

B 50, 2 اندر کھینچنے والی ٹیوب (draw in tube) (a) کولٹ چیک (b) اندر کھینچنے والی ٹیوب (c) دستی ہتھیار۔

بڑے قطر کی جابوں کو پکڑنے کے لیے بیرونی اور اندرونی درجہ دار چیک (step chuck) استعمال ہوتے ہیں (B 50, 3 & 4)۔

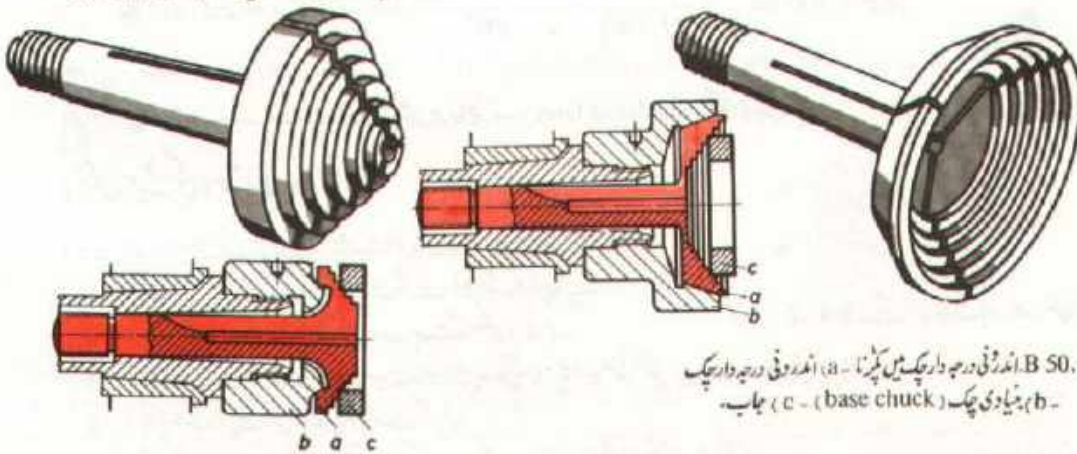


B 50, 3 اندر ڈنی درجہ دار چیک میں کچڑنا (a) اندرونی درجہ دار چیک (b) بنیادی چیک (base chuck) (c) جاب۔

B 50, 4 بیرونی درجہ دار چیک میں کچڑنا (a) بیرونی درجہ دار چیک (b) بنیادی چیک (c) جاب۔



شافتیں بنانا (Manufacture of Shafts)

شافتیں روڑنی توڑیں اور گردش حرکات کو منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں گردش توڑیں شافت کو موڑنے (Twist) کی کوشش کرتی ہیں۔ (BS 1.1) اس لیے گردش قوت کی مقدار سی نہیں بلکہ مرکزی لائن سے اس نقطے تک فاصلہ جہاں پر طاقت کام کرتی ہے۔ شافت پر لگرا اثر انداز ہوتا ہے۔ قوت اور فاصلہ جو شافت کی مرکزی لائن سے اس نقطے تک جہاں پر قوت کام کرتی ہے اسے حاصل کو ٹارک (torque) کہتے ہیں۔

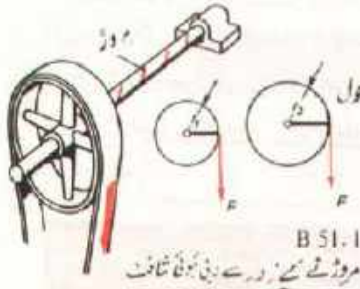

موڑنے کے دور سے بنی ہوئی شافت

$$\begin{aligned} \text{مثال نمبر 1 } F &= 5000 \text{ نیوٹن } = 4 \text{ میٹر} \\ \text{ٹارک : } 5000 \text{ نیوٹن} \times 0.1 \text{ میٹر} &= 500 \text{ نیوٹن میٹر } 500 \text{ جول} \\ \text{مثال نمبر 2 } F &= 5000 \text{ نیوٹن} \\ \text{ٹارک : } 5000 \text{ نیوٹن} \times 0.2 \text{ میٹر} &= 1000 \text{ نیوٹن میٹر} = 1000 \text{ جول} \end{aligned}$$

ٹارک کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ شافت پر موڑنے کا زور


(Torsional stress) بھی زیادہ ہوگا۔ مزید برآں ایسی توڑیں مثلاً بیلٹ کا کچھاؤ، بجاری پیلوں کی قوت وغیرہ شافت کو تیز کر سکتی ہیں۔ موڑنے اور تیز کرنے کی قوتوں کو برداشت کرنے کے لیے شافتیں مناسب میٹریل مثلاً st 50، st 60، سٹیل یا بھرتی سٹیل سے بنائی جاتی ہیں۔ شافت کے قطر کا سائز حساب کے معلوم کریتے ہیں۔



B 51.2 - دھرا Axle کی شان

میکینیکل انجینئرنگ میں عموماً شافت اور دھرے (Axles) میں فرق رکھا جاتا ہے۔ دھرا گھومنے والا حصہ ہوتا ہے جس پر مشین کے پڑے لگے ہوتے ہیں مثلاً لیور پھینے وغیرہ۔ (B 51.2) شافت وہ ہے جس پر کم وزن کے پڑے لگے، مثلاً گزاریاں، پیلیاں، گلی وغیرہ لگے ہوں اور ٹارک کو منتقل کرتی ہو۔ ایسی ٹیکسٹریوں میں جہاں لوگوں کو موٹیو انجن وغیرہ بنتے ہیں، وہاں یہ فرق نہیں رکھا جاتا ہے۔

شافتوں کی مختلف اشکال ہو سکتی ہیں۔ (B 51.3) ایک بیلیں نما شافت کا قطر پوری لمبائی پر برابر ہوتا ہے۔ ایک درجہ دار (stepped) شافت کا قطر ہر درجے (step) پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ درجہ دار شافت بیلیں نما شافت کی نسبت ہلکی ہوتی ہیں۔ اسی لیے بیلیں نما شافت استعمال کرنا زیادہ سود مند ہے۔ جرمی میا کے مطابق صرف ہند ایک قطر مٹیا کیے گئے ہیں۔

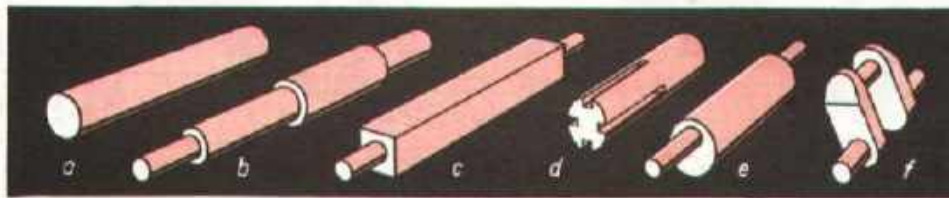

B 51.3 - مختلف اشکال کی شافتیں - a، بیلیں نما شافت - b، درجہ دار شافت - c، ہر پڑ گزاس سیکس کی شافت -

d) کڑی اتھار جھری دار شافت - e) مخروطی مرکز شافت - f) کریک شافت۔

شافتیں زیادہ تر خراہ پر خراہ سے بنتی ہیں۔ لمبی اور بیلیں نما شافت مثلاً بیلٹ پیلوں کے لیے لمبی شافتیں براٹ ڈرائنگ (Bright drawing) کے عمل سے بنائی جاتی ہیں براٹ ڈرائنگ کے ذریعے بنائی گئی شافت خراہی ہوئی شافت سے سستی ہوتی ہے کیونکہ اس پر بنانے کی لاگت (manufacturing cost) کم پڑتی ہے۔




مثال :

ورک آرڈر : گول آری کے لیے شافٹ بنانا مقصود ہے (B 52, 1)۔


صفت 1 اور 11 اور 24 اور 32 قطروں کے ساتھ دیے گئے ہیں، فٹ (fit) کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ نشانات معیار کے مطابق زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم سائز کو مد نظر رکھنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ شافٹ کے قطر 24 قطر 1 والے درجے پر ہینگ فٹ ہوں گے اور یہ درجے سیلنڈرکل گرائینڈنگ سے تیار کیے جائیں گے۔ گرائینڈنگ کے عمل کے دوران سان کے کنارے شافٹ کی کمر (shoulders) کے ساتھ زنگنے کے لیے محکمہ کے ساتھ ایک جبری (recess) ڈالنی ضروری ہوتی ہے۔ یہ جبری معیار کے مطابق ہوتی ہیں۔ 2×0.2 A کا مطلب ہے کہ قسم A جبری 0.2 ملی میٹر گہری اور 2 ملی میٹر چوڑی ہے۔

اصطلاح "سینٹرنگ" یہ ظاہر کرتی ہے کہ سینٹر کے سوراخ موجود رہنے چاہئیں۔ شافٹ کو خرا دینے کے لیے خرا دے مرکزوں کے درمیان

پکڑنا چاہیے۔

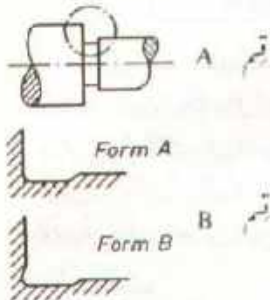


B 52, 2 - جبری کی مشینیں۔

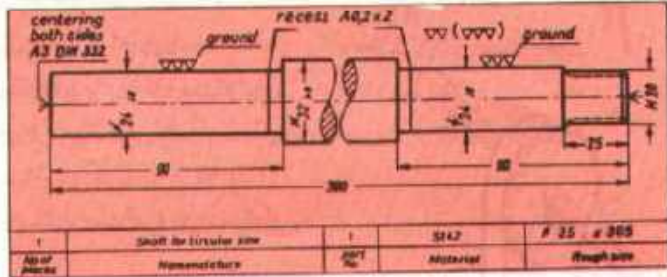

B 52, 1 - ڈرکسپ ڈرائنگ

ترتیب عمل :

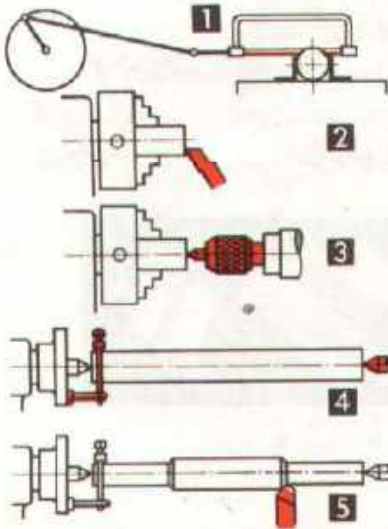

عمل	ٹولز
1	سلفٹ کاٹنا
2	کناروں کو فیس کرنا
3	سینٹر ڈول کرنا
4	سینٹروں میں پکڑنا
5	شافٹ خرا دنا سفر 53 پر 1 B 53 دیکھیں)

پیمائشی آلات : سٹیل رول، کیلیپر، ورنیر کیلیپر، مائیکرو میٹر، میٹ سینپ کچی گولانی رگ، ہینگ تھرڈ ریج۔


شافٹ کی خرا دنے کے لیے تیاری :

شافٹ کے بنیادی (Nominal) سائز سے تقریباً 5 ملی میٹر بڑی سلاٹ کلائیں۔ اس کٹائی کے لیے لوسہ کی آری مشین استعمال کی جا سکتی ہے۔ کناروں کو ہموار اور مرکزی لائن کے عمودی ہونا چاہیے اس لیے سینٹرنگ سے پہلے کناروں کی فیسنگ کرنی چاہیے۔



شافت کو خرا دانا : (Turning of Shaft)

شافت کو کھردری کٹائی اور ختمی کٹائی سے بناتے ہیں۔ (B 53, 1)

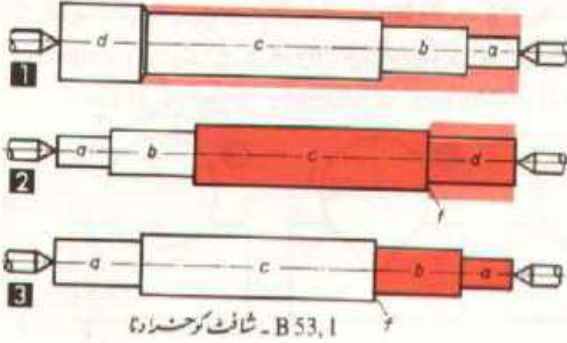

1 کھردری کٹائی a, b, c, d شکل (1)

2 دوبارہ پکڑنا شکل (2)

3 کھردری کٹائی d

4 c اور d چستھی کٹائی

5 جبری f خرا دانا (حوالہ کے لیے صفحہ 69 دیکھیں)

6 دوبارہ سینٹروں میں پکڑنا شکل (3)

7 a اور b پر ختمی کٹائی

8 جبری f کو خرا دانا اور درجے کی مہائی پوری کرنا۔


B 53, 1 - شافت کو خستہ دانا

چونکہ درجہ 24 تا 26 کو بعد میں گرائینڈ کرنے ہوں گے اس لیے


گرائینڈنگ کی گٹائش کے لیے تھروں کو بڑا رکھنا ضروری ہے۔ اس صورت میں قطر 3.24 ملی میٹر رکھیں۔ پچھڑیاں کاشنے کے لیے صفحہ 194 دیکھیں)

شافت کو ناپنا اور جانچنا : (Measuring & Testing of Shaft)

شافت کے جن تھروں کے لیے فٹس (Fits) اور مہائی کی پیمائشیں نہ دی گئی ہوں ان کو موزوں پیمائشی آلات سے عام طریقوں سے ناپتے ہیں۔ کٹائی کے دوران اگر خرا دجا ب کو بیلنی کے طریقے سے گھما رہی ہو تو پیمائش کو بار بار چیک کرتے رہنا چاہیے۔ بیرونی کیلیپر (B 53, 2) اس کے لیے مناسب رہتا ہے اور سائز h6 32 کو جانچنے کے لیے لیٹ سنیپ میچ (Limit snap gauge) استعمال ہوگی۔

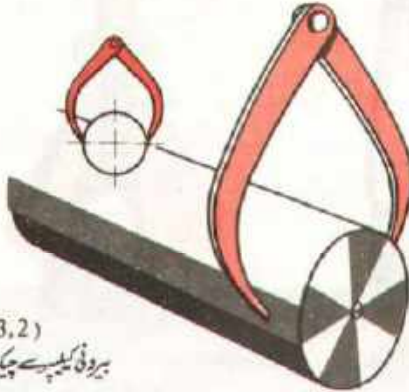

(B 53, 2) بیرونی کیلیپر سے چیک کرنا

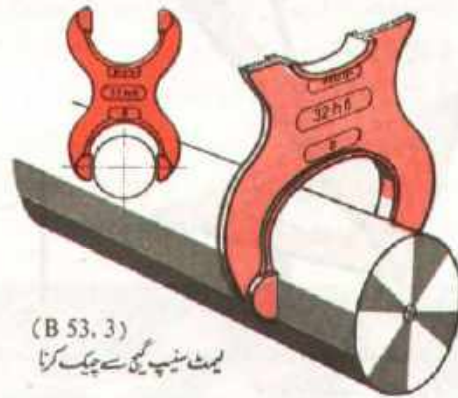

(B 53, 3) لیٹ سنیپ میچ سے چیک کرنا

شافت بناتے وقت اس کی بیلیں نما شکل (cylindrical shape) اور عمودی تراش شکل میں غلطیاں رہ سکتی ہیں (B 53, 4)۔ ڈائیل گیج (صفحہ 62 ملاحظہ کریں) سے عمودی تراش اور سیلینڈریکل شکل چیک کی جاسکتی ہے۔



B 53, 4 - نقص والی شافٹیں، نقص دار شوقی تراش - (a) غیر بیلیں شکل (not round) - (b) سلائی دار - (c) محدب نما (convex)


(d) مقعر نما (concave) - (e) خم دار (Bent)



مرکزوں کے درمیان خرا دانا : (Turning between centres)


جاب کو سینٹروں میں پچھنے کے لیے کناروں میں سینٹروں کے لیے سوراخ ہونا لازمی ہیں۔ اگر سینٹروں کے سوراخ کناروں کے بالکل درمیان میں ہوں گے تب جاب صحیح مرکز پر گھوم سکتا ہے۔ سینٹر لگانے کا عمل (a) کناروں پر سینٹر لگانے کے لیے نشان لگانا مثلاً سکر ایبیر (screbers) اور سینٹر تینچ سے اور (b) سینٹر سوراخ کی ڈرنگ کرنا پر مشتمل ہوتا ہے۔

سینٹروں کی خط کشی : (Marking of centers) خطوط کو واضح کرنے کے لیے کناروں پر چاک یا چونا لگائیں۔

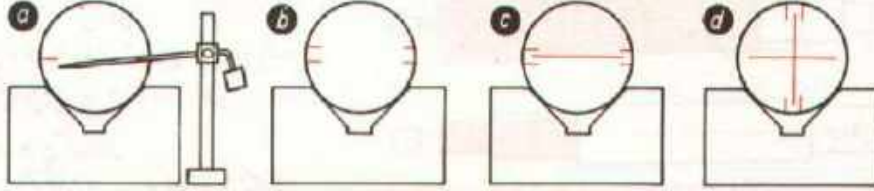

B 54, 1 - گول پر زوں پر اونچائی خط کشی (height scribers) سے سینٹروں کی خط کشی - a خط کشی کی نوک کو اندر آنا جاب کے سینٹر کے قریب رکھ کر دو چھوٹی لائیں کھینچیں۔ b جاب کو 7 بلاک میں ہی 180 درجے گھما کر اسی اونچائی پر پھر پٹی کی طرح دو خط کھینچیں۔ c خط کشی کی نوک کو دونوں نشانوں کے درمیان رکھیں اور خط کھینچیں۔ d جاب کو پھر 90 درجے گھمائیں اور ایک افقی خط کھینچیں۔

اونچائی خط کشی سے خط کشی کرنا : (B 54, 1) جاب کو 7 بلاک میں اور 7 بلاک سرٹیس پلیٹ پر رکھتے ہیں۔ دو کھینچنے والے خطوط کے نقطہ انقطاع پر مرکز ہوگا۔

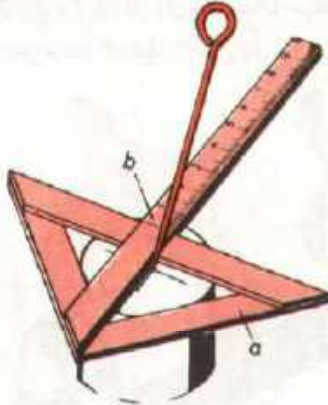

B 54, 2 - سینٹر گیج سے مرکز لگانا۔
a) سائیڈ ریسٹ۔ b) مرکزی نوک۔



B 54, 3 - پرکار یا ڈیوائس سے مرکز لگانا



B 54, 4 - سینٹر بیل (Centre bell) سے مرکز لگانا۔
a) گھنٹی نما گائیڈ۔ b) سینٹر تینچ۔

سینٹر گیج سے مرکز لگانا : (B 54, 2) - سینٹر گیج کی دونوں طرفین کی میٹروں (side rests) سے بنا ہوا زاویہ اس طرح تقسیم کیا ہوتا ہے کہ مرکز کی فٹ سے کھینچا ہوا خط دائرہ کے مرکز سے گزرتا ہے۔ اس طرح دو کھینچے ہوئے خطوط کے نقطہ انقطاع پر مرکز ہوتا ہے۔

پرکار یا ڈیوائس کی مدد سے مرکز معلوم کرنا : (B 54, 3) محیط سے چار قوسیں لگانے سے مرکز معلوم کیا جاتا ہے۔ پھر سینٹر گیج سے نقطہ انقطاع پر مرکز کا نشان لگاتے ہیں۔

سینٹر بیل سے مرکز لگانا : (Punching of centre with centre bell)


اس میں مرکز کی خط کشی کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ گھنٹی نما گائیڈ میں لگے ہوئے سینٹر تینچ پر تھوڑے سے ضرب لگانے سے مرکز لگ جاتا ہے۔ گھنٹی کو بالکل عمود رکھا جاتا ہے۔ یہ طریقہ 40 ملی میٹر قطر تک مرکز لگانے کے لیے مناسب ہے۔



مرکزی سوراخ کرنا : Drilling of Centre holes

جب مرکز پر سینٹر پینچ کا نشان لگ جاتے تب مرکزی سوراخ نکالنا چاہیے۔ سینٹر بور (Center bore) سینٹر سوراخ اور کاؤنٹر بور پر مشتمل ہوتا ہے۔ سینٹر بور کے سائز کے مطابق مقرر کردیے گئے ہیں۔ (T 55.1) بہت سے غیر ہموار کناروں والی جابوں کے مرکزی سوراخوں پر کاؤنٹر بور یا خاص خاص طبعی شیفرنگ (chamfering) کی جاتی ہے۔


DIN 332 B 55.1 کے مطابق سینٹر بور قسم A -
مختص مرکز کے بغیر مرکز لگانا قسم B - سلامی دار
مختص مرکز کے ساتھ مرکز لگانا قسم C - میل نما
مختص مرکز کے ساتھ مرکز لگانا

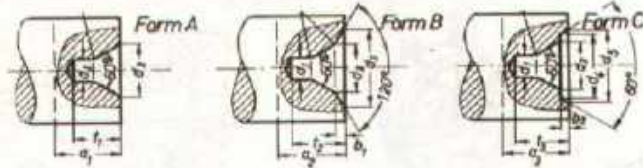


3 - 4 ملی میٹر سینٹرنگ کے خود خال قسم A زاویہ 60°
سینٹرنگ DIN 332 A 3 - 100 گلوگرام تک
کے جابوں جن کے لیے تھوڑا اور درمیانہ کٹائی کا درجہ
درکار ہو کیلئے 60 ڈیگری کے کاؤنٹر سنگنگ زاویہ۔
D 100 ملی میٹر قطر کے لیے اور 100 گلوگرام سے
زیادہ وزنی جابوں کیلئے کاؤنٹر سنگنگ زاویہ 90 ڈیگری
تک ہوتا ہے۔ 5 - کٹائی کیلئے گنجائش اگر سینٹر
کا نشان باقی نہ رکھنا ہو۔

DIN 332 کے مطابق ایٹل کیلئے سینٹر بور T 55.1 - 60 درجے کاؤنٹر سنگنگ

قطر D	d ₁	d ₂	d ₃	قسم A	قسم B, C	a	b
6 سے 10 تک	1	2.5	4	2.5	3	4	0.4
10 سے 25 تک	2	5	8	5	6	7	0.8
25 سے 63 تک	3	8	12	7	8	10	1
63 سے 100 تک	5	12	17	11	13	16	1.5

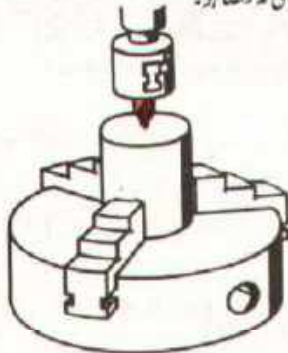


B 55.3 سینٹر ڈرول جن کا میٹر مقرر کر دیا گیا ہے
8 قسم کے سینٹر ڈرول کے حصوں کے نام، قطر، 3 - 4
ملی میٹر کاؤنٹر سنگنگ زاویہ 60° - دائیں ہاتھ کٹائی۔
ٹول سٹیل کا بنا ہوا (WS) سینٹر ڈرول 3/60 ڈیگری

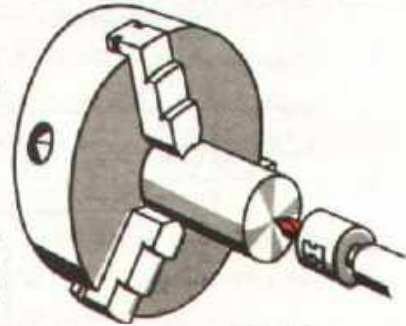

B 55.4 بلاڈ مشین پر مرکزی سوراخ نکالنا

B 55.2 ڈرولنگ مشین پر مرکزی سوراخ کرنا

 اضافی کاؤنٹر سنگنگ یا شیفرنگ کرنے سے سینٹر بور کو نقصان سے بچایا جاسکتا ہے۔ مرکزی سوراخ کرنے کے لیے ہر ما کاؤنٹر سنگنگ کرنے کیلئے کاؤنٹر سنگنگ ڈرول استعمال کرتے ہیں۔ عموماً دونوں ٹولوں کا کام ایک ہی سینٹر ڈرول سے لیتے ہیں (B 55.3) سینٹر ڈرول ایک ہی عمل میں سوراخ اور کاؤنٹر سنگنگ کر دیتا ہے۔ (B 55.2 & 3) اگر جاب کو خراہ کے چپ میں پچھراہانے تو پھر سینٹر کی خط کشی اور سینٹر کا نشان لگانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ عموماً سینٹر لگانے کیلئے سینٹر لگانے کی مشین استعمال ہوتی ہے۔ مرکزی سوراخ کوستے ہونے کے پچھراہانے کا امکان ہوتا ہے، جو (B 55.5) میں واضح کی گئی ہے۔




B 55.5 سینٹرنگ کے دوران امکانی غلطیاں (a) - 3 سینٹرنگ (b) - میل نما ماسٹہ بہت چھوٹا ہے۔ (c) - کاؤنٹر بور کا زاویہ بہت بڑا ہے۔ (d) - کاؤنٹر بور کا زاویہ بہت چھوٹا ہے۔ (e) - کاؤنٹر بور بہت چھوٹا کیا گیا ہے۔ (f) - کاؤنٹر بور بہت زیادہ کیا گیا ہے۔ (g) - کاؤنٹر بور ٹیڑھا کیا گیا ہے۔




مرکزوں کے درمیان پکڑنا (Clamping between Centers)


خواد کے سینٹر کی پیمائشوں کے معیار مقرر کر دیے گئے ہیں اور ان کا اسلامی دارحقتہ خراد کے سینٹر اور میل سٹاک کے سینٹر (sleeve) کے اسلامی دار حصے پر صحیح بیٹھ جانا چاہیے۔ مین سینٹر میں لگا ہوا سینٹر بالوں صحیح گھومنا چاہیے (3 B 56,1)۔

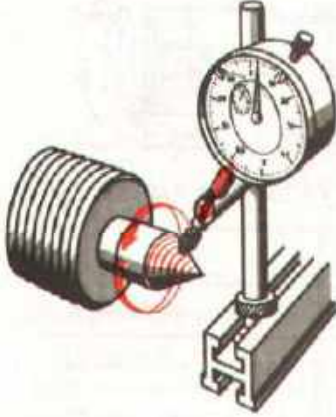

B 56,2 - خرابی گینج سے خراد کے سینٹر کو ہم مرکز چیلنے کے لیے جانچنا۔

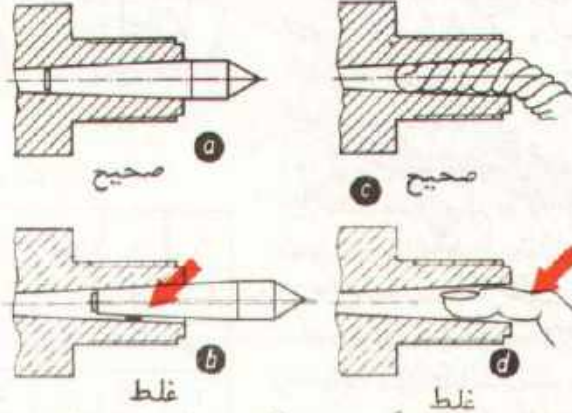


B 56,1 مین سینٹر میں گھومتے والا سینٹر لگانا (b, c) سینٹر کا اندرونی اسلامی دار حصہ اور سینٹر کا اسلامی دار حصہ اچھی طرح صاف کرنا چاہیے۔ بغیر صاف کیے سینٹر لگانے سے سینٹر اپنی اصلی جگہ سے ہٹ جاتا ہے۔ اندرونی اسلامی دار حصہ اچھی سے بالکل صاف کیجیں کیوں کہ حادثہ کا خطرہ ہوتا ہے۔ کپڑے کی مدد سے مشین کی ساکن حالت میں سینٹر صاف کرنی چاہیے۔

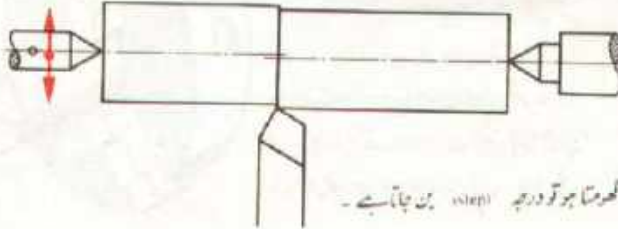


B 56,3 خراد کا سینٹر اگر صحیح نہ گھومتا ہو تو درجہ (step) بن جاتا ہے۔


جب صحیح بیٹن نما پرزے خراونے ہوں تو سینٹر سٹاک کے گھومنے والے سینٹر اور میل سٹاک سینٹر کو ایک ہی سیدھ میں ہونا چاہیے۔ (B 56,4-6)

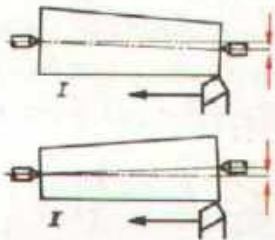

B 56,4 - اگر میل سٹاک کا سینٹر سینٹر سٹاک کے سینٹر کے مطابق سیدھ میں نہ ہو تو جواب اسلامی دار ہر جاتا ہے۔ جو غلط گئے ہوئے سینٹر کی سمت پر منحصر ہے، اس سے جواب کا سامنے والے کنارے یا پیچھے والے کنارے پر خطر چھوڑنا ہوگا۔

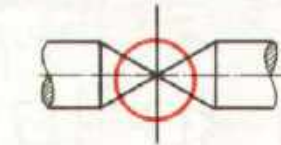

B 56,5 - دونوں سینٹروں کی صحیح حالت کو چیک کرنے کے لیے ڈانا، موزوں جانچ، دونوں سینٹروں کے درمیان کاغذ رکھ کر دیا جاتا ہے۔ اگر دونوں سینٹروں کی فریم کاغذ پر ایک ہی سوراخ میں ملیں تو دونوں سینٹر لگا کی سیدھ ٹھیک ہے۔

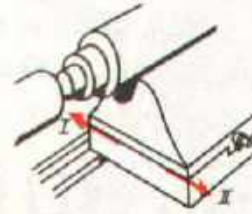


B 56,6 - میل سٹاک سینٹر کی حالت یا جانچیں سٹاک کو آڑا چلانے سے درست رکھی جاسکتی ہے۔ اس کیلئے ایک ایڈجسٹنگ پنکی لگا ہوتا ہے۔ اگر جواب دائیں طرف کے کنارے سے زیادہ بائیں بریلے تو میل سٹاک کو سمت کی طرف چلائیں اور پکس ضرورت میں سمت کی طرف میل سٹاک کو چلائیں۔




ڈرائیونگ پلیٹ (Driving Plates)

سینٹرل کی محلی حرکت چلانے والی پلیٹ اور ڈراگ کیریئر کے ذریعے جاب تک منتقل کی جاتی ہے B 57.1 & 2 پکڑنے سے پہلے ٹیل شاک سینٹر پر لگائے جانے والے شانٹ کے سینٹر بور میں گریس لگائیں یا پھر گریفٹ سے بھر دیں۔ ٹیل شاک سینٹر اور جاب کے درمیان رگڑ کم کرنے کے لیے گریس وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر ٹیل شاک میں گردش سینٹر (revolving center) لگا دیں تو یہ رگڑ بالکل ختم ہو سکتی ہے۔

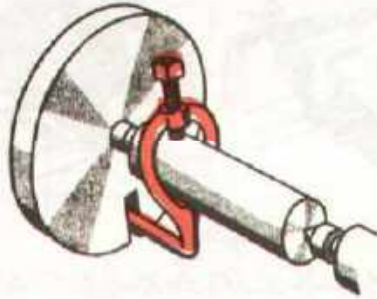


B 57.1 - عام استعمال ہونے والی پلیٹ (غیر مشرف)

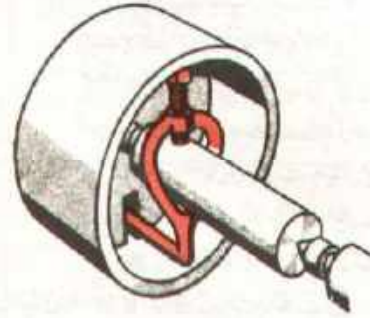

B 57.2 - مادے سے سفافٹ والی پلیٹ

مرکزوں کے درمیان خرابی کے اصول :

- 1 گاہے گاہے سینٹروں کو 60 درجے اور بھاری کاموں کے لیے 90 درجے زاویے پر گرائنڈ کرتے رہنا چاہیے۔
- 2 اگر خرابی کے دوران تھراپٹ (chattering) ہوتی ہو تو سطح غیر ہموار ہوگی۔ اور تھراپٹ ٹول اور مشین کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ تھراپٹ کو ہٹانا ہر تو ٹیل شاک کی سلیو (sleeve) کو زیادہ باہر نہ نکالیں۔ کیریج یا اڈہ اور سلیو کو اس طرح سے کس دیں کہ وہ آسانی چل سکیں لیکن چنل یا ڈھیل بالکل نہ رہے۔ تھراپٹ اکثر کڈنگ کی رفتار فیڈ اور کٹ کی گہرائی بدلنے سے بھی ہٹائی جا سکتی ہے۔
- 3 جب پہلا عمل کرنے لگیں تو یہ چنل کر لینا چاہیے کہ مشین واقعی ہم مرکز (concentric) چلتی ہے۔
- 4 خرابی کے دوران جاب گرم ہو جاتا ہے اور اس حرارت سے بچھلتا ہے۔ جاب کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے یا ٹیل شاک سینٹر پر زیادہ دباؤ سے بچنے کے لیے اس کو گاہے گاہے ڈھیلا کرتے رہیں۔
- 5 ٹیل شاک سینٹر کو گھسنے سے بچانے کی خاطر جاب کے کاؤنٹر بور میں گریس دیتے رہنا چاہیے۔
- 6 مرکزوں کے درمیان پکا کر فیکنگ کرنے کے لیے نصف سینٹر استعمال کرتے ہیں (B 57.3)۔

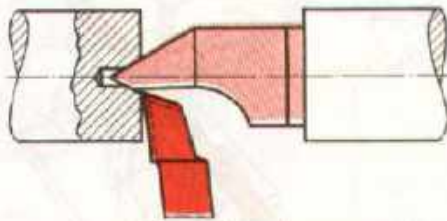

B 57.3 نصف سینٹر کا استعمال




سٹیڈی اور مینڈرل

(Steady and Mandrel)

محکم اور غیر محکم سٹیڈی کا استعمال

(Application of Fixed & Follow Steady)

لیجے اور پتلے جاب آرٹنگ کے دوران ٹیڑھے ہو سکتے ہیں۔ نتیجتاً قطعہ طے ہوگا۔ مزید برآں تھر تھر اپٹ کے نشان بھی جاب کی سطح پر نمودار ہوں گے۔ ٹیڑھا ہونے سے بچانے کی خاطر غیر محکم سٹیڈی استعمال کی جاتی ہے۔ سٹیڈی میں آگے پیچھے ہونے والے سلائیڈ ٹک جیٹ سے (Sliding jaws) ہرستے ہیں۔ جن کے

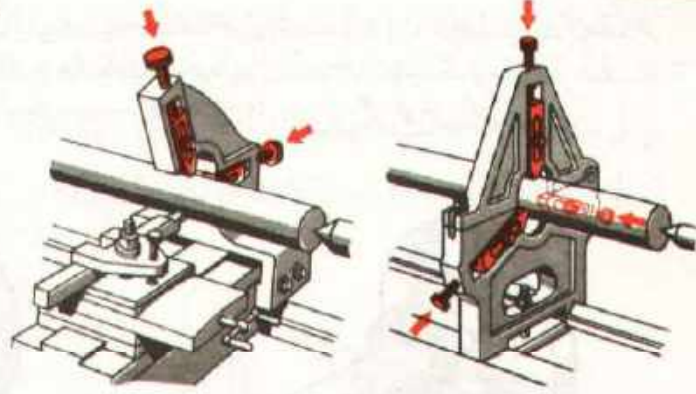


-B 58. 2

-B 58. 1


اندر جاب گھومتا ہے۔ سٹیڈی غیر محکم یعنی ساکن یا محکم یعنی ساتھ ساتھ چلنے والی ہوتی ہیں۔ غیر محکم سٹیڈی (B 58. 1) کو خراہ کے بیڈ پر لگاتے ہیں اور محکم سٹیڈی (B 58. 2) کو فول کیہ ریج پر لگاتے ہیں۔

خراہ کے مینڈرل پر جاب چڑھا کر خراہنا :

لیجے اور پتلے کو کھینچے جاؤں گی بیرونی سطح کو خراہنے کے لیے جاؤں کو عام پھیلنے والے مینڈرل پر چڑھاتے ہیں۔ (B 58. 3 & 4)

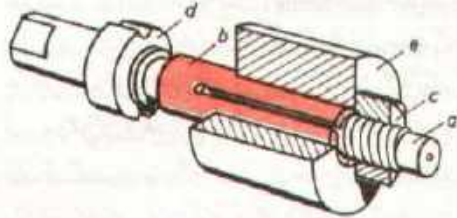


B 58. 4 پھیلنے والے مینڈرل پر جاب لگانا۔ (a) مینڈرل (b) کھینچنے والی بیڈ۔ (c) کھینچنے والا ٹک (d) ہینڈل سے آگے والا ٹک۔ (e) جاب۔

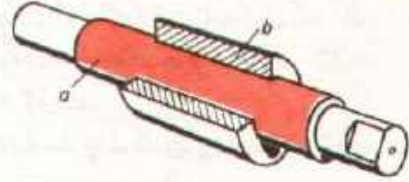

B 58. 3 عام مینڈرل پر جاب چڑھانا۔ (a) مینڈرل 100 فی میٹرک لمبائی پر 0.05 ملی میٹر سلائی ہوتی ہے۔ (b) جاب۔

شافٹ کو سیدھا کرنا :

عموماً میٹرل سیدھا نہیں ہوتا ہے۔ اور خراہنے کے دوران بھی جاب ٹیڑھا ہو سکتا ہے۔ سیدھا کرنے کے لیے سیدھا کرنے کا شکنجہ یا پریس استعمال کرتے ہیں۔ B 58. 5

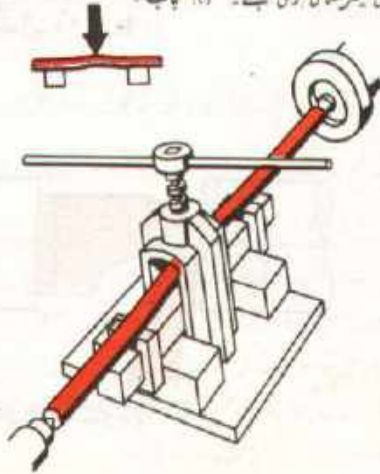


B 58. 5 سیدھا کرنے والا پریس یا شکنجہ



سنیپ گیج سے جانچنا (Testing with Snap Gauges)

مختلف پیمائش انیکرو میٹر یا ورنیر کیلیپر سے ناپتے وقت ہر دفعہ ہر پیمائش کے لیے الگ الگ ورنیر یا انیکرو میٹر کو ایڈجسٹ کرنے سے کافی وقت صرف ہوتا ہے۔ گیج کے لیے اس طرح کی ایڈجسٹمنٹ ضروری نہیں ہوتی لیکن گیج کے ساتھ صرف ایک ہی پیمائش چلائی جاسکتی ہے۔

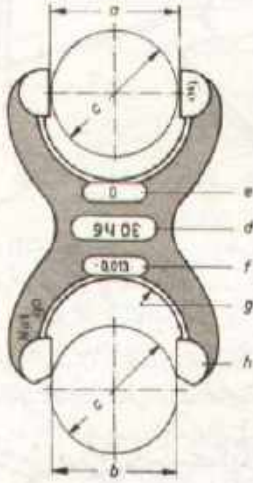

1. B 59 - سنیپ گیج کے حصوں کے نام

(a) بڑے سے بڑا سائز "گو" طرف

(b) کم سے کم سائز "ناٹ گو" طرف

(c) شافٹ کی اصل پیمائش

(d) فٹ کی ٹائمز

(e) بالائی پیمائش

(f) نیچریں پیمائش

(g) شیش رنگ

(h) پیمائشی جنٹوں کے سلامی کنارے۔ (g اور h)

"ناٹ گو" طرف کو کھلا کر رکھتے ہیں۔



3. B 59 - دو منہ والی سنیپ گیج سے جانچنا۔

سنیپ گیج: ایک جاب مثلاً شافٹ صرف اسی صورت میں کارآمد ہے جب اس کا اصل سائز زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم سائز کی حد کے درمیان ہو۔ اس طرح کی محدود پیمائشوں (limiting) کی جانچ کے لیے سنیپ گیج استعمال ہوتی ہے۔ (B 59. 1) زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم سائز کے مطابق ایسی جنٹوں کے دو منہ ہوتے ہیں۔ اگر زیادہ سے زیادہ پیمائش والا منہ جاب پر صحیح پیمائش یا بیٹھ جائے تو جاب صحیح ہے اور اگر کم سے کم پیمائش والا منہ پیمائش کر گزرے یا فٹ نہ جاسکے تو جاب بیکار ہوگا۔ دونوں طرفین یا چابکھے والے منہ "گو" اور "ناٹ گو" (Not go) کہلاتے ہیں۔

سنیپ گیج سے جاب کی اصل پیمائش کا پتہ نہیں چلتا بلکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنائے گئے جاب کی پیمائش وہی گنتیں محدود پیمائشوں کے درمیان ہے۔ (with-in the limiting sizes)

لمٹ سنیپ گیج پر کنہارہ کاری (Engraving of limit snap gauges)

سنیپ گیج پر کنہارہ کاری ہوتی فٹ کی ٹائمز کو درکشاہ ڈرائنگ پر دی گئی فٹ کی ٹائمز مثلاً (30 H) کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور پیمائشوں کی کمی (Deviation) گیج پر رکھی ہوتی ہے۔ ناٹ گو والی طرف کو فلان رنگ سے نمایاں کیا ہوتا ہے اور پیمائش کرنے والے کنارے بھی سلامی ہوتے ہیں 100 ملی میٹر تک قطر ناپنے کے لیے دو منہ والی ایک ہی گیج استعمال ہوتی ہے۔ زیادہ بڑی پیمائشوں کو دو الگ الگ گیجوں سے ناپتے ہیں۔ (B 59. 2) ایسی گیجیں بھی ملتی ہیں جن کے ایک ہی منہ پر گو اور ناٹ گو پیمائش لینے کے لیے جگہ بنائی ہوتی ہے۔


سنیپ گیج کو استعمال کرنا:

جاب اور گیج کی سطحیں اچھی طرح صاف کر لینی چاہئیں۔

جاب اور گیج کا درجہ حرارت ایک ہی ہونا چاہیے۔ (B 59. 3)


گیج کو جاب کے اوپر زور سے کر دینا نہیں چاہیے۔

نوشے، گھومتی بڑنی جاب کو گیج سے مت جانچیں۔

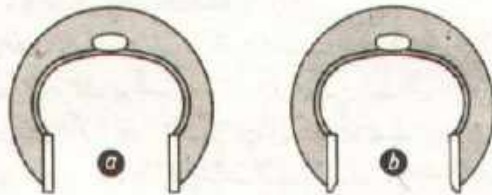


2. B 59 ایک منہ کی یا ایک طرفی سنیپ گیج جو 100 400 ملی میٹر قطر


جانچنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ (a) گرد والی سائز۔ (b) ناٹ گو والی سائز۔

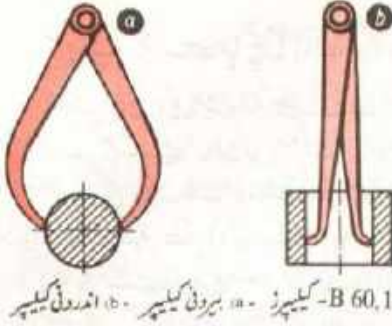

B 60,1 - کیلیپرز - (a) بیرونی کیلیپرز - (b) اندرونی کیلیپرز

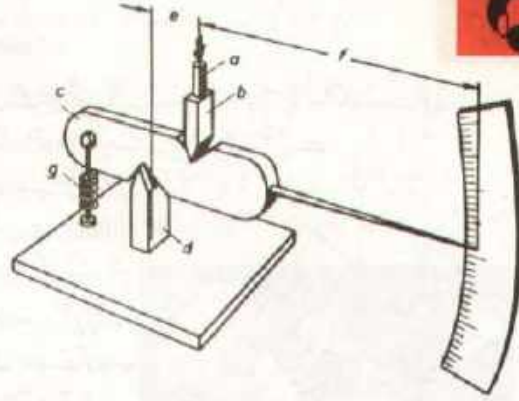

B 60,3 - تیز پیمائش والا اور دقت والا
کی بنیادی قسم (a) فیڈرینج (b) حرکت کرنے والا تیز پیمائش والا (c) بھری دار میورہ
(d) ساکن تیز پیمائش والا (e) میورہ کا چھوٹا حصہ (f) میورہ کا بڑا بازو (g) سپرنگ
اس طرح کی میکانیکی جن میں تیز پیمائش اور جبریل ہوں تو لحاظ فکرم ایک دوسرے کے
قریب لائے جاسکتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے میورہ تناسب زیادہ ہو سکتا ہے۔

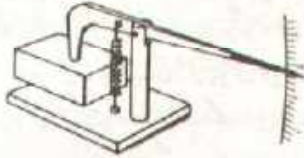

B 60,2 - دقیق کیلیپرز کی بنیادی قسم جس میں میورہ لگا ہے۔

کیلیپرز اور دقیق کیلیپرز سے ناپنا اور جانچنا : (Measuring & Testing with calipers and precision calipers)

کیلیپرز، کیلیپرز کے دو سے باب کی پیمائشوں کو پیمائشی آلات مثلاً پیمائش اور نیو کیلیپرز تک منتقل کیا جاسکتا ہے اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ متعدد جاہلوں کی پیمائشوں اور شکل کی یکسانیت کو جانچنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔

کیلیپرز اندرونی اور بیرونی دو قسم کے ہوتے ہیں۔
کیلیپرز کا استعمال : کیلیپرز کو دوڑوں ہاتھوں سے جاب کے سامنے سے تھوڑا سا زیادہ کھولا جاتا ہے اور پھر جاب یا ٹھوس چیز پر ایک ٹانگ کو ضرب لگا کر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ پیمائش لینے وقت 0.01 ملی میٹر تک فرق آسکتا ہے۔


دقیق کیلیپرز (Precision calipers) : یہ کیلیپرز دو پیمائشوں کا موازنہ کرنے کے لیے

استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح سے آزمائشی نمونہ (Test specimen) یا حوالہ گینج (Reference gauge) سے جاب کی پیمائشوں میں کمی بیشی (Deviation) معلوم کی جاسکتی ہے۔ دقیق کیلیپرز

میں گراہیوں یا میورہ کے ذریعے فیڈرین یا سٹونی کی حرکت بڑی ہو کر ظاہر ہوتی ہے۔ (B 60, 2 & 3) ان پیمائشی آلات کی متعدد اقسام ہیں۔ درکشپوں میں یعنی میسر اور ٹوائس انڈیکیشن ہوتی کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔

یعنی میسرز : (B 60,4) (Minimeters)

فیڈرین کی حرکت سے میورہ تیز ٹوک وار نقطہ پر جھولتا ہے اور اس طرح سٹونی پیمانہ سکین کے اوپر چلتی ہے۔ منفرد حصے سپرنگ کی وجہ سے اپنی ہی جگہ پر رہتے ہیں۔ پیمانہ سکین پر ٹائیس کے دو نشان "گو" اور "ٹائٹ گو" پیمائش کے سگے ہوتے ہیں۔ اس میں پیمائش درجہ 0.2 0.4 0.001 0.001 ملی میٹر تک ہوتی ہے۔

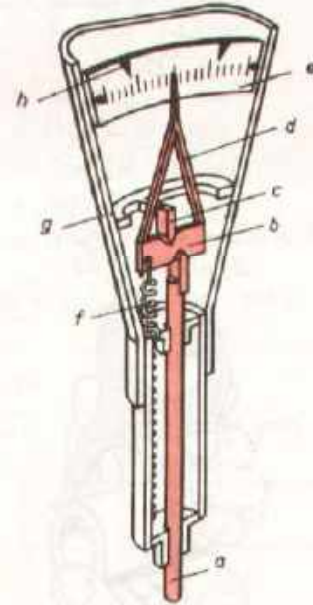


B 60,4 - یعنی میسر قسم کا انڈیکیشن گینج - (a) فیڈرینج
(b) میورہ (c) جلا جہا پیمائش والا (d) سٹونی (e) سکین
(f) سپرنگ (g) ہاؤسنگ (h) ٹائیس کے نشان




یعنی میٹر کا استعمال : یعنی میٹر کو مختلف قسم کے نکتوں سے پڑ کر استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً سینٹریا ٹانگوں والے فریڈر میٹر میں پکڑتے ہیں (B 30.1-----5)۔




B 61. 2- میٹر میٹر کو جوالی ایک میٹج کے ذریعے ایڈجسٹ کرنا۔

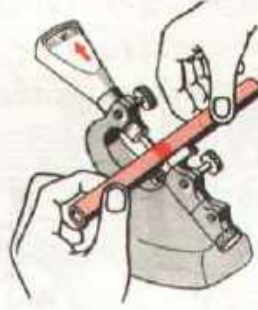


B 61. 3- میٹر میٹر سے جا ب کر جانچنا

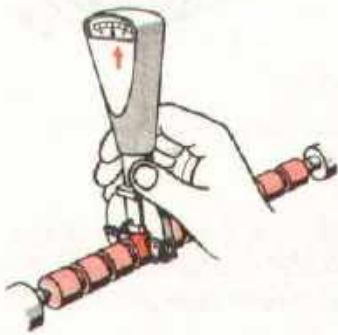

B 61. 4- ٹانگوں والی میٹج کو جوالی میٹج کے ذریعے ایڈجسٹ کرنا۔

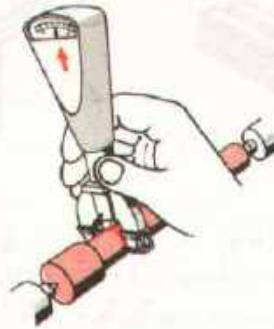

B 61. 5- ٹانگوں والی میٹج (straddle gauges) سے جا ب کر جانچنا

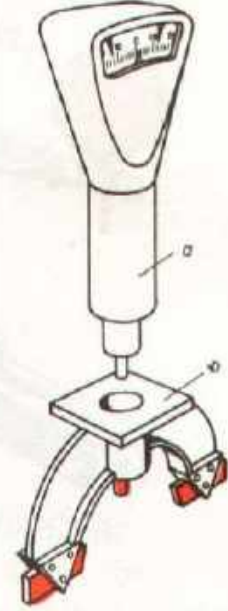

B 61. 1- ٹانگوں والی میٹج (a) یعنی میٹر (b) ٹانگوں والا فریم (straddle frame)


دقیق کیلیپر کی دیکھ بھال : (Handling of Precision Calipers)

- دقیق کیلیپر بہت نازک آلے ہوتے ہیں۔ اس لیے بہت احتیاط سے استعمال کرنے چاہئیں۔ ان کو سخت ضربات سے بچانا چاہیے۔ کیونکہ ان کا حساس میکانیکی نظام خراب ہو سکتا ہے۔
- اگر کیلیپر کے استعمال سے متعلق عیب نہ ہو تو استعمال سے پہلے اس کے کام کرنے کے طریقہ کا اپنی طرح مطالعہ کر لینا چاہیے اور یہ اپنی طرح اطمینان کر لینا چاہیے کہ ناپنے والی کمی میٹھی پیمائشی مدد سے زیادہ نہ ہو۔
- آلے کی درستگی کا انحصار پیمائش کرنے کے مقصد پر ہوتا ہے۔ وہ آدھیں پر ملی میٹر کا ہزار حصوں حصہ ناپا جا سکتا ہے۔ صرف اسی صورت میں استعمال کرنا چاہیے۔ جب واقعی پیمائش ہزاروں حصہ تک ناپنی درکار ہو۔
- دقیق کیلیپر کو پکڑنے والے تشکیلیں میں مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔
- کیلیپر کو صفر کے نشان پر سیٹ کرنے سے پہلے جا ب اور کیلیپر کی چھوٹے والی سطحوں کو بالکل صاف کر لینا چاہیے۔
- چھوٹے والی پن کو ناپنے والی سطح پر عموداً ہونا چاہیے۔ ورنہ پیمائش درست نہ ہوگی۔ ہم مرکز حرکت کی پیمائش کرتے وقت پن کے محور کو گردش جاب کے عمودی رہنا چاہیے۔
- بالکل صحیح پیمائش لینے کے لیے حرارت کے اثر سے بچنا چاہیے۔ حوالہ میٹج اور آزماؤشی جاب دونوں کا درجہ حرارت یکساں ہونا چاہیے۔




ڈائیل انڈیکیٹر : (The Dial Indicator)

ڈائیل انڈیکیٹر میں گراہریوں کو ایک نفاذ فیڈرین کی حرکت کو بڑھا کر سوئی نمک مستقل کرتا ہے (B 62, 1 & 2) 100 درجوں میں منقسم سکین کو پورے محیط پر پھیلا کر لکھا جاتا ہے۔ سوئی کا پورا ایک پنکر چھپنے والی پن کا ایک ملی میٹر فاصلہ ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح پیمانے کا ایک حصہ $\frac{1}{100}$ ملی میٹر ظاہر کرتا ہے۔ مٹی میٹر پورے 10 ملی میٹر پیمائش کی حد کافی بڑی ہوتی ہے آٹے کے ڈائیل کو گھمایا جاسکتا ہے اور سوئی کے ساتھ کسی بھی حالت میں صفر والا نشان ملایا جاسکتا ہے۔

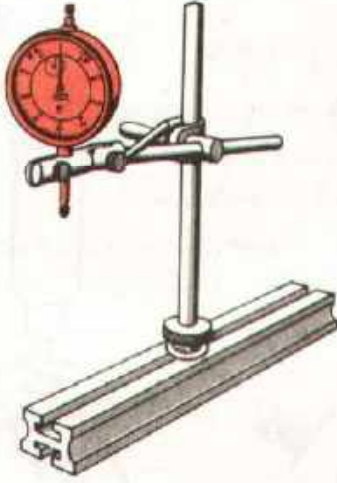


B 62. 1 - برنیورس سٹینڈ والا ڈائیل انڈیکیٹر

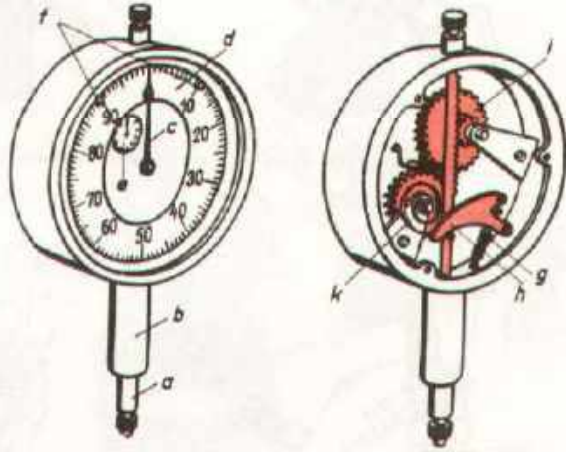


B 62. 2 - ڈائیل انڈیکیٹر (a) فیڈرین (b) پختے والی پن (c) سوئی (d) ڈائیل (e) پورے ڈائیل پر پختے کے لیے سکین (f) ٹائمریس کے نشان (g) سپرنگ (h) میٹر (i) گراہریاں (j) براہی جینکری کا حفاظتی کوئل سپرنگ۔

ڈائیل انڈیکیٹر کو استعمال کرنے کے لیے ان کو کھینچ میں پکنا جاتا ہے۔ مثلاً برنیورس پیمائش سٹینڈ یا کامل سٹینڈ بیچ پیمائشی میسرز

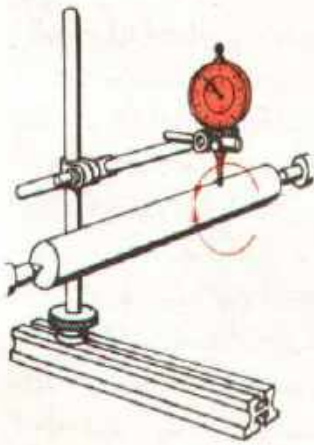

B 62. 3 - ڈائیل انڈیکیٹر سے شافت کی ہم مرکز گروٹس کو جانچنا۔

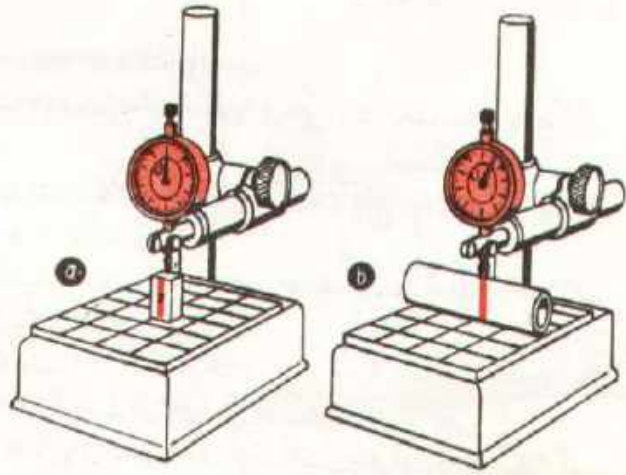

B 62. 4 - ڈائیل انڈیکیٹر سے پیمائش کا موازنہ کرنا۔ (a) سلپ گیج سے ڈائیل انڈیکیٹر کو سیٹ کرنا۔ (b) چابکی پیمائش کو جانچنا۔




منظاری اور بجلی کے انڈیکیٹر : (Optical and Electrical Indicator)


بالکل درست پیمائش کے لیے منظری اور بجلی کے انڈیکیٹر استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں ناپنے والی فیلیپرین کی حرکت لیوریٹاگری کی مدد سے مستقل نہیں ہوتی۔ بلکہ بجلی کے ذریعے یا روشنی کی شعاعوں کے ذریعے منتقل کی جاتی ہے۔ دقیق منظری انڈیکیٹر کی مدد سے بہت زیادہ درست پیمائشوں کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ مثلاً 1 میکرو امپ کے لیے زیادہ تر یہ سلیپ گیج اور ڈوسرے گیج جانچنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

ایک شعاع کو بے وزن لیوریٹا کے طور پر استعمال کرتے ہیں شیشے کو زاویہ 2α پر گھمانے سے روشنی کی منعکس شعاع زاویہ 2α پر واپس پھینکی جاتی ہے۔ (B 63, 1 & 3) اس طرح شیشے کی حرکت دوگنی ظاہر ہوتی ہے اور دوبارہ عمل دہرانے سے شیشے کی حرکت چارگنا تک بڑھ جاتی ہے۔ روشنی کی شعاع کے مڑنے میں کسی بیشی محب عدسوں کی مدد سے پڑھی جاسکتی ہے۔ (مثلاً مائیکروسکوپ، ٹیلی سکوپ، محب عدس)


منظری انڈیکیٹر کی درستی پر درجہ حرارت کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے صحیح روشنی بخین پیمائش ان کمروں میں ہی کی جاسکتی ہے۔ جن کے درجہ حرارت کو 20 سینٹی گریڈ تک رکھا جاتا ہے۔

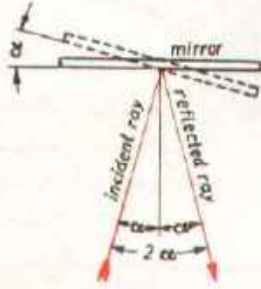

B 63, 1 - شیشے کو گھمانے سے روشنی کی شعاع کا مڑنا۔

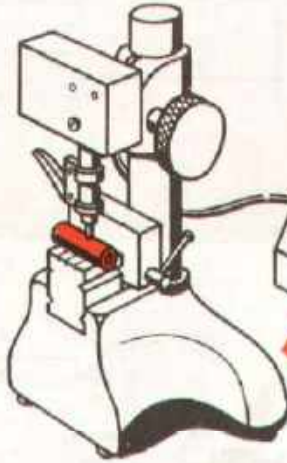

B 63, 2 - بجلی کا انڈیکیٹر (ایٹس انڈیکس) (Eltis Indicator)

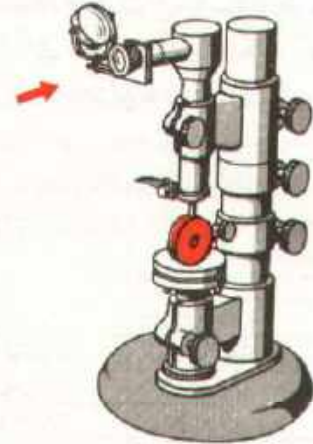

B 63, 3 - منظری آر (Optimeter)

بجلی کا دقیق انڈیکیٹر : (Electrical Precision Indicator)


یہ بھی منظری انڈیکیٹر کی طرح ہی دقیق پیمائش کے لیے کام آتے ہیں۔ ان کو اکثر لاقدادو بنا سے گنتے پر زوں کو جانچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیونکہ ان آلات میں ہیرنگ نہیں ہوتے اور نہ ہی ڈھیلا پن (Plays) اور گھساؤ ہوتا ہے۔ جس سے ناپنے میں غلطی کا امکان ہو سکے۔ اس لیے بجلی کے انڈیکیٹر درست طریقہ استعمال کو برداشت کر سکتے ہیں۔ جس کی وجہ سے یہ ورک شاپ میں عموماً استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس قسم کا مشہور آلہ مثال کے طور پر ایٹس انڈیکس ہے۔

فیلیپرین کی حرکت سے پیمائشی بیڈ کی مقناطیسی کوئیل کے اندر کرنٹ میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو فیلیپرین سے ظاہر کی جاتی ہیں۔ اس پر نصب شدہ سکیل پر فیلیپر کے ہزاروں حصے تک پیمائش پڑھ سکتے ہیں۔



منحرف المرکز شافٹیں بنانا: (Manufacture of Eccentric Shafts)

ایک منحرف المرکز شافٹ میں قطروں کے مرکز ایک دوسرے سے جتنے ہوتے ہوتے ہیں، ایک مرکز سے دوسرے مرکز تک دوری کو انحراف المرکز (Eccentricity) کہتے ہیں۔ آگے پیچھے ہونے والی سیدھی حرکت پیدا کرنے کے لیے منحرف المرکز شافٹیں استعمال ہوتی ہیں۔ مثلاً کنٹرول شافٹ (خراہ میں بیک گرامی کو درجہ دار بنی ڈرائیور سے جڑنے کے لیے شافٹ) پر لیس وغیرہ وار جڑنے (fixing) کے لیے ایسی شافٹیں استعمال کی جاتی ہیں۔

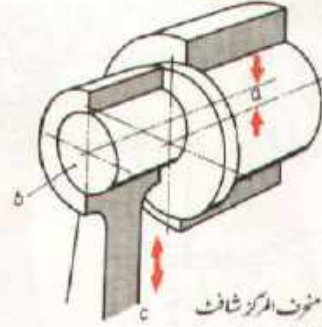

B 64.1 - منحرف المرکز شافٹ

(a) مرکزوں کی دوری (off center size)

(b) منحرف المرکز جرنل (off center journal)

(c) آگے پیچھے ہونے کی حرکت

مثال:

ورک آرڈر: ڈرائیونگ نمبر (B 54.2) کے مطابق ایک منحرف المرکز

شافٹ بنانی ہے۔


منحرف المرکز شافٹ بنانا: تین گنگوں والے چک (three jaw)

chuck میں چاب کو چکیں اور دونوں کنارے فیس کرنے کے بعد لمبائی پوری

کر لیں۔ پھر مین مرکز پر نشان لگا کر سینٹر سوراخ کریں۔ چاب کا بڑا قطر تقریباً

33 φ کھردری کٹائی سے پورا کریں اور پھر منحرف المرکز پر نشان لگا کر جرنل کے لیے


مرکزوں کے نشان لگائیں اور سینٹر سوراخ کریں۔ (B 64.3)

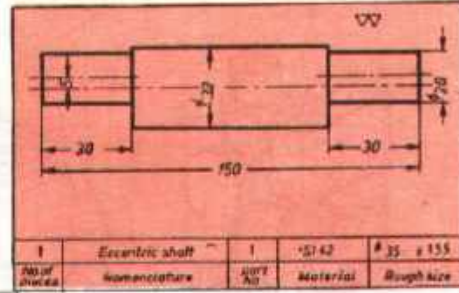


ترتیب عمل:

نمبر	عمل
1	لمبائی کے مطابق خراہ اور خروصاف کرنا۔
2	32 φ کے لیے مرکزی سوراخ کرنا۔
3	مرکزوں کے درمیان 33 φ کی کھردری کٹائی کرنا۔
4	جتنے ہوتے مرکزوں کی خط کشی اور سینٹر کرنا۔
5	مرکزوں کے درمیان 32 φ کی تختی کٹائی کرنا۔
6	جرنل کی 20 φ تک کھردری اور تختی کٹائی کرنا۔

B (64.2) - ورک اپ ڈرائیونگ

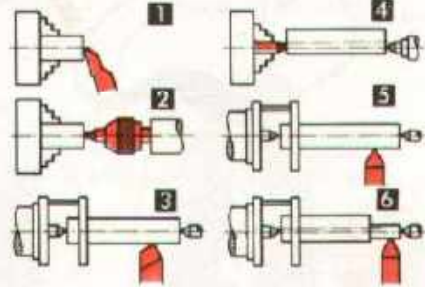

منحرف المرکز سینٹر لبر کی خط کشی سے پہلے ضروری ہے کہ بڑا قطر خراہ لیا جائے۔ شافٹ کی 32 φ تک تختی کٹائی کی جائے گی۔ دونوں جرنل جرنل کھردری کٹائی اور تختی کٹائی کے بعد دیگر سے کی جائے گی۔

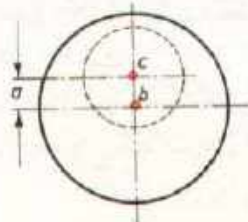


B 64.3 - منحرف المرکز شافٹ پر سینٹر لبر (a) مرکزوں کی دوری (b) مین سینٹر لبر

(c) منحرف المرکز سینٹر لبر (off center bore)



منحرف المرکز یا بیٹے ہوئے مرکز پر خرا دانا : (Off Centre Turning)

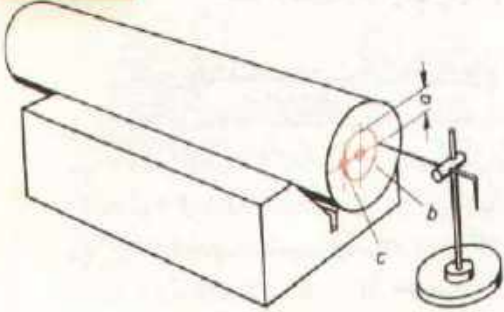


B 65.1 - بیٹے ہوئے مرکز کی مارکنگ - (a) بیٹے ہوئے مرکز کا فاصلہ
(b) بیٹے ہوئے مرکز کا دائرہ - (c) نقطہ انقطاع

مرکزوں کی دوری کی خطاکشی : (B 65.1)


پرکاری کی مدد سے دونوں کناروں پر مرکزوں کی دوری کے فاصلہ کے برابر نصف قطر کا دائرہ کھینچیں۔ چاب کو سینٹروں کے درمیان پکڑ کر اوجھائی خطاکشی کی مدد سے بھی یہ دائرہ لگایا جاسکتا ہے۔ چاب کو دی بلاک میں رکھا جاتا ہے۔ سکرائیبر کو مین مرکز پر باندھ کر شافٹ کے دونوں کناروں پر سینٹروں کی خطوط کھینچیں۔ یہ خطوط جن نقاط پر مرکزوں کی دوری کے فاصلہ پر کھینچے گئے دائرہ کو قطع کریں گے۔ وہ ہی بیٹے ہوئے سینٹروں کے نقاط ہوں گے۔ انہی بیٹے ہوئے پر توجہ دیں۔

مرکز سے ہٹ کر خرا دانے کا طریقہ :

اگر مرکزوں کی دوری کا فاصلہ کافی زیادہ ہو تو دونوں مظاہر مرکز کو ہٹے سے ڈال کیا جاسکتا ہے (B 65.3)۔ پہلے بڑا قطر اور پھر مرکز سے ہٹے ہوئے چرنی کو خرا دانا ہوتا ہے۔

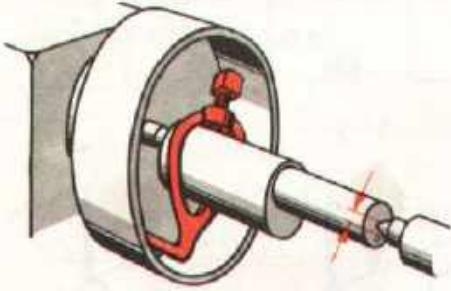

B 65.2 - بیٹے ہوئے مرکز پر خرا دانا

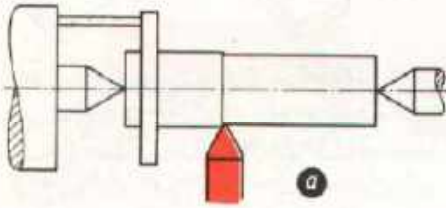


B 65.3 - زیادہ دوری پر بیٹے ہوئے مرکزوں والی منحرف المرکز شافٹ بناؤ - (a) بیرونی قطر کو خرا دانا - (b) منحرف المرکز چرنی خرا دانا۔

اگر مرکزوں کی دوری کا فاصلہ کم ہو تو پہلے بڑا قطر تیار کیا جاتا ہے۔ پھر سینٹروں کے سوراخ صاف کر کے نئے بیٹے ہوئے مرکزوں پر سینٹر سوراخ کیے جاتے ہیں (B 65.4)۔

چاب کو بھی اسی لحاظ سے لیا جانا چاہیے۔ بیٹے ہوئے مرکز پر خرا دانے کی خاطر منحرف المرکز چاب بھی استعمال ہوتے ہیں۔

کریک شافٹیں : یہ وہ شافٹیں ہوتی ہیں جن کے مرکزوں کی دوری میں زیادہ فاصلہ ہوتا ہے۔ ایسی شافٹیں خاص قسم کی خرا دوں پر بنائی جاتی ہیں۔

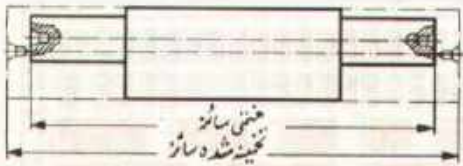


B 65.4 - کم دوری پر بیٹے ہوئے مرکز والی منحرف المرکز شافٹ بناؤ۔
مختصر ساٹو
تعمیر شدہ ساٹو



ہٹے ہوئے مرکز کو جانچنا (Testing of off-centre sizes):

سلیپ گیج کی مدد سے ہٹے ہوئے مرکز کی دوری کو جانچا جاسکتا ہے۔ (B 66, 1)
 وہی بلاک میں جاب کو رکھ کر ایک ٹیسٹ پلٹ پر رکھا جاتا ہے۔ مرکزی خط عموداً ہونا چاہیے۔ اس کے لیے گنیا استعمال کرتے ہیں۔ بڑے قطر کے نیچے سلیپ
 گیج رکھ کر پیلے اونچائی M کا تعین کرتے ہیں۔ یہ وہی بلاک کی اونچائی پر منحصر ہوتی ہے۔ موجودہ صورت میں 20 فی میٹر ہے۔ اگر مثال کے طور پر ہٹے ہوئے
 مرکز کی دوری 5 ملی میٹر ہو تو مندرجہ ذیل اونچائی والی سلیپ گیجوں کو جرنی کے
 نیچے صحیح فٹ ہونا چاہیے۔ اور کٹاپ ڈرائنگ صفحہ 64 پر دیکھیں۔


$$31 = 10 - 20 + 16 + 5 = E$$

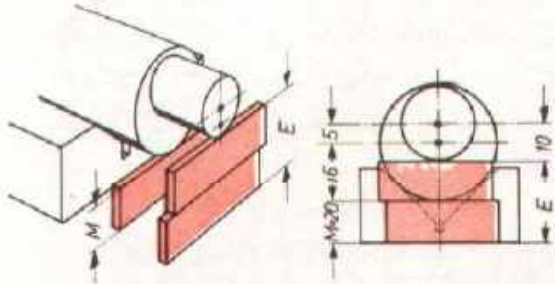

جانچنے کا یہ طریقہ مخروطی مرکزوں میں زیادہ فاصلے کے لیے نوزوں ہے
 جن صورتوں میں سینٹر سوراخ صاف کر دیے جاتے ہیں۔ ان صورتوں میں یہ
 طریقہ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہٹے ہوئے سینٹروں کا فاصلہ کم ہو اور سینٹر
 سوراخ بھی موجود رہیں تو ڈائل انڈیکس (dial indicator) جانچنے کے
 لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ (B 66,2)


B 66,1 - سلیپ گیج کے ساتھ مرکزوں کی دوری کا فاصلہ جانچنا۔

سلیپ گیج: یا بلاک گیج (slip gauges) سلیپ گیج سخت مشیل
 کی بنی ہوئی بیانیسی اجسام ہوتی ہیں۔ (B 66, 3 & 4) ناپنے اور جانچنے
 کے لیے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر مختلف سائزوں میں اکٹھا کیا جا
 سکتا ہے۔ ناپنے والے فیس کا فاصلہ، فیس کا ہموار ہونا اور متوازی پن بہت
 ہی زیادہ درست ہوتا ہے۔ اس لیے اگر 5 ٹکڑے اکٹھے جوڑیں جائیں تو ان
 پیمائش $\frac{1}{1000}$ فی میٹر سے بھی کم فرق ہوتا ہے۔ سلیپ گیج کا معیار مقرر
 کیا جواسے ان کے معیار کے بہت سے درجے ہوتے ہیں۔

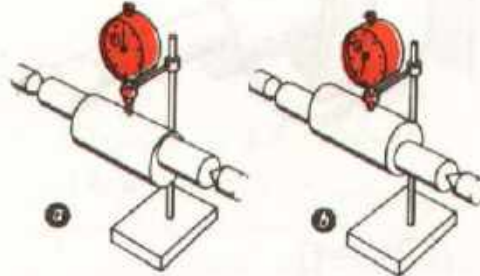


B 66,2 - ڈائل گیج سے ہٹے ہوئے مرکز کا فاصلہ جانچنا۔

(a) سب سے نیچے والا نقشہ معلوم کر کے ڈائل انڈیکس صفر پر سیٹ کرتے ہیں۔
 (b) ڈاک نہیں کرکھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ڈائل انڈیکس کی سوئی کی زیادہ سے زیادہ
 چال پڑھی جاسکے۔ سوئی کی چال کا نصف مرکزی دوری کا فاصلہ یعنی ہٹے
 ہوئے مرکز کی دوری ہوگا۔

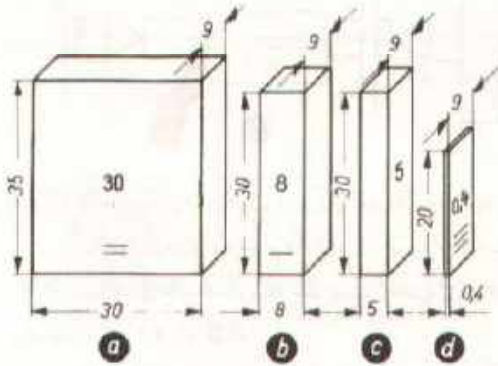

B 66,3 - سلیپ گیج کی پیمائش اور کٹا خستیں۔ 10 10 10 ملی میٹر سے بڑی سلیپ گیج
 کی پیمائش۔ (a) اور (b) 0.5 ... 10 ملی میٹر کے سلیپ گیج کی پیمائش۔ (c) 0.5
 ملی میٹر سے کم سلیپ گیج کی پیمائش۔ (d) 6 ملی میٹر سے کم سائز کی گیجوں کی پیمائش ان کے
 فیس (face) پر رکھی جاتی ہے۔

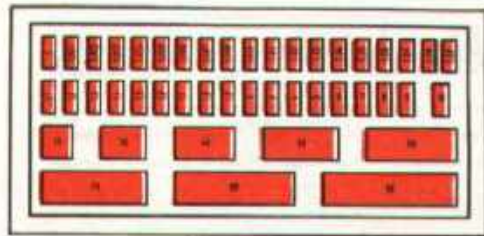


B 66,4 - عام سیٹ جس میں 45 سلیپ گیج ہوتی ہیں۔



متعدد سلپ گیجز کو اکٹھا جوڑنا :

سلپ گیج کے ٹکڑے آپس میں ایک دوسرے پر پھسلانے یا چلائے سے جوڑے جاسکتے ہیں۔ دو ٹکڑوں کی صاف اور تختک سطحوں کو بغیر دباؤ کے ملا کر جوڑنے کو رنگنگ (wringing) کہتے ہیں اور دو ٹکڑوں کو آپس میں پھسلاتے ہیں تو وہ تھوڑے سے دباؤ کی وجہ سے ہی جوڑ جاسکتے ہیں۔

آپس میں دبا کر جوڑنا اتنا ہی بہتر ہوگا جتنا کہ پیمائشی سطح بہتر ہوگی۔ درکشاپ میں استعمال ہونے والے گیجز کی پیمائشی سطح شیشے کی طرح غنیش نہیں رہتیں۔ اس لیے وہ آپس میں صرف پھسلانے جاسکتے ہیں۔ سلپ گیجز کے اکٹھے ہونے سے بہتے ٹکڑوں کو زیادہ دیر تک اس حالت میں نہیں رہنے دینا چاہیے۔ کیونکہ اس طرح ٹھنڈی ویلڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے۔ جب ٹکڑے آپس میں پھسلا کر جوڑنے ہوں تو پھولے ٹکڑوں سے جوڑنا شروع کریں۔

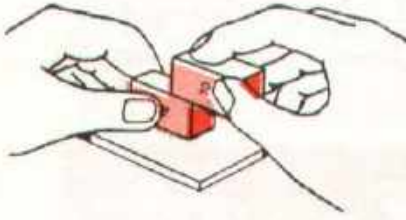

B 67.1 - سلپ گیجز کو ایک دوسرے پر پھسلانا

مثال - 38.014 ملی میٹر لمبائی کو کس طرح بنایا جائے گا ؟


حل - 1 - سلپ گیج کا ٹکڑا = 1.004 ملی میٹر

2 - سلپ گیج کا ٹکڑا = 1.010 ملی میٹر

3 - سلپ گیج کا ٹکڑا = 6.000 ملی میٹر


4 - سلپ گیج کا ٹکڑا = 30.000 ملی میٹر

لمبائی = 38.014 ملی میٹر

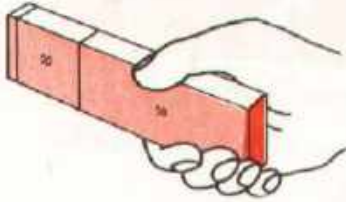


B 67.2 - سلپ گیج کے ٹکڑے آپس میں پچھتے ہوئے۔


سلپ گیجز کا استعمال اپنی درستی کے معیار کی وجہ سے یہ تکلف کاموں کو جانچنے کے لیے عام استعمال ہوتی ہیں۔ درجہ 1^o اور II کو مائیکرو میٹر اور جوائنٹس کے طور پر دوسرے پیمائشی آلات کو جانچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ B 67.3 سلپ گیج جو درجہ III اور IV میں آتے ہیں۔ ان کو ہمہ سمت گیج کے طور پر بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ عام پیمائشی کرنے کے کام آتی ہیں (B 67.4)۔ درجہ III اور IV کی سلپ گیجز بطور پیمائشی وسیلے بھی متعدد کاموں میں استعمال ہوتی ہیں۔ مثلاً چاب کو براہ راست جانچنے اور پیمائشی کرنے اور زمین خط کشی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ B 67.3 (درجہ IV کی سلپ گیجز کو زیادہ تر بطور سینٹنگ (setting) یا ٹریپ (trip) گیجز استعمال کیے جاتے ہیں۔ B 67.6) حفاظت : سلپ گیج اور پچھتے معیار کے پیمائشی آلات ہیں۔ اس لیے ان کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ ہاتھ کے پسینے اور حرارت سے بچاؤ کی خاطر ان کو ٹکڑوں کی چھٹی یا چھلے سے بچانا چاہیے۔ ان کو بوجھ، ریشمی دھول اور نمٹی سے بھی بچانا چاہیے۔ استعمال کے بعد گریس کی تہی تہہ ان پر لگانا چاہیے۔

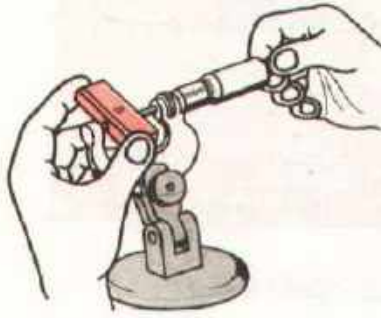

B 67.3 - ٹائیگر میٹر کو سلپ گیج سے جانچنا۔

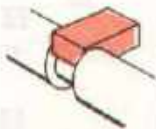

B 67.5 - جبری کو سلپ گیج سے جانچنا

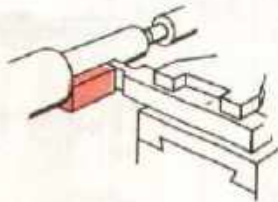

B 67.6 - خراہ کے ٹول کو سلپ گیج کی مدد سے سینٹ کرنا




B 67.4 - پیمائشی ٹکڑوں والے ہرلڈز میں سلپ گیج




گولائیاں یا اشکال خراوانا : (Profile turning)

دستہ Handle خراوانا۔ خراوسے ہر سے حصوں کے کنارے اکثر گول کیے جلتے ہیں تاکہ ان کو مختلف کاموں کے لیے مفید بنا یا جاسکے۔ (B 68, 1) مثال کے طور پر دستے اور مٹی یا ہتھی کو اکثر گول کرتے ہیں۔ تاکہ آسانی سے پکڑا جاسکے۔ چرخی یا ریل میں ایک رسی کے لیے رہتا جھری ڈالتے ہیں۔ شافتوں کی طاقت بڑھانے کے لیے گھروں (shoulders) کی گولائیاں کرتے ہیں۔ (B 68, 2)

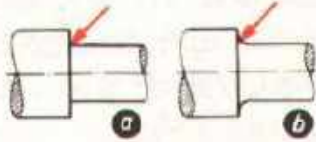

B 68, 2 - کمروں (shoulders) یا ٹوکی گولائی - 'a' - ٹیکھا ہونے کی وجہ سے ٹسٹے کا قطر - 'b' - مقعر یا گولائی کی وجہ سے ٹسٹے کے کم ہونے۔

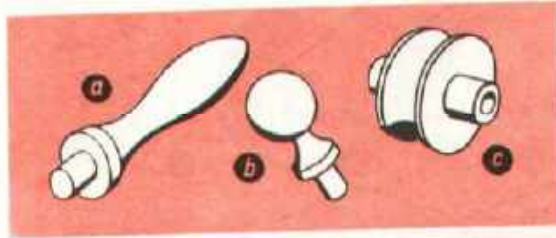


B 68, 1 - گولائیاں - 'a' - مشین کا دستہ - 'b' - ہتھی یا مٹی - 'c' - چرخی

مثال :

ورک آرڈر ایک دستہ (B 68, 3) دی گئی ڈیمانڈ یا ٹاٹے کے مطابق بنا، مقصود ہے کہ کنارے پر قطر اور پن کی نیم گول جھری کو گولائیاں کاٹنے والے ٹول سے خراوا گیا ہے۔


دستے والے ریچ (wrench) کی ایڈجسٹمنٹ کو آسان کرنے کے لیے چرخی کاٹ دی جاتی ہے۔ پچھرا کو مضبوط کرنے کے لیے دستے کے کچھ حصے پر ٹرننگ (knurling) کر دی جاتی ہے۔

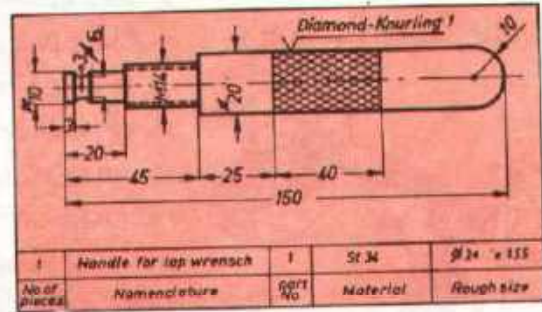

ترتیب عمل :

نمبر	عمل	وزن
1	لمبائی خراوانا اور کنارے کو صاف کرنا	بلی ٹول
2	مرکزی سوراخ کرنا (سینٹرنگ)	سینٹر ٹول
3	چاب کو چیک میں پکڑنا اور 20	کھردری کٹائی اور تختی
4	ٹک خراوانا۔	کٹائی والے ٹول
5	گولائی خراوانا	گولائی دار ٹول
6	پکھلے والے حصے پر ٹرننگ کرنا۔	ٹرننگ ٹول
7	جاسے کو دوبارہ پکڑنا۔ ہین اور جھری	کھردری کٹائی اور تختی
8	خراوانا۔	کٹائی والے ٹول
9	پہنائیاں کاٹنے کے لیے صفحہ 189 دیکھیں۔	گولائی دار ٹول۔

B 68, 3 - ورک شاپ ڈیمانڈ

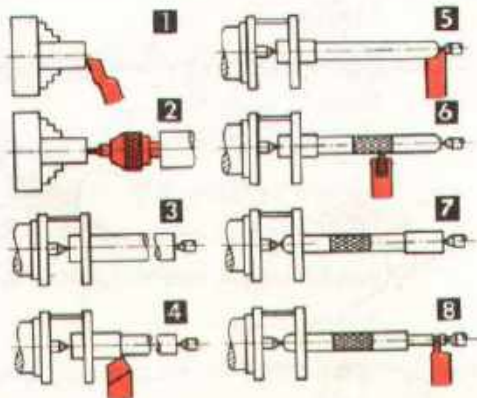

لمبے اور چھٹے والے آلات، مشین کا پیمانہ - ڈرائنگ کیلچر - گولائی ٹاپسٹے والی ٹول -




گولائی خراونے کا طریقہ : (Profile Turning)

جانب کی سطح پر نیم گولائیاں یا دوسری گولائی دار اشکال خراونے کے لیے گولائی خراونے کا طریقہ استعمال کرتے ہیں (B 69. 1...4) عموماً مطلوبہ اشکالوں کے مطابق گولائی کاٹنے والے ٹول ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایسے ٹولوں پر ریک اینگل نہیں ہوتا۔ شکل کو برقرار رکھنے کے لیے ایسے ٹولوں کو صرف کٹنگ فیس پر ہی دوبارہ گرائینڈ کرتے ہیں۔

لا تعداد پیداوار کی صورت میں گولائی دار شکل کے ٹول استعمال ہوتے ہیں (B 69. 3) امان کی شکل خراب ہوتے بغیر ان کو بار بار گرائینڈ کیا جاسکتا ہے۔ ہاتھ کی فیڈ سے گولائی خراونے کے لیے بہت مہارت درکار ہوتی ہے (B 69. 4)۔ چھوٹی گولائی ہاتھ کے ٹول سے خراوی جاسکتی ہے۔ لا تعداد پیداوار کی صورت میں ٹول کی تریج کے ساتھ ایک


دبئی ساچیجی (template guide) لگایا جاتا ہے۔ اس طرت جانب پر مطلوبہ شکل کی بڑی گولائیاں بنائی جاتی ہیں۔ یہ طریقہ خراوی پر ٹیپر ٹرننگ ایچ منٹ کے ذریعے ٹیپر کاٹنے کے طریقے سے ملتا جلتا ہے۔ (حوالہ کے لیے صفحہ 111 دیکھیں)

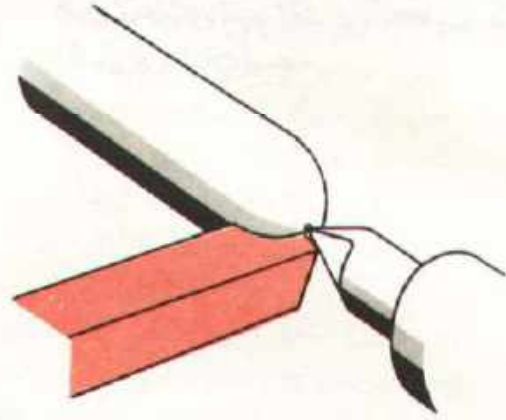


B 69. 1 - گولائی دار ٹول سے گولائی خراونا۔

گولائی خراونے کے اصول :


- 1- ایسا گولائی دار ٹول چنا جاتا ہے، جس کی گولائی جانب کی مطلوبہ گولائی کے مطابق ہو۔
- 2- گولائی دار ٹول بالکل سینٹر پر ہانڈس چاہیے۔ ورنہ جانب پر میسرسی گولائی کٹتی ہے۔

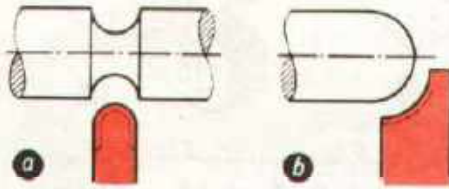


B 69. 2 - گولائی کاٹنے والے ٹول - (a) گول بھری کاٹنے والا ٹول - (b) کٹیل گولائی کاٹنے والا ٹول

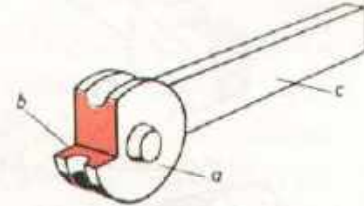

B 69. 3 - گولائی کاٹنے والا ٹول مع ہولڈر (a) گول منڈ والا ٹول - (b) فیس (face) - (c) ہولڈر

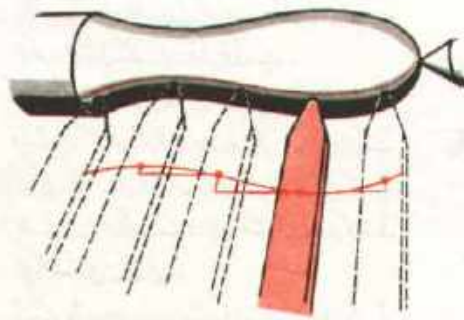

B 69. 4 - ہاتھ سے فیڈ کے ذریعے گولائی خراونا۔

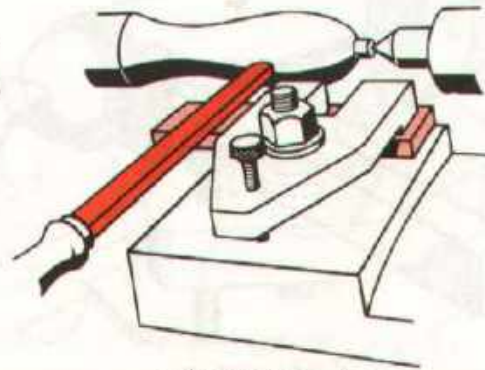


B 69. 5 - ہاتھ کے ٹول سے گولائی کی خمیں کٹائی کرنا۔




ڈائمنڈ نرلنگ اور سیدھی نرلنگ (Diamond Knurling & Straight Knurling):


مضبوط پکڑ حاصل کرنے کے لیے جاب کی سطح پر مختلف نمبروں کی نرلنگ کرتے ہیں (B 70. 1) کم لمبائی والے جابوں پر سیدھی نرلنگ اور زیادہ لمبائی والے جابوں پر ڈائمنڈ نرلنگ کرتے ہیں۔ دندانے دار رولر سیدھی اور ڈائمنڈ نرلنگ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ رولر ہولڈر میں چلتے ہیں۔ (B 70. 2) ہولڈر کو رول اڈی میں سیدھا بانڈھ کر گھومتے ہوئے جاب کی سطح کے ساتھ دبا لیتے ہیں۔ سٹیج کو رولر کے دندانے جاب کی سطح پر نرلنگ کے نشان ڈال دیتے ہیں۔ نرلنگ کرنے سے جاب کا قطر بڑھا جاتا ہے۔ ڈائمنڈ نرلنگ اور سیدھی نرلنگ کے رولوں کے دندانوں کی ہیچ کا معیار (DIN 82) کے مطابق مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس کا انتخاب قطر، چوڑائی اور جاب کے میٹریل کے مطابق کیا جاتا ہے۔ ڈائمنڈ رول ایک کا مطلب یہ ہے کہ نرلنگ کی ہیچ 1 ٹی میٹر ہوتی ہے۔

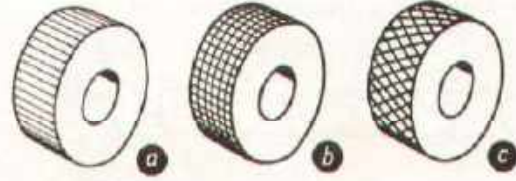

B 70. 1 - سیدھی اور ڈائمنڈ نرلنگ کی برقی جاپیں۔ (a) سیدھی نرلنگ کا نمونہ۔
(b) کراس نرلنگ کا نمونہ۔ (c) ڈائمنڈ نرلنگ کا نمونہ۔

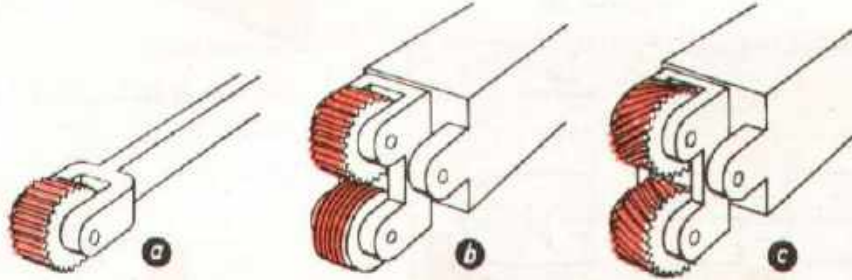

B 70. 2 سیدھی نرلنگ اور ڈائمنڈ نرلنگ کے رول۔ (a) سیدھے نرلنگ رولر میں ہولڈر۔ (b) کراس نرلنگ رولر میں ہولڈر۔ (c) ڈائمنڈ نرلنگ رولر میں ہولڈر۔

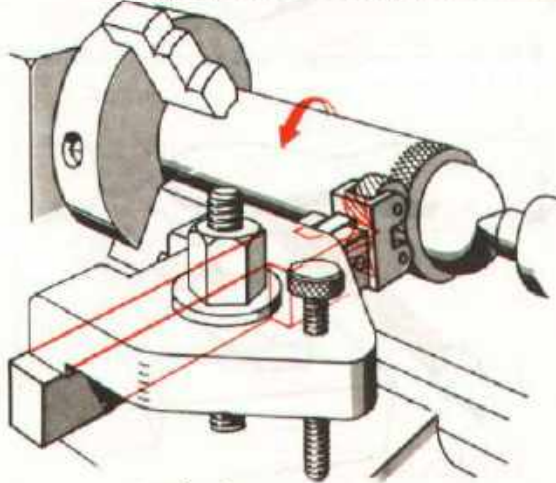


B 70. 3 - ڈائمنڈ نرلنگ

سیدھی نرلنگ اور ڈائمنڈ نرلنگ کے اصول؛

- 1 مغلوبہ نمونہ اور ہیچ کے مطابق نرلنگ رولر کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔
- 2 نرلنگ کے لیے جاب کے گھومنے کی رفتار وہی ہونی چاہیے جو کوہروی کٹائی کے لیے رفتار ہوتی ہے۔
- 3 نرلنگ کرتے وقت ابتدا میں رول کو جاب کی سطح پر اتنا دباتے ہیں کہ مغلوبہ گہرائی ہر جاب کے پچھرا (0.5x نرلنگ کی ہیچ) لگا کر رول کو یکساں دباؤ سے جاب کی سطح کے ساتھ چلا لیتے ہیں۔ نرلنگ کے دوران ٹھنڈا کرنے والا کوئلٹ بھی استعمال کرتے ہیں۔
- 4 تار کے برش سے رولروں کے دندانے اکثر صاف کرتے رہنا چاہیے۔




شکلی یا گولانی میگز سے جانچنا : (Testing with Profile Gauges)

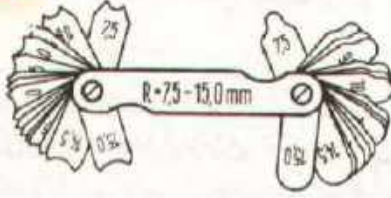


(Radius Gauges) - B 71.1 گولانی میگز

وہ گولانیاں جو دائرہ کی قوسوں کی شکل میں ہوں کہ جانچنے کے لیے گولانی ٹاپسنے والی گیج (Radius Gauges) استعمال کی جاتی ہے (2 & 1 B 71.1 دوسری قسم کی گولانیاں جانچنے کے لیے دھاتی چادروں کی بنی ہوئی گیجیں استعمال کی جاتی ہیں۔ (3 & 4 B 71) جانچنے کے لیے گیج کو باب کی سطح پر لگاتے ہیں اور روشنی کے نلے سے گزرنے کے طریقے سے گولانی کی درستی جانچی جاتی ہے۔

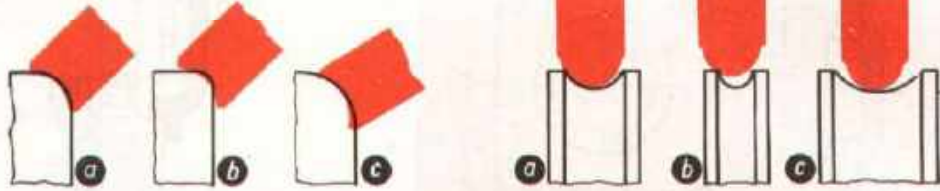

B 71.2 - محب نام گولانیاں اور متعین گولانیاں کو جانچنا۔ (a) گولانی بریگیج کے مطابق ہے۔ (b) گولانی بہت چھوٹی ہے۔ (c) گولانی بہت بڑی ہے۔

بہت زیادہ صحیح گولانیوں کے لیے گولانی دائرگیج کے ساتھ ایک اور ریشمی گیج (mating gauge) ہوتی ہے۔ کیونکہ گولانی دائرگیج ملدی گھس کر خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس گیج کی بنیاد ریشمی گیج سے کی جاتی ہے۔

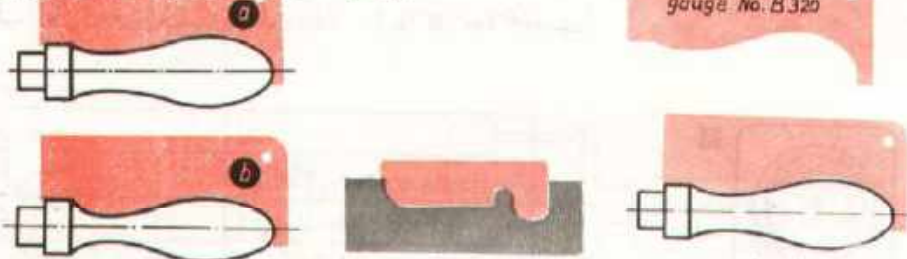


B 71.4 - گولانی میگز بریگیج کا نمبر کنڈہ کیا جاتا ہے۔
B 71.3 - گولانی گیج سے جانچنا۔ (a) گول دستہ گیج کے مطابق ہے۔
B 71.5 - گولانی دائرگیج ریشمی گیج کے ساتھ۔ (b) دستہ گیج کے مطابق نہیں ہے۔
T 71 - گولانی کا نصف قطر۔ گولانی کے نصف قطر کا پیمانہ ترجیحی سطحوں (Preference series) سے کرتے ہیں۔ یہ نصف قطر DIN 323 کے مطابق ہے۔

4		2.5		1.6		1		0.6		0.4		0.2	ترجیحی سلسلہ	
4	3	2.5	2	1.6	1.2	1	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	شمارتی سلسلہ	
40		32	25		20		16		10		6		ترجیحی سلسلہ	
40	36	32	28	25	22	20	18	16	12	10	8	6	5	شمارتی سلسلہ
200		160		125		100		80		63	50		ترجیحی سلسلہ	
200	180	160	140	125	110	100	90	80	70	63	56	50	45	شمارتی سلسلہ



ڈھلے ہوئے پرزے خریدنا : (Machining of Housings and Castings)




عام طور پر ہسٹاؤن میں گراریاں، شافٹیں اور بیرنگ جڑتے جاتے ہیں۔ ہسٹاؤن کی شکلیں عموماً پیچیدہ ہوتی ہیں۔ اس لیے ڈھالی جاتی ہیں۔ ڈھالے ہوئے مابک ڈھلائی (Casting) کہتے ہیں اور یہ وگی لوسے (Cast iron) اور مگ لوسے (Malleable cast iron) یا کاسٹ سٹیل (cast Steel) یا غیر آہنی دھاتوں (Nonferrous) کی ہو سکتی ہیں۔ ڈھالائیاں بالخصوص مہورے وگی لوسے کی (Grey cast iron) بھر بھری (Brittle) ہوتی ہیں اور پتی دیواروں والی ڈھلائی کو ٹھٹے سے بھانے کی خاطر بڑی احتیاط سے مشین پر لگانا چاہیے۔

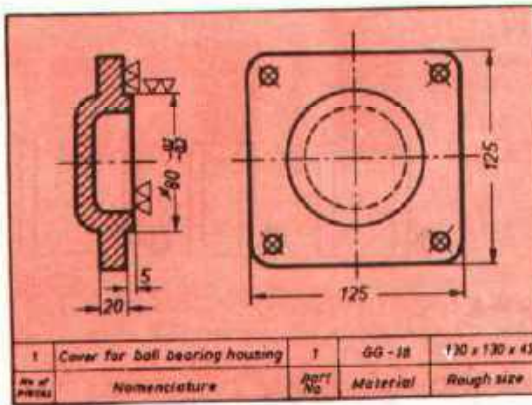

مثال : B 72, 2 - وک کاپ ڈرائیگ

ورک آرڈر : بال بیرنگ کے ہٹکانے کا ڈھکنا (B 72, 2) خریدنا مقصود ہے۔

ترتیب عمل :-

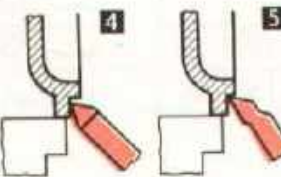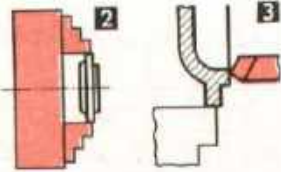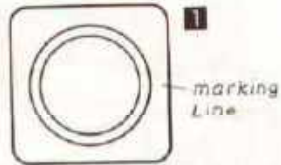

عمل	ٹولز
1	ہٹکائی اور چھانکائی (Height scriber)
2	پیکر
3	کھور کی کٹائی
4	ختمی کٹائی
5	کٹ چھانٹ کرنا (Trimming) سائڈ یا ایج ٹول
تکپنے اور جھنڈنے کے آلات :- ورنیر کیلیپر - گہرائی گج سیدھا کنارہ (Straight Edge)	


ڈھلنے کو خریدنا : (Machining of Cover)

موٹی پائنٹس کو جانچنا (Testing of Rough sizes)

چونکہ ماب ڈھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے خریدنے سے پہلے اس کو آہنی طرح جانچ لینا چاہیے تاکہ کوئی نقص ہونے کے باعث خریدنے کے دوران نقصان کا احتمال نہ رہے۔ اس کے علاوہ موٹی پائنٹس کو بھی جانچنا چاہیے کہ کھلوانے کی حدود میں ہیں۔



خط کشی (marking)

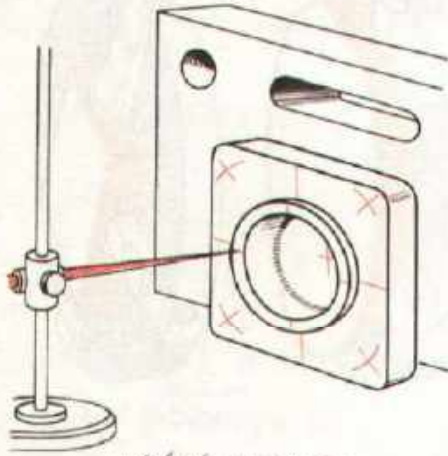


B 73, 1 مرکز می خطوط کی خط کشی کرتا۔

دو مرکزی خطوط (B 73, 1) کیلئے سے خراونے کی بنیاد حاصل ہوتی ہے۔ خطوط کو واضح کرنے کے لیے سطح پر رنگ لگا لینے ہیں۔ وہی لوسہ کی ہالوں پر گیلے چاک یا پانی میں حل کیا ہوا کیلشیم کاربائیڈ کا لوسہ کہلینے ہیں۔ خط کشی کے وقت چاب کو اینگلی پلیٹ پر رکھ لینے ہیں۔ چاب کی تیار شدہ سطح پر مارکنگ کے خطوط کیلئے ہیں۔ ایک اونچائی خط کشی (Height scriber) جس کی ٹوٹی کسی بھی اونچائی پر کس سکتے ہیں۔ خط کشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سکوائر کی ٹوک تیز ہونی چاہیے۔ تاکہ خطوط اہلی طرح کیلئے جاسکیں۔

فیس پلیٹ پر چاب پکڑنا اور خراونا: (Mounting & Machining)

- 1- ڈھکنے کو فیس پلیٹ میں پکڑ کر سیدھ کو درست کر لینے ہیں (B 73, 2)۔ خراونے گئے ہرنسہ کو مربع کے ہم مرکز رکھنے کے لیے اس کو مرکزی خطوط کے مطابق سیدھ کو درست کرنا چاہیے۔
 - 2- خراوی برنی سطح (Turned face) کو دوسری سطح جو خراوی نہیں جاتی کے متوازی ہونا چاہیے۔ اس لیے ان میں کوئی ڈھلک نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیس پلیٹ کا فاصلہ چاب کی سطح پر ہر نقطہ سے برابر رہنا چاہیے۔
- اب دیگی لوسہ کے لیے مناسب کٹنگ سپیڈ کا انتخاب کیا جاتا ہے دیگی لوسہ کی بیرونی سطح بہت سخت ہوتی ہے۔ اس لیے خراونے سے پہلے کافی گہرائی کا کٹ لگایا جاتا ہے۔ اگر کٹائی کا ٹول بیرونی سطح پر رگڑ کھائے۔ (جیسے گرائنڈنگ سٹون یا کنڈر جہاں ہے۔

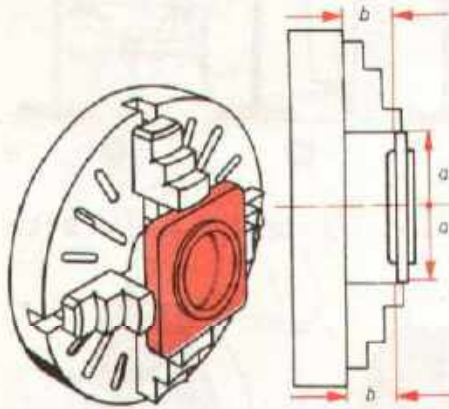


B 73, 2 ڈھکنے کو فیس پلیٹ پر پکڑنا۔ (a) ہم مرکز پکڑنا۔ (b) برابر فاصلے پر پکڑنا۔

ڈھکنے کو ناپنا اور جانچنا :

بین نما حصوں کا قطر ورنیر کیلیپر اور لمبائی گہرائی گج (Depth gauge) سے ناپتے ہیں۔ سطحوں کا ہموار پن جانچنے کے لیے سیدھا کنارہ (Straight edge) (B 73, 3) استعمال کیا جاسکتا ہے۔ خلا سے روشنی دیکھنے کے طریقے کے مطابق چاب کی سطح پر سیدھے کنارے کو مختلف جگہوں پر رکھ کر جانچتے ہیں۔

(صفحہ 134، حوالے کے لیے دیکھیں)

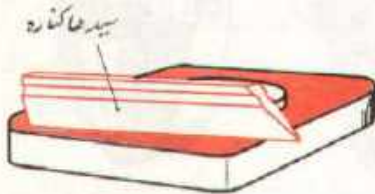


B 73, 3۔ ہموار سطح کو سیدھے کنارے (Straight Edge) سے جانچنا۔




فیس پلیٹ پر جاب کی سیدھ کو درست کرنا :

(Aligning of workpieces on the face plate)

بڑے یا بے ڈھنگل شکل کے جاب پکڑنے کے لیے فیس پلیٹ استعمال ہوتی ہے (B 74,1 & 2) فیس پلیٹ کے گنگے (Jaws) الگ الگ چلائے جاسکتے ہیں۔ گنگے پلٹ کر لگانے سے زیادہ بڑی پیمائشوں والے جاب بھی پکڑے جاسکتے ہیں۔ بھاری اور موٹے جاب فیس پلیٹ پر رکابوں کی مدد سے یا اینگل پلیٹ (Angle plate) کی مدد سے بھی پکڑے جاسکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے فیس پلیٹ میں جھریاں (slots) چھری ہوتی ہیں ہم مرکز جھریاں (Concentric grooves) کی وجہ سے جاب کی سیدھ درست کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ (B 74,3)

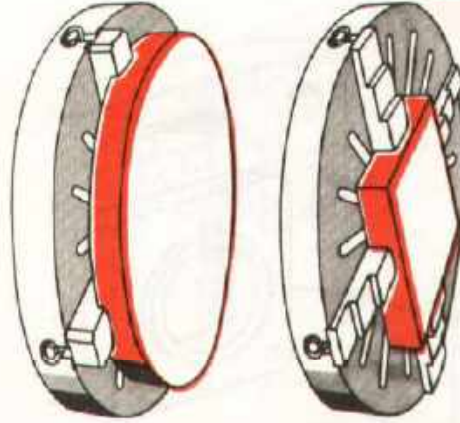


B 74, 1 - فیس پلیٹ پر جاب کو پکڑنا۔

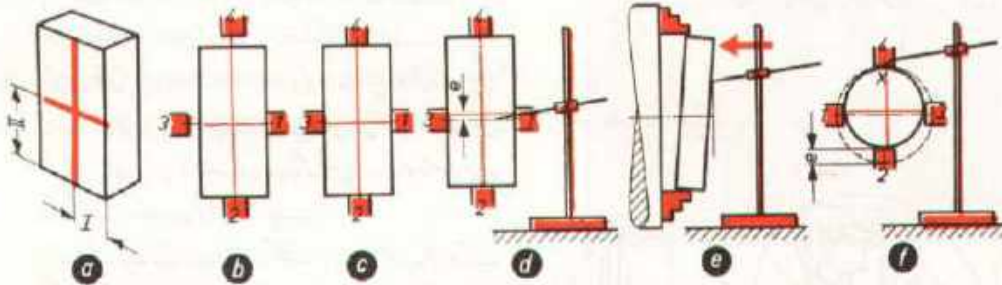

B 74, 2 - اوپر، فیس پلیٹ پر جاب پکڑنا اور اونچائی خط کش سے سیدھ کو صحیح کرنا۔

(a) نشان شدہ خطوط کے مطابق جاب کو پکڑنا (b) اور (c) پیمائش کے مطابق گنگوں کو سیٹ کیا جاتا ہے۔ (c) جاب کو نمبر 1 اور 2 گنگوں پر رکھ کر نمبر 1 اور 2 گنگوں کی مدد سے کس دیا جاتا ہے (d) جاب کی سیدھ کو صحیح کیا جاتا ہے۔ اونچائی سکوائر کی سوئی کی ٹوک جو کہ سین مرکز پر سیٹ کی ہوتی ہے سے پڑا ل کر لیتے ہیں کہ مارگنگ لائنیں بالکل درمیان میں ہوں۔ اس مقصد کے لیے اونچائی سکوائر کو خراب سے بیڈ (Bed) پر رکھی ہوتی پلیٹ پر رکھتے ہیں۔ نشان کے طور پر اگر ہمارا خط خاصہ "e" کے برابر مرکز سے جسا ہوا ہو تو نمبر 2 گنگے کو خاصہ "e" سے آدھا ڈھیلا کر کے نمبر 2 گنگے کو کس دیتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں۔ جب تک دونوں ڈھیلا مرکز کے مطابق سیدھ میں نہیں ہر جاتے (e) جاب کے ترچھے پن (lateral error) کو دور کرنا جاب کے باہر نکلے ہوئے ستھ پر ربر کے ہتھوڑے (Rubber Mallet) سے ضرب لگاتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جاب کی سائے کی سطح (End face) گلوٹنے کے ساتھ ساتھ سوئی کے ساتھ کیلی مس کرنے لگے۔ (f) جاب کی سیدھ کو میٹھا کے مطابق بھی درست کیا جاتا ہے۔ اگر سوئی جاب کو "a" پریس کر کے تو ایسا نمبر 2 خاصہ "a" سے نعت ڈھیلا کریں اور نمبر 2 گنگے کو کس دیں۔

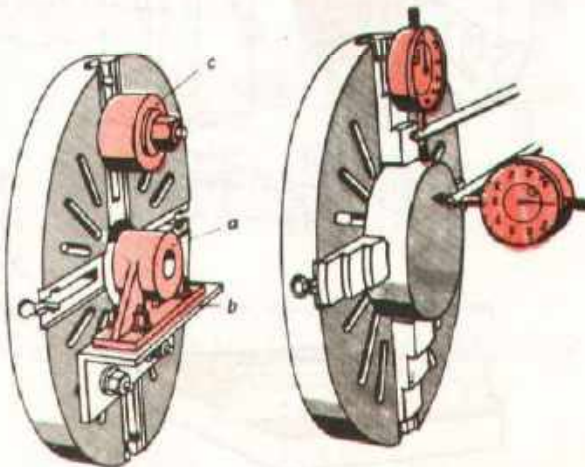

B 74, 3 - (a) اینگل پلیٹ کی مدد سے پکڑنا۔ (b) جاب (c) اینگل پلیٹ۔


(c) متوازن کرنے والا وزن (counter balance)

B 74, 4 - پیمائش، ٹائیس گج سے مشین کیے ہوئے جاب کی سیدھ کو درست کرنا۔



خرادے ہوئے پڑزوں کی کثیر پیداوار

(Mass Production of Turned Parts)

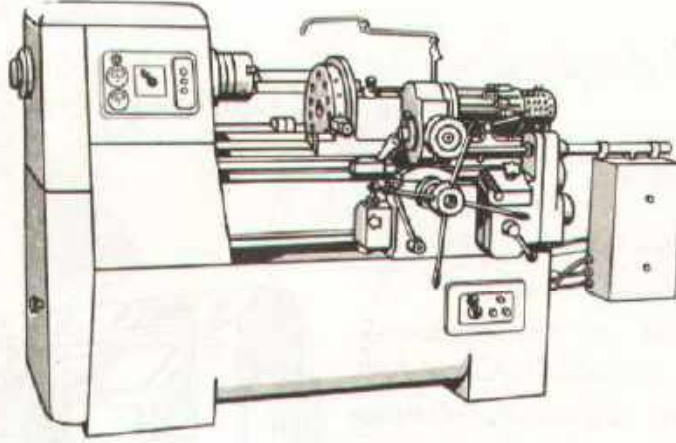


(Capstan lathe) کیپسٹن لیٹھ (B 75,1)

خرادے ہوئے اجسام جن کی گینج کے مطابق درستی اور سطح کا معیار کیساں ہو ، کر بنانے کے لیے اصولی طور پر خاص نشینیں استعمال کی جاتی ہیں۔

کیپسٹن لیٹھ (B 75,1 Capstan Lathe) -

عام خراہ پر ایک طرح کے جاب بنانے کے لیے ٹولز کو باندھنے اور جاب کو دوبارہ چک میں پکڑنے میں کافی وقت صرف ہوتا ہے۔ کیپسٹن لیٹھ سے وقت کی کافی بچت ہو جاتی ہے۔ جاب کی تیاری کے لیے تمام ضروری ٹولز کو چھ پہلو ٹول اوڈی (Turret head) میں سیٹ کر دیا جاتا ہے اوڈی کو گھما کر ٹولوں کو باری باری کام میں لایا جاتا ہے۔ اصولاً یہ ٹول اوڈی اس طرح لگائی گئی ہوتی ہے کہ

کیپسٹن لیٹھ پر کا بلہ بنانے کی مثال :

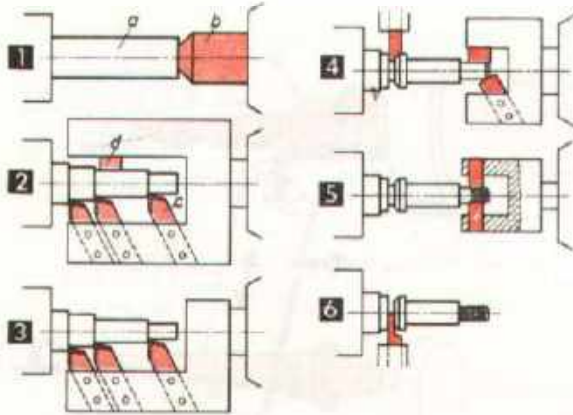

1	گول ٹیپوں a کر نیک b تک دھکیلا جائے گا۔
2	گھردی کٹائی کے لیے ٹول c اور سٹیڈی d
3	عتمی کٹ (Finish turning)
4	شیرنگ (Champhering)
5	چوڑیاں کاٹنا
6	چھٹا کرنا (parting off)




کہ مشیننگ کے ایک عمل کے بعد کیریج کو پیچھے ہٹانے سے مندرجہ ذیل کارروائی از خود ہو جاتی ہے۔

- 1 ٹرٹ ہینڈ کو اپنی حالت میں روکنے والا انٹرا لاک (Inter-lock) منقطع ہو جاتا ہے۔
- 2 ٹرٹ ہینڈ ٹھہر جاتا ہے اور اگلا ٹول کام کرنے کی حالت میں آ جاتا ہے۔
- 3 ہینڈ دوبارہ منقطع (Interlock) ہو جاتا ہے۔

اس طرح ٹول از خود تہریں ہو جاتا ہے۔ فیڈ کو ہاتھ سے فیڈ راڈ (Feed rod) سے چلاتے ہیں اور عمل (operation) کے خاتمے پر لیگوں (stops) کی مدد سے منقطع (Disengage) کر دیتے ہیں۔

خودکار خراومشین (Automatic Lathes) (B 76.1)

گول سلاخ (Bar) میں سپنڈل (main spindle) سوراخ میں سے داخل کر کے کالٹ چاک میں پکڑا لیتے ہیں۔ خودکار لیتھ مشین گول سلاخ میں سے ایک کے بعد دوسرا جانب خود چکرو بناتی جاتی ہے۔ تمام حرکات اور اعمال خود بخود ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر فیڈ اور ٹرٹ کیریج (Turret) کا carriage کا دائیں آنا، ٹرٹ ہینڈ کی سمت کا تبدیل ہونا۔ گول سلاخ کا ڈھیلا ہونا، آگے بڑھنا اور چاک میں پکڑے جانا۔ اس لیے ایک کارگر بہت سی خودکار لیتھ مشین چلا سکتا ہے۔ ایسی مشینوں کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں۔ مثلاً منفرج سپنڈل سگریڈ خودکار لیتھ مشین اور متعدد سپنڈل خودکار لیتھ مشین۔

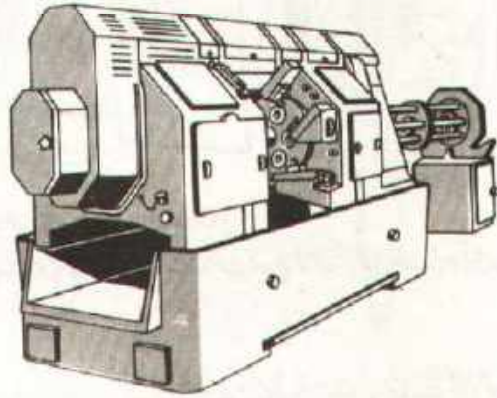


B-76.1 خودکار خراومشین


مشابہ یا ہم شکل خراونا :

(Tracer turning or copying turning)

خاص مشابہ ٹرننگ مشینوں پر ایک ہی شکل کے جاؤں کو چلادی اور درست کے ساتھ بنایا جاسکتا ہے۔ ایک فیڈرین (feeler pin) سہیل یا نمونہ کی بیرونی سطح کے ساتھ ساتھ چل کر اپنی حرکت ٹول کو منتقل کرتی ہے۔ جو نمونہ کے مطابق جانب کی شکل بنا دیتا ہے۔ مختلف قطروں کو الگ الگ سیٹ کرنا ضروری نہیں ہوتا۔

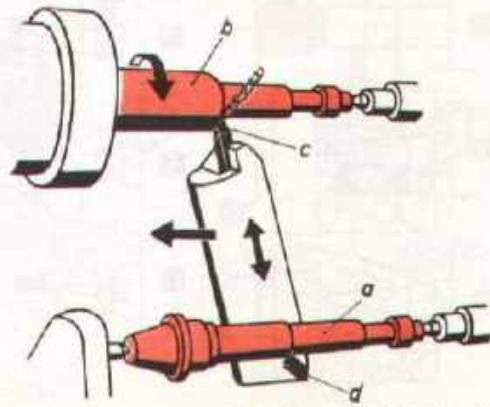

B-76.2 مشابہ ٹرننگ یا ہم شکل ٹرننگ۔ (a) ماسٹر نمونہ یا ٹیمپلیٹ۔ (b) جانچ۔ (c) خراوا ٹول۔ (d) فیڈرین

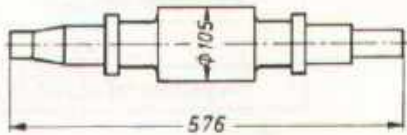

B-76.3 مشابہ ٹرننگ کی مثال۔

لیکن مرلی بیڈ ٹیم مشین کی سائٹ 700 جیو جی فی مربع می میٹر طاقت کھیلاؤ (horse strength) بناوٹ میں صرف وقت 78 منٹ۔



ڈرننگ اور بورنگ کے طریقے


(Drilling and Boring operations)

مختلف جابوں میں سوراخ : مختلف جابوں میں سوراخ ہوتے ہیں۔ خواہ آریار ہوں یا

پندرہوں (B 77, 2) -


سوراخ مختلف مقاصد کے لیے ہوتے ہیں مثلاً سوراخوں میں روٹ، پیچ، کاپلے، رشانیں، لیسن وغیرہ لگتے ہیں مزید برآں سوراخوں میں گیس اور مائع بھی گزرتے ہیں۔

ڈرننگ اور بورنگ کاٹنے کے عوامل ہیں جن سے آہنی اور غیر آہنی دھاتوں میں گول سوراخ اور بور کرتے ہیں۔ ایک کٹنگ ٹول کی مدد سے مشینوں میں سوراخ اور بور کائے جاتے ہیں۔ اکثر صورتوں میں اس مقصد کے لیے ڈرننگ مشین (Drilling machine) استعمال کرتے ہیں۔ تاہم فراڈ مشین، کیپشن لیٹہ اور فرڈ کا فراڈ مشین بھی استعمال کرتے ہیں۔ ڈرننگ اور بورنگ عوامل کے علاوہ بھی جابوں میں سوراخ ڈالنے جاسکتے ہیں۔ مثلاً پھینٹے سے (punching)، پھینڈنے سے (perforating)، دھاسے سے بڑا کرنا (enlarging with drift)، گیس سے کاٹ کر (gas cutting) اور ڈھلائی سے اس طرح سوراخ کرنا ڈرننگ کے طریقے سے سستا رہتا ہے۔ لیکن اس طرح کے کٹے ہوئے سوراخوں کے قطر سوراخوں کے مرکزوں کا درمیانی فاصلہ اور سطح کی صفائی اتنی درست نہیں ہوتی جتنی کہ ڈرننگ اور بورنگ سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ڈرننگ اور بورنگ کے عوامل تمام قسم کی دھاتی صنعتوں میں بہت اہم ہیں۔

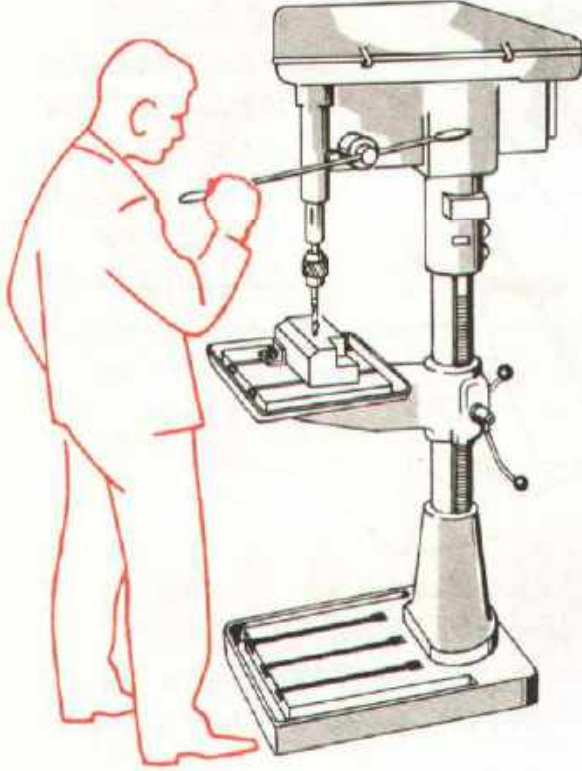

B 77. 1 - کامل ڈرننگ مشین پر سوراخ کرنا۔

عمدہ شقی طریقوں مثلاً ریڈنگ (Reaming)، گراؤنڈنگ (Grinding) اور ہوننگ (Honing) سے اکثر سوراخوں کو تیار (Finish) کرتے ہیں۔

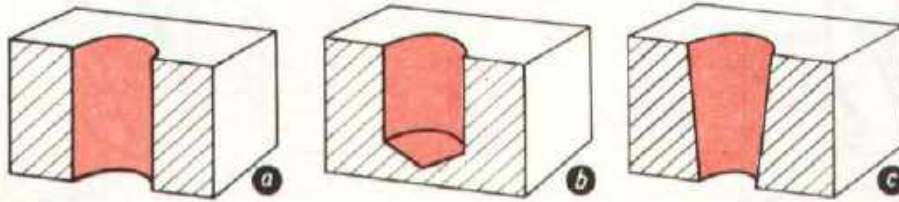


B 77. 2 - مختلف پورے : (a) آریار گول پورے - (b) بند سوراخ (blind hole) - (c) سلٹی دار سوراخ۔



ڈرائنگ مشین پر سوراخ کرتے وقت حرکات (Movements while drilling on the drilling machine)

سوراخ کاٹنے کے لیے استعمال ہونے والے ٹرن کو ٹرنسٹ ڈریل (Twist drill) کہتے ہیں۔ اس پر دو کٹنگ ایجز (Cutting edges) ہوتے ہیں۔ کٹنگ ایجز سے کٹرن کاٹنے کے لیے ایک وقت دو حرکات ضروری ہوتی ہیں (B 78, 1)۔

پہلے سے ہرنے جاہ کی طرف برسے کو سیدھا چلائے ہیں یہ حرکت فیڈ کہلاتی ہے اور اس سے کٹرن کی مڑانی کنٹرول ہوتی ہے۔ پکڑے ہرنے جاہ کو گھومتے ہرنے برسے کی طرف چلنے سے بھی فیڈ کا عمل ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ تصویر کی بیچ ٹائپ ڈرائنگ مشین (Bench type drill machine) پر ہوتا ہے۔ اس میں مشین کی ٹیبل کو اؤٹسٹا کیا جاتا ہے۔ فیڈ کرن میٹرنی چکر ایک mm/rev میں ناپتے ہیں۔ کیوں کہ برسے کے دو کٹنگ ایجز ہوتے ہیں۔ اس لیے کٹرن کی مڑانی فیڈ کے نصف کے برابر ہوتی ہے۔

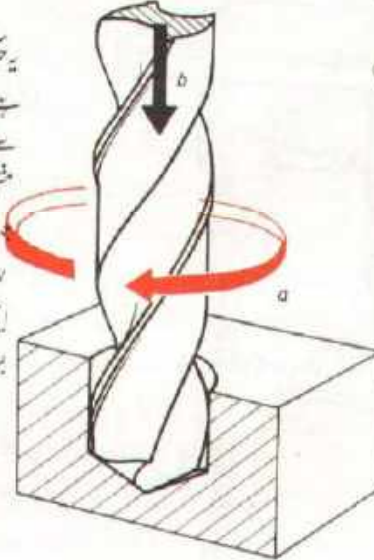

برائے گھومتا ہے۔ گھومتے کی حرکت کو کٹانی کی یا مین حرکت (main motion) کہتے ہیں۔ مخصوص صورتوں میں یہ حرکت جاہ کو گھما کر انجام دیتے ہیں۔ جیسے غرو پر بورنگ کرتے وقت۔ بلور میں حرکت، رفتار کٹانی کو میٹرنی منٹ میں ناپا جاتا ہے۔ برسے کے محیط پر رفتار کٹانی زیادہ ہوتی ہے اور ہرنے کے مرکز کی طرف یہ کم ہوتی جاتی ہے۔

B 78, 1 - ڈرائنگ مشین پر سوراخ کرنے کا عمل۔


a میں موشن یا کٹانی کی حرکت۔ b فیڈ۔

ایک وقت دو ہرنے کٹانی کے عمل (double action of cutting) یا مین حرکت (main motion) اور فیڈ سے برسے کا ہر کٹنگ ایجز گھومتا

نہو آگے بڑھتا ہے اور اس طرح مسلسل کٹرن آتا ہے (B 78, 2 & 3)۔


ڈرائنگ کے عمل میں ٹیبل میں سوراخ کرنے

اور سوراخ کو بڑا کرنے میں فرق ہوتا ہے (B 78, 2 & 3)

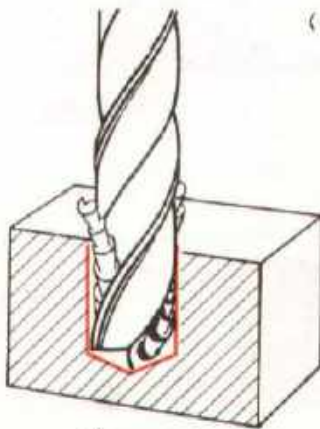

B 78, 2 - ٹیبل میں سوراخ کرنا

ڈرائنگ مشین پر سوراخ بڑا کرنے کے لیے ٹرنسٹ ڈریل کے بعد اکثر تین یا چار کٹنگ ایجز والا کور ڈریل (core drill) استعمال کیا جاتا ہے۔


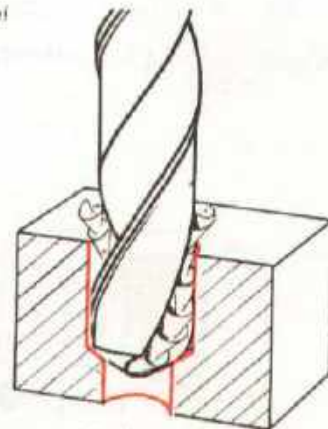


B 78, 3 - سوراخ کو بڑا کرنا



مختلف اقسام اور ساخت کی ڈرلنگ مشینیں : (Different types & designs of drilling machines)

ڈرل مشین سے برص کو مین موٹرن اور فیڈ دی جاتی ہیں۔ جانب کی مختلف اشکال، اپوائنٹس اور سوراخ کے معیار کی دیر سے متعدد اقسام کی ڈرلنگ مشینیں بنائی گئی ہیں۔ اکثر ڈرلنگ مشینوں پر ڈرلنگ کے عام کام کے علاوہ کاؤنٹر سنگنگ، ریونگ اور چوڑیاں کاشنے کے کام بھی کر سکتے ہیں۔ عمودی و افقی ڈرلنگ مشینوں کی پیچھا ڈرل سپنڈل کے سگے جوڑنے کی بنیاد پر کر سکتے ہیں۔

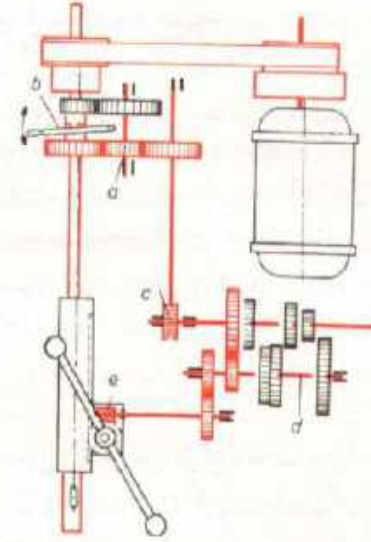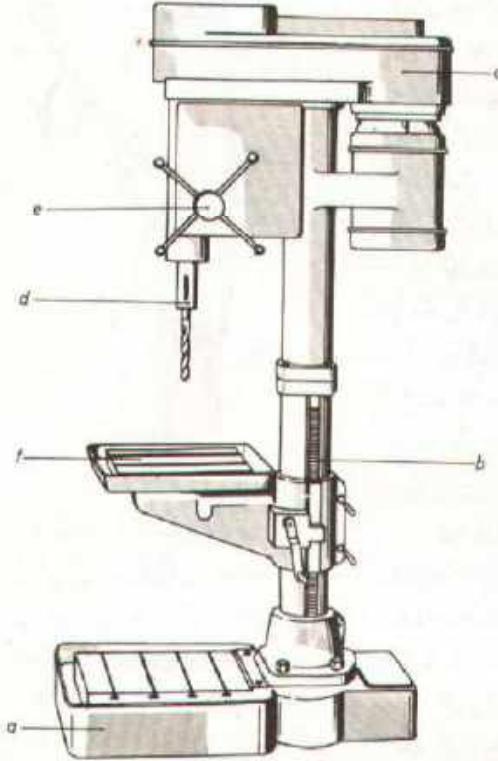

1 B 79, 1 (a) ڈرل مشین کی مین ڈرائیو اور فیڈ ڈرائیو کے لیے گراہیوں۔
 (b) مین ڈرائیو کا کٹرولی یو۔ (c) فیڈ ڈرائیو کو درم اور درم گراہی سے جوڑنا
 (d) فیڈ کی تھریں کی پیچھے چھوٹی گراہی ڈرائیو (sliding gear drive) (e) فیڈ کو
 چلانے والی درم اور درم گراہی۔

2 B 79, 2 (a) کالم ٹائپ ڈرلنگ مشین کے اہم حصے۔ (b) مین میٹ۔ (c) کالم
 (d) مین ڈرائیو۔ (e) فیل سپنڈل۔ (f) فیڈ ڈرائیو۔ (g) ٹیبل

عمودی ڈرلنگ مشین، مختلف اقسام کی ڈرلنگ مشینوں میں مین سپنڈل عمودی لگی ہوتی ہے۔

کالم ڈرلنگ مشین : (B 79, 1 & 2)

کالم پر سپنڈل، مین ڈرائیو، فیڈ ڈرائیو اور مشین کی ٹیبل لگی ہوتی ہے۔

ڈرل سپنڈل :

اس میں برما لگتا ہے۔ ڈرل سپنڈل ایک سلوو (sleeve) میں چلتا ہے سپنڈل کے ٹیبل کی جانب والے کنارے پر ایک سلامی دار سوراخ کیا جاتا ہے۔

جس میں ڈرلنگ ٹول لگتا ہے۔

میں ڈرائیو : مین ڈرائیو موٹر یا ٹرانسمیشن سسٹم کی گروہی حرکت کو ڈرل سپنڈل تک منتقل کرتی ہے۔ مختلف پیڈریں حاصل کرنے کے لیے

اس میں درج دار پٹیاں (step pulleys) یا پیچھے گیر ڈرائیو لگادی جاتی ہے۔ لامحدود تغیر پذیر رفتاروں والی مشینیں بھی ہوتی ہیں۔



قیڈ ڈرائیو : یہ ڈرل سپینڈل کو سیدھی فیڈ حرکت (linear feed motion) دیتی ہے۔

ڈرلنگ مشین کی سلیو پر ڈیک گراوی لگی ہوتی ہے (B 80, 1) اور یہ دستی لیور سے چلاتی جانے والی گراوی سے چسپ کر چلتی ہے۔ ایک ہرنگ کے اندر ڈرل سلیو اوپر نیچے چلاتی جاسکتی ہے۔ ڈرل سلیو کو اوپر نیچے چلانے کے لیے اس کے بالائی سرے کو دو ہرنگ ٹیوں کی مدد سے اور نیچے سرے کو ڈرل سپینڈل ہینڈ کے حلقہ (collar) سے بکڑا جاتا ہے۔ حلقہ اور سلیو کے درمیان رگڑ کم کرنے کے لیے ایک حرلیت رگڑ ہرنگ (antifriction bearing) لگا دیا جاتا ہے۔ سپینڈل کا بالائی حصہ "V" ہیٹ ہڈ یا گمراہی ہر سپینڈل کو چابی (key) کی مدد سے چلاتی ہے کے اندر پھسلوان ہوتا ہے۔ سپینڈل میں لمبائی کے ریش دی گئی جھری میں چابی پھسلتی ہے۔ بڑی مشینوں میں ورم کو ورم گراوی سے بڑھ کر چلانے سے ڈرل سپینڈل کی عمودی حرکت حاصل کرتے ہیں۔ اکثر اوقات ڈرائیو کی ڈرائیو (dive key drive) یا پھسلوں گراوی کو زین ڈرائیو سے چلا کر خود کار فیڈ حاصل کی جاتی ہے۔ لیور کی نقل مکانی سے مختلف فیڈز کو سیٹ کیا جاسکتا ہے۔ (B 79, 2)

ٹیک (B 80, 2) مخصوص گمراہی ٹیک سوراخ کرنے کے کام آتی ہے۔ مطلوبہ گمراہی ٹیک پہنچ کر فیڈ کو الگ کر دینے والا خود کار ٹریپنگ آلہ (Tripping Device) بھی اکثر استعمال ہوتا ہے۔

ورکینگ ٹیبل : اس پر جاب بانڈ ہوتے ہیں۔ اس میں T نما جھریاں (T-slots) جاب کو پکڑنے کا کام دیتی ہے۔ ٹیبل کے گرد جھریاں بننا کرتے والے ٹانگے کے بہ نکلنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ٹیبل کو گراوی اور ڈیک کی مدد سے اوپر نیچے چلانے کے لیے کوئی جھریاں استعمال کیسے ہیں اور لیور کی مدد سے اس کو کس دیتے ہیں۔


کالم ڈرلنگ مشین کا استعمال : یہ مشین اصولاً 25 ملی میٹر قطر تک سوراخ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ گہرے سوراخ کو تھوڑے وقت سپینڈل اپنے ہرنگوں سے بہت نیچے نکل جانے کے باعث برا مینوفالفرز گہروں سے لگتا ہے۔ اس لیے گہرے سوراخ ڈالنے کے لیے یہ نام نہ مند ترین رہتی۔

عمودی ڈرلنگ مشین ساکن ڈرلنگ مشینوں کے زمرے میں آتی ہیں۔ کیونکہ یہ ورکنگ میں اپنی مخصوص جگہ پر رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ساخت کی باآسانی انسانی ہاتھ والی جلی کی ڈرلنگ مشینیں (electric drilling machines) اور ہاتھ کی ڈرلنگ مشینیں (hand drilling machines) بھی ہوتی ہیں۔

پیچدار ریچٹ ڈولنز : (spiral ratchet drills) یہ چھوٹے سوراخ کرنے کے لیے مرزوں ہوتے ہیں اور ہاتھ سے چلائے جاتے ہیں۔


عام ہینڈ ڈرلنگ مشین : (Ordinary hand drilling machines) ان کو برلیٹ ڈرل (breast drill) بھی کہتے ہیں اور کوئی جھریاں بننا کرنے سے چلتی ہے۔ بجلی کی ہینڈ ڈرل ہوا کے دباؤ کی ہینڈ ڈرل، (electric hand drill) pneumatic hand drill یہ بالترتیب بجلی کی طاقت اور ہوا کے دباؤ سے چلتی ہیں۔ بجلی کی ہینڈ ڈرلنگ مشین میں بجلی کی نقص دار تاریں اور سوراخ نعلیے کا خاص ذریعہ بن جاتے ہیں۔

ریچٹ بریس : (Ratchet Brace) عام ہرنگوں کی پہنچ سے باہر جگہوں پر ہرگز سے چڑھنے وقت سوراخ کرنے کے لیے ریچٹ بریس استعمال ہوتے ہیں۔ ڈرل کو دستی لیور سے ٹک کر گمراہی حرکت دی جاتی ہے۔ اس طرح سوراخ نکالنے میں بہت زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے۔

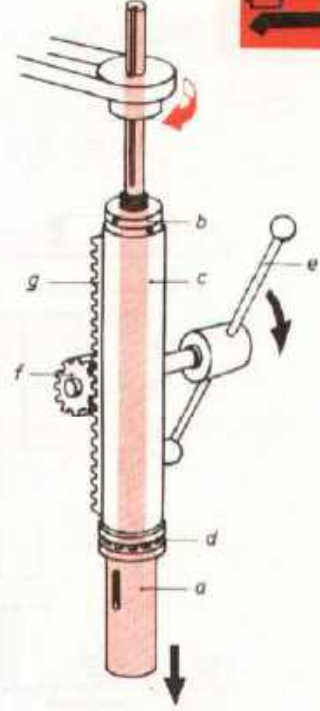

B 80, 1 - ڈرل سپینڈل کا راہنما

- (a) سپینڈل - (b) ٹنگ نٹ (ring nut)
(c) سلیو (Sleeve) - (d) ہال ہرنگ - (e) لیور
(f) گمراہی - (g) ڈیک گراوی

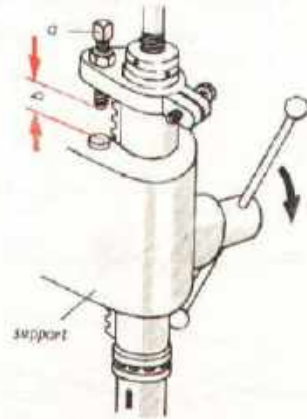

B 80, 2 - فیڈ روکنا - (a) سیٹ مکر لیور - (b) فیڈ



بینچ ڈرلنگ مشین : (Bench drilling machine) (B 81, 1)

اس مشین کو نمونہ اڈسے پر رکھا جاتا ہے اور مشین تقریباً 16 ملی میٹر قطر تک کے سوراخ ڈالنے کے لیے مناسب رہتی ہے۔

بھاری قسم کی کامل ڈرلنگ مشین : (B 81, 2)


(Heavy type column drilling machine.)

بجس نہا کامل بہت بے لوجی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مشین بڑے سوراخ کرنے کے لیے بہت کمزور رہتی ہے۔ کامل پر لگی ہوئی ڈرلنگ کی ریج سے فیڈ دی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں مین سپنڈل بیہنگ کام کرنے کی جگہ کے بہت نزدیک گئے ہوتے ہیں۔ اور گہرے سوراخ ڈالنے کے لیے سپنڈل کو اچھی طرح پکڑا ہوا جاتی ہے۔


متعدد سپنڈل ڈرلنگ مشین :

(Multi-spindle drilling machine) (B 81, 3)


اس کے لیے ڈرلنگ ہسٹڈ میں مین سپنڈل سے چلنے والے بہت سے سپنڈل لگے ہوتے ہیں۔ ایک ہی عمل میں بہت سے سوراخ نکالے جاسکتے ہیں۔ اس مشین کو کثیر پیداوار کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

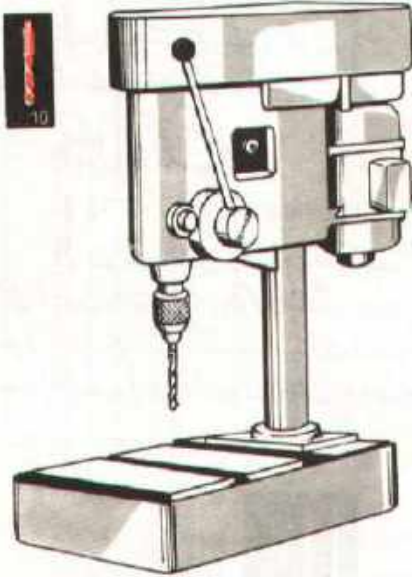

B 81, 1 - بینچ ڈرلنگ مشین

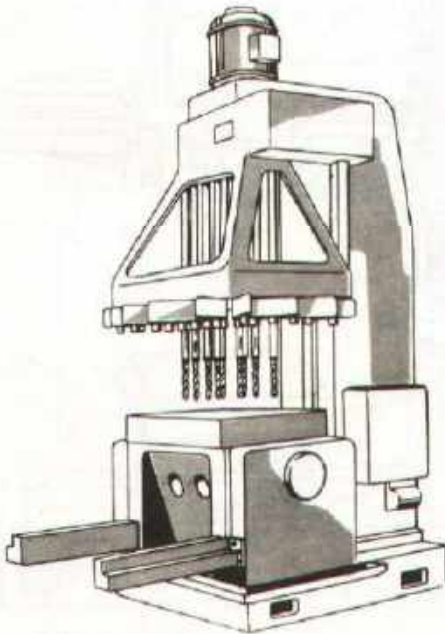

B 81, 3 - متعدد سپنڈل والی ڈرلنگ مشین

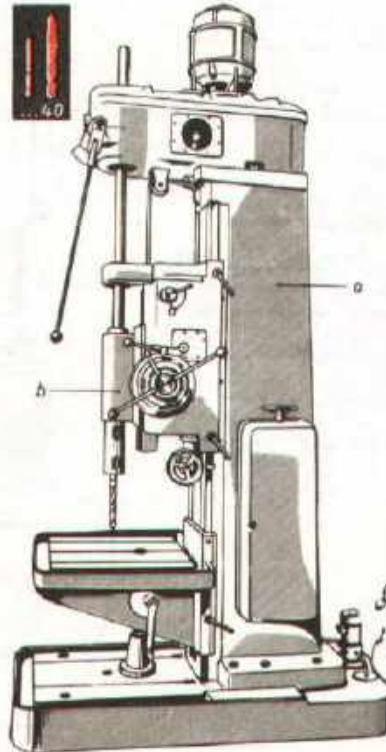


B 81, 2 - بھاری قسم کی

کامل ڈرلنگ مشین۔ (a) کامل

(b) ڈرل کی ریج



گینگ سپنڈل ڈرننگ مشین (Gange spindle drilling machine) (B 82, 1)

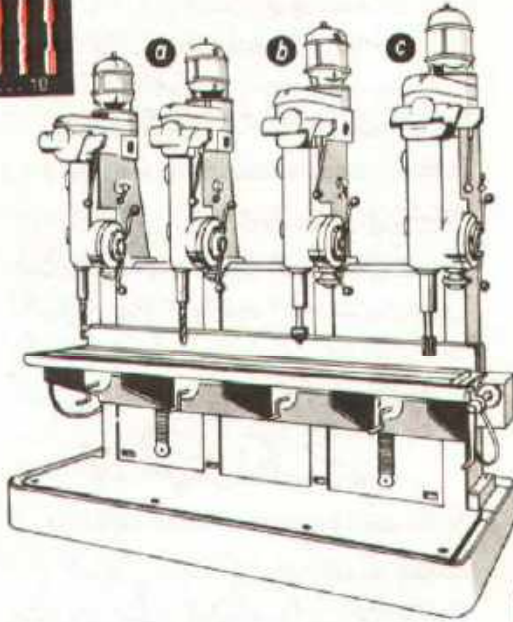

ایک ہی جاب پر یکے بعد دیگرے متعدد عوامل مثلاً ڈرننگ، کاؤنٹر سٹنگ اور ریمنگ وغیرہ کیے جاسکتے ہیں۔ یہ مشین کثیر تعداد پیداوار کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

ریڈیل ڈرننگ مشین

(Radial drilling machine) (B 82, 2)

اس مشین میں سپنڈل ہیڈ ایک بازو پر لگا ہوتا ہے۔ جس کو عمودی حرکت دی جاسکتی ہے۔ اس بازو کو کالم کے گرد جھلایا جاسکتا ہے اور اوپر یا نیچے بھی کیا جاسکتا ہے۔ جدید مشینوں میں ڈول سپنڈل کے بالائی سر سے پرگی برنی ٹرنرز سے ڈول سپنڈل کو چلایا جاتا ہے۔

B 82, 1 - گینگ سپنڈل ڈرننگ مشین


(a) ڈرننگ (Drilling)

(b) کاؤنٹر سٹنگ (Countersinking)

(c) ریمنگ (Reaming)

رقم کے درجہ (large speed range)

زیادہ ہونے کی وجہ سے اس مشین پر چھوٹے اور بڑے سوراخ کیے جاسکتے ہیں۔ مشین کے ٹیبل پر دی گئیں T جھیروں کی مدد سے جاب کو پکڑا جاسکتا ہے، چونکہ سپنڈل ہیڈ کو متعدد حالتوں میں ایڈجسٹ کرنا ممکن ہوتا ہے اس لیے جاب کو بار بار کھولنے اور پکڑنے سے بغیر مختلف جگہوں پر سوراخ نکالے جاسکتے ہیں۔

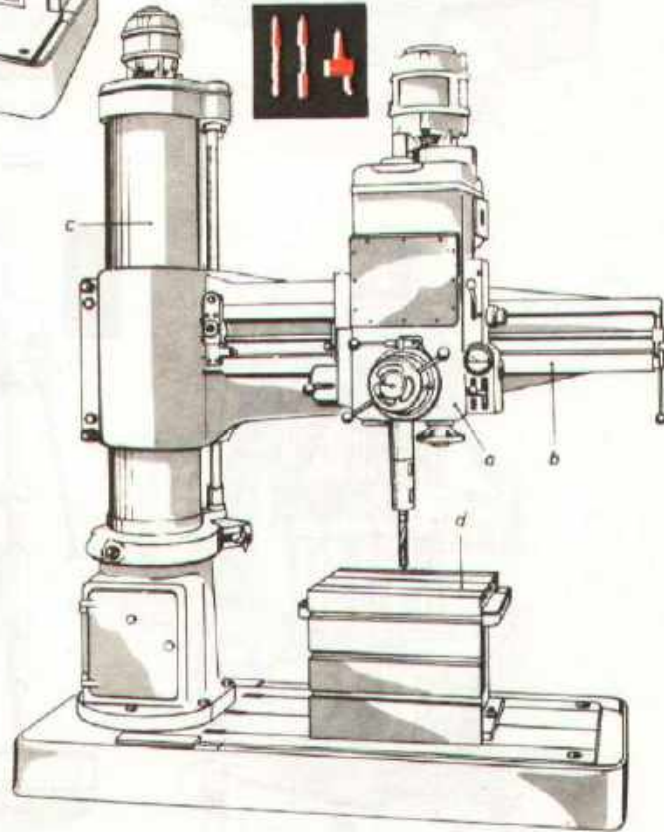


B 82, 2 - ریڈیل ڈرننگ مشین۔ (a) ڈرننگ سپنڈل ہیڈ (drilling spindle head)

(b) بازو (arm) - (c) کالم - (d) مشین کا ٹیبل



جگ بورنگ مشین: (Jig boring machine) (B 83, 1)

اس مشین سے مرکزوں کے درمیان ہمت درست فاصلہ پر سوراخ نکالے جاسکتے ہیں۔ اس کی سینڈل بہت ہی سچے بیڑنگوں میں پکڑی ہوتی ہے۔ جاب کو مشین کی ٹیبل پر باندھتے ہیں جس کی ساخت کیا نوڈز ٹیبل جیسی ہوتی ہے۔ اس کو مختلف سینڈلوں کی مدد سے لمبائی کے رخ اور پوزیشن کے رخ حرکت دی جاسکتی ہے۔ پیمائشی آلات کی مدد سے اس پر مرکزوں کا درمیانی فاصلہ کم سے کم گنتائیس (Tolerance) 0,001 میٹر تک مقرر کر سکتے ہیں۔

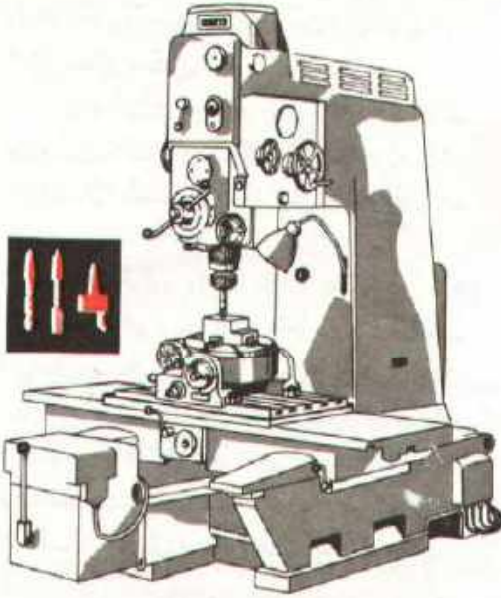


B 83, 1 جگ بورنگ مشین

ایک مددگار کالم سے کام لیا جاتا ہے۔ مشین کی ٹیبل پر جابوں کو بکڑ لیتے ہیں۔ جاب کو گھمایا جاسکتا ہے اور آدھے رخ چلایا جاسکتا ہے اور ایک ہی مرتبہ بچھو کر جاب پر متعدد جگہوں پر کام کیا جاسکتا ہے۔

ساکن ٹیبل والی بورنگ مشینیں بھی ہوتی ہیں۔ اس صورت میں عمودی کالم کو آدھے رخ چلایا جاسکتا ہے۔ کام کرنے والی آسانی اور عمل کی سرعت کی خاطر تمام بورنگ کو بیڈنگ کے ساتھ ہی لگایا جاتا ہے۔

افقی بورنگ مشین بہت ہی صلاحیتوں والی مشینوں میں شمار ہوتی ہے۔

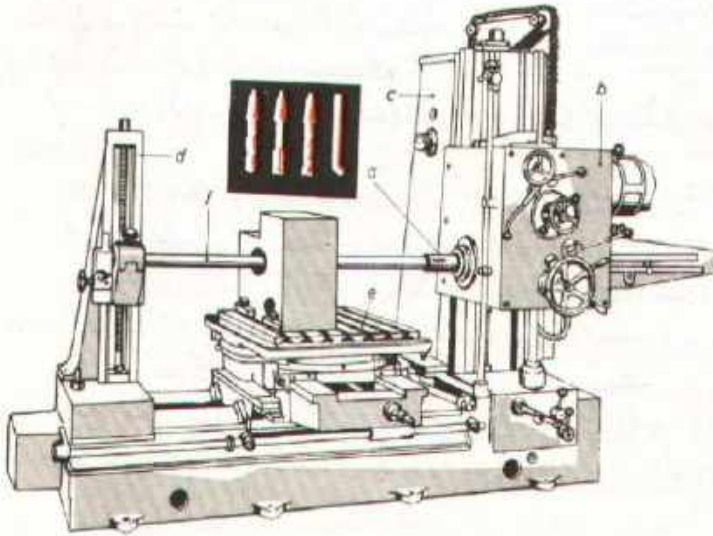

B 83, 2 افقی بورنگ مشین

- (a) مین سینڈل - (b) بیڈنگ
- (c) عمودی کالم - (d) مددگار کالم
- (e) مشین کی ٹیبل - (f) بورنگ سلاخ (boring bar)




ڈرلنگ ٹولز - (Drilling Tools)

سوراخ کرنے کے لیے زیادہ تر ٹورٹ ڈرل یا برما (twist drill) استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف کاموں کے لیے پشمار خصوصی برست بھی ہوتے ہیں۔

برست، ٹول سٹیل (T.S.) اور ہائی سپیڈ سٹیل (H.S.S.) کے بنے ہوتے ہیں۔ سخت اور بھریسے میٹل مثلاً سٹیل، مرمر، پتھر، شیشہ وغیرہ میں سوراخ کرنے کے لیے کاربائیڈ شپ کے برست استعمال کیے جاتے ہیں۔

ٹورٹ ڈرل (The Twist Drill)

برست کی شکل (B 84, 1) عام استعمال کیے جانے والے ٹورٹ ڈرل معیاری ہوتے ہیں۔ ان کو مشین کی سپینڈل یا ڈرل چک میں شینک سے پکڑتے ہیں۔ شینک سلین نما یا اسلامی دار ہوتے ہیں۔ ان کے کاٹنے والے حصے کی بنیادی شکل دو ہینچرہ جھریوں (helical flute) کی وجہ سے بنتی ہے۔ جھریوں کے درمیانی میٹرل کو ریب کہتے ہیں۔ دو مین کنٹنگ ایجز (Lips) پرائنٹ کو ملان پر رگڑنے سے جینتے ہیں۔ دو کھینس فیسنر کے وسط میں پھال ہوتی ہے۔ جس سے دونوں مین کنٹنگ ایجز کے ساتھ پرائنٹ کا اینگل بنتا ہے۔ پھال لائنٹی نہیں صرف کھچتی یا چھلتی ہے۔ یہ میٹرل کو سوراخ کے مرکز سے باہر کی طرف مین کنٹنگ ایجز کے سامنے دھکیلتی ہے اور اسی وجہ سے تقریباً 40 فی صد فیڈنگ پاور خرچ کر دیتی ہے۔ لینڈز (lands) برست کی رہنمائی کرتے اور میٹل کو سوراخ کے اندر رگڑنے سے بچاتے ہیں۔ گہرے سوراخ کرتے وقت لینڈز کو تھمائی سے بچانے کے لیے برست کے قطر کو شینک کی طرف تقریباً 100 ملی میٹر لمبائی پر 0.05 ملی میٹر اسلامی دسے دیتے ہیں۔

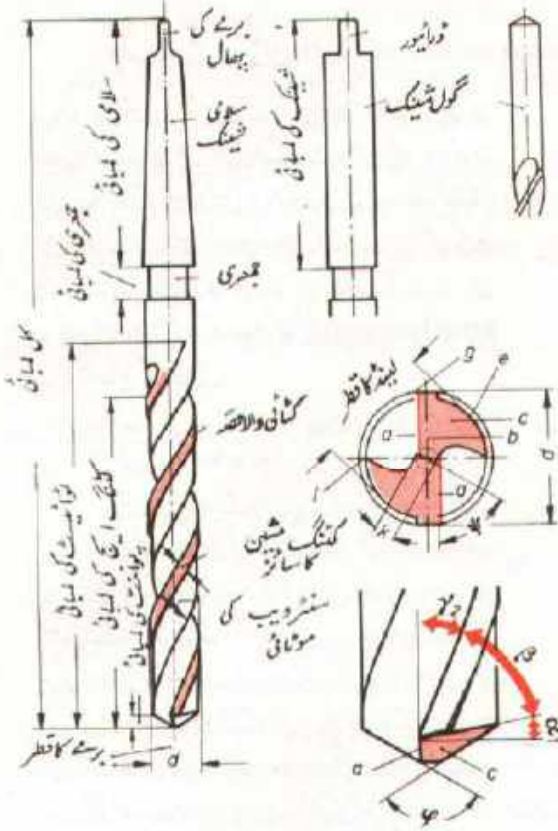

B 84, 1 - ٹورٹ ڈرل کے دو مثال۔ (a) فیس ایج پر کھینس اینگل۔
 (b) فیس ایج پر ریک اینگل۔ (c) فیس ایج پر پرائنٹ
 اینگل۔ (d) ویب اینگل (web angle) - (a) مین کنٹنگ ایج، (b) کنٹنگ
 ایجز کے درمیان مرکزی خط۔ (c) کھینس فیس۔ (d) ڈرل کا قطر۔ (e) ایجز
 (heel) - فیس ایج۔ (h) مرکزی ویب کی موٹائی۔ (i) ایجز کا کنارہ
 (heel ridge)

دوسرے تمام کٹائی والے ٹولز کی طرح ٹورٹ ڈرل پر بھی کھینس، ریک اور ویب اینگل ہوتے ہیں۔ ہر دونوں کنٹنگ ایجز (cutting edges) پر اینگل دینے جاتے ہیں۔

کلیوننس اینگل: یہ المینا کرنے کے لیے کہ کنٹنگ ایجز میٹرل میں دھنس سکیں۔ کھینس فیس کو قوس نما جیسے کی سمت سلائی کر دیتے ہیں۔ فیس ایج پر کھینس اینگل 5 درجے سے 8 درجے تک ہونا چاہیے۔

ریک اینگل (Rake angle): یہ زاویہ جھریوں کے پھیلار زاویہ (Spiral angle) سے بنتا ہے۔ یہ فیس ایج پر زیادہ ہوتا ہے اور برست کے مرکز کی طرف گھٹتے ہوتے تقریباً 0 درجے رہ جاتا ہے۔ جس کے نتیجے میں کٹرن ڈرل کے مرکز سے باہر کی جانب بڑھتی ہیں۔

کھینس اور ریک اینگل کے سائزوں پر فیڈ (B 85, 1) کی مقدار اثر انداز ہوتی ہے۔


ویب اینگل: ریک اینگل کا سائز کھینس اور ریک اینگل کے سائزوں سے متعین ہوتا ہے۔ ڈرلنگ ایجز دو مین کنٹنگ ایجز پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا

سائز اس طرح پینا ہلتے گا کہ کاٹنے والے کنارے سیدھے خط کی صورت میں بن جائیں۔ (cf. B 85, 3)

1. ہینیکل جھریوں کی وجہ سے ٹورٹ ڈرل کو دراصل ہینیکل ڈرل کہنا چاہیے۔



برسے کا انتخاب، کسی بھی کام کے لیے برسے کا انتخاب کرتے وقت سوراخ کا سائز سوراخ کیسے جانے والے میٹرل اور برسے کی پوائنٹ اینگل کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کیسے جانے والے سوراخ کے قطر سے برسے کا قطر تعین کرتے ہیں۔ برسا اپنے قطر سے کچھ بڑا سوراخ کرتا ہے۔ سوراخ کیسے جانے والے میٹرل کی نوعیت کے مطابق پوائنٹ اینگل اور چیپڈر (spiral) اینگل رکھا جاتا ہے۔ (T 85, 1 & 2)۔

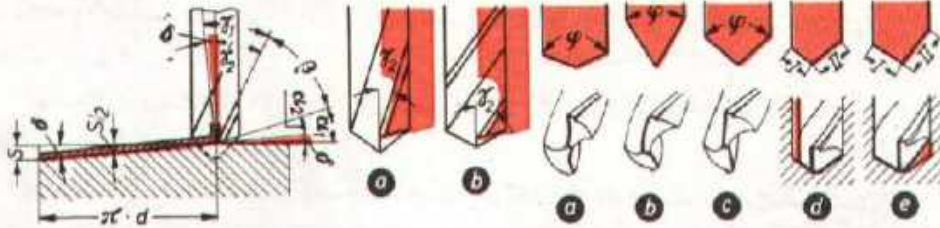

B 85, 1 (این بی 85، 1) ایک اینگل اور کیٹرن اینگل پر فیڈ کا اثر۔ برسے کا میٹریل (α = α_e) سے خطے نمایاں کیا گیا ہے کیونکہ ایک چکر کے دوران کٹنگ ایک فیڈ کے برابر میٹرل میں داخل ہوتا ہے۔ یہ شہ فاصلہ افقی نہیں ہوتا بلکہ فیڈ کے سینکس اینگل کے حساب سے ڈھلوان ہوتا ہے۔ نیس ایک پروڈکشن اینگل (effective clearance angle) α_e کیٹرن اینگل ہے۔ سینکس اینگل کے برابر چھوڑا ہوتا ہے۔ موثر ایک اینگل (effective rake angle) کا چیپڈر اینگل (Spiral angle) یا سے فیڈ کے سینکس اینگل (helix angle) کے برابر ہوتا ہے۔

B 85, 2 - درمیان، ایک اینگل تقریباً چیپڈر اینگل کے مطابق ہے۔ (a) سمٹ میٹرل کے لیے۔ (b) نرم میٹرل کے لیے۔
B 85, 3 - دائیں پوائنٹ اینگل گرائینڈ کرنا۔ (a) میں کٹنگ ایک پشت کی طرف سے محراب دار ہیں۔ φ بہت بڑا ہے۔ (b) میں کٹنگ ایک سائے کی طرف محراب دار ہیں۔ φ بہت چھوٹا ہے۔ (c) میں کٹنگ ایک بالکل سیدھے ہیں۔ φ بالکل درست ہے۔ (d) کٹنگ ایک لسانی یکساں نہیں ہے۔ سوراخ بہت بڑا ہوگا۔ (e) پوائنٹ اینگل برابر نہیں؛ کیوں کہ ایک ہی کٹنگ ایک کاٹتا ہے۔ اس لیے کٹنگ ایک بہت جلد کند ہو جاتا ہے۔

W, H, N - T 85, 2 اقسام کے ڈرل کے لیے ہدایات استعمال

ڈرل کی قسم	ڈرل کی قسم	ڈرل کی قسم	ڈرل کی قسم
118°	N	سٹیل کاسٹ سٹیل 400... 700 میٹرن فی میٹر	ڈرل کی قسم
130°	N	1200... 700 میٹرن فی میٹر	ڈرل کی قسم
118°	N	کاسٹ آئرن، نرم کاسٹ آئرن (malleable cast iron)	ڈرل کی قسم
118°	H	پینٹل: Ms58 تک	ڈرل کی قسم
	N	Ms60 سے زیادہ	ڈرل کی قسم
140°	W	30 میٹر ڈرل کے قطر تک	ڈرل کی قسم
	N	30 میٹر ڈرل کے قطر سے زیادہ	ڈرل کی قسم
140°	W	ہیٹرنیٹ ایلیمنیم جس کی کٹرن لمبی ہوں	ڈرل کی قسم
	N	جس کی کٹرن چھوٹی ہوں	ڈرل کی قسم
80°	H	ڈھلے برسے	ڈرل کی قسم
	N	موزائی پر فیڈ کے قطر	ڈرل کی قسم
80°	H	پلاسٹک	ڈرل کی قسم
	H	موزائی پر فیڈ کے قطر	ڈرل کی قسم
80°	H	تند دار پلاسٹک، سمٹ رابر	ڈرل کی قسم
80°	H	سٹیل، سٹیل، سٹیل، کونڈ	ڈرل کی قسم

T 85, 1 - چیپڈر اینگل کا کی حوالہ جاتی جدول

سلسلہ قطر	قسم W	قسم H	قسم N
0,6 تک کے لیے	--	--	16°
0,6 سے زیادہ 1 تک کے لیے	--	--	18°
1 سے زیادہ 3,2 تک کے لیے	35°	10°	20°
3,2 سے زیادہ 5 تک کے لیے	35°	12°	22°
5 سے زیادہ 10 تک کے لیے	40°	13°	25°
10 سے زیادہ قطر کے لیے	40°	13°	30°

جدول (T 85, 1 & 2) میں دیے گئے میٹرل میں سوراخ کرنے کیلئے مخصوص قسم کے برسے استعمال ہوتے ہیں۔ DIN کے معیار کے مطابق ایک پہچان یہ ہے کہ:

N قسم کے برسے کم کاربن سٹیل (low carbon steel) کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

H قسم کے برسے بالخصوص لوج دار اور سمٹ میٹرل کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

W قسم کے برسے بالخصوص نرم اور سمٹ میٹرل کاٹنے کے لیے ہوتے ہیں۔

2 میٹر قطر سے زیادہ برسے برہنہ پر مندرجہ ذیل تفصیل یعنی، برسے کا قطر، برسے کا میٹرل اور بنانے والی کمپنی کا نام لکھے ہوتے ہیں ڈرلٹ

ڈرل کی پوری تفصیل یوں ہوگی۔ موزن ٹیپر سٹیک والا ڈرلٹ ڈرل قطر 15 میٹر۔ قسم N (عام ساخت) انی پیڈ سٹیل کا بنا ہوا۔ ڈرلٹ ڈرل 15N H.S.S.

سوراخ ڈرلنے کی گنجائش: گنج کے مطابق دستی اور کیسے گئے سوراخ کی سطح کا معیار (B 85, 2) کو پوائنٹ اینگل متاثر کرتا ہے۔




زین کنٹنگ ایجنٹ تیز اور سیدھے گرائینڈ کیے جائیں گے۔ ماسٹرن یا پشت کی طرف محراب دار گرائینڈ کیے گئے۔ کنٹنگ ایجنٹ ہلکی گھسی جاتے ہیں۔ اگر کنٹنگ ایجنٹ کی لمبائی یکساں نہ ہو تو سوراخ بڑا ہونے لگا اور اگر دونوں کنٹنگ ایجنٹوں کے مور کے گرد مناسب نہ ہوں۔ تو صرف ایک ایجنٹ کھٹے گا اور براہت جلدی کند پر جائے گا پرنٹ ایجنٹ کو تاپنے کے لیے گرائینڈنگ گینج استعمال کی جاتی ہے۔ کند کنٹنگ ایجنٹ والے برسے سے سوراخ کے اندر کھردری سطح پیدا ہوتی ہے۔ جب کنٹنگ ایجنٹ کے درمیان درج ایجنٹ 55° ہو تو کیرنس ایجنٹ صحیح پیمائش کے برسے ہیں۔ بڑے سائز کے برسوں میں ویب (web) کو چھوڑنا کرنے سے اس کا غیر ضروری اثر ختم ہو جاتا ہے (B 86, 4)۔ جب بڑے سوراخ کھردرے نکالنے ہوں تو ویب کو گرائینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

ٹوشٹ ڈرل کے فوائد : برسے کو سان پر دوبارہ تیز کرنے پر بھی اس کے بیچہار ایجنٹ اور قطر کو آخر تک بچا کر رکھتے ہیں۔ بیچہار بھری کے رستے سوراخ میں سے کترن خود بخود باہر نکلتی ہے۔


ٹوشٹ ڈرل کی حفاظت : بڑے کنٹنگ ایجنٹ کے بیرونی کناروں کے گول ہو جانے پر گھسے ہوئے برسے کی پہچان ہو سکتی ہے۔ (B 86, 1) اگر کند برسے سے سوراخ ٹالے جائیں تو بہت زیادہ مزاحمت کی وجہ سے یہ گرم ہو کر ان کی سطح ختم ہو جاتی ہے اور نتیجتاً اس کا کنٹنگ ایجنٹ بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے برسے کو وقت پر ہی گرائینڈ کر لینا چاہیے۔ ہاتھ سے گرائینڈنگ کرنے سے کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں (B 86, 2) مثلاً پرنٹ ایجنٹ بڑا یا چھوٹا ہو جائے۔ کنٹنگ ایجنٹ کی لمبائی یکساں نہ رہے۔ یا کیرنس ایجنٹ تبدیل ہونے کی وجہ سے کنٹنگ ایجنٹ بہت چھوٹے یا بہت بڑے ہو جائیں۔ اس وجہ سے ڈرل کو گرائینڈنگ کرنے کے لیے ٹول گرائینڈنگ مشین استعمال کی جاتی ہے (B 86, 3)۔ کنٹنگ ایجنٹ کی حرارت زائل کرنے کے لیے ٹھنڈا کرنے والا مائع ضرور استعمال کرنا چاہیے۔



B 86, 1 - گیسٹا بڑا برما

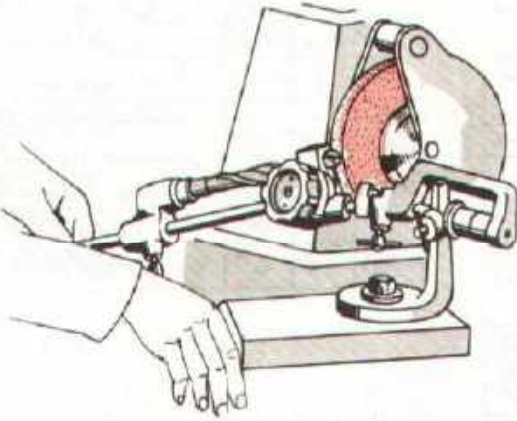

B 86, 3 - گرائینڈنگ کے آگے کی مدد سے گرائینڈنگ کرنا۔

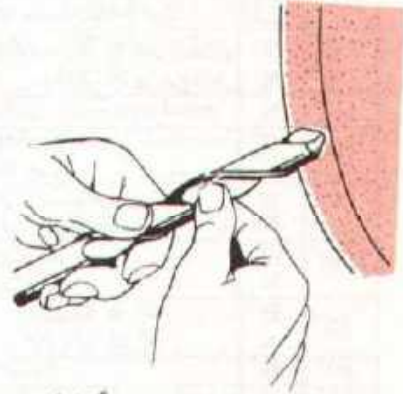

B 86, 2 - ہاتھ سے گرائینڈنگ

جن برسوں کو کاسٹ آئرن میں سوراخ کرنے کے لیے استعمال کرنا ہوا ان پر شیمیز (chamfer) گرائینڈ کرنا اس لیے مفید ہوتا ہے کہ اس سے کنٹنگ ایجنٹ کو کھٹنے میں سہولت ہوتی ہے اور کترن ٹوٹ جاتی ہے۔ (B 86, 5) اس طرح کنٹنگ ایجنٹ کی معیار بڑھ جاتی ہے۔




استعمال کے بعد برسے کو صاف کر دینا چاہیے۔ کنٹنگ ایجنٹ اور شیمیک کو نقصان پہنچنے سے بچانا چاہیے۔ اس کے لیے گولی کے بلاک میں برسے کے قطروں کے مطابق نکالے گئے سوراخوں میں رکھتے ہیں۔ اس طرح مطلوبہ قطر کے برسے کو تلاش کرنے پر غیر ضروری وقت ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔



B 86, 4 - ویب کو چھوڑنا کر کے گریٹا بنانا۔



B 86, 5 - کاسٹ آئرن کے لیے ڈرل پرائیٹنگ کی شیئرنگ کرنا۔

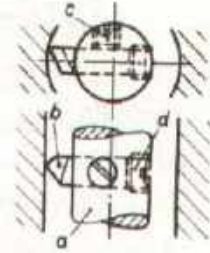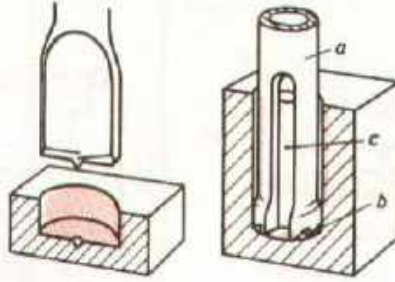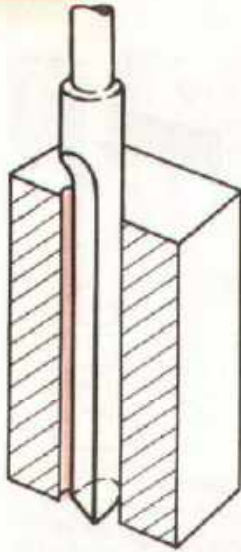

B 87, 1 - بائیں، ڈرل کیا ہوا گہرا سوراخ۔

B 87, 2 - اوپر بائیں، سینٹر بیت۔


B 87, 3 - اوپر دائیں، کھوکھلے برٹے سے سوراخ کرنا۔ (a) کھوکھلا برٹا۔

(b) کٹنگ ایجنٹ۔ (c) کوریجن درمیانی حصہ۔

B 87, 4 - دائیں، لمبی بورنگ کے لیے رہبر بورنگ سلاخیں۔ (a) رہبر بورنگ سلاخ

(b) ٹول ہٹ۔ (c) میکانک والا پیچ۔ (d) سینٹنگ ایجنٹ۔ (e) دو سطح کا ٹول ہٹ۔ (f) پچھل

(g) رہنا یا کاسٹیڈ۔

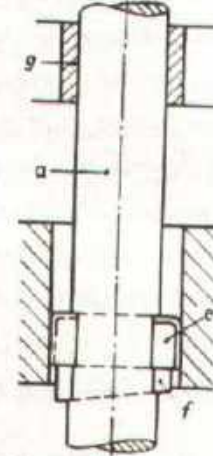

ڈرلنگ اور بورنگ کے مخصوص ٹولز: (Special Drilling and Boring Tools)

گہرے سوراخ کرنے کا برٹا، پائپ ٹیٹ (B 87, 1) - یہ گہرے اور وسیع سوراخ کرنے کے لیے

مناسب رہتا ہے۔ یہ صرف ایک ہی کٹنگ ایجنٹ سے کام لیتا ہے۔

سینٹر بیت (B 87, 2) - یہ ایسے سوراخ کرنے کے کام آتا ہے جن کے پندرہ سے پینسے ہوں ایک پائپٹ ایک برٹ کی رہبری کرتا ہے۔

کھوکھلا برٹا (B 87, 3) - یہ برٹا میٹل میں سے گور کو کاٹتا ہے۔ اکثر اس کو خاص قسم کی مشینوں پر ہی استعمال کرتے ہیں۔

کاشنے والا ٹول: (Cutting out tool) (B 87, 6) - مشینیں وغیرہ کاٹنے کے کام آتا ہے۔

بورنگ برٹ کی مدد سے پینسے سے کیے گئے سوراخ کو بہت درستی کے ساتھ بڑا کیا جاسکتا ہے۔

پینسے سے کیے گئے سوراخوں کو بڑا کرنے کے لیے ایسی بورنگ پار استعمال ہوتی ہے جن میں چھوٹی ٹول ہٹ کو بچھا ہوا ہے۔ انہی بورنگ مشینوں پر

خود بخود سہانے دائیں اور رہنمائی کرنے والی بورنگ سلاخیں استعمال کی جاتی ہیں (B 87, 4 & 5)۔ یہ سخت کر کے گرائینڈ کی جاتی ہیں۔ اس لیے رہبری میں

کسی بھی جگہ ہل سکتی ہیں۔

B 87, 5 - بائیں، چھوٹے سوراخوں کے لیے خود بخود سہانے والی بورنگ سلاخ۔ (a) بورنگ سلاخ۔ (b) ٹول ہٹ

(c) پکڑنے والا پیچ۔ (d) سینٹنگ سکریو۔

B 87, 6 - پیچے، کاشنے والا ٹول

B 87, 7 - دائیں، پینسے سے کیے

گئے سوراخ کی بورنگ۔

(a) بورنگ ٹول




(b) بورنگ برٹے (سٹون)

(c) بورنگ، جس کو ٹول کو

پچھل کے ذریعے پکڑتے

اور پیچ لگا کے ذریعے

سینٹنگ کرتے ہیں۔

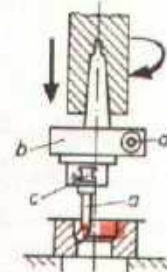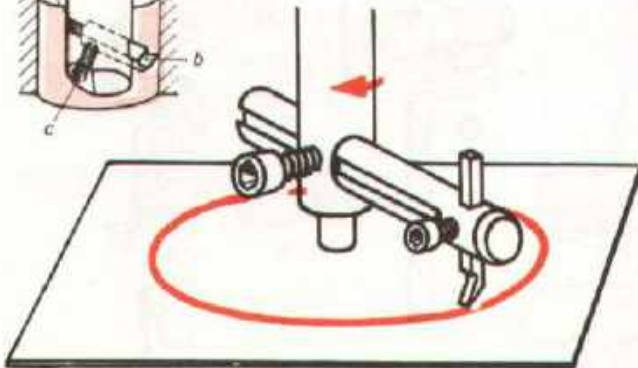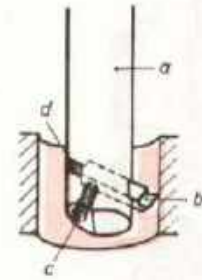




برموں کو چک میں پکڑنا :

(Chucking of Drills)

چک میں برما پکڑنے کا اہم پہلو برسے کا اپنے محور پر درست گھومنا ہے۔ وہ برسے جو اپنے محور پر ٹھیک نہیں گھومتے پسمانی ٹوٹ جاتے ہیں۔ برما مشین کے سپینڈل میں سلامی دار سورداخ کے اندر سلامی ڈرل ٹینگ والے برسے زور سے ٹھونک دیئے جاتے ہیں (B 88, 1)۔ اس طرح جھری دار سورداخ میں سلامی دار ٹینگ چھینس جاتی ہے چھوٹے سائز کے برسے ٹکھنے کے لئے تیار رہی مادی واسیہ استعمال کی جاتی ہے کام کرنے کے دوران سلامی دار سطروں میں رگڑ (friction) کی وجہ سے ڈرل پھسکا نہیں ہے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے۔ جب اندرونی اور بیرونی سلامی سطحیں صاف اور صحیح ہوں۔ سلامی دار سطروں کے درمیان گرو یا کٹرن جیسے بیرونی عنصر برسے کے صحیح نہ چلنے کا باعث ہوتے ہیں۔ اس لیے برما ٹنگنے سے پہلے سلامی سطروں کو صاف کر لینا چاہیے۔ سلامی دار ٹینگ پکڑنے کے لیے نہیں بلکہ برسے کو برما کی چھال (drill drift) سے باہر نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ (B 88, 2) برسے کو ڈھیلا کرنے سے پہلے کڑی کا ٹکڑا نیچے رکھتے ہیں تاکہ گرنے سے برسے کا پرائیٹھ خراب نہ ہو۔


بیلن ٹھاٹھنگ والے برموں کو پکڑنے کے لیے دو یا تین ٹنگوں والے ہم مرکز چک استعمال کیے جاتے ہیں (B 88, 3)۔ برسے کو کام کے دوران ڈھیلا نہ ہونے سے بچانے کی خاطر ڈرل کے ٹینگ کو زیادہ سے زیادہ چک کے اندر پکڑنے کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ٹورنا چک کے اندر دو سطحیں ہوتی ہیں۔ جن کے ساتھ برسے کے بالائی حصے کی سطحیں ملتی ہیں۔ جس سے برما محفوظ طور پر گھومتا ہے۔

جلدی بدسننے والے کورٹ چک (B 88, 3) کو مشین سے الگ کیے بغیر برسے کو پکڑا اور کھولا جا سکتا ہے۔ ان کو خصوصاً کثیر پیداوار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

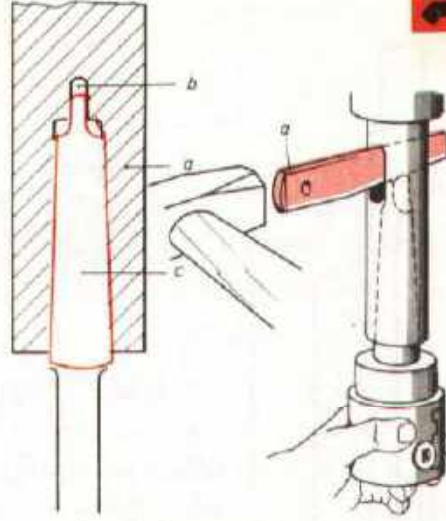

B 88, 1 برما میں سلامی دار ٹینگ والے برسے کو چک میں پکڑنا۔
(a) ڈرل سپینڈل۔ (b) جھری دار سورداخ (c) برسے کا ٹینگ۔

B 88, 2 (دائیں) برما نکالنے کی چھال سے برما نکالنا۔ (a) برسے کی چھال

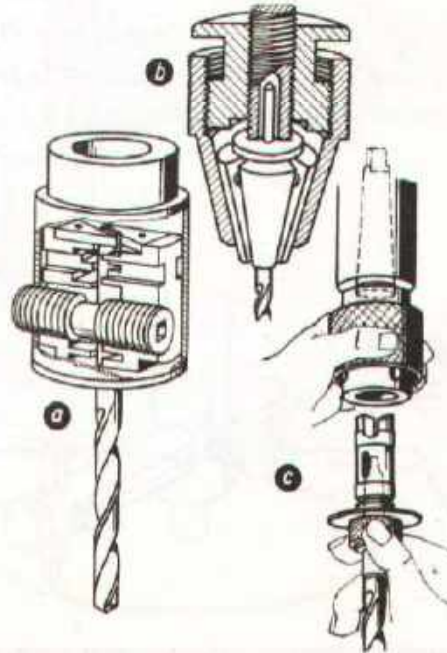

B 88, 3 - برسے کے چک۔ (a) دو ٹنگوں والا چک

(b) تین ٹنگوں والا چک

(c) جلدی بدسننے والا کورٹ چک



ڈرلنگ کے دوران چکر، فیڈ اور ٹھنڈا کرنے کا عمل (Revolution, Feed and Cooling while Drilling):

برسے کے چکروں کی تعداد کا انحصار رفتار کٹائی (T 89, 1) اور برسے کے قطر پر ہوتا ہے۔
کننگ لیج کی میٹر فی منٹ صحیح رفتار کو رفتار کٹائی کہتے ہیں۔

مثال: مائیلڈ سٹیل فلپٹ میں ایک سوراخ کرنا ہے۔ جبکہ سوراخ کا قطر 14 ملی میٹر اور میٹر فی منٹ مائیلڈ سٹیل کی پمپی (St. 37) مطلوب، برسے کے چکروں کی تعداد (n)

حل: بمطابق جدول 89, 1: رفتار کٹائی $cs = 22$ میٹر فی منٹ سمجھ لی گئی ہے۔ برسے کا قطر $d = 14$ ملی میٹر

$$n = \frac{CS \times 1000}{\pi \times d} = \frac{22 \times 1000}{3.14 \times 14} = 501 \text{ Rpm}$$


فرض کیا ڈرلنگ مشین پر 1180-750-475-300-190-118-75-47.5 چکر فی منٹ سیٹ کیے جاسکتے ہیں۔ اس صورت میں مشین پر

475 چکر فی منٹ سیٹ کرنے ہوں گے۔ اکثر ڈرلنگ مشینوں کے ساتھ ڈائنگ اسپاں برقی ہیں۔ جن سے

برسے کے قطر کے مطابق چکر فی منٹ اور رفتار کٹائی براہ راست پڑھ سکتے ہیں (B 94, 3 صفحہ 94)۔

برسے کی فیڈ ملی میٹر فی چکر میں ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً 0.2 ملی میٹر فی چکر۔ کٹرن کی برٹائی، فیڈ کے لیے

دکار طاقت اور سوراخ کی سطح کے معیار کا دارومدار فیڈ پر ہوتا ہے۔ فیڈ کا انحصار سوراخ کیے جانے والے میٹرل اور برسے کے قطر پر ہوتا ہے۔

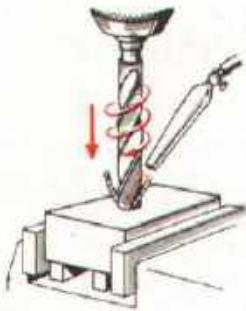

چھوٹے سوراخ کرتے وقت فیڈ کو معمولی رفتار کے برابر سے چلاتے ہیں۔ لیکن بڑی اہتیاہ کی ضرورت ہوتی

ہے۔ کیونکہ برسے باریک ہونے کے باعث ٹوٹنے کا احتمال ہوتا ہے۔ (T 89, 1)

ٹھنڈا کرنا: (cooling) سوراخ کرنے کے دوران پیدا شدہ حرارت کی وجہ سے ہر اپنی سختی

کھو دیتا ہے اور جلدی کند ہو جاتا ہے۔ ٹول کی دھار پر ٹھنڈا کرنے والا موزوں مائع مسلسل گرانی سے پیدا شدہ

حرارت مٹانے ہو جاتی ہے۔ جس سے ٹول کی کٹائی کی صلاحیت بہتر ہو جاتی ہے اور سوراخ کی سطح بہتر حاصل ہوتی ہے۔

B 89, 1 - سوراخ کرتے وقت چکر فی منٹ

فیڈ اور ٹھنڈا کرنے والے مائع کا صحیح

انتخاب کرنا ضروری ہے۔

H.S.S. - (T 89, 1) برسوں کے لیے رفتار کٹائی CS فیڈ (S) اور ٹھنڈا کرنے والا مائع۔

مشین	برسے کا قطر						مشین	مشین	مشین
	10	15	20	25	30	35			
سٹیل	0.34	0.31	0.28	0.25	0.18	0.1	CS	400	سٹیل
400	32	29	26	22	18	15	CS	400	سٹیل
سٹیل	0.35	0.31	0.28	0.25	0.18	0.1	CS	600	سٹیل
600	28	26		20	16	13	CS	600	سٹیل
سٹیل	0.23	0.21	0.19	0.16	0.13	0.07	S	800	سٹیل
800	23	21	18	16	14	12	CS	800	سٹیل
سٹیل	0.38	0.35	0.32	0.3	0.24	0.15	CS	100	سٹیل
100	39	37	34	32	28	24	CS	100	سٹیل
سٹیل	0.38	0.35	0.33	0.3	0.24	0.15	CS	200	سٹیل
200	27	26	24	21	18	16	CS	200	سٹیل

E = محلول تیل کا آمیزہ S = کننگ آئل dr = خشک




ڈرلنگ مشین پر عام سوراخ لگانا : (Drilling of simple holes on the Drilling Machine)

بیچ اور پورٹ لگانے کے لیے سوراخوں کی سطح کا معیار اور پیمائشی درجہ بندی کے لیے کوئی خاص اصول وضع نہیں کیے گئے ہیں۔ بیچ لگانے کے لیے آر پار سوراخوں کی پیمائشوں کا معیار DN 169 کے مطابق مقرر کر دیا گیا ہے۔

مثال :

ورک آرڈر : ایک آہنی پتہ (B 90, 1) میں 16 ملی میٹر قطر کا سوراخ (چھوٹا سوراخ) بیچ M 14 لگانے کے لیے کرنا مطلوب ہے۔ ڈرلنگ میں سوراخ کی سطح کے معیار کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی نشان نہیں دیا گیا۔ مقررہ معیاروں کے مطابق ذیلی اصول لگو ہوتے ہیں۔ ایسے سوراخوں کی سطح کے معیار کے لیے کوئی نشان نہیں دیا گیا۔ اس طرح سے بنائے گئے سوراخوں کی سطح کو مزید بہتر اور عمدہ بنانا جو یعنی عمدہ سطح (fine finished surface) حاصل کرنی ہو مثلاً ریونگ یا گرائنڈنگ سے تو اس کے مطابق ڈرلنگ پر نشان سے یا الفاؤنگ کو کرنا ضروری ہے۔

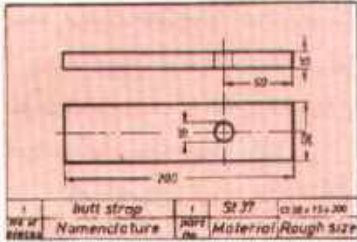


B 90, 1

سوراخوں کی خط کشی :

ڈرلنگ کے دوران ٹولسٹ ڈرل ایجنٹ سوراخ کے درمیان میں سے کاٹتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ مرکز سے باہر کے خط سے سوراخ کے عمل کا تعین کیا جاتا ہے اور مرکز میں خطوں کے ذریعے نشان لگائے جاتے ہیں۔ سنبر کی مدد سے نقطہ انقطاع پر نشان لگایا جاتا ہے (B 90, 2)۔ درست سوراخ کرنے کے لیے سوراخ کی نشاندہی اور آزمائشی دائرہ بہت ضروری ہوتا ہے (بجرا صفحہ 96) بٹ مشین (butt strap) میں سوراخ کی حالت اور پیمائشوں کی درستگی کی خاص ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے ان آزمائشی دائروں کی خط کشی ضروری نہیں ہوتی۔


اگر ایک ہی قسم کے سوراخ بہت سے جا رہے ہوں تو مارکنگ کیلئے ایک سانچہ (Template) استعمال کیا جاتا ہے۔ (B 91, 1) صفحہ 91

ترتیب عمل :

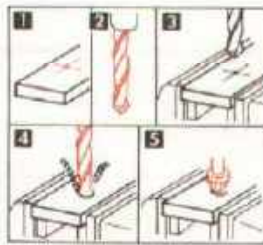

نمبر	عمل	تولز
1	خط کشی (مارکنگ)	سکوائر، گینڈ، پرکار، سنبر، ہتھوڑی
2	برسے کو چمک میں پکڑنا	ٹولسٹ ڈرل 16N-HSS
3	جاپ بانڈنا	مشین کی ہانگ
4	سوراخ کرنا	
5	باہری دودھ کرنا (Deburring)	روز جٹ (rose bit)


ٹاپسٹے ولے آلات : چیمانا - ورینر کیلپر۔

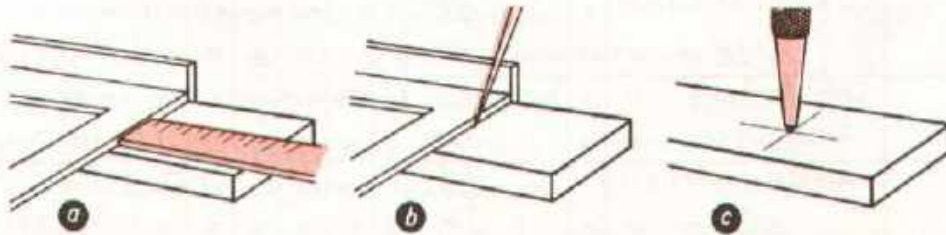

B 90, 2 - آہنی پتہ پر خط کشی اور سنبر لگانے سے مرکز کی نشاندہی کرنا - 10 - پیمائش کرنا - 11 - خط کشی - 12 - سنبر سے مرکز کی نشاندہی کرنا۔




سوراخ کرنا : (Drilling of hole)

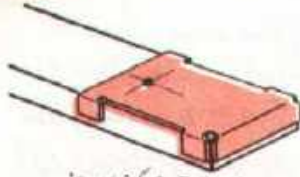

B 91, 1 - خواگشی کا سانچہ


سٹیل میں سوراخ کرنے کے لیے 16 ملی میٹر قطر کا ایک بائی سپیڈ سٹیل کا بنا ہوا ٹوٹ ڈیل منتخب کیا گیا ہے۔ سوراخ ڈالنے کے لیے درمیانے سائز کی کالم ڈرننگ مشین مناسب ہوگی۔ 22 میٹر فی منٹ کی کلٹی کی رفتار (T 89, D) کے لیے 475 چکر فی منٹ ڈرنگ ہرٹس میں B 94, 3 فیڈ 0.25 ملی میٹر فی چکر ہوگی۔ جاب باندھنے اور برسے کو چیک میں پکڑنے پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔

(Measuring of Drilled Hole)

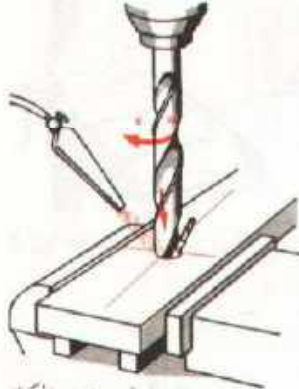


B 91, 2 - ہٹ شریپ میں سوراخ کرنا۔


سوراخ کے تعین اور سائز کو ضرور ناپ لینا چاہیے۔ سوراخ کا سائز قطر ناپنے کے لیے ورنیر کیلیپر کی پیمائش ٹوکوں (measuring points) یا مٹس ہرسے بیڑوں (offset jaws) سے کام لیا جا سکتا ہے (B 91, 3)۔ سوراخ کے تعین کی پیمائش ڈرائنگ میں دیے گئے حوالہ جاتی کنارے (Reference edge) سے کی جاتی ہے۔ سوراخ کے تعین کی پیمائش مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے (B 91, 4) عام صورتوں میں سٹیل کو پیمائش کافی رہتا ہے۔ اگر سادہ جاپوں کے لیے ڈرائنگ میں کوئی گنجائش (tolerance) نہ دی جائے۔ تو مرکز نام مرکز خاصوں کے لیے گنجائش چارٹس (tolerance charts) استعمال کی جاسکتی ہیں۔

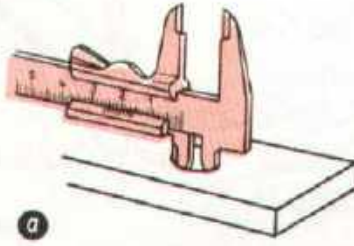


a

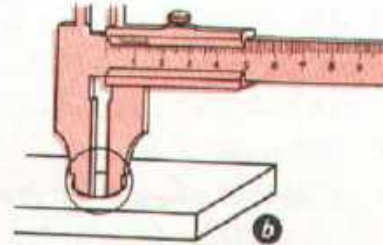

b

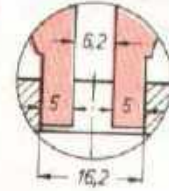

B 91, 3 - سوراخ کے قطر کی پیمائش کرنا۔ (a) پیمائش ٹوکوں سے سوراخ کا قطر ناپنا۔ (b) خواگشی = سوراخ کا قطر۔ (c) مٹس ہرسے بیڑوں سے ناپنا۔ حاصل کردہ پیمائش میں بیڑوں کی مٹائی جین کی ہائے گی۔ مثلاً خواگشی 6.2 ملی میٹر۔ سوراخ کا قطر $16.2 = 5 + 2 + 5 = 16.2$

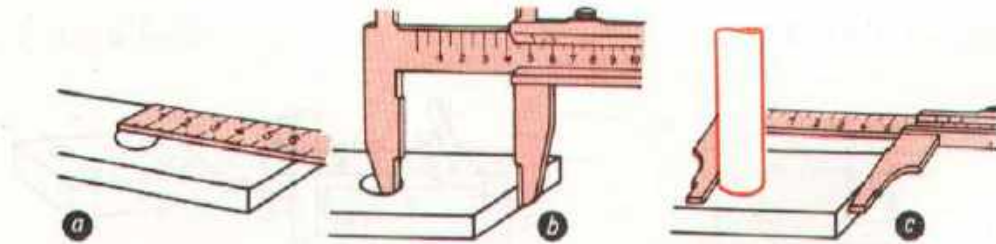


B 91, 4 - سیکے گئے سوراخ کے قطر کو ناپنا۔ (a) سٹیل کے پیمانے کی مدد سے حوالہ جاتی کنارے سے سوراخ کے آخری کنارے تک ناپنا اور پھر سوراخ کا نصف قطر منہنی کرنا ہوتا ہے۔ (b) ورنیر کیلیپر کے حصہ والے کنارے سے پیمائش لے کر سوراخ کے نصف قطر کو جمع کرنا ہوتا ہے۔ (c) ورنیر کیلیپر اور ڈاٹ 10mm سے سوراخ کا نصف قطر منہنی کرنا ہوتا ہے۔




ڈرلنگ مشین پر جاب کو پکڑنا : (Clamping of the Workpieces on the Drilling Machine)


کیے جانے والے سوراخ کے مرکز پر مضبوطی سے دھکائے گئے نشان کو برسے کی نوک کے عین نیچے ہرنا چاہیے۔ جاب کو صحیح افقی حالت میں رکھ کر ہی عمودی سوراخ نکالا جاسکتا ہے۔ اس لیے مشین کا ٹیبل کٹرن یا دوسرے ذرات سے بالکل صاف ہرنا چاہیے (B 92, 1)۔ پار سوراخ کرتے وقت مشین ٹیبل برسے سے خراب ہر سکتا ہے (B 92, 2) اس صورت سے بچنے کے لیے برسے کو ٹیبل میں دسپے گئے مسوراخ (chip hole) میں سے گزانا چاہیے۔ اگر مشین ٹیبل میں ایسے سوراخ نہ بنائے کیے گئے ہوں تو جاب کے نیچے کڑھی کا گھوا یا برسے کے متوازی بلاک (parallel) رکھ لیے جاسکتے ہیں۔

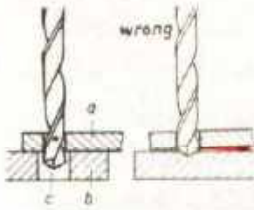


B 92, 1 - جاب کو افقی ہرنا چاہیے۔ (a) جاب۔
(b) مشین ٹیبل۔ (c) کٹرن کا سوراخ۔

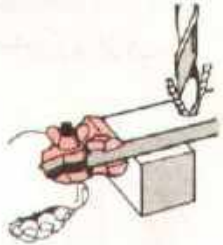

B 92, 3 - چھوٹے پرنڈل کو ہاتھ کی بانگ میں پکڑنا۔

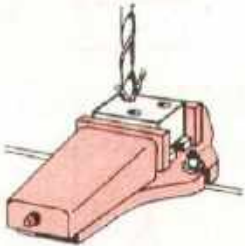


B 92, 5 - مشین بانگ میں پکڑنا۔

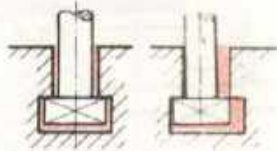

B 92, 7 - ٹا سروسولے کا بون کو T ٹا جھیروں میں صحیح بیٹھا چاہیے۔

سوراخ ڈالنے وقت مردوٹنے والی قوتیں (torsional forces) پیدا ہوتی ہیں۔ جو جاب کو گھمانے کی کوشش کرتی ہیں۔ مردوٹنے والی قوتیں خصوصاً طور پر اس وقت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ جب برا سوراخ کرتے ہوئے دوسری طرف باہر نکلتا ہے۔ اس لیے جاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہرنا چاہیے۔ تاکہ گھوم نہ سکے۔ برسے بھاری جاب اپنے ہی وزن کی وجہ سے عموداً اپنی جگہ پر سے دستے ہیں۔ دستہ کی بانگ


(handvice) (B 92, 3) چھوٹے کاموں کو پکڑنے کے لیے مناسب ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایچل ہائیڈ سے یا کاپیٹے کو ڈرلنگ مشین کے ٹیبل کی T ٹا جھیروں میں کس کر جاب کو پکڑنے کا کام لیا جاتا ہے۔ اس طرح سے جاب کو پکڑنا محفوظ ہرنا ہے۔ لیکن جاب کو مشین بانگ (Machine vice) میں یا برابرا راست مشین ٹیبل پر پکڑنا سب سے زیادہ محفوظ طریقہ ہے (B 92, 5) پکڑنے کے لیے T ٹا سروسولے مناسب کاموں کا انتخاب کرنا ضروری ہرنا ہے (B 92, 7) بلاک میں گول جاب پکڑنے جاسکتے ہیں (B 92, 6)۔ کثیر التعدادو مشا پ جابوں میں سوراخ ڈالنے کے لیے ڈرلنگ جگ (drilling jigs) استعمال کیے جاسکتے ہیں (B 92, 8) جاب کو ان میں کس بیٹھے ہیں۔ جگ میں گئی ڈرلنگ ہش یا شام برسے کی رہی کرتی ہے۔ چونکہ خط کوشی اور مرکز کی سنبھ سے نشان لگتی کرنا ضروری نہیں ہوتی اس لیے وقت کی بچت ہوتی ہے۔

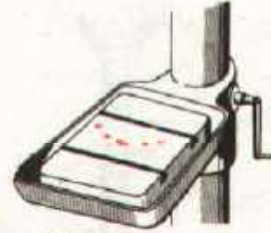


B 92, 2 - برسے سے زیاں شدہ مشین ٹیبل



B 92, 4 - لیے جابوں کو پکڑنا (مختصاً نہیں)

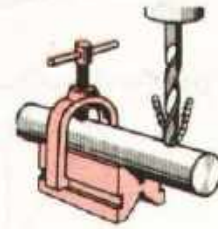

B 92, 6 - بلاک میں پکڑنا

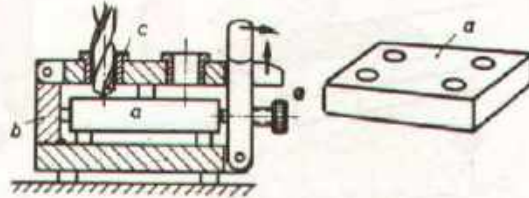


B 92, 8 - ڈرلنگ جگ۔ (a) جاب۔ (b) ڈرلنگ جگ۔ (c) ڈرلنگ ہش



سوراخ کرنے کے لیے ترتیب عوامل


حادثات کی روک تھام : (Accident Prevention)

1. چاب کو ادھر ادھر جھولنے سے بچانے کے لیے مضبوطی سے پکڑنا چاہیے (بصورت دیگر یا تو زخمی ہر جانے کا احتمال ہے)۔
2. کترن کو ہاتھ سے نہیں ہلانا چاہیے۔ (آنکھیاں زخمی ہو سکتی ہیں)۔ چھوٹی کترن کو میچرنگ ماکر نہیں اڑانا چاہیے۔ (آنکھوں میں پڑ سکتی ہیں) کھوٹی یا برش استعمال کرنے چاہیں۔
3. لمبے بال، ڈھیلی آستیتیں یا جینکس گھومتی ہوئی سپنڈل میں پھنسنے کا احتمال ہوتا ہے۔

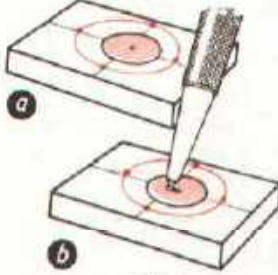

B 93, 1

B 93, 1 - سوراخ کرنے سے پہلے کھینچنے کے خطوط کو نظر رکھنا چاہیے (a) اگر براہم مرکز نہ پیلے تو مرکز کے گے برے نشان کو نشانچ سے دوبارہ نشانچ کر لیں۔ (b) سوراخ کے دوران چاب اور برسے پر نظر رکھیں۔

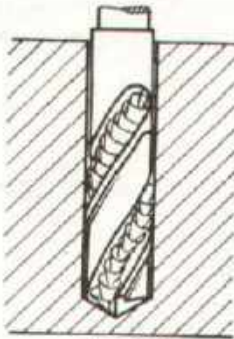


B 93, 3

B 93, 2 - ترجیحی سطوں پر سپاٹ وار ڈرائنگ (spot drilling) کے دوران برما ٹوٹ سکتا ہے۔

B 93, 3 - کترن کو برسے کی جھریوں میں رکان نہیں چاہیے۔ ورنہ زیادہ حرارت کی وجہ سے برما ٹوٹ سکتا ہے۔ گہرے سوراخ کرتے وقت برسے کو بار بار کترن پٹانے کے لیے باہر نکال لینا چاہیے۔


B 93, 4 - جب برما میٹریل کو کھانٹتے ہوئے تھوڑا سا باہر نکلنے لگے تو فیڈ کی مقدار کم کر دینی چاہیے ورنہ برما جام ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔

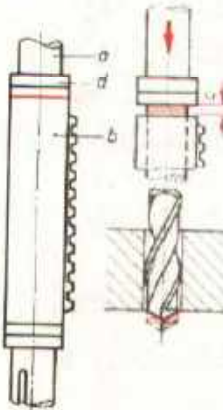


B 93, 6

B 93, 5 - بڑے سوراخ کرتے وقت فیڈ چار اور کو کم کرنے کے لیے پیلے چھوٹے سوراخ کر لیتے ہیں اور ان کے قطر کا سائز کم از کم ختمی برسے کی کھوٹی دھا کی لمبائی کے برابر ہونا چاہیے۔ (Chisel edge)


B 93, 6 - ڈرل سپنڈل = 'اور سپنڈل سیبر (sleeve) ' کے درمیان محوری ڈھیل (axial play) ہونا چاہیے بصورت دیگر جب برما میٹریل کے آخری حصے پر کم فیڈ پر کٹ رہا ہوتا ہے تو ڈرل سپنڈل اپنے وزن سے ہی نیچے گر پڑتی ہے نتیجتاً برما جام ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ رنگ نٹ 'd' کو کھنسنے سے یہ ڈھیل ختم کی جاسکتی ہے۔

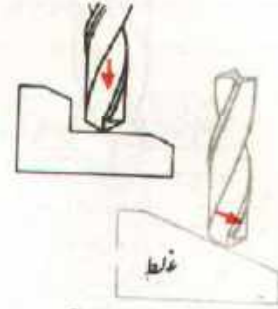


B 93, 2

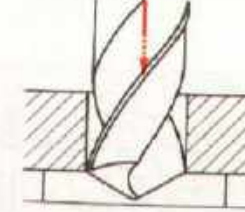

B 93, 4

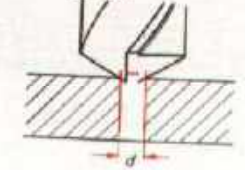

B 93, 5

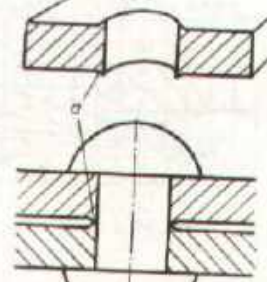

B 93, 7


B 93, 7 - سوراخ کرنے کے دوران سوراخ کے کنارے پر تیز باہری (Burr) بن جاتی ہے۔ جو پڑوں کے آپس میں جڑتے وقت وقت پیدا کرتی ہے علاوہ انہیں تیز کنارے زخمی کر سکتے ہیں۔ اس لیے کھنسنے والے سوراخوں کی باہری ڈور کرنی چاہیے۔ اس لیے اصولاً کانڈنٹرنگ ڈرل استعمال کیا جاتا ہے۔



سوراخ کرنے کے لیے ترتیب عوامل


حادثات کی روک تھام : (Accident Prevention)

- 1 جاب کو ادھر ادھر جھولنے سے بچانے کے لیے مضبوطی سے پکڑنا چاہیے (بصورت دیگر ہاتھ زخمی ہو جانے کا احتمال ہے)۔
- 2 کٹڑوں کو ہاتھ سے نہیں ہٹانا چاہیے۔ (آنکھیں زخمی ہو سکتی ہیں)۔ چھوٹی کٹڑوں کو ہینڈ گارڈ لگا کر نہیں اڑانا چاہیے۔ (آنکھوں میں پڑ سکتی ہیں، کھوٹی یا برش استعمال کرنے چاہیں۔)
- 3 لمبے ہال، ڈھیلی آستینیں یا جیکٹیں گھڑتی ہوئی سپنڈل میں پھنسنے کا احتمال ہوتا ہے۔

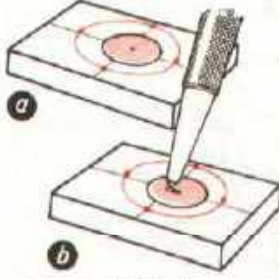


B 93, 1

B 93, 1 - سوراخ کرنے سے پہلے پھنسنے کے شطوطہ کو نظر رکھنا چاہیے (a) اگر براہم مرکز نہ پہلے تو مرکز کے گے ہونے نشان کو سنوچنے سے دوبارہ جانچ کر لیں۔ (b) سوراخ کے دوران جاب اور برسے پر نظر رکھیں۔

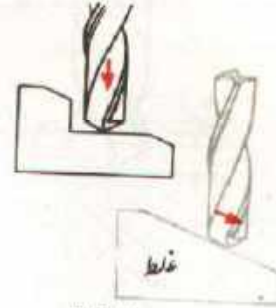


B 93, 2

B 93, 2 - ترجمہ سطوں پر سپاٹ وار ڈرلنگ (spot drilling) کے دوران براؤٹ کٹا ہے۔

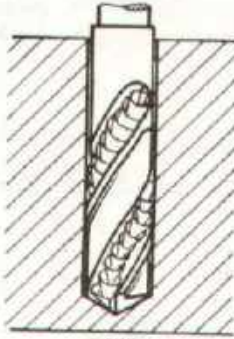


B 93, 3

B 93, 3 - کٹڑوں کو برسے کی جھریوں میں رکن نہیں چاہیے۔ ورنہ زیادہ مزاحمت کی وجہ سے براؤٹ کٹا ہے۔ گرسے سوراخ کرتے وقت برسے کو برابر کٹتے پٹانے کے لیے باہر نکال لینا چاہیے۔

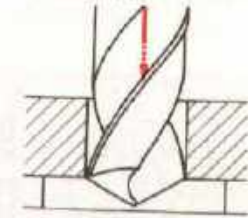


B 93, 4

B 93, 4 - جب براہم میں کو کھانے ہوئے متحول سا باہر نکالنے کے تو فیڈ کی مقدار کم کر دینی چاہیے۔ ورنہ براہم ہو جاتا ہے اور ڈرٹ جاتا ہے۔

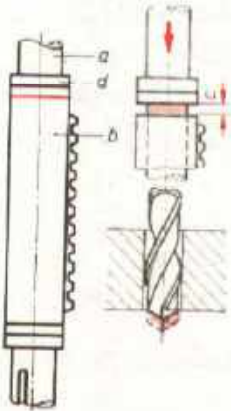


B 93, 5

B 93, 5 - برسے سوراخ کرتے وقت فیڈ یا اور کو کم کرنے کے لیے پہلے پھوسے سوراخ کر لیتے ہیں اور ان کے قطر کا سائز کم از کم تھوڑے برسے کی کھوٹی (chisel edge) کی لمبائی کے برابر ہونا چاہیے۔

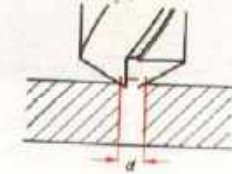

B 93, 5

 B 93, 6 - ڈرل سپنڈل 'a' اور سپنڈل سلیو 'b' کے درمیان محوری ڈھیلی (axial play) ہونا چاہیے بصورت دیگر جب براہم میں کی آخری حصے پر کم فیڈ پر کٹا رہا ہوتا ہے تو ڈرل سپنڈل اپنے وزن سے ہی نیچے گر پڑتی ہے۔ نتیجتاً براہم ہو جاتا ہے اور ڈرٹ ہٹا ہے۔ ونگ ٹ 'd' کو کہتے ہیں یہ ڈھیلی ختم کی جا سکتی ہے۔



B 93, 7

B 93, 7 - سوراخ کرنے کے دوران سوراخ کے کنارے پر تیز باہری (Burr)

بن جاتی ہے۔ جو پڑوں کے آپس میں جڑتے وقت وقت پیدا کرتی ہے علاوہ انہی تیز کنارے زخمی کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہے ہوئے سوراخوں کی باہری ڈور کرنی چاہیے۔ اس لیے اصولاً کانٹریکٹ ڈرل استعمال کیا جاتا ہے۔



سوراخ کرنے کے عوامل کے دوران کٹائی اور عمل میں صرف وقت معلوم کرنا:

(Calculation of the machining and Operation time during drilling operations)

سوراخ کرنے کے دوران کٹائی میں صرف وقت معلوم کرنا:

کٹائی کا وقت t_m منٹیں کا کام کرنے میں صرف وقت ہے۔ یعنی وہ وقت جس کے دوران برسے کی کٹائی کرنے والی دھار کٹین کاٹتی ہے۔

علامات: (B 94, 1)

$L = \ell + 0.3 \times d$ برسے کی فیڈ کا فاصلہ = سوراخ کی گہرائی + برسے کا پورا کٹ ($L = \ell + 0.3 \times d$)

ℓ = سوراخ کی گہرائی

d = برسے کا قطر میٹر میں

n = برسے کے پکرنی منٹ s = برسے کی فیڈ ملی میٹر فی پکر

فیڈ فی منٹ = فیڈ کی پکروں کی تعداد فی منٹ $n \times s$ فیڈ فی منٹ


کٹائی کا وقت = $t_m = \frac{L}{n \times s}$ (min)

مثال: کٹائی کا وقت t_m معلوم کریں جبکہ:

معلوم: $n = 300$ Rpm, $\ell = 30$ mm, $d = 18$ mm, $s = 0.2$ mm/rev.

حل: $L = \ell + 0.3 \times d = 30$ mm, $+ 0.3 \times 18$ mm = 35.4 mm

$$t_m = \frac{L}{s \times n} = \frac{35.4 \text{ mm}}{300 \text{ rpm} \times 0.2 \text{ mm/rev}} = 0.59 \text{ min.}$$

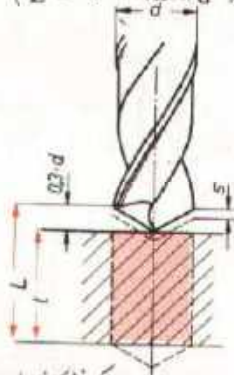

B 94, 1 - برسے کی فیڈ کا فاصلہ

سوراخ کرنے کے عمل کے دوران صرف وقت معلوم کرنا: (بجلا صفحہ 45)

مثال: فلنج (Flange) (B 94, 2) میں سوراخ ڈالنے کے عمل میں صرف وقت معلوم کرنا ہے

فلنج پر نسبت سوراخوں کے نشان ملے ہوئے ہیں۔

تفصیلات:

سوراخ کرنے کے لیے کٹائی کی رفتار 22 میٹر فی منٹ

برسے کی فیڈ 0.2 ملی میٹر فی پکر

فلنج کو پکڑنے اور سیٹ کرنے کا وقت = 8 منٹ

بے پیداواری کا وقت = 1 منٹ فی سوراخ

کٹائی اور بے پیداواری کا امدادی وقت = 12 فی صد تک

حل: (a) سوراخ کرنے کے لیے کٹائی کی گہرائی (L)

14 = $14 \times 0.3 + 14$ ملی میٹر = 18.2 ملی میٹر

n بمطابق کٹائی کی رفتار ڈائیکرام (B 94, 3) = 475 پکرنی منٹ

$$t_m = \frac{L}{n \times s} = \frac{18.2 \text{ mm}}{475 \text{ rpm} \times 0.2 \text{ mm}} = 0.19 \text{ min.}$$

b 24 سوراخوں کے لیے سوراخ کرنے کا وقت

کٹائی کا وقت = 24×0.19 = 4.56 منٹ

بے پیداواری وقت = 24×1 = 24 منٹ

امدادی وقت = 28.56 منٹ


کٹائی اور بے پیداواری وقت کا 12 فیصد = 3.43 منٹ

(28.56 منٹ کا 12 فیصد) = 31.99 منٹ


پکڑنے اور سیٹنگ کا وقت = 8 منٹ

تقریباً 39.99 منٹ

تقریباً 40 منٹ

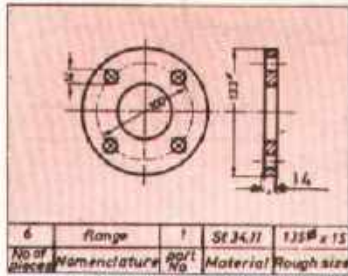


B 94, 2 - مورکاپ ڈورنگ

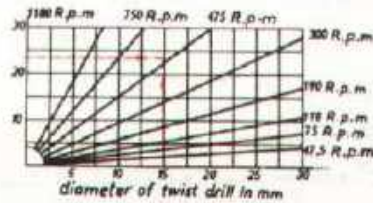


B 94, 3 - براسٹین پر کٹائی کی رفتار کا خاکہ



کاؤنٹر سنکنگ اور کاؤنٹر بورنگ کے طریقے (Counter sinking & Counter Boring Operations)

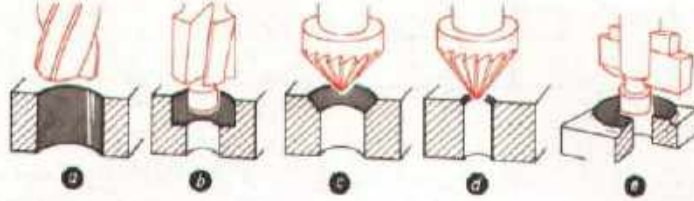

B 95. 1 - مثالیں : (a) کور ڈرل (b) فلڈسٹر ہیڈ سکرول (Fillester head screw) کے لیے کاؤنٹر بورنگ میں رہبر (c) کاؤنٹر سنکنگ سکرول اور کور ڈرل کے لیے کاؤنٹر سنکنگ (d) کیے ہوئے سوراخ کی باہری آٹارنا (e) سوراخ کی سطح کی فینگ یا سپاٹ فینگ کرنا۔

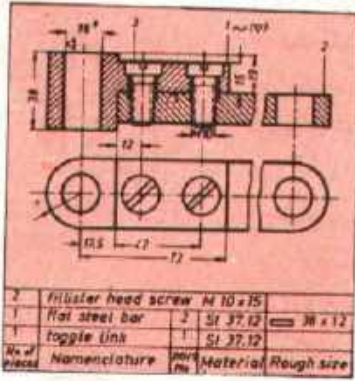

کھور سے سوراخوں یا کور ڈرل سے کیے ہوئے سوراخوں کو مناسب شکل کے ٹولز استعمال کر کے کاؤنٹر سنکنگ کرتے ہیں اور بعد ازاں مشیننگ کرتے ہیں۔ (B 95. 1) کاؤنٹر سنکنگ ٹولز کھوری کٹائی کے فول ہوتے ہیں۔ جن کی بہت سی کٹائی کی دھاریں ہوتی ہیں۔ سمورے ڈرلنگ مشین سے دی گئی گروٹی حرکت اور فیڈ کی حرکت سے کٹائی والی دھاریں گھٹن آتاتی ہیں۔

مثال 1

دک آؤڈر : ٹاگل لنک (Toggle link) (B 95. 2) میں دو آپرے سوراخ Ø 10


اور فلڈسٹر ہیڈ سکرول کے لیے سوراخ کرنے دیکار ہیں۔

B 95. 2 - درکشاپ ڈرائیونگ

ہیٹی آہنی پیٹی کی میرہنی سطحیں پہلے مشین کی ہوتی ہیں۔ آپرے سوراخ کی سطح کے مابعد

کا نشان کھوری سطح (roughing) دیا گیا ہے۔ چونکہ ٹولٹ ڈرل سے حاصل شدہ دستی ناکافی ہوتی ہے۔ اس لیے پہلے کھورے سوراخ کیا جائے گا اور بعد ازاں کور ڈرل سے سوراخ کیا جائے گا۔

ترتیب عمل

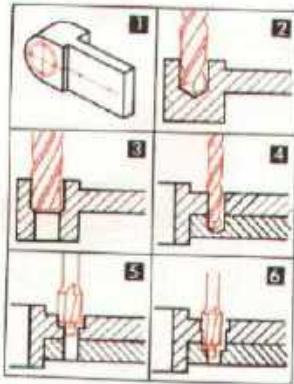

عمل	ٹولز
1	نشان دہی یا سطح کشی کرنا
2	آپرے کھورے سوراخ کرنا
3	آپرے سوراخ کی کاؤنٹر بورنگ
4	M10 کے مونس (tap) کیلئے سوراخ کرنا
5	سکرول ہیڈ کے لیے کاؤنٹر بورنگ کرنا
6	سکرول کی گرون کیلئے کاؤنٹر بورنگ کرنا
7	چوڑیاں کٹانا (مونس کے ذریعے)

نچھنے والے آلات : روڈ نیبر کیلچر گمرائی گنچ

1 - اس مثال میں چوڑیاں کٹانا شامل نہیں ہے۔




سوراخ کرنا اور کاؤنٹر بورنگ کرنا : (Drilling and Counterboring)



B 96, 1 - سوراخ کی بارکنگ کے لیے عوامل 1 مرکزی خط کی خط کشی۔ 2 سنچر سے نقطہ انقطاع پر نشان لگانا۔ 3 دائرہ کی نشاندہی کرنا۔ 4 آزمائشی دائرہ کی نشاندہی کرنا۔ 5 سنچر سے آزمائشی مرکزوں کے نشان لگانا۔ 6 سنچر کے نشان کو مزید گہرا کرنا۔


مارکنگ : کوئین وار چوڑ (toggle link) کو چاک کی تہہ لگا کر مارکنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ مارکنگ پلیٹ پر رکھ کر سوراخوں کے مرکزی خطوط کھینچے جاتے ہیں۔ برسے کی مخروطی مرکز چال کو ہانچنے کے لیے برسے کے سوراخ 18 کے لیے نشاندہی کرنا اور آزمائشی دائرہ لگانا ضروری ہے (B 96, 1)۔ سوراخ کے بعد آزمائشی مرکز کی صرف نصف گولائیوں نظر آنی چاہیں۔ پیچوں کے لیے سوراخ کرنے کے لیے نشاندہی کرنا ضروری نہیں ہوتا۔

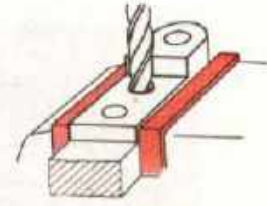

B 96, 2 - چاب کو پھرنے۔ سوراخ کرنا اور کاؤنٹر بورنگ کرنا۔

سوراخ کرنا اور کاؤنٹر بورنگ کرنا : دونوں جاؤں کو مشین بائک میں پکڑ کر سطح کے لحاظ سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے (B 96, 2)۔ ٹولسٹ ڈول کی فیڈ اور پیکروں کی تعداد مجوزہ طریقہ سے سیٹ کرنی جاتی ہے۔ کھردسے آدھار سوراخ کی کاؤنٹر بورنگ کے لیے مکمل پیمائش 18 کا کاؤنٹر بورنگ جاتا ہے کیونکہ کاؤنٹر بورنگ کا سوراخ ختمی پیمائش کے مطابق ہوگا۔ کٹائی کی رفتار و فیڈ کے لیے T 97, 1 دیکھیں۔


فلٹر میڈ سکریپ کے لیے سوراخ کرتے اور کاؤنٹر بورنگ کرتے وقت مجوزہ عوامل کو مد نظر رکھنا چاہیے مثلاً اگر اس کو پہلے باڈی کاؤنٹر بورنگ سے کاؤنٹر بورنگ کیا جائے گا تو میڈ کاؤنٹر بورنگ کے بہرہ کی رہنمائی نہیں ہوگی۔ کیونکہ میڈ اور باڈی کاؤنٹر بورنگ کے رہروں کے قطر یکساں ہوتے ہیں۔ مشین پر لگی میٹک سے کاؤنٹر بورنگ کی گہرائی سیٹ کی جاسکتی ہے۔

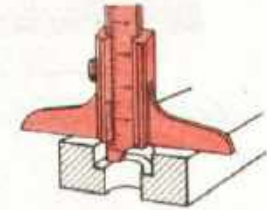

B 96, 3 - کاؤنٹر بورنگ کے بعد گہرائی کی پیمائش۔

کاؤنٹر بورنگ اور گہرائی کے جوڑے سوراخوں کو ناپنا اور جانچنا : قطر کی پیمائش ورنیئر کیلیپرس سے اور کاؤنٹر بورنگ کی گہرائی گج سے کی جاسکتی ہے (B 96, 3)۔ اکثر فلٹر میڈ سکریپ کو داخل کر کے کاؤنٹر بورنگ کی گہرائی ناپنا کافی ہوتا ہے۔ بور میں آزمائشی سلاخ (testing mandrel) ڈال کر 90 کے گنیز کے ذریعے بور کی عمودی حالت کو جانچا جاتا ہے B 96, 4۔ آزمائشی سلاخ اور گنیز کے درمیان روشنی بالکل نظر نہیں آنی چاہیے۔

ٹولسٹ ڈول سے کیے گئے سوراخوں کی سطحی حالت ظاہر کرنے کے لیے کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کاؤنٹر بورنگ سوراخوں کی دیواروں کی سطح کا معیار کھردرا ہوتا ہے۔ اس کو ختمی سطح کی جانچ کرتے وقت مد نظر رکھا جاتا ہے۔

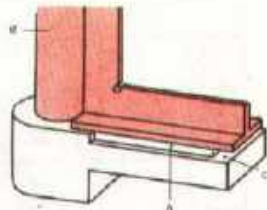


B 96, 4 - بورنگ سطح کے لحاظ سے برکی عمودی حالت کو آزمائش۔

18 - آزمائشی سلاخ - 15 - آہنی تولوں
پلاگ - 14 - بورنگ سطح۔



کور ڈرل سے کاؤنٹر بورنگ کرنا : (Counterboring with core drills)

کور سوراخ یا کھر دے سوراخ کرنے کے لیے کور ڈرل استعمال کیے جاتے ہیں۔ انھیں میٹرل میں ڈرننگ کی بجائے کاؤنٹر بورنگ سے سائز کی درستگی اور سطحی معیار بہتر ہوتا ہے۔

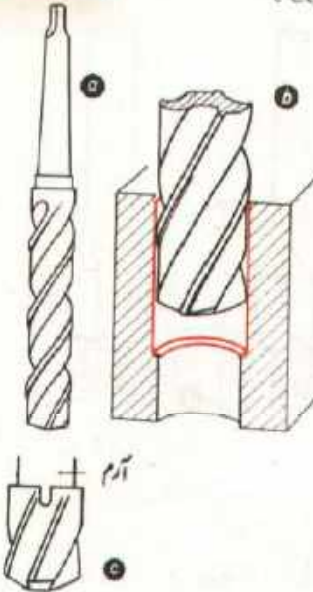


B 97, 1 - کور برسے سے کاؤنٹر بورنگ (a) کور برسے (b) کور برسے سے کٹائی کے اثرات (c) چارہنہ کاشیل ڈرل

T 97, 1 - ہل دار کور برسوں spiral core drills کے لیے کٹائی کی رفتاریں (v) اور فیڈیں (s)

مٹیریل	پہنچدار کور برسے			
	مٹرل سٹیل ٹی میٹرل چکر	ہائی سپیڈ سٹیل میٹرل منٹ	مٹرل سٹیل ٹی میٹرل چکر	ہائی سپیڈ سٹیل میٹرل منٹ
کاسٹ آئرن 120 سے 180 نیوٹن فی ملی میٹر مربع طاقت تک	0.7... 0.15	30... 20	0.4 سے 0.1	12... 8
کاسٹ آئرن 180 سے 500 نیوٹن فی ملی میٹر مربع طاقت تک۔	0.4... 0.1	20... 15	0.4 سے 0.1	6... 3
سٹیل 500 نیوٹن 700 فی ملی میٹر مربع طاقت تک	0.65... 0.1	35... 20	0.3 سے 0.1	14... 12
سٹیل 500 سے 700 نیوٹن فی ملی میٹر مربع طاقت تک	0.55... 0.1	30... 20	0.3 سے 0.1	10... 8

کور برسے کی شکل میں ٹولٹ ڈرل سے مشابہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کا پوائنٹ نہیں ہوتا (B 97, 1)۔ تین کٹائی کی دھاروں یا چار کٹائی کی دھاروں اور آئی جی ہل دار جھریوں کی وجہ سے سوراخ کی سطح کا معیار اچھا ہوتا ہے اور سوراخ میں برا محض مرکز نہیں چلتا۔ تین منہ کا کور برسے کا ایک ہی منہ سے بنا ہوتا ہے۔ برسے کور برسے اصولاً چار منہ کے ہوتے ہیں اور ہر منہ کسی آر بئر (arbor) پر ریشل ڈرل کی طرح کسے جاتے ہیں (B 97, 1)۔ کور برسے مکمل سائز (full size) اور کم سائز (under size) کے بھی ہوتے ہیں۔ کم سائز کے کور برسوں سے ایسے سوراخ کیے جاتے ہیں جن کو بعد میں دیر سے صاف کیا جانا ہو۔ مکمل سائز کے کور برسے نئی سائز کے سوراخ بناتے ہیں۔ کور برسوں کو سوراخ کرتے وقت بالکل صحیح ہم مرکز گھومنا چاہیے۔ کور برسے کو پک میں عام برسوں کی طرح ہی پکڑا جاتا ہے۔ چاب کو کبھی مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ اصولی طور پر ڈرننگ اور کاؤنٹر بورنگ ایک ہی میٹنگ میں کی جاتی ہے۔ کھر دے سوراخوں میں تقریباً 2 ملی میٹر کی گھنٹاؤں کاؤنٹر بورنگ کے لیے دکھی جاتی ہے۔ مثلاً کھر دی ڈرننگ 18 ملی میٹر قطر تو کاؤنٹر بورنگ 20 ملی میٹر ہوگی۔ فیڈ اور کٹائی کی رفتار کے لیے (T 97, 1) دیکھیں۔ مشینڈ کرنے کا عمل بالکل ڈرننگ کے عمل میں مشینڈ کرنے کے طریقے کی طرح ہوتا ہے۔

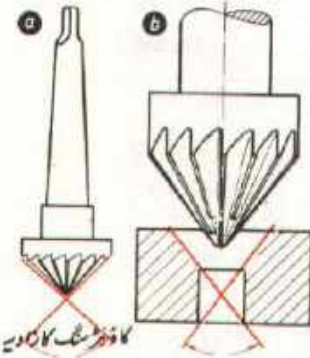

کاؤنٹر سٹاک لائون

کور برسے نہ صرف نیم تختی سوراخ کرتے ہیں۔ بلکہ عمودی سمت کے نقائص بھی کم کریں گے۔ جب نیم تختی سوراخ کا عمود مطلوبہ سوراخ کے محور کے مطابق نہیں ہوگا۔ تو کور برسے کٹائی کی دھار پر غیر مساوی طاقتوں کی وجہ سے ہم مرکز نہیں چل سکے گا۔ محض مرکز چال سے بچنے کے لیے اس سوراخ کی دو یا تین مرتبہ مختلف قطروں کے کور برسوں سے کاؤنٹر بورنگ کرنا پڑے گی۔

روزبٹ (rose bit) سے کاؤنٹر سٹاک کرنا، اسلامی دار جھریوں (tapered recesses) کی کاؤنٹر سٹاک کرنے کے لیے روزبٹ استعمال کیے جاتے ہیں (B 97, 2)۔ کاؤنٹر سٹاک کے زاویے کا سائز کاؤنٹر سٹاک کے مقصد پر منحصر ہوتا ہے۔ مثلاً 60 درجے پر باہری آمارے کیلئے یا 75 اور 90 درجے پر کاؤنٹر سٹاک روٹ لگانے کے لیے یا 90 درجے پر کاؤنٹر سٹاک کر لگانے کے لیے۔


B 97, 2 - کاؤنٹر سٹاک ٹول (روزبٹ) (a) کٹائی کا زاویہ 90° (b) کٹائی کا زاویہ 60°




کاؤنٹر بورز کے ساتھ کاؤنٹر بورنگ کرنا :

میلن ٹاجھریوں کی کاؤنٹر بورنگ کے لیے کاؤنٹر بورز استعمال کیے جاتے ہیں (B 98, 1)۔ کاؤنٹر بور اپنے فیس سے کٹائی کرتے ہیں۔ رہبر (Pilot) سوراخ کے اندر رہبری کرتا ہے فلٹر ہیڈ سکرپوں کی ٹیلوں کے لیے (B 98, 2) کاؤنٹر بور کسٹے کے لیے مختلف سائز کے کاؤنٹر بورز استعمال کیے جاتے ہیں (T 98, 1)۔ تبدیل ہونے والے رہبروں والے کاؤنٹر بورز کو ٹکھوس کاؤنٹر بورز کی نسبت باآسانی تیز کیا جاسکتا ہے سطحوں اور ٹکھوس کی صفائی کے لیے سپاٹ فیسر (spot facer) مناسب ہوتے ہیں (B 98, 3)۔


دوران کاؤنٹر بورنگ میں دیتے رہنا چاہیے۔ ورنہ سوراخ میں چھریاں پڑنے کا اندیشہ رہتا ہے۔

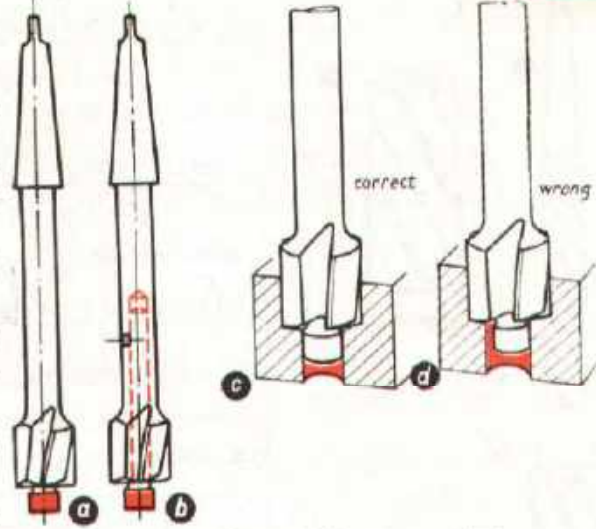

B 98, 1 - کاؤنٹر بور سے کاؤنٹر بورنگ کرنا۔ 1a ٹکھوس کاؤنٹر بور، 1b تبدیل ہونے والے رہبر والا کاؤنٹر بور، 1c کاؤنٹر بور کا عمل، 1d بہت تیز رہبر - کیلڈر کاؤنٹر بورنگ افلا ہے۔

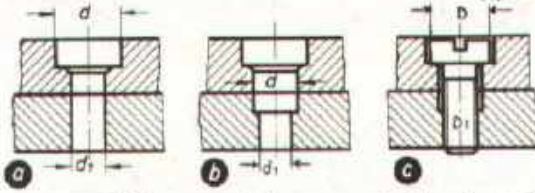

B 98, 2 - فلٹر ہیڈ سکرپ کے لیے کاؤنٹر بورنگ کی تیاری میں عوامل کی ترتیب۔
 (a) ٹپ ہول d_1 سوراخ کیا جاتے گا اور سکرپ ہیڈ کاؤنٹر بور جیسے چھری d (roost) پٹائی جاتے گی۔ (b) سکرپ کی گردن (screw neck) کے لیے چھری کاؤنٹر بورنگ کی جاتے گی۔ (c) سکرپ لگانا۔

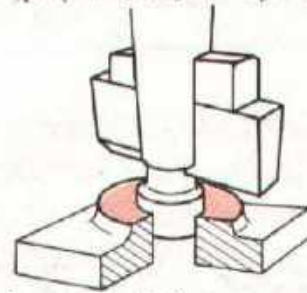

B 98, 3 - ہمار (hub) کی ڈینگ کے لیے سپاٹ فیسر

T 98, 1 - کاؤنٹر بورز کی ریڈ اور باڈی کی ملی میٹر میں پیمائش۔

بادھی کاؤنٹر بور		ہیڈ کاؤنٹر بور		فلٹر ہیڈ سکرپ		چوڑی (Thread)
پائیلٹ رہبر d_1	کاؤنٹر بور d	کور سوراخ کا رہبر d_1	کاؤنٹر بور d	کابٹے کا قطر D_1	ہیڈ کا قطر D	
2.4	3.05	2.4	5.55	3	5.5	M 3
2.8	3.55	2.8	6.05	3.5	6	M 3.5
3.2	4.05	3.2	7.05	4	7	M 4
3.6	4.55	3.6	8.05	4.5	8	M 4.5
4.1	5.1	4.1	9.1	5	9	M 5
4.4	5.6	4.4	9.1	5.5	9	M 5.5
4.8	6.1	4.8	10.1	6	10	M 6
5.8	7.1	5.8	12.1	7	12	M 7
6.5	8.15	6.5	13.15	8	13	M 8
7.5	9.15	7.5	14.15	9	14	M 9
8.2	10.15	8.2	16.15	10	16	M 10




ڈرلنگ مشین پر صحیح اور صاف سوراخ کرنا :

(Drilling of smooth and Accurate holes on the drilling machine)

صحیح اور صاف سوراخ کا لینے، نشانیں اور لیش وغیرہ لگانے کے کام آتے ہیں۔ ایسے سوراخوں کی یہ پائیش درست اور سطحی معیار کی کچھ شرائط رکھی جاتی ہیں۔ انھیں ڈرائنگ پر ہی فٹ کی قسم کے مطابق گنہائش اور سطحی معیار کو ایک نشان سے ظاہر کر دیتے ہیں۔


نوٹس ڈائل سے کیے ہوئے سوراخ کی نہ تو سطح ہی صاف ہوتی ہے اور نہ ہی پائیش درست۔ اس لیے درست سوراخ نکالنے کے لیے مجوزہ شرائط پر پورے نہیں آتے۔ سوراخ کی صحیح سطح اور سائز صرف ریٹنگ سے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ ریٹر کو بطور ریٹنگ ٹول استعمال کرتے ہیں۔ ریٹر کے بیٹن ناسٹھ پر ڈنڈے ہوتے ہیں۔ اس کو سوراخ اور کاؤنٹر بوئنگ کرنے کے بعد سوراخ میں ڈال دیتے ہیں۔ گروو شی حرکت اور فیڈ کی حرکت کے دوران ڈنڈے بائیک کٹائی کرتے ہیں۔ ریٹنگ ایک عمدہ ترقی عمل ہے۔

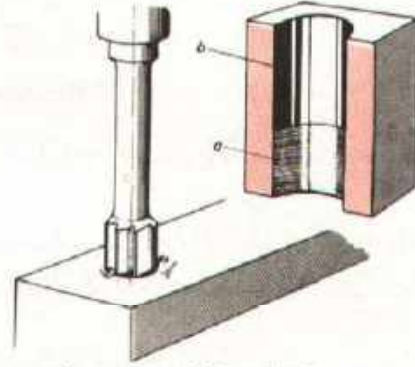

B 99, 1 - ڈرلنگ مشین پر ریٹنگ کرنا۔ (a) برے سے کیا ہوا سوراخ۔ (b) ریٹنگ کیا ہوا سوراخ۔

مثال :

ورک آرڈر : باؤنگ کے ڈسکنے (B 99, 2) میں دو متوازی سوراخ (منفرد پوزہ پیداواری) کسے متفکر ہیں۔ سطحی معیار کو ظاہر کرنے کے لیے اختتامی نشان ڈرائنگ پر درج ہیں۔ ڈرائنگ میں H 7 ٹائٹنس کی قسم کو ظاہر کرتا ہے۔ زیریں سطح پہلے سے فلگ کے ذریعے فنش کی جا چکی ہے۔ پوزہ بنانے وقت دوڑوں بہتوں کے فیس کو سپاٹ فیڈنگ سے مشینگ کیا جائیگا۔

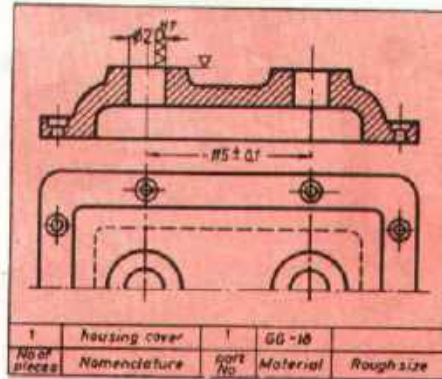


B 99, 2 - ورکشاپ ڈرائنگ

ترتیب عمل :

عمل	ٹولز
1 مارکنگ	اورنجائی خط کش - پرکاریں
2 کھود سوراخ کرنا	نوٹس ڈرل 9 N HSS
3 دوبارہ سوراخ کرنا	نوٹس ڈرل 23 N HSS
4 کاؤنٹر بوئنگ	کور ڈرل 24.75 HSS
5 بہتوں کی سپاٹ فیڈنگ	سپاٹ فیڈر
6 ریٹنگ	مشین ریٹر 20 H 7 HSS

مآپنے اندہ جانچنے کے آلات : ورینر گیلیپر - پبلگ گیج - سٹیپ گیج

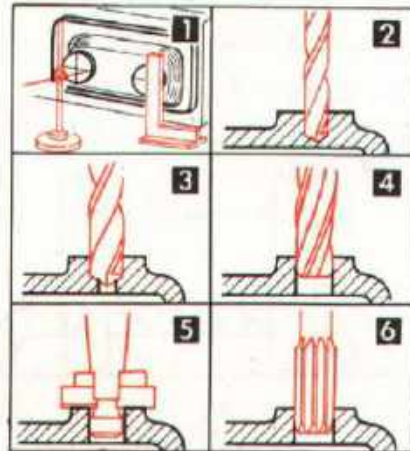




جب کارف سائز جانچنے کے بعد سوراخوں کی مارکنگ کر کے سوراخ کیے جائیں گے۔ باؤٹنگ کے ڈھکنے کو ریڈین ڈرائنگ مشین کی ٹیبل پر سوراخ کرنے کے لیے باندھا جائے گا۔ ترتیب عوامل (مصفحہ نمبر 90 پر) کے مطابق نمبر 2 سے نمبر 6 تک تمام عوامل دونوں سوراخوں کیلئے بالترتیب کیے جائیں گے 24.75 φ سائز کا سوراخ کرنے کے لیے بزرگ ہیڈ (B 87, 7) بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے گور ہٹ سے سوراخ کرنا ضروری نہیں ہے۔ مزید بڑی مرکز تا مرکز فاصلہ بڑی آسانی سے ٹھیک برقرار رکھتا ہے۔

سوراخوں کو ناپنا اور جانچنا : (Measuring & Testing of Holes)

سوراخوں کی سطح کا معیار اور پیمائشی درستی بہت اہم ہوتی ہے۔ سوراخ کی سطح کی عمدگی کا معائنہ نظر سے ہی کیا جاتا ہے۔ سائز کی درستی دیکھتے وقت مندرجہ ذیل نقاط پر تکیہ کرتے ہیں۔

- 1 سوراخوں کے قطر اور اشکال : مثال کے طور پر سوراخ بہت چھوٹے، بہت بڑے، غیر گول اور غیر پلنی ہو سکتے ہیں (B 100, 1)۔
- 2 سوراخوں کے مقامات : اس کے لیے مرکزی فاصلہ، متوازی پن اور جبب کی سطح کے ساتھ سوراخ کے زاویے کی درستگی کو زیر غور رکھا جاتا ہے۔
- 3 ہبٹ کی سطح کی اونچائی : اس کی پیمائش کے لیے گرائی گیج یا مائیکرو میٹر گرائی گیج استعمال کی جاسکتی ہیں۔

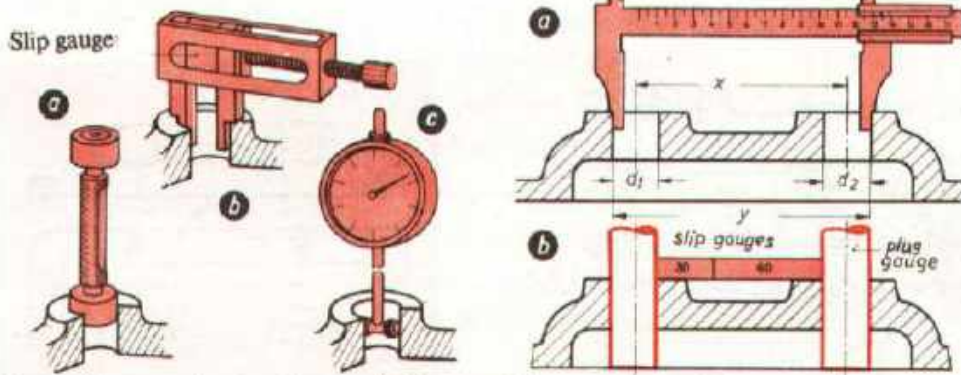


B 100, 1 - (ا) پیمائش : سوراخ کے قطر اور شکل کو مختلف طریقوں سے جانچ سکتے ہیں۔ (a) پگ گیج 22H7 کی مدد سے جانچنا۔ (b) سلیپ گیج سے جانچنا۔ (c) ڈائل انڈیکیشن کی مدد سے جانچنا۔

B 100, 2 - (ا) مرکزی فاصلے کو جانچنا۔ (b) درجہ پیمائش سے مرکزی فاصلے کی پیمائش کرنا۔

مثال : $d_1 = 25$ میٹر $d_2 = 25$ میٹر $140.1 = y$ میٹر مرکزی فاصلہ x مطلوب ہے۔

$$\text{حل : } x = y - \left(\frac{d_2 + d_1}{2} \right) = 140.1 - \left(\frac{25 + 25}{2} \right) = 115.1 \text{ میٹر}$$

(b) پگ گیج اور سلیپ گیج سے جانچنا۔

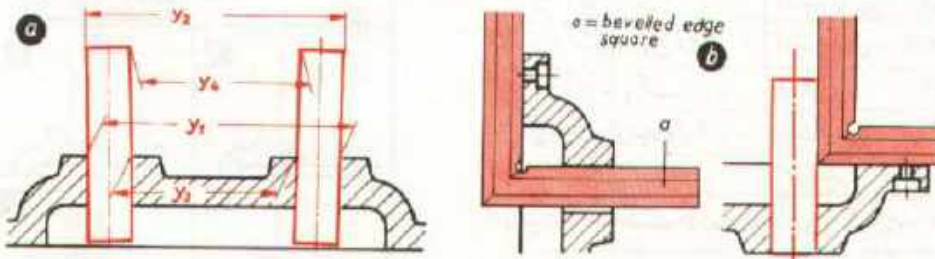

B 100, 3 عمودی حالت اور متوازی پن جانچنا۔ (a) متوازی پن جانچنا۔ y_1 اور y_2 مائیکرو میٹر یا درجہ سے معلوم کی جائیں گی۔ یا y_3 اور y_4 پیمائشیں سلیپ گیج کے ساتھ معلوم کی جائیں گی۔ (b) جبب کی سطح کے ساتھ سوراخ کی عمودی حالت کو بھول لیج گینا یا بہت ہی ٹھیک طرح سے پگ گیج اور بھول گینا سے جانچتے ہیں۔



ریمرز : (Reamers)

ریمرز کی اقسام اور کام کرنے کا طریقہ : ریمرز کاربن ٹول سٹیل اور ہائی سپیڈ سٹیل کے بنے ہوتے ہیں۔ اکثر کٹائی کی دھار پر سینٹرز کا بائینڈ کی ٹیپ لگا دیتے ہیں۔ ٹول کے کام کرنے کے مطابق دستی ریمرز اور مشین ریمرز (B 101, 1) کی پہچان ہوتی ہے۔ دستی ریمرز پر کٹائی کی لمبی دھاریں اور اچھی رہبری مہیا کی جاتی ہے۔ مشین ریمرز پر چھوٹی کٹائی کی دھاریں ہوتی ہیں۔ نیلن نما یا سلامی شینک مشین کے چمک میں پکڑنے کے کام آتی ہے۔ شیل ریمرز بڑے سوراخوں میں ریملنگ کرنے کے کام آتے ہیں۔

ریمرز کی دھار کا سلامی دار سوراخ لپیڈ (taper lead) کہلاتا ہے۔ اس سے ریمر سوراخ میں آسانی سے داخل ہو کر ڈرننگ اور کاؤنٹر بورنگ کے دوران چھوٹے چھوٹے زائڈ میٹرل کی کٹائی کرتا ہے۔

ٹیپر لیڈ کی لمبائی مختلف ہوتی ہے۔ چھوٹی ٹیپر لیڈ والے ریمر بند سوراخوں کی ریملنگ کرنے کے کام آتے ہیں یا مضبوط (tough) مگر نرم میٹرل کے لیے اور کچھ لمبی ٹیپر لیڈ والے ریمر سخت میٹرل میں سوراخوں کی ریملنگ کرنے کے کام آتے ہیں۔ ٹیپر لیڈ کے ساتھ والا رہبری حصہ (guide part) سوراخ کی سطح کو ملائم کرنے کے کام آتا ہے۔ یہ حصہ کچھ لمبائی تک چیلن نما اور بقیہ حصہ شینک کی طرف سلامی دار ہوتا ہے۔


ریمر کی دھار سوراخ کے اندرونی حصے کے ساتھ تنگ تنگ فیس سے مس کرتی اور سیدھا راستہ اختیار کرتی ہے۔ چھری دھار سوراخ کو ریملنگ کرتے وقت سیدھی دھار جلدی پھنس جاتی ہے۔ اس لیے بلڈار دھاری والے ریمر استعمال کیے جاتے ہیں (B 101, 2)۔ ریمر کو سوراخ کے اندر گھسیٹنے سے بچاؤ کی خاطر ریمر کی حرکت کے مخالف سمت میں بلڈار جھریوں کے بل کی سمت ہوتی ہے۔

قطر کی صحیح و درست پیمائش کو یقین کرنے کے لیے ریمر کے دندانوں کی آمد اور جفت لگھی جاتی ہے۔ تاہم ریملنگ کے دوران کھڑکھڑاہٹ کے نشانات سے بچاؤ کی خاطر بلڈ کو فریکیاں دکھا جاتا ہے (B 101, 3)۔ یکساں بلڈ والے دندانے ہمیشہ کھڑکھڑاہٹ کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔


کثرت استعمال سے ریمر کے دندانے گھس جاتے ہیں۔ اس لیے صحیح سوراخ نہیں بنا سکتے۔ ایڈجسٹبل ریمروں کو بار بار ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے (B 101, 4 & 5)۔ ایڈجسٹ کرنے کے بعد ریمر کے بلڈوں کو گول گرائینڈ کر کے تیز کر کے چھری پر ہونڈنگ (honing) کرتے ہیں۔ نئے ایڈجسٹ کیے ہوئے ریمر سے آزمائشیں ریملنگ کرنی بہتر ہوتی ہے۔

نیلن نما ریمروں کے علاوہ سلامی دار ریمرز (B 102, 1) بھی ہوتے ہیں۔ جو سلامی دار سوراخوں کی ریملنگ کرنے کے کام آتے ہیں۔ ریمرز کے میلا مقرر کر دیے گئے ہیں۔


B 101, 4 - نیچے بائیں طرف (ایڈجسٹبل مشین ریمر) اور (b) نٹ - (c) بلڈیز - (d) ریمر ہاؤسنگ
 (a) کو ڈھیلا کرنے اور نٹ (b) کو کھنسنے سے ریمر کی جھریاں ایڈجسٹ کی جاتی ہیں۔
 B 101, 5 - نیچے دائیں (ایڈجسٹبل دستی ریمر) (a) پھینٹنے والا سکرول - (b) ریمر کی ہاؤسنگ

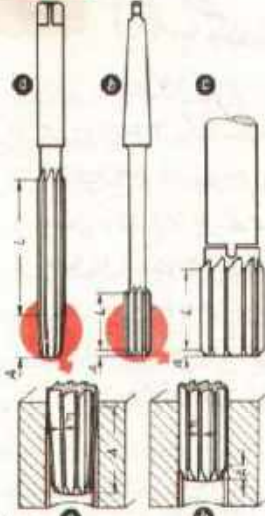

1. B 101 - ریمر - (a) دستی ریمر پر جیسی کٹائی کی دھاریں اور لمبی ٹیپر لیڈ 'A' ہوتی ہے۔
 (b) مشین ریمر پر چھوٹی دھاریں اور چھوٹی ٹیپر لیڈ 'A' ہوتی ہے۔
 (c) شیل ریمر۔

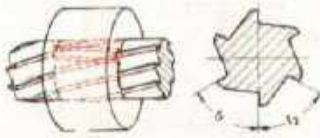

2. B 101, 2 بائیں بلڈار چھری والا ریمر۔
 3. B 101, 3 دائیں، ریمر کی چمک۔

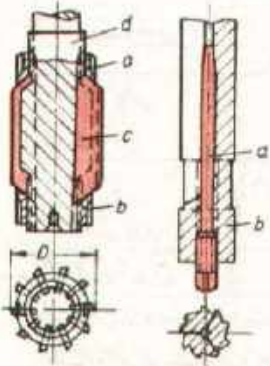



ڈرلنگ مشین پر ریمنگ کرنا : (Reaming on the Drilling Machine)


ریسر سے کٹائی کی خاطر سوراخ کے اندر کافی میٹرل چھوڑنے کے لیے سوراخ کو چھوٹے سائز کا کرتے یا کٹاؤنٹر بول کرتے ہیں (1) T 102, 1 مگر ٹوٹ ڈرل سے ریمنگ کرنے کے لیے رف ڈرل کیا جاتے تو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ ٹوٹ ڈرل عموماً اپنے اصل سائز سے 0.05 ملی میٹر بڑا سوراخ کرتا ہے۔

مثال : 12 ملی میٹر قطر کے سوراخ کی ریمنگ کرنا ہے۔ جب کامیٹریٹل مشین ہے۔ برے کا قطر کتنا ہونا چاہیے۔

حل : T 102, 1 کے مطابق ریمنگ کے لیے 0.2 ملی میٹر سائز میں کمی ٹوٹ ڈرل سے سوراخ کرنے کے لیے تقریباً 0.05 ملی میٹر سائز میں زیادتی۔


برے کا قطر = اختتامی سائز - (سائز میں کمی + سائز میں زیادتی)

برے کا قطر = 12 ملی میٹر - (0.2 ملی میٹر + 0.05 ملی میٹر) = 11.75 ملی میٹر

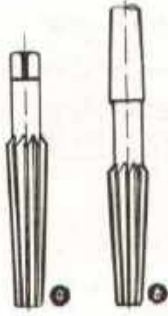


B 102, 1 سلائی دار ریبر
(a) دستی سلائی دار ریبر
(b) مشینی سلائی دار ریبر

جب کی کٹائی والی سلخ بالکل ہموار ہونی چاہیے۔ اگر سوراخ کے کنارے دندائے دار تا ہموار ہوں گے تو ریبر اٹک جائے گا۔ ریمنگ کرنے سے پہلے سوراخ میں سے کٹرن یا کچرا صاف کرنا چاہیے۔ پیک میں ریبر پکڑتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ریبر پیک میں مضبوطی سے پکڑا جاتے اور ہم مرکز رہے۔ جب کو بھی مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ اصولاً جب کہ ایک ہی دفعہ پکڑ کر ڈرلنگ، کٹاؤنٹر بولنگ اور ریمنگ کی جانی چاہیے۔ اس طرح مرکزی خطوط کی سیدھ (alignment) یقینی ہوتی ہے۔ مرکزی خطوط کی سیدھ درست نہ ہونے کی صورت میں سوراخ کے منہ پر ہی سلائی دار چڑائی بن جاتی ہے۔ جس کو پیشگی پھیلاؤ (Pre-expansion) کہتے ہیں۔

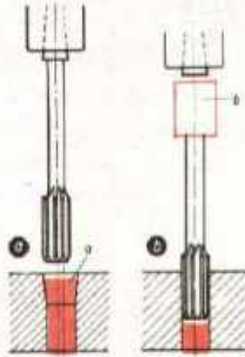

B 102, 2 ڈرلنگ مشین پر ریمنگ کرنا۔
(a) پیشگی پھیلاؤ والا سوراخ۔ (b) فلورنگ ڈرلنگ
بولڈر جو پیشگی پھیلاؤ کو روکتا ہے۔

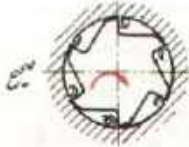

B 102, 3 ریبرل کوالتی
سخت کچی نہیں گھمانا چاہیے۔

کٹائی کی رفتار، فیڈ اور پکنا ہٹ (T 102, 2) سوراخ کے سطحی معیار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر ریبر کی سلائی لیڈ سے پہلے ناٹھنے تک گولائی حاصل نہ ہو تو فیڈ سے سوراخ

کے اندر جھریاں پڑھاتی ہیں۔ ریبروں کو الٹی سمت (anti clock wise) میں (B 102, 3) کچی نہیں گھمانا چاہیے۔ ورنہ کٹرن پھینسنے سے سوراخ کے اندر جھریاں بن جائیں گی۔ مزید برآں ریبر کے دندائے ٹوٹ جائیں گے۔ ریبروں کو گھڑی کے گھبروں میں رکھنا چاہیے۔

T 102, 2 - کٹائی کی رفتار 'v' فیڈ 's' اور ریبر کیلئے ٹھنڈا کرنے والا مائع۔

سوراخوں کیلئے s	ریبروں کے لیے v		میٹریل
	ss	ws	
60 φ --- 6			سٹیل، کانسی
0.75 --- 0.3	5 --- 4	4 --- 3	کاسٹ آئرن
2 --- 0.5	20 --- 17	17 --- 12	ایبرینیم
	12 --- 9	9 --- 6	ایبرینیم کی آمیزش
2 --- 0.5	30 --- 20		ٹیکنیشیم کی آمیزش

ٹھنڈا کرنے کا مائع : سٹیل کے لیے پتلا تیل کا مائع یا کپا تیل، کاسٹ آئرن
تھک ایبرینیم کے لیے صابن کا مائع یا سپرٹ۔

T 102, 1 - ریمنگ کے لیے سائزوں میں کمی

ریسر سے تیار سوراخ کا قطر ملی میٹر	سوراخوں کے سائزوں میں کمی ملی میٹر
5 سے کم	0.1 سے 0.2
5 سے 20	0.2 سے 0.3
21 سے 50	0.3 سے 0.5
50 سے زیادہ	0.5 سے 1

بکی دھاڑوں کے لیے سائزوں میں کمی کہ 50 فیصد بڑھا کر استعمال کیا جائے۔



ڈرلنگ مشین پر ریمنگ کرنا : (Reaming on the Drilling Machine)


دیر سے کٹائی کی خاطر سوراخ کے اندر کافی میٹیریل چھوڑنے کے لیے سوراخ کو چھوٹے سائز کا کرتے یا کاؤنٹر بور کرتے ہیں (T 102, 1) اگر ٹولسٹ ڈول سے ریمنگ کرنے کے لیے رف ڈول کیا جائے تو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ ٹولسٹ ڈول عموماً اپنے اصل سائز سے 0.05 فی میٹر بڑا سوراخ کرتا ہے۔

مثال : 12 فی میٹر قطر کے سوراخ کی ریمنگ کرنا ہے۔ جب کامیٹرل سٹیبل ہے۔ برس کا قطر کتنا ہونا چاہیے۔

حل : T 102, 1 کے مطابق ریمنگ کے لیے 0.2 فی میٹر سائز میں کمی ٹولسٹ ڈول سے سوراخ کرنے کے لیے تقریباً 0.05 فی میٹر سائز میں زیادتی۔

برسے کا قطر = اختتامی سائز - (سائز میں کمی + سائز میں زیادتی)

برسے کا قطر = 12 فی میٹر - (0.2 فی میٹر + 0.05 فی میٹر) = 11.75 فی میٹر

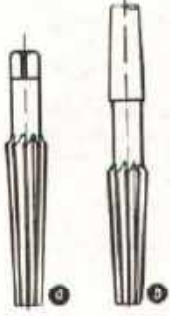


B 102, 1 سلامی دار ریمیر

(a) دستی سلامی دار ریمیر

(b) مشینی سلامی دار ریمیر

جاب کی کٹائی والی سطح بالکل ہموار ہونی چاہیے۔ اگر سوراخ کے کنارے دندلے دار ناہموار ہوں گے تو ریمیر آگے جاسے گا۔ ریمنگ کرنے سے پہلے سوراخ میں سے کسٹرن یا کچرا صاف کرنا چاہیے۔ چابک میں ریمیر کھلتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ریمیر چابک میں مضبوطی سے پکڑا جائے اور ہم مرکز چلے۔ چابک کو بھی مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ اصولاً چابک کو ایک ہی دفعہ پکڑ کر ڈرلنگ، کاؤنٹر بورنگ اور ریمنگ کی جانی چاہیے۔ اس طرح مرکزی خطوط کی سیدھ (alignment) یقینی ہوتی ہے۔ مرکزی خطوط کی سیدھ درست نہ ہونے کی صورت میں سوراخ کے منہ پر ہی سلامی دار چھڑائی بن جاتی ہے جس کو پیشگی پھیلاؤ (Pre-expansion) کہتے ہیں۔

(B 102, 2) فلٹوننگ ڈرائیور ہولڈر کی مدد سے مرکزی سیدھ میں تھوڑا بہت فرق نکالا جاسکتا ہے اور اس لیے پیشگی پھیلاؤ نہیں ہو سکتا۔

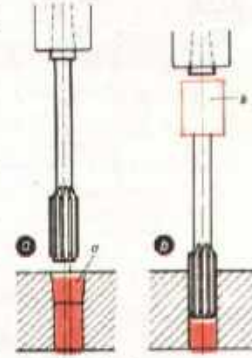


B 102, 2 - ڈرلنگ مشین پر ریمنگ کرنا۔

(a) پیشگی پھیلاؤ والا سوراخ۔ (b) فلٹوننگ ڈرائیور ہولڈر جو پیشگی پھیلاؤ کو روکتا ہے۔

کٹائی کی رفتار، فیڈ اور چکنا ہٹ (T 102, 2) سوراخ کے سطحی معیار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر ریمیر کی سلامی لیڈ سے ہمیں ناخوشی تک گولائی حاصل نہ ہو تو فیڈ سے سوراخ

کے اندر جھریاں پڑھاتی ہیں۔ دیمروں کو الٹی سمت (anti clock wise) میں (B 102, 3) کبھی نہیں گھمانا چاہیے۔ ورنہ کسٹرن پھینسنے سے سوراخ کے اندر جھریاں بن جائیں گی۔ مزید برآں ریمیر کے داندلے ٹوٹ جائیں گے۔ دیمروں کو کھڑکی کے کوسوں میں رکھنا چاہیے۔

T 102, 2 - کٹائی کی رفتار 'v' فیڈ 's' اور ریمیر کیلئے ٹھنڈا کرنے والا مائع۔

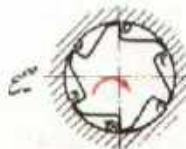

B 102, 3 - دیمروں کو الٹی سمت کبھی نہیں گھمانا چاہیے۔

T 102, 1 - ریمنگ کے لیے سائزوں میں کمی

سوراخوں کے سائزوں میں کمی فی میٹر	دیر سے تیار سوراخ کا قطر فی میٹر	سائزوں میں کمی
0.2 سے 0.1	5 سے کم	0.2 سے 0.1
0.3 سے 0.2	5 سے 20	0.3 سے 0.2
0.5 سے 0.3	21 سے 50	0.5 سے 0.3
1 سے 0.5	50 سے زیادہ	1 سے 0.5

انگلی دعاتوں کے لیے سائزوں میں کمی کہ 50 فیصد بڑھا کر استعمال کیا جائے۔


سوراخوں کیلئے s	دیمروں کے لیے v	میٹریل
60 φ --- 6 φ	ss ws	سٹیل، کانسی
0.75 --- 0.3	5 --- 4	4 --- 3
2 --- 0.5	20 --- 17	17 --- 12
	12 --- 9	9 --- 6
	30 ---	20 ---

ٹھنڈا کرنے کا مائع : سٹیل کے لیے پھلتا تیل کا معمول یا کچا تیل۔ کاسٹ آئرن خشک ایرو بیٹیم کے لیے صابن کا معمول یا پیرسٹ۔



افقی بورنگ مشین پر آڑے سوراخ بور کرنا

(Boring of Cross-Holes on the Horizontal Boring Machine)

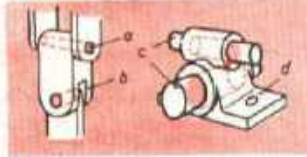


B 103. 1 - (بائیں) آڑے سوراخوں کی مثالیں۔

(a) کاہل - (b) جرز - (c) شانیں - (d) بیرنگ بلاک۔

آڑی شانیں یا آڑے کاہل لگانے کیلئے آڑے سوراخ استعمال کیے جاتے ہیں۔
(B 103. 1)

مثال :

دک آڈر بیرنگ بلاک (B 103. 2) میں دو پور $\phi 55$ اور $\phi 33$ کے بنانے مقصود ہیں۔ فیڈر کر مشین پر صاف کرنا ہوگا۔ نیچے والا سوراخ کھوکھلی جگہ سے بنانا ہے۔ باقی سوراخ ٹھوس مشین میں بنانا ہے۔ ہاب کی

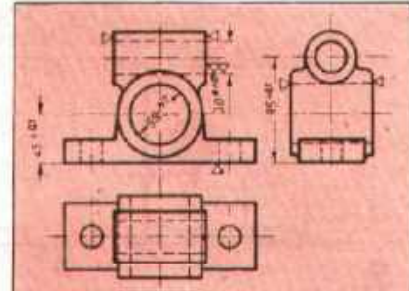


1	Bearing block	1	GG-18
No. of Pieces	Nomenclature	QTY	Material Rough size

B 103. 2 - دک آڈر بیرنگ بلاک

سطحیں پہلے سے مشین کی تختی میں۔ ایڈجسٹ کیے جانے والی ٹیبل والی افقی بورنگ مشین دستیاب ہے۔


ترتیب عمل :

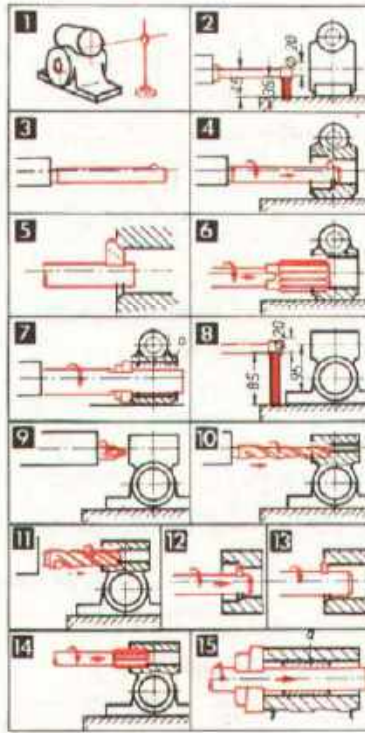

نومرز	عمل
1	دراٹنگ
2	گہرے اور پھان خط کھینچ کر
3	ہاب ہانڈ اور سیدھ درست کرنا بیرنگ سپنڈل کو سوراخ کے مرکز پر سیٹ کرنا۔
4	بیرنگ ہار کو پختہ
5	ریٹنگ کی گھنٹی فنل کے ساتھ $\phi 54.7$ بورنگ ہار
6	ریٹنگ کے لیے شیفر کرنا
7	سوراخ کی ریٹنگ کرنا
8	بہت کی فیڈنگ کرنا
9	فیڈنگ ٹول والی بورنگ ہار درمیان میں۔
10	$\phi 30$ سوراخ پر کرنے کے لیے ٹیبل کو 90° گھمائیں اور سوراخ کے مرکز پر سپنڈل سیٹ کریں۔
11	سیٹر ڈرل
12	سوراخ پر کرنے کے لیے پور کرنا 29.7 ٹی میٹر
13	سوراخ کے لیے شیفرنگ کرنا
14	سوراخ کی ریٹنگ کرنا
15	بہت کی فیڈنگ کرنا
	تا پختہ اور ہانڈ سے واسے آگت ، اور یہ کیلپرز ہلٹ کرے۔ ٹولیں انڈر کیلپرز سلیپ گین۔ 90° کا گہرے۔




آزمائشی سلاح اور سلیپ گیج کی مدد سے بور کے مرکز پر بورنگ سپنڈل کو سیٹ کیا جا سکتا ہے۔ آزمائشی سلاح صحت اور گرائینڈنگ کی ہوتی ہے اس کا سلامی ڈیٹیک بورنگ سپنڈل کے سلامی وار سورج میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ بورنگ کیریج (carriage) کو آگے اور پیچھا جاتا ہے کہ آزمائشی سلاح اور ٹیبل کے درمیان سلیپ گیج لگائی جا سکے۔ اکثر مشین پر حوالہ جاتی سلامی (reference bars) لگی ہوتی ہیں جو ایڈجسٹمنٹ میں مدد کرتی ہیں سلامی وار ڈیٹیک کی طرف سے بورنگ سلاح کو بورنگ سپنڈل کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ میں اور فیڈ حرکات بورنگ سپنڈل سے دی جاتی ہیں۔ یہی بورنگ کے لیے مشین کے ٹیبل سے بھی فیڈ دی جا سکتی ہے۔ سیٹنگ سکریو (حوالہ صفحہ 87) کی مدد سے بورنگ سلاح پر کٹائی کی گہرائی سیٹ کرتے ہیں۔ فیڈنگ کے عمل کے دوران بورنگ سلاح کی دھڑک کو روکنے کے لیے اس کو درمیانی سلیو (sleeve) سے گائیڈ کریں گے۔

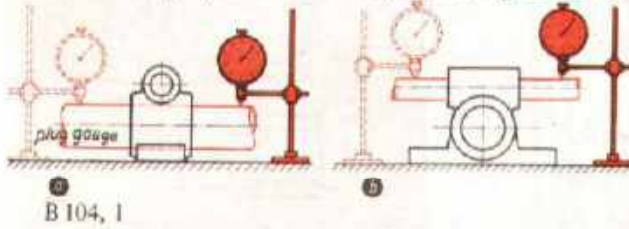

B 104, 1

بور کو ناپنا اور جانچنا :

(Measuring and testing of bores)

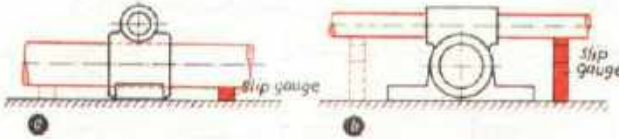

B 104, 2

- B 104, 1 - بور کی ہم مرکزیت اور مل کر چلنے والی سطحوں کو ناپنے اور جانچنے سے جانچنا۔ (a) زیریں بور جانچنا۔ (b) بالائی بور جانچنا۔
- B 104, 2 - بور کی ہم مرکزیت اور مل کر چلنے والی سطحوں کو سلیپ گیج سے جانچنا۔ (a) زیریں بور جانچنا (b) بالائی بور جانچنا

1. بور کے قطر کو جانچنا۔ گنجائشی پلاگ گیجز (tolerance plug gauges) کی مدد سے جانچ سکتے ہیں۔
2. بور کی ہم مرکزیت کو مل کر چلنے والی سطحوں کے ہمراہ جانچنا (B 104, 1 & 2)۔ ہیرنگ بلاک کو سر فیس پلیٹ پر رکھیں گے۔ آزمائشی سلاح کو بور میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ جانچنے کے لیے ٹرائیں انڈیکٹریٹرز یا سلیپ گیجز استعمال کر سکتے ہیں۔

3 مرکزی خاصوں کو جانچنا۔ (B 104, 3)

مثال : فرض کیا کہ سائز $17.55 = h_1$ ملی میٹر اور سائز $80.03 = h_2$ ملی میٹر (سلیپ گیج کی مدد سے معلوم کیے گئے)

$$55 = D \quad \text{ملی میٹر} \quad 30 = d \quad \text{ملی میٹر}$$

حل : مرکزی فاصلے H_1 اور H_2 ۔ تعینات سے معلوم کیے جائیں گے۔


$$45.05 \text{ ملی میٹر} = 27.5 \text{ ملی میٹر} + 17.55 = D/2 + h_1 - H_1$$

$$95.03 \text{ ملی میٹر} = 15 \text{ ملی میٹر} + 80.03 = d/2 + h_2 - H_2$$


دونوں مرکزی فاصلے گنجائشی حدود کے اندر ہیں۔

- 4 آئسے سوراخوں کے زاویوں کو جانچنا (B 104, 4) اس میں آزمائشی سلاح ٹیسٹ بلاک اور گنڈے استعمال ہوتے ہیں۔ آزمائشی بلاک کو آزمائشی سلاح کے نیچے والی حوالہ جاتی سطح کے ساتھ لگائیں۔ غلام سے روشنی گزرنے کے طریقے سے 90° کے گھٹنے کی مدد سے جانچا جائے گا۔

• Direction of View

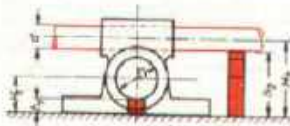


B 104, 3 - مرکزی خاصوں کو جانچنا۔

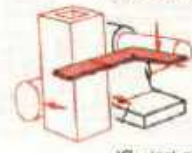


B 104, 4 - آئسے سوراخوں کو جانچنا۔



بشیں بنانا : (Manufacture of Bushes)

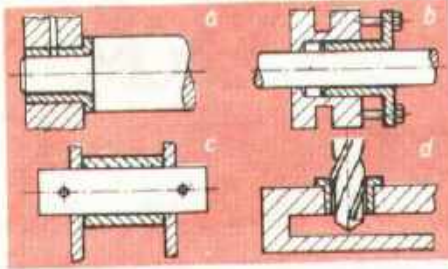

B 105. 1 - بشوں کی مثالیں۔ (a) بیرنگ بش۔ (b) پیننگ بش جو والو سپنڈروں اور بشوں رانڈوں کی سیٹنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ (c) فاصلہ قائم رکھنے والی بش (Distance bush)۔ (d) ڈورل بش (دست کی برقی)

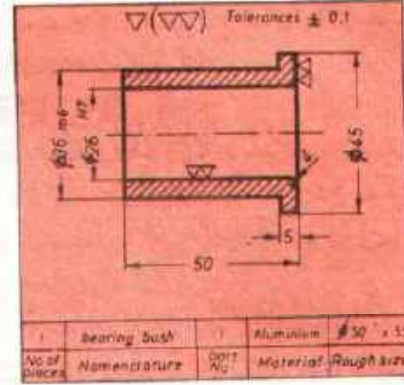

B 105. 2 - ورک شاپ ڈرائیونگ

مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی بشیں مثلاً بیرنگ بش پیننگ بش۔ فاصلہ قائم رکھنے والی بش اور ڈورل بش ہوتی ہیں۔ (B 105. 1)

مثال :


ورک آرڈر : ایک بیرنگ بش بنانا مقصود ہے (B 105. 2)

بیرنگ بش شافٹوں اور دھروں کو سہارنے کیلئے استعمال ہوتے ہیں۔ بور اور گھومتی ہوئی شافٹ کی سطحوں کے درمیان رگڑ (friction) پیدا ہوتی ہے جو بہت نا پسندیدہ ہوتی ہے اور اس رگڑ کو ملائم سطح پر بش کے مناسب میٹریل اور موڑوں چکنا تیل استعمال کر کے کم سے کم کر دیا جاتا ہے۔ لیشل کا میٹریل شافٹوں کے میٹریل سے نرم ہونا چاہیے۔ چونکہ گھسنے کے بعد لیشل کو آسانی سے تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ لیشل کیلئے کاسٹ آرن ان میں حرلیف رگڑ (anti friction) خصوصیت ہوتی ہے۔ سٹریچ میٹل (Red brass) اور بھرت کی دھات (babbitt metal) جو بہترین حرلیف رگڑ خصوصیت کی حامل ہے، وغیرہ بہترین موڑوں میٹریل ہیں۔ بھرت کی دھاتوں بیرنگوں پر دوبارہ دھات چڑھانے (remetalling) کے کام آتی ہیں۔ اکثر پلاسٹک سے بھی بیرنگ بش بنائے جاسکتے ہیں۔

ترتیب عمل :

نمبر	عمل	ٹولز
1	پیک میں بچانا	3
2	یو سیٹ	بھلی ٹول (Side Tool)
3	Ø45.50 تک گھروی کٹائی کرنا	گھروی کٹائی کا ٹول
4	سینٹرنگ	بھلی ڈول یا سنٹر پٹ
5	درف ڈرائنگ	10 N HSS ڈرائسٹ ڈول
6	دوبارہ ڈرائنگ کرنا	22N HSS ڈرائسٹ ڈول
7	اندرونی خراشاں - Ø25.8 تک	بزرگ ٹول
8	ریٹنگ	ریبر 26 H7 HSS
9	گروئی خراشاں	گروائی دار ٹول
10	بش کو خراش کے سینڈرل پر پڑھانا۔	خراشاں کا سینڈرل (Saug)
11	6 ملی میٹر تک Ø36 اور پھلایا لسانی پر Ø45 خراشاں	گھروی اور بھلی ٹول
12	بابری تادم	دستی ٹول

نچے اور چلنے کے آلات : رابٹ گنچ، ڈریزنگ میسر، گروائی گنچ۔

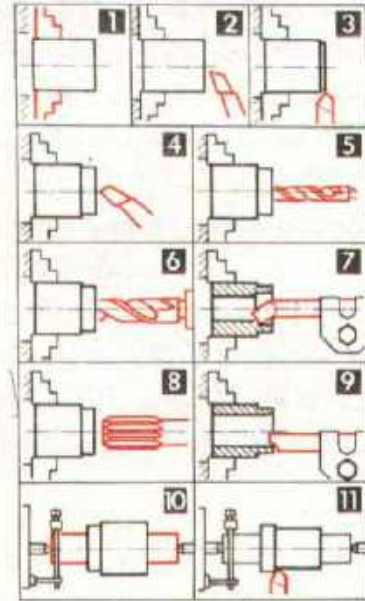

بش بنانا : درف ڈرائنگ کے بعد بزرگ ڈول سے بزرگ کرتے ہیں کیونکہ ڈرائسٹ ڈول میں صیغ سوراخ نہیں کرتا۔ خراش کے سینڈرل پر لگا کر لیش کو ختمی شکل دیں۔ تاکہ اندرونی اور بیرونی قطر متوازی گھریں۔



خراد پر بور کرنا : (Boring on the Lathe)

خراد مشینوں پر ٹھوس میٹریل میں سوراخ کیے جاسکتے ہیں اور نامکمل سائز سوراخوں (rough finished holes) کو اندر سے خردا جاسکتا ہے۔ نیز کاؤنٹر بورنگ اور ریمنگ بھی کی جاسکتی ہے۔ اصولی طور پر خردا کے دوسرے کاموں کے سلسلے میں سوراخ کیے جاتے ہیں۔

ٹھوس میٹریل میں سوراخ کرنا :

عموما ٹرنٹ ڈول استعمال کیا جاتا ہے۔ جاب کو محوری فیڈ پاور کی وجہ سے کھینکے سے بچانے کی خاطر مضبوطی سے پک میں پکڑنا چاہیے۔ سوراخ کرنے سے پہلے جاب کی مشیننگ اور سیٹرننگ کر لینا چاہیے (B 106, 1) اگر سیٹرنگ صحیح نہ کی جائے تو برا منحرف المرکز چلنے لگتا ہے۔ برما یا برما پک کو میل شاٹک سپنڈل سیلبر کے سلامی دار سوراخ میں لگاتے ہیں۔

جاب کے پکروں کی تعداد کٹائی کی رفتار کے مطابق چنی جاتی ہے۔ میل شاٹک کے پچھلے کو ہاتھ سے گھما کر فیڈ دی جاتی ہے۔ سوراخ میں سے بار بار برستے کو باہر نکال کر کٹرن کو بٹایا جانا چاہیے۔ ٹھنڈا کرنے پر توجہ بھی دینی چاہیے۔

بورنگ : بورنگ کرنے کے لیے بورنگ ٹول یا ہٹ لگی ہوئی بورنگ سلاش

بورنگ : بورنگ کرنے کے لیے بورنگ ٹول یا ہٹ لگی ہوئی بورنگ سلاش

(B 106, 2 & 4) استعمال کی جاتی ہیں۔
بورنگ ٹول کو پکڑتے وقت ٹول کی کٹائی کی وسعت کو مرکز تک اُدبچا کرتے ہیں (B 106, 3)۔
بورنگ کرنے کے لیے بیرونی ٹرننگ سے فیڈ اور کٹ کی گہرائی کم رکھتے ہیں۔ کیوں کہ بورنگ ٹول بیرونی ٹرننگ میں استعمال ہونے والے ٹول کی طرح مضبوط نہیں ہوتا ہے۔


خراد پر ریمنگ کرنا (B 106, 5)

ساکن دھاروں یا ایڈجسٹ ہونے والی دھاروں والے مشین ریمر استعمال ہوتے ہیں۔ سلامی دار شیننگ کی طرف سے ریمر کو میل شاٹک سپنڈل کی سیلبر کے سلامی دار سوراخ میں لگائی جاتی ہیں۔ جاب اور ریمر کی سیدھ کو درست ہرنا چاہیے۔ ورنہ پیشگی پھیلاؤ والا سوراخ بن جائے گا۔ فلورٹنگ ڈرائیور ہولڈر (floating driver holder) سے مرکزی سیدھ میں پھیرنی مرنی غلطیوں کو درست کیا جاتا ہے۔


بورنگ کرنے کے لیے پہلے نامکمل سائز کا سوراخ یا مناسب کم پرائسز کا بورڈ کرتے ہیں۔ صحیح کٹائی کی رفتار، فیڈ اور بہتر ٹھنڈا کرنے اور چکنا ہٹ کا دھیان رکھنا چاہیے (T 102, 2) فیڈ ہاتھ سے چلاتے ہیں۔ ساتھ ہی میل شاٹک کی سپنڈل سیلبر کو آہستہ آہستہ آگے چلا دیں تاکہ سوراخ کی سطح کامیاب مطلوبہ معیار کے مطابق ہو۔




B 106, 1 - خردا پر ٹرنٹ ڈول سے سوراخ کرنا

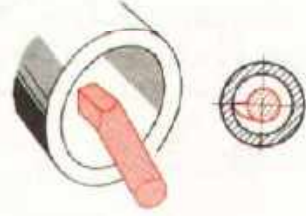

B 106, 2 - (ا) بورنگ ٹول سے بورنگ کرنا۔
B 106, 3 - (ب) بورنگ ٹول کو مرکز پر سیٹ کرنا۔

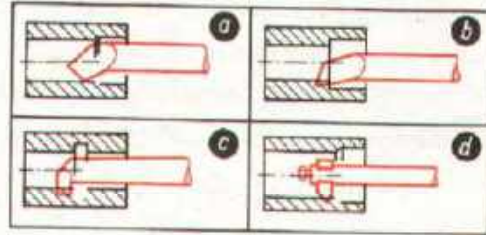


B 106, 4 - بورنگ ٹولز۔ (a) اندرونی گھردی کٹائی والا ٹول۔ (b) اندرونی ٹول۔ (c) مستطیل نامعرا ہوا محوری کاٹنے والا ٹول۔ (d) ہٹ والی بورنگ سلاش۔

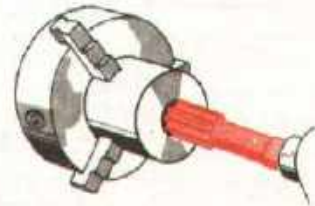

B 106, 5 - خردا پر ریمنگ کرنا



خرادے ہوئے بور کو ناپنا اور جانچنا : (Measuring & Testing of Bores)

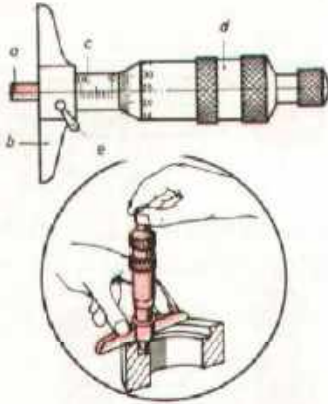


B 107. 1 - مائیکرو میٹر گرائی گیج - (a) داخل ہونے والی سپنڈل (b) برقی یا ٹیگ (c) اندرونی ہیرل (d) تھمیل (e) کالکٹ

مائیکرو میٹر گرائی گیج سے ناپنا : (B 107. 1)
 جب عام گرائی گیج کی درست مطلقہ درستی سے ناکافی ہو تو مائیکرو میٹر گرائی گیج استعمال کی جاتی ہے۔ مائیکرو میٹر گرائی گیج سے $\frac{1}{100}$ ملی میٹر تک پڑھا جا سکتا ہے۔
 استعمال کے وقت آلے کی ٹیگ کو جاب کی سطح کے ساتھ لگا کر تھمیل کو گھماتے ہیں۔ حتیٰ کہ سپنڈل کا کنارہ دوسری سطح کے ساتھ چھو جائے۔ اس کے بعد لاک بول سے کس کر گیج کو جاب سے ہٹا کر پڑھ لیتے ہیں۔ اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اندرونی میسر پر نمبروں کی گنتی دائیں سے بائیں کی جاتی ہے۔

اندرونی مائیکرو میٹر سے ناپنا : (B 107. 2)


اندرونی مائیکرو میٹر کے دونوں سرے صدمہ نما ہوتے ہیں۔ 35 ملی میٹر سے 400 ملی میٹر تک ناپنے کے لیے مختلف پیمائشوں کے اندرونی مائیکرو میٹر ملتے ہیں۔ ناپنے کی درستی $\frac{1}{100}$ ملی میٹر تک ہوتی ہے۔
 استعمال کرتے وقت اندرونی مائیکرو میٹر کو بور میں سطح پر ٹھوندا رکھیں۔ زیریں سر اس سطح سے پڑ کر دوسرے سرے کو اتنا گھمائیں کہ مزید نہ گھوم سکے۔ پھر اسکو بور سے ہٹائیں اور پیمائش پڑھی جا سکتی ہے۔

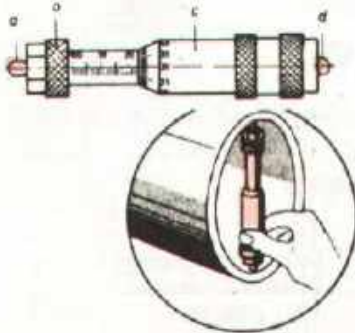

B 107. 2 - اندرونی مائیکرو میٹر (a) داخل ہونے والی سپنڈل (b) کالکٹ (c) تھمیل (d) حساس پن (feeler pin)

ڈائیل انڈیکٹیو سے بور کو جانچنا :


پیمائشی میڈیم کے ساتھ ایک ساکن اور دوسری حرکت کرنے والی سپنڈل ملی ہوتی ہیں، کہ ڈائیل انڈیکٹیو کے ساتھ جڑ دیتے ہیں (B 107. 4)۔ حرکت کرنے والی سپنڈل کی حرکت ڈائیل انڈیکٹیو کی حساس پن تک منتقل ہوتی ہے۔ استعمال کرتے وقت حرکت کرنے والی سپنڈل کو خاص پیمائش تک ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے مائیکرو میٹر سنٹیپ گیج (snap gauge) یا رنگ گیج (ring gauge) استعمال ہوتی ہے (B 107. 3)۔ ڈائیل انڈیکٹیو کی سٹری صفحہ پر منبٹ کرتے ہیں۔ جب انڈیکٹیو کو بور میں لگاتے ہیں تو سٹری کی حرکت ایڈجسٹ کی ہوئی پیمائش سے کمی بیشی ظاہر کرتی ہے۔

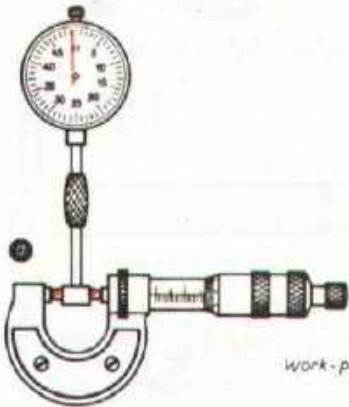

B 107. 3 - ڈائیل انڈیکٹیو سے بور کو جانچنا۔ (a) پیمائشی ہیڈ کو ایڈجسٹ کرنا۔ ڈائیل کی سٹری کو صفحہ پر سیٹ کرنا۔ (b) بور کو جانچنا



B 107. 4 - پیمائشی ہیڈ۔ (a) گیج کی ساکن سپنڈل۔ (b) گیج کی حرکت کرنے والی سپنڈل۔ (c) سٹاپ ہیڈ (Stop head)

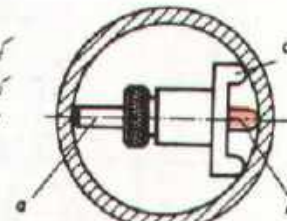



لمٹ گیج سے بور کو جانچنا : (Testing of bore with limit Gauge)


لمٹ پلگ گیج (B 108.1) میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ سائز کے مطابق 'گو' (go) اور 'ناٹ گو' (Not go) دو اطراف ہوتی ہیں۔ اس کی گوسائڈ کو بغیر زور لگائے بور کے اندر آسانی سے فٹ کرنا چاہیے۔ ناٹ گو سائڈ دی گئی گہرائی یا نشانی سے بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے بور میں فٹ نہیں ہوتی چاہیے۔ اس سائڈ کو بور کے ساتھ آہستہ سے لگانا چاہیے۔ B 108.2

فلٹ لمٹ پلگ گیج (B 108.3) flat limit plug gauge یہ بھی لمٹ پلگ گیج کی طرح ہی استعمال کی جاتی ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ بور گول ہے یا نہیں فلٹ لمٹ پلگ گیج کے گر اور ناٹ گر اطراف کو باری باری بور میں مختلف جگہوں پر رکھ کر جانچتے ہیں۔


دستے والی پن پلگ گیج (B 108.4) اس گیج کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ اس کے پچھلے سرے کو بور کے اندر داخل کر کے دستے کو پکڑ کر بور کے اندر جھیرلانے کی کوشش کی جاتی ہے (B 108.5)۔

لمٹ پلگ گیج سے جانچنے کے اصول :


- 1- بور اور لمٹ پلگ گیج کی جانچنے والی سطحوں پر عمدہ گرہیں کی جگہیں ہی تھما جانی چاہیے۔
- 2- لمٹ پلگ گیج کو بور میں سیدھا داخل کرتے ہیں اور بور کے اندر نہیں چھوڑ دیتے۔
- 3- لمٹ پلگ گیج اور جام دو فون کا درجہ حرارت ایک ہی ہونا چاہیے۔ یہ بہت اہم ہے کہ عمل کے دوران گرم ہو جانے والے جام کو ٹھنڈے سے لمٹ پلگ گیج سے نہیں جانچنا چاہیے۔ اس طرح اگر لمٹ پلگ گیج کو ایک لمحے کے لیے بھی بور میں رکھ چھوڑا جائے تو یہ بور میں جام بھر جائے گی۔ ایسی صورت میں اگر یہ بور میں بیٹھ جائے تو اس کو ہتھوڑے کی چوڑوں سے باہر نہیں نکالنا چاہیے۔ بلکہ جام کو تھوڑا سا گرم کر کے آہ پر نہیں پر رکھ کر احتیاط سے باہر لگانا چاہیے۔
- 4- بند سوراخوں کو جانچنے کے لیے جھیری یا سوراخ والے لمٹ پلگ گیج استعمال کرتے ہیں تاکہ تھرا آسانی باہر نکل سکے۔

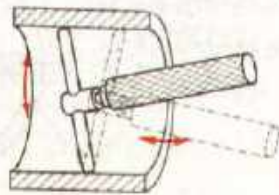


B 108.5 - اگر دستے والی پن پلگ گیج کا ناٹ گر سر بور میں جھیرلایا جاسکے تو سمجھیں کہ بور بہت بڑا ہے۔

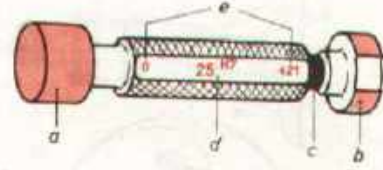


B 108.1 - لمٹ پلگ گیج (a) گر (Go) حصہ - (b) ناٹ گو (Not Go) حصہ۔ (c) لائن نشان - (e) بنیادی سائز (وا) گہرائی (tolerances)۔

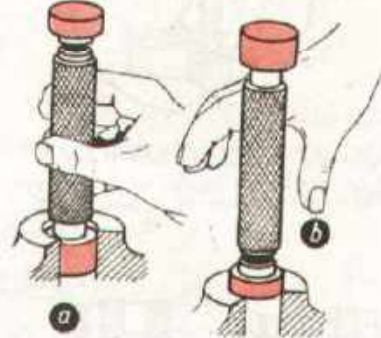

B 108.2 - لمٹ پلگ گیج سے جانچنا (a) گو (Go) حصے کو زور کے بغیر داخل کرنا چاہیے۔ (b) ناٹ گو (Not Go) حصہ صرف ہلکا سا چھونا چاہیے۔

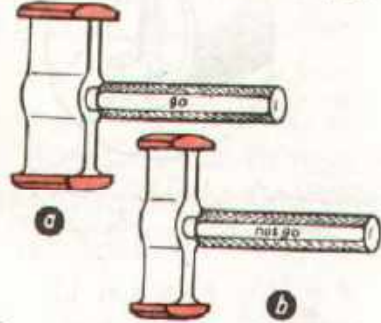

B 108.3 - 100 سے 200 ملی میٹر تک فلٹ لمٹ پلگ گیج - (a) گر - (b) ناٹ گو۔

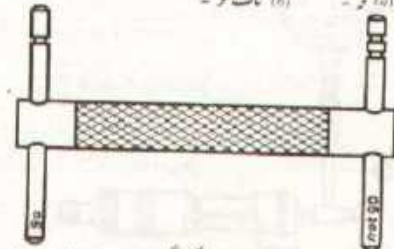


B 108.4 - دستے والی پن پلگ گیج جو 200 ملی میٹر سے بڑی پیمائشوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔



3۔ اسلامی دار پُرزے بنانا : (Manufacture of Tapered Parts)


ٹیمپرز (tapers) یعنی اسلامی دار خراوے جو سے ایسے پُرزے ہوتے ہیں۔ جن پر ترتیب وار قطر کا گھٹناؤ (reduction) ہوتا ہے۔ درکٹاپ میں مخروطی پُرزوں کو بھی ٹیمپر کہا جاتا ہے۔ اسلامی دار پُرزوں یا اسلامی سرایتوں (B 109, 1) کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے سیٹنگ اور کٹنا (fastening) وغیرہ (B 109, 2)۔

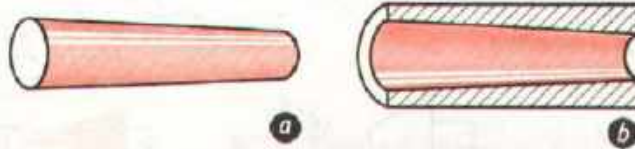


B 109, 1 - ٹیمپر کی اقسام (a) بیرونی ٹیمپر - (b) اندرونی ٹیمپر

ٹیمپرز کے معیار مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اسلامی دار پُرزوں کے مختلف حصوں کے نام نکلو ویسے لگے ہیں (B 109, 1 - 6)۔


B 109, 2 (a) دائیں، اسلامی دار پُرزوں کی مثالیں - (b) مخروطی کلچ - (c) کلاؤنرنگ کیا ہوا بیچ - (d) سینٹر - (e) کاک (cock)

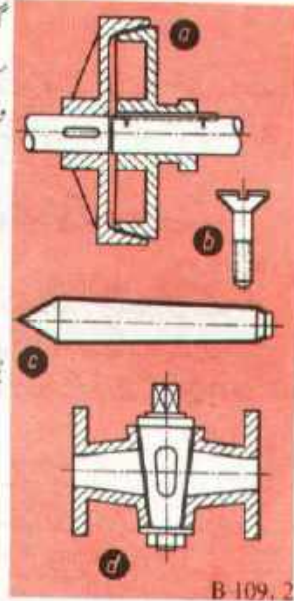


B-109, 2

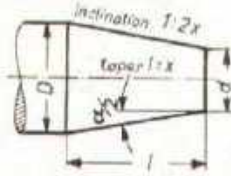


B 109, 3 - اسلامی دار پُرزوں کے حصوں کے نام
 $D =$ بڑا قطر، $d =$ ٹیمپر کی لمبائی، $x = 1$ - ٹیمپر
 $d =$ چھوٹا قطر، $2x = 1$ - جھکاؤ (Inclination)
 $\alpha =$ جھکاؤ کا زاویہ (جو خراوے میں کی کپاؤنڈ سٹینڈ پر باندھتے ہیں اور سیٹنگ اینگل کہا جاتا ہے)۔

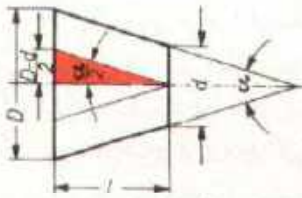

B 109, 6 - سیٹنگ اینگل $\alpha/2$ (جھکاؤ کا زاویہ) ٹیمپر کاٹنے کیلئے کپاؤنڈ سٹینڈ پر باندھتے ہیں۔
 سیٹنگ اینگل $\alpha/2 = \tan^{-1} (d/2 - D/2) = \tan^{-1} (d/2 - D/2)$ ہوتا ہے۔
 α ٹیمپر کا زاویہ (vertex angle) ہوتا ہے۔

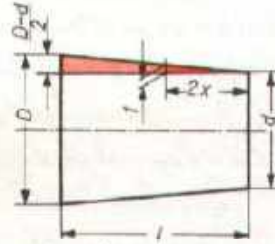

B 109, 5 - جھکاؤ $1 = \left(\frac{D}{2} - \frac{d}{2} \right)$ ہے کہ $2x = 1$ کا مطلب ہے جھکاؤ $2x = 1$ کا مطلب ہے کہ $2x$ فی میٹر کی لمبائی پر ٹیمپر کا نصف قطر 1 فی میٹر تبدیل ہوتا ہے۔

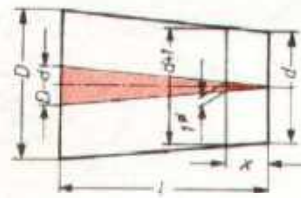

B 109, 4 - $\ell = (D-d)$ جس کا معنی $x:1$ ہے ٹیمپر $x:1$ کا مطلب یہ ہے کہ x فی میٹر کی لمبائی پر ٹیمپر کا قطر 1 فی میٹر تبدیل ہوتا ہے۔

مثال: مندرجہ ذیل معلوم کریں جبکہ بڑا قطر 50 فی میٹر، چھوٹا قطر 45 فی میٹر اور ٹیمپر کی لمبائی 50 فی میٹر ہے۔
 a) ٹیمپر $1:x$ b) جھکاؤ $1:2 \times$ c) سیٹنگ اینگل $\alpha/2$

معلوم: $D = 50\text{mm}$, $d = 45\text{mm}$, $\ell = 50\text{mm}$

حل: a) taper; $(D-d) : \ell = 1:x$; $(50-45) : 50 = 1:10$
 $1:10$ کا مطلب یہ ہوا کہ 10 فی میٹر کی لمبائی پر قطر کا ساٹھ 1 فی میٹر تبدیل ہوتا ہے۔

b) Inclination: $\frac{D-d}{2} : \ell = \frac{50-45}{2} : 50 = 1:20$ (or Inclination = $1:2 \times 10 = 1:20$)

c) Setting angle $\tan \alpha/2 = \frac{D-d}{2\ell} = \frac{50-45}{2 \times 50} = 0.05$

ٹیمپرز کی جدول کے مطابق 0.05 زاویہ $5^\circ 44'$ ہوتا ہے۔



سلاخی خراواتا (Manufacture of Tapers)

گھٹورے والیں مخروطی اشیا، مختلف طریقوں سے بنا سکتے ہیں۔

کیاؤنڈ سلائیڈ (compound slide) سے سلاخی خراواتا۔ (B 110, 1)

کیاؤنڈ سلائیڈ کو سلاخی کے جانبی خط (lateral arc line) کی سمت میں باندھنا چاہیے۔ یہ طریقہ زاویہ منفرجہ پر پتلے ٹیپر کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں فیڈ ہاتھ سے چلائی پڑتی ہے۔ اس لیے جاب کی سطح بہت صاف نہیں ہوتی۔ کیاؤنڈ سلائیڈ کی چال کی لمبائی کم ہوتی ہے۔ اس لیے معمولی طور پر صرف چھوٹی سلاخیاں ہی خراوی جاسکتی ہیں۔


کیاؤنڈ سلائیڈ کو درجوں پر سیٹ کرنا۔

(B 110, 1)


کیاؤنڈ سلائیڈ کو سینٹنگ ایجنٹ کے برابر توجیہ کر کے پینچ کی مدد سے کس دیتے ہیں۔
کیاؤنڈ سلائیڈ کو نمونے کے مطابق باندھنا۔

(B 110, 2)

ایک ٹیپر ہلکے گچ کو نمونے کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ٹول ہولڈر میں ڈائیل انڈیکس کو کھڑا لیتے ہیں۔ جس کی حساب پن نمونہ کو چھوتی ہے۔ جب سیٹ کی جاتی ہے کیاؤنڈ سلائیڈ کو سلاخی کے انجینی خط

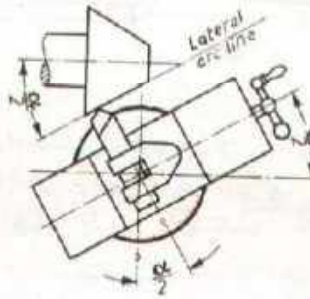

B 110, 1 - کیاؤنڈ سلائیڈ کی مدد سے سلاخی خراواتا۔

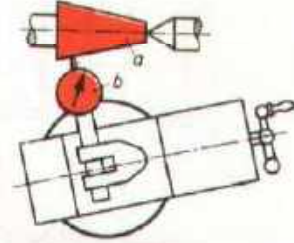

B 110, 2 - نمونے کے مطابق سینٹنگ کرنا۔
(a) نمونہ
(b) ڈائیل انڈیکس


کے ساتھ ساتھ چلایا جائے تو ڈائیل انڈیکس کی سوئی پر کرنی حرکت نظر نہیں آتی چاہیے۔

ٹیل مشاک سینٹر کو مشاکر باندھنے سے سلاخی خراواتا: (B 110, 4)


اگر ٹیل سینٹر کو مرکز سے دور ہٹا کر باندھ کر ٹول آفسے (carriage) کو لمبے رخ چلائیں تو مخروطی شکل حاصل ہوتی ہے (B 110, 3 & 4)
لمبائی کے $\frac{1}{50}$ وں حصہ سے زیادہ ٹیل مشاک سینٹر کو نہیں ہٹانا چاہیے۔ درجہ خراوت کے سینٹر صحیح کچھ نہیں کرتے۔ (B 110, 5) اس لیے یہ طریقہ لمبے اور کم قطر کے ٹیپر کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طریقے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ خورد کاری فیڈ لگانی جاسکتی ہے۔
ٹیل مشاک سینٹر کا ہٹاؤ OS معلوم کرتے وقت دو امکانات کا خیال رکھنا چاہیے۔

(a) سینٹروں کا درمیانی فاصلہ 'L' سلاخی کی لمبائی 'L' کے مطابق ہونا ہے۔ (دشاذو آوری) (B 110, 3)


(b) سلاخی کی لمبائی 'L' سینٹروں کے درمیانی فاصلہ 'L' سے چھوٹی ہوتی ہے۔ (B 110, 4)

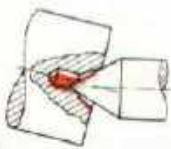

B 110, 5 - اگر ٹیل مشاک کو زیادہ ہٹا دیا جائے تو سینٹر کی کچھ خورد کاری ہوتی ہے۔

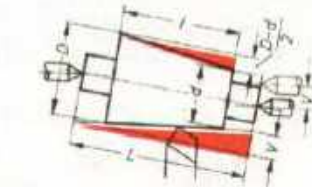

B 110, 4 - سلاخی کی لمبائی سینٹروں کے درمیانی فاصلے سے کم ہے۔

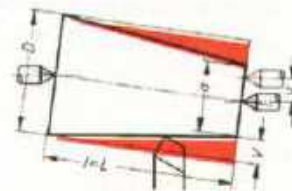

B 110, 3 - سلاخی کی لمبائی سینٹروں کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے۔

$$OS = \frac{D-d}{2} \times \frac{L}{\ell} \text{ mm}$$

مثال: OS معلوم کریں جبکہ:

D = 50mm, d = 47mm, L = 200mm, $\ell = 100$ mm معلوم:

$$OS = \frac{D-d}{2} \times \frac{L}{\ell} = \frac{50-47}{2} \times \frac{200}{100} = 3\text{mm. حل:}$$

$$OS = \frac{D-d}{2} \text{ mm.}$$

مثال: OS معلوم کریں جبکہ:

D = 60mm, d = 56mm, معلوم:

$$OS = \frac{D-d}{2} = \frac{60-56}{2} = 2\text{mm. حل:}$$




خراؤ کے سینٹر بنانا : (Manufacture of Lathe Centre)

مثال :

ورک آرڈر : خراؤ کا ایک سینٹر بنانا متصو رہے۔ ورکشاپ ڈرائنگ یا خاکہ پر پیمائش بغیر ± 0.5 گنٹائش (Dimension without tolerance) کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیمائش جن پر گنٹائش نہیں لکھی گئی ان پر ± 0.5 کمی بیشی کی اجازت ہے۔

خراؤ کے سینٹر کے لیے C100W1 ٹیپر مل بنانا چاہیے جو کہ اول درجہ کا ٹول سینٹر ہے۔ جس میں 1 فی صد کاربن ہوتی ہے۔

خراؤ کا سینٹر بستے وقت ماس ٹیپر کی فٹ (fit of morse taper) کے علاوہ ٹیپر شینک (taper shank) کے ساتھ سینٹر کی ٹوک کی سیدو درست ہونے کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ اس لیے سینٹر کی ٹوک خراؤ کے لیے اس کے ٹیپر شینک کو خراؤ کی سپنڈل کے ٹیپر سوراخ میں پھنسا دیں گے۔ ضرورت پڑنے پر آڈاپٹر (Adapter) سے بھی پکڑ سکتے ہیں۔

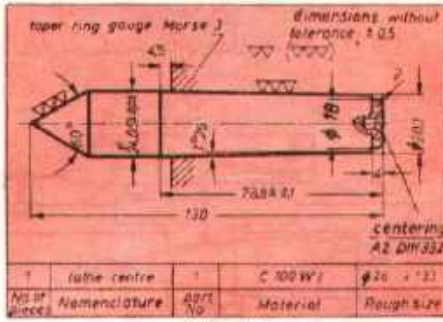


B 112, 1 - ورکشاپ ڈرائنگ

تقریب عمل :


عمل	طول
1 مکمل لمبائی خراؤنا	بغلی ٹول
2 ایک قیس کو سینٹر ڈیل کرنا	سینٹر ڈیل
3 کھوری اور تختی کٹائی φ24.05	کھوری اور تختی کٹائی کے ٹول
4 کھوری اور تختی ماس ٹیپر بنانا	کھوری اور تختی کٹائی کے ٹول
5 18° خراؤنا اور نصف قطر خراؤنا	تختی ٹول اور دستی ٹول
6 ٹوک کی کھوری اور تختی کٹائی	کھوری اور تختی کٹائی کے ٹول
7 ٹوک کو سختنا اور آبی آؤوینا اور ماس پر گڑنا	

ٹاپ پتے اور پانچنے والے آلات اسٹیل کلیمپ یا ونیر کیلپس، مائیکرو میٹر، گولڈی گیج، بیول پروڈیکٹس، ٹیپر رینگ گیج ماس نمبر 3 -

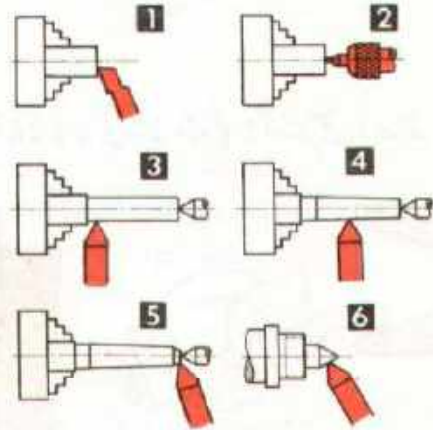


خراؤ کے سینٹر کو ٹاپینا اور پانچنا :

قطر اور لمبائی کو مائیکرو میٹر یا ونیر کیلپس سے ناپتے ہیں۔ ٹیپر ٹوک کو بیول پروڈیکٹس سے ناپتے ہیں (B 112, 2) ٹیپر رینگ گیج ماس نمبر 3 (Taper ring gauge) (B 112, 3) سے سینٹر کے مخروطی حصے (taper shank) کو پانچتے ہیں۔

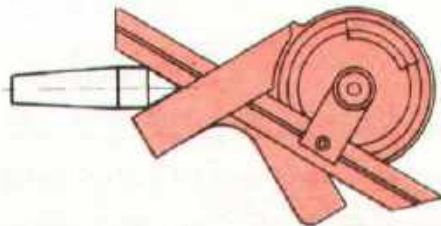

B 112, 2 - ونیر رول بیول پروڈیکٹس سے ٹاپنا

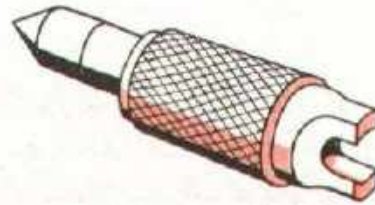


B 112, 3 - ٹیپر رینگ گیج سے سینٹر کے مخروطی حصے کو پانچنا




زاویوں کو ناپنا اور جانچنا : (Measuring & Testing of angles)

دو سیدھے خطوط مستقیم یا سطحوں کے سمیتی فرق کو زاویہ کہتے ہیں۔ (B 113, 1)
 سمتی فرق کو زاویہ ناپنے کی اکائی "درجہ Degree" میں ناپتے ہیں۔ (B 113, 2)
 ایک درجہ (1°) = 60 منٹ (60')
 ایک منٹ (1') = 60 سیکنڈ (60'')
 ایک زاویہ قائمہ میں 90 درجے ہوتے ہیں۔
 ہزنی میں زمین پر پیمانہ کش کیلئے 360 درجے (پُرانی ڈگری) کی بجائے 400 (نئی ڈگری) استعمال ہوتی ہے۔

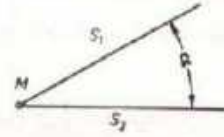


B 113, 1 - S1 اور S2 کا سمتی فرق زاویہ ہے۔ S1 اور S2 اطراف کا نقطہ M کہلاتا ہے۔


ایک نئی ڈگری (1°) = 100 نئے منٹ (100°)
 ایک نیا منٹ (1') = 100 نئے سیکنڈ (100'')
 نئے زاویہ قائمہ کی مقدار بھی 100 نئی ڈگری 100 کے برابر ہوتی ہے۔
 زاویے ناپنے کے غیر تغیر پذیر زاویوں والے (fixed angle) آلات :
 اکثر اوقات ورکشاپوں میں زاویوں کی مندرجہ ذیل متفرق پیمائشیں استعمال کی جاتی ہیں یعنی
 30°, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°

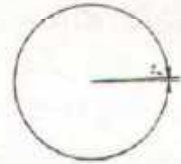

B 113, 2 ایک درجہ مکمل زاویے کا 160 ڈال سے ہوتا ہے۔

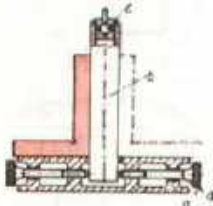


زاویہ قائمہ کو جانچنے اور اس کی مارکنگ کیلئے 90 درجے کا گنیہ استعمال کیا جاتا ہے (B 113, 3) درستگی کی مختلف ضروریات کے تحت درستگی کے لحاظ سے گنیے چار درجوں کے ہوتے ہیں۔ سلاخی کنارے والے گنیے (Beveled Edge Squares) معیاری گنیے (Standard squares) عام گنیے - I اور عام گنیے - II

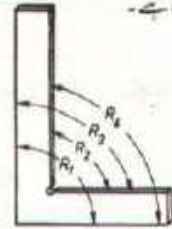


B 113, 3 - چاروں آرنائشیں اسکاٹ میں سے زاویے R1 اور R2 کی نسبت زاویے R3 اور R4 زیادہ وسیع درجہ ہیں۔


B 113, 4 گنیے کا آرنائش آدہ
 (a) بنیادی پلیٹ (b) ٹیٹ سلسٹر
 (c) گول جوائنٹ (Ball joint)
 (d) ایڈجسٹبل سکرپور

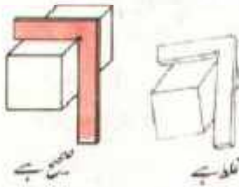


گنیے کی درستگی یا نامدگی سے چیک کرتے رہنا چاہیے۔ گنیے کی آرنائش آدے (B 113, 4) کی مدد سے 90 درجے کے گنیے کی بالکل صحیح آرنائش کی جاسکتی ہے۔ آرنائش کرنے کیلئے گنیے کو آرنائش سلسٹر کی سطح کے ساتھ لگا کر اس طرح رکھتے ہیں کہ روشنی ٹنڈر آدے سلسٹر کو ایسی جگہ پر پھینچوں گی کہ اسے جگڑا دیتے ہیں۔ گنیے کو اگر سلسٹر کی دوسری طرف سطح کے ساتھ لگا کر رکھیں اور اگر روشنی کا خلا نظر آجائے تو آرنائش کیے جانے والے گنیے میں غلطی دوگنا ہوگی۔ ایک حوالہ جاتی گنیہ بھی جانچنے کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ (B 113, 5)

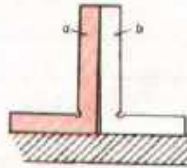

B 113, 5 - مستطیل گنیے کو حوالہ جاتی گنیہ (reference square) سے آرنائش کرنے کے بعد اسے دیا گیا (a) حوالہ جاتی گنیہ۔

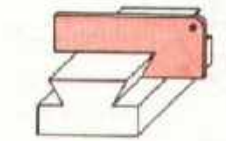

استعمال کرتے وقت گنیہ ترچھا نہیں رکھنا چاہیے (B 113, 6) علاوہ ازیں غیر تغیر پذیر زاویوں والے گنیے مثلاً مسدس گنیے 120 درجے اور ماٹریٹر گنیے 135 درجے کے بھی ہوتے ہیں۔ پیچھے زاویوں والی جاہوں کے زاویے جانچنے کے لیے سانچے (template) بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ (B 113, 7)

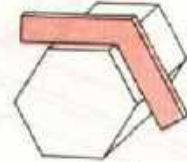

B 113, 7 - 120° کے گنیے سے جانچنا۔

B 113, 9 - سانچے (Template) سے جانچنا




B 113, 8 - 135° کے مائٹر گنیے (miter square) سے جانچنا



زاویے ناپنے اور جانچنے کے ترتیب پذیر آلات : (Adjustable angle-testing & measuring instruments)

بیروں (Bevel) (B 114, 1) کے دو ترتیب پذیر بازو ہوتے ہیں۔ بیروں زاویوں کے موازنہ اور انتقال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

زاویے کی عددی پیمائش لینے کے لیے درجہ دار قوس والے آلات استعمال ہوتے ہیں۔

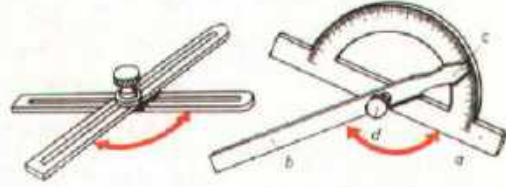

B 114, 1 (یائیں) : یونیورسل بیروں (Universal Bevel)

B 114, 2 (دائیں) : یونین پروٹیکٹر - in درجہ دار ساکن بازو (Fixed Blade)

(ب) حرکت کرنے والا بازو (moveable blade) (c) پروٹیکٹر (d) فلک سکریو

یونین پروٹیکٹر (B 114, 2) پر کئی درجے پڑے جاسکتے ہیں۔ اچھے قسم کے پروٹیکٹر ہر درجے کی پختہائی تک صرف اندازاً ہی پڑھ سکتے ہیں۔ بغیر سوچے سمجھے اس پیمائش نہیں کرنی چاہیے اگر

جانب کو حرکت کرنے والے ہیلڈ کے بائیں جانب رکھا جائے (B 114, 3) تو خرابی درجے 180 درجوں میں سے تقریبی کر کے زاویہ کا ساکن حاصل کریں گے۔

یونیورسل بیروں پروٹیکٹر (B 114, 4) - (Universal Bevel Protractor)

یونین پروٹیکٹر کی نسبت یہ پروٹیکٹر زیادہ درست اور کثیر الاستعمال ہوتا ہے۔ ورنیر سکیل (vernier scale) کے ذریعے اس کی درستگی 5 منٹ تک بڑھائی گئی ہے۔ حرکت کرنے والا بازو (moveable blade) ہر ایک زاویہ پر باندھا جاسکتا ہے۔ اس کی مین سکیل (main scale) کو چار تمام زاویوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔


ورنیر سکیل پر صفر درجے کے دائیں اور بائیں جانب 23 درجوں تک پھیلاؤ ہوتا ہے۔ یہ 23 درجے بار برابر حصوں میں منقسم ہوتے ہیں۔

$$\frac{1}{12} = \frac{23}{12} = \frac{23}{12} \text{ حصے}$$

اگر مثال کے طور پر ورنیر سکیل کا صفر درجہ مین سکیل کے صفر درجے کے بالکل سامنے ہو تو ورنیر سکیل کے پہلے درجے کے نشان اور مین سکیل کے نزدیک ترین نشان کے درمیان $5' = \frac{1}{12}$ کا فرق ہوگا۔ اس طرح سے 5' تک زاویہ کی پیمائش کر سکتے ہیں۔

B 114, 4 - یونیورسل بیروں پروٹیکٹر (Universal bevel Protractor)

(a) ساکن پنا بازو (fixed main blade) (b) ساکن معاون بازو (fixed auxiliary blade) (c) حرکت کرنے والا بازو (moveable blade) (d) مین ساکن بازو کے ساتھ بڑھی ہوئی مین سکیل (e) حرکت کرنے والے بازو کے ساتھ جوڑی ہوئی ورنیر سکیل (f) حرکت کرنے والے بازو کو فلک کرنے والا ایجنٹ۔

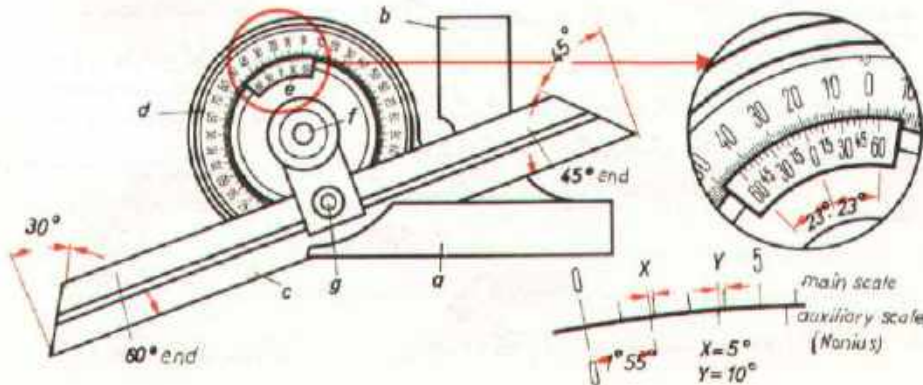

B 114, 3

یونین پروٹیکٹر سے پنا۔

(a) زاویہ ہر کی خواندگی

قیمت = 75° زاویہ = α

$$100' = 75' - 180' =$$

(b) زاویہ A کی خواندگی

$$105' =$$


زاویہ α

$$75' = 105' - 180' =$$




یونیورسل بیول پروٹریکٹر سے ناپنا :


دو سرکیکل کے صفر کے نشان کے ساتھ مین سکیکل پر تمام درجے پڑ جاتے ہیں۔ (B 115.1...4) اس طرح سے خواندگی سیدھی طرف (clock wise) اور الٹی طرف (anti - clock wise) دونوں اطراف پر پڑ سکتے ہیں۔ زاویے کے منٹ پڑھنے کے لیے دو سرکیکل کے صفر کے نشان سے مین سکیکل کے درجوں والی سمت میں ہی پڑھیں گے۔ (B 115.1...4)

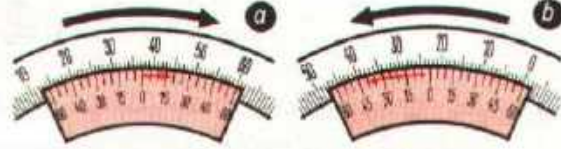




B 115.1 - یونیورسل بیول پروٹریکٹر پڑھنے کی اطراف۔ (a) سیدھی سمت (clock wise) میں پڑھنا۔ خواندگی کی مقدار $37^{\circ}20'$ الٹی سمت (anti - clock wise) میں پڑھنا: خواندگی کی مقدار $40^{\circ}22'$

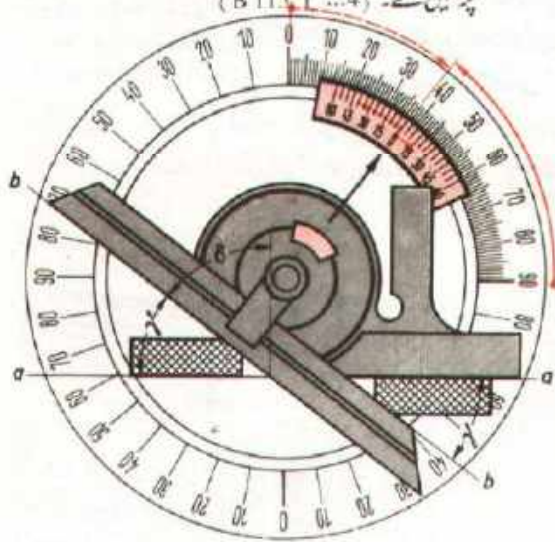

B 115.3 - منفرجہ زاویہ (obtuse angle) ناپتے وقت حالت آغاز ہمیشہ 90° ہوتی ہے کیونکہ منفرجہ زاویہ کی صحیح خواندگی کے لیے زاویہ قائمہ (Right angle) اور حادہ (acute angle) میں منقسم ہو جائیں گے۔ زاویہ B کی خواندگی: حالت آغاز 90° سیدھی سمت $67^{\circ}20' = 67^{\circ}20' + 90^{\circ} = 157^{\circ}20'$ زاویہ Y کی خواندگی: حالت آغاز 0° الٹی سمت $180^{\circ} - 42^{\circ}40' = 137^{\circ}20'$

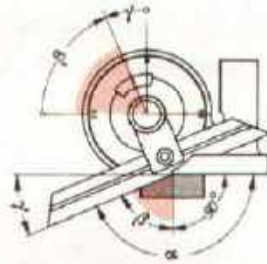


B 115.2 - یونیورسل بیول پروٹریکٹر کو سیٹ کرنا اور پیمائش کرنے کی حالت آغاز۔ (a) ٹیک لگانے کے سائیکل بازو کا کنارہ (b) حرکت کرنے والے بازو کا کنارہ۔ زاویہ Y کو پڑھنا۔ حالت آغاز 0° سیدھی سمت۔ $37^{\circ}20' = 37^{\circ}20'$ کو پڑھنا: حالت آغاز 90° الٹی سمت $180^{\circ} - 40^{\circ}52' = 139^{\circ}8'$ (10 منٹ آگے لگتی کریں)

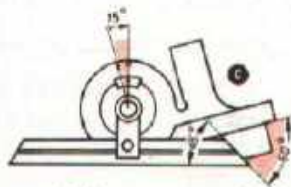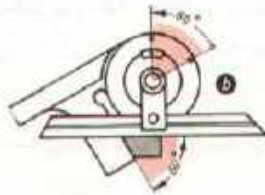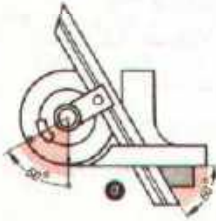

B 115.4 - (a) سائیکل بازو کا استعمال۔ حالت آغاز 0° الٹی سمت $40^{\circ}52'$ سائیکل معاون بازو کا استعمال۔ حالت آغاز 90° الٹی سمت 30° حرکت کرنا۔ حرکت کرنا سائیکل بازو پر 45° والے ٹیکے کا استعمال۔ حالت آغاز 0° سیدھی سمت 15° ۔ خواندگی کی طرف میں 45° میں کیے جائیں گے۔

منٹاٹری بیول پروٹریکٹر (The Optical bevel protractor) اس میں ایک تکبیری عدسہ (magnifying lense) خواندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خواندگی کی درستگی 5 منٹ تک ہوتی ہے۔


B 115.5 - منٹاٹری بیول پروٹریکٹر (a) سائیکل بازو (b) حرکت کرنے والا بازو۔ (c) دیم وار باؤسنگ۔ (d) ورنی پڑھنے کا تکبیری عدسہ۔ (e) گول بیول

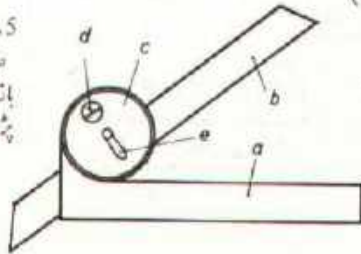




سلائی جانچنے کے طریقے : (Testing of Tapers)

اگر سلائی اور سلائی سوراخ کو ایک دوسرے میں فٹ کیا جائے تو ان کا مخروطی پن ایک سا ہونا چاہیے۔ سلائی کی کام کرنے کی صلاحیت (serviceability) کو جانچنے کے لیے صحیح مخروطی پن کوڈ پن میں رکھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ اچھی طرح معلوم ہے کہ سلائی کا مخروطی پن بڑے قطر 'D' جیسے قطر 'd' اور لمبائی 'L' کی پیمائشوں سے معلوم کیا جاتا ہے۔ ان پیمائشوں کو اپنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ مخروطی پن کے ساتھ ساتھ نمونہ پیمائشوں والے ٹیپر رینگ گیج (taper ring gauges) سے جانچا جاتا ہے۔

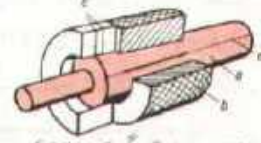


B 116.1 ٹیپر رینگ گیج کے ساتھ ٹیپر آنا کی مرقا۔ 'a' سلائی والی جانب ٹیپر رینگ گیج۔ 'c' چھوٹے نشان (tolerance) 'd' طے دلاؤ۔

معماری ٹیپر رینگ گیجوں کے ساتھ معیاری ٹیپر جیسے ماس ٹیپر (Morse taper) اور میٹرک ٹیپر (Metric taper) جانچے جاتے ہیں۔ اس طرح سے کوئی منفرد پیمائش نہیں ہوتی بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا سلائی افقی ٹیپر رینگ گیج کے مطابق ہے (B 116.1) یا سلائی سوراخ ٹیپر رینگ گیج (B 116.2) کے مطابق ہے۔ اگر ٹیپر رینگ گیج میں گنہگار نشانی (tolerance mark) کتب سلائی داخل ہو جائے تو سلائی کے قطر صحیح ہوں گے۔

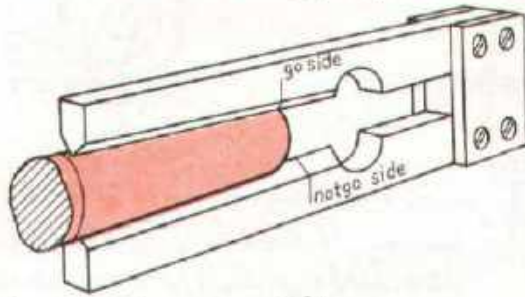

B 116.3 چھٹی ٹیپر رینگ گیج کے ساتھ خلا سے روشنی گزرنے کے طریقے (Light gap method) سے سلائی کو جانچنا۔

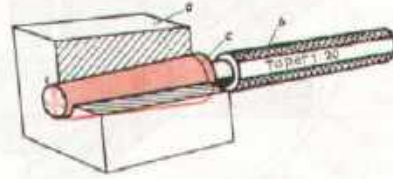


B 116.2 سلائی سوراخ کو ٹیپر رینگ گیج سے جانچنا۔ 'a' جانب ٹیپر رینگ گیج۔ 'c' گنہگار نشانی۔

جانچنے سے پہلے جانب اور جانچنے والے آلے کی سلائی کی سطحوں کو صاف کر لینا چاہیے۔ سلائیوں کا صحیح ملاپ (contact) رگڑ کے طریقے (friction contact method) سے ہی تعین کیا جاتا ہے۔ جانب یا رینگ گیج کی سلائی سطح پر لمبائی کے رخ 90° کے ہٹاؤ پر پرنسپل سے دو خطوط لگائیں گے۔ جانب کو رینگ گیج میں لگا کر خطوط سے دباؤ کے ساتھ گھمائیں گے۔ اگر خطوط کیساں مدغم ہو جائیں تو سلائی کا ملاپ صحیح ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہو تو ملاپ صحیح نہیں ہوگا۔

ایک افقی ٹیپر رینگ گیج بھی جانچنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں (B 116.3)۔ اس میں دو سیدھے کناروں میں گھری ہوئی ذوزنقہ نما خلا میں روشنی گزرنے کے طریقے سے موازنہ کرتے ہیں۔ سیدھے کناروں کو معیاری سلائی یا دو قوسوں کے مطابق سیٹ کر لیتے ہیں۔ گو (Go) اور ناٹ گو (NotGo) دو گنہگار نشانی نشان لگانے سے یہ رینگ گیج ٹیپر لیمٹ گیج (taper limit gauge) کا کام بھی دیتی ہے۔

موازنہ گیج (comparator gauge) (B 116.4)

سے 6 سے 120 می میٹر تک قطر کے بیرونی سلائیوں کو جانچ سکتے ہیں۔

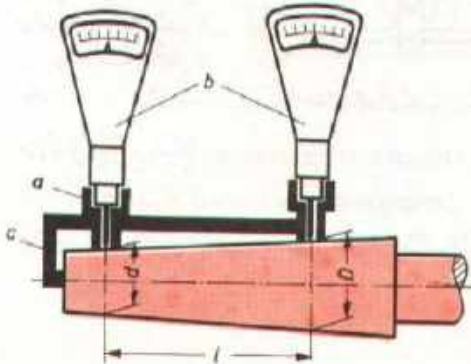


B 116.4 - بیرونی سلائی موازنہ گیج (comparator external taper gauge)

'a' بازو سے جڑے ہوئے انڈیکسٹر
'b' موازنہ گیج - ٹیپ (Stop)



(Manufacture of holes for taper pins) : **سلاخی سوراخوں کے لیے سوراخ کرنا**

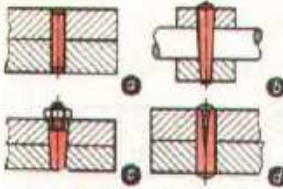

B 117.1 مختلف سوراخوں کے جوڑے۔
 (a) بیلن نما سوراخ۔ (b) سلاخی سوراخ۔ (c) پگڑی دار سلاخی سوراخ (اندر وحشی ہوتی سلاخی سوراخ کو ڈھیلا کرنے کے لیے پگڑیاں استعمال ہوتی ہیں)۔ (d) جھری دار سوراخ


سلاخی سلاخیں پر زوں کو مٹا دینے کے بعد سالٹوں میں مضبوطی سے جوڑنے اور محصور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں (B 117.1)۔ بہت اچھی فٹنگ (Fitting) حاصل کرنے کے لیے سلاخی اور سوراخ کی سطح بہت ملا ہوتی چاہیے۔

مثال :


ورک آرڈر : سلاخی سوراخ کے ذریعے دو شاخہ (fork) میں کا بلہ لگانا (B 117.2)۔ سلاخی سوراخ لگانے کے لیے سوراخ کرنے ہوں گے۔ سلاخی سلاخیں معیاری بنائی جاتی ہیں۔ سلاخی کی مقدار 1 : 50 رکھی جاتی ہے۔ سلاخی سوراخ 32x5 نکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لمبائی 32 ملی میٹر اور قطر 5 ملی میٹر ہوگا۔ دیے گئے قطر کا بنیادی سائز (nominal size) سوراخ کے صرف قطر کے کنارے والے قطر کیلئے ہوتا ہے کیونکہ ایک جیسے بنیادی قطر کی کسی بھی لمبائی کی سلاخوں کے لیے سوراخ کرنے کے واسطے یہی سائز لیا جاتا ہے۔

ترتیب عمل

عمل	ٹولز
1 مارنگ اور مرکز پر نشان لگانا	گنڈی، سکرائیبر، سینٹر پوائنٹ
2 سوراخ کرنا : (کا بلہ اور دو شاخہ (fork) میں ایک ساتھ سوراخ کرنا چاہیے)۔	ٹوٹس ڈرل 4.5N HSS
3 سوراخ کی ریگ کرنا۔	ٹیپر ریپر
نپٹنے والے آلات : درنیر کیلیپر، سٹیبل ہیماں رول۔	

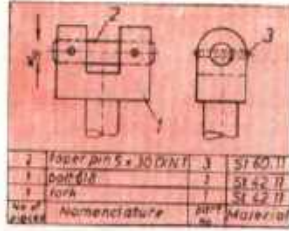


B 117.2 ورکشاپ ڈرائنگ

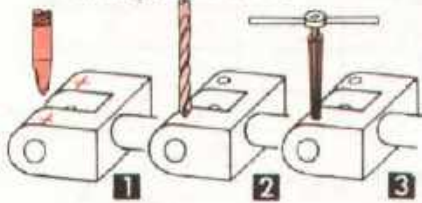

سلاخوں کے لیے سوراخ کرنا :

چھوٹے قطر کے برابر پھلے کھردرے سوراخ کیے جاتے ہیں اور پھر ٹیپر ریپر کے ساتھ ہاتھ سے ریگ کرتے ہیں۔ چھوٹے ٹیپر ریپروں پر پانچ کٹائی کی دھاریں اور بڑے ریپروں پر سیدھی یا بل دار دھاریاں (flutes) ہوتی ہیں۔

سلاخی سلاخی d	ٹی میٹر میں ڈیاسٹر کی پیمائش d	D	ٹی میٹر میں ڈیاسٹر کی پیمائش c
2	1.9	2.74	42
3	2.9	3.96	53
4	3.9	5.2	65
5	4.9	6.44	77
8	7.9	10.32	121
10	9.9	12.76	143
16	15.84	20.16	214

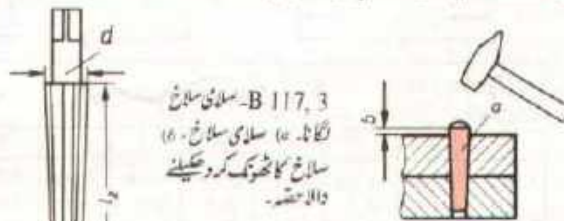

B 117.3 سلاخی سلاخی لگانا۔ (a) سلاخی سلاخی (b) سلاخی کا ٹھونک کر دیکھنے والا حصہ۔

سلاخوں کے سوراخوں کو جانچنا :


سلاخی سوراخ کو تھوڑی کی چوٹ سے سوراخ کے اندر پھنساتے ہیں۔ ٹائٹ فٹ (tight fit) کو پرکھنے کے لیے سلاخی کو ہاتھ سے دبا کر داخل کرنے سے یہ صرف 3 سے 4 ملی میٹر باہر رہنی چاہیے۔ بعد ازاں تھوٹنے کی حد سے ٹھونک دیتے ہیں۔



T 118, 1 - سلامیاں (Tapers) اور ان کے استعمال

سلامی c:1	سلامی کا زاویہ (taper angle) α	مشین پر شینگلنگ $\alpha/2$	سلامی کے استعمال کی مثالیں :
0.289:1	120°	60°	مرکزی سوراخوں کے لیے محفوظ کاؤنٹر شینگلنگ
0.500:1	90°	45°	واٹو کی مخروط پر: پشٹن راڈ کے ٹھنڈوں پر
0.866:1	60°	30°	پاؤں پر ہلکے مخروطی جڑوں کی شینگل - ۷ نا جھریاں - مرکزی سوراخوں، سنسٹروں کی نوکوں پر
1.50:1	36°52' 11"	18°26' 6"	پاؤں پر بھاری مخروطی جڑوں کی شینگل -
3.429:1	14°36'	7°18"	ٹنگ سپینڈل بیڈز، مطابق DIN 2080 ٹنگ ٹولز DIN 2079
4:1	14°15'	7°7'30"	مشین ٹولز بنانے کی صنعت میں کپڑے والے ٹولز (chucking tools) اور سپینڈل بیڈز پر -
5:1	11°25' 16"	5°42' 38"	ہاآسانی الگ ہونے والے پرنسے جن پر مٹی طاقت یا مرڈنے والی طاقت اثر انداز ہونے سے متاثر نہ ہوگی - فرکشن کلچ
6:1	9°31' 38"	4°45' 49"	کھوکوں کی مخروط پر: لوکو موٹیو انجنوں کے کراس بیڈز پر -
10:1	5°43' 30"	2°51' 45"	ایسے پرنسے جن پر مخروطی اور مٹی طاقت کام کرتی ہو۔ ٹانگوں کے سلامی کناروں پر - ایڈجسٹبل بیرنگ بشوں پر -
15:1	3°49' 6"	1°54' 33"	لوکو موٹیو انجنوں کی پشٹن راڈ پر - بھری جہازوں کے پٹھوں کی ٹھنڈوں پر -
مورس ٹیپر DIN 228 دیکھیں			ٹولز کی شینگل پر اور مشین کی سپینڈل کی سلامی سلیو پر -
20:1	2°52' 52"	1°26' 56"	
30:1	1°54' 34"	57' 17"	سٹیبل ریپر اور شیل ڈرل کے بورز میں -
30:1	1°4' 46"	34' 25"	سلامی سوراخوں اور پائپ پر سلامی پھڑوں پر -

T 118, 2 - مشین سلامیاں (Machine tapers)

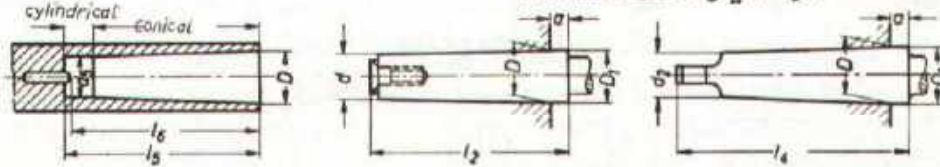


مشینک سلامیاں	مورس سلامی							مشینک سلامیاں (Metric tapers)		علامات	
	6	5	4	3	2	1	0	6	4		
80											
80	63.348	44.399	31.267	23.825	17.780	12.065	9.045	6	4	D	سلیو (Sleeve)
71.4	54.8	38.2	26.5	20.2	14.9	9.7	6.7	4.6	3	d5	
202	187	135	107	84	67	56	52	34	25	e5	
186	177	125	98	78	63	52	49	29	21	e6	
80.4	63.759	44.731	31.543	24.051	17.981	12.240	9.212	6.15	4.1	D1	شینگل (Shank)
70.2	53.905	37.574	25.933	19.784	14.583	9.396	6.453	4.40	2.85	d	
204	189	136	108	85	68	57	53	35	25	e2	
69	52.419	36.547	24.154	19.132	14.089	9.972	6.115	-	-	d2	
228	217.5	155.5	123	98	78.5	65.5	59.5	-	-	e4	
8	7.9	6.3	5.3	4.5	4	3.5	3.2	3	2	e	
20:1	19.180:1	19.002:1	19.254:1	19.922:1	20.020:1	20.048:1	19.212:1	20:1			سلامی
1°25' 56"	1°29' 36"	1°30' 26"	1°29' 15"	1°26' 16"	1°25' 50"	1°25' 43"	1°29' 27"	1°25' 56"			شینگل اینگل (Setting angle)



4- ملنگ کے طریقے : (Milling Operations)

ملنگ پر بنائے گئے جابلوں کی وضع قطع : (Features of workpieces manufactured by Milling)
 ملنگ کے طریقے سے ہر طرح کے میٹرل جیسے سٹیل، کاسٹ آئرن، غیر آہستی دھاتوں اور پلاسٹک وغیرہ سے سنے جابلوں پر ہموار، گول یا نیم گول سطحیں،
 جھریاں، گول جھریاں یا دندانے (B 119. 1) وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔

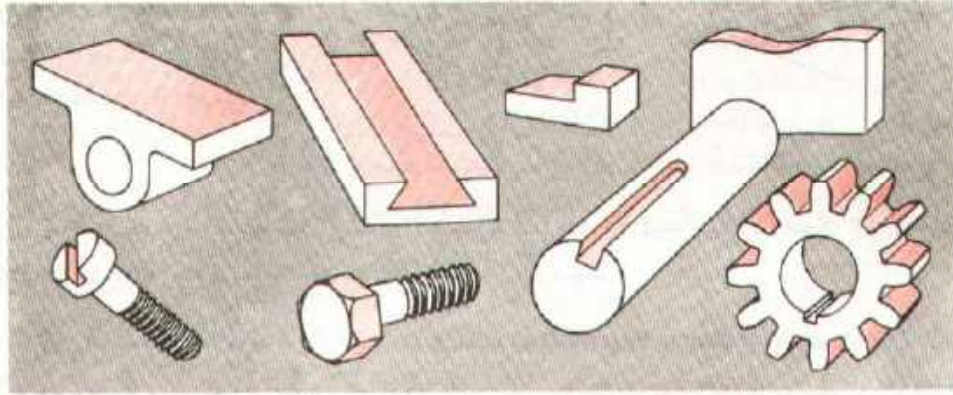


B 119. 1 ملنگ کے طریقے سے بنے پرزہ جات کی مثالیں۔

ملنگ کے طریقے سے بنے ہوئے پرزہ جات کی سطح کھوری یا تختی بنائی جاتی ہے۔ وہ پرزے مثلاً گائیڈ جبب (Guide Gibs) جن کی سطح بہت عمدہ ہونی چاہیے، پر عموماً گرائینڈنگ یا سکرپنگ (Scraping) کی جاتی ہے۔

ملنگ کا عمل : (B 119, 2)

گھومتے ہوئے ملنگ کٹر جن کے کٹنگ ایج (cutting edge) محیطی گولائی پر ترتیب دیے ہوتے ہیں اسے کٹر کہتے ہیں۔ ملنگ کٹر مسترد کٹائی کی لوگوں یعنی دندانوں واسے ہوتے ہیں۔ ملنگ کٹر کی کٹائی کی دھار کو میٹرل میں دھسنے کے قابل بنانے کے لیے کٹائی کی دھار کو پھال نما (Wedge shape) شکل دی جاتی ہے۔ (جیسے خراہ کا ٹول) کٹر کی گول حرکت کو کٹائی کی حرکت (main motion) کہتے ہیں۔ کٹر کی موٹائی کے لیے چاب کر خطہ مستقیم میں فیڈ کی حرکت (feed motion) دیتے ہیں۔ کٹائی کی حرکت اور فیڈ کی حرکت مشین سے ہی لگائی جاتی ہیں۔ دوران عمل ہر دندانہ کٹر کے چکر کے ایک حصے میں کٹائی کرتا ہے۔ یہی دندانے یا کٹائی کی دھار بقایا کا بی چکر میں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس پر اتنا دباؤ نہیں ہوتا جتنا کہ خراہنے والے ٹول پر ہوتا ہے جو لگا مار کٹائی میں مصروف رہتا ہے۔

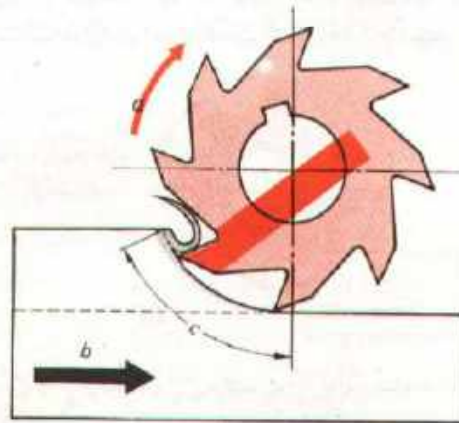


B 119. 2- ملنگ کا عمل (a) کٹائی کی حرکت (main motion)

(b) فیڈ حرکت (feed motion) (c) کٹائی کے دندانے کا کام کرنے کا راستہ۔




ملنگ کے طریقے : (Milling Methods)

پلین ملنگ (Plain milling) اور اینڈ ملنگ (End milling)

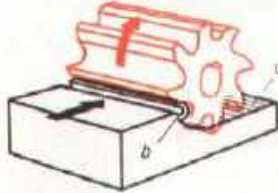

1. B 120, 1 - پلین ملنگ : ملنگ کی ہونی سطح (ملنگ کے نشان) اور کٹرن کی شکل

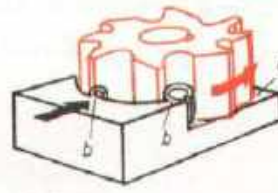

2. B 120, 2 - فیس ملنگ یا اینڈ ملنگ : ملنگ کی ہونی سطح (فیس ملنگ کے نشانوں) اور کٹرن کی شکل

پلین ملنگ کے دوران کٹر کا محور چاب کی سطح کے متوازی ہوتا ہے۔ اس میں کٹر کی شکل پلین نما ہوتی ہے اور محیطی کٹائی کی دھار سے کٹرن آتا ہے (B 120, 1)۔ تقریباً کٹرن کی شکل پچھل نما (Wedge shape) ہوتی ہے۔


اینڈ ملنگ کے دوران کٹر کا محور چاب کی سطح کے عموداً ہوتا ہے (B 120, 2)۔ یہ کٹر اپنے محیطی دندانوں سے ہی نہیں بلکہ مسندے والے دندانوں (front teeth) سے بھی کاٹتا ہے۔ اس سے یکساں موٹائی کی کٹرن اترتی ہے۔

پلین ملنگ اور اینڈ ملنگ کا موازنہ : (Comparison of plain milling with end milling)


پلین ملنگ کے دوران ملنگ مشین پر پچھل نما کٹرن کی کٹائی کی وجہ سے بے قاعدہ دباؤ رہتا ہے۔ کٹر کی ہلکی سی دھڑک کو روکنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے کٹر کے ہر پیکر پر مشین شدہ سطح پر ملنگ کا ایک نشان بنتا ہے۔ اینڈ ملنگ یا فیس ملنگ کے دوران ہر دندانہ یکساں موٹائی کی کٹرن کاٹتا ہے۔ اس لیے اس میں ملنگ مشین پر یکساں دباؤ رہتا ہے۔ فیس ملنگ کی کٹائی کی استعداد پلین ملنگ سے عموماً 15 سے 20 فیصد زیادہ ہوتی ہے۔ فیس ملنگ کے دوران کٹر کی ہلکی سی ضرب یا دھڑک کا چاب کی سطح کے ہموار پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس لیے مشین شدہ سطح کا ہموار بن کا معیار بہتر ہوتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو جو ارضیں فیس ملنگ سے ہی بنانی چاہئیں۔

مروجہ ملنگ اور کلاؤٹ ملنگ : (Conventional and climb milling)

پلین ملنگ کے دوران عموماً چاب کو کٹر کی محوری گردش کے خلاف فیڈ کیا جاتا ہے لیکن محوری گردش کے موافق یا متوازی سمت میں بھی چاب کو فیڈ کیا جاسکتا ہے (B 120, 3)۔ کٹر کی محوری گردش اور چاب کی فیڈ کیے جانے والی سمت کے مطابق مروجہ ملنگ اور کلاؤٹ ملنگ میں امتیاز کیا جاتا ہے۔

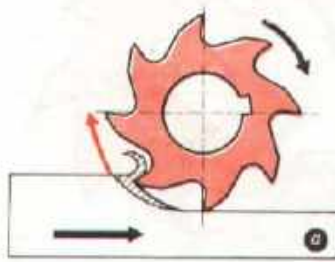

3. B 120, 3 - پلین ملنگ کے دوران فیڈ کی حرکات اور مروجہ ملنگ اور کلاؤٹ ملنگ


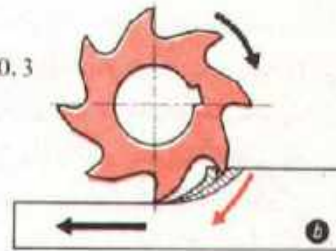


مروجہ ملنگ عموماً محیطی ملنگ کا طریقہ ہے اس میں کٹرن سب سے پہلے بائیں ترین جگہ پر کھتی ہے۔ میٹیریل میں دھنسنے سے پیشتر کٹائی کرنے والے دندانے چاب کی سطح پر سے بچھلتے ہیں۔ اس وجہ سے کافی زیادہ رگڑ پیدا ہوتی ہے۔ اس میں کٹائی کی طاقت چاب کو اوپر اٹھانے کی کوشش بھی کرتی ہے۔ کلاؤٹ ملنگ کے دوران کٹر کے دندانوں کی دھار موٹی ترین جگہ پر کٹائی شروع کرتی ہے کیونکہ کٹائی کے دباؤ سے مشین کے ٹیبل پر چاب دبا رہتا ہے اس لیے یہ طریقہ تیلے جاہوں پر ملنگ کرنے کے لیے زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ یہ رگڑ سے کٹ لینے کے لیے بھی مناسب رہتا ہے۔ تاہم کلاؤٹ ملنگ کیلئے مشین خاص طور پر بنائی جاتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مشین کی سپینڈل میں کوئی ڈھیل نہیں ہونی چاہیے، ورنہ چاب کٹر کے اندر کھج جائے گا۔



ملنگ مشین کی اقسام اور ڈیزائن : (Design & Types of Milling Machines)

مختلف اشکال اور سائز کی جاپوں کی کفایت شمار پیداوار کے لیے مختلف ساخت کی مشینیں دیکھا جوتی ہیں۔ (3.... 1; B 121, 1; B 122)

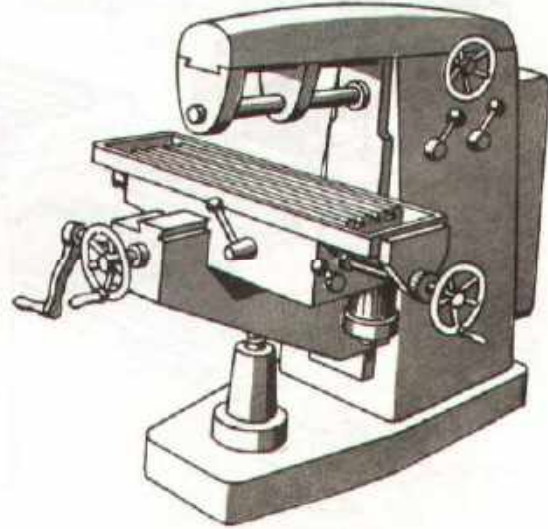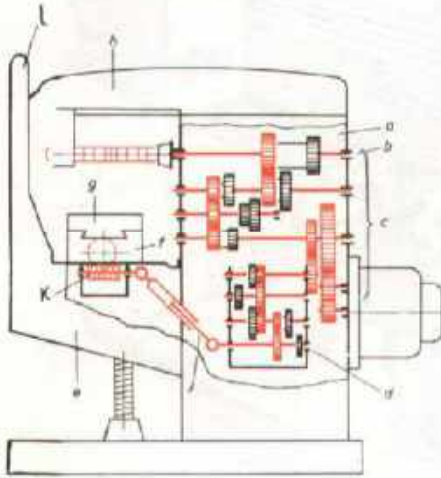

(Horizontal Milling machine) - B 121.1

B 121.2 - افقی ملنگ مشین کے خصوصی حصے : (a) مشین کا کام، (b) مشین سپنڈل، (c) مین ڈرائیو، (d) فیڈ ڈرائیو، (e) گھٹنا (knee)۔
(f) کراس سلائیڈ، (g) مشین کا ٹیبل، (h) ہارڈنگ بائزر (lower arm) — (i) ہارڈنگ بریکٹ، (j) کم و بیش ہونے والی ٹائٹ۔

(k) وہم گزاری

افقی ملنگ مشین : (Horizontal Milling Machine)


یہ ملنگ مشین عام ملنگ کے کاموں کے لیے بہت مناسب ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ملنگ سپنڈل افقی لگی ہوتی ہے۔ اس کے کام پر افقی سپنڈل، مین اور فیڈ ڈرائیو، گھٹنا، کراس سلائیڈ، ملنگ ٹیبل اور ہارڈنگ بائزر (vertical) بھی کو اکثر ہارڈنگ بریکٹوں سے سہارا دیا جاتا ہے، لگے ہوتے ہیں۔

ملنگ سپنڈل (Milling Spindle) اس کو حرارتی رگڑ (antifriction) بیرنگوں میں لگایا جاتا ہے۔ بہتر کارکردگی کے لیے اس کی پیمائشیں بڑی رکھی جاتی ہیں تاکہ ضرورتاً سے ملنگ ٹول لگانے کے لیے سپنڈل ہیڈ پر اندرونی اور بیرونی سلائیڈ ہوتی ہیں۔

میں ڈرائیو (Main Drive) یہ مین سپنڈل کو گروشی حرکت یا مین موشن دیتی ہے۔ ملنگ کٹر کو مناسب کٹائی کی رفتار پر چلانے کے لیے پیکروں کی تعداد تبدیل ہو سکتی ہے۔ پرائی مشینوں میں چرخی یا پی ڈرائیو ہوتی ہے۔ جو یہ مشینیں ایک ہی پی سے یا فلنجی (flange) پر لگی موٹر سے چلتی ہیں۔ گیر ڈرائیو کے ذریعے 12 یا زیادہ پیکروں کی تعداد لیور کنٹرول سے حاصل کی جا سکتی ہے۔

فیڈ ڈرائیو (Feed Drive) ہاب کو ملنگ ٹیبل پر باندھتے ہیں۔ ہاب کو ملنگ کٹر کی طرف سے ہانسنے کی خاطر گھٹنے کو ٹورڈا چلاتے ہیں پھر کراس سلائیڈ کو آری حرکت اور پھر ٹیبل کو لمبائی کے رخ حرکت دیتے ہیں۔ چوڑی دائرہ سپنڈلوں کو ہاتھ سے چلانے والے پیٹوں کی مدد سے تمام حرکات کو باہم کنٹرول کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں فیڈ گزاری سے بھی ملنگ ٹیبل کو حرکت دے سکتے ہیں۔ یہ براہ راست مین ڈرائیو سے یا الٹ فیڈ ڈرائیو موٹر سے چلا سکتے ہیں۔ ڈرائیو کی (Dive Key) یا شفٹ گیر ٹرانسمیشن (Shift gear Transmission) سے متعدد فیڈیں مینی جا سکتی ہیں۔ کم و بیش ہونے والی ٹائٹ اور وہم گزاری ٹیبل کے سپنڈل سکرپ کو فیڈ گزاریوں سے جڑتی ہے۔ فیڈ کی چال کو ٹیگ (Stop) کی مدد سے محدود کیا جا سکتا ہے۔

بڑی مشینوں میں عام طور پر تیز چالیں (Rapid traverses) لگی ہوتی ہیں جن کی مدد سے ہاب کو کٹر کی طرف تیزی سے چلایا جا سکتا ہے۔

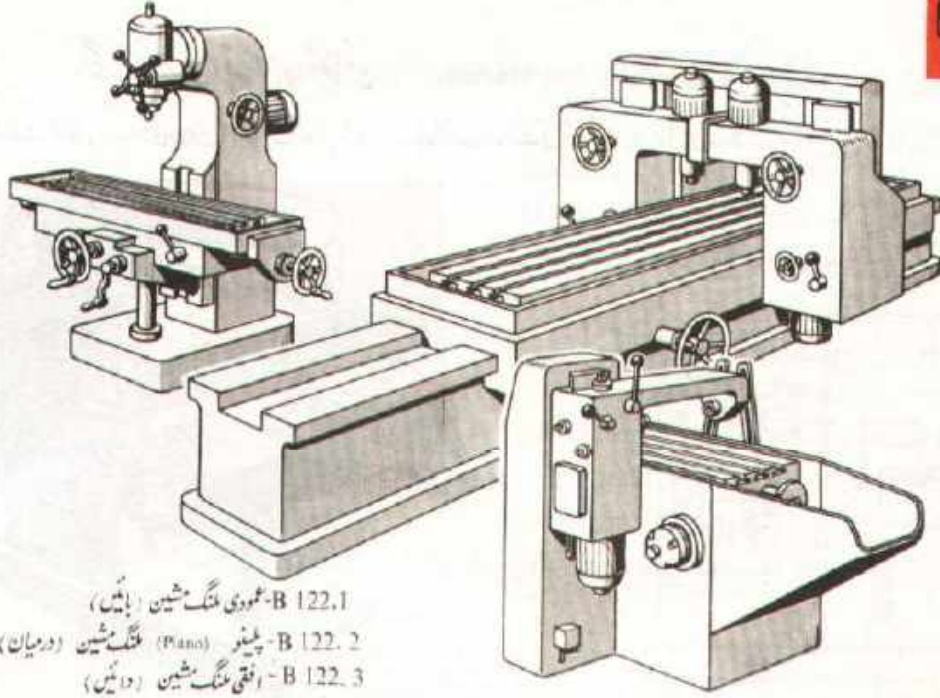

B 122.1 - عمودی ملنگ مشین (اٹیس)

B 122.2 - پلینو (Plano) ملنگ مشین (درمیان)

B 122.3 - افقی ملنگ مشین (دائیں)

عمودی ملنگ مشین : (Vertical Milling Machine)
یہ مشین اکثر اینڈ ملنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ملنگ ہیڈ میں ملنگ سپینڈل عموداً لگی ہوتی ہے۔ ملنگ ہیڈ کو ترچھا گھمانے سے سپینڈل کو ترچھی حالت میں بھی سیٹ کیا جاسکتا ہے۔ مین ڈرائیو اور فیڈ ڈرائیو افقی ملنگ مشین سے مختلف نہیں ہوتی ہیں۔

یونیورسل ملنگ مشین : (Universal Milling Machine)
اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ٹیبل کو دائیں یا بائیں گھلایا جاسکتا ہے۔ اسی وجہ سے اس پر مختلف نوعیت کے کام کرنے کا امکان بڑھ جاتا ہے جیسے بیچ دار

بھریاں بنانا۔

دیگر ملنگ مشینیں : (Other Milling Machines)

پلینو ملنگ مشین : (Plano milling machine) (B 122. 2)

بھاری پرزوں کی مشیننگ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

افقی ملنگ مشین : (B 122. 3)

یہ مشین کثیر المقدار پیداوار کے لیے موزوں ہے۔ اس کا سپینڈل ہیڈ میں ملنگ کو عموداً اور ٹیبل ہوتا ہے۔ ٹیبل سے فیڈ کی حرکت دی جاتی ہے۔ بڑی افقی ملنگ مشینوں پر اکثر متعدد ملنگ سپینڈل لگی ہوتی ہیں۔

چوڑی کاٹنے والی ملنگ مشین : (Thread Milling Machine)

ملنگ کے ذریعے چوڑیاں کاٹنے والی مختلف ساخت کی ملنگ مشینیں ہوتی ہیں۔ (صفحہ 201)

گیر ملنگ مشین : (Gear Milling Machine)


یہ بھی مختلف ساختوں میں دستیاب ہیں۔ (صفحہ 214)

کاپی ملنگ مشین (Copy Milling Machine) : یہ مشینیں بے ڈھنگی شکل کے پرزہ جات تیار کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ جیسے کامل

نمونہ (Master Specimens or templates) کے مطابق ڈائیاں۔



ملنگ کے ٹولز : (Milling Tools)

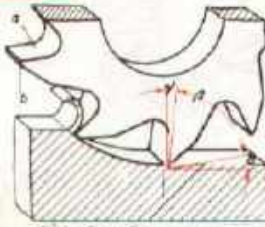

ملنگ کٹروں کو ترجیحاً ہائی سپیڈ سٹیل سے بنایا جاتا ہے کیونکہ پلین ٹول سٹیل کی نسبت زیادہ کٹائی کی رفتاروں پر کام کرتے ہیں۔ عموماً ان کی کٹائی کی دھاریں سینٹریڈ کا رابائیڈ پتھل ہوتی ہیں۔ کیونکہ ہائی سپیڈ سٹیل منگکا ہوتا ہے، اس لیے برٹسے منگ کٹروں کی ہائی سٹے سٹیل میں سے بنا کر ہائی سپیڈ سٹیل کی کٹائی کی دھاریں لگادی جاتی ہیں۔ کٹائی کی دھاریں پر رگڑ کے زیادہ اثرات پیدا کرنے والے میٹیریل کے لیے کاربائیڈ ٹیپوں (carbide tips) سے کٹانا زیادہ مناسب ہوتا ہے۔

B123,1 - ملنگ کٹری کٹائی کی دھاریں


زاویہ - α (بھیرنس اینگل) - β (ٹریک اینگل) - γ (ریک اینگل) - θ (چپ فیس) - h (چپ ٹیس ٹیس)

ملنگ کٹروں کی اقسام : (Types of Milling Cutters)


ملنگ ٹوٹھ کٹر (Milled tooth cutter) اور فرام۔ ٹیوڈ کٹرز (Form relieved cutters)

میں امتیاز دہانوں کی شکل کے مطابق کیا جاتا ہے۔ مروجہ ملنگ کٹروں کا میٹیریل تھرڈ گرید انیائی ہے۔


ملنگ ٹوٹھ کٹر :

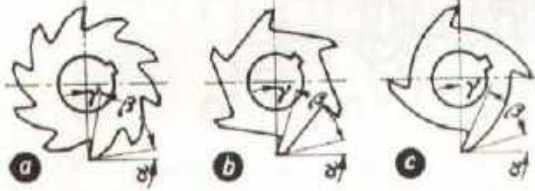

B 123, 2 مختلف دھانوں کی مشیننگ کرنے کیلئے ذیل کے زاویے اور ٹیپ
 ۱) سخت سٹیل کی منگ کیلئے چھوٹی ٹوٹھ کٹر - α نرم سٹیل کی منگ کیلئے درمیانی
 ٹوٹھ کٹر - β ہلکی دھانوں کی منگ کے لیے بڑی ٹوٹھ کٹر - γ

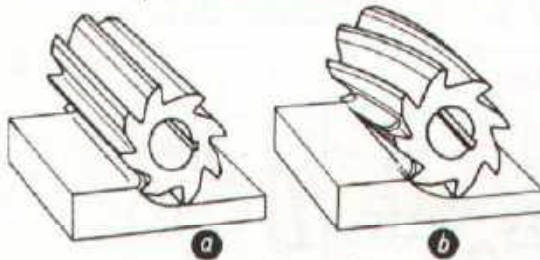

B 123, 3 - کٹائی کی دھاریں کی سمت - α سیدھی کٹائی کی دھاریں (عمور کے متوازی) جو تمام لمبائی پر کٹرن آتے ہیں۔ اس وجہ سے کٹر چھٹکے سے کام کرتا ہے۔ کٹائی کی استعداد بہت کم ہوتی ہے۔ β کٹائی کی بل دار دھاریں (Helical cutting edges) زیادہ معنائی سے کام کرتی ہیں۔ جب ایک دھار میٹیریل سے پٹا ہے تو دوسرا کٹائی کر رہا ہوتا ہے۔ کٹرن ایک طرف کر رہتی ہیں۔

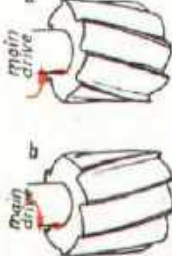


B 123, 4 - α بائیں سمت کٹائی اور کٹائی کی دھاریں لیڈ - β دائیں ہاتھ کو بل دار - بائیں ہاتھ کو کٹائی - γ بائیں ہاتھ کو بل دار - دائیں ہاتھ کو کٹائی

B123,5 (دائیں) چھوٹے قطر کے ملنگ کٹر مفید ہوتے ہیں۔ α فیڈ کی کم گنجائش - β کم ٹارک (ٹارک : کٹائی قوت \times کٹر کا نصف قطر \times $(r \times F = M)$ - γ فیڈ کی زیادہ گنجائش، زیادہ ٹارک۔

کٹری کٹائی کی قابلیت اور چاب کے سطحی میار کا انحصار زیادہ تر ملنگ کٹری کٹائی کی دھاریں پر ہوتا ہے۔ کٹائی کی دھاریں پھال نما (wedge type) ہوتی ہیں اور ملنگ سٹیل پر بنائی جاتی ہیں (B 123, 1)۔ اینگل کے سائز کا انحصار سٹیل کے ہائیڈروپلے پرنسپر ہوتا ہے (B 123, 2)۔
 (T126,1 صفحہ نمبر 126) دھانوں کی چوکی (tooth pitch) بھی میٹیریل پر منحصر ہوتی ہے (B123,2) بڑم میٹیریل کو ملنگ کرتے وقت کافی مقدار میں کٹرنیں جمع ہوتی ہیں جو بڑی چوکی کے دھانوں کے درمیان خالی جگہوں سے گزر جاتی ہیں۔ میاری ملنگ کٹروں کی شناخت زیادہ تر ٹول کی اقسام سے کرتے ہیں۔ جیسے W اور H, N (B123,2) (جرمن میار) کٹائی کی دھاریں ملنگ کٹر کے محور کے متوازی یا ترپھی بل دار بھی ہو سکتے ہیں (B 123, 3) کٹائی کی بل دار دھاریں (helical cutting edges) خواہ دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ کو بل دار (Spiral) ہوں، کٹرن کی کٹائی کے دوران کٹر کے محور کی جانب قوت لگاتی ہیں (B 123, 4)۔ عموری قوت (axial thrust) سپینل ہیڈ کی طرف منتقل کرنی چاہیے۔ ورنہ سپینل سے منگ آبر ڈھیلی ہو جاتی ہے۔


DIN کے مطابق بائیں ہاتھ کٹائی کا وہ کٹر ہوتا ہے جو میں دائیں کی طرف سے دیکھتے ہوئے اسی سمت چلتا ہو اور سیدھی سمت میں پھلنے والا کٹر دائیں ہاتھ کٹائی والا کٹر سمجھا جاتا ہے۔

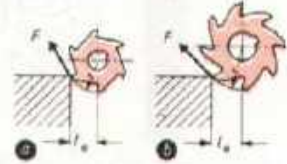



الگ سے لگے ہوئے دندانوں والے فیس ملنگ کٹرز : (B125.1)
(Face milling cutters with inserted blades)


کٹری باڈی پر دندانوں کو الگ الگ لگا یا ہوتا ہے اور اسی سے خراب ہونے کی صورت میں باآسانی تبدیل کیے جاسکتے ہیں۔ ایسے کٹروں کو بڑی بڑی سطحوں کو ہموار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

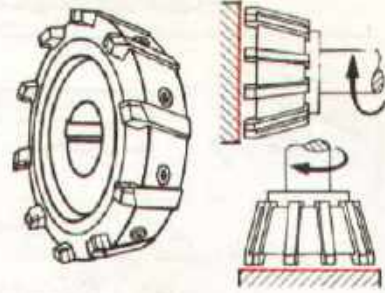

B-125.1 - الگ سے لگے ہوئے دندانوں والا فیس ملنگ کٹر۔

فارم ریلیفڈ کٹرز : (B 125. 2 & 3) (Form relieved cutters)



مڈلوتھ کٹرز گول سطحوں کی ملنگ کرنے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے کیونکہ ٹرنائی کی صورت میں دوبارہ گرائینڈ کرنے سے ان کی گولائی تبدیل ہو جاتی ہے۔ نیم گول، بالکل گول اور دوسری گولائی دار سطح اور پھر مین بنانے کے لیے فارم ریلیفڈ کٹرز استعمال ہوتے ہیں۔ ریلیف (RELIEF) کلیئر انس ایجنٹ بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ عموماً ایک ایجنٹ صفروں سے ہوتا ہے۔ اس کے بالائی نیس (B 127.2) صفحہ 127 پر گرائینڈنگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے گولائیاں قائم رہتی ہیں۔

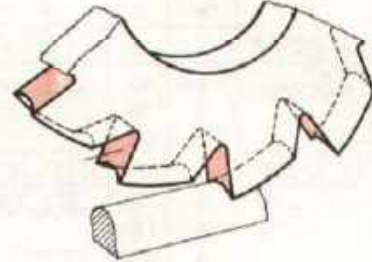

B-125. 2 - فارم ریلیفڈ کٹر۔

گینگ ملنگ کٹرز : (B 125.4 & 5) (Gang milling cutters—straddle mills)


مختلف قطروں کے متعدد دندانے دار یا فارم ریلیفڈ کٹرز کے مجموعی کٹر کو گینگ ملنگ کٹر کہتے ہیں۔ تمام بڑی شکلیں ایک جی میں کٹائی جاسکتی ہیں۔ گینگ ملنگ کٹرز سے بہت سے مختلف کام کرنے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ اس کے استعمال سے گراں قیمت کے گولائی دار کٹرز (Profile cutters) کی قیمت بھر جاتی ہے۔

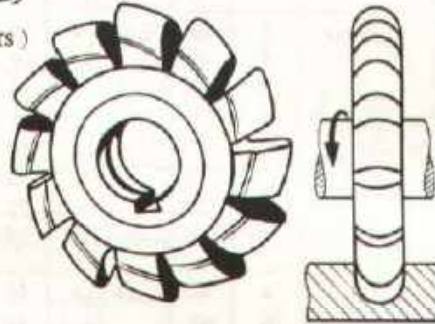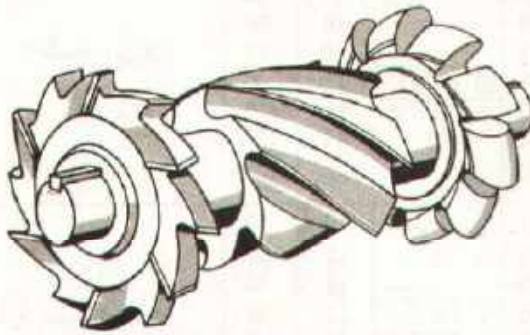

B-125. 3 - فارم ریلیفڈ کٹر کے دندانوں کی شکل


B 125. 4 - گینگ ملنگ کٹر جو ایک سٹیگرڈ ٹوٹھ ملنگ کٹر، ایک پلین ملنگ کٹر اور ایک فارم ریلیفڈ کٹر پر مشتمل ہے۔

B-125. 5 - (وائس) گینگ ملنگ کٹر کام کرتے ہوئے۔ گینگ ملنگ کٹر، دو سائید ملنگ کٹروں ایک بائیں ہاتھ بل دار (spiral) پلین ملنگ کٹر اور ایک وائس ہاتھ پلین ملنگ کٹر پر مشتمل ہے۔ کٹر کے پیدائش کی طرف زور لگانے والی ٹورس خاتمتیں دو سائید نما (cylindrical) ملنگ کٹروں کی بل دار پیدائش کی مختلف سطحوں کی وجہ سے کافی حد تک ختم ہو جاتی ہیں۔

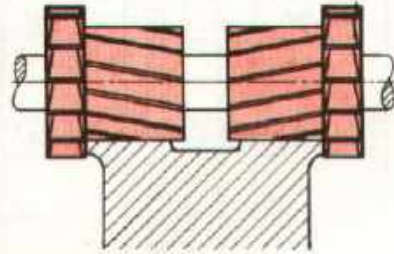




T 126, 1 بانی سپیڈ میٹیل کے ملنگ کٹروں پر زنداؤں کی تعداد اور کٹنگ ایجنٹ کے زاویوں کی حوالہ جاتی قیمتیں۔

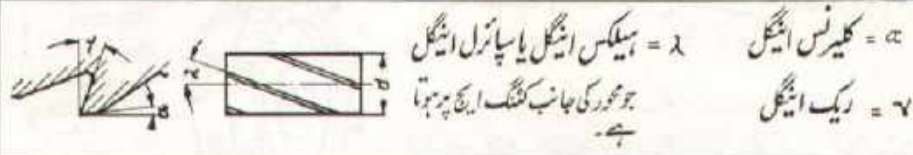

ہلکی دھاتیں			مضبوط مشیریل (Tough materials)			عام سٹیل			کٹر کی قسم
			750 فیوٹن فی منٹ ملی ریش طاقت کچھاؤنگ						
رپ اینگلز λ γ α	زندائوں کی تعداد z	d	رپ اینگلز λ γ α	زندائوں کی تعداد z	d	رپ اینگلز λ γ α	زندائوں کی تعداد z	d	
مروجہ ملنگ	4	40	مروجہ ملنگ	10	40	مروجہ ملنگ (Conventional Milling)	6	40	سلنڈر ریکل کٹرز (Cylindrical cutters)
	4	50		10	50		6	50	
	4	60		10	60		6	60	
45° 25° 8°	5	75	35° 5° 4°	12	75	38° 10° 7°	6	75	
کلرٹمب ملنگ	5	90	کلرٹمب ملنگ	14	90	کلرٹمب ملنگ (Climb milling)	8	90	پلین ملنگ کٹرز (Plain Milling Cutters)
	6	110		16	110		8	110	
	6	130		16	130		10	130	
45° 30° 14°	8	150	30° 12° 8°	18	150	35° 16° 12°	10	150	
مروجہ ملنگ	4	40	مروجہ ملنگ	12	40	مروجہ ملنگ	8	40	شیل اینڈ ملز (Shell and mills)
	5	50		14	50		10	50	
	6	60		14	60		10	60	
	6	75		16	75		10	75	
35° 25° 8°	6	90	20° 5° 4°	18	90	20° 10° 7°	12	90	
	7	110		20	110		12	110	
	8	130		22	130		14	130	
	10	150		24	150		16	150	
مروجہ ملنگ	4	50	مروجہ ملنگ	16	50	مروجہ ملنگ	10	50	سائیڈ اور فیس کٹرز (Side and face cutters)
	6	60		16	60		10	60	
	6	75		18	75		12	75	
λ γ α	8	90	λ γ α	20	90	λ γ α	12	90	
30° 25° 8°	8	110	10° 6° 5°	22	110	15° 12° 7°	14	110	
کلرٹمب ملنگ	10	130	کلرٹمب ملنگ	24	130	کلرٹمب ملنگ	16	130	
	10	150		26	150		18	150	
λ γ α	12	175	λ γ α	28	175	λ γ α	18	175	
30° 30° 14°	12	300	12° 14° 8°	30	200	15° 18° 12°	20	200	
مروجہ ملنگ	3	10	مروجہ ملنگ	6	10	مروجہ ملنگ	4	10	اینڈ ملنگ کٹرز (End Milling cutters)
	3	12		6	12		4	12	
	3	14		6	14		5	14	
	3	16		8	16		5	16	
25° 20° 8°	4	20	15° 6° 4°	8	20	15° 8° 7°	6	20	
	4	24		8	24		6	24	
	4	30		10	30		6	30	
	5	36		10	36		6	36	
	5	40		10	40		6	40	



(Maintenance of Milling Tools) : **ملنگ کے ٹولز کی دیکھ بھال**

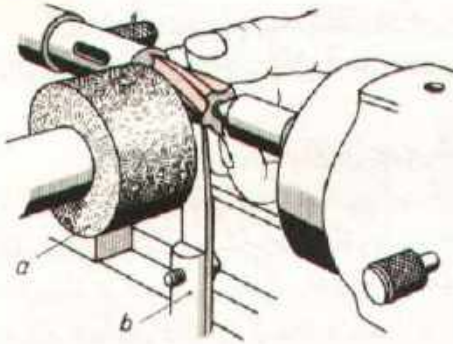


B 127, 1 - ملنگ کو تیز کرنا۔ (a) پہلی نما سان کا پتیہ (cup wheel)۔
(b) دنداے کی ٹیک۔

ملنگ کے عمل کے دوران کٹروں کے دنداے گھس جاتے ہیں۔ کٹروں کے دنداوں سے سطحیں صاف اور صاف نہیں کاٹی جاتیں۔ اس لیے ٹولز کو کٹروں کو گرائینڈنگ مشین پر بروقت تیز کرنا ضروری ہوتا ہے۔

ملنگ ٹولز کو کٹروں کو کھیرنس نہیں پر گرائینڈنگ کرتے ہیں۔ (B127, 1) مشابہتیں نما کٹر (Cylindrical cutter) اس کو مینڈرل پر چڑھ کر گرائینڈنگ مشین کے سینٹروں کے درمیان پکڑتے ہیں۔

گرائینڈنگ کے دوران کٹر کو دنداے کی ٹیک پر ایک ہاتھ سے دبانے رکھتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے ٹیبل مع کٹر کو سان کے ساتھ چلاتے ہیں۔ کٹر کے دنداے پہلے یکے بعد دیگرے کھوری گرائینڈنگ کرتے ہیں اور پھر یکے بعد دیگرے ختمی گرائینڈنگ کرتے ہیں۔ اس کے لیے پہلی نما سان کا پتیہ (cup wheel) استعمال کیا جاتا ہے چونکہ پہلی نما سان کا ایک ہی کنارہ تیز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے سان کے پتیہ کے محور کو کٹر کے محور کی جانب تقریباً 3 درجے کا جھکاؤ دیتے ہیں۔ کھیرنس اینگل صحیح حاصل کرنے کے لیے دنداے کی ٹیک کو کٹر کے مرکز سے h فاصلہ کے برابر نیچے باندھتے ہیں (B 127, 1)۔

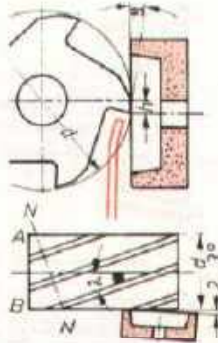


α = اثر انداز کھیرنس اینگل جو کٹروں کی دھار کے عموداً لگا جاتا ہے۔

(N...N)

α_1 = بان دار کٹروں کی دھاروں کے کٹر ہارے اثر کھیرنس اینگل جو نہیں

پہن میں لگا جاتا ہے۔ (A...A)

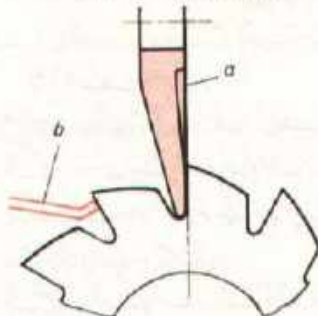

B 127, 2 - فارم ریلیفڈ کٹر کو تیز کرنا۔ (a) فرش نما گرائینڈنگ سان
(b) دنداے کی ٹیک۔

T127,1

کٹر کا قطر کی میٹر								کھیرنس °	کھیرنس °	سیکس اینگل °
150	130	110	90	75	60	50	40			
3.90	3.40	2.88	2.36	1.96	1.57	1.21	0.93	3°	3°	0°
6.54	5.67	4.78	3.92	3.27	2.61	2.18	1.74	5°	5°	
9.14	7.92	6.70	5.48	4.57	3.68	3.05	2.44	7°	7°	
3.68	3.19	2.70	2.21	1.84	1.47	1.23	0.98	2°49'	3°	20°
6.14	5.33	4.51	3.69	3.07	2.46	2.05	1.64	4°42'	5°	
8.60	7.45	6.30	5.16	4.30	3.44	2.87	2.29	6°35'	7°	
2.77	2.40	2.03	1.66	1.38	1.11	0.92	0.74	2°7'	3°	45°
4.61	4.00	3.39	2.77	2.31	1.85	1.54	1.23	3°32'	5°	
6.49	5.63	4.76	3.89	3.24	2.60	2.16	1.73	4°58'	7°	
1.96	1.70	1.44	1.18	0.98	0.78	0.65	0.52	1°30'	3°	60°
3.27	2.83	2.40	1.96	1.64	1.31	1.09	0.87	2°30'	5°	
4.60	3.99	3.37	2.76	2.30	1.84	1.53	1.23	3°31'	7°	


ٹول ٹیبل اور ہائی سپیڈ ٹیبل گرائینڈنگ کرتے کیلئے : کٹر ڈیم کی سان (cup wheel)
 م...K, 60, 50, 40, 30, 20, 15, 10, 5 کے لیے
 سیٹنگ کے ہائیڈرو گرائینڈنگ کیلئے : سیٹنگ کاربائیڈ سان (silicon wheel)
 کھرواٹ : J, 60, 50, 40, 30, 20, 15, 10, 5

فارم ریلیفڈ کٹر (Formed relieved cutters) کو ان کے بالائی نہیں (chip or top face) (B 127, 2) کی طرف سے تیز کرتے ہیں۔ کیونکہ ایک اینگل عموداً صفر درجے ہوتا ہے۔ اس لیے سان کو کٹر کے مرکز کے مطابق سیٹ کرتے ہیں۔ تیز گرائینڈنگ شدہ ملنگ کٹر بہت نازک ہوتے ہیں۔ اس لیے سخت سطحوں پر نہیں رکھتے تاکہ ان کو نقصان نہ پہنچے۔




فلنگ کٹرز کو لگانا : (Mounting of Milling Cutters)

فلنگ کٹرز کو دھڑک کے بغیر چلانا چاہیے ورنہ ذمہ داری طرح گھس جائے ہیں اور کٹری مہیا و خاص گھٹ جاتی ہے۔ مزید برآں صحیح چلنے والے ہر ذمہ مختلف گہرائی تک کاٹتا ہے اور اس طرح جاب کی سطح پر غیر ضروری نشان بن جاتے ہیں۔ فلینگ کٹر کو بڑی احتیاط سے آرپر لگانا چاہیے۔ (B 128, 1...4)

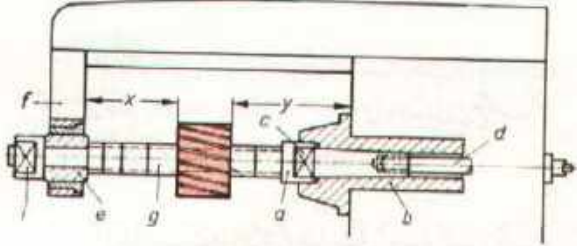


B-128.1- وہ کٹر جن میں آر پار سوراخ ہوں جیسے فلنگ کٹر، کو فلنگ آرپر (a) پر پکڑا جاتا ہے۔ آرپر کے ایک سر سے پریماری ٹیپر ہوتا ہے جن کو فلنگ سپنڈل (b) کے ٹیپر سوراخ میں لگا دیا جاتا ہے۔ ڈرائیو (c) اور ڈرائیو این بار (Draw in bar) کی دو متوازی سطحیں آرپر کو ڈھیلا ہونے سے محفوظ رکھتی ہیں۔ کٹر کو آرپر پر آسانی سے ٹٹ جڑنا چاہیے۔ زیادہ زور لگانے سے یہ تڑخ سکتا ہے۔ جب بل وار وڈنوں واسے کٹر استعمال کیے جائیں تو محوری و باؤ کو کٹری سپنڈل کی سمت میں ہونا چاہیے۔ آرپر پر کٹر کو ایک پھلنے والی چابی (key) سے لگا کر اس کو اپنی جگہ پر قائم رکھنے کے لیے ہموار متوازی سپرول (B) کو استعمال کرتے ہیں۔ کٹر اور سپرول کی محروم کے درمیان کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے ورنہ (1) کے وقت آرپر ٹیڑھی ہو جائے گی۔ اس صورت میں کٹر دھڑک کے بغیر نہیں چل سکے گا۔ آرپر ٹٹ کو اس وقت کٹنا چاہیے جب سہارے والی بریٹ (2) لگا کر اس کو اپنی جگہ رکھیں۔ آرپر پر فلنگ سلپو (3) میں پھلنے والی آرپر کو کٹائی کی طاقت سے ٹیڑھا ہونے سے بچانے کی خاطر اس کا قطر بیس سے بڑا چھنا چاہیے۔ مزید برآں کٹر کا سہارے والی بریٹ اور سپنڈل ہیڈ (4,5) تک فاصلہ کم سے کم رکھنا چاہیے۔

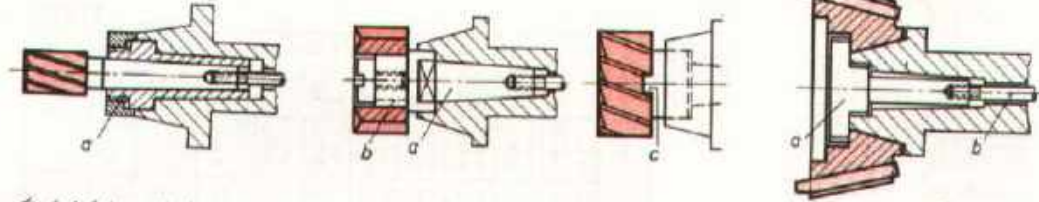

B 128, 4- ٹیپر شیک ایئر فلنگ کٹر کو فلنگ سپنڈل کے ٹیپر کے سوراخ میں دھکیل کر ڈرائیو بار سے پکڑتے ہیں۔ چھوٹے کٹر کو پکڑنے کے لیے ڈرائیو (a) استعمال کرتے ہیں۔

B 128, 3- شیل ایئر فلنگ کٹر اور آگ سے لگنے والے وڈنوں واسے چھوٹے ٹریشیل ایئر فلنگ آرپر (a) پر چابی (key) (b) یا کٹر (c) کے ساتھ لگاتے ہیں۔

B 128, 2- آگ سے لگنے والے وڈنوں واسے بڑے کٹر کو سپنڈل کے بڑے ٹیپر پر لگاتے ہیں۔ سپنڈل کے ساتھ صحیح ساؤ کی خاطر ڈرائیو فلنگ کٹر (c) کے ساتھ (driving lugs) اور ڈرائیو این بار (b) کو استعمال کیا جاتا ہے۔

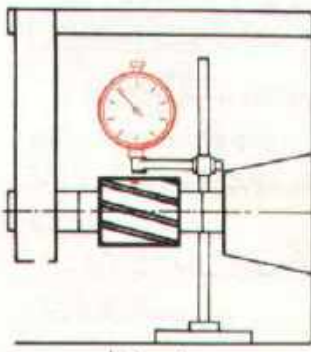

B 128, 5- ہم مرکز چال کی پڑتال


گھومنے والے کٹری دھڑک 0.05 ملی میٹر سے زیادہ ہم مرکز چال کو جانچنا : نہیں ہونی چاہیے۔ جانچنے کے لیے ڈرائیو اینڈ میٹر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے فلنگ کٹر کو ہاتھ سے آہستہ آہستہ اٹھا گھماتے ہیں (B 128, 5)۔

کٹر لگانے کے اصول :

- 1- صحیح کٹر اور اسکے مطابق فلنگ آرپر منتخب کرنی چاہیے۔ چابی کو لگانا نہیں ہونا چاہیے۔
- 2- فلنگ آرپر اور فلنگ سپنڈل بیڈ پر ٹیپر کو خوب ہونے سے بچانا چاہیے۔
- 3- جوڑنے سے پہلے تمام سطحیں مثلاً فلنگ آرپر سپنڈل ہیڈ کے ٹیپر، سپرول اور فلنگ کٹر وغیرہ سب کو صاف کر لینا چاہیے۔ (صحیح چال)
- 4- فلنگ مشین کے گھومنے کی سمت اور فلنگ کٹری کٹائی کی سمت ایک دوسرے کے مطابق ہونی چاہیے اور نہ کٹر ٹٹ یا ٹیٹنگ
- 5- بل وار کٹائی کی دھاروں والے کٹری محوری قوت فلنگ سپنڈل کی طرف کو ہونی چاہیے۔



جاب کو پکڑنا : (Clamping of workpieces)

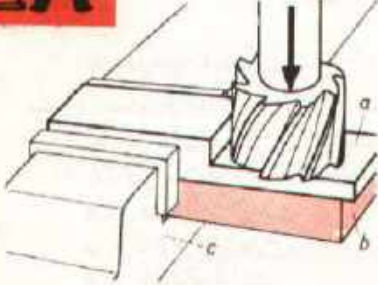

جاب کو مضبوطی اور حفاظت سے پکڑنا چاہیے۔ اگر جاب ٹانگ کے دوران ڈھیلا ہو جائے تو جاب خراب ہوگا یا کٹر ٹوٹے گا۔

جاب کو مشینی ہانچوں میں یا ٹیبل پرسوں یا بکلیٹس سے پکڑنے کے لیے چھوٹی کی دھتے باندھتے ہیں (B 129, 1-4)۔

ایک ہی پیمائش کے متعدد جابوں کو پکڑنے کے لیے تکنیکی آلات (clamping




devices) (B 129, 5) استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کا یہ نامہ ہوتا ہے کہ ہر دفعہ ایڈجسٹمنٹ

نہیں کرنی پڑتی۔ وقت بچانے کی خاطر تباہ جاب پکڑنے کے ٹکسچرز (duplicate work

holder fixtures) استعمال کر سکتے ہیں۔

B 129, 1 - پتلے جاب ٹیبل سے محفوظ پکڑا


جانے چاہئیں۔ (a) جاب، (b) ٹیبلنگ، (c) مشینی ہانچ۔

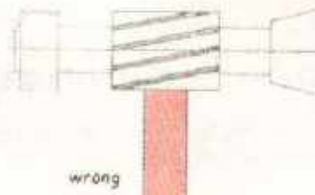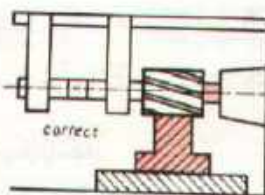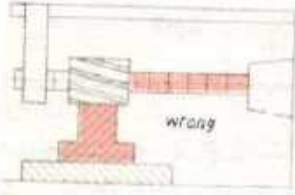


B 129, 2 - جاب کو کام کے ممکن حد تک قریب پکڑنا چاہیے۔

کمزور ایک جاب کو مشین کرنا ہوتا ہے تو دوسرا جاب دوکے ٹکسچرز میں باندھا جاتا ہے۔ یہ طریقہ متبادل ٹانگ (Reciprocal milling) کہلاتا ہے۔ (B 129, 5)

برابر متقسم ٹانگ یا ٹانگ کے حصے جیسے مسدس، گماریاں وغیرہ والے جابوں کو ڈیو آئیڈنگ پیڈ کی مدد سے پکڑتے ہیں۔

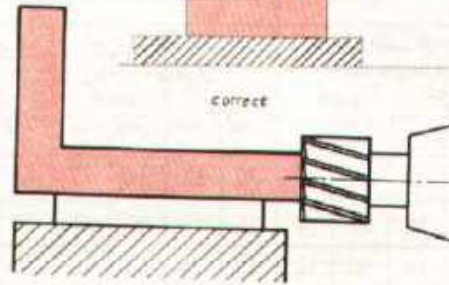

B 129, 3 - جاب کی سطح ٹیبل کے ساتھ ٹانگ ہوا قریب پکڑنی چاہیے۔

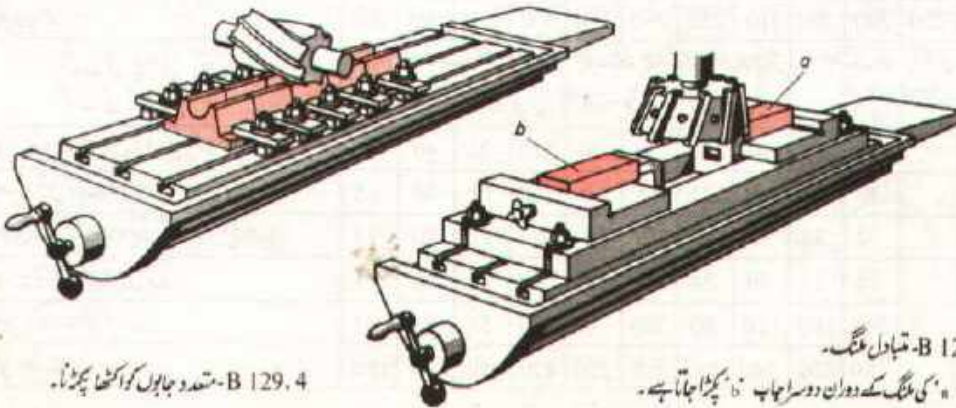

B 129, 5 - متبادل ٹانگ۔

جاب 'a' کی ٹانگ کے دوران دوسرا جاب 'b' پکڑا جاتا ہے۔

B 129, 4 - متعدد جابوں کو اکٹھا پکڑنا۔



چکر فی منٹ کا انتخاب : (Selection of R. p. m.)

چکروں کی تعداد مناسب کٹائی کی رفتار اور کٹر کے قطر پر منحصر ہوتی ہے۔ وہ فاصلہ جو کٹر کا ایک دماغہ طے کرتا ہو، میٹر فی منٹ میں کٹائی کی رفتار ہوتی ہے۔ مناسب کٹائی کی رفتار ٹیبل (T 130.1) سے منتخب کرتے ہیں۔
 رفتار کٹائی بہت زیادہ ہو : کٹر کے دماغہ قبل از وقت کند ہو جائیں گے۔
 رفتار کٹائی بہت کم ہو : استعداد کٹائی کم ہو جائے گی۔

$$\text{کٹر کے چکر فی منٹ} = \frac{1000 \times \text{رفتار کٹائی}}{\pi \times \text{قطر کٹر}}$$

$$\text{or } n = \frac{CS \times 1000}{d \times \pi} \text{ Rpm.}$$

مثال : پلیٹ ٹنگ کٹرنے سے ایک پلیٹ کی کھوری ٹنگ (Roughing milling) کرنی مطلوب ہے۔ کٹر کے چکروں کی تعداد معلوم کریں۔
 معلوم : پلیٹ کا میٹرل St 50 کٹر کا قطر 75 ملی میٹر
 حل : رفتار کٹائی بمطابق ٹیبل $17 = 130.1 = 17$ میٹر فی منٹ

$$n = \frac{CS \times 1000}{d \times \pi} = \frac{17 \times 1000}{75 \times 3.14} = 72 \text{ Rpm.}$$

اصولی طور پر ٹنگ مشین پر خصوصی چکروں کی تعداد میٹ کی جاسکتی ہے جیسے 37-49-64-86-113-147-197-260-338-455-600-700- فی منٹ۔

موجودہ صورت میں $n = 64$ چکر فی منٹ منتخب کی جائے گی۔

چکروں کی تعداد صفحہ 142 پر T 142.1 سے بھی منتخب کی جاسکتی ہے۔

T 130.1 رفتار کٹائی (CS) اور فیڈ (S) ملی میٹر فی منٹ میں) کی توالہ جاتی قیمتیں :

سائیز ٹنگ کٹر 20 = b کھوری 10 = a CS			شیل اینڈ ٹنگ کٹر 70 = b کھوری 5 = a CS			سلیمنڈ ریسل ہلکٹرا پلیٹیں 100 = b کھوری 5 = a CS			ٹنگ کی پوزائی b کٹ کی گہرائی a			
40	22	100	18	70	22	100	17	60	22	100	17	کاربن شیل 650 نیون فی منٹ ملی میٹر ٹنگ
30	18	80	14	55	18	90	14	50	18	80	14	بھرتی شیل اینڈ 750 نیون فی منٹ ملی میٹر ٹنگ
25	14	50	12	42	14	55	10	36	14	50	10	بھرتی شیل ٹیپ 1000 نیون فی منٹ ملی میٹر ٹنگ
40	18	120	14	70	18	140	12	60	18	120	12	کاسٹ آئرن 180 بریل ٹنگ
75	55	150	36	150	55	190	36	50	35	70	35	پیتل (Mx 58)
100	250	200	200	110	250	250	200	100	250	200	200	ہلکی دھات
سائیز سار یا آری 2.5 = b 10 = a			ٹنگ لگے ہوئے ذمہ اول والا کٹر 180 = b 5 = a 0.5 = a			اینڈ ٹنگ کٹر 25 = b 5 = a 0.5 = a			ٹنگ کی پوزائی b کٹ کی گہرائی a			
		50	45	50	30	20	20	120	22	50	17	کاربن شیل 650 نیون فی منٹ ملی میٹر ٹنگ
		40	35	40	23	65	16	100	19	40	15	بھرتی شیل اینڈ 750 نیون فی منٹ ملی میٹر ٹنگ
		30	25	30	18	36	14	65	17	20	13	بھرتی شیل ٹیپ 1000 نیون فی منٹ ملی میٹر ٹنگ
		50	35	90	24	100	16	120	19	60	15	کاسٹ آئرن 100 بریل ٹنگ
		200	350	120	60	200	50	120	55	80	35	پیتل (Mx 58)
		180	320	90	300	250	250	120	180	90	160	ہلکی دھات