

بٹڈکس

ابتدائی دھات کاری

علم و فنر سے متعلق ایک ابتدائی کتاب



GOVERNMENT OF THE PUNJAB
TECHNICAL EDUCATION & VOCATIONAL TRAINING AUTHORITY
PUNJAB BOARD OF TECHNICAL EDUCATION
TRADE TESTING CELL, LAHORE.

T.T.P. Series No. 50

Price Rs. 40/-



ابتدائی دھات کاری

ابتدائی دھات کاری

علم و ہنر سے متعلق ایک ابتدائی کتاب

مصنف : ڈپوم انجینئر فرید رش بندکس
ڈائریکٹر ٹیکنیکل ایجوکیشن براؤن شوائنگ

مترجمین : آفتاب احمد
پرنسپل پاک برمن ٹیکنیکل ٹریننگ سنٹر، منڈی پورہ، لاہور

اے۔ جی۔ منہاس
جوئنٹ ڈائریکٹر ٹریڈ ٹیسٹنگ

ٹریڈ ٹیسٹنگ سیل

پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن لاہور

14/A بابر بلاک نیو گارڈن ٹاؤن لاہور

جملہ حقوق محفوظ ہیں

اس کتاب کو یا اس کا کوئی بھی حصہ بلا تحریری اجازت
ٹریڈ ٹیسٹنگ سیل، پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن لاہور
چھاپا نہیں جاسکتا۔

جملہ حقوق © 1968 جارج ویسٹرمین فرلاگ، مغربی جرمنی

پہلا اردو ایڈیشن ----- 1978

نواں ایڈیشن ----- 2007

تعداد ----- 3000

طابع ----- فائن بکس پرنٹرز، لاہور


Urdu Edition of
Bendix, FANG AN mit METALL

© Georg Westermann Verlag,
Druckerei und Kartographische Anstalt GmbH & Co.,
Braunschweig, Federal Republic of Germany

"Printed in Pakistan"

قارئین کے لیے حوالے

اس کتاب میں ہر باب کے پہلے صفحہ پر اس باب کے مواد سے متعلق درج کیا گیا ہے۔ یعنی اُس باب سے متعلقہ تکنیک، اُس کے مقاصد اور ورکشاپ میں اپنانے سے متعلق مختصر لکھا ہوا ہے۔ ہر باب کے باقی تمام صفحات کے مواد کو مختلف نشانات سے واضح کیا گیا ہے۔

1 - یہ نشان  کتاب کے اُن صفحات کو ظاہر کرتا ہے جن میں کسی کام کو کرنے سے متعلق اُس کی وضاحت کی گئی ہو۔

2 - یہ نشان  کتاب کے اُن صفحات کو ظاہر کرتا ہے جن میں کسی کام کو کرنے کے لیے استعمال ہونے والے متعلقہ اوزاروں اور آلات کی وضاحت کی گئی ہو۔

3 - یہ نشان  کتاب کے اُن صفحات کو ظاہر کرتا ہے جن میں وہ سائنسی اصول لکھے گئے ہیں جو کام کے عمل اور اوزاروں کے استعمال سے متعلق بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ سائنس کے اسباق میں کام کے علاوہ عام سائنسی اصولوں کی وضاحت بھی کی گئی ہے اور اس طرح فنی اور عام زندگی میں رابطہ پیدا کیا گیا ہے۔

4 - یہ نشان  کتاب کے اُن صفحات کو ظاہر کرتا ہے جو کام سے متعلقہ ہدایات کی نشاندہی کرتے ہیں۔

اس کتاب کے ایڈیشن اجازت حاصل کر کے سندھ ڈیولپمنٹ بورڈ میں شائع ہوئے ہیں :
ڈنارک، فن لینڈ، فرانس، نارطے، سویڈن، سپین، چیکو سلواکیہ
ہائٹیز کیسنگ، ہمبرگ کے شوہے کے مطابق اس کتاب کو ایک جلد میں شائع کیا گیا۔
تصاویر : ہرمن بورش، براؤن شوائیگ (صفحہ 159)، اوتراٹھے، براؤن شوائیگ
مکمل تیاری : جارج ولیمین، براؤن شوائیگ 1968ء

دیباچہ

اپرئٹس عملی تربیت و کوشاںپ میں حاصل کرتا ہے۔ کام کی ابتدا اور بنیاد مبنی اداروں میں سبق سے ہوتی ہے کام کی تکمیل کے لیے کیے جانے والے مختلف اقدامات کی وضاحت سبق ہی سے کی جاتی ہے۔

اس مقصد کے لیے کہ اپرئٹس کام کی تکمیل کے مختلف مراحل کا مشاہدہ کر کے تربیت کی ابتدا عملی کام سے بھی کی جانی ہے۔ اس طرح فنی اداروں میں فوجاءوں کی تربیت ٹھوس بنیادوں پر کی جاتی ہے۔

عملی تربیت سے اپرئٹس کو کافی حد تک یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ کام کے ترتیب عمل اور اوزاروں میں تعلق کے ساتھ ساتھ ترتیب عمل اور طریقہ عمل میں تعلق بھی معلوم کر سکے۔ کام سے متعلق سائنسی اصولوں اور استعمال کیے جانے والے اوزاروں کے طریقہ کار کو سمجھا جاتا ہے یعنی اوزاروں اور آلات کے استعمال سے پیدا ہونے والے اثرات کی وجہ معلوم کی جاتی ہے۔ اکثر کاموں کے مختلف مراحل کو اچھی طرح اس وقت سمجھا جاسکتا ہے جب سبق کے دوران ان مراحل کی وضاحت سائنس کے اصولوں کے مطابق کی جائے۔ سائنس کے اصولوں کی ان صفات یعنی ان صفحات پر وضاحت کرنا جہاں پر ان کی بنیاد پر کام کیا جاتا ہے، اس کتاب کی ایک خاص خصوصیت ہے۔ دستی کام سے طبیعیات کے ان اصولوں کو سمجھنا آسان ہوتا ہے جن کی بنیاد پر شینیں اور آلات کام کرتے ہیں۔ واگن شائین کے مطابق دستی کام سے طبیعیات کی ابتدا ہوتی ہے۔

ہر باب کے آخر میں کام کرنے سے متعلقہ ہدایات بیان کی گئی ہیں۔ اس کتاب کے ہر باب کا مواد کام کے عمل اوزار اور آلات، سائنس اور کام سے متعلقہ ہدایات پر ترتیب وار مشتمل ہے۔ اس ترتیب کی وضاحت رنگدار مختلف نشانات سے کی گئی ہے (تاریخ کے لیے حوالے کا سفر ملاحظہ فرمائیں)۔ اس طرح اس کتاب کے مواد کو طلباء کے لیے ایک مخصوص انداز میں ترتیب دینے کی پیش کیا گیا ہے۔

کتاب کے اس مخصوص انداز میں ترتیب شدہ اسباق ایک منفرد انداز بیان کو ظاہر کرتے ہیں جن میں مواد سے متعلقہ تمام اہم پہلوں پر بحث آجاتے ہیں۔

اس کتاب کے مختلف موضوعات کا انتخاب نہایت احتیاط سے کیا گیا ہے تاکہ دھات کاری کے بہت سے شعبوں سے متعلقہ تمام ابتدائی معلومات فراہم ہو سکیں جو کہ نہ صرف ہانک پر کیے جانے والے کام پر مشتمل ہیں بلکہ فنی تربیت سے متعلقہ تمام پہلو اس میں شامل ہیں۔ ان کی ترتیب و کوشاںپ میں کام کے مطابق نہیں ہے کیونکہ عملی اور عملی کام میں رابطہ کی منصوبہ بندی نظر یاتی طور پر ہی کی جاسکتی ہے۔

میں براؤن شواینگ کے سب سے بڑے جناب کے۔ ای۔ بیٹر کا خصوصاً بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اس نئے انداز میں لکھی گئی کتاب کے لیے مفید مشوروں سے نوازا۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھی جوگو ہائینے کا بھی بہت مشکور ہوں جنہوں نے اس کتاب میں بتائی گئی تصویروں کی تیاری میں میری مدد کی

فہرست

صفحہ	کام سے متعلقہ عنوان
10	لبانی ناپنے کا عمل
18	ڈرائنگ میں زاویے کا اندراج
18	زاویہ ناپنے کا عمل
23	خط کشی کا عمل
32	کٹائی کا عمل — ریک ایگل
38	پھیال کے اثرات — وسیع ایگل
38	کٹائی اور پھیلائی
46	کٹائی کا عمل
46	کیتے سے کٹائی کرتے وقت چادر کے ٹکڑے کا اٹھانا اور پھینکانا
54	کٹائی کا عمل
54	رہتی کی آگے اور پیچھے کی حرکت کے دوران ریک ایگل اور کٹنگ ایگل
64	کھرچنے کا عمل — ریک ایگل
64	کھرچائی کرنے کے لیے رنگ لگانا
78	سورخ بنانے کا عمل پٹرل کی چاک کی خاصیت
84	برسے کے اثرات اور حرکات
84	کٹائی کا عمل
96	ریگ کا عمل
96	بڑے کا اترا اور دیر پر مصالک کی تقسیم

صفحہ

16-9

22-17

22

30-23

30

36-31

44-37

44

52-45

62-53

62

71-63

71

76-72

76-72

82-77

82

94-83

94

106-95

106

1 - پیمانے کی کلیپر اور روٹری کلیپر سے ناپنا

2 - سادہ قلم کے آلات سے زاویہ کو جانچنا اور ناپنا

سوالات

3 - سادہ لوازماتوں سے خط کشی کرنا

سوالات

4 - آری سے کٹائی

5 - چھیتی سے کٹائی اور پھیلائی

سوالات

6 - چادر کی کٹائی

7 - بانگ پر رہتی کا کام

سوالات

8 - سطح کو کھرچنا

سوالات

سائس کے بنیادی اصول

سوالات

9 - سینے اور چنگ پر برس سے سورخ کرنا

سوالات

10 - ڈرائنگ میں پرسورخ کرنا

سوالات

11 - ریر سے ریگ کرنا

سوالات

صفحہ	کام سے متعلقہ جزییات	صفحہ	سائنس	صفحہ	اوزار اور آلات
16	ٹاپے والے اوزاروں کی دیکھ بھال		ٹاپا اور اٹھائیاں - لیانی	11	پیمائش
16	ٹاپے کے اصول	15	ٹاپے کی اٹھائیاں	12	تعمیر
				14-13	وزیر تعلیم
21	ٹاپا اور جاننا	20	زاویہ کی اٹھائیاں	19	زاویہ ٹاپے اور جاننے کے اوزار
22	ٹاپا بنانے اور جاننے والے اوزاروں کی دیکھ بھال				
28	خط کشی کا کام	26	میریل کی خاصیتیں	25-24	خط کشی کے اوزار
29	خط کشی کے اوزاروں کی دیکھ بھال	27	نیپادی عناصر اور پیمائش		
		28	حصوں کی علمی بناوٹ		
36	آری کے لیڈ اور جاب کو پڑنا	34	حرکت کی قسمیں	33	آری کے لیڈ
36	کٹائی کا کام	35	حرکت کو ٹاپا (رقم دار)		
42	کٹائی کرنا	40	وقت اور وقت کے اثرات	39	حصی کی اقسام
43	گرم حالت میں کٹائی کرنا	41	وقتوں کو ٹاپا اور ظاہر کرنا		
44	اوزاروں کی دیکھ بھال حصی کا کام				
		48	یور پر عمل کرنے والی قسمیں	47	کیترا اور کیترا مین کی قسمیں
		49	یور پر تازہ کاری کی حالت		
52	کیترا اسٹیم کی دیکھ بھال کٹائی کی نگہداشت	50	یور کا اصول		
		51	یور پر عمل کرنے والی وقت کی قسمیں میں فرق کا فرق		
61	کھوری اور لٹم سطح تیار کرنا	58	وقت حیدرگی	55	ریت کی قسمیں
		59	میریل کی طاقت	56	جیب کو کھولنے والے آلات
62	تازہ کاری کی حالت میں تبدیلی	60	سخت پن	57	ریتی اور میریل
70	کھرتے کا کام	67	دباؤ کی وقت - شدت دباؤ	65	سگریٹ
		69-68	دراڑ کی وقت - جبراز	65	سگریٹ ٹیبلٹ
71	سطح ہوار تیار کرنا - کھرتے کا خصوصی کام وغیرہ			66	جیب کی سطح کی ہواریت جانچنا
82	سوراخ کرنے کا کام	81	کٹائی کی وقت اور مزاحمت کٹائی	79	سوراخ کرنے والے اوزار
82	حادثے کے خطرات			80	(ریت اور پتلی) پیچنگ پرنسپل
91	سنگ سے نشان لگانا	89	گردشی حرکات - چکروں کی تعداد	86-85	ڈرٹ ڈریل
91	ریت کا انتخاب	90	حصی رقم - کھولنے کی حالت	87	کوئٹنگ
91	چکروں کی تعداد وغیرہ			88	ڈرٹنگ مشین کی قسمیں
93-92	ریت کو تیار کرنا				
94	سوراخ کرنے کی وقت جاب کو پڑنا				
105	رنگ کے جانے والے سوراخوں کے لیے برے کا سائز	99	جیب کا سائزوں کے مطابق ہونا	97	رنگ
		101	پیمائش ہونا	97	کٹائی کی دھار پر پینے والے ڈاؤن لے
		102	میریل	98	تعمیر پر لیدر
106	خاص جزییات	103	کٹائی کی ہارڈننگ سے جاب کو جانچنا		
		104	ٹاپے کی اٹھائیاں		



صفحہ	کام سے متعلقہ عوامل	صفحہ	
108	سوزنے کا عمل	116-107	12- تانوں، سرپوں، پائپوں اور چاروں کو روکنا
108	میریل کی لسانی بڑھانا اور کم کرنا		
108	بھینسی گئی لسانی		
118	گڑھے اور سیدھا کرنے کا عمل	126-117	13- چھوڑے سے گڑھا اور سرپوں اور چاروں کو سیدھا کرنا
118	گڑھے کے اثر سے میریل کے پھیل جانے یا روک جانے کا اثر	126	سوالات
128	تیرج لگانے کا عمل	136-127	14- پوچوں کے ذریعے مختلف حصوں کو جوڑنا
128	چوڑیوں کی خد و خصل		
138	چوڑیاں کاٹنے کا عمل	146-137	15- ہتھ سے چوڑیاں کاٹنا
138	مضبوط میریل کی تھامیں	152-147	
		152	ٹائٹس کے بنیادی اصول
			سوالات
154	رٹوں لگانے کا عمل	158-153	16- رٹوں لگانا
154	میریل کو دبانے سے پیدا ہونے والے اثرات	158	سوالات
160	انٹیگ کا عمل	164-159	17- شیپ اور بکلی دھاتوں کی انٹیگ کرنا
160	میریل کے ذرات کی بناوٹ میں تبدیلی - خوردبین سے دیکھیں جانے والی میریل کی بناوٹ		
166	ٹاناکا لگانے کا عمل	174-165	18- نرم اور سخت ٹاناکا لگانا
166	ٹاناکے کا میریل میں مدھنسا جانا	174	سوالات
176	ٹیشائی کا عمل	186-175	19- ہتھ سے ٹیشائی کرنا
176	میریل کا دیکھنا		
176	میریل کا عمل جانا	186	سوالات
188	سخت کرنے کا عمل		
188	نورٹراٹھڈا کرنے سے حاصل ہونے والی سخت بناوٹ	192-187	20- شیپ کو سخت کرنا
188	پوٹنگ	192	سوالات
194	ویڈنگ کا عمل	206-193	21- گیس ویڈنگ
194	میریل کا گھٹنا اور جرم جانا	206	سوالات
208	ایکڑک ویڈنگ کا عمل	214-207	22- ایکڑک ویڈنگ
208	بھلی کے شعلے کا پیدا کرنا		
		222-215	ٹائٹس کے بنیادی اصول
		217	سوالات

صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ
112	110	109	موزے کی تختیاں
114	111		
115			
125-124	121-120	119	سیدھا کرنے، گہرائی اور تپانے وغیرہ کے لیے استعمال ہونے والے اوزار
126	122		
126	123		
136	134-133	129	پتھروں کی تختیاں
136	135	130	چوڑیوں کے معیار
		132	اوزار
		131	پتھروں کو معطل کرنا
145	142	139	موسس
146	143	140	ڈرائی
	144	141	پائپ ہر چڑیاں کاٹنے والی ڈرائی
	156	155	روٹوں اور ان کے معیار
158	157	155	روٹوں نکلانے والے اوزار
161	162	161	اینٹیگ کی پٹیاں اور ساٹ ہاتھ
164	163		
173	171-169	167	قباغی کی پٹیاں گرم کرنے کے لیے استعمال ہونے والے آلات
174	172	168	قباغی اور اس کے معیار
183	181-180	177	پٹیاں کے لیے کوئٹوں کی آگ، سنائی، سیورج بلاک وغیرہ
184	182	178	تھروٹے
184		179	سنائی اور تپانے والے اوزار
186-185		189	سخت کرنے کے لیے اوزار اور آلات
191	190		
192			
203	200	199-195	وڈنگ کے لیے استعمال ہونے والے آلات؛ وڈنگ ٹارچ، گیس جنیٹر، گیس سلڈر وغیرہ
204	201		
205	202		
206			
213	210	209	ایلیکٹریک وڈنگ کے آلات؛ وڈنگ ٹارچ، ایلیکٹریک وڈنگ اور وڈنگ شیلڈ وغیرہ
211	212-211		
214			
214			

ناپنا




پیمانے کیلیپر اور ورنیئر کیلیپر سے ناپنا
 کسی جاب کی تیزی کے دوران اسے ناپتے رہنا چاہیے۔
 ناپنے والے آلات کو درست طریقے سے استعمال کرنے سے ہی
 صحیح پیمائشیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔ ناپنے کے کئی طریقے ہیں جن
 کے لیے مختلف ناپنے والے آلات استعمال ہوتے ہیں۔
 جاب امور لاڈرائنگ کے مطابق تیار کیے جاتے ہیں۔
 ڈرائنگ میں پیمائشیں اور مطلوبہ سطحی معیار وغیرہ جو جاب کو
 درست طور پر بنانے کے لیے درکار ہوں، درج ہوتے ہیں۔
 پیمائش کرنے کے بعد ہی جاب کے مختلف سائزوں کی درج
 تھے متعلق حتمی طور پر کہا جاسکتا ہے۔ تیار شدہ جاب
 کو ڈرائنگ میں دی گئی پیمائشوں کے مطابق بننا چاہیے (شکل 9.1)




شکل 9.1: جاب کو پیمائش کے مطابق بننا چاہیے اور
 جاب کو ڈرائنگ میں ایجنٹ سائڈ اور لیٹن دیو سے
 تیار کیا جاتا ہے۔

بیادھی طور پر لمبائی، وزن اور وقت کو ناپنا
 جاتا ہے۔ ورکشاپ میں زیادہ تر لمبائی کی پیمائشیں
 کی جاتی ہیں جو کہ جاب کی لمبائی، چوڑائی یا عمق
 کی صورت میں ہو سکتی ہیں۔ جاب کا قطر اور سوراخ
 کی گہرائی بھی لمبائی کی شامیں ہیں۔
 لمبائی کو ناپنے کے لیے عموماً پیمانہ کیلیپر،
 اور ورنیئر کیلیپر استعمال کیے جاتے ہیں۔

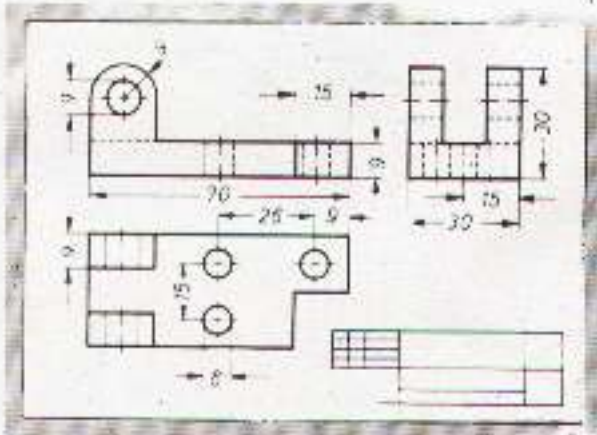


لمبائی ناپنے کا طریقہ


جب کی پیمائش کرنے کے لیے اس کا پیلے سے مقرر شدہ لمبائی کی کسی اکائی کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے۔ دھات کے کام میں لمبائی ناپنے کی عامی اکائی میٹر ہے۔

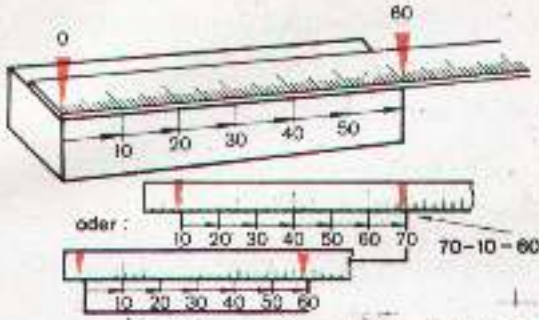

شکل نمبر 10: بیسین ریل کے ذریعے لمبائی ناپنا۔ پیمائش (50) میٹر

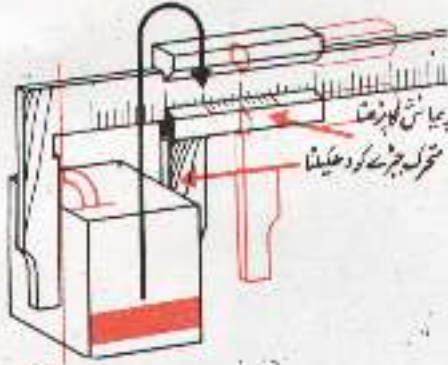

شکل 10, 2: پیمائشوں کو پڑھنے کے مراحل 11: جانب و جھروں میں روانہ (2) مارچ کو پڑھنا

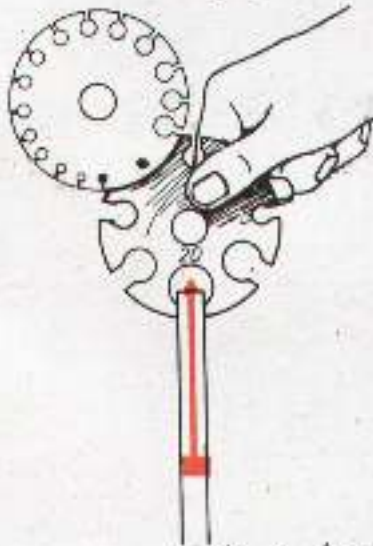

شکل 10, 3: گیجوں کے ساتھ ناپنا

لمبائی ناپنے کے لیے فی میٹر مارچ والے پیمانے کو براہ راست ناپنے جانے والے کنارے کے ساتھ اس طرح رکھا جاتا ہے کہ پیمانے کا نصف کائنات کنارے کے ایک سرے کے عین اوپر آئے اور کنارے کے دوسرے سرے پر آنے والے پیمانے کے نشان کے مطابق لمبائی پڑھی جائے گی (شکل 10, 1)۔


کیلیپر یا ورنیر کیلیپر سے ناپتے وقت ان کو ہر بار پیمائش کے مطابق کھولا جاتا ہے۔ (شکل 10, 2 اور 10, 1) اس کے لیے ناپنے والے آلات کے حرکت کرنے والے حصوں کو جب کی تاپنی جانے والی لمبائی کے مطابق کھولتے ہیں کیلیپر کی صورت میں پیمائش کو پیمانے کی عدد سے متذکرہ بالا طریقے کے مطابق پڑھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ورنیر کیلیپر پر پیمائش کو براہ راست پڑھا جاسکتا ہے (صفحہ 13 ملاحظہ ہو)۔

اگر درکشاپ میں بہت سے کیمیا پیمائشوں والے جاب بنانے ہوں تو ہر جاب کو بار بار ناپنے سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ وقت کی بچت اور آسانی سے کام کرنے کے لیے ایک جاب نمونے کے طور پر تیار کر لیا جاتا ہے جسے گیج کہتے ہیں رکھائی کرتے وقت ناپنے کی بجائے گیج کے ساتھ موازنہ کر کے پیمائش کا اندازہ کر لیا جاتا ہے۔ چادروں اور تاروں کی گیج سے بھی مخصوص پیمائشیں ناپی جاتی ہیں (شکل 10, 3)۔

چادریں کاٹنے والی مشینوں (Shear Machines) کی ساخت اس طرح ہوتی ہے کہ ٹکڑوں کی کیمیا لمبائی یا چوڑائی کاٹنے کے لیے چادر کو مقررہ مدت تک دھکیل کر بنیے پیمائش کیے کا نام ممکن ہوتا ہے۔

پیمانے

سٹیل رول (Steel rule) اور فولڈنگ رول (folding rule) اکثر استعمال میں آنے والے پیمانے ہیں۔ ان کے اوپر $\frac{1}{2}$ یا 1 ملی میٹر مدارج والی سکیل بنی ہوتی ہے (شکل 11.1 اور 11.2)۔
 لیان کو ناپتے وقت پیمانے کو تاپلے جانے والے کنارے کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور پیمائش سکیل پر پڑھی جاتی ہے۔

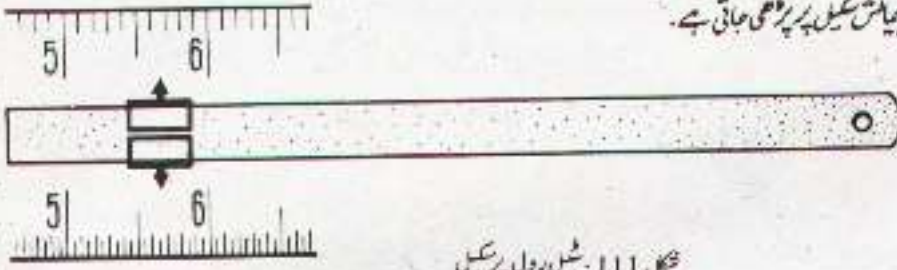


شکل 11.1: سٹیل رول پر سکیل

سٹیل رول کی لمبائی 300 سے 500 ملی میٹر تک ہوتی ہے۔ یہ باریک سپرنگ سٹیل کی پٹی سے بنائے گئے ہوتے ہیں۔ ان پر سکیل کے نشانات کندہ یا کیمیائی طریقے سے کھوئے گئے ہوتے ہیں۔

کلوئی، سٹیل یا ایجوٹینیم سے بنائے گئے فولڈنگ رول (1 یا 2 میٹر تک لمبائی ناپنے والے) عموماً لوہار، معمار، پائپ فو اور بجلی کا کام کرنے والے استعمال کرتے ہیں (شکل 11.2a)۔

آجکل فولڈنگ رول کی بجائے زیادہ تر 1 یا 2 میٹر تک لمبائی ناپنے کے لیے سٹیل ٹپ استعمال ہوتی ہے (شکل 11.2b)۔ بڑی لمبائیوں مثلاً پائپوں، ریل کی پٹریوں اور ایگل آئرن کی پیمائش ٹھیسے سے کی جاتی ہیں۔ اس کی لمبائی کی حد 10 سے 50 میٹر تک ہوتی ہے۔ نیتا کیڑے یا سپرنگ سٹیل سے بنایا گیا ہوتا ہے اور اس پر سفیدی میٹر مدارج والی سکیل ہوتی ہے۔ (شکل 11.2c) مختلف پیشوں میں استعمال ہونے والے پیمانوں کی ناپنے کی حد پیشے کی ضروریات کے مطابق ہوتی ہے اور اس طرح ان کی سکیل کے نشانات کے درمیان چھوٹے سے چھوٹا فاصلہ $\frac{1}{2}$ سے 10 ملی میٹر تک ہوتا ہے۔

ایک سینٹ کے لیے لمبائی میں 0.5 ملی میٹر کا فرق بہت زیادہ اثر انداز ہو سکتا ہے جبکہ ٹپائی (forging) کے کام میں ایسا نہیں ہے۔

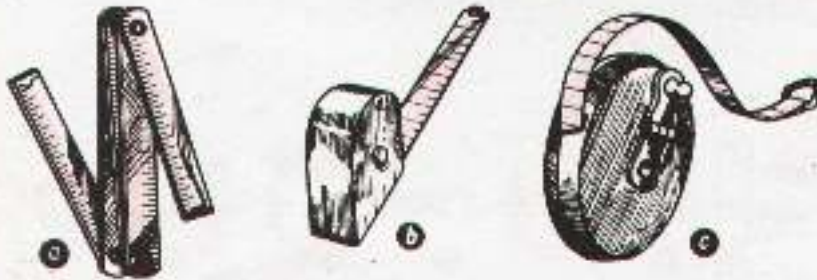


شکل 11.2: ورکشاپ میں لمبائی ناپنے کے لیے استعمال ہونے والے آلات (a) فولڈنگ رول (b) سٹیل ٹپ (c) پیمانہ

کیلیپر

شافتوں اور پائپوں کے قطعوں کے علاوہ چادروں کی موٹائی بھی کیلیپر سے ناپی جاتی ہے۔ (شکل 12.1)۔

ناپنے کے لیے کیلیپر کی ٹانگوں کو اتنا کھولا جاتا ہے کہ وہ ناپے جانے والے جہز پر آسانی سے پھسل کر گزر سکیں۔ اس طرح ناپی جانے والی پیمائش کیلیپر پر منتقل ہو جاتی ہے جسے سٹیل رول کی مدد سے پڑھ لیا جاتا ہے۔ (شکل 12.1)۔

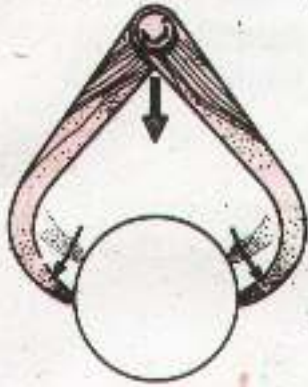

شکل 12.1: کیلیپر کی مدد سے ناپنا


سوراخوں کے سائز اندرونی کیلیپر سے اور چادروں کی موٹائی بیرونی کیلیپر کی مدد سے ناپتے ہیں۔ کیلیپر کی دو دونوں ٹانگوں کو روٹ (rivets) یا بیڑ (screws) کے سپرنگ سے جوڑا ہوا ہوتا ہے (شکل 12.3c)۔ سپرنگ کا دباؤ سپرنگ کیلیپر کی ٹانگوں کو ایک نٹ کے ساتھ دباؤ رکھتا ہے۔ اس نٹ کے گھمانے سے کیلیپر کھولا اور بند کیا جاسکتا ہے۔

پیمانے والے کیلیپر (شکل 12.3d) کی صورت میں ناپی جانے والی پیمائش کو براہ راست میٹر میں پڑھا جاسکتا ہے۔

ایسے خاص قسم کے کیلیپر بھی بنائے جاتے ہیں جن پر سکیل بنی ہوتی ہے جو اصل پیمائش کو دس گنا بڑھا کر ظاہر کرتی ہے۔ ایسے کیلیپر ایک چادروں اور تاروں کی موٹائی وغیرہ ناپنے کے کام آتے ہیں۔ اگر کیلیپر کی سکیل 8 می میٹر کی پیمائش ظاہر کرے تو اصل پیمائش 0.8 می میٹر ہوتی ہے۔

پیمائش کرنے والی سطحوں کو جہز پر چبکے سے دباؤ کے ساتھ رکھنے کے لیے ایسے کیلیپر کی ساکن اور حرکت کرنے والی ٹانگ کے درمیان سٹیل کی پٹری کا سپرنگ لگایا گیا ہوتا ہے۔

کیلیپر سے صحیح ناپنے کے لیے بہت مشق کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس کے لیے کیلیپر کی ٹانگوں کا جہز پر مناسب دباؤ ہونا ضروری ہے جسے صرف محسوس ہی کیا جاسکتا ہے۔

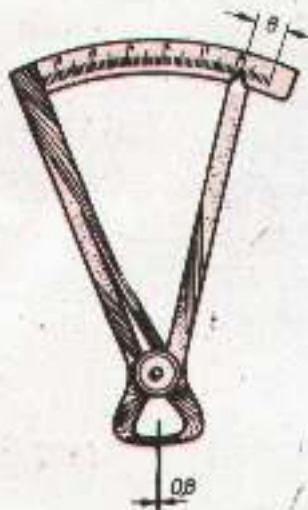


شکل 12.2: چھوٹی پیمائشوں کو ناپنے کے لیے استعمال ہونے والا کیلیپر



شکل 12.3: (a) اندرونی کیلیپر (b) بیرونی کیلیپر (c) سپرنگ کیلیپر (d) سکیل والا کیلیپر


ورنیر کیلیپر

ورنیر کیلیپر کی مدد سے لمبائی ناپنے کے لیے اس کے جیڑوں کو حساب کی سطحوں کے خلاف دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے ناپی جانے والی پیمائش ورنیر کیلیپر کی سکیل پر منتقل ہو جاتی ہے۔ منتقل ہونے والی پیمائش دو آپس میں مل کر کام کرنے والی سکیوں کی مدد سے باسانی پڑھی جاسکتی ہے۔

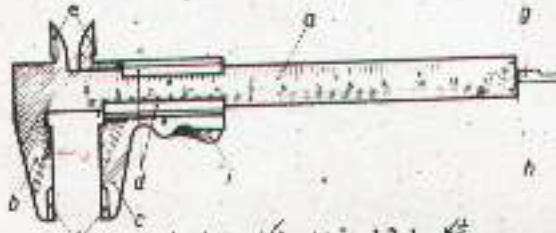

شکل 13.1: یونیورسل ورنیر کیلیپر (a) کی پیمائش اور انچوں کے مارج والی مین سکیل (b) ساکن جیڑا (c) حرکت کرنے والی جیڑا (d) ورنیر سکیل (e) میٹر اور انچوں میں (e) اندر مین پیمائش ناپنے والی جیڑا (f) جیڑوں کی پیمائش ناپنے والی جیڑا (g) (h) گرائی کی گم (i) نقل


ورنیر کیلیپر کے دونوں جیڑوں میں سے ایک جیڑا ورنیر کیلیپر کی مین سکیل (main scale) کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ دوسرا اس سکیل کے اوپر حرکت کر سکتا ہے۔ مین سکیل پر ایک ایک میٹر کے مارج ہوتے ہیں جبکہ حرکت کرنے والے جیڑے کے ساتھ ورنیر سکیل (vernier scale) لٹائی گئی ہوتی ہے۔ دونوں سکیوں کی مدد سے می میٹر کے $\frac{1}{10}$ حصہ تک کی پیمائش کو پڑھا جاسکتا ہے۔

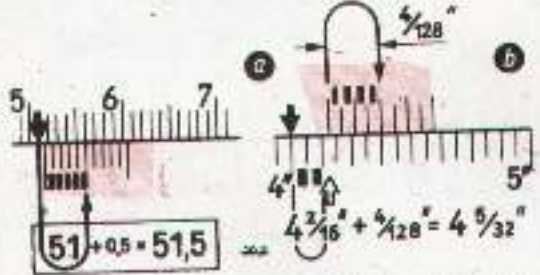

شکل 13.2: ورنیر کیلیپر کو پڑھنا (a) می میٹروں میں ناپنے کے لیے اس مین والی ورنیر سکیل (b) انچوں میں ناپنے کے لیے اس مین والی ورنیر سکیل

عام طور پر ورنیر سکیل کی لمبائی 9 می میٹر ہوتی ہے اور اس لمبائی کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہوتا ہے۔ اس طرح ایک درجہ $\frac{9}{10}$ یعنی 0.9 می میٹر لمبائی کو ظاہر کرتا ہے۔

دونوں جیڑوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دالانے یعنی ورنیر کیلیپر کو بند کرنے سے ورنیر سکیل اور مین سکیل کی صفائی کیلیبرس ایک دوسرے کے بالکل آسنے سائنے آجاتی ہیں۔

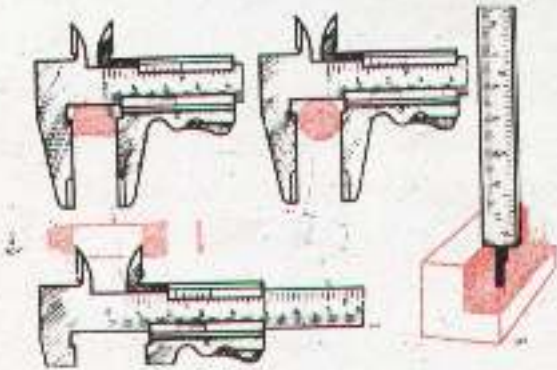

پیمائش کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ ورنیر سکیل کی صفائی کیلیبرس مین سکیل کے کون سے نشان تک یا اس سے آگے پہنچتی ہے۔ شواہد اگر ورنیر سکیل کی صفائی کیلیبرس مین سکیل کے 51 می میٹر کے نشان سے ذرا سی آگے ہو اور اس کی پانچویں کیلیبرس مین سکیل کی کیلیبرس کے ساتھ ملتی ہو تو ورنیر کیلیپر پر پڑھی جانے والی پیمائش مندرجہ ذیل ہوگی:

$$51 + 0.5 = 51.5$$

شکل 13.3: یونیورسل ورنیر کیلیپر سے پانچا

جیڑوں کی بناوٹ اور ورنیر سکیل کے مارج کے لحاظ سے ورنیر کیلیپر کو قسم کے ہوتے ہیں۔ یونیورسل ورنیر کیلیپر (universal vernier caliper) کے جیڑوں کی باہر والی سکیں لٹائی ہوتی ہیں اور جیڑوں کے اوپر کی طرف نکلے ہوئے نوکدار

بھی ایک دوسرے کے اوپر اس طرح حرکت کر سکتے ہیں کہ ورنیر کیسپر کو بند کرنے پر ان کے سیدھی دھار والے کنارے ایک ہی سیدھی آجاتے ہیں۔ ان سیدھی دھار والے کناروں کی مدد سے سوراخوں کو ناپا جاسکتا ہے۔ حرکت کرنے والے جبرے کے ساتھ گہرائی ناپنے کے لیے گج بھی لگائی گئی ہوتی ہے۔

ایسے ورنیر کیسپر کی صورت میں جن کے جبروں کے اوپر والے نوک دار حصے ایک دوسرے کے اوپر مخالف سمت میں نہ گزر سکتے ہوں تو جبروں کے پچھلے حصوں کی اندرونی اور بیرونی سطحوں کو

متوازی بنایا گیا ہوتا ہے۔ (شکل 14.1)

اس قسم کے ورنیر کیسپر سے سوراخوں کے قطعوں کو ناپتے وقت پڑھی جانے والی پیمائش میں دونوں جبروں کے ناپنے والے حصوں کی موٹائی بھی شامل کی جائے گی۔

مثال: پڑھی جانے والی پیمائش = 15.7 ملی میٹر
جبروں کے پچھلے حصوں کی موٹائی = 10 = 5 - 5 ملی میٹر

سوراخ کا قطر = 10 + 15.7

= 25.7 ملی میٹر


گہرائی ناپنے والے ورنیر کیسپر کو ورنیر گہرائی گج

Vernier depth gage کہتے ہیں جو دراصل

جبرے اور سیکل پر مشتمل ہوتی ہے۔ ناپتے وقت اس کا جبر اپنی کی طرح کام کرتا ہے۔ گہرائی ناپتے وقت جبرے کو

سوراخ کی بالقی سطح کے ساتھ رکھ کر میانے کو اس قدر نیچے کی طرف اٹکیلا جاتا ہے کہ وہ سوراخ کے چہرے کی سطح کے ساتھ لگ جائے۔ ورنیر گہرائی گج کو ورنیر کیسپر کی طرح ہی پڑھا جاتا ہے۔

تمام قسم کے ورنیر کیسپر پر حاصل شدہ پیمائش کو ایک پیچ کی مدد سے بانڈھا جاسکتا ہے۔ اس طرح پیمائش کو اعلیٰ ترین سے پڑھا جاسکتا ہے۔

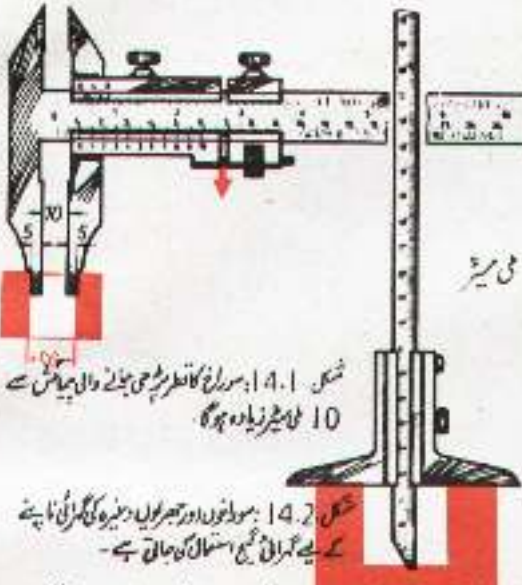

شکل 14.1: سوراخ کا قطر پڑھی جانے والی پیمائش سے 10 ملی میٹر زیادہ ہوگا

شکل 14.2: سوراخوں اور جبروں کی موٹائی کو گہرائی ناپنے کے لیے گہرائی گج استعمال کیا جاتا ہے۔

عام استعمال ہونے والے ورنیر کیسپر کی ورنیر سیکل پر دو مدارج ہوتے ہیں مگر ایسے ورنیر کیسپر بھی ہوتے ہیں جن کی ورنیر سیکل پر 20 یا 50 مدارج ہوتے ہیں۔ اس قسم کی ورنیر سیکل پر پیمائش کا پڑھنا مدارج کی زیادہ تعداد کی وجہ سے (مثلاً 19 ملی میٹر لمبائی پر 20 نشانات یا 49 ملی میٹر لمبائی پر 50 نشانات) مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایسی ورنیر سیکل پر پیمائش پڑھنا آسان ہوتا ہے جس پر 99 ملی میٹر لمبائی کو 10 برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا ہو۔ اس طرح اس قسم کی ورنیر سیکل پر $\frac{1}{10}$ ملی میٹر تک پیمائش پڑھی جاسکتی ہے۔


یونیورسل ورنیر کیسپر پر ملی میٹر میں سیکل کے علاوہ انچوں میں سیکل بھی بنائی ہوتی ہوتی ہے۔ عموماً انچوں کے سطح بنی ہوئی سیکل کے مدارج کا فاصلہ $\frac{1}{16}$ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ورنیر سیکل کی لمبائی $\frac{7}{16}$ انچ ہو اور اس کو 8 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہو تو اس طرح دو مدارج کا درمیانی فاصلہ $\frac{7}{16} \div 8 = \frac{7}{128}$ ہوگا۔

یہ سیکل کے دو نشانوں کے درمیانی فاصلے اور ورنیر سیکل کے دو نشانوں کے درمیانی فاصلے کا فرق چھوٹی سے چھوٹی پڑھی جانے والی پیمائش ہوتی ہے۔ اس طرح انچوں والی سیکل والے ورنیر کیسپر پر کم سے کم پڑھی جانے والی پیمائش $\frac{1}{16} - \frac{7}{128} = \frac{1}{128}$ ہوگی۔ (شکل 113.2b) ورنیر کیسپر کی سیکلوں اور دوسرے حصوں کو نہایت احتیاط سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود معمولی ہی غلطی رو جانے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اس طرح سیکل کو اسل درست نہیں بنایا جاسکتا ہے اور حرکت کرنے والے حصوں کے درمیان تھوڑی سی پل (play) باقی رہ جاتی ہے۔ تیار کی کے دوران ان پیدا شدہ غلطیوں کو ایک حد تک قائم رکھنے کے لیے میٹرا مقرر کیا گیا ہے۔

ناپنا اور ناپنے کی اکائیاں

روزمرہ کے کاموں، فنی معاملات، تجارت اور سائنسی کاموں میں بھی ناپنے کا عمل ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وزن، درجہ حرارت گیس یا پانی کی مقدار، حرکت، طاقت اور بجلی کو ناپا جاتا ہے۔

ناپنے وقت ہمیشہ موزوں اوزاروں اور آلات کی ضرورت پڑتی ہے۔ ناپنے کے لیے اکائی کا مقرر کیا جانا ضروری ہے۔ اس اکائی کا عملی اور سائنسی تجربوں کی بنیاد پر اس طرح تعین کیا جاتا ہے کہ حاصل کردہ پیمائشیں عملی طور پر قابل استعمال ہوں۔ اس بنیاد پر لمبائی کی پیمائش کرنے کی اکائی میٹر مقرر کی گئی ہے (شکل 15.1a) بین الاقوامی معاہدوں کے ذریعے میٹر کو لمبائی کی عالمی اکائی کے طور پر قبول کیا گیا ہے۔

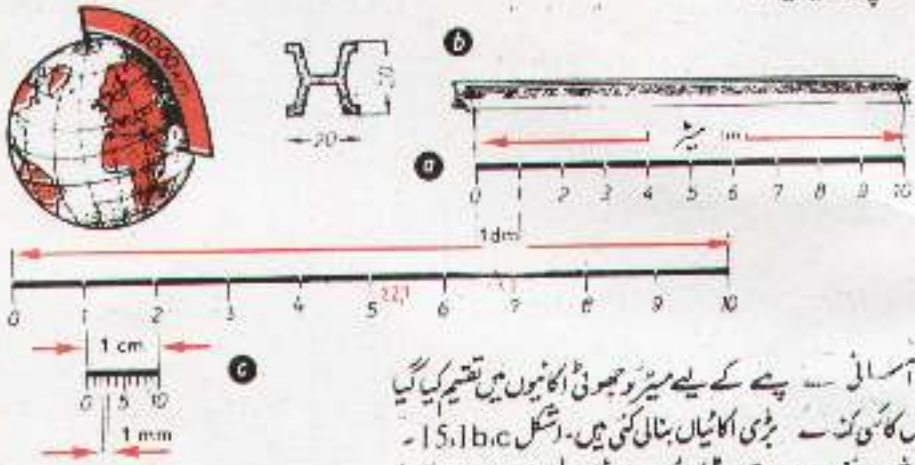

آسانی سے پے کے لیے میٹر و چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کیا گیا ہے یا اس کا کسی کٹ۔ بڑی اکائیاں بنائی گئی ہیں۔ شکل 15.1b,c۔
 اختصاری نظام میں سرچھوٹی اکائی پہلی اکائی کا $\frac{1}{10}$ حصہ اور بڑی اکائی پہلی اکائی کا 10 گنا ہوتی ہے۔ ذریعوں میں پیمائشیں سمیت 10 ملی میٹر میں دی جاتی ہیں اور پیمائش کے ساتھ اکائی درج نہیں کی جاتی، دقیقہ کو مقرر کرنے کے لیے لمبائی کی پیمائش مائیکرو میٹر (μm) میں بھی دی جاتی ہے۔

شکل 15.1: میٹر اور چھوٹی اکائیوں کی (a) 1 میٹر =
 خلاصہ ستار کے چوتھوں حصے کا $\frac{1}{1000000}$
 (b) مل میٹر۔ (c) میٹر کے چھوٹے حصے


$$1 \mu\text{m} = 0.001 \text{ mm}$$

لمبائی کو دوسری اکائیاں

لمبائی کی انگریزی اکائی انچ کو (1 = 25.4mm) انٹرنیشنل اور امریکہ میں استعمال کیا جاتا ہے

1 فٹ (305mm) = 12 انچ
 1 گز (914mm) = 3 فٹ

فاصلے کی پیمائش کے لیے میل (1609 میٹر) اور کسٹومی میل 1853 میٹر بھی اکائی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔

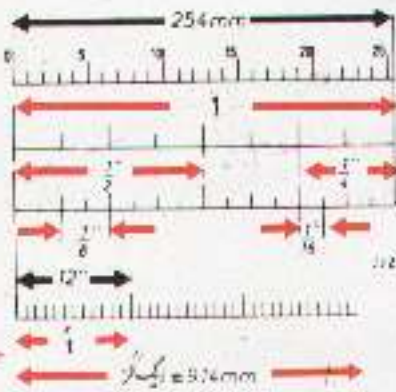


شکل 15.2: ناپنے کا بروہی نظام



ناپنے والے آلات کی دیکھ بھال

ناپنے والے آلات کو دوسری اشیاء کے ساتھ ٹکرانے، گرنے اور کبھی دغیرہ پڑنے سے بچانا چاہیے۔ خاص طور پر سکیل کے نشانیوں والی سطحوں اور کیلیپر یا ورنیئر کیلیپر کے جبروں کی ناپنے والی سطحوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ خراب شدہ سطحوں کو ہمیشہ غلط پیمائش کا موجب بنتی ہیں۔ ناپنے والے آلات عام انوزروں سے علیحدہ ٹول کبس میں رکھے جاتے ہیں۔ ورک بینچ (work bench) پر ان کو کسی جہیز کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ ہوا کی نمی اور خاص کر ہتھوں کا پسینہ ناپنے والے آلات کو زنگ لگنے کا باعث بنتا ہے۔ اس ہنڈلر ان کی درستگی میں فرق آجاتا ہے۔ مثلاً ورنیئر کیلیپر کا حرکت کرنے والا جہیز اور دست کام نہیں کرتا ہے۔ پیمائش کے لیے استعمال ہونے والی سطح پر سے اگر ریک مار کی مدد سے زنگ آئے تو اس کی کوشش کی جائے تو اس سے غلط پیمائش حاصل ہوتی ہے۔ اگر کسی ناپنے والے آلے سے زنگ لگ جائے تو سکیل کو پڑھا شکل ہو جاتا ہے۔

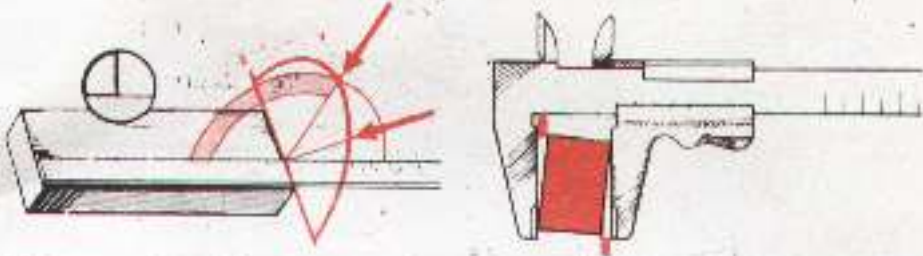

شکل نمبر 62: جاب کی سطحیں ورنیئر کیلیپر کے جبروں کی اندرونی سطحوں کے غیر متوازی نہیں ہونی چاہئیں۔

شکل نمبر 61: پیمائش پڑھتے وقت جاب کے کنارے سے عموداً دیکھنا چاہیے۔

ناپنے والے آلات کو گریس لگا کر رکھنا چاہیے۔ ہر دفعہ استعمال کے بعد ان کو نرم کپڑے سے صاف کر کے دوبارہ گریس لگانا چاہیے۔

ناپنے کے اصول:

ناپنے کا مطلب جاب کے کناروں کی لمبائی کا لمبائی ناپنے کی کٹائی کے ساتھ موازنہ کرنا ہوتا ہے۔ صحیح پیمائش حاصل کرنے کے لیے پیمانے کو درست طور پر جاب کے کنارے کے ساتھ ملا کر رکھنا چاہیے۔

ٹھیک رول کی صورت میں سکیل کے صفحے کے نشانیوں کو جاب کے کنارے کے بائیں اوپر آنا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو جاب اور سکیل رول کے کناروں کو کسی ہموار سطح کے اوپر رکھ کر ایک ہی سطح میں کر لیا جاتا ہے۔

زیادہ موٹائی والے پیمانے سے ناپتے وقت سکیل کے نشانات کے عموداً دیکھنا چاہیے۔ ایک طرف سے دیکھنے سے پیمائش پڑھنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ ورنیئر کیلیپر سے ناپتے وقت جن دو سطحوں کا درمیانی فاصلہ ناپنا ہو وہ ورنیئر کیلیپر کے جبروں کی اندرونی سطحوں کے متوازی ہونی چاہئیں۔ بصورت دیگر غلط پیمائش حاصل ہوگی کیونکہ ناپنا جانے والا فاصلہ دونوں سطحوں کے درمیان کم سے کم فاصلہ یعنی عمودی فاصلہ نہیں ہوگا۔

ورنیر کیلیپر کے جبروں کی اندرونی سطحیں اور سوراخوں کو ناپنے کے لیے استعمال ہونے والی دھاروں کو سخت کیا ہوتا ہے اور بائیں دست ساز میں تیار کی گئی ہوتی ہیں۔ درستی کا اس قدر خیال رکھا جاتا ہے کہ اگر آکر درست ہو تو ورنیئر کیلیپر کو بند کرنے پر اس کے جبروں کے درمیان سے روشنی نہیں گزرتی چاہیے۔ ورنیئر کیلیپر میں پکڑے ہوئے جاب کو کھینچ کر باہر نکالنے سے ورنیئر کیلیپر کے جبر سے بہت جلد گھس جاتے ہیں۔ اگر بند کرتے وقت زیادہ زور سے دیا جائے تو حرکت کرنے والے جبر کے درستی میں فرق پڑ سکتا ہے۔

ورنیر کیلیپر کے جبروں کو معمولی دباؤ سے کھولنا یا بند کیا جا سکتا ہے۔ ہر ممکن کوشش کی جانی چاہیے کہ پیمائش کو اس وقت پڑھا جائے جب جاب جبروں کے درمیان پکڑا ہوا ہو۔ ورنیئر کیلیپر کو جاب پر سے اٹانے سے پہلے اس کے جبروں کو کھول لینا چاہیے۔

زاویے ناپنا اور جانچنا



شکل 17.1: سٹوری کناروں پر ایک جیسے زاویوں والے کونوں کی چاندریں لگانا



شکل 17.2: جانب پر مختلف زاویے

سادہ قسم کے آلات سے زاویے ناپنا اور جانچنا کسی جانب کی بناوٹ اس کی شکل اور اس کے اوپر کی سطحوں کے ایک دوسرے کے ساتھ واقع ہونے پر منحصر ہوتی ہے۔ عام طور پر آپس میں ملنے والی سطوح مستطیل (چاندروں کی صورت میں) مربع یا دائرے (سریسے کی صورت میں) کی شکل میں ہوتی ہیں۔


جانب کی اوپر کی سطوح سیدھی یا گولائی دار (رُجھار والی) ہو سکتی ہیں۔ مثلاً خراوے ہوئے حصوں پر گولائی دار سطوح سنڈر یا گیند کی سطحوں کی طرح ہو سکتی ہیں۔ دوسطوں کے آپس میں ملنے سے کنارہ پیدا ہوتا ہے۔ کنارے پر دونوں سطوحیں کسی زاویے پر ملتی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں دو آپس میں ملنے والی سطوحیں زاویہ بتاتی ہیں (شکل 17.1)۔

کسی کنارے پر آپس میں ملنے والی سطحوں کی سادگی کا اندازہ لگانے کے لیے زاویہ ناپنے والے آلات استعمال کیے جاتے ہیں۔


جابلوں پر سب سے زیادہ بننے والا زاویہ قائمہ زاویہ ہوتا ہے۔ جو زاویے کی پیمائش کی مروجہ اہلی کے مطابق 90 درجے کے برابر ہوتا ہے۔ اس صورت میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سطوحیں آپس میں عموداً واقع ہیں (شکل 17.2)۔ اکثر اوقات یہی سے کام میں یہ مطلوب ہوتا ہے کہ جن سطحوں پر ریتی چلائی جاے وہ آپس میں قائمہ زاویہ (90°) بنائیں۔

زاویہ جانچنے کے عمل میں جانب پر بنائے جانے والے زاویے کا زاویہ جانچنے والی گج (angle gauge) ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ جانچنا جاتا ہے کہ جانب پر بنایا جانے والا زاویہ گج کے زاویہ کے مطابق ہے یا نہیں۔

جانچنے کا عمل ناپنے کے عمل سے جلدی ہوتا ہے

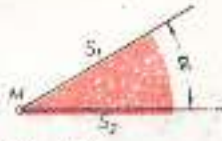

شکل 18.1: زاویہ α کی مقدار S_1 اور S_2 خطوط کی سمتوں میں فرق ہے مقدار M کی مقدار S_1 اور S_2 خطوط کو زاویہ کے بازو کہتے ہیں

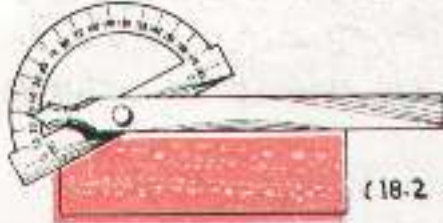

(شکل 18.2)



(شکل 18.3)

زاویے کو ناپنے کا طریقہ


دو آپس میں ملنے والی ہر دو سطحوں کی سمتوں میں فرق یعنی زاویے کی مقدار کو زاویے کی اکائی درجہ کے ساتھ موازنہ کر کے معلوم کیا جاتا ہے (شکل 18.1 اور صفحہ 20 ملاحظہ ہوں)۔

اس مقصد کے لیے پروٹریکٹر استعمال ہوتا ہے جس کی پیمائش کرنے والی سطحیں احتیاط سے اور درست بنائی گئی ہوتی ہیں۔ پروٹریکٹر کی گھمائی جانے والی ٹانگ کو حرکت دے کر پروٹریکٹر کو جواب کی متعلقہ سطحوں کے ساتھ لایا جاتا ہے۔ ورنہ کیلیپر کی طرح ناپے جانے والے زاویے کی مقدار پر ورنیکلر پرنٹنگ ہوتی ہے اور اس پر بنائی گئی سکیل کی مدد سے زاویہ کی مقدار درجوں میں پڑھی جاتی ہے جس پر صرف سے 180 درجوں تک نشانات ہوتے ہیں (شکل 18.2)۔

جس طرح لبانی کو پیمانے یا کیلیپر کی بجائے ٹیچوں سے جلدی اور آسانی سے ناپا جاسکتا ہے۔ اسی طرح زاویے کو پروٹریکٹر کی بجائے زاویہ بانچنے والی گیج سے جلدی اور آسانی سے ناپا جاسکتا ہے چونکہ خاص خاص زاویے مثلاً 45 درجے یا 90 درجے جاہوں پر اکثر بنائے جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے زاویوں کے لیے عموماً زاویہ ناپنے والی گیج استعمال کرتے ہیں۔


گیجوں سے زاویہ جانچنے کے لیے گیج کو زاویہ بنانے والی سطحوں یا کونے پر رکھا جاتا ہے۔ گیج کو جواب پر رکھ کر سبھی کے حفاظت میں

دیکھنے سے دونوں کے درمیان سے گزرنے والی روشنی کی مدد سے اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ دونوں کی سطحیں ایک دوسرے سے کس مقدار تک متوازی ہیں (شکل 18.3)۔ زاویہ کی مقدار گیج کے مطابق ہونے کی صورت میں دونوں کی سطحوں کے درمیان سے روشنی نہیں گزرے گی اور زاویے کے مطابق نہ ہونے کی صورت میں جواب اور گیج کی سطحوں کے درمیان روشنی نظر آئے گی۔

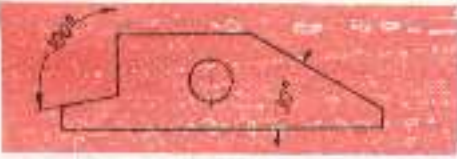

شکل 18.4: زاویے کی مقدار کا ڈرائیگ میں اندازہ

زاویے کو ڈرائیگ میں ظاہر کرنے کے لیے قوس نہ پیمائشی خط لگایا جاتا ہے جس کے دونوں سروں پر تیرے نشان ہوتے ہیں اور درمیان میں زاویے کی مقدار درجوں میں لکھی جاتی ہے۔ درجے کا ضعف ہے (شکل 18.4)۔

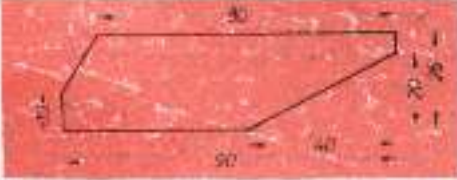

شکل 18.5: زاویے کی بجائے لبانی کو آسانی سے جانچا جاسکتا ہے


پیمائشی زاویوں کو ظاہر کرنے کے لیے تیروں کے نشانات کو زاویہ بنانے والے خطوط کے بہرہ میں طرح نیا جاتا ہے کہ ان کا رخ زاویہ ناپنے والے خطوں کے متوازی ہو (شکل 18.4)۔ ڈرائیگ کی صورت میں ڈرائیگ میں زاویہ کی مقدار درجہ نہیں کی جاتی ہے۔ مگر ہر ڈرائیگ میں زاویہ کی مقدار درست کرنے کی بجائے لبانی کی پیمائشی لکھی جاتی ہے (شکل 18.5)۔ چونکہ زاویہ کی نسبت لبانی کو آسانی سے جانچا جاسکتا ہے۔

زاویے کو ناپنے اور جانچنے والے آلات


زاویے ناپنے کے لیے استعمال ہونے والے آلات کو دو بڑی قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

1- غیر تبدیل پذیر آلات (جانچنے والے آلات)


2- تبدیل پذیر آلات (ناپنے والے آلات)

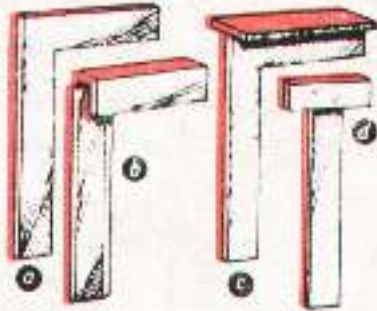


شکل 19.1 - غیر تبدیل پذیر آلے 90°

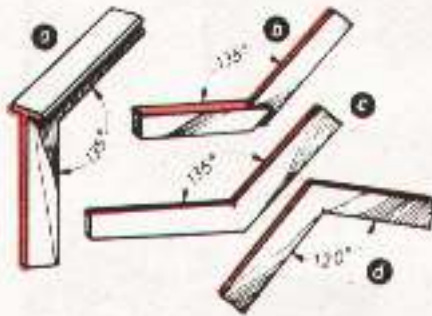

شکل 19.2 - غیر تبدیل پذیر آلے گج

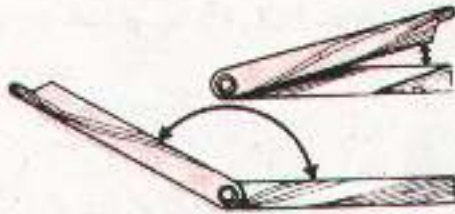

شکل 19.3 - تبدیل پذیر گج

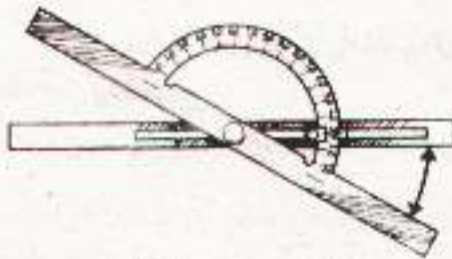

شکل 19.4 - تبدیل پذیر گج

غیر تبدیل پذیر آلات (شکل 19.1 اور شکل 19.2) خاص زاویوں کے مطابق بنائے جاتے ہیں۔ ان کے دونوں بازو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح لگائے گئے ہوتے ہیں کہ حرکت نہ کر سکیں۔ اس لیے ان سے صرف وہی زاویے ناپے جاسکتے ہیں جن کے مطابق یہ تیار کیے گئے ہوں۔ مثلاً 30°, 45°, 60°, 75° اور 90° وغیرہ۔

عام طور پر یہ گج (Try square) سے تیار ہوتی ہیں۔ ناپنے کے لیے ان کی کم موٹائی والی سطحیں استعمال کی جاتی ہیں جن کو بہت احتیاط سے مطلوبہ زاویے کے مطابق تیار کیا گیا ہوتا ہے۔

چھینی اور برسے وغیرہ کی گرائنڈنگ کی ہوتی سطحوں کے زاویے کو ناپنے کے لیے گرائنڈنگ گج استعمال کی جاتی ہیں (شکل 19.4)۔

تبدیل پذیر گج کی صورت میں ان کے دونوں بازوؤں کو روٹ یا قابض اور نٹ کی مدد سے اس طرح جوڑا گیا ہوتا ہے کہ ان کو کسی بھی مطلوبہ زاویے کے مطابق کھولا جاسکتا ہے (شکل 19.3)۔

بعض اوقات اس قسم کی گج کے بازوؤں کی لمبائی کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے ان میں لمبائی کے رخ بھری بنائی گئی ہوتی ہے (شکل 19.4)۔

پروٹیکٹر نما گج میں 0° یا 180° یا 90° تک مارچ والی سکیل بنی ہوتی ہے اور اس کے حرکت کرنے والے بازو جس پر ایک نشان لگا ہوتا ہے اس کی مدد سے اسے مطلوبہ زاویے پر باندھ لیا جاتا ہے۔


راویے کی اکائیاں

ایک مکمل دائرے کو 360 برابر حصوں میں تقسیم کرنے سے زاویے کی بنیادی اکائی حاصل ہوتی ہے۔ اس تقسیم سے حاصل ہونے والے دو متصل قطعات کو دائرے کے مرکز سے لانے سے دو نصف قطر حاصل ہوں گے۔ ان نصف قطروں کے درمیان جو زاویہ بنے گا وہ ایک درجہ (1°) کے برابر ہوگا (شکل 20.1)۔

زاویے کی دوسری اکائیاں حسب ذیل ہیں

1 منٹ (1') = $\frac{1}{60}$

1 سیکنڈ (1'') = $\frac{1}{60}$

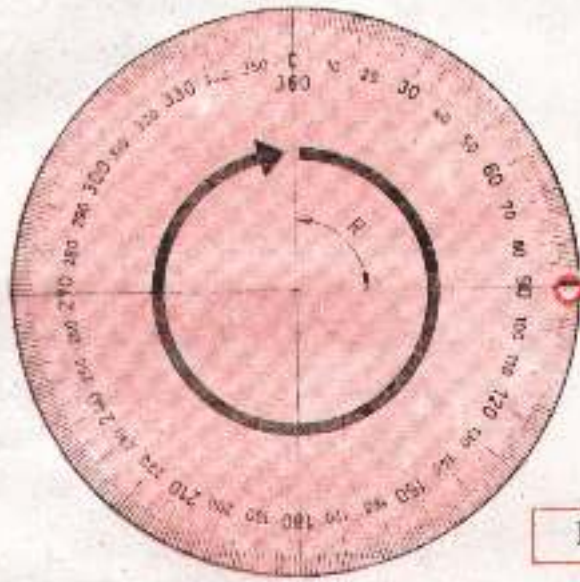

شکل 20.1: زاویے کی اکائیاں

1° = 60' = 3600''

جھکاؤ

روزمرہ زندگی اور ٹیکنیکی کاموں میں بھی انہی سطحوں مخصوص سمت کے لحاظ سے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اسی سطح کے علاوہ دیگر سطحوں مثلاً سڑکوں وغیرہ کی صورت میں ڈھلوانی سطحوں کہلاتی ہیں۔ جھکاؤ سے مراد اندرونی سطح کی افقی لمبائی کی نسبت سے بلندی ہے۔ (شکل 20.2 سے موازنہ کیجیے۔ صفر 132 بھی ملاحظہ ہو)۔




نسبت جھکاؤ = $\frac{\text{بلندی}}{\text{افقی لمبائی}}$

مثال: ایک سڑک کا 8 میٹر لمبائی پر 1 میٹر لچکاؤ ہے۔
لہذا نسبت جھکاؤ = $\frac{\text{بلندی}}{\text{لمبائی}} = \frac{1}{8} = 1:8$

شکل 20.2: جھکاؤ 1:8

سڑک کی صورت میں جھکاؤ کی بجائے نیچے کی طرف جانے والی سڑکوں کے لیے اتراؤ اور اوپر کی طرف جانے والی سطحوں کے لیے چڑھاؤ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔

 
ورکشاپ میں سلامی دار چابریوں جو میسوں کو نشانوں پر کھینچنے کے لیے لگائی جاتی ہیں کے جھکاؤ کو بھی اسی طرح درج کیا جاتا ہے۔ (شکل



شکل 20.3: نسبت جھکاؤ 1:100


20.3) افراج 1:100 سے مراد ہے کہ چابری کی ڈھلوانی سطح کی بلندی اس کی افقی لمبائی کے ہر 100 میٹر لمبائی پر 1 میٹر تبدیلی ہوتی ہے۔ لہذا چابری کی سطح کی نسبت اتراؤ = بلندی : لمبائی = 1 : 100

گینے سے زاویے کو جانچتے وقت گینے کو جب کی سطح کے ساتھ موزوں
ہونا چاہیے۔ (شکل 21.1)۔
پروٹریکٹ سے زاویہ ناپنا

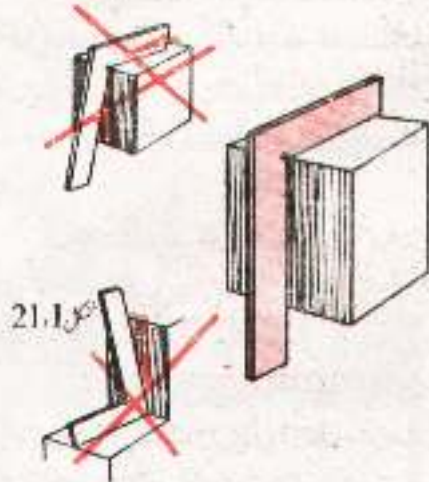

پروٹریکٹ سے کسی غیر ٹائیکل سرٹیکل ہی طرف ہی ہوتی ہے اور یہ دائیں
طرف سے شروع ہوتی ہے۔ اگر شکل 21.2a کیطابق پروٹریکٹ کے بازو کو
دائیں طرف گھما کر زاویہ ناپا جائے تو اس طرح ناپے جانے والے زاویے کی
مقدار بلا واسطہ پروٹریکٹ کی سیل پر پڑھی جاسکتی ہے۔ اس کے برعکس اگر
شکل 21.2b کیطابق پروٹریکٹ کے بازو کو بائیں طرف گھما کر زاویہ ناپا
جائے تو زاویے کی مقدار بلا واسطہ معلوم کرتے ہیں:

زاویے کی مقدار = $180^\circ -$ پڑھی جانے والی مقدار


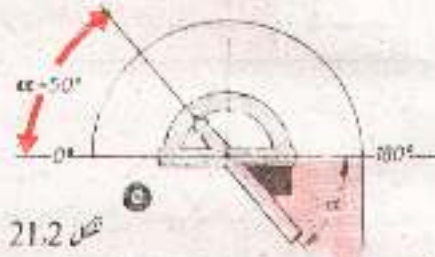


شکل 21.2

ایک جیسے زاویوں والی دو جاہوں کا باہم فٹ ہونا
کسی بھی زاویے والی جاہ کو جانچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس
کو اسی سائز کے زاویے والی کسی دوسری جاہ کے ساتھ فٹ کر کے دیکھا
جاتا ہے کہ وہ آپس میں کس قدر درست فٹ ہوتی ہیں (شکل 21.3)
مربع شکل کے فٹ کے لیے بنائی گئی چابی کونٹ پر صحیح فٹ


ہونا چاہیے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب فٹ اور چابی کے
آپس میں فٹ ہونے والے حصوں کی سطحوں اور زاویوں کو نہایت دقیق
سے درست تیار کیا گیا ہو جس کے لیے ضروری ہے کہ:

- 1 - چابی کے اندرونی سائز و ابعاد تمام سطحوں کا درمیانی عمودی خاص
فٹ کے بیرونی سائز سے معمولی سے زیادہ ہوں۔
- 2 - چابی اور فٹ دونوں کی ہر سطح اپنی متصل سطح کے ساتھ 90
درجے کا زاویہ بناتی ہو۔

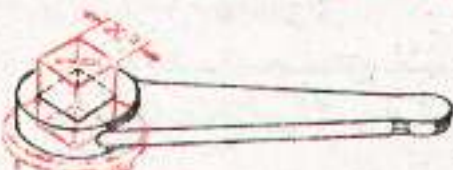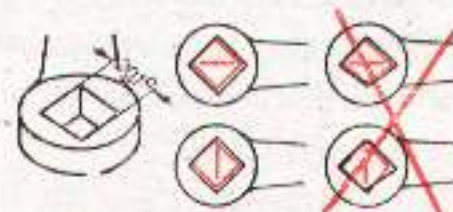


شکل 21.3

اگر زاویوں میں معمولی سا بھی فرق ہوگا تو پہلو بدلنے سے چابی
فٹ پر صحیح فٹ نہیں ہوگی۔

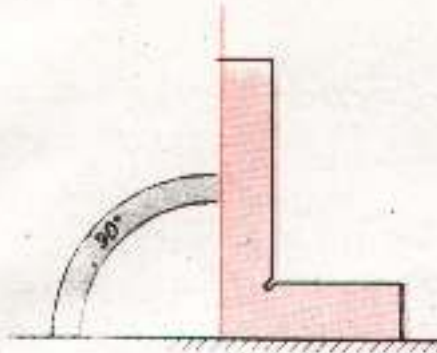

زاویہ ناپنے اور جانچنے والے آلات کی دیکھ بھال

ورنیر کیلیپر کی طرح زاویہ ناپنے والے آلات کو بھی بہت احتیاط سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان آلات کو لکڑی کے بنے ہوئے ٹھکے ٹرنڈ کے ایسے ڈبوں میں رکھا جاتا ہے جن میں ان کی شکل اور سائز کے مطابق خانے بنائے گئے ہوں اور صرف استعمال کرتے وقت ہی ان کو ڈبوں سے باہر نکالا جاتا ہے۔

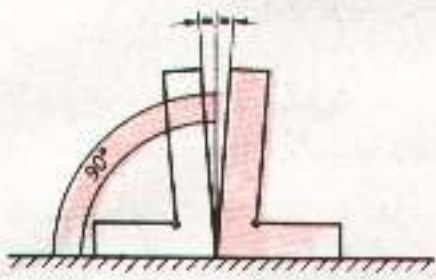

شکل 22.1

ان آلات کو گرنے سے بچانا چاہیے اور خاص طور پر ان کی ناپنے والی سطحوں کے کناروں پر کوئی چوٹ نہیں آنی چاہیے۔ نیز ان کو کسی دوسرے چیز کے ساتھ ٹکرانے سے بھی بچانا چاہیے۔

اگر آلے کی ناپنے والی سطحیں نشانات وغیرہ کی وجہ سے ناموثر ہو جائیں تو پیمائش درست نہیں ہوگی۔ استعمال کے بعد ان آلات کو صاف ستھرے اور خشک کپڑے سے صاف کرنا چاہیے اور زنگ سے بچاؤ کی خاطر خاص طور پر ناپنے والی سطحوں پر بھلا بھلا تیل لگانا چاہیے۔

گینے کی درستگی کو مہوار سطح پر رکھ کر جانچا جاتا ہے۔ (شکل 22.1)۔

گینے کے درست ہونے کی صورت میں شکل میں دکھائی گئی دونوں حالتوں میں لگائے گئے منظر ایک دوسرے کے اوپر واقع ہونے چاہئیں۔

مشقی سوالات

- 1 - سٹیل رول، سٹیل ٹیپ اور میسے کا ان پر سٹیل گھی سکیل کے مدارج اور زیادہ سے زیادہ ناپنے کی حد کو مدنظر رکھ کر موازنہ کریں۔
- 2 - کسی جانب کو بناتے وقت اس کو بار بار کیوں ناپا جاتا ہے؟
- 3 - ورنیر کیلیپر کے جھپٹے اور جھپٹوں کے ساتھ اوپر کی طرف لٹکے ہوئے حصے دھار کی مانند کیوں بنائے گئے ہوتے ہیں؟
- 4 - مدارج ذیل صورتوں میں ورنیر سکیل کی کل لمبائی، مدارج کا درمیانی فاصلہ اور ورنیر کیلیپر کی کم از کم ناپنے کی استعداد بتائیں:
 - (ا) اگر ورنیر سکیل کو عام لمبائی میں بنایا گیا ہو اور اس پر 10 مدارج ہوں۔
 - (ب) اگر ورنیر سکیل کی لمبائی عام لمبائی سے زیادہ ہو اور اس پر 10 مدارج ہوں۔
 - (ج) اگر ورنیر سکیل پر 20 مدارج ہوں۔
 - (د) اگر ورنیر سکیل پر 50 مدارج ہوں۔
- 5 - ورنیر کیلیپر کو گھسنے اور خراب ہونے سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
- 6 - ورنیر کیلیپر کی ناپنے والی سطحیں اگر گس جائیں تو کیا پیمائشیں اصل پیمائش سے چھوٹی پڑیں گی یا بڑی؟ وجہ بیان کریں۔
- 7 - ورنیر کیلیپر کی ناپنے والی سطحیں کس وقت غلط پیمائش کا موجب بنتی ہیں؟
- 8 - پروٹیکٹر اور ایجنگ گیج میں کیا فرق ہے؟



عام اوزاروں سے خط کشی کرنا


جاب بنانے کے لیے گول سر یا مختلف شکل کی سلاخیں، چادریں یا پائپ استعمال کیے جاتے ہیں جو پینے یا کھینچنے وغیرہ کے عمل سے تیار کیے جاتے ہیں۔ نیز جاب کی ابتدائی تیاری کے لیے ڈھلانی اور پھلنی کا طریقہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

اگر کوئی جاب گول سر سے تیار کرنا چاہے تو اسے مطلوب بلبانی میں کاٹنا پڑتا ہے۔ کٹنی کرنے سے پہلے اس پر نشان لگائے جاتے ہیں، چادروں پر بھی کٹنی کرنے سے پہلے ڈرائیگ کے مطابق نشانات لگائے جاتے ہیں۔ نشانات لگانے کا یہ عمل خط کشی کہلاتا ہے۔

ڈھلانی یا ٹھپائی کے ذریعے ابتدائی طور پر تیار کیے گئے جابوں پر ریختی، شپیر، خراو یا بورنگ مشین پر کام کرنے سے

پیشتران کی حدود، کناروں اور سوراخوں کے مرکوزوں وغیرہ

کی نشانی دہی کرنے کے لیے خط کشی کی جاتی ہے۔ (شکل 23.1)

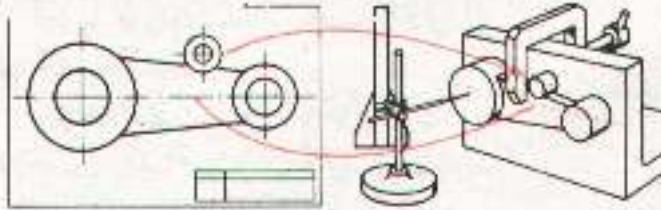

شکل 23.1

خط کشی کا طریقہ


خط کشی کے ذریعے ڈرائیگ میں دی گئی پیمائشوں کو خط کش (scraper) اور میٹل رول کی مدد سے جاب پر کیے جانے والے کام کی ضروریات کے مطابق اس طرح منتقل کیا جاتا ہے کہ نشانات واضح طور پر نظر آئیں۔

نرم دھاتوں پر خط کشی کرتے وقت میٹل کے بنے ہوئے خط کش کی بجائے پلاسٹک استعمال کی جاتی ہے۔ کیونکہ میٹل کے بنے ہوئے خط کش کے نوکدار سخت سرے کے دھات میں دھنس جانے کی وجہ سے جاب کی سطح پر گہرے اور متعلق نشانات بن جاتے ہیں۔

خط کشی کرتے وقت ناپا بھی ضروری ہوتا ہے جس کے لیے لمبائی اور زاویے ناپنے والے آلات ضرورت کے مطابق استعمال کیے جاتے ہیں۔ خط کشی ممکن حد تک پیمائشوں کے مطابق درست کرنے کے پیش نظر ناپنے کے لیے جاب کے کسی میدے کو اسے یا ہموار سطح کو منتخب کر لیا جاتا ہے اور تمام پیمائشیں اس کو اسے یا ہولے سے لی جاتی ہیں جسے حوالہ جاتی کنارہ کہتے ہیں۔ ایسے جاب جن کی بناوٹ مرکزی لائن کے حوالے سے ایک جیسی ہو ان کی خط کشی کے لیے تمام پیمائشیں حوالہ جاتی کنارے کی بجائے مرکزی خط سے لی جاتی ہیں۔

ڈھلانی یا ٹھپائی کے طریقے سے تیار کیے ہوئے جابوں پر خط کشی کرنے سے پیشتر اس کی ایک سطح کو شپیر یا فلنگ پر بائبل ہموار بنا لیا جاتا ہے جس کو بعد ازاں حوالہ جاتی کنارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

خط کشی

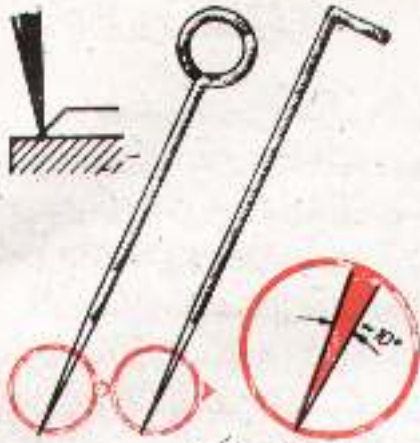


شکل 24.1 خط کشی



شکل 24.2 پرکھ سے خط کشی کرنا



شکل 24.4 سیل رول

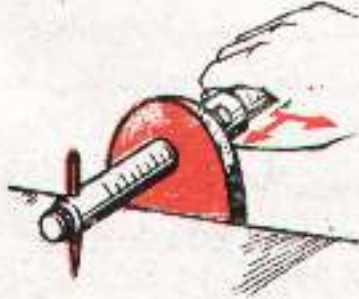

شکل 24.5 خط کشی سے تھرونگ لگانا

خط کشی کے اوزار

خط کشی کا نوکدار سر اسحت کیا جاتا ہے اور اسے نہایت احتیاط سے گرائیڈ کیا جاتا ہے تاکہ وہ آسانی سے دھات کی سطح پر معمولی سے گرنے لگے۔ عام طور پر اس کے دوسرے سرے کو دائرے یا قائم زاویہ کی شکل میں موڑا جاتا ہے تاکہ ورک بیچ سے نیچے نہ گر سکے (شکل 24.1) گولائی دار حصوں اور سوراخوں کی خط کشی کرنے کے لیے پرکار استعمال ہوتی ہے (شکل 24.2)

چونکہ کام کے دوران عام پرکار کو مخصوص میں پیش تک کھولنے کے بعد اس میں پیش کے کم و بیش ہو جانے کا احتمال ہوتا ہے، اس لیے سپرنگ یا قفل والی پرکاریں استعمال کی جاتی ہیں جن کو طولیہ پیش تک کھولنے کے بعد باندھا جاسکتا ہے۔


بڑے نصف قطر کے دائرے اور قوسیں لگانے کے لیے نوک دار پرکار استعمال کی جاتی ہے (شکل 24.3)۔ جس کے نوکدار حصوں کو سکیل والے سرے پر طولیہ پیش تک کے مطابق باندھا جاسکتا ہے۔ اس سرے کی لمبائی ایک سے دو میٹر تک ہوتی ہے اگر چاہے کسی کسی کانسے کے ساتھ 90 درجے پر خط کشی کرنی ہو تو گنیا استعمال کیا جاتا ہے۔

بیدھے خطوط لگانے کے لیے ٹیل رول استعمال کیا جاتا ہے (شکل 24.4) چادروں پر ایک جتنی چوڑائی میں خط کشی کرنے کے لیے خط کشی (Marking Gauge) استعمال کی جاتی ہے (شکل 24.5) جس کے اوپر بنی ہوئی سکیل کی مدد سے اس کو طولیہ پیش تک کے مطابق باندھا جاتا ہے۔

شکل 24.3



ٹھولائی یا شیشائی کے علاقوں سے تیار کیے گئے جہازوں پر خط کشی کے لیٹن کو اس حالت میں رکھا جاتا ہے کہ اس سطح پر خط کشی کرنی ہو وہ عموداً رہے۔ اس قسم کے جہازوں کو سفیس پلیٹ کے اوپر اس طرح رکھا جاتا ہے کہ وہ گر نہ سکیں۔ (شکل 25.1)۔

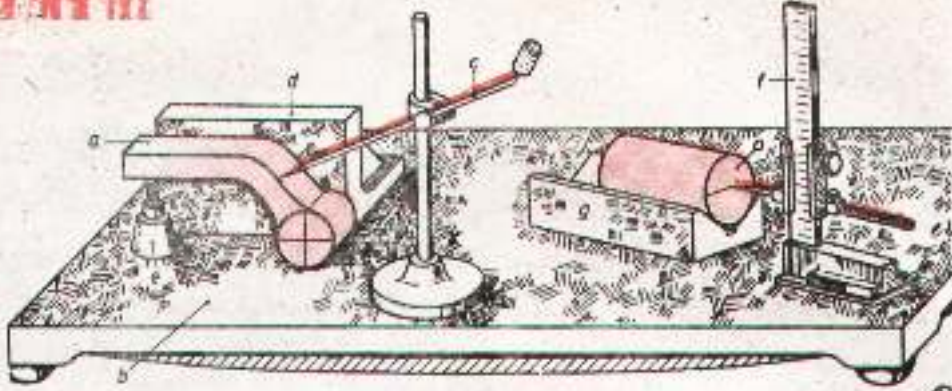

شکل نمبر 25.1: سرفیس پلیٹ پر خط کشی کا لام (a) اجاب (b) سرفیس پلیٹ (c) اور پانچ خط کشی (d) اینگل پلیٹ (e) سکرول میس (f) ورنیر اور پانچ خط کشی (g) وی بلاک۔

سرفیس پلیٹ دیگی کو سہ کی بنی ہوتی ہے۔ اس کی بالائی سطح ہموار اور صاف ہوتی ہے۔ اس سطح پر اونچائی خط کشی ورنیر اور پانچ خط کشی اور گینے جیسے اوزار رکھ کر خط کشی کی جاتی ہے۔ سرفیس پلیٹ پر کبھی کبھی تھوڑے سے پوٹ



شکل 25.2

نہیں لگانی چاہیے۔ (شکل 25.1)

اونچائی خط کشی کی مدد سے افقی لائنیں لگائی جاتی ہیں جو پلیٹ کی بالائی سطح کے متوازی ہوتی ہیں۔ اونچائی خط کشی کی سونی کو اونچائی پیمانے کی مدد سے مطلوبہ پیمائش کے مطابق باندھا جاتا ہے۔

پیشے اور بے ڈھنگے جابروں کو مناسب حالت میں رکھنے کے لیے متوازی مکرٹے، اینگل پلیٹ اور سکرول میس استعمال کیے جاتے ہیں۔ گول جیاوں مثلاً شاٹھنوں وغیرہ پر خط کشی کرنے کے لیے ان کو وی بلاک پر رکھا جاتا ہے۔ اگر کام کے دوران خط کشی کے نشانات کے مٹنے کا خدشہ ہو تو ان پر سنڈریج (شکل 25.2) کی مدد سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر نشانات لگا دیے جاتے ہیں۔

سنڈریج سے لگائے گئے نشان کٹائی کرتے وقت بھی کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں کیونکہ کٹائی کرتے وقت خط کشی کے خطوط مٹ جاتے ہیں جیسا سنڈریج سے لگائے گئے نشانات کا استعمال کٹائی کرنے کے بعد بھی نظر آتا رہتا ہے۔

گول سرے کا مرکز معلوم کرنے اور اس کی خط کشی کے لیے سنڈریج (Centre gauge) استعمال کی جاتی ہے (شکل 25.3)۔



شکل 25.3: سنڈریج کے اجزاء اور خط کشی کا

گول سرے پر سنڈریج (Center bell) کی مدد سے مرکزی خط کشی کیے بغیر مرکزی نشان لگایا جاتا ہے (شکل 25.4) اس کے مخروطی حصے کی مدد سے اسے مختلف سائز کے سرلوں کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ سنڈریج اور سنڈریس کی مدد سے صرف ایسے گول سرلوں کا مرکز لگایا جاسکتا ہے جن کی مکر ہموار اور



شکل 25.4: سنڈریج سے مرکزی خط کشی کرنا

موری خط کے عموداً ہو۔



میٹرل کی خصوصیات

خط کشی کا نوک دار سراسر اتنا سخت ہونا چاہیے کہ وہ جاب کے میٹرل کے اندر دھنس سکے۔ سخت پن سے مراد میٹرل کی وہ خصوصیت ہے جس کی بنا پر وہ کسی دوسرے میٹرل کے اندر دھنس جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پیرا شیشے کے اندر دھنس سکتا ہے یا اسے کاٹ سکتا ہے۔ اس لیے کہ پیرا شیشے سے زیادہ سخت ہے۔ لکڑی کے اندر چاقو دھنس جاتا ہے۔ نیل جو چاقو کا پیل بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ لکڑی سے سخت ہوتا ہے مگر میرے سے نرم۔ لکڑی کا کلاڈاموم کے اندر دھنس سکتا ہے لہذا لکڑی موم سے زیادہ سخت ہوتی ہے (شکل 26.1)۔




شکل 26.1: سخت نیل یا نرم میٹرل کے اندر دھنس سکتا ہے۔ اسی اصول پر جسے ہمیں پیرا دھنسا کر جاب یا دیگر مٹل سے

لطف سخت اور مختلف میٹرل کے سخت پن کے موازنے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

خط کشی کرتے وقت نیل سے بنے ہوئے خط کش کا نوک دار سراسر نیل کے جاب کی سطح کے اندر دھنس جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فولاد نرم بھی ہو سکتا ہے اور سخت بھی۔

نیل کو آب داری کے ذریعے سخت کیا جاسکتا ہے


اس طرح سے ہنک کے جڑے، آری کے بلڈ، نیل رول اور دیگر نیل کیپ صبیہ اور زرنیت کے جابکنے والے نیل سے بنائے جاتے ہیں۔ ورکشاپ میں اور روزمرہ کاموں کے لیے استعمال ہونے والے میٹرل میں سخت پن کے علاوہ دوسری خصوصیات بھی ہوتی ہیں جیسا کہ رنگ یا خاص چمک، ٹیکے یا بھاری حرارتی موصل یا غیر موصل وغیرہ۔ مثال کے طور پر صغیر درجہ سنٹی گریڈ پر دھات اور لکڑی کے ٹکڑوں کو اگر اگلی سے چھو جائے تو دھات ٹھنڈی اور لکڑی نیشا گرم محسوس ہوگی (شکل 26.2 اور صفحہ 70) ملاحظہ ہو۔

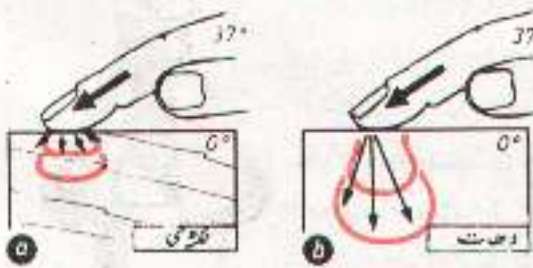

سائنسی تجربات سے دریافت شدہ مختلف میٹرل کے خواص مختلف ہونے کی وجہ معلوم کی گئی ہے۔ مختلف میٹرل کی خصوصیات کے مختلف ہونے کی بہت سی وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے اجزائے ترکیبی مختلف ہیں۔ مخصوص طریقوں اور تجربات سے ثابت ہو گیا ہے کہ کڑھ ارض پر ملنے والے بے شمار میٹرل کو بنانے والے بنیادی عناصر سو کے قریب ہیں۔

شکل 26.2: ٹکڑوں اور دھاتوں میں حرارت کی منتقلی (a) حرارت بہت آہستہ پھیلے گی (b) حرارت جلدی جلدی پھیل جائے گی۔

مثال کے طور پر خالص لوہا، تانبا، ایلومینیم، جست، فاسفورس، آکسیجن اور مائیڈروجن بنیادی عناصر میں سے چند ایک ہیں۔ بہت کم میٹیل صرف ایک ہی عنصر پر مبنی ہوتے ہیں۔ عام طور پر ایک سے زیادہ عناصر آپس میں مل کر میٹیل بناتے ہیں۔ مثلاً فولاد، دیگی لوہا، پتلی اور پلاسٹک دو یا دو سے زیادہ عناصر کے ملنے سے بنتے ہیں۔

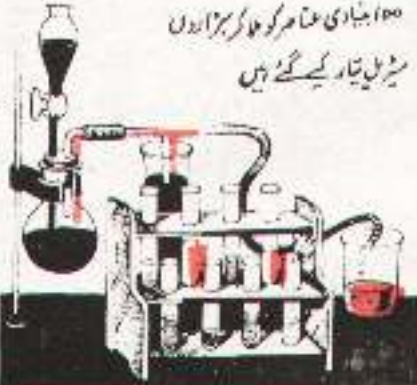

۱۰۰ بنیادی عناصر کو جا کر ۷۱۱۰وں
میٹیل بنا کر کیے گئے ہیں

سائنس کے ایک خاص شعبے "علم کیمیا (Chemistry)" کی مدد سے کہ میٹیل کو بنانے والے بنیادی عناصر معلوم کیے جاسکتے ہیں۔ میٹیل کی طرح درکشاپ میں استعمال ہونے والی دوسری ہتھائیاں بھی مختلف عناصر کے ملنے سے بنتی ہیں۔ یعنی وہ کیمیائی طور پر خالص نہیں ہوتیں۔ (شکل 27.1)۔

بھرت (Alloy)

اگر دو یا دو سے زیادہ دھاتوں کو گھولا کر آپس میں ملا دیا جائے تو اس طرح بھرت بنتا ہے پتلی (brass)، کانسی (bronze) اور ٹانکے لگانے کے لیے قلعی اکثر استعمال ہونے والے بھرت ہیں۔ تانبے اور جست کا بھرت پتلی، تانبے اور قلعی کا بھرت کانسی اور سیسے اور قلعی کا بھرت ٹانکا لگانے والی قلعی ہیں۔

بھرت تیار کرنے سے میٹیل میں مطلوبہ خصوصیات پیدا کی جاسکتی ہیں۔ مثلاً کسی میٹیل کو کام کے دوران آسانی سے موڑنا جاسکتا ہو یا اس پر ریتی اچھی طرح نہ چلتی ہو یا میٹیل ڈھسلانی کے لیے اچھا نہ ہو تو بھرت بنانے سے ان خامیوں کو دور کیا جاسکتا ہے۔

خاص دھاتوں کی نسبت اکثر ان سے تیار کیے جانے والے بھرت، استعمال کے لحاظ سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں مثلاً بھرت خالص دھاتوں کی نسبت زیادہ مضبوط اور سخت ہوتے ہیں۔

شکل 27.1: ہلکے کے اہل میٹیل کے اجزائے ترکیبی معلوم کر سکتے ہیں۔

میٹیل کی ناپسندیدہ خصوصیات کو دور کرنے کے لیے اکثر اوقات ان کے اوپر کسی دوسری دھات کی پتلی اور مضبوط تہ چڑھا دی جاتی ہے جیسے سائیکل کے بعض پڑزوں پر نیکل یا کرومیم اور جالی بنانے کے لیے استعمال ہونے والے میٹیل کی نرم تاروں پر جست کی تہ چڑھا دی جاتی ہے۔

جس میٹیل پر کسی دوسرے میٹیل کی تہ چڑھا دی جائے تو اس میں دونوں میٹیل کی خصوصیات آجاتی ہیں اور اس کے علاوہ اس طرح بنائی گئیں اشیاء کسی ایک دھات سے تیار کی جانے والی اشیاء کی نسبت اکثر اوقات سستی بھی ہوتی


دھاتوں کی قلمی بناوٹ

میل کے ٹکڑے کو اگر توڑ کر دیکھا جائے تو اس کی بناوٹ چھوٹے چھوٹے ذرات پر مشتمل نظر آئے گی۔ ایک خاص ترتیب کے مطابق بنے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے ذرات تلمیں کہلاتی ہیں۔ تمام دھاتیں اور کئی دوسرے میٹریل مثلاً ٹنک اور چینی وغیرہ قلمی بناوٹ رکھتے ہیں۔


ہر قسم ایک یا ایک سے زیادہ عناصر کے اربوں چھوٹے چھوٹے ذرات پر مشتمل ہوتی ہے جو خاص ترتیب سے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ بعض میٹریل کی تلمیں بڑی اور بعض کی بہت چھوٹی ہوتی ہیں جن کا سائز ملی میٹر کے کئی ہزارویں حصے سے لے کر کئی ملی میٹر تک ہو سکتا ہے۔ پیلنے، پھینے اور گرم کر کے ٹھنڈا کرنے کا عمل دھاتوں کی قلمی بناوٹ تبدیل کر دیتا ہے۔ (صفحہ 160 کا خطہ ہے۔)

میٹریل کے اجزائے ترکیبی کی طرح اس کی قلمی بناوٹ بھی اس کی خصوصیات مثلاً سخت پن اور مضبوطی وغیرہ پر بہت اثر انداز ہوتی ہے۔

خط کشی کا کام

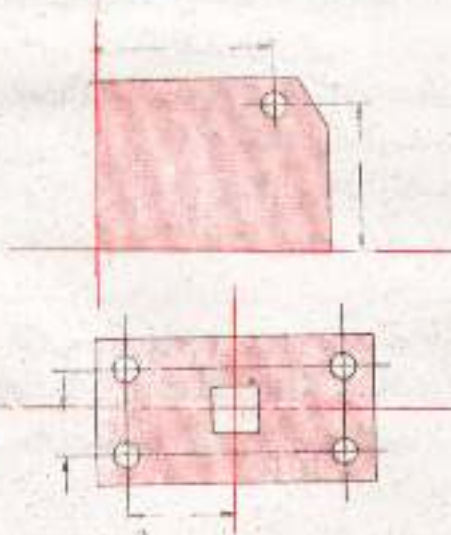

شکل 28.1

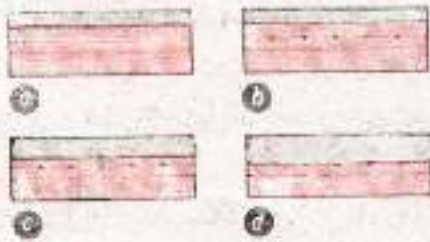

شکل 28.2

جانب کے سائز کی درستگی کا دارومدار درست خط کشی پر ہوتا ہے۔ درست خط کشی کے لیے درست ناپ ضروری ہوتا ہے اور اس کے مطابق کی گئی خط کشی کی درستگی کا اندازہ ہانپنے سے ہی ہو سکتا ہے۔ ڈرائنگ میں پیمائشوں کے درست انداز کا طریقہ یہ ہے کہ پیمائش کسی ایک یا دو حوالہ جاتی کناروں یا مرکزی خطوط کے حوالے سے درست کی جائیں۔ خط کشی کرتے وقت سب سے پہلے حوالہ جاتی کنارے یا مرکزی خطوط گلانے جاتے ہیں پھر ان کے حوالے سے باقی خطوط کی خط کشی کی جاتی ہے۔ (شکل 28.1)

اہم خطوط پر سنٹر مارچ سے نشانات لگائے جاتے ہیں جن کی مدد سے کام کے دوران کٹائی کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ (شکل 28.2)

ترتیب عمل

- 1- خط کشی سے پہلے حوالہ جاتی کنارے کا تعین کرنا (شکل 28.2a)
- 2- جس خط تک کٹائی کرنی ہو اس پر سنٹر مارچ سے نشانات لگانا اور حوالہ جاتی کنارے سے اس کے فاصلے کی پیمائش کرنا (شکل 28.2b)
- 3- سنٹر مارچ کے نشانات والے خط کو مد نظر رکھتے ہوئے کٹائی جاری رکھنا (شکل 28.2c)
- 4- جانب کی پیمائشوں کے مطابق تیار کرنے کے لیے سنٹر مارچ کے نشانات کا نصف حصہ اسی رہنے تک کٹائی کرنا۔ (شکل 28.2d)

خط کشی کے اوزاروں کی دیکھ بھال اور حفاظت

یہ خیال رکھنا چاہیے کہ خط کش اور پرکار کے سخت کیے ہوئے نوک دار حصے کسی چیز کے ساتھ نہ ٹکرائیں۔ ان پر کسی چیز کے ساتھ چوٹ نہیں لگانی چاہیے اور ان کو گرنے سے بھی بچانا چاہیے کیونکہ سخت کیے ہوئے حصوں کے ٹوٹنے کا احتمال ہوتا ہے۔

اگر خط کش، پرکار یا سنٹر شیٹ کے نوک دار حصے گند ہو جائیں تو ان کو اسی حالت میں استعمال کرنے کی بجائے ان کو سان پر دوبارہ تیز کر لینا چاہیے کیونکہ گند اوزاروں سے اکثر اوقات درست خط کشی نہیں ہوتی۔

خط کش اور پرکار کو سان پر لگاتے وقت ان کی نوکوں کا زاویہ 10° سے 15° تک ہونا چاہیے جبکہ سنٹر شیٹ کا زاویہ 40° ہوتا ہے۔ پرکار کو دوبارہ سان پر لگاتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہتا ہے کہ اس کی دونوں ٹانگوں کی لمبائی یکساں رہے۔

سٹیل رول لگنے، اونچائی خط کش اور وزیر خط کش کے لیے بھی اتنی ہی احتیاط ضروری ہے جتنی پاپے والے آلات کے لیے۔ استعمال کرنے کے بعد ان کو صاف کرنا چاہیے اور ہلکا ہلکا تیل لگا کر رکھنا چاہیے۔


گندے بے ترتیبی اور لا پرواہی سے رکھے ہوئے اوزار بہت جلد خراب ہو جانے سے صحیح کام نہیں کرتے۔ ایسے سٹیل رول سے درست خط کشی نہیں ہو سکتی جس پر نشانات وغیرہ پڑ چکے ہوں یا وہ تیز صاف ہو چکا ہو۔

خط کش کے اگر دونوں سرے نوک دار بنائے گئے ہوں تو تیز نوک تھپو جانے سے زخمی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اس کی استعمال نہ ہونے والی نوک پر پھٹی کانک چڑھا دیا جاتا ہے۔ جب اور خط کش کے اوزاروں کو درست حالت میں رکھنے کے لیے سرفیس پلیٹ استعمال کرتے ہیں۔ خط کش کرتے وقت سرفیس پلیٹ پر تھوڑے سے چوٹ لگا کر کام کرنے سے بچنا چاہیے۔

کرنے یا سنٹر شیٹ سے نشانات لگانے سے اس پر گڑھے بن جاتے ہیں اور اس کی بالائی سطح خراب ہو جاتی ہے۔



شکل 29.1

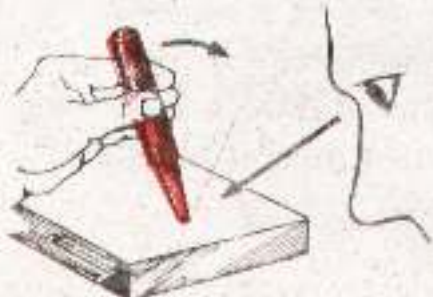

شکل 29.2

خط کش سے خطوط کھینچتے وقت اسے پنسل کی طرح تھوڑا سا جھکا کر رکھنا چاہیے۔ اس کی نوک کو جانب کی سطح اور سٹیل رول کے کنارے کے ساتھ اچھی

طرح دبا کر رکھنا چاہیے (شکل 29.1) اور خط کش کے اپنی حالت میں درست نہ رہنے یا پھنس جانے سے خط کشی میں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔

اگر سٹیل کی چادر پر آگسٹ کی موٹی تہ جی ہوئی ہو تو پینل کا بنا ہوا خط کش استعمال کیا جاتا ہے۔

چادروں کی تیاری کے دوران پینل سے اس کی بیرونی سطح بہت سخت ہو جاتی ہے اور سٹیل کا بنا ہوا خط کش خطوط لگاتے وقت ٹیلر کے اندر

نہیں دھنس سکتا اور سٹیل بیرونی سطح پر پھینقا رہتا ہے جس سے نشانات واضح نہیں ہوتے۔ اس کی بجائے اگر اسی چادروں کی خط کشی کرتے وقت پینل

کو بطور خط کش استعمال کیا جائے تو اس سے سطح کے اوپر واضح اور گندہ خطوط حاصل ہوتے ہیں۔

جسٹی اور ڈیوٹیم کی چادروں پر پینل سے خط کشی کی جاتی ہے کیونکہ ان چادروں پر پینل سے نکلنے والے خطوط گہرے رنگ کے ہوتے ہیں اور ایسے ٹیلر کا رنگ ہلکا ہونے کی وجہ سے واضح نظر آتے ہیں۔ نیز جی یا ڈیوٹیم کی چادروں پر پینل کے بنے ہوئے خط کش سے گری خرابیوں سے بچنے سے چادر کو نونے

وقت خرابیوں والی جگہ سے چادر کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لیے ایسی حالت میں صرف پینل سے ہی خط کشی کی جاتی ہے۔

سنٹر شیٹ کے نشانات میں خطوط کے اوپر لگانے چاہئیں۔ دو خطوط کے نقطہ انقطاع پر ان کی درستی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بے مقصد اور نشانات لگانے سے کام کے دوران غلطی کا احتمال ہوتا ہے۔

سنٹر شیٹ کی نوک کو صحیح مقام پر رکھنے کے لیے سنٹر شیٹ کو تھوڑا سا اساتے کی طرف جھکا کر رکھنا چاہیے تاکہ نشان لگانے کی جگہ نظر آتی رہے اور بعد میں تھوڑے سے چوٹ لگانے سے اس کو عودا کر لینا چاہیے (شکل 29.2)۔

ڈھلائی یا پٹائی کے طریقے سے تیار کیے ہوئے جابوں پر خط کشی سے پہلے گیل چاک لگایا جاتا ہے تاکہ خط کشی کے خطوط واضح نظر آئیں۔ اس مقصد کے لیے چاک کو پانی میں بھگو کر اس کی مٹی تیار کی جاتی ہے اور پھر اس کو جاب کے اوپر لگا کر خشک کر لیا جاتا ہے۔
 دیگر حالتوں کے حصے ہوئے جابوں پر خط کشی سے پہلے فینچ کڈر اور جلدی نہ اترنے والا سیاہ رنگ لگایا جاتا ہے۔
 پیلے، وائے طریقے سے تیار کیے ہوئے ٹیل کے جابوں پر نیلا توٹیا (copper sulphate) لگایا جاتا ہے۔
 نیلا توٹیا تمبنے کا سنہری مائل نیلے رنگ کا نمک ہوتا ہے جس کو پانی میں حل کر کے ٹیل کی مٹی ہوئی جابوں کی سطح پر لگادیا جاتا ہے۔
 اس طرح اس معمول کی مٹی کی جاب کی سطح پر رسم جاتی ہے اور خط کشی کے دوران لگانے کے نشانات اور پھینچنے گئے خطوط وغیرہ واضح نظر آتے ہیں۔

نیلے توٹیتے کی تہ صاف لوہے اور حیرت کی صاف سطح پر چمکتی ہے۔
 وارنٹی



شکل 30.1: مختلف قسم کے جابوں پر خط کشی کے لیے لگائے جانے والے مٹی۔ ٹیل: ڈھالے اور پٹے ہوئے جابوں کے لیے؛ درمیان: مٹی دھاتوں کے لیے؛ دائیں: ٹیل جابوں کے لیے۔

پاٹرنگ (Template) سے خط کشی کرنا

اگر ایک جسی شکل اور پیمائشوں والے بہت سے چادر کے ٹکڑوں کی خط کشی کرنی ہو تو اس کے لیے ایک نمونہ تیار کر لیا جاتا ہے۔ صحیح نمونہ بنانے کے لیے چادر پر شکل اور پیمائشوں کے مطابق نہایت احتیاط سے خط کشی کی جاتی ہے اور خط کشی کے مطابق کٹائی کر کے ریتی کی مدد سے پیمائشوں کے عین مطابق تیار کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح بنے ہوئے نمونے کو پاٹرنگ کہتے ہیں۔ اس پاٹرنگ کو چادر کے ٹکڑوں کے اوپر رکھ کر خط کشی کی مدد سے اس کے ارد گرد خط لگایا جاتا ہے۔
 اس طرح ہر بار ڈرائیگ میں دی گئی پیمائشوں کو مد نظر رکھ کر خط کشی کر کے شکل ضرورت نہیں رہتی اور وقت کی بہت بچت ہوتی ہے

سوالات

- 1 - خط کشی کے وہ کون سے اوزار ہیں جن پر نپٹنے کے لیے کیل بنی ہوتی ہے ؟
- 2 - چادر کے ٹکڑوں کی کیساں چوڑائی میں خط کشی کس اوزار سے اور کس طرح کی جاتی ہے ؟
- 3 - وی بلاک اور وزیر پختائی کچ کی مدد سے گول سرے کے مرکز کی خط کشی کا طریقہ بیان کریں۔
- 4 - خط کشی کرتے وقت منفرہ بیچ سے نشانات کب لگائے جاتے ہیں۔ نیز کام کے دوران ان نشانات کا کیا فائدہ ہوتا ہے ؟
- 5 - مختلف طریقوں سے بنے ہوئے جابوں کی سطحوں پر خط کشی کے خطوط کو واضح حاصل کرنے کے لیے کون کون سے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں ؟

آرمی سے کاٹنا



لوہا کاٹنے کی آرمی سے کاٹنا

سرے، چادر کی پیٹیا، پائپ اور ایگل آئرن وغیرہ کی کٹائی لوہا کاٹنے کی آرمی سے کی جاتی ہے۔ علاوہ انہیں جناب تیار کرتے وقت بھی مختلف قسم کی کٹائی کے لیے یہی آرمی استعمال کی جاتی ہے (شکل 31.1)۔

آرمی کی کٹائی سے حاصل ہونے والی سطحیں کافی حد تک ہموار ہوتی ہیں اور ان کو مزید بہتر بنانے کے لیے تھوڑی سی کٹائی یا رگڑائی کی ضرورت ہوتی ہے۔



شکل 31.1 آرمی سے کاٹنا
بہاں کی کٹائی، جھریوں کی کٹائی اور زاویہ کی کٹائی

کاٹنے کا عمل

آرمی سے کٹائی کا عمل مشینوں کو برادے کی صورت میں بائیک بائیک ذرات میں کاٹ کر علیحدہ کر دیتا ہے۔ آرمی کے بلیڈ پر ایک میڈیم میں بنے ہوئے دھولے کٹائی کرتے ہیں۔

کٹائی کرتے وقت آرمی کے بلیڈ کو آگے پیچھے حرکت دی جاتی ہے اور میڈیم کو اس طرح باندھا گیا ہوتا ہے کہ یہ آگے کی طرف حرکت کے دوران کٹائی کرے۔ ہر بار آگے کی طرف حرکت کرنے سے بلیڈ تھوڑا سا زیادہ گہرائی میں چلا جاتا ہے اور اس طرح آہستہ آہستہ کٹائی ہوتی چلی جاتی ہے۔


لوہا کاٹنے والی آرمی چونکہ صرف آگے کی طرف حرکت کے دوران کٹائی کرتی ہے، اس لیے پیچھے کی طرف حرکت کے دوران وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں لوہا کاٹنے والی گول آرمی (circular saw) اور پیٹی والی آرمی (band saw) سے مسلسل کٹائی کی وجہ سے وقت ضائع نہیں ہوتا۔

کٹائی کا اصول

آری کے دندلے کٹائی کرتے ہیں یعنی جب آری کو حرکت دی جاتی ہے تو دندلے مشیریل کو برائے کی صورت میں آٹاتے ہیں۔ آری کے ہر ایک دندلے کو چاقو کے پھل سے تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ آری کے دندلوں سے کٹائی چاقو کے پھل سے لکڑی کے ٹکڑے کو پھیلنے کے عمل کی مانند ہے۔



1- اگر لکڑی کے ٹکڑے پر چاقو کے کاٹنے والے حصے کو پیچھے کی طرف تھوڑا سا جھکا کر دباؤ کے ساتھ حرکت دی جائے تو چاقو لکڑی کی کٹائی کرے گا اور اترنے والا برادہ چاقو کی برادہ آنے والی سطح (Chip surface) کے ساتھ اترے گا (شکل 32.1a)۔

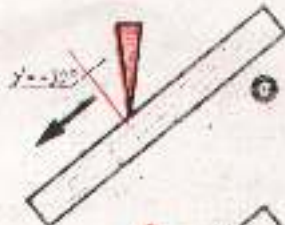

2- برادہ اترنے والی سطح جس قدر پیچھے کی طرف جھکی ہوئی ہوگی اسی قدر کٹائی آسانی سے ہوگی اور اترنے والا برادہ کم ٹھیکڑا ہوگا (شکل 32.1d)۔



3- اگر چاقو کو اس قدر جھکا دیا جائے کہ اس کی خمی سطح لکڑی کی سطح کے ساتھ لگ جائے تو چاقو کی کٹائی کرنے والی دھار لکڑی میں نہیں دھنس سکے گی۔ دوسرے الفاظ میں کوئی کٹائی نہیں ہوگی (شکل 32.1c)۔



4- اگر چاقو کو اسی طرف جھکا دیا جائے جس طرف حرکت دی ہو تو چاقو کٹائی نہیں کرے گا بلکہ صرف اس کو کھرچے گا جس سے بہت ہی باریک مٹم کا برادہ اترے گا (شکل 32.1d)۔



کٹائی کا انحصار کاٹنے والے اوزار کے جانب کی سطح کے ساتھ واقع ہونے اور اس کی حرکت کی سمت پر منحصر ہوتا ہے۔

مندرجہ بالا مثالوں میں چاقو کا پھل جانب کی سطح کے ساتھ مختلف حالتوں پر واقع ہے۔ اسی طرح کٹائی کرنے والے دوسرے اوزار بھی جانب کی سطح کے ساتھ مختلف حالتوں پر واقع ہو سکتے ہیں۔ ان مختلف حالتوں کو افلاک کی بجائے زاویے سے نفاہ کیا جاتا ہے۔ ٹول کی کٹائی کرنے والی دھار اور جانب کی سطح کے متنے والے مقام سے اگر عمود اٹھایا جائے تو اس عمود اور ٹول کی برادہ اترنے والی سطح کے درمیانی زاویے کو ریک اینگل (rake angle) کہتے ہیں جسے یونانی زبان کے حوت γ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

شکل 32.1: چاقو سے برادہ اترنے کا عمل ایسا ہی ہے جس طرح کٹائی کرنے والے اوزاروں سے کٹائی کرنے کا عمل (a) برادہ بہت زیادہ مٹنے کا (b) برادہ کم مٹنے کا (c) چاقو کی دھار سطح میں دھنس نہیں سکے گی اور اس طرح کٹائی نہ ہو سکے گی دوسرے برادہ نہیں اترے گا (d) آگے کی طرف جھکی ہوئی کٹائی کی سطح کھرچے گا مٹم کرے گا۔


برادہ اترنے والی سطح عموداً واقع ہو تو ریک اینگل کی مقدار صفر ہوگی۔ اگر برادہ اترنے والی سطح عمود سے آگے یعنی کٹائی کے رخ کی طرف جھکی ہوئی ہو تو ریک اینگل منفی ہوگا (شکل 32.1d) جبکہ اس کے برعکس (شکل 32.1ab) جھکے ہوئے کی صورت میں ریک اینگل مثبت ہوگا۔

ریک اینگل مثبت ہونے کی صورت میں ٹول کٹائی کرتا ہے جبکہ منفی ہونے کی صورت میں کھرچتا ہے۔

آری سے بھی کٹائی اسی وقت ممکن ہے جب اس کے دندلوں کا ریک اینگل مثبت ہو۔

لوبا کاٹنے والی آری

لوبا کاٹنے والی آری فریم اور بیڈ دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ فریم کے ساتھ دستہ لگا ہوتا ہے۔ بیڈ کے دونوں سر پر شاخ بنے ہوتے ہیں۔ بیڈ کو فریم کے ساتھ سیٹل کی جی ہوتی دو باہر ایک جنوں اور پروں والے ٹٹ Wing Nut ایک مدد سے کس دیا جاتا ہے۔

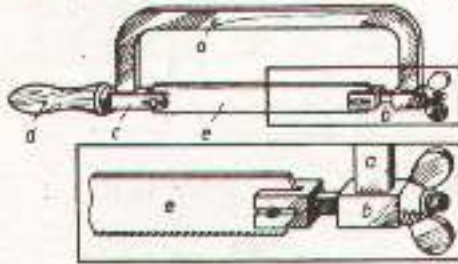


بیڈ کے ایک کنا سے یادوں کنا روں پر داندلے بنائے گئے ہوتے ہیں آری کے دو متصل دنداؤں کے درمیانی فاصلے کو کچھتے ہیں (شکل 33.1) آری کے بیڈ

آری کے بیڈ بڑی، درمیانی یا چھوٹی پیچ والے ہوتے ہیں۔

درست بیڈ کا انتخاب (شکل 33.2)


شکل 33.1 لوبا کاٹنے والی آری فریم a، فریم b، ٹٹ c، دستہ d، بیڈ e

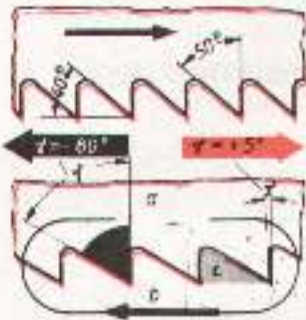

جب تک بیڈ میٹرل کی کٹائی کرتا رہتا ہے۔ اترنے والا براہ و دنداؤں کے درمیان ان کی اگلی طرف جمع ہوتا رہتا ہے۔ یہ براہ دو دنداؤں کے درمیان شکست نما خالی جگہ میں رہتا ہے اور بیڈ کی حرکت کے ساتھ ساتھ حرکت کرتا ہے۔ کٹائی کے دوران جس قدر زیادہ براہ اترنے کی توقع ہو اسی قدر یہ شکست نما خالی جگہ بڑی ہونی چاہیے۔ دو صورتوں میں زیادہ براہ اترتا ہے: اول جب میٹرل کی موٹائی زیادہ ہو اور دوم جب ایلمینیم اور تانبے جیسی نرم دھاتوں کی کٹائی کی جائے۔

شکل 33.2: آری کے دنداؤں کا کٹائی کا عمل براہ آتا ہے۔ فریم آری کی حرکت کی سمت کے ساتھ (a) پچھلے لوب کو کٹائی ہوتی ہے (b) اگلی لوب کٹائی ہوتی ہے (c) براہ جمع ہونے والی جگہ


دو دنداؤں کے درمیان شکست نما خالی جگہ کو اسی وقت بڑا کیا جاسکتا ہے جب پیچ بھی بڑی ہو پیچ کو دوگنا کر دینے سے یہ شکست نما خالی جگہ چار گنا بڑی ہو جاتی ہے (شکل 33.3)۔

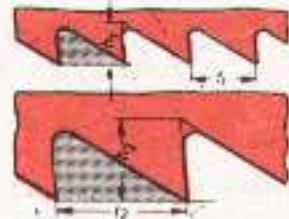

شکل 33.3: پیچ کو دوگنا کرنے سے براہ جمع ہونے والی جگہ چار گنا بڑھ جاتی ہے۔

سخت دھاتوں کو کاٹتے وقت براہ کم اترتا ہے اور اس طرح براہ سے کے لیے جگہ بھی کم دکھائی ہوتی ہے، اس لیے سخت مہم کی دھاتوں کی کٹائی کرتے وقت چھوٹی پیچ والا بیڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ بڑی پیچ والے بیڈ کی نسبت چھوٹی پیچ والے بیڈ میں داندلے زیادہ ہوتے ہیں۔ آری کے بیڈ پر تینے زیادہ داندلے ہوں گے آٹا ہی ہر داندلے کو کم کاٹنا پڑے گا، اس لیے آری جلدی گند نہیں ہوتی اور زیادہ عرصہ تک استعمال کی جاسکتی ہے۔

چھوٹی پیچ کا بیڈ اس وقت استعمال کیا جائے گا جب جب کام میٹرل سخت ہو اور اس کی موٹائی کم ہو۔ جبکہ بڑی پیچ کا بیڈ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب میٹرل نرم ہو اور اس کی موٹائی زیادہ ہو۔

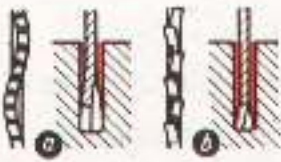

شکل 33.4: آری کا بیڈ دو دنداؤں کٹائی (a) ہلدار (b) موڑنے کے دنداؤں والا

کٹائی کے دوران بیڈ کو میٹرل میں پھنسنے سے بچانے کے لیے چہر (Cut) کی چوڑائی بیڈ کی موٹائی سے زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے یا تو بیڈ کے دنداؤں والے کنا سے کو بل دار بنا دیا جاتا ہے یا پھر دنداؤں کو بالترتیب دائیں بائیں موڑا جاتا ہے۔ (شکل 33.4)۔

حرکت کی اقسام

کائنات کے وقت آری کو آگے پیچھے حرکت دینی پڑتی ہے۔ اس قسم کی حرکت کو ٹی سہت سی ایشیا تقریباً ہر جگہ مشوراً سڑک پر، ورکشاپ یا کھیٹوں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔



شکل 34.1 ریل گاڑی خط مستقیم اور پینے دائرے کی صورت میں حرکت کرتے ہیں۔



لفٹ اوپر نیچے اور ریل گاڑی ریلوں سے لائن سیدھی ہونے کی صورت میں خط مستقیم میں حرکت کرتی ہے۔

ایسی حرکت جس کی بنا پر اشیاء خط مستقیم میں حرکت کریں، خطی حرکت (linear motion) کہلاتی ہے۔

آری کی آگے اور پیچھے کی حرکت بھی خطی حرکت ہی ہے اس کی ہر ایک طرف کی حرکت کو سڑوک کہتے ہیں۔ آری کے آگے کی حرکت کی حرکت کٹائی والی سڑوک (cutting stroke) اور پیچھے کی طرف کی حرکت واپسی سڑوک (back stroke) کہلاتی ہے۔ کٹائی والی سڑوک اور واپسی سڑوک دونوں کو ملا کر دوہری سڑوک (double stroke) کہتے ہیں۔

ایسی حرکت جس سے اشیاء دائرے کی صورت میں حرکت کریں گردشی یا محیطی حرکت (rotary or circular motion) کہلاتی ہے۔

شاید ہمیشہ خطی یا محیطی حرکت ہی نہیں کرتیں بلکہ حرکت کی بہت سی ایسی قسمیں بھی ہیں جو ان دونوں کی فیصل اقسام ہوتی ہیں مثلاً فونانی سمنڈ میں بھری جہاز کی حرکت کو بیان کرنا مشکل ہے، بعض اشیاء ریل کھنٹی ہوئی لکیر کی طرح اوپر سے گھومی کے نظام (pendulum) کی صورت میں حرکت کرتی ہیں۔

حرکت کو ناپنا

حرکت آہستہ یا تیز ہو سکتی ہے۔ کسی چیز کی رفتار کا اندازہ مندرجہ ذیل حالت کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا جاسکتا ہے:

1 - حرکت کرنے والی چیز سے دوری

2 - شاہدہ کرنے والے کی ذاتی حالت



شکل 34.2 مختلف رفتاریں

سڑک پر دو سائیکل سوار ایک ہی سمت میں جا رہے ہوں تو قریب سے دیکھنے سے وہ تیز حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جبکہ دُور سے دیکھنے سے ان کی حرکت کی رفتار آہستہ معلوم ہوتی ہے۔

ایک پیدل چلنے والے آدمی کے پاس سے گزرنے والے سائیکل سواروں کی رفتار تیز ہوگی اور اگر وہی پیدل چلنے والا آدمی کسی بس یا کار میں بیٹھ کر ان سائیکل سواروں کے پاس سے گزرنے تو وہ ان کی رفتار کو سست کہے گا (شکل 34.2)۔

اپنی ذاتی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے کسی حرکت کرنے والی چیز کی رفتار کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے رفتار کی اکائی کا استعمال ضروری ہے۔

کاروں کی دوڑ میں ایک کار چلانے والا 235 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کار چلاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کار چلانے والا ایک گھنٹے میں اوسطاً 235 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گا۔ اس طے کردہ فاصلے اور اس فاصلے کو طے کرنے کے لیے درکار وقت کی مدد سے حرکت کی تیزی کا اندازہ کر سکتے ہیں جسے رفتار کہتے ہیں۔



شکل 35.1: حرکت کو ناپنا

اگر طے شدہ فاصلے کو ناپنے کے لیے میٹر کی اکائی استعمال کی جائے، تو وقت کو ناپنے کے لیے سیکنڈ کی اکائی استعمال کی جاتی ہے۔

وقت کی اکائی کا تعین زمین کے اپنے محور کے گرد گھومنے پر کیا گیا ہے۔ زمین کو ایک چکر مکمل کرنے میں درکار وقت کو 24 گھنٹوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک گھنٹے کو 60 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ایک حصہ منٹ کہلاتا ہے۔ ایک منٹ کو مزید 60 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ایک حصہ سیکنڈ کہلاتا ہے۔ عام زندگی کی طرح ورکشاپ کے کام میں بھی وقت کی پیمائش بہت اہمیت رکھتی ہے۔

وقت ناپنے کے لیے خاص قسم کی گھڑیاں استعمال ہوتی ہیں جن کو سٹاپ واچ (stop watch) کہتے ہیں۔ یہ وقت ناپنے والا ایسا آلہ ہوتا ہے جس کو ایک بٹن دبا کر مہنی کے مطابق چلایا اور روکا جاسکتا ہے۔ حرکت کرنے والی کسی چیز کے طے کردہ فاصلے، درکار وقت اور رفتار کا ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح رابطہ ہوتا ہے کہ اگر فاصلہ یا وقت کسی میں تبدیلی واقع ہو جائے تو رفتار میں بھی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔

کسی چیز کے اکائی وقت میں طے کردہ فاصلے کو رفتار کہتے ہیں۔

یکساں حرکت (uniform motion) کی صورت میں:

$$\text{رفتار (v)} = \frac{\text{فاصلہ (s)}}{\text{وقت (t)}}$$

یکساں حرکت ایسی حرکت کہتے ہیں جس میں وقت کے مساوی وقفوں میں مساوی فاصلے طے ہو۔ اگر فاصلے کو کلومیٹر اور وقت کو گھنٹوں میں ناپا جائے تو رفتار کی اکائی کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ اگر فاصلے کو میٹروں اور وقت کو منٹوں یا سیکنڈوں میں ناپا جائے تو رفتار کی اکائی میٹر فی منٹ یا میٹر فی سیکنڈ ہوگی۔

مثال: ایک کار کی رفتار 235 کلومیٹر فی گھنٹہ یا 235000 میٹر فی گھنٹہ = $\frac{235000}{60}$ میٹر فی منٹ = 3916.7 میٹر فی منٹ = $\frac{3916.7}{60}$ میٹر فی سیکنڈ = 65.27 میٹر فی سیکنڈ ہے۔

کٹائی کرنے کے لیے جاب کو بانگ میں باندھنا

آری کے بیڈ کو ہمیشہ فریم میں اس طرح باندھا جاتا ہے کہ دندانوں کا منہ آگے کی طرف ہو۔ اگر اس کے اسی سمت میں بیڈ کو باندھا جائے تو آری اچھی طرح نہیں کاٹتی ہے۔ زیادہ گہرائی میں کٹائی کرتے وقت فریم کو 90 کے زاویہ پر ٹیڑھا کر کے بیڈ کو باندھا جاتا ہے (شکل 36.1)۔



شکل 36.1

کاٹتے وقت جاب کو بانگ میں اس طرح باندھنا چاہیے کہ چیر کا نشان جبروں کے قریب تر ہو (شکل 36.2) وگرنہ کٹائی کے دوران جاب میں ارتعاش پیدا ہونے سے بیڈ کے دندانوں کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔




شکل 36.2

ایسے باریک جاب جن کا کٹائی کے دوران ٹیڑھا ہوجانے کا اندیشہ ہو، ان کے ساتھ لکڑی کا ٹکڑا رکھ لیا جاتا ہے

کٹائی کا کام

کٹائی کرتے وقت بیڈ کو جاب کی سطح کے ساتھ تھوڑا سا جھکاؤ پر رکھا جاتا ہے اور جاب کی پھیلنے والی طرف کے کنارے سے کٹائی شروع کی جاتی ہے (شکل 36.3) بصورت دیگر دندانوں کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

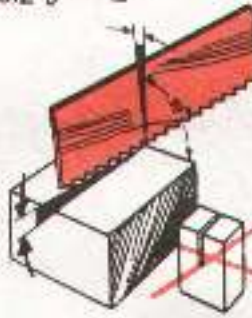

شکل 36.3

پائپوں کی کٹائی کرتے وقت پائپوں کو آہستہ آہستہ گھمایا جاتا ہے (شکل 36.4) اور نہ پائپ کا مشینیل چھوٹی موٹائی کا ہونے کی وجہ سے آری کے دندانوں میں پھنس جانے سے ڈنڈے ٹوٹنے کا احتمال ہوتا ہے۔


کٹائی کرتے وقت سٹروک کی لمبائی زیادہ رکھنی چاہیے اور تھوڑا مگر ایک جیسا دباؤ ڈالنا چاہیے۔

کٹائی کی رفتار اس قدر ہونی چاہیے کہ ایک منٹ میں تقریباً 60 دوہری سٹروکس لگائی جاسکیں۔

تیز اور غیر یکساں کٹائی کی رفتار اور بہت زیادہ دباؤ سے بیڈ بہت جلد کند ہوجاتا ہے آری کو واپسی سٹروک کے دوران ہلکے سے دباؤ کے ساتھ کھینچنا چاہیے کیونکہ واپسی سٹروک کے دوران دندانوں کو کٹائی نہیں کرتے بلکہ صرف رگڑائی کرتے ہیں۔ اس طرح پتھوں کا زور ضائع جاتا ہے (شکل 33.2)۔

اوزاروں کی دیکھ بھال

دعالت کی کٹائی کرنے والی آری کے بیڈ اچھی مہم کے سٹیل سے بنے ہونے چاہئے کی وجہ سے جینگے ہوتے ہیں۔ کند ہونے یا دندانوں کے ٹوٹ جانے کی صورت میں وہ کارآمد نہیں رہتے اور ان کو ضائع کر کے پھینک دیا جاتا ہے کیونکہ لکڑی کاٹنے والی آری کی طرح اس کو دوبارہ تیز نہیں کیا جاسکتا۔

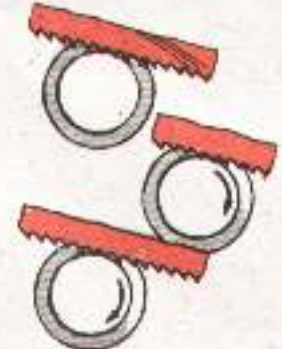

شکل 36.4

اگر بیڈ کے کسی جگہ سے صوف چند ایک دندانوں کے ٹوٹنے اور بیڈ کو قبل از وقت ناکارہ ہونے سے بچایا جاتا ہے (شکل 36.5) اس طرح مزید دندانوں کے ٹوٹنے اور بیڈ کو قبل از وقت ناکارہ ہونے سے بچایا جاتا ہے۔

(شکل 36.5)

پھیننی کا استعمال

پھیننی سے کٹائی




زمانہ قدیم سے انسان لوہے کے سریلے پھاریں وغیرہ کاٹنے یا دھات کو پھیننے کے لیے پھیننی استعمال کر رہا ہے۔ آج بھی پھیننی درکشاپ میں مختلف کاموں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ پھیننی کا سب سے اہم حصہ کٹائی کرنے والا پھیال (cutting edge) ہے جو میٹل کو پھاڑنے کا کارگر ہے۔ (شکل 37.1)

پھیال نما اشیاء کا شمار قدیم ترین اوزاروں میں ہوتا ہے جن کا استعمال بطور تمبیزار اور اوزاروں کی طرح سے ہوتا رہا ہے۔ پھیننی سے کٹائی کرنے کے لیے تھوڑے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے ذریعہ چوٹ لگانے سے پھیننی کا پھیال نما حصہ میٹل کے اندر دھنس جاتا ہے اور میٹل کو پھاڑ دیتا ہے یا پھر پھیالنی کا کام ہوتا ہے (شکل 37.3)۔



شکل 37.1: پھیال سے میٹل کو پھاڑنا

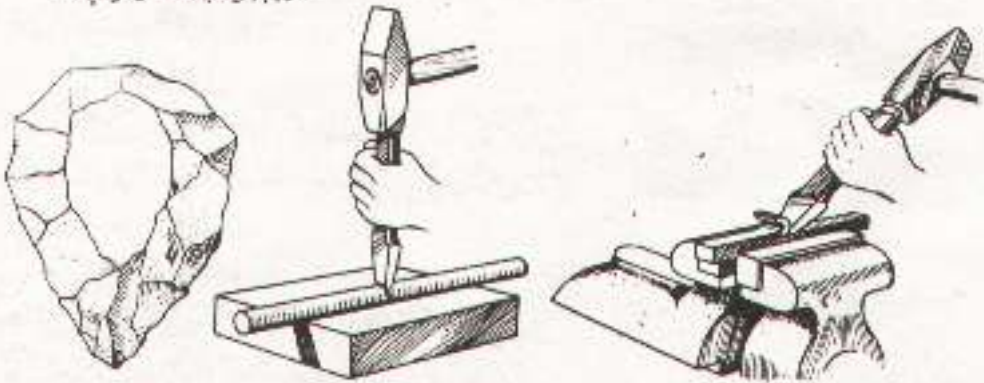

شکل 37.2: پتھر کی بنی ہوئی پھیال


شکل 37.3: پھیننی سے کٹائی اور پھیالنی کرنا

آجکل بھاری کام کے لیے سادہ قسم کے تھوڑے کی جگہ ٹوا کے دباؤ سے چلنے والا تھوڑا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے آگے پھیننی کی طرح پھیال نما حصہ لگا کر پھیننی کا کام لیا جاتا ہے۔ اس قسم کے ہرا کے دباؤ سے چلنے والے تھوڑے سرکیس بنانے، پتھروں کو توڑنے کے علاوہ کان کنی اور عمارت کو گرنے کے کام میں استعمال کیے جاتے ہیں۔



کاٹنے والی دھار کی بناوٹ

چھیننے کی کاٹنے والی دھار نو اگر سہولک طرف سے دیکھا جائے تو مثلث نما نظر آتی ہے۔ اور اکثر اوقات چھیننے کی پوری کی پوری چوڑائی تک ایک جیسی ہوتی ہے (شکل 38.1)۔

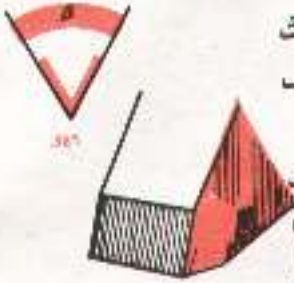

شکل 38.1: چھان کی انٹریس میں نوٹ اسے سامنے پر رکھ کر مصلحت کی جاتی ہے۔ پوری کی پوری کے دو حصوں کے درمیان فرق دیکھا جائے گا۔


چھیننے کے شرنے کی دونوں سطحوں کے آپس میں ملنے سے مثلث کے کونے کی طرح پیدا ہونے والے کٹانے کو کاٹنے والی دھار (cutting edge) کہتے ہیں۔ کاٹنے والی اس دھار کا تیز ہونا ضروری ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کاٹنے والی دھار کو ایک گلیسر یعنی تیز دھار پر مشتمل ہونا چاہیے نہ کہ وہ کوئی سطح ہو۔ کاٹنے والی دھار اگر تیز ہوگی تب ہی وہ



شکل 38.2: گندہ تیز دھار

اچھی طرح کٹائی کر سکے گی۔ ورنہ کٹائی اچھی طرح نہ ہو سکے گی۔ (شکل 38.2)۔

چھیننے، چاقو، غزاؤ مشین کاٹول، آری اور برسنے کثرت استعمال سے گندہ ہوتے ہیں۔ اس طسرح ان کی کٹائی کرنے کی صلاحیت بہت کم ہوجاتی ہے کیونکہ کٹائی کرنے والی دھار دراصل دھار نہیں رہتی بلکہ ایک سطح میں منتقل ہوجاتی ہے۔ سان پر تیز کر کے اس سطح کو دوبارہ دھار کی شکل دینا پڑتی ہے۔

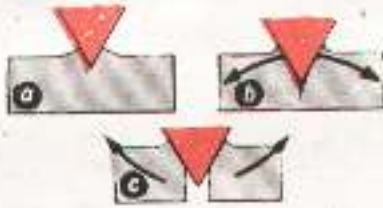


شکل 38.3: چھیننے کی کٹائی کا طریقہ (a) ابتدائی نشان دہا اور میٹیل کا اعلیٰ ترین کڑھنا (b) میٹیل کے پھٹنے کا آغاز (c) میٹیل کا پھٹ کر صاف ہونا۔

چھیننے سے کٹائی اگر چھیننے کو جانب کی سطح پر عموداً رکھ کر اس کے اوپر تھوڑے سے چوٹ لگائی جائے تو ابتدا میں چھیننے تھوڑی سی میٹیل کے اندر دھنس جائے گی اور اس کے دونوں طرف میٹیل تھوڑا سا اوپر کو اٹھ آئے گا۔ میٹیل کے اندر چھیننے کے زیادہ دھنس جانے سے دھار بنانے والی دونوں سطحوں سے میٹیل پر دباؤ بڑھتا ہے جس سے میٹیل چھیننا شروع ہوجاتا ہے۔ (شکل 38.3)

چھیننے سے پھیلانی

اگر چھیننے کو جانب کی سطح پر جھکا کر رکھا جائے اور کٹائی کرنے کی کوشش کی جائے تو چھیننے کے میٹیل کے اندر دھنسنے کے ساتھ ساتھ میٹیل کی چھوٹی سی تہ بھی ساتھ ہی اوپر اٹھتی جائے گی۔ (شکل 38.4)

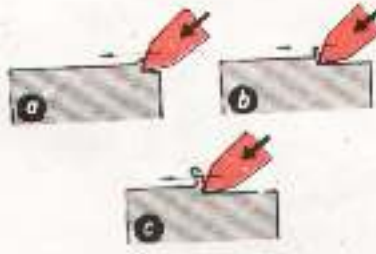

شکل 38.4: برادے کا اڑنا (a) میٹیل کا دھنا (b) برادے کا میٹیل سے الگ ہونا۔ (c) برادے کا تھوڑا سا اور ٹوٹنا۔

اگر چھیننے پر تھوڑے سے زبرد چوس لگائی جائیں تو چھیننے کے میٹیل میں دھنسنے سے میٹیل کی ایک تہ کسی حد تک جانب کی سطح کے متوازی چھلی جائے گی اور برادے کی شکل میں چھیننے کی اوپر والی سطح کے ساتھ ساتھ اوپر کو بل کھا کر اترتی جائے گی۔

پھال کے ویج ایگیل کا مقدار

تجربے کی بنا پر جس قدر زیادہ سخت میٹیل کی کٹائی یا پھلانی کا کام کیا جائے گا، اسی قدر چھیننے کا ویج ایگیل بڑا رکھا جائے گا تاکہ چھیننے کی کاٹنے والی دھار ٹوٹ نہ جائے۔ کٹائی یا پھلانی کے دوران چھیننے پر پڑنے والے دباؤ کو لازماً مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ میٹیل چھیننا نرم ہوگا، اسی قدر چھیننے کے شرنے کا زور یہ چھوٹا رکھا جاتا ہے۔ چھیننے کا ویج ایگیل جتنا چھوٹا ہوگا، اتنی آسانی سے وہ میٹیل میں دھنس سکے گی۔ اور ویج ایگیل جتنا بڑا ہوگا اسی قدر وہ مشکل سے میٹیل میں دھنسے گی۔

چھیننے کا استعمال
چھیننے کی قسمیں

چوکھینیاں مختلف قسم کے کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہیں اس لیے یہ مختلف شکلوں میں بنائی جاتی ہیں۔ یہ مرنے کی بناوٹ کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔

چھٹی چھینی (Flat chisel) جس کا مرنہ لمبا اور سیدھا ہوتا ہے چاروں کی سیدھی کٹائی، چھوٹے سائز کے سرے وغیرہ کو کاٹنے اور مہوار چھلانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے (شکل 39.1a)۔

چاروں کی گولائی میں کٹائی کرنے کے لیے گولائی دار مرنے والی چھینی (hewing chisel) استعمال کی جاتی ہے (شکل 39.1b)۔

شیلنگ کے کام میں مرنے مرنے سرے اور وہ ہے وغیرہ کو ٹھنڈی یا گرم حالت میں کاٹنے کے لیے اسی چھینیاں استعمال کی جاتی ہیں جن کو دست لگا ہوتا ہے اور ان پر کٹائی کرتے وقت بڑے تھوڑے سے چوٹیں لگتی جاتی ہیں (شکل 39.1c)۔ اسی چھینوں کے مرنے کو مختلف زاویوں میں گرائیڈ کیا جاتا ہے ٹھنڈی کٹائی کے لیے چھینی کا ویج اینگل 55 سے 60 اور گرم کٹائی کے لیے 45 سے 50 رکھا جاتا ہے۔


اگر چاروں میں سوراخ وغیرہ بنانے ہوں تو پہلے سوراخ کی خط کشی والے خط کے ساتھ ساتھ چاروں طرف برے سے نزدیک نزدیک چھوٹے چھوٹے سوراخ کیے جاتے ہیں اور ان سوراخوں کے درمیان تھوڑے سے باقی ماندہ ٹیریل کو چھٹی مگروالی چھینی (backing-out chisel) سے کاٹا جاتا ہے جس کے مرنے سے چاروں طرف کاٹنے کے لیے وہاں بنائی گئی ہوتی ہیں (شکل 39.1d)۔

چھریاں کاٹنے والی چھینی (cross cut chisel) کی مدد سے باریک اور سیدھی چھریاں کائی جاتی ہیں۔ تاہم اس کو بڑی عمدہ سطح میں چھریاں کاٹنے کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے (شکل 39.1e)۔

خم دار یا گولی سطحوں پر گولائی میں چھریاں کاٹنے کے لیے نیم گول چھینی (half round chisel) استعمال کی جاتی ہے (شکل 39.1f)۔

اگر نرم ٹیریل کی چاروں میں شلا سیدھ، ایرو مینیم اور کاغذ کی چھوٹی گولائی میں کٹائی کرنی ہو تو اس کے لیے پینچ استعمال کیا جاتا ہے جس کا مرنہ چھٹے کی مانند گول اور کھوکھلا ہوتا ہے (شکل 39.1g)۔

درازاں میں سوراخ کرنے یا پتھر توڑنے کے لیے کراس مین تھوڑے کا پھل نامہ استعمال کرنا چاہیے چھینی پر چوٹیں لگانے کیلئے 800 سے 1000 گرام کا تھوڑا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ دستے والی چھینی کے لیے 3 سے 5 کلو گرام کا تھوڑا استعمال کیا جاتا ہے۔

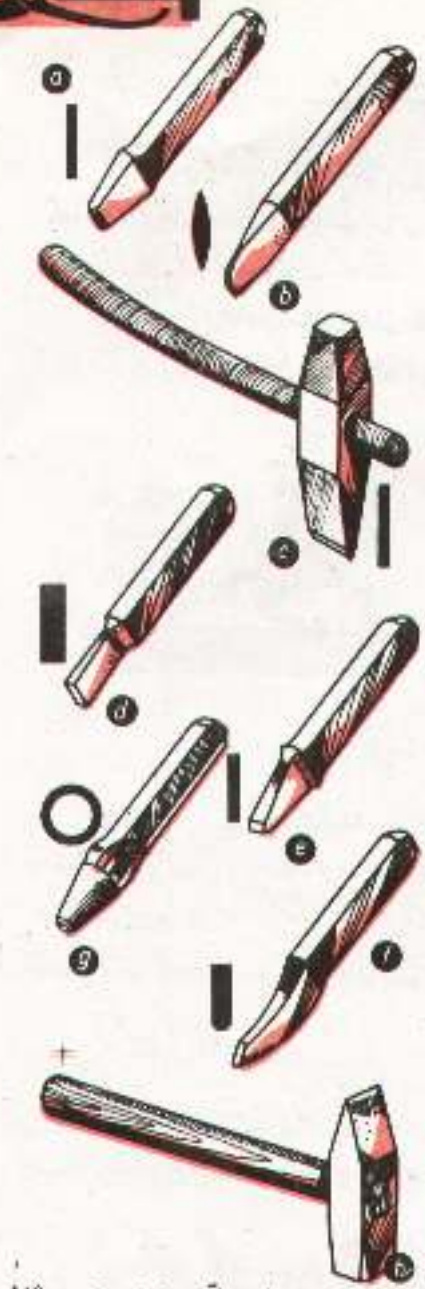


شکل 39.1 چھینی کی مختلف قسمیں: (a) چھٹی چھینی (b) گولائی دار مرنے والی چھینی (c) دستے والی چھینی (d) چھینی مگروالی چھینی (e) چھریاں کاٹنے والی چھینی (f) نیم گول چھینی (g) پینچ (h) چھوٹا

ایسی درکشیاں جہاں پر بڑا نمبر بنانے یا ڈھلانی کا کام ہوتا ہو وہاں بڑا کے دھاڑے سے چلنے والی چھینیاں چاروں کے کناروں کی کٹائی اور ڈھل ہوتی اشیاء کی صفائی کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔



قوت اور قوت کے اثرات

تھوڑے کی چوٹ کی قوت سے پھینکی میٹرل کے اندر دھنکی ہے۔ دباؤ سے پھینکی کے میٹرل کے اندر دھنکنے سے میٹرل کے ذرات اپنی جگہ سے حرکت کر جاتے ہیں جس سے میٹرل کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ استعمال کی گئی قوت (تھوڑے کی چوٹ کی قوت) اور حرکت (میٹرل کے ذرات کی حرکت) میں ایک خاص تعلق پایا جاتا ہے۔
 موٹر کار کو کھڑی حالت سے حرکت میں لانے کے لیے قوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسی مشین کو چلانے کے لیے جو قوت درکار ہوتی ہے وہ بجلی کی موٹر سے حاصل کی جاتی ہے۔ (شکل 40.1)


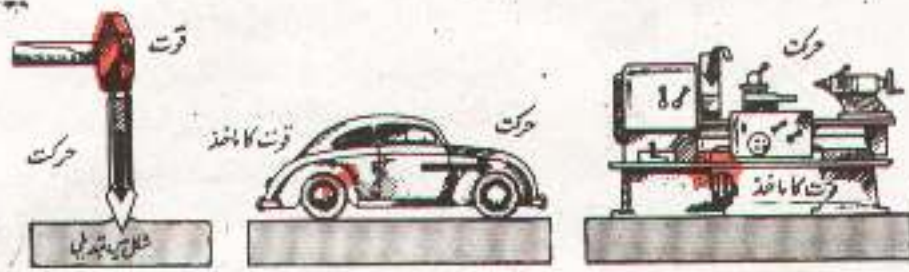


شکل 40.1 : قوت حرکت کا موجب بنتی ہے

قوت کی پیمان قوت کے اطلاق سے پیدا ہونے والے اثرات کی بنا پر کی جاتی ہے۔ یا یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس چیز پر قوت کا اطلاق کیا گیا ہو کیا اس چیز نے ساکن حالت سے حرکت کی ہے یا اس کی پہلی حرکت میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ میٹرل کی شکل میں تبدیلی پیدا ہونا بھی اسی قسم کی حرکت میں شامل ہے۔ ایک ہی جسم پر سبب ایک سے زیادہ قوتوں کا اطلاق ہو تو بعض اوقات یہ قوتیں ایک دوسرے کے اثرات کی تیش کر دیتی ہیں۔ ایسی صورت میں جسم کی حالت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔

قوت کی اکائیاں

 رکشی کے مقابلے میں وہی ٹیم جیتی ہے جو زیادہ قوت استعمال کرے۔ دوسرے الفاظ میں اس کی فتح اسی وقت ہوگی جب وہ رستے کو اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ (شکل 40.2)

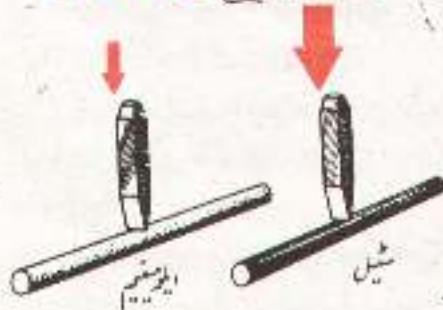


شکل 40.2 : طاقتور ٹیم رستے کو اپنی طرف کھینچ لے گی۔
 شیل کے گولی سرے کی نسبت اسی سائز کے ایروسیمیم کے گولی سرے کو کھینچنے کے لیے کم قوت استعمال کرنا پڑے گی (شکل 40.3)۔
 جس قدر قوت کم یا زیادہ ہو اسی نسبت سے اس کے اثرات بھی کم یا زیادہ ہوں گے۔
 شکل 40.3 : ہمت میٹرل زیادہ مزاحمت پیش کرتے ہیں۔


قوت کو ناپنا

جس طرح لمبائی ناپنے کے لیے میٹر یا زاویے ناپنے کے لیے درجے کی اکائی استعمال کی جاتی ہے اسی طرح قوت کو ناپنے کے لیے بھی اکائی استعمال کی جاتی ہے۔
قوت کو ناپنے کے لیے استعمال ہونے والی اکائی نیوٹن ہے۔

قوت کو ناپنے کے لیے سپرنگ والے ترازو استعمال کیے جاتے ہیں۔ قوت کے اطلاق سے اس کے سپرنگ کی لمبائی میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہاتھ سے کھینچنے سے لمبائی میں اضافہ اسی قدر زیادہ ہوگا جس قدر زیادہ قوت لگائی جائے گی۔ سپرنگ کی لمبائی میں فرق کو ایک سوئی ظاہر کرتی ہے اور اس فرق کو ترازو کے اوپر جی مہوئی سکیل پر پڑھا جاسکتا ہے (شکل 41.1) اگر سپرنگ کے ساتھ وزن لٹکایا جائے تو اس کا بھی وہی اثر ہوتا ہے جو ہاتھ سے قوت لگانے کا۔ لٹکائے گئے وزن پر کشش ثقل کی قوت کی وجہ سے سپرنگ کی لمبائی میں اضافہ ہوگا۔ جس کو نیوٹن میں پڑھا جاسکتا ہے۔ اگر ایک کلوگرام وزن کو سپرنگ والے ترازو کے ساتھ لٹکایا جائے تو ترازو 9.81 نیوٹن قوت کی مقدار ظاہر کرے گا (شکل 41.2)۔

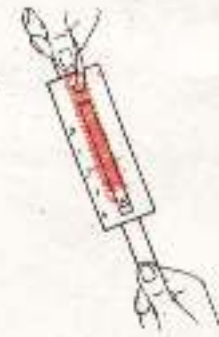

شکل 41.1: سپرنگ کے ترازو کے کام کرنے کا اصول

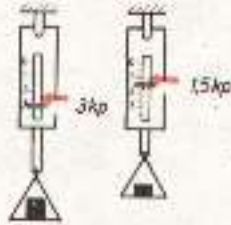

شکل 41.2: قوت کو نیوٹن میں لیا جاتا ہے 1 کلوگرام وزن کی قوت تقریباً 10 نیوٹن قوت کے برابر ہوتی ہے۔

سپرنگ والے ترازو صرف کئی کام میں قوت کو ناپنے کے لیے ہی استعمال نہیں ہوتے بلکہ روزمرہ کی زندگی میں ایشیا کا وزن کرنے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایسے ترازوؤں کی سکیل نیوٹن کی بجائے کلوگرام یا گرام کو ظاہر کرتی ہیں اس صورت میں یہ وزن کی اکائیاں ہیں جن کو کسی صورت میں بھی قوت کی اکائیوں کی جگہ استعمال نہیں کیا جاسکتا۔

قوت اور اس کا رد عمل

مثال کے طور پر جب تھوڑے سے پھینکی پر چوٹ لگاتے ہیں تو تھوڑے پر بھی ایک قوت اثر انداز ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھینکی پر چوٹ لگاتے ہی تھوڑا اوپر کو اچھلتا ہے اس قوت کو رد عمل کہتے ہیں۔ اگر سیسے سے بنے ہوئے تھوڑے سے چوٹ لگائی جائے تو تھوڑے پر رد عمل کی قوت کا واضح ثبوت اس سے قتا ہے کہ تھوڑے کا اگلا سہرا اچھا ہوجاتا ہے جو کہ رد عمل کی قوت کے زیر اثر سیسے کے ذرات کا اپنی جگہ سے ہٹ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔
اگر رستہ کشی کے لیے موٹے رستے کی بجائے باریک رستہ استعمال کیا جائے تو وہ لگائی جانے والی قوت کو برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا۔

رستے پر لگائی گئی ہر قوت کے درمقابل رستے کے میٹیریل کے اندر رد عمل کی ایک قوت پیدا ہوتی ہے۔ جب تک رستے کے اندر پیدا ہونے والی یہ قوت اس پر لگائی جانے والی بیرونی قوت کے کم از کم برابر ہو اس وقت تک رستہ نہیں ٹوٹتا۔ مگر جب رستے کے اندر پیدا ہونے والی رد عمل کی قوت کم ہو اور بیرونی قوت زیادہ ہو تو رستہ ٹوٹ جائے گا (شکل 42.1)۔

قوت اور اس کے رد عمل کی مثالیں سہر جگہ ملتی ہیں۔ اگر کسی جسم پر لگائی جانے والی قوت اور اس جسم کا رد عمل



شکل 42.1: عمل اور رد عمل کی قوتیں (a) عمل = رد عمل (دستہ قائم ہے گا) (b) عمل رد عمل سے زیادہ ہے (دستہ ٹوٹ جائے گا)

دونوں برابر ہوں تو جسم کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسرے الفاظ میں قوت اور رد عمل دونوں برابر ہوں گے۔

قوت = رد عمل



شکل 42.2: قوتوں کو ظاہر کرنا: اٹھایا جانے والا وزن 100 کلو گرام۔ قوت کا پیمانہ 1 cm = 5 kg

قوتوں کو ظاہر کرنا

کسی جسم پر قوت کے اطلاق کو تیر کے نشان سے ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً پھینکی پر لگائی جانے والی چوٹ تیر کا نشان لگانا مٹانے والی قوت کی مقدار اور سمت کو ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ اس مقام کا تعین بھی کرتا ہے جہاں قوت لگائی جا رہی ہو۔ قوت کی مقدار کو تیر کی لمبائی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک سکیل بنائی جاتی ہے۔ مثلاً ایک سنٹی میٹر تیر کی لمبائی 5 نیوٹن قوت کو ظاہر کرے (شکل 42.2)۔

پھینکی کا کام

پہرسم کی پھینکی سے کٹائی یا پھلائی کرتے وقت نظر کاٹنے والی دھار پر ہونی چاہیے نہ کہ اس کے چوٹ لگانے والے سر سے۔ تاکہ یہ دیکھا جاسکے کہ کیا کٹائی خط کشی کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں۔

تھوڑے سے چوٹیں لگاتے وقت کندھے سے بازو کو حرکت دینی چاہیے نہ کہ گھٹنے سے (شکل 42.3)۔ اس طرح چوٹیں زور دار اور درست جگہ پر لگائی جاسکتی ہیں۔ دستے والی پھینکی سے کاٹتے وقت ایک آدمی پھینکی کے چوٹ لگانے والے سر سے پر نگاہ رکھتے ہوئے چوٹیں لگاتا ہے اور دوسرا آدمی جس نے پھینکی پکڑی ہوئی ہے پھینکی کے کاٹنے والے سر سے پر نگاہ رکھتا ہے تاکہ درست کٹائی ہو (شکل 42.4)۔ جب کوئی نسانی پر درست پڑا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر چاب نسانی سے اوپر اٹھا ہوا ہو گا تو تھوڑے سے چوٹ لگانے پر بازو کو تکلیف پہنچے گی اور چاب کے حرکت کر جانے کی وجہ سے چوٹ کی قوت اپنا پورا اثر نہیں کر سکے گی۔

بانک پر پھینکی کا کام

چاب کو بانک میں مضبوطی سے باندھا جاتا ہے۔ بھاری کٹائی کے لیے چاب کو افقی متوازی جیڑوں والی بانک میں نہیں باندھا جاتا کیونکہ یہ عموماً دیگی کو بھرنے کی بنی ہوئی ہیں اس لیے ان کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔

چاب کو بانک میں باندھتے وقت چاب اور بانک کے درمیان کٹھنی کا ٹکڑا رکھ لینا چاہیے تاکہ چوٹیں لگانے سے چاب پھسل نہ جائے یا ٹیڑھا نہ ہو جائے (شکل 42.5)۔



شکل 42.3



شکل 42.4



شکل 42.5

چادروں کی کٹائی

کٹائی کے لیے خط کشی کرتے وقت کٹائی کی گنجائش کا حیاں رکھنا چاہیے۔ چونکہ چھینی سے کاٹنے ہوئے کٹائے غیر ہموار اور بُرواں ہوتے ہیں اس لیے چادری موٹائی کے مطابق کٹائی کی گنجائش رکھی جاتی ہے۔ جو کہ تقریباً موٹائی کا دوہانی ہوتی ہے۔ اگر سمت سطح والے چلورے کے ٹکڑے کی نمائی رکھ کر کٹائی کی جائے تو نمائی اور چادر کے درمیان کسی نرم میٹریل کا ٹکڑا رکھ لیا جاتا ہے تاکہ چھینی کا متہ نہائی کے سخت میٹریل کے ساتھ ٹکرا کر جلد ہی کندہ نہ ہو جائے۔

چھلانے کا کام (شکل 43.1)

جس سطح کی چھلانے کرنی ہو اُس پر بھریاں کاٹنے والی چھینی کی مدد سے مطلوبہ گہرائی تک بھریاں کاٹ لی جاتی ہیں اور پھر چھینی چھینی کی مدد سے باقی کام کیا جاتا ہے۔ اس طرح کام آسانی سے ہوتا ہے۔

کٹائی کی گہرائی ایک سی سی ہونی چاہیے جس کے لیے کام کے دوران چھینی کا ٹیچنگ ڈائیک ہی زاویے پر رکھا جاتا ہے۔ اگر کام کے دوران چھینی کو زیادہ یا کم ٹیچنگ کر اُس کا زاویہ تبدیل کرتے رہیں تو چھلانے کے بعد جاب کی سطح غیر ہموار ہوگی اور چھلانے کے بعد سطح کو دوبارہ ہموار کرنا پڑے گا۔


میٹریل کے اندر چھینی سے سوراخ بنانا (شکل 43.2)۔ خط کشی کرتے وقت خصوصاً برسے سے سوراخ کرنے کے لیے سٹروئج سے نشان لگاتے وقت احتیاط سے کام کرنا چاہیے۔

سوراخ اسی صورت میں صحیح اور صفائی کے ساتھ بنایا جاسکتا ہے جب اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ چھینی سے کاٹنے کے بعد سطحوں کی صفائی کے لیے مزید عمل بھی کرنے ہوتے ہیں مثلاً ریتی سے رگڑنا۔


جاب کو بانگ میں مضبوطی اور حفاظت کے ساتھ باندھنا چاہیے۔ اگر جاب کو بانگ میں مناسب طریقے اور مضبوطی سے نہ باندھا گیا ہو تو کام مطلوبہ معیار کے مطابق تیار نہیں ہو سکتا۔

دستے والی چھینی کی مدد سے ٹھنڈے اور گرم لوہے کی کٹائی کرنا


کاٹنے جانے والے میٹریل کی کٹائی کی جگہ پر تقریباً 2/3 موٹائی تک گہرائی نشان لگایا جاتا ہے اور پھر نمائی کے کنڈے پر رکھ کر تھوڑے سے چوٹ لگا کر موڑ کر لٹا جاتا ہے۔ اگر پوری موٹائی تک کٹائی کی جائے تو چھینی کی کاٹنے والی دھار کا نمائی کی سمت سطح کے ساتھ ٹکرا کر خراب ہونے کا شدید خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کاٹنے جانے والے ٹکڑے کا کٹ کر ڈور گرنے سے حادثے کا امکان ہوتا ہے۔

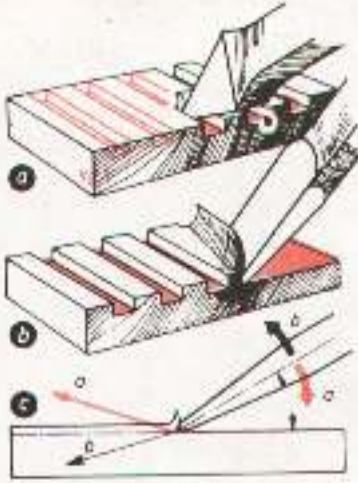

شکل 43.1

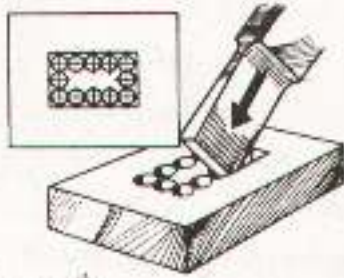

شکل 43.2

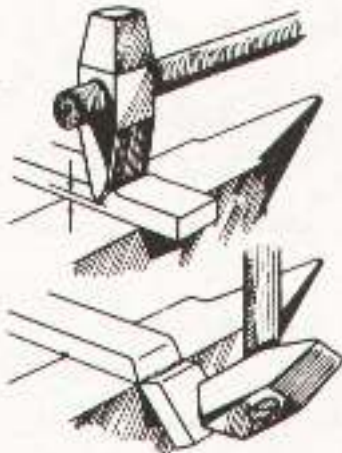

شکل 43.3

اوزاروں کی دیکھ بھال


اگر چھینی اور تھوڑے اجودے خراب ہونے والے اور نازک اوزار نہیں ہیں، تاہم وہ آفراتشا ان کی صفائی اور مرمت کرنا ضروری ہے تاکہ ان سے کام درست کیا جاسکے اور کسی حادثے کا امکان نہ ہو۔



شکل 1. 44



شکل 2. 44

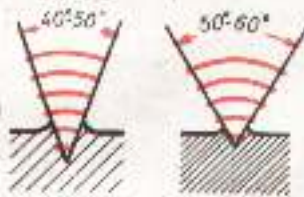

شکل 3. 44



شکل 4. 44

چھینی کا اوپر والا سر تھوڑے سے چومیں لگانے سے بڑا درجن جانے پر اسی وقت گرائنڈ کر کے بڑا کر دینا چاہیے ورنہ کام کے دوران ان کے ٹوٹنے سے زخمی ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر آنکھوں کے لیے یہ ضرورت نقصان کا باعث ہو سکتی ہے۔ چھینی کی کند دھار کو بروقت اور درست گرائنڈ کرنا چاہیے۔

کٹائی کرنے سے چھینی کی کاٹنے والی دھار آہستہ آہستہ کاٹنے جانے والے میٹیل کے ردعمل کی وقت کے زیر اثر گولائی کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور اس طرح چھینی کا ٹنڈا گند ہو جاتا ہے۔ اگر چھینی کو اسی حالت میں استعمال کیا جائے تو زیادہ وقت سے چومیں لگانے کے باوجود چھینی کٹائی نہیں کرتی۔

گرائنڈ کرتے وقت چھینی کو کپکے سے رباؤ کے ساتھ تیز رفتار سان کے پینے پر اس طرح رکھ کر گرائنڈ کرنا چاہیے کہ نرم میٹیل کاٹنے والی چھینی کا ویج اینجل 40 سے 50 درجے کے درمیان ہو جبکہ سخت میٹیل کاٹنے والی چھینی کا ویج اینجل 50 سے 60 درجے کے درمیان ہونا چاہیے (شکل 2، 44.3 و 44.4)۔

اگر چھینی کو سان کے پینے پر زیادہ دباؤ سے یا زیادہ دیر تک رکھا جائے تو چھینی کا منہ زیادہ گرم ہو کر سرخ ہو جائے گا اور میٹیل کا سخت پن ختم ہو جائے گا۔ اس لیے چھینی کو گرائنڈ کرتے وقت تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد پانی میں ڈبو کر ٹنڈا کرتے رہنا چاہیے تاکہ چھینی کا ٹنڈا زیادہ گرم نہ ہونے پائے۔

گرائنڈ کرتے وقت حفاظتی عینک استعمال کرنی چاہیے تاکہ گرائنڈنگ کے دوران سان کے پینے سے اترنے والے ذرے آنکھوں میں نہ پڑ جائیں اور ان کو زخمی نہ کریں۔ کام کے دوران تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ کیا تھوڑے کا دسرہ تھوڑے میں ٹھیک لگا ہوا ہے اور کیا دستے میں لگانا گئی

بھال ٹھیک حالت میں ہے۔

لکڑی کے بنائے ہوئے تھوڑے کے دستے کچھ عرصہ بعد خشک ہو کر ڈھیلے ہو جاتے ہیں جس سے بھال ڈھیلی ہو جاتی ہے اور کام کے دوران تھوڑے کے دستے پر سے نکل جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ چونکہ دستے کو کپڑے والی طرف سے موٹا بنا یا گیا ہوتا ہے اس لیے تھوڑے کو بیچ پر دستے کے بل ماننے سے (شکل 4، 44) اور بھال کے اوپر چوٹ لگانے سے اس کو دوبارہ کسا جاسکتا ہے۔

سوالات


- 1) کٹائی کرنے کی حالت میں آری کے چند دندانے بنا کر آری کی آگے کی طرف اور پیچھے کی طرف حرکت کے دوران ان پر بننے والے پل اینجل اور ریک اینجل کو نکال کر کریں۔ (2) آری کے بیڈ کا انتخاب کرتے وقت کونسی اہم باتوں کو مد نظر رکھنا چاہتا ہے؟
- 3) لوہے کی کٹائی کرنے والی آری کی بناوٹ مختصر طور پر بیان کریں۔ (4) وجہ بیان کریں کہ تھوڑے کو مضبوطی سے اور دستے والی چھینی کو ڈھیلہ کیوں پکڑنا چاہیے؟ (5) چھینی سے کام کرتے وقت کون کون سے حادثات ہونے کا امکان ہوتا ہے اور ان کو کس طرح روکا جاسکتا ہے؟

کٹائی کرنا




چادروں کی کٹائی
پھیننی یا آری سے کٹائی کے علاوہ کیتیرے سے کٹائی
کرنے کا طریقہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ خاص طور پر جب
بڑی بڑی چادروں سے ٹکڑے کاٹتے ہوں۔ 1.5 میٹر تک
موٹی چادروں کو کیتیرے سے کاٹنا جاتا ہے۔ جب کہ اس سے
زیادہ موٹی چادروں کو کیتیریشن سے کاٹا جاتا ہے (شکل 45.1)۔
پھیننی سے کاٹنے کے ٹکڑوں کے کناروں کی نسبت
کیتیرے سے کاٹنے کے ٹکڑوں کے کنارے زیادہ صاف
دلے ہوتے ہیں۔

کاٹتے وقت بعض اوقات باریک چادریں ٹیڑھی
ہو جاتی ہیں جن کو بعد میں مکڑی کے تھوڑے سے سیدھا
کر لیا جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں کٹائی کا الاؤنس بھی دینا
پڑتا ہے۔ جس طرح آری سے کٹائی کے بعد ریتی سے بڑ
آری جاتی ہے، اسی طرح کیتیرے سے کٹائی کے بعد بھی

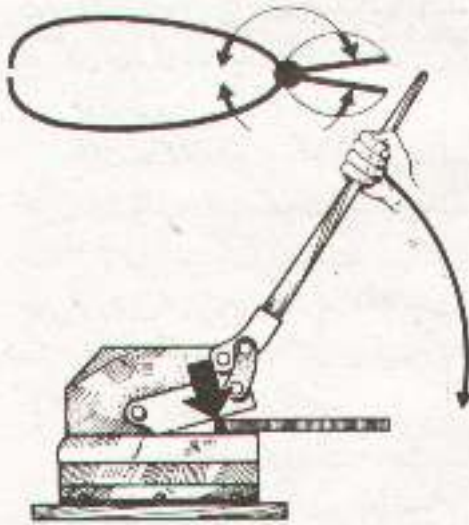

شکل 45.1: کیتیرے اور کیتیریشن سے کٹائی کرنا

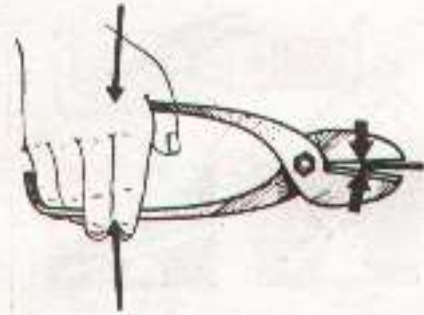


بڑا تارنی پڑتی ہے۔ پھیننی سے کاٹنے یا ریتی سے رگڑنے
کی نسبت کیتیرے سے کاٹنے سے ٹیڑھیل اور وقت دونوں
کی بچت ہوتی ہے۔ دستی کیتیرے اور کیتیریشن کے کاٹنے
دلے کنارے سے چاقو کی دھار کی طرح کام کرتے ہیں اور دونوں
دھار دار کناروں کے ایک دوسرے کے قریب سے
گزرنے سے کٹائی ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے کیتیرے کے دونوں دھار دار حصوں کو ایک دوسرے کے ساتھ روٹ یا
نٹ اور قابے سے جوڑا گیا ہوتا ہے۔

کیتیریشن کی صورت میں بالائی حرکت کرنے والا دھار دار حصہ نیچے ساکن حصے کو چھوتا ہوا گزرتا ہے۔ کٹائی کرتے وقت
اوپر دلے حصے کو حرکت دینے کے لیے تقریباً 1.5 میٹر لمبا دستہ لگایا گیا ہوتا ہے (شکل 45.1)۔

کٹائی کا عمل

کیتیرے کے منہ کی دونوں دھاریں بیک وقت اوپر اویٹھنے سے میٹرل کے اندر دھنستی ہیں اور جس جگہ سے کٹائی شروع ہوتی ہے وہاں سے میٹرل کو دباتی ہیں۔ (شکل 46.1)۔

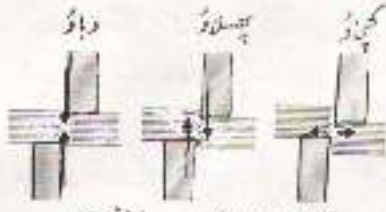

شکل 46.1: کیتیرے سے کٹائی کا عمل

مزید دبانے سے کٹائی کا عمل شروع ہوتا ہے جس کے لیے کیتیرے کے دھاروں نے جبروں کے میٹرل کو مخالف سمتوں میں دھکیکنے سے کٹائی ہوتی ہے۔ ابتدا میں جبروں کی دھاریں میٹرل کے اندر دھنستی ہیں جس سے میٹرل کے اندر دونوں طرف شکافت پیدا ہوجاتے ہیں اور چونکہ شکافت ایک ہی جگہ اور مخالف سمتوں میں ہوتے ہیں اس لیے جبروں کو مزید حرکت دینے سے میٹرل کی کٹائی ہوجاتی ہے اور میٹرل دو ٹکڑوں میں کٹ جاتا ہے۔


چادور کے ٹکڑے کا الٹنا



شکل 46.2: کیتیرے پر عمل کرنے والی قوتیں چادور کے ٹکڑے کو الٹانے کی کوشش کرتی ہیں

کیتیرے کی دھاروں کے میٹرل میں دھنسنے سے کٹائی کے لیے استعمال ہونے والی قوتوں کے اطلاق کی جگہ کٹائی کے مقام کے دائیں اور بائیں ہوتی ہے۔ اس طرح میٹرل پر ایسی قوتوں کی وجہ سے چادور ایک طرف کواٹھ جاتی ہے۔ چادور کو الٹنے سے بچانے کے لیے کٹانے وقت چادور کو بائیں ہاتھ سے نیچے کو دبانے رکھتے ہیں۔ کیتیرے میں کی صورت میں اس مقصد کے لیے ایک ٹیک لگائی گئی ہوتی ہے جو چادور کے ٹکڑے کو الٹنے نہیں دیتی (شکل 46.2)۔

چادور کے ٹکڑے کا پھیلنا

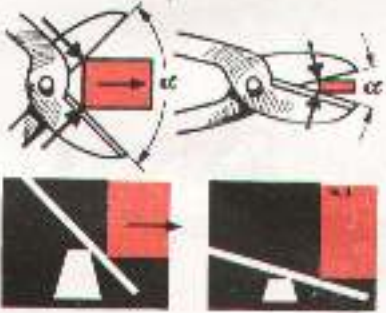

شکل 46.3: چادور کے ٹکڑے کا کیتیرے کے مزے میں پھیلنا۔

اگر کیتیرے کے جبروں کو زیادہ کھول کر چادور کے ٹکڑے کو کیتیرے میں لگائی گئی روٹ یا نٹ اور قابے کے بہت قریب کر دیا جائے تو کٹا جانے والا چادور کا ٹکڑا پھیل جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کٹائی کے لیے کٹائی کرنے والی قوتوں کا اطلاق اس طرح ہوتا ہے کہ چادور کا ٹکڑا کیتیرے کے جبروں میں سے پھیل جاتا ہے (شکل 46.3)۔ کٹائی اسی وقت ہوگی جب کیتیرے کے منہ کا زاویہ 15 ڈگری تک کھلا ہوا ہو۔





کٹائی کی دھاروں کا دباؤ کے ساتھ چھوٹے ہونے گزرتا

کٹائی کرنے سے صاف یہ جاننا کہ اسی وقت حاصل ہوگا جب کیتیرے کے دونوں حصے اس طرح جوڑے گئے ہوں کہ کٹانے والی دھاریں ایک دوسرے کے ساتھ دباؤ کے ساتھ پھیل کر گزریں۔ اگر نہ کٹائی سے بہت زیادہ بڑھے گی۔ اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کیتیرے کے دونوں جبروں کو ایک دوسرے کی طرف موڑا گیا ہوتا ہے تاکہ وہ کٹائی کرنے والے مقام پر ایک دوسرے کو مخالف سمت میں دبائیں۔ اس کے لیے کیتیرے میں لگانے نٹ اور قابے کی مدد سے مطلوبہ دباؤ حاصل کیا جاتا ہے (صفحہ 52 ملاحظہ ہو)۔ دوسرے کٹائی کرنے والے اوزاروں کی طرح کیتیرے اور کٹائیں کے کٹائی کرنے والے حصے دھاروں ہوتے ہیں (شکل 46.2) اور دھار کا زاویہ 80 ڈگری کے قریب رکھا جاتا ہے تاکہ دونوں دھاریں کٹائی کا دباؤ برداشت کر سکیں اور روٹ نہ جائیں۔ جبکہ چادور کو دھار کا زاویہ تقابلاً بہت چھوٹا ہوتا ہے۔

دستی کیتیرے اور کیتیرا مشینیں

دستی کیتیروں کی صنعت میں جن میں کٹائی کے جڑوں کی بناوٹ اور ان کے سائز (لبانی اور عمودی تراش کی بناوٹ) کے لحاظ سے تیز کی جاتی ہے۔ ہاتھ سے استعمال کیے جانے والے کیتیرے کے علاوہ ایسے کیتیرے بھی استعمال کیے جاتے ہیں جن کو موٹر کی مدد سے چلایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر روٹنگ مل میں 500 ملی میٹر موٹائی تک کے ٹیل کے چورس ٹکڑوں کو اس قسم کی کیتیرا مشین سے کاٹا جاتا ہے۔

چھوٹی لبانی میں سیدھی یا باہر سے گول کٹائی کے لیے سیدھے منہ والا کیتیرا (straight shear) استعمال کیا جاتا ہے

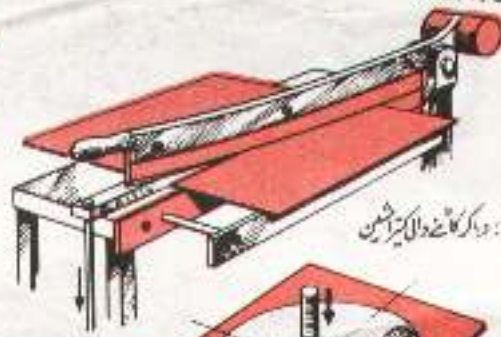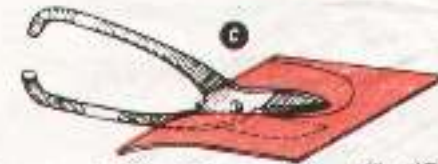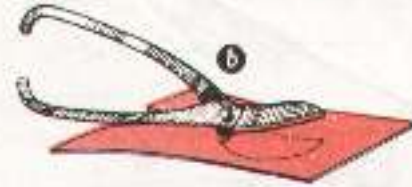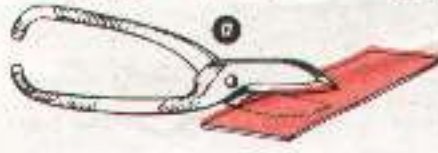

شکل 47.2: واکر کاٹنے والی کیتیرا مشین



شکل 47.1: دستی کیتیرے (a) سیدھے منہ والا کیتیرا (b) گولائی دار منہ والا کیتیرا (c) منہ سے ہونے والا کیتیرا

شکل 47.3: گول کٹائی والی کیتیرا مشین

اگر بڑی چادروں سے زیادہ لبانی کے ٹکڑے کاٹنے ہوں تو گولائی دار منہ والا کیتیرے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس قسم کے کیتیرے کے گولائی میں بننے ہونے منہ کی وجہ سے سیدھے منہ والا کیتیرے کی نسبت آسانی سے اور صفائی دار کٹائی کی جاسکتی ہے جبکہ سیدھے منہ والا کیتیرا زیادہ لبانی کے ٹکڑے کاٹنے وقت پھنس جاتا ہے (شکل 47.1b)۔

اگر چادروں کی اندرونی طرف سے گول کٹائی کرنی ہو تو اس کے لیے منہ سے ہونے والا کیتیرے (bend shear) استعمال کیے جاتے ہیں (شکل 47.1c)۔ چادروں کے کناروں کی بے ترتیب کٹائی کے لیے خاص طور پر موٹر سے چلنے والے کیتیرے استعمال کیے جاتے ہیں۔ گول شکل کے کٹیر (circular cutter) کے ذریعے ہر ایک چادروں کو دائرے کی صورت میں یا پھٹے کی مانند کاٹا جاسکتا ہے (شکل 47.3)۔


واکر کاٹنے والی کیتیرا مشین (striking shear) (شکل 47.2) بھی ایسی کیتیرا مشین کی طرح چادروں کو کاٹنے والی مشین ہے جس کے تقریباً 2.5 میٹر لمبے بیڈ کی مدد سے کٹائی کی جاتی ہے جو یورپی طرح کام کرتا ہے۔ اس کے دستے کے ساتھ بلینڈ کو بچھوں کی مدد سے جوڑا ہوتا ہے۔ کٹائی کے لیے دوسرا بلینڈ مشین کے پختے حصے کے ساتھ مستقل طور پر لگایا گیا ہوتا ہے۔ اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ بلینڈ کو آسانی سے اوپر اٹھایا جاسکے اس کے عمودی نقطہ کے دوسری طرف ایک وزن لٹھکایا ہوتا ہے جو توازن وزن کھاتا ہے۔

ایسی موٹی چادریں جن کی کٹائی کرنے کے لیے دستی قوت کافی نہ ہو بلکہ موٹروں سے چلنے والی کیتیرا مشینیں استعمال کی جاتی ہیں۔ اس قسم کی کیتیرا مشینوں کے ذریعے ایٹل آئرن وغیرہ کی کٹائی بھی کی جاسکتی ہے۔ ایٹل آئرن کی کٹائی کرنے والی کیتیرا مشینوں کے ٹیل کے ساتھ مستقل جوڑنے والے بیڈ کی شکل ایٹل آئرن کے مطابق بنائی گئی ہوتی ہے۔



لیور کی حرکات اور اس پر اثر انداز قوتیں
اگر کیتیرے کی مدد سے چادر کی کٹائی کی جائے تو ہاتھ کے دباؤ سے کیتیرے پر لگانا جانے والی قوت کیتیرے میں لگی ہوئی برٹ یا بیج کے ذریعے کیتیرے کے کٹائی کرنے والے حصے پر منتقل ہو کر کٹائی کی قوت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

کٹانے وقت کیتیرے تمام مقامات سے اس میں لگے ہوئے بیج کو غور رکھتے ہوئے گھومے گا (شکل 48.1)۔

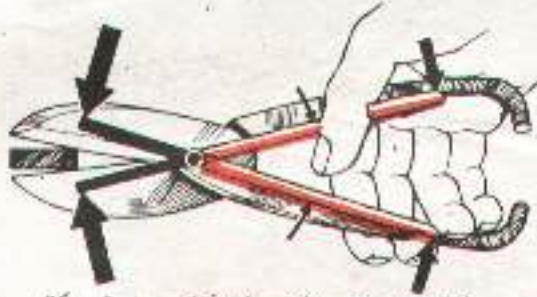

شکل 48.1: کیتیرے پر لگانا جانے والی قوتیں اور بیج کا نفعہ والی حرکاتیں

کیتیرے کی طرح ایسے بہت سے اوزار اور آلے بھی ہوتے ہیں جو قوتوں کو صحیحی حرکت میں تبدیل کرنے کے کٹائی کرنے والی قوت کی صورت میں کام میں لاتے ہیں۔ مثلاً کرو بار (crow bar) جس کی مدد سے بھاری چیزوں کو اٹھاتے یا اٹھاتے ہیں، گیر نیگیس جو حرکت یعنی قوت کی منتقلی کا کام کرتے ہیں اور تار کٹانے یا ایشیا کھڑکنے والے زبور (شکل 48.2)




شکل 48.2: صحیحی حرکتوں کے ذریعے قوتوں کی منتقلی

(a) کرو بار (b) ہینڈل کی مدد سے دو آپس میں مل کر چپنے والی گریباں (c) بریک کا لیور (d) کٹانے والے زبور (e) پاپ سرخ۔

اوزاروں اور آلوں کے وہ حصے جو حرکت کی منتقلی کا کام کرتے ہیں لیور کہلاتے ہیں اور جس مقام کے گرد وہ گھومتے ہیں اسے لیور کا انصاب یا فلکرم (fulcrum) کہتے ہیں (شکل 48.3)۔

اس لحاظ سے گریباں، پٹیاں اور ہینڈل بھی لیور ہیں کیونکہ ان کی گھومتے ہوئی حرکت کے ذریعے قوتیں منتقل ہوتی ہیں۔


لیور انسان کا قدیم ترین استعمال ہونے والا آلہ ہے۔ اس کی ایجاد کے ابتدائی زمانے میں اسے انسان پتھروں کی طاقت کو بڑھا کر کسی کام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کوئی 6000 سال پہلے لیور کا استعمال بھاری وزن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے کیا جاتا تھا۔

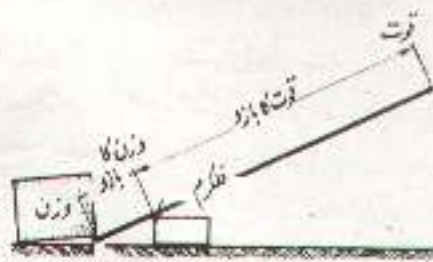

شکل 48.3: لیور سے متعلقہ اصطلاحات

مثلاً قدیم مصریوں نے اپنے بادشاہوں کی قبریں بنانے کے لیے بھاری بھاری پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھنے کے لیے درختوں کے تنوں کو لیور کے طور پر استعمال کیا تھا۔

لیور کا توازن

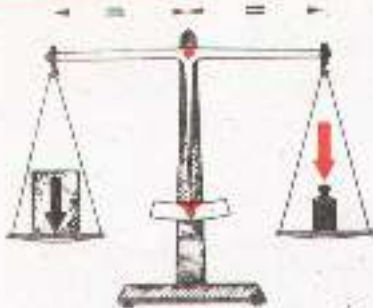

شکل 49.1: ترازو کی حالت میں

ترازو بھی ایک لیور ہے (شکل 49.1) ترازو کے برابر لمبائی والے دونوں بازوؤں پر دو قوتیں عمل کرتی ہیں جنی توڑنے والی چیز کا وزن اور توڑنے کے لیے استعمال ہونے والے باٹ کا وزن۔ ترازو اسی وقت صحیح وزن ظاہر کرے گا جب وہ متوازن ہوگا یعنی جب اس کے دونوں بازوؤں پر عمل کرنے والی قوتیں برابر ہوں گی۔

برابر لمبائی والے بازوؤں والا لیور اسی صورت میں متوازن ہوگا جب اس پر عمل کرنے والی دونوں قوتیں برابر ہوں گی۔


کو بار ایک غیر مساوی بازوؤں والا لیور ہوتا ہے جس کی مدد سے کسی وزنی چیز کو دھکیلا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ دھکیلے جانے والے وزن کی طرف والا بازو ہاتھ سے لگائی جانے والی قوت کی طرف والے بازو کی نسبت بہت چھوٹا ہوتا ہے (شکل 49.2) تجربات کے پیش نظر اس صورت میں لیور پر لگائی جانے والی قوت دھکیلے جانے والے وزن کی نسبت بہت کم ہوگی (شکل 49.3)

غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لیور کو متوازن حالت میں رکھنے کے لیے لیور کے بازو کی لمبائی یا لگائی جانے والی قوت میں کمی بیشی دونوں ایک جیسا اثر رکھتی ہیں۔ جیسا کہ ترازو کی صورت میں باٹ اور توڑنے والی اشیاء اس صورت میں عمل کرنے والی قوتیں لیور پر بیچے کی طرف عموداً ہوتی ہیں۔



شکل 49.2: مساوی اور غیر مساوی بازوؤں والا لیور متوازن حالت میں

غیر مساوی بازوؤں والے لیور کو متوازن رکھنے کے لیے غیر مساوی قوتیں دیکھا جاتا ہے۔

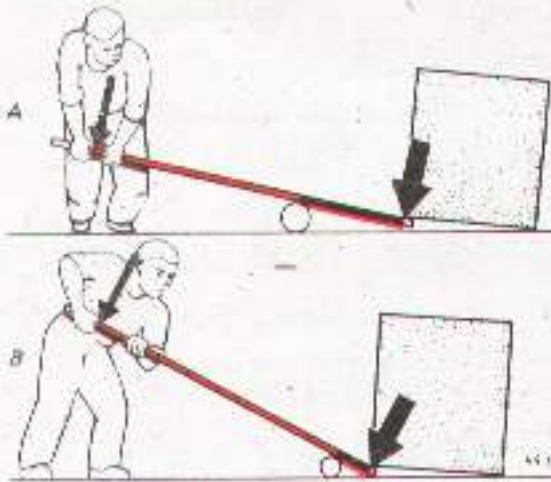

شکل 49.3: کس کو کم قوت لگانی ہوگی؟ A : B

اگر لیور کی مدد سے تھوڑی قوت لگا کر زیادہ وزن اٹھا ہوا تو وزن کا نصاب سے فاصلہ قوت کے فاصلے کی نسبت بہت چھوٹا ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے وزن کو لیور کے نصاب کے قریب رکھا جاتا ہے جس سے قوت کے بازو کی لمبائی زیادہ حاصل ہوتی ہے (شکل 49.3) اس کی تصدیق کیتیرے سے کٹائی کرتے وقت ہوجاتی ہے۔ کائی جانے والی چادر کو لیور کے کیتیرے میں لگائے گئے قابے کے قریب رکھا جاتا ہے چادر کے پھینکنے کو ہاتھ کے دباؤ کے ساتھ لگا جاتا ہے۔ دائیں ہاتھ سے کیتیرے کو لیور کے قابے سے دور کرنا کٹائی کی جاتی ہے۔ پائپ وغیرہ کو کیتیرے کے دستے میں ڈال کر کیتیرے کے بازوؤں کو بڑھانا نہیں چاہیے (صفحہ 52 ملاحظہ کریں)۔



کئی کزن

لیور کا اصول: تجربیات سے معلوم ہو گیا ہے کہ لیور کو کس طرح متوازن رکھا جاسکتا ہے

اور لیور پر عمل کرنے والی قوتوں اور لیور کے بازوؤں کے درمیان کیا نسبت ہوتی ہے۔ شکل 50.1
وزن × وزن کا بازو = قوت × قوت کا بازو




شکل 50.1 لیور کو متوازن رکھنے کی شرائط لیور کا اصول

"وزن × وزن کا بازو" یا "قوت × قوت کا بازو" سے پیدا ہونے والے اثر کو گردش میعار (turning moment)

کہتے ہیں۔ لیور کے تعاب کو مد نظر رکھتے ہوئے لیور کے اصول کو اس طرح بھی بیان کیا جاسکتا ہے:

دائیں طرف کا گردش میعار = بائیں طرف کا گردش میعار

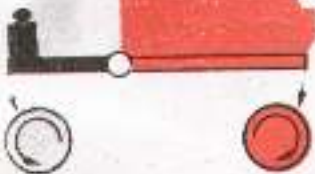

لیور کے اصول کی رو سے لیور کے ذریعے وزن کو اٹھانے کے لیے درکار قوت کا حساب لگایا جاسکتا ہے۔

مثلاً 10 لیبر جس کے قوت کے بازو کی لمبائی 2 میٹر، وزن کے بازو کی لمبائی 0.1 میٹر ہو، کے ذریعے 1000 گرام کا وزن اٹھانا مقصود ہے۔

شکل 50.2: لیور پر عمل کرنے والے اثرات کی میعار برابر ہیں

لیور کے اصول کی رو سے

وزن × وزن کا بازو = قوت × قوت کا بازو

1000 گرام × 0.1 میٹر = قوت × 2 میٹر

قوت = $\frac{0.1 \times 1000}{2} = 50$ گرام قوت

$10 \times 50 = 500$ نیوٹن

اس طرح 1000 گرام کے وزن کو 500 نیوٹن کی قوت سے اٹھایا جاسکتا ہے۔

اسی طرح تیسرے سے کٹھن کے لیے درکار قوت نیوٹن میں معلوم کی جاسکتی ہے۔ لیور

کی صورت میں وزن کی بجائے دھات کی کٹائی کی مزاحمت نیوٹن میں اور قوت کی جگہ ہاتھ

پٹھوں کا دباؤ کام کرتا ہے (شکل 3-50)۔

مثلاً: تیسرے سے کٹھن کرتے وقت 1500 نیوٹن کی مزاحمت پیش آتی ہے اور وزن کا بازو 50 ملی میٹر ہے۔ اگر ہاتھ سے لگائی جاتی دھات

قوت 300 ملی میٹر ہے بازو پر عمل کر رہی ہو تو لیور کے اصول سے پٹھوں کے دباؤ کی قوت معلوم کر سکتے ہیں۔

وزن × وزن کا بازو = قوت × قوت کا بازو

1500 نیوٹن × 0.05 میٹر = قوت × 0.3 میٹر


قوت = $\frac{0.05 \times 1500}{0.3} = 250$ نیوٹن

عمل کرنے والی قوتوں کی سمتوں میں تبدیلی کے اثرات

عام طور پر عمل کرنے والی قوتیں لیور پر عمود ہوتی ہیں، اگر لیور کی اصل حرکت کو مد نظر رکھا جائے تو قوت کے عملاق کی سمت شطوئاس کی سمت

میں ہوگی (شکل 1-51)۔ لیکن قوتیں ہمیشہ عموداً عمل نہیں کرتی ہیں۔

ایک افقی پڑی ہوئی چادر (تقریباً 157 کلوگرام وزن) کو اٹھانے ہوئے (شکل 51.2) یہ جلد ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ کون کون چادر اوپر اٹھتی جائے گی اس کو مزید اٹھانے کے لیے کم زور لگانا پڑے گا۔ چادر کو ایک یوریتور کیا جا سکتا ہے جس پر دو طاقتیں عمل کرتی ہیں۔ چادر کا وزن (157 کلوگرام) اس کے مرکز ثقل پر ہمیشہ عموداً عمل کرتا ہے اور اس کو اٹھانے کے لیے استعمال ہونے والی قوت ہمیشہ چادر کے عموداً رہتی ہے۔ اس صورت میں دونوں قوتیں وزن اور اٹھانے والی قوت (انصاف کے ایک طرف ہی عمل کرتی ہیں) اس کے مقابلے میں تیرے کی سمت میں انصاف درمیان میں ہوتا ہے۔

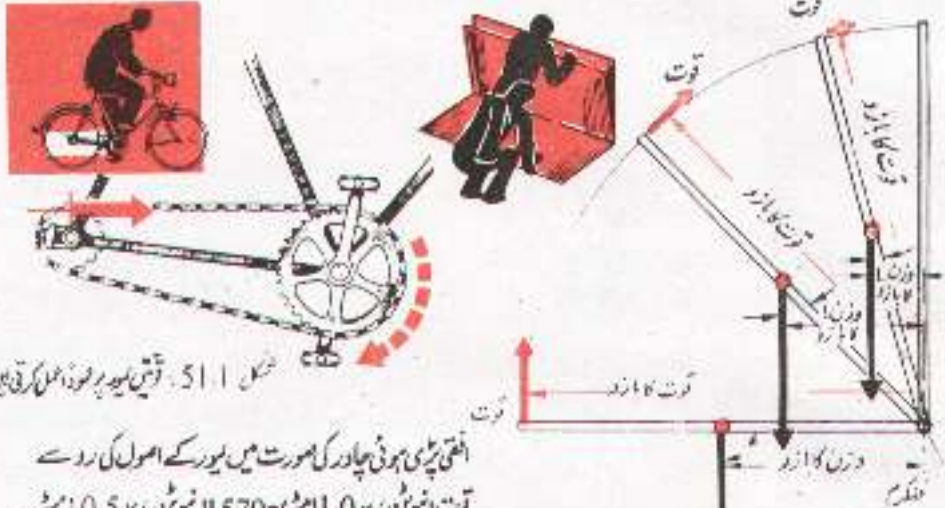

شکل 51.1: قوتیں میوڈر عموداً عمل کرتی ہیں

افقی پڑی ہوئی چادر کی صورت میں میوڈر کے اصول کی رو سے
 قوت نیوٹن $1.0 \times 1570 = 1570$ نیوٹن $0.5 \times 1570 = 785$ نیوٹن
 قوت = $0.5 \times 1570 = 785$ نیوٹن

اس صورت میں چادر کو اٹھانے کے لیے 785 نیوٹن کی قوت کی ضرورت ہے جو کہ چادر کے وزن کے نصف کے برابر ہے۔

چادر کے غیر رسمی حالت میں ہونے کی صورت میں اس کو اٹھانے کے لیے لگائی جانے والی قوت اب بھی چادر کے عموداً عمل کرتی ہے جبکہ اس کے وزن کی قوت چادر کے ساتھ عموداً نہیں ہے جس کے نتیجے میں چادر کا وزن اور پھیلنے سے چھوٹا ہو گیا ہے کیونکہ وزن کے بازو کی لمبائی وزن کی سمت اور انصاف کے درمیان عمودی فاصلہ ہوتی ہے (مثلاً کے طور پر قوت کے بازو کی حالت کے لیے وزن کا بازو 0.125 میٹر ہے)۔

لہذا قوت = $\frac{1570 \text{ نیوٹن} \times 0.125 \text{ (میٹر)}}{1.0 \text{ (میٹر)}} = 196 \text{ نیوٹن}$

جس کا مطلب یہ ہے کہ چادر کو اس حالت میں متوازن رکھنے کے لیے 196 نیوٹن قوت کی ضرورت ہے۔ جب چادر عموداً کھڑی ہو جائے گی تو اس کا گوشہ میاں صفر ہو گا اور چادر خود بخود متوازن حالت میں رہ سکتی ہے اور اس کا وزن زمین سارے لگے۔

میوڈر پر عمل کرنے والی قوتوں کی سمت بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ اسی قوتیں اور وزن جو میوڈر کے عموداً عمل نہیں کرتے ہیں، ان کا گوشہ میاں صفر ہوتا ہے۔ اسی صورتوں میں بازوؤں کی لمبائیاں ہمیشہ قوتوں اور وزن کے سمت عمل اور انصاف کے درمیان عمودی فاصلے سے لی جاتی ہیں۔


میوڈر کے اصول کا استعمال

کوہلو کی مدد سے تھوڑی قوت لگا کر بھاری وزن اٹھایا جا سکتا ہے۔ کیتھ سے تائیں لٹانے والے زنجیر وغیرہ سے کم قوت لگا کر زیادہ کھانا کی قوت حاصل کی جاتی ہے۔

بڑے بڑے بچوں اور بڑوں کو زیادہ لمبائی والی چابی کی مدد سے تھوڑی طاقت لگا کر کھانا جاتا ہے (اس سے پٹن والے نٹ کا سواڑہ کیجیے)۔



کٹائی کرنا

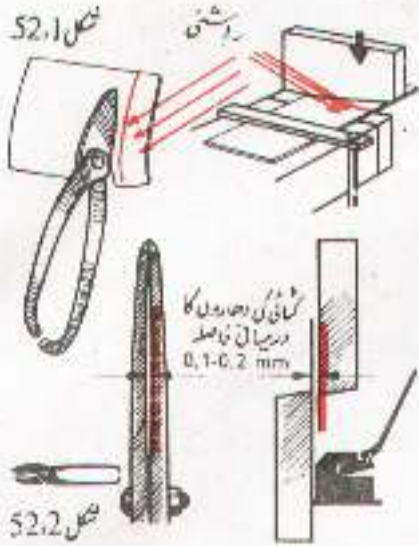

شکل 52.1



شکل 52.3

کیترا مشین پر تھوڑے سے چوٹ لگا کر یا دستے کے اوپر پائپ چرٹھا کر بازو کے لیور کی لمبائی کو بڑھا کر دباؤ کو زیادہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ دستے کے ٹیڑھے ہونے یا سخت کیے ہوئے جیڑے کی دھاروں کے ٹوٹنے کا احتمال ہوتا ہے۔ اگر کٹائی کرنے والی دھاریں کند ہو جائیں تو ان کو احتیاط سے دوبارہ تیز کرنا چاہیے اور اس کے ٹیڑھے کا زاویہ تقریباً 80° رہے ہونا چاہیے جسے جیڑے کی زیادہ چوڑائی والی سطح کی بجائے کم چوڑائی والی سطح کو گرائنڈ کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔

کٹائی کے لیے گنٹائش (شکل 52.2)

جن کیتروں کے جیڑوں میں کٹائی کے لیے گنٹائش نہیں رکھی جاتی ہے وہ کٹائی کرتے وقت آپس میں چپتے ہیں اور دھاریں جلدی کند ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ تیز زیادہ ہو تو چادر گنٹائش کے اندر لٹنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس لیے اس گنٹائش کو کیتروں میں لگے ہوئے قابلے اورش کی مدد سے مناسب حد تک رکھا جاتا ہے۔ گولائی دار کٹائی گھڑی کی سوئیوں کی سمت میں کی جاتی ہے تاکہ خط کشی کا نشان کیتروں کے جیڑوں کی اوٹ میں نہ آئے پائپ (شکل 52.3)

تمام کیتروں کی دھاریں کیتروں کو بند کرتے وقت ایک دوسرے کو دباتی ہوئی گزرتی ہیں۔ اگر منہ کے آخری ہرے تک چادر کو دھکیں کر منہ کی پوری لمبائی میں کٹائی کے لئے نالی جھٹے پر اس قدر دباؤ پڑتا ہے کہ اس کے ٹیڑھے ہوجانے کی وجہ سے پوٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے زیادہ لمبائی میں کٹائی کرنے وقت کیتروں کا پورا منہ بند نہیں کرنا چاہیے تاکہ چادر چپٹنے نہ پائے۔

کٹائی کا کام

خط کشی کے مطابق ہائل درست کٹائی کرنے کے لیے خط کشی کے خطوط اچھی طرح واضح ہونے چاہئیں اور روشنی کی سمت بھی مناسب ہونی چاہیے۔

کیتروں سے کٹائی کرتے وقت جاب پر روشنی ہمیشہ دائیں طرف سے اور کیترا مشین سے کٹائی کرتے وقت ہمیشہ بائیں طرف سے پڑنی چاہیے (شکل 52.1)۔

کٹائی کے دوران حادثات

کیتروں سے کٹائی کرتے وقت چادر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے الٹ کر کیتروں کے دونوں جیڑوں میں پھنس جاتے ہیں۔ اس بات کو تیز نظر رکھتے ہوئے کیترا مشین سے کٹائی کرتے وقت ہمیشہ ٹیک استعمال کرنی چاہیے تاکہ چادر الٹ نہ سکے۔

کٹائی کے بعد کیترا مشین کے لیور کو ریوٹ کی مدد سے نیچے کرنے سے روکا جاتا ہے۔ چھوٹے ٹکڑے کاٹتے وقت انگلیوں کو کیتروں یا کیترا مشین کے جیڑوں میں آنے سے بچانا چاہیے۔


کیتروں کی دیکھ بھال

کٹائی کے دوران کیتروں کے تمام حصوں مثلاً جیڑوں، دستے اور قابلے پر بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے۔ کیتروں کی صورت میں اس کے دستے پر ہاتھوں کا دباؤ 100 سے 200 نیوٹن اور کیترا مشین کی صورت میں اس کے لمبے دستے پر 200 سے 600 نیوٹن کا دباؤ پڑتا ہے۔

ریتی کا کام


بانٹک پر ریتی کا کام
ڈرائنگ میں دی گئی پیمائشوں اور مطلوبہ سطحی معیار کے
مطابق ریتی سے جاب تیار کرنے کے لیے بہت دیر تک اور سخت
محنت سے مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔

جو جاب ریتی کی مدد سے تیار کر لے نہیں اُن کے لیے ٹیلر یا
اصل پیمائشوں سے تقوڑا سا زیادہ کاٹا جاتا ہے اور بعد میں ریتی
کی مدد سے انہیں مطلوبہ سائز اور شکل میں تیار کر لیا جاتا ہے (شکل
53.1)۔ تیار شدہ جاب کے سطحی معیار کا انحصار استعمال کی گئی ریتی
کی قسم پر ہوتا ہے۔ کھردرے کام کے لیے موٹے اور عظیم سطح
کے لیے باریک و دندانہ والی ریتی استعمال کی جاتی ہے۔

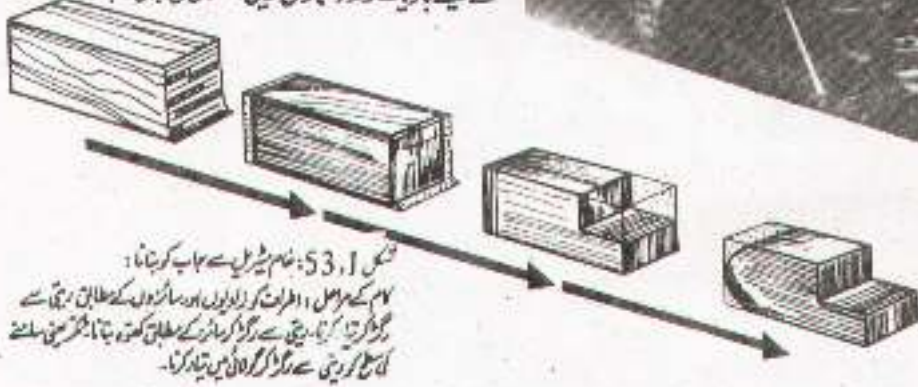

ڈرائنگ میں پیمائشیں اور خاص نشانات درج ہوتے ہیں جن کے مطابق جاب کے سائز اور سطحی معیار ہونے
چاہئیں (صفحہ 66 ملاحظہ ہو)۔

بعض پیشوں میں ریتی کا استعمال بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتا یا ریتی کا استعمال محدود ہوتا ہے۔ مثلاً لوہار ٹھپائی
کرنے کے بعد جاب کی غیر مجوار سطح کو کسی حد تک ہموار کرنے کے لیے ریتی استعمال کرتا ہے۔ ویڈیو پمپ وغیرہ ڈھیلٹ
میشل کام کرنے والے ویڈیو لگ کرنے یا ٹانگا لگانے سے پیشتر چادروں اور پائپوں کے کناروں کی مطلوبہ شکل بنانے
کے لیے یا سطح کے اوپر سے زنگ یا دوسرے مادوں کی جھج جھج ہوتی تہہ وغیرہ اتارنے کے لیے ریتی استعمال کرتے ہیں۔
ریتی کی باڈی پر باریک باریک دندانے بنے ہوتے ہیں جو کٹائی کو تہہ ہیں (شکل 53.2)۔ ریتیاں ٹھپائی سے یا
ڈنگ مشین پر بنائی جاتی ہیں۔ اول الذکر طریقے سے ریتی بناتے وقت خاص قسم کی پھیننی سے دندانے بنا کے جاتے
نوعہ الذکر کی صورت میں منگ مشین پر دندانے کاٹے جاتے ہیں۔

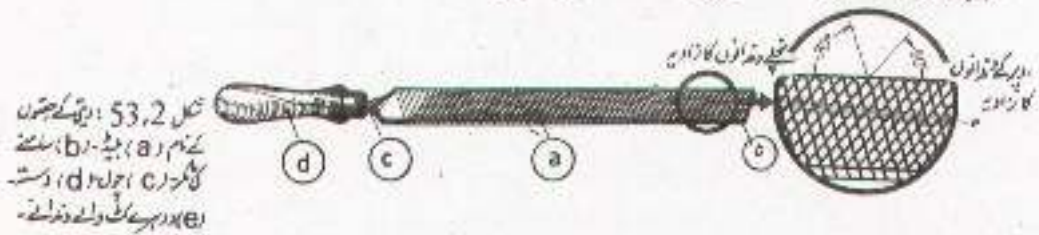





ریتی سے رگڑائی کا عمل

جب ریتی کو جاب کی سطح پر دبا کر آگے کی طرف چلایا جاتا ہے تو ریتی کے دندلے کٹائی کرتے ہیں۔ دندلوں کے جاب کے ٹیڑیل کے اندر دھنس کر کٹائی کرنے سے براہ اُترتا ہے جسے ریتی کے دندلے اپنے ساتھ آگے کی طرف لے جاتے ہیں اور اس طرح براہ جاب کی دوسری طرف جا کرتا ہے۔ (شکل 54.1)۔


اگر ریتی کے دندلوں کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو ریتی کے کٹائی کرنے والے دندلوں پر بننے والے ریک ایگل "۲" کی مقدار آگے اور پیچھے کی حرکت کے دوران مختلف ہوگی (شکل 54.2)۔

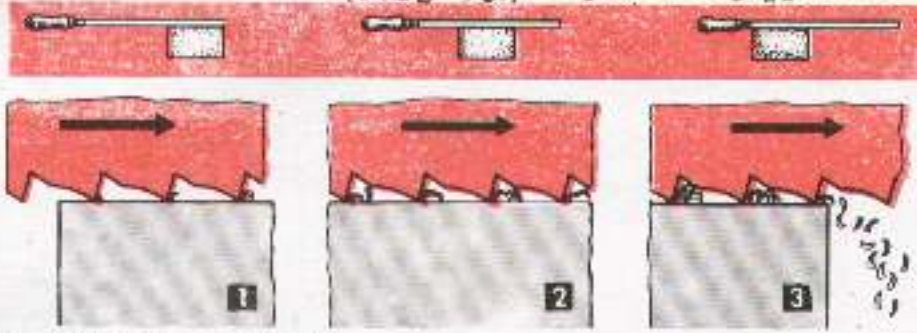

شکل 54.1 ریتی کے دندلوں کے ٹیڑیل اور ریک ایگل (۱-۳)

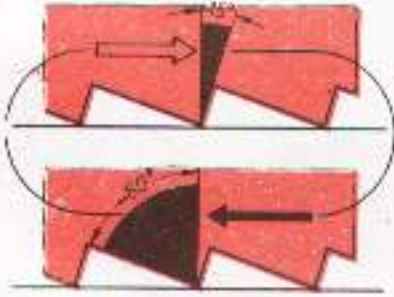

شکل 54.2 ریتی کے دندلے پر بننے والا ریک ایگل

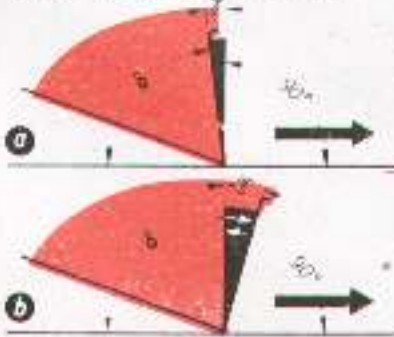

شکل 54.3 ریتی کے دندلے کا کٹنگ ایگل a اور کٹنگ ایگل b پر بنائی گئی ریتی b1 کٹنگ ایگل سے بنائی گئی ریتی

ریتی آگے کی طرف حرکت کرے یا پیچھے کی طرف دونوں حالتوں میں ریک ایگل عموماً منفی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آری کے برعکس ریتی کے دندلے کٹائی کی بجائے چھلانی کرتے ہیں۔

چونکہ ریتی کی پیچھے کی طرف حرکت کے دوران ریک ایگل متبادل زیادہ منفی ہوتا ہے، چنانچہ رگڑائی کا کام دراصل ریتی کی آگے کی طرف حرکت کے دوران ہوتا ہے۔ اس لیے ریتی کو جلد کند ہونے سے بچانے کے لیے پیچھے کی حرکت کے دوران اس پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے۔

کٹائی کرنے والے اوزاروں کے کٹنگ ایج (cutting edge) پر ریک ایگل کے علاوہ کٹنگ ایگل (cutting angle) بھی درج کیا جاتا ہے جو ٹول کی کٹائی کرنے والی سطح اور جاب کی سطح کے درمیان ہوتا ہے جسے یونانی زبان کے حرف ڈیٹا "δ" سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل 54.3)۔ اگر ریک ایگل مثبت ہو تو کٹنگ ایگل 90° درجے منفی ریک ایگل (۲-90=δ) ہوگا اور کٹنگ ایج کٹائی کرے گا۔ اور اگر ریک ایگل منفی ہو تو کٹنگ ایگل 90° درجے جمع ریک ایگل (۲+90=δ) ہوگا اور کٹنگ ایج کٹائی کرنے کی بجائے ٹیڑیل کی چھلانی کرے گا۔

شکل نمبر 54.2 میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ریتی کی آگے اور پیچھے کی حرکت کے دوران ریک ایگل اور کٹنگ ایگل کی مقدار تبدیل ہو جاتی ہے۔ تاہم کٹنگ ایج بنانے والی دونوں سطحوں کا درمیان زاویہ جسے پ ایگل δ کہتے ہیں تبدیل نہیں ہوتا۔

ریختی بنانے کے طریقے

ٹھپائی سے تیار کی ہوئی ریختیاں

اس قسم کی ریختیوں پر دندلے ایک خاص قسم کی چھپائی کی مدد سے بناتے جاتے ہیں۔ مختلف قسم کی ریختیوں پر دندلوں کا سائز مختلف رکھا جاتا ہے۔ کھدری کٹائی کرنے کے لیے ریختی کے دندلے موٹے اور عمدہ کٹائی کرنے کے لیے باریک بنائے جاتے ہیں۔



شکل 55.1 - ٹھپائی کے طریقے سے بنائی گئی سنگل کٹ ریختی



شکل 55.2 - ٹھپائی کے طریقے سے بنائی گئی ڈبل کٹ ریختی



شکل 55.3 - دو دندلوں کے لیے ڈبل کٹ ریختی



شکل 55.4 - ٹنگ مشین کے ذریعے بنائی گئی ریختی جو بڑا دندلہ توڑنے کے لیے چھڑوں جی ہوئی ہے۔

ریختی کے دندلے صرف ایک سمت یا دو سمتوں میں بنائے جاتے ہیں (شکل 55.1، 55.2) پہلی قسم کو سنگل کٹ اور دوسری کو ڈبل کٹ ریختی کہتے ہیں۔ سنگل کٹ ریختی کے دندلے بے بے ہوتے ہیں جبکہ ڈبل کٹ کی ریختی میں دو سمتوں سے کٹائی ہونے کی وجہ سے دندلے چھوٹے چھوٹے اور نوکدار ہوتے ہیں۔


ٹنگ مشین پر بنائی گئی ریختیاں

ریختیوں کی بہتر کارکردگی حاصل کرنے کے لیے ریختیاں ٹنگ مشین پر بنائی جاتی ہیں۔ ٹنگ مشین کے ذریعے ریختی کے دندلے اس طرح کائے جاتے ہیں کہ ان کا ایک اینجل مثبت 5° - 10° ہے اور اس طرح کی ریختی چلاتے وقت دندلے کٹائی کرتے ہیں۔ جبکہ ٹھپائی کے طریقے سے تیار کردہ ریختیوں کے دندلے منفی ایک اینجل کی وجہ سے کٹائی کی بجائے چھوٹی کرتے ہیں۔ ڈبل کٹ والی ریختیوں کو ٹنگ مشین پر بناتے وقت ایک سمت میں کائے ہوئے دندلوں کے اوپر دوسری سمت میں دندلے کائے کی بجائے بڑا دندلہ توڑنے کے لیے دندلوں میں چھڑیاں کٹائی جاتی ہیں (شکل 55.4)۔

ٹنگ مشین پر تیار کی گئی ریختیاں ٹھپائی کے طریقے سے تیار کی گئی ریختیوں کی نسبت مہلکی ہوتی ہیں۔

مشینی ریختیاں

مشین کے ذریعے چلائی جانے والی ریختیوں کے دونوں سرے اس طرح بنائے گئے ہوتے ہیں کہ ریختی کو چلانے والی مشین میں بانڈھا جاسکے (شکل 55.5)۔ ٹول میکر پٹرین میکر، ڈائی میکر اور کنڈو کاری کرنے والے

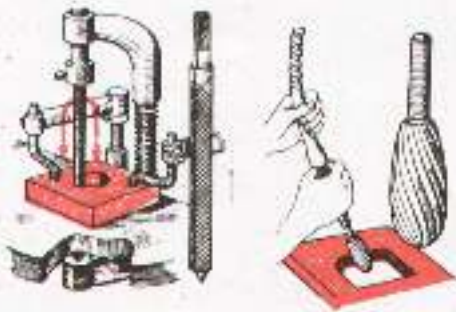

شکل 55.5 - مشین ریختی اور ریختی چلانے والی مشین میں بانڈھا جاتا ہے اور ریختی اپنی حرکت کرتی ہے۔

شکل 55.6 - ٹنگ مشین کے ذریعے بنائی گئی ریختی کا استعمال

(engraver) مشین کے ذریعے گھوم کر چیلنے والی ریختیاں استعمال کرتے ہیں جو مختلف شکل میں بنائی گئی ہوتی ہیں (شکل 55.6)

ایچی ٹینس جن کی مدد سے چادروں کی مخصوص شکل میں کٹائی کرنی ہو یا چادروں کی مخصوص شکل میں موڈرکریٹ بنائی ہوں ان کے مشینوں کو گلاس، کھنڈا کپانے کے برتن وغیرہ بنانے کے لیے مشینی ریختیاں استعمال ہوتی ہیں۔

ریٹیوں کے نام

ریٹیوں کو درج ذیل طریقوں سے کیا جاتا ہے:

مثال: اگر ریٹی کو چھٹی متوازی ریٹی B 300 x 2 DIN 8381 سے موسوم کیا گیا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ: ریٹی چھٹی شکل کی ہے یعنی اس کی چوڑائی زیادہ اور موٹائی کم ہے۔ متوازی کا مطلب یہ ہے کہ ریٹی پر سی لمبائی ٹک ایک سی چوڑی ہے ذکر آگے سے نوک دار (شکل 56.1)۔



شکل 56.1: سیلابن کے مطابق بنائی گئی ریتیاں: (a) چھٹی متوازی ریٹی B 300 x 2 DIN 8381 (b) چھٹی نوک دار ریٹی



اس کے علاوہ مندرجہ ذیل شکل میں بھی ریتیاں بنائی جاتی ہیں (شکل 56.2)۔
گول، مثلث نما، مربع، بیضوی، غیر مساوی اضلاع والی ٹکونی۔

شکل: 56.2

الفاظ A, B, C اور D ریٹی کے سائز کو ظاہر کرتے ہیں۔


- A: بھاری یا بہت بڑی ریتیاں۔
- B: درمیانے سائز کی ریتیاں۔
- C: چھوٹی ریتیاں۔
- D: باریک ریتیاں۔

ہندسہ مثلاً 300: ریٹی کی لمبائی کو میٹر میں ظاہر کرتے ہیں۔ ہندسہ "2" سے دندانوں کے سائز کو ظاہر کیا گیا ہے۔ دندانوں کے سائز کو ظاہر کرنے کے لیے 1, 0, 00, 1, 0, 00, 3, 2, 1, 0, 00 اور 6 کے ہندسے استعمال کیے جاتے ہیں سب سے بڑے سائز کے دندانوں کو 00 سے اور سب سے باریک سائز کے دندانوں کو 6 سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

DIN 8381 جرمن انڈسٹریل سٹینڈرڈ نمبر (8381) سے ملتا ہے کہ ریٹی بنانے کا طریقہ، اس کا میٹریل، اس کے دندانے اور آبداری کا کام مغربی جرمنی میں 8381 نمبر کے تحت درج شدہ طریقے، ہدایات اور سٹینڈرڈ کے مطابق ہے۔

جاب کو کھینچنے والے آلات


تقریباً ہر قسم کے ریٹی کے کام میں جاب کو کھینچنے سے پہلے چرنا متوازی جیڑوں والی ہلکے جوا ہلکی ہلکی لگاتی ہے سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے شکل 56.3، باہم متوازی کھینچنے والے اوں سے درمیان مختلف سائز اور مختلف شکلوں کے جابوں کو پکڑا جاسکتا ہے، ہلکے جیڑوں کو خراب ہونے پر تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ ان جیڑوں کی کھینچنے والی سطحوں کو تھیرا کات کر کھردرا دیا گیا ہوتا ہے تاکہ جاب پھسل نہ سکے اور ان کو کھینچنے میں یہ کیا ہوتا ہے۔ عمدہ سطح والے جاب یا نرم میٹل کو ہلکے جیڑوں سے کھینچتے وقت جیڑوں کے ہر پرکھینچنے، آہستہ یا پلاٹک کے ہتھنوں کے واسطے کھینچ سعمال لیے جلتے ہیں تاکہ جیڑوں کی کھردری اور سخت سطح جاب کی بالائی سطح کو خراب نہ کرے۔

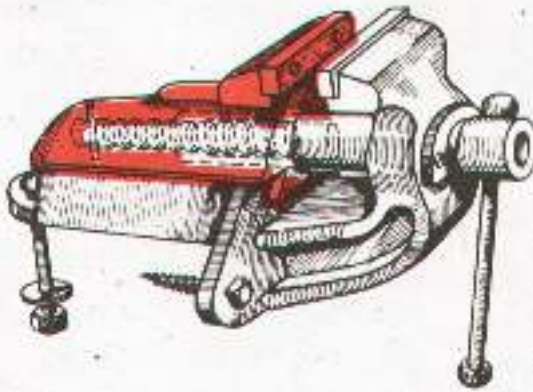

شکل 56.3: متوازی جیڑوں والی ہلکے جوا ہلکی لگاتی ہے سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے

مختلف میٹرل کے لحاظ سے ریتی کا انتخاب

کسی کام کے لیے ریتی کا انتخاب کرتے وقت اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ ریتی کے دندانوں کی بناوٹ اور دندانوں کی موٹائی میٹرل کے مطابق ہو۔ (شکل 57.1)۔

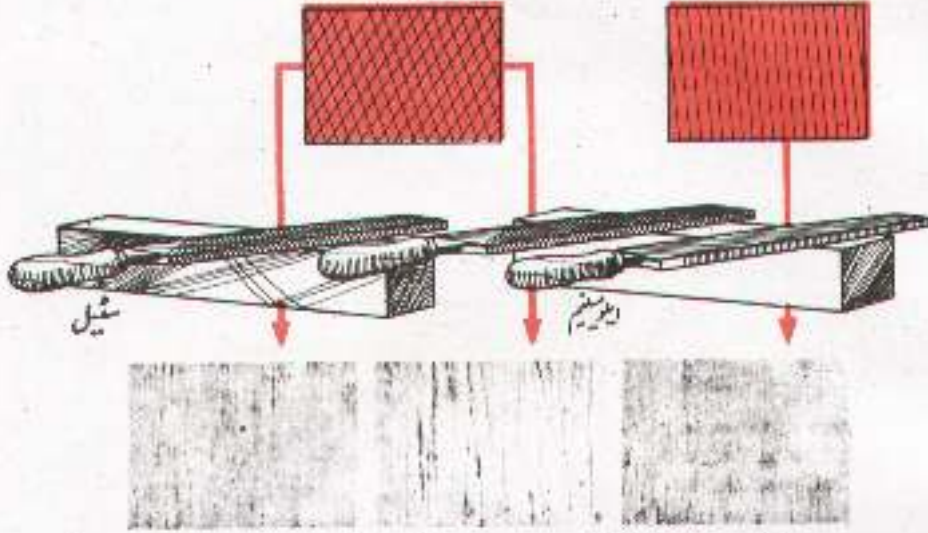

شکل 57.1: رگڑی گئی سطح کے لیے کاغذ اور دست تعمیری ریتی کے انتخاب پر مبنی ہے۔

عام تعمیراتی کام میں استعمال ہونے والے سٹیل اور ڈیو سٹیم کے 30 x 30 ملی میٹر سائز کے نوٹے کے طور پر تیار کیے گئے دو ٹکڑوں پر ایک ہی ریتی B200 x 0 DIN 8381 سے رگڑائی کر کے تیار ہونے والے ان ٹکڑوں کی سطح کا آپس میں موازنہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ:

ڈیو سٹیم کی رگڑائی کے آغاز میں ریتی بہت اچھی کٹائی کرتی تھی مگر جلد ہی وہ کم کاٹنا شروع کر دیتی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ جب اب کام میٹرل دندانوں میں پھنسنے سے ریتی مزید رگڑائی نہیں کرتی اور سطح پر گہری خراشیں بن جائیں گی۔ جبکہ سٹیل پر رگڑائی کرنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آغاز سے آخر تک کٹائی ایک جیسی ہوتی ہے اور برائے کے خود بخود اترنے سے ریتی صاف بھی رہتی ہے۔

دوسرے دندانوں کی کٹائی والی ریتیاں سخت میٹرل مثلاً سٹیل وغیرہ کی رگڑائی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔

مندرجہ بالا تجربے میں استعمال کیے گئے ڈیو سٹیم کے نوٹے کی رگڑائی اگرچہ ایک سمت کو کاٹنے والے دندانوں والی ریتی (شکل 1) سے کی جائے جس کے دندانوں ہونے ہوں تو کٹائی اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ جلد ہی ہوگی اور ریتی کے دندانوں میں براہ نہیں پھنسنے لگا اور سطح بھی ملائم حاصل ہوگی۔

زیادہ لمبائی والے اور موٹے دندانوں میں براہ جلدی نہیں پھنستا۔ اس طرح جب کی سطح پر خراشیں وغیرہ بھی نہیں پڑتیں۔ ایک ہی سمت میں کاٹنے ہوئے دندانوں والی ریتیاں نرم میٹرل مثلاً ڈیو سٹیم، سیسہ اور تلمی وغیرہ کی رگڑائی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔


نرم و صاف کی نسبت ریشے دار میٹرل مثلاً لکڑی، پھل اور بعض قسم کے پلاسٹک کی صورت میں ریتی کے دندانوں میں براہ چسپ جمانے کا زیادہ احتمال ہوتا ہے۔ اس لیے اس قسم کے میٹرل کے لیے چھوڑے ریتیاں (rasp cut file) استعمال کی جاتی ہیں۔ (شکل 55.3)۔



ذرات کی قوتِ اتصال (cohesion)


کسی جاب پر سے اترنے والے براوسے کی شکل کا انحصار ذروں کی بناوٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے جاب کے میٹیل پر ہوتا ہے۔ میٹیل نرم، سخت، چمکدار، ٹھہر ٹھہرا یا جلدی نہ ٹوٹنے والا ہو سکتا ہے کسی میٹیل کی ان خصوصیات کا انحصار میٹیل کے ذرات کی قوتِ اتصال پر ہوتا ہے۔

اگر سٹیل فٹ رول یا اس قسم کی سٹیل کی تیری کے ٹکڑے کے دونوں سروں کو ہاتھ میں پکڑ کر دبایا جائے تو وہ قوس کی مانند شکل اختیار کرے گا۔ اب اگر اس کو ایک طرف سے چھوڑ دیا جائے تو وہ سپرنگ کی طرح دوبارہ صیدھا ہو جائے گا (شکل 58.1)۔

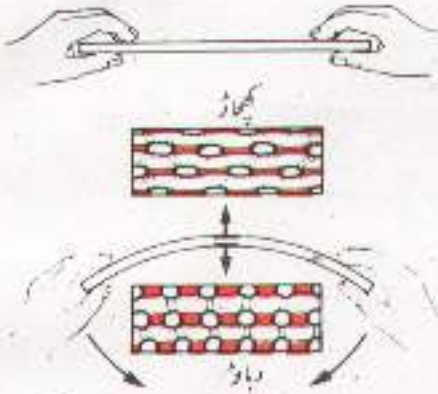

شکل 58.1: گھائی قوت جتانے پر میٹیل کا اصل شکل بحال رہتی ہے۔ اس کے اندر پیدا ہونے والی قوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔

سٹیل فٹ رول کا اپنی اصل حالت میں واپس آ جانے کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو دبا کر اس کی شکل تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے میٹیل کے اندر ایک مزاحمتی قوت پیدا ہو جاتی ہے اور میٹیل پر سے بیرونی قوت کے اطلاق کو جتانے سے اندرونی مزاحمتی قوت میٹیل کو اپنی اصل حالت میں واپس لے آتی ہے۔ میٹیل کی اندرونی قوتوں کو مد نظر رکھا جائے تو میٹیل کے اندر مقناطیس کی طرح ایک ایسی قوت بھی ہوتی ہے جس کی بنا پر میٹیل کے ذرات آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ میٹیل کی یہ اندرونی قوت جس کی بنا پر میٹیل کے ذرات آپس میں جڑے رہتے ہیں قوتِ اتصال کہلاتی ہے۔

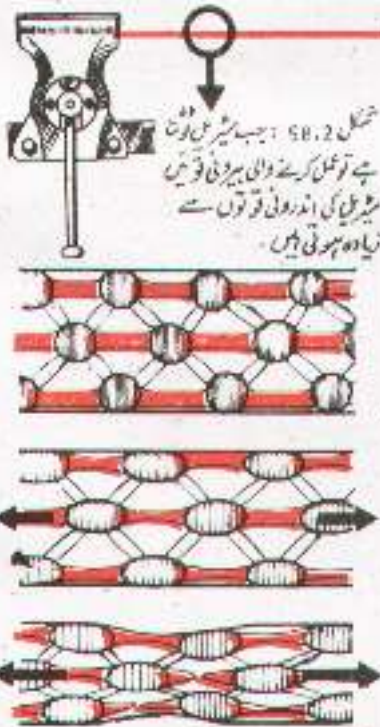

شکل 58.2: جب میٹیل کو تھپتھپا کر توڑنے کی کوشش کی جائے تو عمل کرنے والی بیرونی قوتیں میٹیل کی اندرونی قوتوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔

ایک دھاگے یا تانبے کے تار کو ایک سرے سے باندھ کر دوسرے سرے پر وزن کی مقدار آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں۔ جتنی کہ وہ ٹوٹ جائے (شکل 58.2)۔ اس صورت میں بھی دھاگے یا تانبے کے تار کے اندر ایک ایسی قوت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ابتدا میں وزن ڈالنے کے باوجود تار ٹوٹتا نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کے میٹیل کے ذرات کی قوت کے برابر اثر آپس میں جڑے رہتے ہیں۔ دھاگا یا تار اسی صورت میں ٹوٹے گا جب اس پر کھینچنے کی قوت کا اطلاق اس قدر بڑھ جائے کہ یہ تار کے ذرات کے آپس میں جڑے رہنے کی قوت سے زیادہ ہو جائے۔

برقی سے رگڑائی کے دوران برائے کو اتارنے کے لیے درکار قوت کی ضرورت بھی اسی وجہ سے پڑتی ہے۔ میٹیل کے ذرات کی اندرونی قوت یا کٹانے کے خلاف مزاحمت (resistance against cutting) بھی کہلاتی ہے۔ کٹانے کے دوران بڑھانے والی بیرونی قوت اندرونی قوت سے بڑی ہوتی ہے۔



میٹرل کی طاقت

0.2 ملی میٹر قطر والے تانبے اور ٹین کے تار کے کران کے ساتھ باری باری اس قدر وزن لٹکایا جائے کہ وہ ٹوٹ جائیں، دونوں تاروں کو توڑنے کے لیے درکار وزن کا آپس میں موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ تانبے کے تار کو توڑنے کے لیے تقریباً 0.8 کلوگرام کا وزن لٹکانا پڑا جبکہ سٹیل کے لیے تقریباً 1.3 کلوگرام۔

مختلف میٹرل کے ذرات ایک دوسرے کے ساتھ مختلف قوت سے جڑے ہوتے ہیں۔

پہلے کی طرح 0.2، 0.4، 0.6 قطر والے تانبے کے تین تار کے بعد دیگرے قوت لگا کر توڑنے سے معلوم ہوگا کہ:

(ا) 0.2 ملی میٹر قطر والا تار تقریباً 9 نیوٹن کی قوت لگانے پر ٹوٹا۔

(ب) 0.4 ملی میٹر قطر والا تار تقریباً 36 نیوٹن کی قوت لگانے پر ٹوٹا۔

(ج) 0.6 ملی میٹر قطر والا تار تقریباً 81 نیوٹن کی قوت لگانے پر ٹوٹا۔



شکل 59.1: میٹرل کو توڑنے والی قوت کا اعداد میٹرل کے قطر پر نہیں بلکہ میٹرل کے قطر کے چاروں طرف سے لگائی جانے والی قوت پر ہوتا ہے۔ اگر تاروں میں 1، 2 اور 3 کی نسبت ہو تو عمودی ترائش میں 1، 4 اور 9 کی نسبت ہوگی۔

اس سے ثابت ہوا کہ میٹرل جس قدر موٹا ہوگا اسے توڑنے کے لیے اسی قدر زیادہ قوت کی ضرورت پڑے گی۔

اگر حسابی طریقے سے مندرجہ بالا تجربے کا جائزہ لیا جائے تو مندرجہ ذیل نتیجہ نکلتا ہے:

جائزہ کے لیے استعمال کیے گئے تاروں کے عمودی ترائش کے رقبہ میں 0.2، 0.4، 0.6 یعنی 1، 2 اور 3 کی نسبت ہے جبکہ ان کو توڑنے کے لیے لگائی جانے والی قوتیں بالترتیب 9، 36 اور 81 نیوٹن یعنی 1، 4 اور 9 کی نسبت میں ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اگر توڑنے والے تار کے عمودی ترائش کے رقبے کو دوگنا کر دیا جائے تو اس کو توڑنے کے لیے استعمال ہونے والی قوت چارگن ہوگی اور اگر تار کے عمودی ترائش کے رقبہ کو تین گنا کر دیا جائے تو اسے توڑنے کے لیے پہلے کی نسبت نوگنا زیادہ قوت کی ضرورت پڑتی ہے۔

شکل 59.1۔

طاقت کھچاؤ (tensile strength)

اگر کسی تار یا سریلے وغیرہ پر لگائی جانے والی قوت کو اس کے عمودی ترائش کے رقبہ پر تقسیم کیا جائے تو اس طرح ہر مربع ملی میٹر رقبہ کے حصے میں آنے والی قوت معلوم ہوگی۔

کسی میٹرل پر کھچاؤ کے رخ لگائی گئی وہ قوت جس کے اطلاق سے میٹرل نہ ٹوٹے بلکہ ٹوٹنے کے باطل قریب ہو تو اس میٹرل کی طاقت کھچاؤ کہلاتی ہے اور اسے عمودی ترائش کے اکمل رقبہ کی نسبت سے ظاہر کرتے ہیں۔

مثال: 2 ملی میٹر موٹے تانبے کا تار کھچاؤ کے ٹیسٹ کے دوران 900 نیوٹن کی قوت لگانے کے باوجود اپنی حالت کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ چونکہ اس کے عمودی ترائش کا رقبہ 3.14 مربع ملی میٹر ہے۔ اس لیے اس کی قوت کھچاؤ مندرجہ ذیل ہوگی:

$$\text{طاقت کھچاؤ} = \frac{\text{اطلاق قوت کی مقدار}}{\text{عمودی ترائش کا رقبہ}} = \frac{900 \text{ نیوٹن}}{3.14 \text{ مربع ملی میٹر}} = 280 \text{ نیوٹن فی مربع ملی میٹر}$$

مختلف میٹرل کے ذرات کی قوت، اتصال مختلف ہونے کی بنا پر ان کی طاقت کھچاؤ بھی مختلف ہوتی ہے۔ میٹرل کی کثافتی کرتے وقت یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے۔ تانبے اور ایونیم (جن کی طاقت کھچاؤ کم ہے) پر ٹین کی نسبت (جس کی طاقت کھچاؤ زیادہ

ہے) رتقی برسرے اور آبی وغیرہ سے آسانی سے کام کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح کسی میٹرل پر کام کرنے کے لیے اس کی طاقت کھچاؤ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ میٹرل کی طاقت کھچاؤ جس قدر کم ہوگی اسی قدر آسانی سے اس پر کٹائی وغیرہ کا کام کیا جاسکتا ہے اور جس قدر میٹرل کی طاقت کھچاؤ زیادہ ہوگی، اسی قدر اس پر کام کرنا مشکل ہوگا۔

بہت سے میٹرل اور خاص کر سٹیل کی مختلف اقسام کے معیار کا اندازہ اس کی طاقت کھچاؤ کو تیز نظر رکھ کر کیا جاسکتا ہے۔

مثال 37 St سے مراد ایسا سٹیل ہے جس کی کم از کم طاقت کھچاؤ 370 نیوٹن فی مربع ملی میٹر ہو۔ یعنی اس سٹیل کی طاقت کھچاؤ لازمی 370 نیوٹن فی مربع ملی میٹر ہونی چاہیے۔

میٹرل جتنا زیادہ طاقت ور ہوگا، استعمال کے لحاظ سے اتنا ہی بہتر تصور کیا جائے گا اور اتنا ہی اس کا معیار بھی بہتر ہوگا۔


کریٹوں کے رستے اگر زیادہ طاقت کھچاؤ والے سٹیل سے بنائے جائیں تو ان کی موٹائی کم طاقت کھچاؤ والے سٹیل کے رستوں کی نسبت کم رکھی جاسکتی ہے اور ٹوٹنے کا احتمال بھی نہیں رہتا۔

سٹیل کے معیار کا اندازہ اس بات سے نہیں لگایا جاسکتا کہ کتنی آسانی سے اس پر کام کیا جاسکتا ہے بلکہ اس کی طاقت کھچاؤ کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔

سخت پن (Hardness)

سخت پن بھی میٹرل کی ایک خاصیت ہے (صفحہ 26 ملاحظہ ہو) جس کا اندازہ بھی میٹرل کے ذرات کی قوت، اتصال کی بنا پر کیا جاسکتا ہے، ذرات کے آپس میں جڑے رہنے کی قوت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی میٹرل زیادہ سخت ہوگا۔

شکل 60.1: ایکس میں مختلف میٹرل کے ٹکڑوں کے درمیان گولی کو رولانے سے دو ٹکڑوں پر دباؤ کی ایک خاص قسم عمل کر کے (عمل = رول) سخت کرانے کے بعد اسے ٹکڑوں سے میٹرل کے سخت پن کا موازنہ کیا جاسکتا ہے

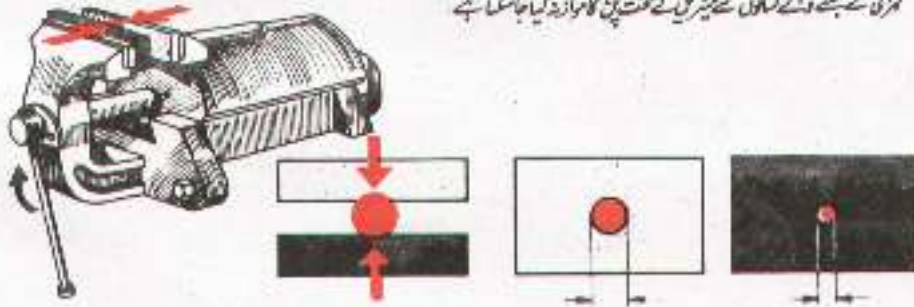

سخت میٹرل رو اتنی آسانی سے نہیں کاٹا جاسکتا ہے جتنی آسانی سے نرم میٹرل کو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ طاقت کھچاؤ اور سخت پن کے درمیان ایک خاص تعلق پایا جاتا ہے۔ میٹرل کی طاقت کھچاؤ جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدر وہ زیادہ سخت ہوگا۔ اور اس پر کام کرنا بھی مشکل ہوگا۔ سخت پن کا اندازہ بھی تجربات سے کیا جاسکتا ہے۔

ایک سٹیل کی گولی (مثلاً سائیکل میں استعمال ہونے والی) کو اگر دو مختلف سخت میٹرل کے ٹکڑوں کے درمیان رکھ کر بانگ کے جھڑوں میں دبا جائے (شکل 60.1) تو معلوم ہوگا کہ گولی نرم میٹرل کے اندر زیادہ دھسنے گی اور سخت میٹرل کے اندر کم۔ اس طرح سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کون سا میٹرل نرم ہے اور کون سا سخت

ریختی کا کام

ریختی کے ہر قسم کے کام میں اس بات کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ کام مطلوب پیمائشوں کے مطابق ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جاب کے مختلف کناروں کی لمبائیاں اور ان کے زاویوں کی مقدار ڈرائیگ میں درج شدہ پیمائشوں کے عین مطابق ہونی چاہیے۔ بالکل میڈھی اور گولٹائی دار سطح کو ریختی سے درست تیار کرنا خاصا مشکل کام ہے۔

بروقت اور بار بار چیک کرتے رہنے سے کسی جگہ سے ضرورت سے زیادہ یا کسی جگہ سے کم رگڑائی ہونے سے جاب کے خراب ہو جانے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔

ختمی کام (finishing work) کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کھوری رگڑائی کرنے والی ریختی سے ممکن حد تک زیادہ سے زیادہ رگڑائی کر لی جائے تاکہ زیادہ وقت ضائع نہ ہو۔ چونکہ کھوری رگڑائی کرنے والی ریختی سے تقریباً 0.3 میٹر گرسے نشانات پڑ جاتے ہیں اس لیے اس ریختی سے مطلوب پیمائش سے 0.5 ملی میٹر زیادہ پیمائش تک ہی رگڑائی ختم کر دیتے ہیں۔ اور پھر ٹورہ کام کے لیے استعمال ہونے والی ریختی کی مدد سے جب کہ مطلوب پیمائش تک تیار کیا جاتا ہے (شکل 61.1)۔

اوزاروں اور آلات کی دیکھی بھال


شیشے کی طرح سخت ریختی کے دہانے بہت نازک ہوتے ہیں اور ریختی کے کسی چیز کے ساتھ ٹکرانے یا گر جانے سے ٹوٹ جاتے ہیں۔

دیوین کو ٹول کس میں اور درک بیچ پر خاص طریقے سے رکھا جاتا ہے (شکل 61.2 اور 61.3)۔ سچ کے اوپر ان کو بانک کے دائیں طرف دوسرے اوزاروں سے الگ رکھا جاتا ہے تاکہ آسانی سے پکڑی جاسکیں۔


ایسے جابوں کی اوپر کی سطح بہت سخت ہوتی ہے جن کی ابتدائی تیار سی میں بیلنے یا دھلائی کا طریقہ استعمال کیا گیا ہو اور اس بائیک تہ کے نیچے میٹر بل نسبتاً نرم ہوتا ہے۔

اس لیے اس قسم کے جابوں پر کام کرتے وقت ابتدا میں پلٹی ریختی استعمال کی جاتی ہے کیونکہ نئی ریختی خراب ہو جاتی ہے۔

ریختی اسی وقت درست اور حفاظت سے چلائی جاسکتی ہے جب اس کا دست اچھی طرح لگایا گیا ہو۔

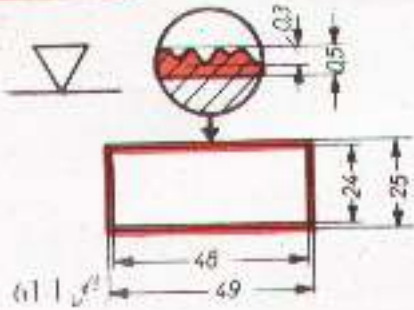

شکل 61.1

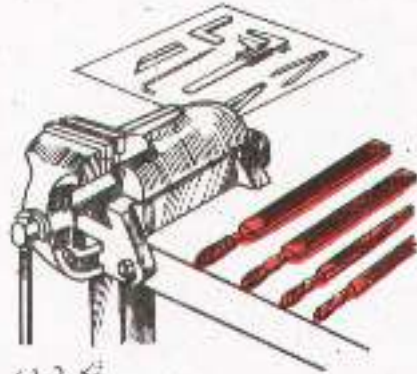

شکل 61.2



شکل 61.3




شکل 61.4

نئے دستے کو لگاتے وقت پہلے اس میں برسے سے سوراخ کیا جاتا ہے اور پھر ریختی پر لگایا جاتا ہے (شکل 61.4)۔ دستے میں یہ سوراخ ہونے کے باعث یا ریختی کے دستے میں لگنے والے حصے کو گرم کر کے دستے کی لکڑی کو جلانے سے نہیں بنانا چاہیے کیونکہ اس طرح لکڑی کے جلنے سے سوراخ کا سائز مطلوبہ سائز سے بڑا ہو جاتا ہے جس سے دستہ جلد ہی ڈھیلا ہو جاتا ہے اور حادثے کا خطرہ رہتا ہے۔


باب کو پکڑنا

کھدوی رگڑائی کے دوران ریٹی زیادہ ورنڈ کے ساتھ چلائی پڑتی ہے۔ رگڑائی اسی وقت اچھی ہوتی ہے جب جاب کی سطح افقی ہو نیز اگر وہ سطح جس کی رگڑائی کرنی ہو جاوے کو پکڑے جانے والے مقام سے دور ہو تو رگڑائی کے دوران جاب میں ارتعاش پیدا ہونے سے رگڑائی درست نہیں ہوتی۔ اس لیے جاب کو اس طرح سے بانڈھا جاتا ہے کہ جاب کی وہ سطح جس کی رگڑائی کرنی ہو پکڑے جانے والے مقام کے قریب ترین ہو۔

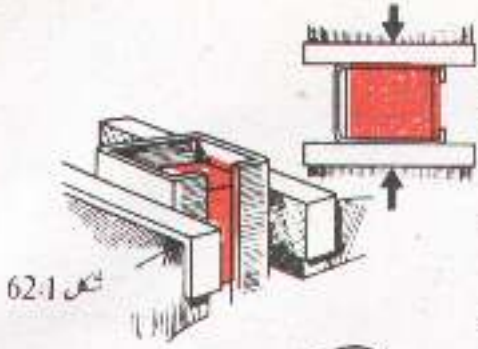


شکل 62.1

چھوٹے جابوں کو متوازی جیڑوں والی بانگ میں بانڈھا جاتا ہے۔ رگڑی جانے والی سطح افقی اور بانگ کے جیڑوں سے تقریباً 5 ملی میٹر تک باہر نکلی ہونی چاہیے۔

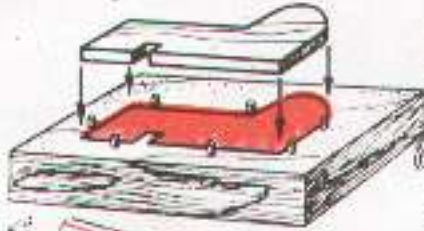

شکل 62.2

چادروں کو موڑ کر بنائے گئے جاب بانڈھنے کے لیے کلوی کے ٹکڑے استعمال کیے جلتے ہیں (شکل 62.1)۔ کم ٹولٹی کی چادروں کے ٹکڑوں کو ٹولٹی کی مدد سے کلوی کے ٹکڑے پر رکھ کر رکھا جاتا ہے اور کلوی کے ٹکڑے کو بانگ میں بانڈھ دیا جاتا ہے (شکل 62.2)۔ جاب کے کناروں کو سلاخی دار بناتے وقت مڑے ہوئے کلیپ استعمال کیے جاتے ہیں (شکل 62.3) اس سے رگڑی جانے والی سطح افقی رہتی ہے۔

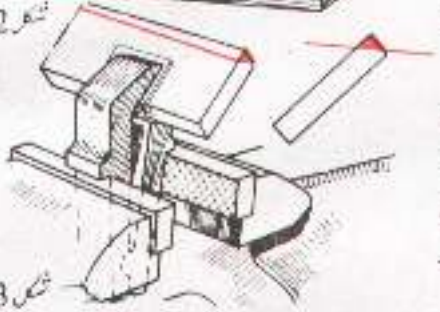

شکل 62.3

چھوٹے جابوں کو تھامنے کی چابی کو تھامنے میں بانڈھ کر کلوی کے ٹکڑے پر بائیں ہاتھ سے اس طرح دبا کر رکھا جاتا ہے کہ وہ افقی حالت میں رہیں۔ دائیں ہاتھ سے ریٹی کو چلا دیا جائے گا اور اگر جاب گول شکل کے ہوں تو بائیں ہاتھ سے جاب کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ تھام لیا جاسی جائے گا تاکہ چادروں طرف ایک جیسی رگڑائی ہو (شکل 62.4)۔

رگڑائی کی سمت کو بدلنا

ریٹی سے رگڑائی کرتے وقت جاب کی سطح مخصوص انداز میں نظر آتی ہے۔ ریٹی چلانے والے کے کھڑا ہونے کی جگہ کی نسبت سے کچھ مقامات سے سطح چکرانہ نظر آتی ہے جبکہ کچھ مقامات سے غیر چکرانہ مناس طور پر یہ اس وقت ہوتا ہے جب ریٹی چلانے کی سمت تبدیل کی جائے۔ ریٹی چلانے کی سمت تقریباً 90 ڈگری پر تبدیل کیے جانے پر بدلتی ہے تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جاسکے کہ ریٹی کن مقامات پر زیادہ کٹائی ہوئی ہے۔



شکل 62.4

پتلا زیادہ لمبائی کے جابوں پر ریٹی چلاتے وقت ریٹی کو جاب کی لمبائی کے ریش کے ساتھ 45 ڈگری کے زاویے پر چلانا چاہیے۔ تیل اور چاک سے ملائم سطح تیار کرنا: ملائم سطح تیار کرنے کے لیے استعمال ہونے والی ریٹی میں برادہ بہت جلدی نہیں جاتا ہے۔ جس سے جاب کی سطح پر نشانات سے پر جاتے ہیں۔

ریٹی سے رگڑائی کرنے کے ملائم سطح حاصل کرنے کے لیے ریٹی پر چاک رگڑا جاتا ہے یا آپرین کاتیں پر بی یا سووم لگایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس کھدوی رگڑائی کرتے وقت جاب کی سطح پر تیل لگنا یا ہاتھ کا پینڈہ نہیں لگنا چاہیے۔ بصورت دیگر ریٹی رگڑائی نہیں کرے گی بلکہ صرف پھسلتی رہے گی۔

سوالات

- 1- کن وجوہات کی بنا پر مخصوص کاموں سے لیے مخصوص تم کی ریٹی مستحب کی جاتی ہے، (شکل میں بنا کر تائیں دیجیے)۔
- 2- ریٹی کی قسم اور بناوٹ کو ظاہر کرنے سے یہ میا کے مطابق استعمال مجھے ولے ان الفاظ سے کیا مراد ہے؟
square file C 120.4 DIN 8381
- 3- فلٹ مشین پر تیار کی جانے والی ریٹیاں مکمل ہوتی ہیں۔ ان کو صاف تھرا اور صاف سے رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے

کھرچنا




سطحوں کو کھرچنا

شیر و خراہ یا ریتی سے تیار کی گئیں جاہوں کی سطح کم یا زیادہ کھردری ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر ملائم نظر آنے والی سطحوں کو اگر عیب عدسے سے دیکھا جائے تو ان پر کٹمن کے نشانات واضح نظر آئیں گے۔ (شکل 63.1)۔


علاوہ ازیں جاہ کی سطح بالکل ہموار بنانا مثلاً ریتی سے لڑکا کر کافی مشکل ہوتا ہے اس طرح بالکل ہموار تصور کی جانے والی سطحیں بھی بعض اوقات بالکل درست نہیں ہوتیں بلکہ اونچی نیچی ہوتی ہیں (شکل 63.2)۔

ڈرائنگ کے مطابق ہموار اور ملائم سطحیں بنانا درکار ہوتی ہیں جبکہ عملاً حاصل ہونے والی کھردری اور ناہموار سطحیں مطلوبہ سطحی میاں پر پوری نہیں آتیں۔

سہمی دھار (straight edge) اور ٹریسنگ اور پراڈیج کی پستے والی سطحیں لازمی طور پر ملائم اور ہموار ہونی چاہئیں بصورت دیگر صحیح کام نہیں کریں گی۔ باہم ہٹنے والی سطحیں اس قدر ہموار ہونی چاہئیں کہ سطحوں کے ہٹنے کے بعد ان میں سے پانی یا ہوا نکلنے کے اس کے لیے سطحوں کا بہت درست ہونا ضروری ہے (شکل 63.3)۔

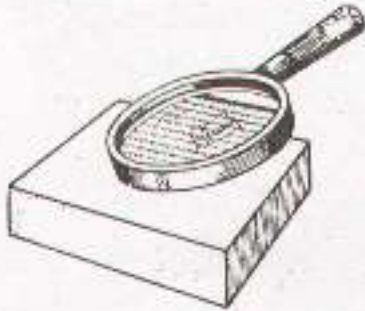


شکل 63.1: عموماً نظر آنے والی سطحیں درحقیقت کھردری ہوتی ہیں۔

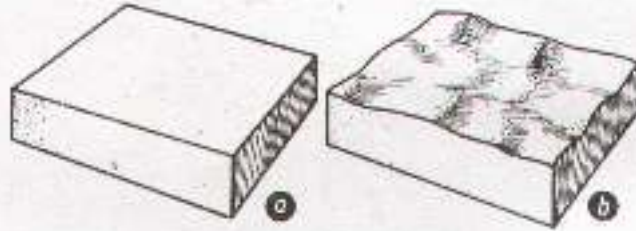

شکل 63.2: جاہ کی تیار کی ہوئی سطحوں کا ہموار ہونا (a) ہموار (b) غیر ہموار۔

کھرچنے کا عمل ایسا اہم ہستی کام ہے جس کے ذریعے جاہ کی بیرونی سطحوں کو ہموار اور ملائم بنایا جاتا ہے کھرچنے کے کام کے لیے سکریپر کے علاوہ سطحوں کی درستگی کو جانچنے کے لیے سرفیس ٹیسٹ یا جانچنے والی سطح (checking surface) کی ضرورت ہوتی ہے۔

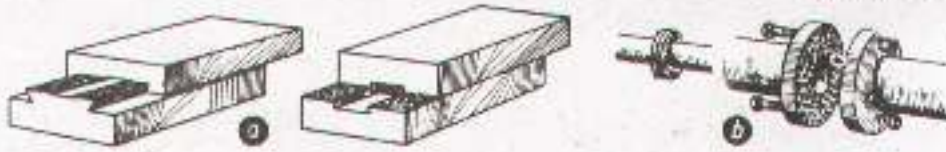


شکل 63.3: باہم ہٹنے والے جاہ (a) پسلیوں سطحیں (b) ہموار بنانے کے لیے

کھرنچے کا عمل

کھرنچے کا عمل جاہوں کی پٹے سے تیار کی ہوئی جسمی سطحوں کو مزید ہموار یا لائم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس عمل سے اتارنے والا برادہ بہت باریک ہوتا ہے۔

چونکہ سکرپر سے کٹائی کی جگہ کھرنچے کا عمل ہوتا ہے اس لیے اس کا ریک ایجنٹ منفی ہونا چاہیے بصورت دیگر میٹریل کے انڈر وٹنس جانے گا (شکل 64.1)۔

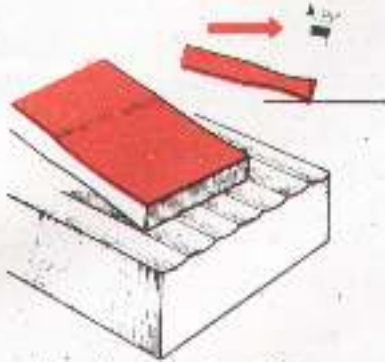

شکل 64.1: کھرنچے کے دوران کھرنچے والے سطحوں سے کھرنچے

کھرنچے جانے والے سطح کے اونچے نیچے مقامات کی واضح نشان دہی ہونی چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں میٹریل صرف ان مقامات سے کھرنچنے لگے گا جہاں سے سطح اونچی ہوگی۔

کٹائی کرنے کے بعد جو سطیں کھردری یا تھوڑی غلام ہوں ان پر کٹائی کے نشانات واضح نظر آتے ہیں اور ان کو کھرنچ کر ڈور کیا جاسکتا ہے۔ لیکن ایسی سطیں جو کھار لائم نظر آتی ہیں ان کے اونچے نیچے مقامات کی پہچان مشکل ہوتی ہے۔ ایسی سطحوں کے اونچے نیچے مقامات کی واضح نشان دہی کے لیے ایسی جانچنے والی سطیں استعمال کی جاتی ہیں جو بائیکل ہموار اور لائم ہونے والا سٹریٹس پیٹ اور سٹریٹس رول سٹریٹس پیٹ کے اوپر رنگ لگا کر جاب کی کھرنچے والی سطح کو اس کے اوپر پھیلا جاتا ہے (شکل 64.2)۔


لرح جاب کی سطح کے ان مقامات پر رنگ کے نشانات لگ جاتے ہیں جو اونچے نیچے مقامات پر رنگ زیادہ لگے گا وہ زیادہ اونچے اور اونچے پر رنگ لگے گا اور اونچے ہوں گے۔

جن مقامات پر رنگ لگا ہوا ہوگا، ان مقامات کو کھرنچ کر سطح میں ہمواری اور لائٹ پیدا کی جاتی ہے۔

رنگ لگانے اور کھرنچے کا عمل اس وقت تک جاری رکھا جاتا ہے جب تک جاب کی سطح پر رنگ کے ایک جیسے نشانات نہ آجائیں۔

کام کی نوعیت کے لحاظ سے کھرنچے کے بعد تیار ہونے والی سطح کے 30 سے 70 فی صد حصے پر رنگ کے نشانات ہو سکتے ہیں۔

مثال: اگر جاب کی کھرنچے جانے والی سطح 60 × 80 میٹر ہو تو اس کا رقبہ 4800 مربع میٹر ہوگا اور اگر اس پر مناسب حد تک کھرنچے کا عمل کیا گیا ہو تو جانچنے وقت اس کی 60 فی صد سطح پر رنگ کے نشانات ہونے چاہئیں اس طرح رنگ کے نشانات والی سطح 2900 مربع میٹر ہوگی۔

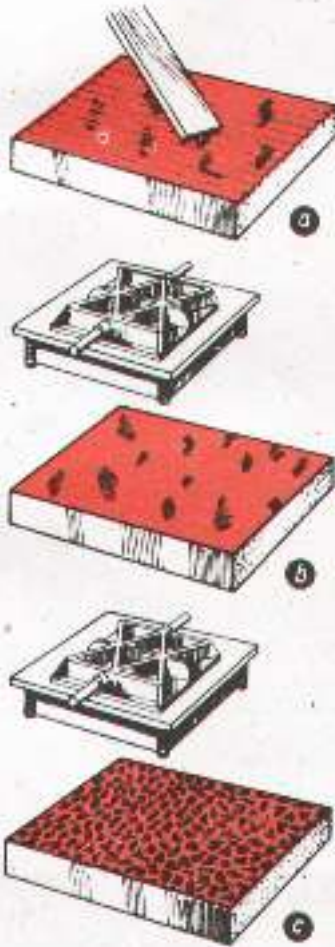

شکل 64.2: کھرنچے کے عمل کی ترتیب

(a) واضح اونچی نظر آنے والی جگہ کو کھرنچنا، b) سٹریٹس پیٹ کے بعد سے رنگ لگانا اور نشان والی جگہوں کو کھرنچنا (c) دوبارہ رنگ لگانے کی ضرورت

سکر پیر

سکر پیر کی کھرنے والی دھار کھرجی جاسے اور اس کے مطابق ہوتی ہے۔ چوٹی شکل کے سکر پیر کے سامنے والی دھاریں چوٹی سطحوں کو کھرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔

چوٹی شکل کے سکر پیر دو قسم کے بنائے جاتے ہیں: ایک وہ جو آگے کی طرف حرکت کرتے وقت کھرتے ہیں، جبکہ دوسرے پیچھے کی طرف حرکت کے دوران پہلی قسم کے سکر پیر ابتدائی کھرجائی کے کام یا پوائنٹ اسکریپنگ کے لیے اور دوسری قسم کے نئی کھرجائی کے لیے استعمال ہتے ہیں (شکل 65.1 a-b)۔ گولائی دار سطحوں اور خاص طور پر سوراخوں یا بشوں کے لیے ٹکونے یا چھجنا سکر پیر استعمال کیے جاتے ہیں (شکل 65.1 c-d)۔

چوٹی شکل کے سکر پیر کے ٹنڈ کا زاویہ 90° اور جے یا معمولی سا کم رکھا جاتا ہے تاکہ کھرنے کے عمل کے لیے مطلوبہ ترقی ایک ایگل حاصل کیا جاسکے۔ سکر پیر کے ٹنڈ کا زاویہ جس قدر کم ہوگا اتنا ہی آسانی سے وہ ٹیڑھلی کے اندر دھنس سکے گا اور اس طرح سطح کا ہموار پن زیادہ ہونے کی بجائے کم ہو جائے گا۔ گولائی دار سطحوں یا سوراخوں وغیرہ میں سکر پیر کی رسیٹی شکل ہونے کی وجہ سے ٹکونے یا چھجنا سکر پیر کی دھاروں کے زاویے چھپے پیر کی نسبت کم (60° سے 80° تک) ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان سے ہموار پن اور ملائیت بھی کم حاصل ہوتی ہے۔



شکل 65.1: ہموار سطحوں کے لیے چھپے پیر (a) کے لیے حرکت کرنے کے دوران کھرجائی کرنے والا (b) پیچھے کی طرف حرکت کے دوران کھرجائی کرنے والا (c) گول سوراخوں کے لیے کھرجا سکر پیر (d) چھجنا سکر پیر



شکل 65.2: (a) سکر پیر پیٹ (b) سکر پیر رول

سکر پیر پیٹ اور سکر پیر رول

سکر پیر پیٹ اور سکر پیر رول کی صلاحیت احتیاط سے ہموار اور ملائمت تیار کی ہوتی ہے اور ان کو ٹیڑھا ہونے سے بچانے کے لیے ان کے پیچھے ٹیکس لگائی گئی ہوتی ہیں۔ سکر پیر پیٹ اور سکر پیر رول مختلف سائزوں 100 سے 2000 لیٹر فی منٹ کی لمبائی میں ہوتے ہیں اور جس بلڈ ٹریٹمنٹ کے مطابق تین مختلف معیاروں کے مطابق تیار کیے جاتے ہیں جن کی لمبائی کے ہموار پن میں فرق ہوتا ہے۔

نیلے اور سرخ رنگ اور چاک کے پورڈر کو تیل میں حل کر کے لٹی تیار کر لی جاتی ہے جس کو سکر پیر پیٹ پر لگانے جانے والے رنگ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔




شکل 65.3: ہر چیز کے لیے استعمال ہونے والے - (a) چاک کا تیل (b) چاک کا تیل (c) چاک

شکل 65.3: (a) چاک (b) تیل (c) چاک



سطحوں کے ہموار پن کو جانچنا

جاب کی بناوٹ مختلف سطحوں پر مبنی ہوتی ہے۔ سطحیں چھٹی یا گولائی دار ہو سکتی ہیں جن کا ایک دوسرے کے ساتھ مخصوص زاویوں پر ملنے سے ڈرائنگ کے مطابق جاب کے کنارے بنتے ہیں۔

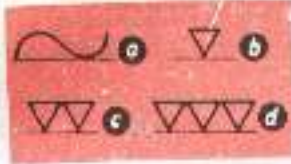

لبائیوں اور زاویوں کے یہاں سطحوں سے سطحوں کا ایک دوسرے کے ساتھ واقع ہونے کا پتہ پتا ہے۔

اس کے برعکس خمی سطح کے نشان (شکل 66.1) جاب کی خمی سطح کے معیار دکھادی سطح سے ملانم، عمدہ ملائم سطح کو ظاہر کرتے ہیں۔

شکل 66.1: سطحی معیار: ملائمت،
(a) سطح ہموار کام نہ کیا گیا ہو
(b) کھردری سطح (c) تدریج سے ملائم
سطح (d) عمدہ ملائم سطح

لیکن سطح کے ہموار پن کے معیار کے متعلق ڈرائنگ میں درج نہیں کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ چھٹی یا گولائی دار سطح کو جس حد تک ہموار یا گول بنا مقصود ہے۔




شکل 66.2: سطحی معیار - (a) ہموار سطحوں کو سیدھی دھار سے جانچنا (b) گولائی دار سطحوں کو گول گجڑ سے جانچنا۔

جب مختلف حصوں کو باہم جوڑنا ہو تو ان کی بناوٹ ایک جیسی ہوتی چاہیے۔ (صفحہ 101 ملاحظہ ہو)۔


جاب کی سطح کا ہموار پن سیدھی دھار سے جانچا جاتا ہے (شکل 66.2)۔ جانچنے کے لیے اسے روشنی کے مخالف سمت میں رکھ کر دیکھا جاتا ہے۔ اس طریقے سے سیدھی دھار اور جاب کی سطح کے درمیان 5 مائیکرو میٹر (0.005 ملی میٹر) تک کا فرق آنکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے۔ کسی چھٹی یا خاص شکل کی گولائی دار سطحوں (سلاٹرن، مخروطی گینڈنما) کے اونچے نیچے مقامات کو جانچنے کا بہترین طریقہ رنگ لگا کر جانچنے کا طریقہ ہے۔

رنگ لگا کر جانچنے کے طریقے سے یہ اندازہ نہیں کیا جاسکتا کہ سطح کے اونچے نیچے مقامات میں کتنا فرق ہے۔ اس کے برعکس یہ دیکھا جاتا ہے کہ سطح کہاں سے اونچی ہے جس کو کھرچ کر ہموار کیا جاسکتا ہے۔

کھرجا شدت دباؤ پریشیر

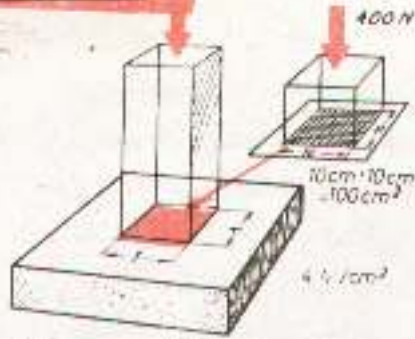

شکل 67.1: قوت (N) شدت دباؤ $\frac{N}{Cm^2}$

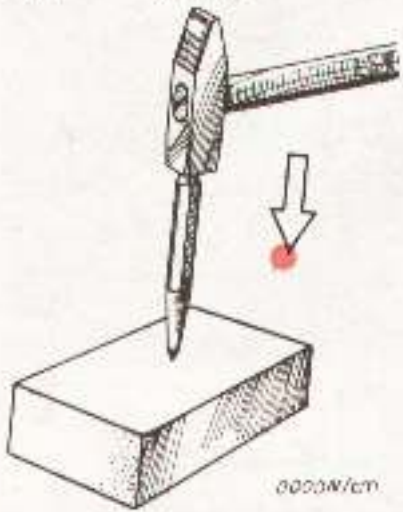

شکل 67.2: اگر قوت چھوٹی سطح پر عمل کرے تو شدت دباؤ بہت زیادہ ہوگا۔

کھرجنے کے لیے رنگ لگاتے وقت ہاب کو فریس پیٹ پر دبا کر پھیلا جاتا ہے۔ دباؤ لگانے والی قوت کا اطلاق ہاب کی پوری سطح پر کیا جاتا ہے۔ اگر دباؤ کی کل قوت ہاب کی سطح کے ہر مربع سینٹی میٹر پر یکساں ہے تو اس طرح کی مربع سینٹی میٹر پر اثر انداز ہونے والی قوت کو شدت دباؤ پریشیر کہتے ہیں۔

لہذا: شدت دباؤ (D) = دباؤ کی کل قوت (F) رقبہ (A)

مثال: اگر ہاب کی کھرجنے والی سطح 100 - 100 میٹر اور ہاب کو 400 نیوٹن کی قوت سے دبا کر فریس پیٹ پر پھیلا جائے (شکل 67.1) تو شدت دباؤ = $\frac{400 \text{ نیوٹن}}{100 \text{ مربع سینٹی میٹر}} = 4$ نیوٹن فی مربع سینٹی میٹر

ہاب کی سطح کو اگر کبھی طرح کھرجا نہ گیا ہو تو رنگ ہاب کی سطح کے وقت 20 فی صد یا اس سے بھی کم جھٹکے جائیں گے۔ اگر ہاب سے درست کھرجی گئی تو سطح پر 70 فی صد جھٹکے رنگ لگے گا۔ اگر ہاب کی سطح کے 20 فی صد جھٹکے پر رنگ لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاب پر پڑنے والا دباؤ درحقیقت اس کی کل سطح $10 \cdot 10 = 100$ مربع سینٹی میٹر پر نہیں لگتا، بلکہ اس کے 70 فی صد جھٹکے یعنی 20 مربع سینٹی میٹر پر پڑے گا۔

اس طرح شدت دباؤ = $\frac{400 \text{ نیوٹن}}{20 \text{ مربع سینٹی میٹر}} = 20$ نیوٹن فی مربع سینٹی میٹر

یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوک کا سطحی رقبہ کم ہوتا ہے اس لیے سڑک کی لوک پر

شدت دباؤ نشان لگانے والی قوت سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر لوک کا رقبہ 1 (مربع میٹر یعنی 0.001 مربع میٹر) اور سڑک پر 60 نیوٹن کی قوت لگائی گئی ہو تو شدت دباؤ = $\frac{60 \text{ نیوٹن}}{0.001 \text{ مربع سینٹی میٹر}} = 60000$ نیوٹن فی مربع سینٹی میٹر

ایک نعلی چل کرنے والی قوت کا شدت دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح لوک اور تیز رفتار والے اوزاروں کو ٹیڑھی کے اندر آسانی سے دھنسا یا جا سکتا ہے۔ شکل 67.2 سڑک کی لوک کا شدت دباؤ 60000 N/cm^2 (60000 نیوٹن/مٹر²) کی طاقت 37000 N/cm^2 سے زیادہ ہوتا ہے اور اس لیے سڑک کی لوک چلنے کے وقت کو ایک طرف دھکیل دیتی ہے۔ اسی بنا پر لوک زمین میں اور پھیلے ہوئے دو سرے میٹرل کے اندر چھٹی ہی آسانی سے چھٹی میں جس قدر ان کے سڑکی لوک تیز ہو، اگر کسی چیز کی لوک کو دوسرے میٹرل کے اندر دھکنے سے روکنا ہو تو اس کی لوک کا رقبہ زیادہ ہونا چاہیے۔

برف پر چھلنے والے کسی آدمی کا وزن 80 کلوگرام اس کے دونوں جوتوں پر براہِ تقسیم ہوگا (مثلاً جوتوں کا رقبہ $200 \cdot 2 \cdot 8 = 3200$ مربع سینٹی میٹر)

جوتوں کے تھے بڑے ہونے کی وجہ سے برف پر آنے والا دباؤ (80 kg 800 N) $0.25 \text{ N/cm}^2 = \frac{800 \text{ N}}{3200 \text{ cm}^2}$ بہت کم ہونے کی وجہ سے پاؤں برف میں نہیں دھکتے۔

دیواروں کی بنیادوں کو زیادہ چوڑائی میں اس لیے رکھا جاتا ہے کہ دیوار کے وزن سے زمین پر پڑنے والے دباؤ کی شدت کم ہو۔

ٹریکٹر کے پھلے بڑے سپروں کے ٹائروں میں زیادہ چوڑے بنائے گئے ہوتے ہیں کہ وہ کھیت کی نرم زمین میں دھنس نہ سکیں



شیش پیٹ کو جب کس طرح حرکت دیے سے دونوں سطحوں کے ایک دوسرے پر پھسلنے وقت ایک ماحتمی قوت حرکت کو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ ماحتمی قوت رگڑ کی قوت کہلاتی ہے۔




رگڑ کی قوت حرکت کے مخالف سمت میں عمل کرتی ہے۔ اسی طرح رگڑ کی قوت کی سمت حرکت دینے کی قوت کے مخالف ہوتی ہے (شکل 68.1)۔

رگڑ ہر قسم کی حرکت کے دوران پیش آتی ہے مثلاً وہ چوڑیوں کو کٹتے وقت چوڑیوں کی سطحوں (شکل 68.1) پر پھسلنے والی سطحوں میں رگڑ کی قوت حرکت پر بریک کے ایک دوسرے کے ساتھ لکڑیوں کے درمیان فریکشن کیلچ اور بریک کے مخالف سمت میں لگتی ہے اور انہیں لٹکے لکڑیوں سے لگاتے وقت۔

رگڑ کی قوت کے مختلف اثرات



چھوٹی ڈال شین میں موٹر سے چلنے والی پٹی سے شین کی سپنڈل پر نصب پٹی تک حرکت اپنے کی۔ دستے منتقل کرتے ہیں۔ یہ حرکت پٹی کی سطح اور پٹے کے درمیان پیدا ہونے والی رگڑ کی وجہ سے منتقل ہوتی ہے۔ رگڑ کی وجہ سے توڑوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے اور اس طرح حرکت کو بھی منتقل کیا جاتا ہے (شکل 68.2)

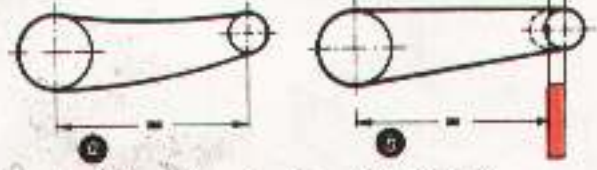


شکل 68.2 پٹے کو کٹنے سے رگڑوں، انماز ہو جاتا ہے اور اس طرح پٹے پھسلنے نہیں ہیں۔ (a) ڈیلا پٹے (b) کٹا ہوا پٹے۔

رگڑ کی بدولت ہی ہلکے کے چیزوں کے درمیان جاب کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے۔ جاب اسی وقت پھسلے گا جب لگا سے وہی قوت (مثلاً چھیننے سے کھٹے وقت تھوڑے کی چیزوں کی قوت) جاب اور چیزوں کے درمیان رگڑ کی قوت سے زیادہ ہو۔ رگڑ حرکت میں رکاوٹ بھی پیدا کرتی ہے اور چیزوں کو حرکت کرنے میں مدد دیتی ہے (شکل 68.3)۔

سائیکل کو بریک لگانے پر اس کے پیوں کی وہ سطحیں گرم ہو جاتی ہیں جہاں پر بریک سے رگڑ پیدا ہو رہی ہو۔ اسی طرح برے سے سوراخ کرتے وقت حرارت پیدا ہوتی ہے۔

رگڑ سے حرارت پیدا ہوتی ہے اور جن سطحوں کے درمیان رگڑ پیدا ہوتی ہے وہ سطحیں گرم ہو جاتی ہیں۔

رگڑ کی قوت کی مقدار

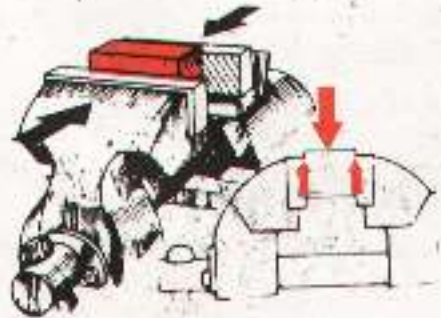

پٹے اور کار کے پیسے اس وقت پھسلتے ہیں جب ان کو پھلانے والی قوت رگڑ کی قوت سے زیادہ ہو۔

رگڑ کی بدولت توڑوں کو ایک خاص حد تک منتقل کیا جاسکتا ہے جس کا اندازہ دو سطحوں کو ایک دوسرے کے اوپر پھسلا کر کیا جاسکتا ہے اور اس کو نیوٹن میں ناپا جاتا ہے۔

شکل 68.3: ہلکے کے چیزوں اور جاب ن سطح کے درمیان رگڑ کی بدولت جاب کو ہلکے میں انماز

کھینچنا
مطلوبہ اور غیر مطلوبہ رگڑ



شکل 69.1: بجنہٹ سے غیر مطلوبہ رگڑ کو کم کیا جاتا ہے (a) بڑی سہلپ کے ذریعے رگڑیں دینا (b) بال بڑی رگڑیں لگانا (c) سلائیڈ رگڑ کو تیل دینا۔

پٹوں پر بروز لگایا جاتا ہے جس میں سطحوں پر ریت چھتا دی جاتی ہے تاکہ رگڑ میں اضافہ ہو سکے۔
بھاری وزن کو پھیلانے کی بجائے پتوں وغیرہ پر رکھ کر آسانی سے حرکت دی جاسکتی ہے۔ یعنی سلائیڈ رگڑ (sliding friction) کو روٹنگ فرکشن میں تبدیل کرنے سے

گروڈ ہاؤم پھیننے والی سطحوں کے درمیان غیر مطلوبہ رگڑ کو کم کرنا ہو تو ان سطحوں کے درمیان تیل یا گریس لگادی جاتی ہے۔ (شکل 69.1)

اگر دو سطحوں کے درمیان رگڑ مطلوب ہو تو رگڑ پیدا کرنے والی اشیاء (مثلاً ریت، بروز، لکھڑی، لکھڑی سطحوں) کے ذریعے رگڑ کو بڑھایا جاسکتا ہے۔

مثلاً اشیاء کے نیچے پائپ وغیرہ رکھ کر (شکل 69.2) سلائیڈ رگڑ کو رولنگ فرکشن میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ رولنگ فرکشن سلائیڈ رگڑ فرکشن کی نسبت کم ہوتی ہے۔

رگڑ کی قوتوں کو ناپنا

رگڑ کی قوتوں کا اندازہ لگانے کے لیے مختلف قسم کے ٹیسٹ لیکور مشینوں کو دیگی ٹیسٹ پر مشتمل کو لکھڑی پر مختلف حالتوں میں (بھیسلا کر گھومنے والی چیز پر رکھ کر خشک حالت میں، پکن ہٹ لگا کر، عام حالت میں، لکھڑی سطحوں کی صورت میں) بھیسلا کر حرکت دینے سے پیدا ہونے والی رگڑ کی قوتوں اور رگڑ کے تمام پیرامیٹروں کو ناپنے والے ڈیٹا کو ناپا گیا ہے۔ حاصل ہونے والے نتائج سے معلوم ہوا ہے کہ کسی دو ٹیسٹ لیکور ایک جیسی حالتوں میں ایک دوسرے پر حرکت دی جائے تو پیدا ہونے والی رگڑ کی قوت اور دباؤ کی قوت میں نسبت ایک ہی رہتی ہے۔

مثال: ایک فرکشن میں افقی فرش پر حرکت دینی ہے۔

دباؤ کی قوت = وزن 800 گرام کی قوت = $10 \times 800 = 8000$ نیوٹن

رگڑ کی قوت

پھسلا کر حرکت دینے سے = 4000 نیوٹن

کسی گھومنے والی چیز پر رکھ کر حرکت دینے سے = 400 نیوٹن

رگڑ کی قوت اور دباؤ کی قوت میں نسبت

پھسلانے کی صورت میں

رگڑ کی قوت = $\frac{4000 \text{ نیوٹن}}{8000 \text{ نیوٹن}} = 0.5$

دباؤ کی قوت

گھومنے والی چیز پر رکھ کر حرکت دینے کی صورت میں

رگڑ کی قوت = $\frac{400 \text{ نیوٹن}}{8000 \text{ نیوٹن}} = 0.05$


دباؤ کی قوت

رگڑ کی قوت اور دباؤ کی قوت کے درمیان نسبت کو جبر رگڑ (coefficient of friction) کہتے ہیں۔

جبر رگڑ = $\frac{\text{رگڑ کی قوت}}{\text{دباؤ کی قوت}}$

جبر رگڑ کی بدولت مخصوص حالتوں میں رگڑ کی قوت معلوم کی جاسکتی ہے جبکہ دباؤ کی قوت معلوم ہو۔ دباؤ کی قوت کی صورت میں جبر رگڑ کی قوت لی جاتی ہے جو رگڑ پیدا کرنے والی سطح پر نمودار ہو۔ افقی سطحوں کی صورت میں چیز کے وزن کی قوت کو دباؤ کی قوت تصور کیا جاسکتا ہے۔ بھولانی سطحوں کی صورت میں دباؤ کی قوت وزن کی قوت سے کم ہوتی ہے۔

شکل 69.2: بھاری وزن کو حرکت دینا

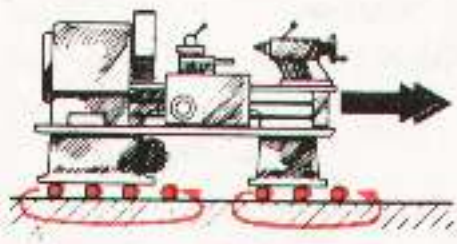

پہلے کھرچنا


کھرچنے کے کام کے لیے بہت زیادہ ہمت اور احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ کھرچنے کے عمل سے جاہوں کی ایسی سطحوں کو ہموار کیا جاتا ہے جن کو شیٹوں کے ذریعے ہموار بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ چینی اور گول سطحیں یا بونٹ سے تیار شدہ جاہوں کی سطحیں۔ شیٹوں کے ایسے گائیڈ ویز جن کی سطحوں کو کھرچنے کے عمل سے تیار کیا گیا ہو ان کی سطح پر اونچے نیچے مقامات میں 0.002 میٹر تک کا فرق ہو سکتا ہے۔

آئیں میں پہلے کھرچنے والی سطحیں جس قدر ملائم اور ہموار ہوں گی اسی قدر ان کے درمیان دباؤ اور رگڑ کم ہونے کی وجہ سے وہ کم گھسیں گی جس کے نتیجے میں پھیلاؤ کے لیے وقت بھی کم روکا ہوگا۔

ٹیکری میں جاہوں کے معیاری برنے کا دارومدار کھرچ کر تیار کی گئی سطحوں کی درستگی پر ہوتا ہے۔

کھرچنے کے عمل میں استعمال ہونے والے اوزاروں کی دیکھو جہاں

سکرپ کے گند ہونے پر اسے سان پر لگا کر تیز کر لیا جاتا ہے۔ تیز کرتے وقت کیتھرس کے حرح اس کی بھی وہی سطح رگڑی جاتی ہے جو براہ آواز آنے کا کام کرتی ہو۔ گرائیڈنگ کے بعد سکرپ کی دھاریہ بننے والی بڑی کھجری پوکھ کر ختم کر لیا جاتا ہے (شکل 70.1)۔ سکرپ سے بڑا تارے بغیر اگر کام کیا جائے تو کھرچی جانے والی سطحوں کی کھرچائی ضرورت سے زیادہ ہوگی۔

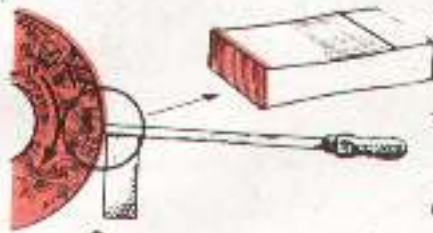

شکل 70.1

مفیس ٹیٹ اور سٹیس رول بڑے قیمتی اور حساس آلات ہیں جن کی سطحوں کو زنگ اور چوٹ لگنے سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے انہیں کھجری کے تختے سے ڈھانپ کر رکھا جاتا ہے (شکل 70.2) اس بات کے پیش نظر کہ ان کی سطح ایک جیسی رکھے۔ ان کی سطحوں کو بار بار ایک ہی مقام سے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔



شکل 70.2

جاہ کو باندھنا

کھرچتے وقت چونکہ جاہ پر زیادہ دباؤ نہیں پڑتا، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اسے مضبوطی سے باندھا جائے۔ یہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ جاہ کو مضبوطی کے ساتھ باندھنے سے اس کے خراب ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔




چھپٹی سطحوں کو کھرچنا


ابتدائی کھرچائی: چھپٹی سطحوں کو کھرچنے کے لیے چھپٹا سکرپ استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے کام کرتے وقت پہلے سے پیدا شدہ نشانات کے ساتھ 45 درجے کے زاویے پر تیز جھانک کر ایسی ہی سڑکوں سے کھرچائی کی جاتی ہے۔ ابتدائی کھرچائی کے لیے رنگ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔




اگر سکرپ کو پہلی مرتبہ کھرچنے سے پیدا شدہ نشانات کی سمت میں چلا جائے تو سکرپ کا ڈیڑھ میں زیادہ دھنس جائے گا۔ احتمال ہوتا ہے دوسری مرتبہ کھرچائی کی سمت پہلی مرتبہ کھرچائی کی سمت کے ساتھ 90 درجے پر کی جاتی ہے کیونکہ اس طرح سطح کے ایسے مقامات کی نشاندہی کرنے میں آسانی رہتی ہے (شکل 70.3)۔

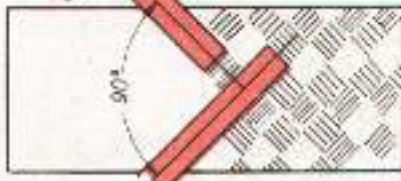

شکل 70.3

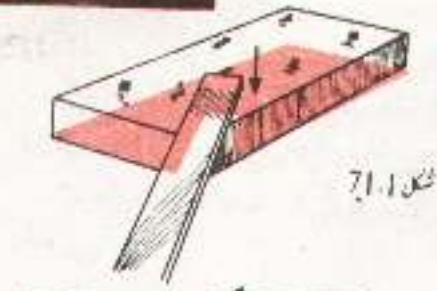


شکل 71.1

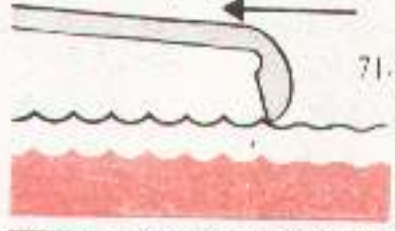

شکل 71.2



شکل 71.3

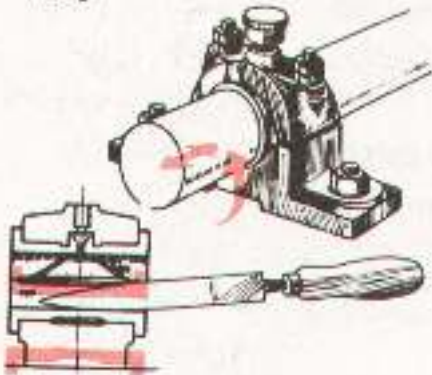

شکل 71.4

کھرچائی کے لیے رنگ لگانا: جب سطح کے اونچے نیچے مقامات دیکھنے سے نہ پہچانے جاسکیں تو رنگ استعمال کیا جاتا ہے۔ مرنیس پیٹ پر رنگ کی ہلکی سی تہ لگائی جاتی ہے اور جاب کی کھرچنے والی سطح کو ہلکے سے دباؤ کے ساتھ مرنیس پیٹ پر پھیرا جاتا ہے۔

بڑے جابوں کی صورت میں مرنیس پیٹ کو جاب کی کھرچی جلدنے والی سطح پر پھیرا جاتا ہے۔

اس طرح واضح ہونے والے اونچے مقامات کو چھپے سکریپر سے کھرچا جاتا ہے لیکن ریلڈ اور شوک کی لمبائی نسبتاً کم رکھ رکھر چا جاتا ہے۔ سنی بار کھرچنے کے بعد دوبارہ رنگ لگا کر کھرچا جاتا ہے (شکل 71.1)۔ سکریپر کو دباؤ کے ساتھ واپس نہیں لایا جاتا۔ اس طرح وہ جلدی کند

نہیں ہوتا۔

شستی کھرچائی: چھپے سکریپر کی بناوٹ اس طرح ہوتی ہے کہ اس سے بڑی سطحیں ہموار نہیں بنائی جاسکتیں، بلکہ سطح پر ہلکے ہلکے گڑھے بن جاتے ہیں جن کو دور کرنے کے لیے مڑا ہوا سکریپر استعمال ہوتا ہے۔ اس سکریپر سے کھرچائی کرنے کے لیے اس کو ہلکے سے دباؤ سے اپنی طرف کھینچا جاتا ہے (شکل 71.2)۔

دھتے بنانا: شستی کھرچائی کے دوران مڑے ہوئے سکریپر سے دھتے بنائے جاتے ہیں (شکل 71.3)۔ دھتے بنانے کا مقصد سطح کو مزید ہموار بنانا نہیں ہوتا بلکہ اسے خوبصورت بنانا ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں ان کے برٹ جلدنے سے سطح کے گھس بانے کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

گولائی و اسطوں کی کھرچائی: گول سطوں مثلاً بشوں وغیرہ کی سطوں کی کھرچائی کرنے کے لیے سکریپر کو بڑی ہمدت اور مخصوص طریقے سے چلانا پڑتا ہے کیونکہ ایسی سطوں کی کھرچائی کے دوران سکریپر کا میٹرل کے اندر زیادہ دھتے کا استعمال ہوتا ہے (شکل 71.4)۔

گولائی دار اندرونی سطوں کے اونچے نیچے مقامات کو جانچنے کے لیے مرنیس پیٹ کی بجائے گرائنڈ شدہ سنڈرناٹ کو رنگ لگا کر سطح کے اندر گھمایا جاتا ہے جس سے اونچے مقامات پر رنگ لگ جانے سے ان کی نشاندہی ہوجاتی ہے۔

سوالات

- 1- آپس میں پھیل کر چھپنے والی دو سطحیں اگر درست نہ کھرچی ہوئی ہوں تو وہ جلدی کیوں گھس جاتی ہیں؟
- 2- ڈرائنگ میں سطحی معیار کو کس طرح ظاہر کیا جاتا ہے؟
- 3- کھرچنے کے عمل کے اختتام پر جاب کی سطح پر دھتے کیوں بنائے جاتے ہیں؟

ناپنا اور اکاشیاں (صفحہ 15) : لمبائی، وقت اور قوت وغیرہ ناپتے وقت ناپی جانے والے مقدار کا اس کی اکائی کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک میٹر - ایک سینکڑہ - ایک یونٹ کسی مقدار کی پیمائش یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ مقدار بنیادی اکائی کا کتنے گنا ہے مثلاً 1 میٹر کا 30 گنا = 30 میٹر یا 1 کلوگرام 45 گنا = 45 کلوگرام۔ اس طرح حاصل شدہ پیمائشیں ہمیشہ ایک رقم ہوتی ہیں۔ ناپنے کی اکائیوں کا انتخاب اس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ عملی طور پر استعمال ہو سکیں۔ کام کی نوعیت کے اعتبار سے مندرجہ ذیل اکائیاں استعمال کی جاتی ہیں :

لمبائی	وقت	رقار
1 - کینٹیکل اینڈیزنگ	سینکڑہ منٹ	میٹر فی سینکڑہ میٹر منٹ
2 - تعمیراتی کام	سینکڑہ منٹ	میٹر فی سینکڑہ
- مسافت	گھنٹہ	کلو میٹر فی گھنٹہ

حاصل ہونے والی پیمائش ناپنے والے آلے کی سیکنڈ پر پڑھی جاتی ہے۔ مثلاً سٹیل روٹ اور ورنیر کیلیپر پر پیمائش اس کی سیکنڈ کے سفر کے نشان کی نسبت سے بلا واسطہ پڑھی جاتی ہے جبکہ قوت کو ناپنے والے آلات اور گھڑیوں وغیرہ کی صورت میں سیکنڈ پر حرکت کرنے والی سونے کے ذریعے پیمائش پڑھی جاتی ہے۔ مختلف وجوہات کی بنا پر پیمائش ایک حد تک درست پڑھی جاسکتی ہے۔ ناپنے والے آلات بنانے وقت ان میں کسی حد تک غلطیاں رہ جاتی ہیں مثلاً ان کی سیکنڈ کا بائبل درست نہ ہونا، ان کے جڑوں یا حرکت کرنے والے حصوں میں ڈھیلہ پن وغیرہ (صفحہ 14 اور 104) ملاحظہ کریں۔ ناپتے وقت پیمائش پر ہی اکائی تک ہی درست پڑھی جاسکتی ہے جبکہ اکائی کی کسر مثلاً $\frac{1}{2}$ یا $\frac{1}{3}$ حصے کا صرف اندازہ ہی کیا جاتا ہے۔ پیمانے کو غلط رکھنے یا اسے غلط پڑھنے سے بھی پیمائش غلط ہو سکتی ہے۔

لمبائی کی اکاشیاں : جب کسی کتا سے کی لمبائی، پائپ کا قطر، چادر کی موٹائی، افقی ذاصل یعنی دو مقامات کے درمیان فاصلہ یا سب لمبائی کو ظاہر کرتے ہیں۔

میٹر زمین کے خط نصف النہار کا 40,000,000 واں حصہ ہے۔ لمبائی کی دوسری اکاشیاں ڈیسی میٹر، سینٹی میٹر اور ملی میٹر ہیں۔

1 میٹر = 10 ڈیسی میٹر = 100 سینٹی میٹر = 1000 ملی میٹر۔ وقتیں پیمائشوں کے لیے ڈیکرو میٹر کی اکائی استعمال کی جاتی ہے۔

1 ایکرو میٹر = 0.001 ملی میٹر

لمبائی کی اکائیوں سے رقبہ اور حجم کی اکاشیاں اخذ کی گئی ہیں۔

رہنے کی اکاشیاں :

$$1m \times 1m = 1m^2, 1m^2 = 10dm \times 10dm = 100dm^2$$

حجم کی اکاشیاں :

$$1m \times 1m \times 1m = 1m^3 = 10dm \times 10dm \times 10dm = 1000dm^3$$

وقت کی اکاشیاں (صفحہ 35) :

وقت کی بنیادی اکائی سینکڑہ ہے۔ ایک سینکڑہ شمسی دن 86,400 واں حصہ ہے۔ وقت کی باقی اکاشیاں مندرجہ ذیل ہیں :

60 سیکنڈ = 1 منٹ، 60 منٹ = 1 گھنٹہ، 24 گھنٹے = 1 دن

وقت کو ناپنے کے لیے شاپ وایج اور عام گھڑیاں استعمال کی جاتی ہیں جو ایک سینکڑہ تک پیمائش دیتی ہیں۔

سوالات

1 - ایسی شاپ وایج یا گھڑی گھڑی جس میں سینکڑہ والی سونے لگی ہوئی سیکنڈ کے دو متعلق نشان کم از کم کتنے وقت ظاہر کرتے ہیں ؟

2 - گول سیکنڈ والی شاپ وایج کی سیکنڈ پر کون سی پیمائشیں ایک ہی نشان سے ظاہر کی جاتی ہیں ؟

3 - شاپ وایج سے ایک منٹ سے زیادہ کس طرح پڑھا جاسکتا ہے ؟



یکساں خطی حرکت کو ناپنا (صفحہ 35)

خطی حرکت کو اس وقت یکساں کہا جائے گا جب کوئی جسم وقت کے مساوی وقفوں میں مساوی فاصلے طے کرے گا۔ کسی جسم کی حرکت کی تیزی کا اندازہ 'کانٹن' وقت میں طے شدہ فاصلے سے کیا جاتا ہے جسے رفتار کہتے ہیں۔

$$\text{رفتار (v)} = \frac{\text{فاصلہ (s)}}{\text{وقت (t)}}$$

رفتار معلوم کرنے کے لیے فاصلے اور وقت کو ناپتے ہیں۔ اگر فاصلے کو میٹر (m) میں اور وقت کو منٹوں میں ناپا جائے تو رفتار "میٹر فی منٹ" میں حاصل ہوگی۔ رفتار کی دوسری اکائیاں، میٹر فی سیکنڈ اور کلومیٹر فی گھنٹہ ہیں۔ اگر کوئی جسم وقت کے مساوی وقفوں میں غیر مساوی فاصلے طے کرے تو اس کی حرکت غیر یکساں کہلاتی ہے جس کی پیمائش بھی متذکرہ بالا اکائی سے کی جاتی ہے۔ غیر یکساں حرکت کی اس طریقے سے کی گئی پیمائش کو اوسط رفتار کہتے ہیں۔

سوالات

- 1- مندرجہ ذیل رفتاروں کی اکائیوں کو تبدیل کریں:
 - 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کو میٹر فی منٹ اور میٹر فی سیکنڈ میں۔
 - 900 میٹر فی منٹ کو میٹر فی سیکنڈ اور کلومیٹر فی گھنٹہ میں۔
 - 120 میٹر فی سیکنڈ کو میٹر فی منٹ اور کلومیٹر فی گھنٹہ میں۔
- 2- ایک کار 12 بج کر 10 منٹ پر 135.5 کلومیٹر کے نشان کے قریب اور 2 بج کر 25 منٹ پر 115.5 کلومیٹر کے نشان کے قریب سے گزرتی ہے۔ اس کی رفتار معلوم کریں۔
- 3- ایک موٹر سائیکل کی رفتار ظاہر کرنے والے گھڑی 35 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار ظاہر کر رہی ہے۔ بتائیے وہ 16 منٹ اور 12 سیکنڈ میں کتنا فاصلہ طے کرے گی؟
- 4- براؤن شوٹنگ پوٹیشن کا درمیانی فاصلہ 630 کلومیٹر ہے۔ ایک ڈرامیٹر یہ فاصلہ 12 گھنٹے اور 35 منٹ میں طے کرتا ہے جس میں راستے میں رکنے کا وقت بھی شامل ہے۔ اس کی اوسط رفتار معلوم کریں۔

وقت کو ناپنا (صفحہ 41)

درکشپ میں اور درکشپ سے باہر وقت کے علاقے کے اثرات دیکھے جاسکتے ہیں۔ قوت کے زیر اثر ماکن جسم میں حرکت پیدا کی جاسکتی ہے اور محرک جسم کی حرکت کو تیز یا آہستہ کیا جاسکتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ قوت کے استعمال سے کسی جسم میں اسراع یا ابطاع پیدا کیا جاسکتا ہے۔ قوت کے زیر اثر کسی جسم کی شکل بھی تبدیل کی جاسکتی ہے مثلاً اسٹیل کے بنے ہوئے سپرنگ کو کھینچ کر لمبا کرنا۔ سپرنگ کو کھینچ کر لمبا کرنے کے لیے جتنی قوت لگانا پڑتی ہے سپرنگ کو وزن ٹھاکر بھی لمبا کیا جاسکتا ہے۔ سپرنگ چرخ قدر زیادہ قوت لگانا چاہئے یا وزن لٹکایا جائے اسی قدر وہ زیادہ لمبا ہوگا اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے سپرنگ کو قوت ناپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

قوتوں کو ظاہر کرنا

پہلی پیمانی سے چھلانگ کرنے وقت تھوڑے کی ضرب کے زیر اثر چھین کو عرف کے حرکت دینا ہی مقصود نہیں ہوتا بلکہ چھلانگ کا دار مدار چھین کو درستی میں میٹر شمار کھینے پر ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے کی ضرب سے لگائی جانے والی قوت جاب کے مناسب مقدم پر اور صحیح سمت میں عمل کرے اس کے علاوہ چھلانگ ایک ہی سمت میں ہونی چاہیے ورنہ جاب کی سطح غیر ہموار حاصل ہوگی۔

کسی قوت کے علاقے کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی مقدار نیوٹن میں ظاہر کرنا ہی کافی نہیں بلکہ اس کی سمت اور اس کے مقام عمل کو بھی ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے۔



کسی بھی قوت کو اس کی مقدار عمل کرنے کی سمت اور عمل کرنے والے مقام سے واضح طور پر ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو ڈرائنگ کے حربے سے ظاہر کرنے کے لیے قوتوں کو تیر کے نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

تیر کے نشان کا رخ قوت کے عمل کی سمت کو ظاہر کرتا ہے اور تیر کی نوک اُس مقام کو ظاہر کرتی ہے جہاں قوت عمل کر رہی ہو اور تیر کی لمبائی قوت کی مقدار کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے لیے ایک پیمانہ مقرر کر لیا جاتا ہے مثلاً

1 سینٹی میٹر تیر کی لمبائی = 100 نیوٹن

سوالات

- 1- قوت کے اطلاق کے اثرات کی مثالیں بیان کریں۔
- 2- 450 نیوٹن کی قوت جو نیچے کی طرف عموداً عمل کر رہی ہے کو ظاہر کریں جبکہ 1 سینٹی میٹر = 300 نیوٹن۔
- 3- پھینکی، ریتی، لوہا کانٹے والی آری اور سنہریچ کو استعمال کرتے وقت بیان مانے والی قوت کے مقام عمل کو ظاہر کریں۔
- 4- شکرہ بالا اوزار اطلاق قوت کو کس طرح منتقل کرتے ہیں۔

وزن اور کشافتِ اضافی

کسی جاب کے وزن کا اندازہ کرنے کے لیے اس کو اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے لیے اس کے عموداً نیچے کی تان عمل کرنے والی قوت (کشش ثقل) کے مخالفت سمت میں کما از کم اس کے برابر قوت لگانی پڑتی ہے۔

روترہ کے تجربات کے پیش نظر اکثر اوقات ہمیں کسی چیز کے وزن کا اندازہ لگانے کے لیے اس کو اٹھانا ضروری نہیں ہوتا بلکہ آنکھوں سے دیکھ کر ہی اس کے وزن کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اس کی جسامت اور جس میٹر میں سے وہ چیز بنی ہوئی ہو اس کے بھاری پن کو نظر رکھنا پڑتا ہے۔ مثلاً درے اور تجربات کے پیش نظر آدمی اندازہ کرتا ہے کہ سیکل کا بنا ہوا جاب اسی سائز کے ایئر بسیم کے بنے ہوئے جاب کی نسبت بھاری ہوتا ہے۔

مختلف قسم کے میٹرل کے بھاری ہونے کا اندازہ سادہ طریقہ سے اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ ان کے ایک صبی پیمائش (مثلاً 1 سینٹی میٹر مکعب) والے ٹکڑوں کا وزن کیا جائے۔

اس طرح یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ مختلف میٹرل کتنے بھاری ہیں۔ یہ مقدار کشافتِ اضافی کہلاتی ہے۔ جو ناپنے والی اکائیوں کے مطابق گرم فی مکعب سینٹی میٹر یا بلوگرام فی مکعب ڈیسی میٹر میں ظاہر کی جاتی ہے۔ اس طرح سے کشافتِ اضافی کسی میٹرل کے اکائی حجم کا وزن ہوتی ہے۔

لگ بھگ جاب کے میٹرل کی کشافتِ اضافی معلوم ہو اور جاب کا حجم حساب کر کے معلوم کر لیا جائے تو اس کا وزن معلوم کیا جاسکتا ہے۔

مثال: سٹیل کی کشافتِ اضافی 7.85 گرم فی مکعب سینٹی میٹر ہے۔ سٹیل کے 10، 50، 100 ڈی میٹر پیمائش والے مستطیل نما ٹکڑے کا وزن معلوم کریں۔

حل: سٹیل کے مستطیل نما ٹکڑے کا حجم = لمبائی × چوڑائی × موٹائی

$$(V = 10\text{cm} \times 5\text{cm} \times 1\text{cm} = 50\text{cm}^3)$$

چونکہ ایک مکعب سینٹی میٹر کا وزن 7.85 گرام ہے اس لیے 50 مکعب سینٹی میٹر کا وزن مندرجہ ذیل ہوگا:

$$50\text{cm}^3 \times 7.85\text{g/cm}^3 = 392.5\text{g}$$

نوٹ: وزن (گرام) = حجم (مکعب سینٹی میٹر) × کشافتِ اضافی (گرام فی مکعب سینٹی میٹر)

دباؤ کی قوت اور دباؤ (صفحہ 67)

ہتھوڑے کی ضرب کی قوت جس کے زیر اثر پھینکی یا سنہریچ میٹرل کے اندر دھنس جاتا ہے، ایک مخصوص سطح پر منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ سطح جس قدر چھوٹی ہوگی اسی قدر آسانی سے اوزار کی دھار میٹرل کے اندر دھنس جاتی ہے اور اسی قدر قوت اپنا اثر زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ اس کے برعکس جس قدر اوزار کی دھار کی سطح زیادہ ہوگی اسی قدر اوزار میٹرل کے اندر کم دھنسے گا۔ دھنسنے کی گندا اور تیز دھار اور چھوٹی چھینکی کی بڑی اور چھریاں کانٹے والی چھینکی کی چھوٹی سطحوں کا آپس میں موازنہ کریں۔

چونکہ قوت اور رقبے کو ناپا جا سکتا ہے، اس لیے قوت اور رقبے کے تعلق کو ایک مساوات سے ظاہر کیا جا سکتا ہے جس میں قوت کو رقبے پر تقسیم کرنے سے شدت دباؤ معلوم کیا جا سکتا ہے

$$\text{شدت دباؤ (نیوٹن فی مربع میٹر)} = \frac{\text{قوت (نیوٹن)}}{\text{رقبہ (مربع میٹر)}}$$

سوالات

- 1 - مندرجہ بالا مساوات کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کریں۔
- 2 - روزمرہ زندگی میں پیش آنے والی مثالیں وجوہات کے ساتھ بیان کریں جن میں زیادہ دباؤ یا کم دباؤ متعلق ہوتا ہو۔ دلیلیں بھی پیش کریں۔

رگڑ کی قوت اور جزر رگڑ

رگڑ کی قوت دو سطحوں کی باہم پھسلنے والی یا باہم حرکت کرنے والی سطحوں پر عمل کرتی ہے جیسا کہ پیرنگ ریٹوسے لائن اور پٹوں کو چلانے والی پیوں کی صورت میں۔

رگڑ کی قوت کی بدولت قوتوں کو ایک حصے سے دوسرے حصے تک منتقل کیا جا سکتا ہے اور اس طرح حرکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ رگڑ کی قوت کی بدولت کسی چیز کی حرکت کو روکا بھی جا سکتا ہے۔ بہرحال میں رگڑ کی قوت حرکت پیدا کرنے والی قوت کے مخالف عمل کرتی ہے۔

رگڑ سے حرارت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ سطحیں جن پر رگڑ پیدا ہوتی ہے گرم ہو جاتی ہیں۔

رگڑ کی قوت کی مقدار کو ناپا جا سکتا ہے۔ تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ رگڑ کی قوت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے جتنا باہم پھسلنے والی سطحوں پر عبوری عمل کرنے والا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ رگڑ کی قوت میں اسی نسبت سے اضافہ ہوگا جس نسبت سے دباؤ بڑھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے

کہ اگر 50 ، 100 یا 150 نیوٹن کی دباؤ کی قوت عمل کر رہی ہو تو رگڑ کی قوت بالترتیب 20 ، 40 یا 60 نیوٹن ہوگی۔

رگڑ کی قوت ہمیشہ دباؤ کی قوت کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ مندرجہ بالا مثال میں $\frac{4}{10}$ حصہ (اور اس کا انحصار باہم پھسلنے والے سطحوں کے میٹریل ان کی غلامیت اور اس بات پر ہوتا ہے کہ کیا دونوں سطحیں باہم پھسل رہی ہیں یا رول (Roll) کر رہی ہیں۔

تجربات سے مختلف میٹریل کے لیے رگڑ کی قوت اور دباؤ کی قوت میں نسبت معلوم کی گئی ہے۔ یہ نسبت جو رگڑ کو ملاتی ہے اور اشاریہ میں لکھی جاتی ہے۔ مثلاً شیش اور وگی لوہے کے باہم پھسلنے کی صورت میں جزر رگڑ 0.01 ہے۔

اگر جزر رگڑ معلوم ہو تو رگڑ کی قوت مندرجہ ذیل طریقے سے معلوم کی جا سکتی ہے:

$$\text{رگڑ کی قوت (F)} = \text{دباؤ کی قوت (W)} \times \text{جزر رگڑ}$$

سوالات

- 1 - کن صورتوں میں رگڑ کی قوت مطلوب ہوتی ہے اور کن صورتوں میں غیر مطلوب مثالوں کے حق میں دلیلیں بھی پیش کریں۔
- 2 - رگڑ کی قوت کا انحصار کن باتوں پر ہوتا ہے؟

عمل اور رد عمل (صفحہ 41)

پیرنگ کے ساتھ وزن نکلانے کی صورت میں وزن جتنا زیادہ ہوگا پیرنگ کی لمبائی میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ بااضافہ دیگر جتنا زیادہ وزن ہوگا پیرنگ میں اتنا ہی زیادہ کچھاؤ پیدا ہوگا اور پیرنگ جھوٹی طور پر متوازن ہے گا۔

وزن کی قوت اور پیرنگ میں کچھاؤ و نفاخت سطحوں میں عمل کرتے ہیں۔ عام الفاظ میں اسے عمل کی قوت اور رد عمل کی قوت یا مختصر آ عمل اور رد عمل کہا جاتا ہے۔ پیرنگ میں جو نئی اضافہ ہونا بند ہوگا عمل اور رد عمل متوازن حالت میں آ جاتے ہیں اور پیرنگ ساکن ہو جاتا ہے۔

قوت، (F) قوت کار و عمل + (F)

حکمیکی اور روزمرہ کاموں میں ایسے اجسام کی اکثر مثالیں ملتی ہیں جن پر بیرونی قوتیں عمل کر رہی ہوتی ہیں مگر وہ اندرونی مزاحمتی قوتوں کی بنا پر متوازن رہتے ہیں۔ مثلاً رگڑ کی قوت حرکت دینے والی قوت کے مخالف سمت میں عمل کرتی ہے۔ (صفحہ 68)

پہلے کے وزن کو اس کے ستونوں کا سلسلے رکھنا بھی قوت اور اس کے رد عمل کی ایک مثال ہے۔

اسی طرح کٹائی اور کڑائی کرتے وقت بھی لگانے والی قوت اور میٹیل کی مزاحمت ایک دوسرے کے مخالف سمت میں عمل کرتی ہیں۔

کٹائی کے دوران میٹیل کی مزاحمت اس کے ذرات کی قوت اتصال کی بنا پر ہوتی ہے (صفحہ 58)۔

کٹائی اسی وقت ممکن ہوتی ہے جب لگانے والی قوت میٹیل کی مزاحمتی قوت سے زیادہ ہو۔

$$F > F'$$

اطلاقی قوت اور رد عمل کی قوت غیر یکساں ہونے کی صورت میں جب تک توازن کی حالت قائم نہیں رہی اور جسم حرکت کرتا ہے۔

کٹائی کرنے کے لیے کٹائی کرنے والی قوت کا اندازہ میٹیل کی زیادہ سے زیادہ قوت مزاحمت کٹائی کی مزاحمت کو مد نظر رکھ کر لگایا جاتا ہے کیونکہ میٹیل کے توازن کی حالت میں رہنے تک اس پر لگانے والی قوت، میٹیل کی کٹائی کی مزاحمت کے برابر ہوتی ہے۔

(یور کے اصول سے بھی موازنہ کریں)۔

یور پر لگانے والی قوتیں اور یور کا اصول (صفحہ 48)

یور کی مدد سے کم قوت لگا کر زیادہ وزنی شیا کو حرکت دی جا سکتی ہے۔ مثلاً سادہ تھم کے یور کی صورت میں ایک لوہے کی لمبی سلاخ کو اس طرح رکھ کر استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ ایک نقطہ پر حرکت کر سکے۔ اس نقطہ کو نصاب کہتے ہیں۔

اٹھایا جانے والا وزن نصاب سے جتنا قریب ہو اور لگائی جانے والی قوت نصاب سے جتنی زیادہ دوری پر ہو، اتنی ہی آسانی سے یعنی کم قوت لگا کر وزن کو اٹھایا جا سکتا ہے۔

وزن اور وزن سے نصاب کے عمودی فاصلے اور قوت اور قوت سے نصاب کے عمودی فاصلے کے تعلق کو یور کا اصول کہتے ہیں جو یور کے متوازن ہونے کی صورت میں مندرجہ ذیل ہے:

$$\text{وزن (N)} \times \text{وزن کا بازو (m)} = \text{قوت (N)} \times \text{قوت کا بازو (m)}$$

اس اصول کو مد نظر رکھ کر کسی وزن کو اٹھانے کے لیے دیکھ کر قوت کا اندازہ کیا جاتا ہے۔

گر یور کے دونوں بازو برابر ہوں تو ایسے کیساں بازوؤں والا یور کہتے ہیں۔ اگر اس کے بازوؤں کی لمبائی برابر نہ ہو تو اسے غیر یکساں بازوؤں والا یور کہتے ہیں۔ ایسے یور بھی پائے جاتے ہیں جن پر لگانے والی قوت اور وزن نصاب کے ایک ہی طرف ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا نصاب وزن اور قوت کے درمیان ہوتا ہے۔

سوالات


- 1۔ اصول نمبر 48 سے 51 تک مثالوں میں کونسی شکل میں لگانے والی قوت اور اس کا رد عمل برابر ہیں۔ نیز یہ بھی بتائیں کہ کٹائی کے لیے دیکھ کر قوت میٹیل کی مزاحمت کٹائی، اٹھانے کا اپنا وزن اور دوسری اشیاء کا وزن کہاں پر عمل کر رہا ہے؟
- 2۔ اب یور کے اصول پر کام کر کے کسی اوزار مثلاً کیتیر پر قوت لگانے والے بازو کی لمبائی اور میٹیل کاٹنے والے جڑے کی میٹیل کاٹنے والے تمام نصاب اصل لمبائی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بتائیں کہ اس کو توازن کی حالت میں رکھنے کے لیے میٹیل کی مزاحمت کٹائی نماز کم کتنی ہوتی چاہیے جبکہ ہاتھ سے لگانے والی قوت کی مقدار 150 نیوٹن ہو؟
- 2۔ یور کے اصول کی مساوات کو اس طرح لکھیں کہ وزن نہ قوت ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ نیز اس مساوات کو اصطلاح میں بیان کریں۔

سنبے اور پینچ سے سوراخ کرنا




سنبے اور پینچ سے سوراخ کرنا
جب چادروں کو پیموں یا روٹوں کی مدد سے جوڑنا مقصود
ہو تو پینچ سے پیموں یا روٹوں کے کے مطابق سوراخ
جاتے ہیں۔

چادروں میں مختلف اشکال سے سوراخ لیے جاتے ہیں
باریک چادروں میں سوراخ سنبے کی مدد سے کیے جاتے ہیں۔
سنبے سے سوراخ کرنے کے لیے چادروں کو کسی نرم میٹیریل مثلاً کلاڑی یا سیسے
پر رکھا کر تھوڑے سے ضرب لگانا چاہیے (شکل 77.1)۔
موٹی چادروں یا مختلف شکال میٹیریل کو پینچ کرنے کے لیے
تھوڑے کی چوٹ ناکافی ہوتی ہے اس لیے پریس کے ذریعے پینچ پر
دباؤ ڈال کر سوراخ کیے جاتے ہیں (شکل 77.2)۔
پریس کے لیے دستے کی مدد سے کم طاقت لگا کر زیادہ دباؤ ڈالا
جا سکتا ہے۔ چونکہ پریس کے سنبے کو پینچ کہتے ہیں اور جس جیسے میں
پینچ داخل ہوتا ہے اسے ڈائی کہتے ہیں۔ ڈائی میں پینچ کے سنبے کے مطابق
سوراخ بنایا جاتا ہے۔

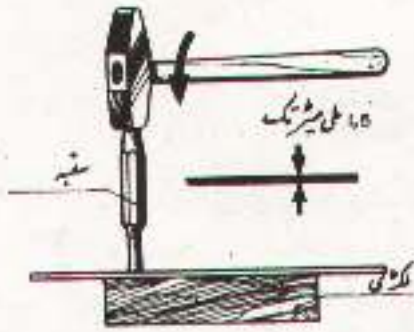

شکل 1 - سنبے سے سوراخ کرنا

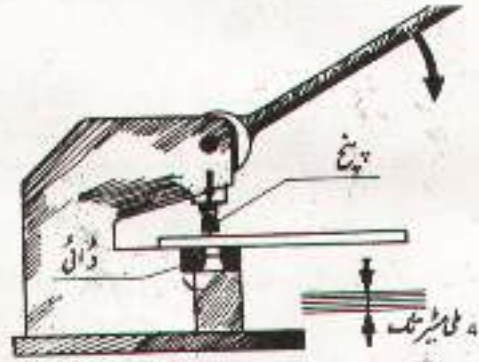

شکل 77.2: پریس پر پینچ سے سوراخ کرنا




شکل 77.3: مختلف نمونوں سے ایک ہی قسم کا عمل کیا جاتا ہے (a) برادے کی صورت
میں میٹیریل (b) ڈائی کی صورت میں میٹیریل لگانا۔

برسے اور پینچ سے سوراخ کرنا دو مختلف عمل ہیں (شکل
77.3) برسے کی صورت میں سوراخ کی جگہ کا میٹیریل برادے
کی شکل میں نکل جاتا ہے جبکہ پینچ کے ذریعے سوراخ والی جگہ
کا پورا میٹیریل ایک ٹکڑے کی صورت میں نکل جاتا ہے
چونکہ عمل میں کٹ کر نکلنے والے ٹکڑے کو صنایع میٹیریل تصور
نہیں کیا جاتا ہے اگر کٹ کر نکلنے والے ٹکڑے کو بطور جاب استعمال کیا جائے
تو کٹائی کا عمل بیسنگنگ کہلاتا ہے۔



بیج کھانے کا عمل

بیج کھانے کا عمل بھی کیتڑے سے کٹائی کے عمل کے مترادف ہے۔ بیج کھانے وقت بھی نسبتاً پانچ میٹرل کے اندر دھنس کر کٹائی کرتا ہے۔ شکل 78.1 -

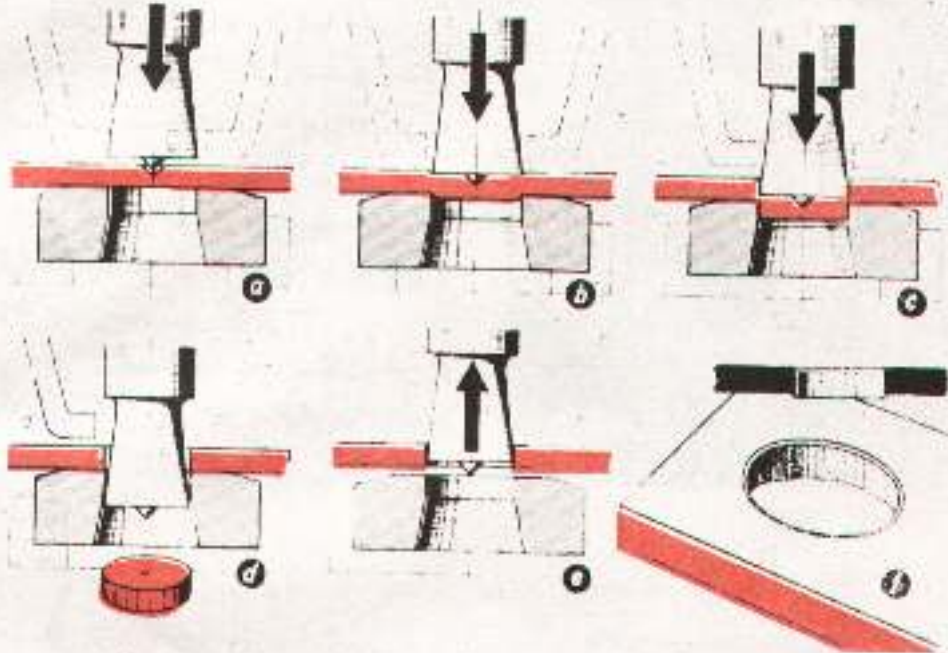


شکل 78.1 بیج کھانے کے عمل کی ترتیب (a) چادر کو سیدھا کر کے رکھنا (b) دبا کر کٹائی شروع کرنا (c) کٹائی کرنا (d) کھانے لگنے پر میٹرل کا استعمال (e) کھانے لگنے پر میٹرل کا استعمال (f) چادر میں سوراخ بنانا (g) چادر کو اوپر اٹھانے سے روکنے والی ٹیک

کیتڑے سے کٹائی بتدریج ہوتی ہے جبکہ بیج سے ایک دم کٹائی ہوتی ہے۔
 بیج کھانے کے لیے میٹرل پر ایک لخت اور زبردست دباؤ ڈالا جاتا ہے جس کی پہچان بننے والے سوراخ بھلے ہوئے اور کھانے سے ہو سکتی ہے جو تھوڑے سے میٹرل ہونے اور کھڑے ہوتے ہیں۔
 چونکہ بیج کھانے سے سوراخ کے کنارے ٹھنڈے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بیج واپس آتے وقت سوراخ میں چھنس جاتا ہے اور جب بھی بیج کے ساتھ اوپر اٹھ جاتی ہے جسے روکنے کے لیے ٹیک (stripper) استعمال کی جاتی ہے۔
 بیج کی واپسی کے دوران سوراخ میں ایک خاص قسم کی خاصیت کی بنا پر ہے۔ اس خاصیت کی وجہ سے بیج کے دباؤ سے ٹھنڈے ہونے والے کنارے از خود سے واپس آ جاتے ہیں جس سے سوراخ کا سائز بیج کے سائز سے تھوڑا چھوٹا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بیج واپس آتے وقت سوراخ میں چھنس جاتا ہے۔
 بیرونی قوت کے اطلاق سے میٹرل کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے اور بیرونی قوت کے ہٹانے پر میٹرل کے از خود اصل شکل میں واپس آ جانے کی خاصیت کو ٹیک (elasticity) کہتے ہیں جس کا کٹائی کرنے کے تمام عوامل میں مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔

سوراخ کرنے کے اوزار (Punching Tools)

شے (شکل 79.1) ہوت کیے جا سکتے والے ٹیس کے سرے سے بنائے جاتے ہیں۔ ان کے ٹنڈ گول یا دیگر مختلف اشکال (a) کے ہوتے ہیں جو پٹیائی کے طریقے سے بنائے جاتے ہیں۔ بعد میں انہیں برقی سے دگر دگر صحیح سائز میں تیار کر کے سخت کر لیا جاتا ہے۔ اس کی ٹکڑے تیز کر کے کٹائی کا کام کرتے ہیں۔ جب کے نیچے رکھا ہوا ٹیٹ یا کڑھی کا ٹکڑا کٹائی کرنے والے دوسرے کٹانے کا کام کرتا ہے۔ چڑھے، کاغذ، گتے یا ربر جیسے نرم میٹریل میں سوراخ نکالنے کے لیے کھوکھلے ٹنڈ والا پینچ استعمال کیا جاتا ہے (شکل 79.2) اس کا چھوٹا ٹنڈ گول سرے میں سوراخ کر کے اور اس کے کناروں کو تیز کر کے بنایا جاتا ہے۔ اس کی دھار بنانے والی سطحیں 25 درجے سے 35 درجے تک کے زاویے پر ترقیبی بنائی جاتی ہیں (شکل 79.2) اس قسم کے پینچ سے سوراخ کرتے وقت نکلنے والے ٹکڑے پینچ کے کھوکھلے حصے میں جمع ہوتے رہتے ہیں جو ستانی گئی تھوڑی سی سے باہر نکل آتے ہیں۔

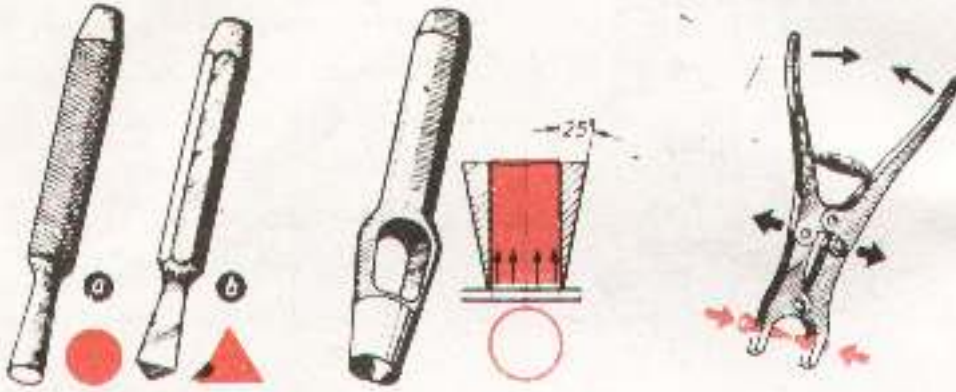


شکل 79.3: زنبور پینچ

شکل 79.2: کھوکھلے ٹنڈ والا پینچ

شکل 79.1: ٹیس (a) گول سوراخوں کے لیے (b) ٹکڑی سوراخوں کے لیے

زنبور پینچ دستی پنچنگ پرس ہوتا ہے۔ کٹائی کرنے کے لیے ہاتھ سے زنبور پینچ کے دستے کے دونوں بازوؤں کو دباتے ہیں جس سے کٹائی کرنے والے دونوں حصے مخالف سمت میں حرکت کرتے ہیں۔ زنبور پینچ کے دستے کو دبانے سے بازوؤں کے درمیان لگا ہوا سپرنگ بھی دب جاتا ہے اور جب ہاتھ سے دباننا چھوڑتے ہیں تو زنبور پینچ از خود سپرنگ کی قوت سے واپس اصلی حالت میں آ جاتا ہے۔ زنبور پینچ مختلف بناوٹ کے ہوتے ہیں۔ دھات میں سوراخ کرنے والے زنبور پینچ (شکل 79.3) نرم میٹریل (چمچہ، پلاسٹک) میں سوراخ کرنے والے زنبور پینچ (شکل 79.4) کی نسبت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔

دھاتوں میں سوراخ کرتے وقت زیادہ دباؤ حاصل کرنے کے لیے زنبور پینچ کی بناوٹ دوسرے سوڈ والی ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تیز کشی کی طرح ہاتھ سے لگائی جانے والی قوت پینچ اور ڈائی پر بلا واسطہ منتقل ہونے کی بجائے درمیان میں گئے ہوئے ایک میٹرک واسطے سے منتقل ہوتی ہے۔ سوڈ کے اس دوسرے نظام کی مدد سے ہاتھ سے لگائی جانے والی قوت کو 10 سے 15 گنا تک بڑھایا جا سکتا ہے۔

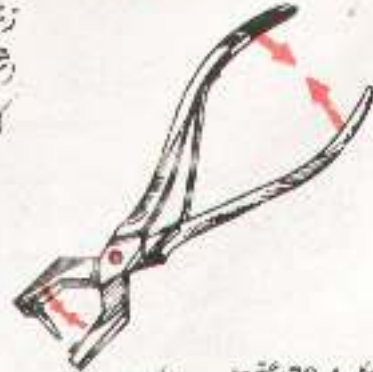


شکل 79.4: گتے چڑھے اور پلاسٹک میں سوراخ کرنے کے لیے زنبور پینچ



ہینچنگ پریس


ہینچنگ پریس (شکل 80.1) کے ہیچ کو محور مرکز پیٹ کی مدد سے اوپر نیچے حرکت دی جاتی ہے۔ ہیچ کرنے کے لیے مطلوبہ دباؤ، محور مرکز پیٹ کے ساتھ ملے ہوئے ایک سے دو میٹر لمبے دستے کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔

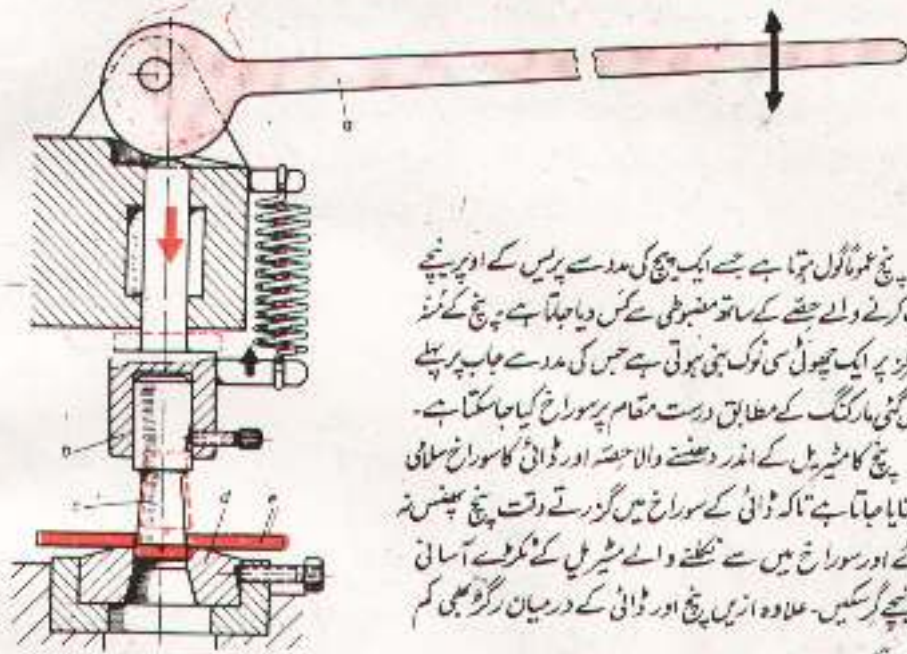

ہینچ ٹولز میں ہینچنگ پریس کے اوپر نیچے حرکت کرنے والے حصے کے ساتھ مضبوطی سے کس دیا جاتا ہے۔ ہیچ کرنے کے مرکز پر ایک چھوٹی سی ٹوکہ بنی ہوتی ہے جس کی مدد سے جاب پریس سے کی گئی مارکنگ کے مطابق درست مقام پر سوراخ کیا جاسکتا ہے۔ ہینچ کامیٹرل کے اندر دھسنے والی حصہ اور ڈائی کا سوراخ سلائی دار بنایا جاتا ہے تاکہ ڈائی کے سوراخ میں گزرتے وقت ہینچ پھینس نہ جائے اور سوراخ میں سے نکلنے والے میٹرل کے ٹکڑے آسانی سے نیچے گر سکیں۔ علاوہ انہیں ہیچ اور ڈائی کے درمیان رگڑ بھی کم ہوتی ہے۔

شکل 80.1: ہینچنگ پریس کے مختلف حصوں کا نام۔

(a) سے (e) جڑنوں مرکز پیٹ کے ساتھ دکھاتا ہے۔ (b) دھنچ (c) ڈائی (d) ڈائی (e) جاب۔

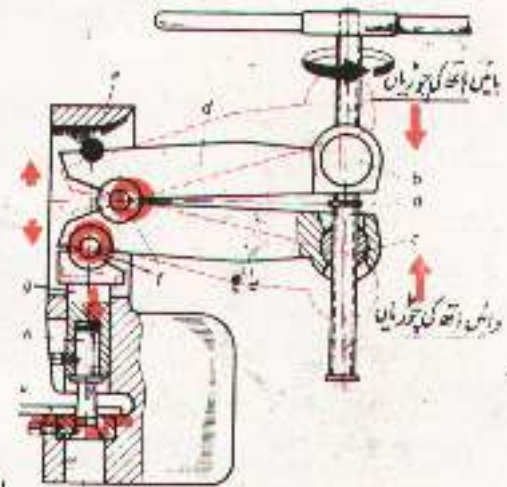

ہینچنگ پریس کی صورت میں ہیچ کو مضبوط چوڑیوں والے سینڈل کی مدد سے اوپر نیچے حرکت دی جاتی ہے (شکل 80.2)۔ سینڈل کو گھمانے سے ہیچ کو اوپر نیچے حرکت دی جاسکتی ہے۔ سینڈل سے ہیچ حرکت کی منتقلی دائیں بائیں اور بائیں اٹھ کانٹھی چوڑیوں والے دو ٹولز میں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کی مدد سے ہوتی ہے۔

شکل 80.2: سینڈل والا ہینچنگ پریس (a) سینڈل (b) اور (c) ہینچ میں حرکت کرنے والے ٹول (d) پریس (e) سکن مرکز (f) محور مرکز (g) ہینچ ہولڈر (h) ڈائی (k) جاب۔

کٹائی کے لیے درکار قوت اور مزاحمت کٹائی

اگر کسی چادر میں سے گرن شکل کا ٹکڑا پینچ کے ذریعے نکالنا ہو تو اس کے لیے درکار قوت چادر کے میٹرل کی مزاحمت کٹائی سے زیادہ ہونی چاہیے (شکل 81.1) چادر کی مزاحمت کٹائی مندرجہ ذیل پر منحصر ہوتی ہے:

1 - پینچ کیے جانے والے میٹرل کی کٹائی کی طاقت (Shear Strength) (نیوٹن فی مربع میٹر)۔

2 - پینچ سے کٹنے والی سطح کے ذریعے مربع میٹر پر (شکل 81.3) اور (81.4) میٹرل کی طاقت (Tensile Strength) کی طاقت کھچاؤ کی صورت میں

کی طاقت ہوتی ہے مثلاً St37 کی صورت میں شیل تیار کرنے والی فرم کی طاقت سے اس بات کی ضمانت دی جاتی ہے کہ اس کی کم از کم طاقت کھچاؤ 370 نیوٹن فی مربع میٹر ہے۔ تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ طاقت کھینچ طاقت کھچاؤ کا تقریباً $\frac{4}{3}$ گنا ہوتی ہے جو St37 شیل کے لیے تقریباً 300 نیوٹن فی مربع میٹر ہوتی ہے (شکل 81.2)۔

مثال: ایک گیلن آئرن ساؤز $5 \times 60 \times 30$ میں 20 ملی میٹر قطر کا سوراخ پینچ کی مدد سے کرنا مقصود ہے۔ میٹرل کی طاقت کھچاؤ 340 نیوٹن فی مربع میٹر ہے۔ مزاحمت کٹائی معلوم کریں (شکل 81.3)

حل:

طاقت کھینچ = $\frac{340 \times 4}{5}$ نیوٹن فی مربع میٹر

= 270 نیوٹن فی مربع میٹر

کٹائی جانے والی سطح کا رقبہ = $5 \times 3.14 = 15.7$

= 314 مربع میٹر

میٹرل کی مزاحمت کٹائی = 270 نیوٹن فی مربع میٹر

314 مربع میٹر = 84780 نیوٹن

پینچ پر لگائی جانے والی قوت لازمی طور پر

84780 نیوٹن سے زیادہ ہونی چاہیے تاکہ میٹرل

کٹائی ہو سکے۔

یہ کہا جاسکتا ہے کہ پینچ کے ذریعے سوراخ

کرنے کے لیے مطلوب قوت اسی قدر زیادہ ہوگی جس

قدر میٹرل سخت ہوگا اور جس قدر کٹائی جانے والی سطح


کا رقبہ زیادہ ہوگا شیل میں پینچ کے ذریعے سوراخ

کرنے یا کٹانے کے لیے بہت زیادہ قوت


درکار ہوگی۔ (شکل 81.4)



شکل 81.1: کٹائی کے لیے درکار قوت میٹرل کی مزاحمت کٹائی سے زیادہ ہونی چاہیے۔

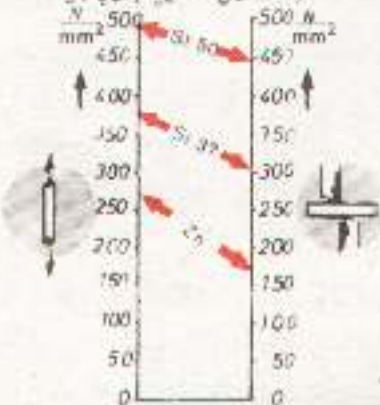


شکل 81.2: میٹرل کی طاقت کھینچ اور طاقت کھچاؤ

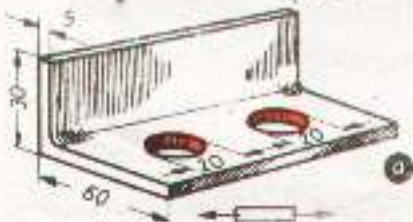


کٹائی کھچاؤ 340 نیوٹن فی مربع میٹر




شکل 81.3: کٹائی کی سطح کا رقبہ (a) سوراخ کی گول سطحوں پر (b) کٹنے والے گوشے کی گول سطح

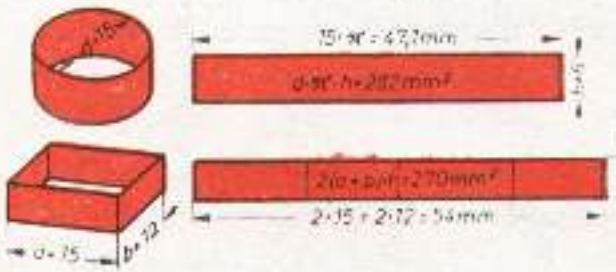


شکل 81.4: (a) پینچ کے ذریعے سوراخ کرنے کے لیے درکار قوت (b) پینچ سے سوراخ کرنے کے لیے درکار قوت

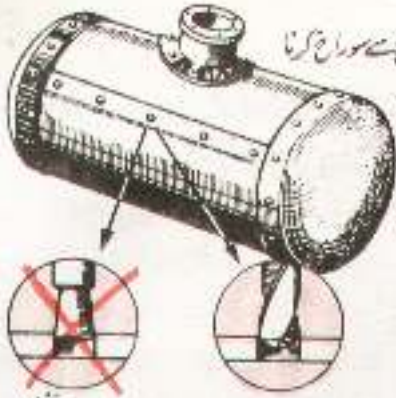

شکل 82.1

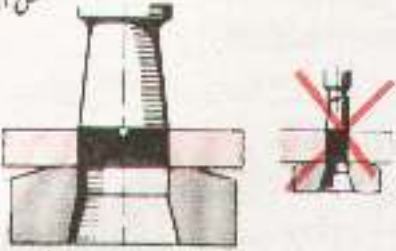

شکل 82.2

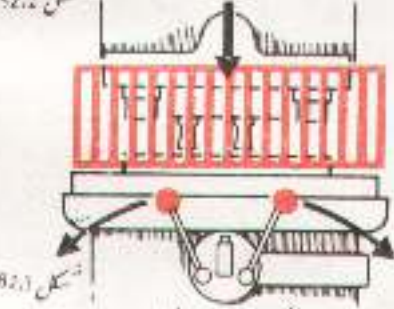

شکل 82.3

کڑی کے پھٹ جانے کی وجہ سے وہ بہت میسر میسر ہو جائے گی اور نتیجتاً بننے والے سوراخ صاف نہیں ہوں گے اور ان کا سائز بھی درست نہیں ہوگا۔
 سادھنات کا اندیشہ: پینچ پر کام کرتے وقت حادثات کا بہت اندیشہ ہوتا ہے کیونکہ پینچ کو بہت دباؤ کے ساتھ چیلے کی طرف دایا جاتا ہے اس بات کے پیش نظر کہ ہتھ یا انگلی پینچ کے نیچے نہ آجائے، اکثر اوقات چنگ پر کام کرنے کے سامنے کی طرف حفاظتی جالی لگانا ہوتی ہے اور شین کو چلانے کے لیے دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے (شکل 82.3) جہاں کو شینوں سے آٹارنا نہیں چاہیے۔
 اگر پینچ واپسی کے وقت سوراخ میں پھنس جائے تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہتھ چارہ کے ٹکڑے اور ڈانی کے درمیان نہ آجائے

سوالات

- 1- ایک سی موٹی چاروں کی کیتھ سے کٹال کی نسبت پینچ سے سوراخ کرنے کے لیے زیادہ قوت کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟
- 2- میٹرل کی کس خاصیت کی وجہ سے چنگ کے دوران میٹرل وقتی طور پر مڑ جاتا ہے اور پینچ کی واپسی حرکت کے دوران اس کے پھسنے کا باعث بنتا ہے؟
- 3- نمبر پینچ (شکل 79.3) سے سوراخ بنانے کے لیے 80 نیوٹن کی قوت لگانا پڑے تو ڈالی پر پینچ کا پرنے والا دباؤ معلوم کریں۔ اگر پہلے یور کے لیے وزن اور قوت کے بازنوں کی لمبائی میں 8:1 ہو اور دوسرے یور کے لیے وزن اور قوت کے بازنوں کی لمبائی میں 3:1 ہو تو اس دوہم نظام والے یور پر اثر انداز قوتوں کو شکل بنا کر واضح کریں۔
- 4- ایک مربع شکل کا سوراخ جس کا سائز $20 \times 20 \times 2.5$ میٹر ہے چارہ کے ٹکڑے میں پینچ کے ذریعے بنایا گیا ہے میٹرل کی خاصیت کئی معلوم کریں۔ اگر اس کی حالت کچھ 350 نیوٹن فی مربع میٹر ہو۔

82 مختلف میٹرل میں پینچ سے سوراخ کرنا

پینچ سے سوراخ کرتے وقت پینچ میٹرل پر دباؤ ڈالتا ہے، نرم اور جلدی نہ ٹوٹنے والے میٹرل میں مثلاً نرم سین ٹائپا، پٹیل اور اینیٹیم وغیرہ دباؤ برداشت کر سکتے ہیں جبکہ بھروسے اور سخت میٹرل مثلاً فول سٹیل، سپر ٹیک سٹیل اور دیگر لوہا وغیرہ دباؤ ڈالنے سے پھٹ جاتے ہیں۔

چونکہ نرم میٹرل پر بھی پینچ کا دباؤ پڑنے سے ان کے پھٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لیے ایسے جاپوں کی صورت میں جو دیر پا بھنے چاہئیں مثلاً ٹوٹا کر کے لیے استعمال ہونے والے چادر میں اور پلوں کے حصوں میں سوراخ کرنے کے لیے پینچ سے سوراخ کرنے کی بجائے برس سے سوراخ کرتے ہیں (شکل 82.1)۔

چونکہ پینچ کے ذریعے سوراخ کرنے کے لیے زیادہ قوت صرف ہوتی ہے اس لیے پینچ کے لیے استعمال ہونے والا میٹرل سخت اور مضبوط ہونا چاہیے۔ پینچ سے ایک ہی سائز کے قطر والے سوراخ کرنے کے لیے چادر جس قدر زیادہ موٹی ہوگی اسی قدر زیادہ قوت لگانا پڑے گی۔ اگر چادر کی موٹی سوراخ کے قطر کے برابر ہو تو پینچ ٹوٹ جائے گا (شکل 82.2) اس لیے میٹرل میں پینچ سے سوراخ کیا جائے کی موٹائی کسی بھی حالت میں سوراخ کے قطر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔

پینچ سے سوراخ کرتے وقت چادر کے نیچے میسر یا سخت لکڑی کا ٹکڑا رکھا جاتا ہے لکڑی کے ٹکڑے کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ لکڑی کے سالانہ چھلوں کا محور (annular rings) اور کھنڈ ہو، اگر نرم لکڑی استعمال کی جائے یا سخت لکڑی کے سالانہ چھلوں کا محور نیچے کی طرف ہو تو جس چادر میں سوراخ نکالنے ہوں گے

لکڑی کے پھٹ جانے کی وجہ سے وہ بہت میسر میسر ہو جائے گی اور نتیجتاً بننے والے سوراخ صاف نہیں ہوں گے اور ان کا سائز بھی درست نہیں ہوگا۔
 سادھنات کا اندیشہ: پینچ پر کام کرتے وقت حادثات کا بہت اندیشہ ہوتا ہے کیونکہ پینچ کو بہت دباؤ کے ساتھ چیلے کی طرف دایا جاتا ہے اس بات کے پیش نظر کہ ہتھ یا انگلی پینچ کے نیچے نہ آجائے، اکثر اوقات چنگ پر کام کرنے کے سامنے کی طرف حفاظتی جالی لگانا ہوتی ہے اور شین کو چلانے کے لیے دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے (شکل 82.3) جہاں کو شینوں سے آٹارنا نہیں چاہیے۔
 اگر پینچ واپسی کے وقت سوراخ میں پھنس جائے تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہتھ چارہ کے ٹکڑے اور ڈانی کے درمیان نہ آجائے


برسے سے سوراخ کرنا



ڈرننگ مشین پر برسے سے سوراخ کرنا

شینیں، آلات، چاروں کے ٹسے بڑے ڈبے، پراپرٹیل اور دیگر بہت سی اشیاء عموماً چھوٹے چھوٹے حصوں کو آپس میں جوڑ کر بنائی جاتی ہیں۔ جوڑنے کے لیے بیچ اور دوسرے استعمال ہوتی ہیں جنہیں ان کے سائز کے مطابق کیے گئے سوراخوں میں لگایا جاتا ہے۔ سوراخ ڈرننگ مشین پر برسے کی مدد سے کیے جاتے ہیں۔ برسے کی دھاریں میٹیل کو براہ راست کی صورت میں کاٹ کر گول سوراخ بنا دیتی ہیں۔ برسے سے کافی کرنے کے لیے اس کو خاص رفتار پر گھما کر ڈالا جاتا ہے جس سے تھوڑی تھوڑی کٹائی کرتے ہوئے برآمد میٹیل میں دھندلا جاتا ہے۔ شکل 83.1۔


ڈرننگ مشین کا کام برسے کو گھمانا اور کٹائی کے دوران اسے میٹیل پر دبانا ہوتا ہے۔ برسے کو مشین میں پکڑنے کے لیے چک (chuck) استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسا اوقات تین چوں اور روٹوں کو اس طرح لگایا جاتا ہے کہ ان کے سر جانب کی سطحوں کے باہر نہ رہیں۔ اس کے لیے سوراخ کے مرکز کو بیچ یا روٹ کے سر کے مطابق بڑا کر دیا جاتا ہے جسے کاؤنٹر سنکنگ (Countersinking) کہتے ہیں۔ مٹائی دہریا میٹیل کاؤنٹر سنکنگ کے لیے کاؤنٹر سنکنگ (Countersink Drill) استعمال کیے جاتے ہیں۔ برسے کی طرح انہیں بھی ڈرننگ مشین پر چک میں پکڑ کر استعمال کیا جاتا ہے۔ شکل 83.2۔

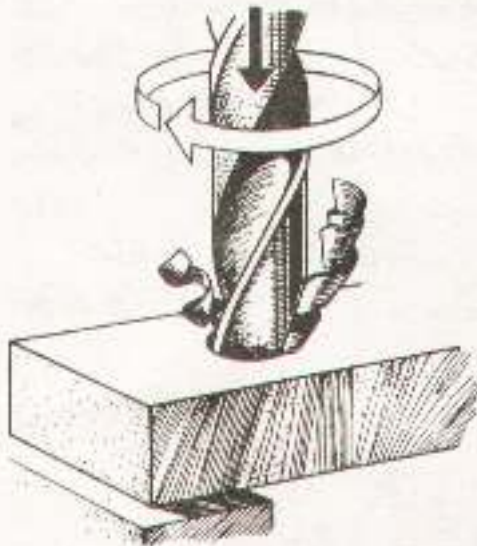

شکل 83.1: برسے سے سوراخ کرتے وقت سوراخ کے مقام پر ہیلر لپرائے کی صورت میں اٹھا جاتا ہے۔

اور کاٹنا پ ڈرننگ مشین کے علاوہ بھاری کاموں کے لیے ریڈیل ڈرننگ مشین اور بیک وقت کئی سوراخ کرنے کے لیے متعدد سنڈل والی ڈرننگ مشین یا لینگ ڈرننگ مشین اور کئی قسم کی دوسری ڈرننگ مشینیں استعمال ہوتی ہیں۔

ورکشاپ میں مختلف قسم کے جالوں میں برسے سے سوراخ مختلف مختلف زاویوں سے کیے جاتے ہیں، اس بات کے پیش نظر مختلف ساخت کی ڈرننگ مشینیں ہوتی ہیں۔ عام قسم کی بیچ ڈرننگ مشین

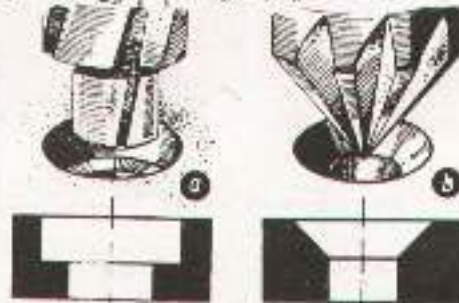

شکل 83.2: (a) اور (b) کے برسے سے سوراخ کیے گئے ہیں۔ (a) اور (b) کے لیے




برسے کی حرکات اور ان -

برسے کا سب سے زیادہ کارآمد حصہ اس

ہیں (صفحہ 85 ملاحظہ کریں)


کٹائی کرتے وقت زیادہ طور سے سب برابر ہی اور پیچے۔
 چونکہ گروٹی حرکت کی بدولت کٹائی کا عمل جتنا ہے اس لیے اسے کٹائی
 کی حرکت (main motion) کہتے ہیں اور پیچے کی حرکت جو سوراخ کی
 گہرائی کا باعث بنتی ہے کو فیڈ مووشن (feed motion) کہتے ہیں۔
 فیڈ مووشن کی اکائی عام طور پر ملی میٹر فی چکر لی جاتی ہے۔ مثلاً 0.3 ملی میٹر
 فی چکر۔ اس کی مدد سے براؤسے کی موٹائی کا تعین بھی کرتے ہیں۔ برسے کی
 ہر دو حارم چکر میں فیڈ مووشن سے نصف حد تک کٹائی کرتی ہے۔ اس
 طرح براؤسے کی موٹائی $0.15 - \frac{0.3}{2}$ ملی میٹر
 کٹائی کا عمل

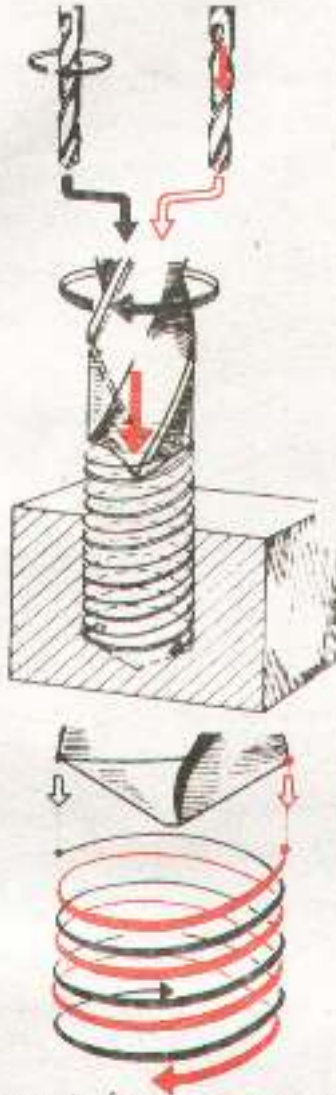

برسے کو سیٹ کرنے وقت اس کی نوک سب سے پہلے سے لگائے گئے نشان
 سے رہنمائی حاصل کرتی ہے اور کٹائی شروع ہونے تک اور کٹائی کے دوران
 بھی برسے کی نوک میٹر میں کو دبانے رکھتی ہے۔ برسے کی دونوں کٹائی کی حصا
 کی یکساں موٹائی میں میٹر میں کو کٹانے سے سوراخ جتنا ہے۔ فیس اسے کے میٹر میں
 میں دھنتے ہی سوراخ اپنے سائز کے مطابق بننا شروع ہو جاتا ہے۔ زیادہ
 برسے کی بل وار جھریوں کے ذریعے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ شکل
 (84.2)۔

برسے کی جھری جتنا کم بل کھائے ہوئے ہوگی، اتنا ہی زیادہ زیادہ
 آسانی سے نکلے گا (صفحہ 86 ملاحظہ ہو)۔

شکل 84.1 برسے سے سوراخ کرنے وقت کٹائی شروع ہونے اور فیڈ مووشن

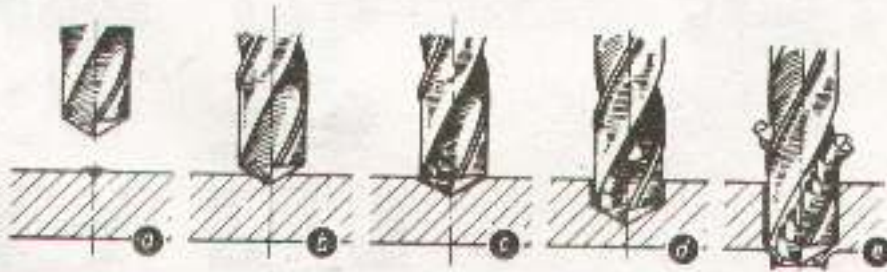

عمل (a) سوراخ کرنے کا عمل، (b) سوراخ سے لگنے گئے نشان کے مطابق برسے کو سیٹ کرنا، (c) اور (d) عمل
 (e) لگانا اور (e) سوراخ کا مکمل ہونا۔

ٹوٹ ڈرل

بناوٹ، خند و خال اور اصطلاحات

اس قسم کے برسے کی پہچان اس کی بل دار بھریوں سے کی جاسکتی ہے جو بڑے باہر نکالنے کے کام آتی ہیں۔
دونوں بھریوں کے درمیانی میٹر ٹی کو ویب (web) کہتے ہیں۔

برسے کی ڈرک کو سمان پر رگڑ کر مخروطی شکل دی جاتی ہے جس سے دونوں بھریوں کے سرے
پر دو سیدھے کنارے بن جاتے ہیں جنہیں کٹائی کی دھاریں (main cutting edges) کہتے ہیں۔ (شکل 85.1) اور ویب پر بننے والی دھاریں ڈیڈ سنٹر (dead centre) کہلاتی ہے۔

اس بات کے پیش نظر کہ کٹائی کرنے والی دھاریں میٹر بل کے اندر دھنس سکیں ان کی پھیلنے
طرف کی سطح کو رگڑا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں برسے کے کٹائی کرنے والے سرے کی مخروطی سطح اس
طرح سے بنا دی جاتی ہے کہ برسے کو گھمانے پر سوراخ کی داخلی سطح کے ساتھ برسے کی پوری مخروطی سطح
کی بجائے صرف اس کی کٹائی کی دھاریں ملیں۔ ان کٹائی کرنے والی دھاریں کی پھیلنے طرف کی
سطح تمام ترغابات سے اوپر کرائی جاتی ہے۔

برسے کا وہ حصہ جہاں سے نئے شین میں پکڑا جاتا ہے ٹینک کہلاتا ہے۔ 10 میٹر سے
چھوٹے قطر کے برسوں کے ٹینک سیدھے ہوتے ہیں جبکہ 10 میٹر سے بڑے قطر کے برسوں کے
ٹینک سلامی دار ہوتے ہیں (شکل 85.2)۔


بل کھاتی ہوئی سطح کے ایک کنارے پر ابھری ہوئی تیلی سی سطح کو مارجن (margin) کہتے
ہیں دونوں طرف کے مارجن کے درمیان کا قطر برسے کے قطر کے برابر ہوتا ہے۔

کبھی کبھی ٹوٹ ڈرل کو سپائرل
ڈرل (spiral drill) بھی کہا
جاتا ہے، مگر ٹوٹ ڈرل کو سپائرل
ڈرل کہنا غلط ہے۔ اس کی دھاریں
کی بل کھاتی ہوئی بناوٹ کی بنا پر اسے
ٹوٹ ڈرل کہا جاتا ہے۔ سپائرل
(spiral) ایسی بل کھاتی ہوئی




شکل 85.2 ٹینک کی بناوٹ

پیر کو کہتے ہیں جو بل کھانے کے ساتھ ساتھ باہر کی
طرف بڑھتی جاتے۔ مثلاً گھڑی میں لگایا جانے والا
چابلی والا سپرنگ (شکل 85.3)۔

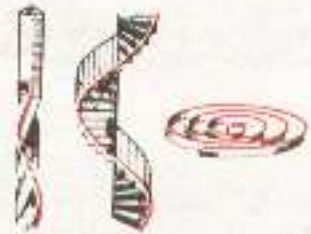

شکل 85.3 بل ٹوٹ ڈرل اور سپائرل

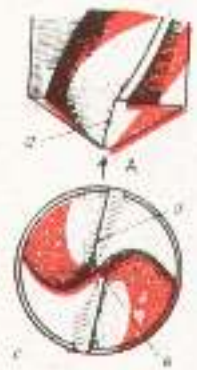

شکل 85.1 ڈرل کے خصوصیات
اور اصطلاحات۔
(a) ٹینک (b) بل دار بھری
(c) مارجن (d) کٹائی والی دھاریں
(e) مرکز پر پھیلی ہوئی دھاریں۔

برسے کی کٹائی کی دھاری بننے والے زاویے

بڑی چھینی اور آرسی کے بیڈ کی طرح برسے پر بھی کٹائی کے زاویے بنتے ہیں جیسا کہ ویج ایگل، ایک ایگل اور کلیرنس ایگل برسے پر ان زاویوں کو پونڈ اور ان کی پیمائش کرنا حاصل ہے۔

ریک ایگل "۲"

برسے کی کٹائی کرنے والی دھاری بننے والے زاویوں کے تعلق کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے بل دار جھریوں کی لیڈ (lead) کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ لیڈ سے مراد یہ ہے کہ بل دار جھری ایک چکر مکمل کرنے پر برسے کی مرکزی لائن کے متوازی کتنا نامزد آگے کی طرف طے کرتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں برسے کے مرکزی خط اور جھری کے بل کے درمیان بننے والا زاویہ کہتے ہیں۔ اسے زاویہ کاہرگا-جھری جس قدر کم بل دار ہوگی اسی قدر اس زاویے کی مقدار کم ہوگی اور جس قدر زیادہ بل دار ہوگی اسی قدر اس زاویے کی مقدار زیادہ ہوگی۔ یہ زاویہ تقریباً ریک ایگل "۲" کے برابر ہوگا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زاویہ کٹائی بنانے والی سطح پر عمود برسے کا ٹھوس خط اور بڑا وہ آسانے والی سطح کے درمیان بننے والا زاویہ ہوتا ہے (شکل 86.1a)۔

ویج ایگل "۲"

ریک ایگل کی مقدار سے برسے کے ویج ایگل (۲) کی مقدار معلوم کی جاسکتی ہے۔ جھری کی بڑا وہ آسانے والی سطح اور برسے کی مخروطی رگڑی ہونی سطح کے درمیان بننے والا زاویہ ویج ایگل کہلاتا ہے (شکل 86.1b)۔

ریک ایگل میں قدر بڑا ہوگا اسی قدر ویج ایگل چھوٹا ہوگا اور ریک ایگل کے چھوٹے ہونے کی صورت میں ویج ایگل بڑا ہوگا۔

سمت میٹر بل کی کٹائی کرتے وقت برسے کی کٹائی کرنے والی دھاری پر زیادہ باؤ

برسے سے دوران کٹائی



۱۱ ویج ایگل



۱۲ کلیرنس ایگل



۱۳ پوائنٹ ایگل



۱۴ شکل 86.1

نوٹ: ڈی کی دھاری بننے والے زاویہ

پڑتا ہے اس لیے ایسے میٹر بل کے لیے استعمال ہونے والے برسے کا ویج ایگل زیادہ رکھا جاتا ہے (۲) 71 اس کے برعکس نرم میٹر بل کی کٹائی کرنے والے برسے کا ویج ایگل صرف 45 سے 50 ہوتا ہے۔ ویج ایگل کا انحصار جھری کے بل کے زاویے (ریک ایگل) پر ہوتا ہے۔

کلیرنس ایگل "۲"

برسے کی مخروطی سطح اور سنڈر نما حصے کی سطح کے ملنے والے برسے کے مخروطی حصے پر کلیرنس انیس کے پچھلے کی طرف بل کھاتے ہوئے تھکاڑ سے بننے والا زاویہ کلیرنس ایگل کہلاتا ہے۔ اگر برسے کو درست طور پر سامان پر رگڑا گیا ہو تو اس کی مخروطی اور سنڈر نما سطحوں کے ملنے سے بننے والا کنارہ افقی سطح کے ساتھ 6 سے 8 درجے کے زاویے پر ہونا چاہیے (شکل 86.1c)۔

اگر برسے کی مخروطی سطح کو اس طرح رگڑا گیا ہو کہ اس پر کلیرنس ایگل نہ بنے تو برسے کی کٹائی کی دھاریں میٹر بل کے اندر دھنس نہیں سکیں گی۔

پوائنٹ ایگل "۲"

برسے کی دوران کٹائی کی دھاریں ایک دوسرے کے ساتھ جس زاویے پر واقع ہوں وہ پوائنٹ ایگل کہلاتا ہے (شکل 86.1d)۔ اس کی مقدار کا انتخاب اس طرح کیا جاتا ہے کہ کٹائی کرنے والی دھاریں ایک سیدھے میں رہیں۔ اسی بنا پر سنیل کے لیے استعمال ہونے والے برسے کے پوائنٹ ایگل 18 اور نرم دھاتوں کے لیے استعمال ہونے والے برسے کے لیے پوائنٹ ایگل 30 رکھا جاتا ہے۔

کاؤنٹر سنک (Countersink)

کام کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف قسم کے کاؤنٹر سنک استعمال کیے جاتے ہیں جن کے ذریعے ڈھالے ہوئے جابوں کے سوراخوں یا ہٹ سے کیے ہوئے سوراخوں کو خمی شکل دی جاتی ہے۔

میں دار کاؤنٹر سنک

ڈھالے گئے جابوں کے سوراخوں کو کاؤنٹر سنک کرنے کے لیے بل دار کاؤنٹر سنک استعمال کیے جاتے ہیں۔

بل دار کاؤنٹر سنک کو استعمال کرنے سے سوراخ کے نڈ کا قطر بڑا ہو جاتا ہے اور سطح بھی ملامت پر ہوتی ہے (شکل 87.1) بل دار کاؤنٹر سنک کی تھریاں برے کی طرح بل دار ہوتی ہیں جن کی تعداد 3 یا 4 ہوتی ہے اس طرح اس کی کٹائی کی دھاروں کی تعداد بھی تھریوں کی تعداد کے مطابق 3 یا 4 ہوتی ہے۔ دھاروں کی تعداد زیادہ ہونے سے کاؤنٹر سنک بہتر کٹائی کرتا ہے اور نتیجتاً سوراخ کی کٹائی زیادہ نرم اور موافقہ حاصل ہوتی ہے۔

رہبر والا کاؤنٹر سنک

وہ سولے پچوں کو اس طرح لگایا جاتا ہے کہ ان کا سر حساب کی سطح سے باہر نہ رہے۔ اس کام کے لیے رہبر والا کاؤنٹر سنک استعمال کیا جاتا ہے۔ رہبر کو پٹھنے کے بعد کٹائی کرتا ہے اور اکثر اوقات چوڑیوں کی مدد سے کاؤنٹر سنک کے ساتھ جوڑا جوتا ہے (شکل 87.3)۔

یہ ایک پیچ بھی ہو سکتا ہے جسے کاؤنٹر سنک کے سر سے پر لگایا گیا ہو۔ مخروطی شکل کے کاؤنٹر سنک کے ساتھ بھی اس قسم کا رہبر لگایا جاسکتا ہے۔ ہارنگ سنک کی پٹھائیں تیار ہونے والے حصے کا قطر رہبر کا قطر مخروطی کاؤنٹر سنک کی ٹوک کا زیادہ وغیرہ ایک معیار کے مطابق بنائے جاتے


ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ کاؤنٹر سنک ان معیاری سائزوں میں ہی بنائے جاتے ہیں جو لگانے جانے والے پچوں کے سائزوں کے مطابق ہوں۔




شکل 87.1
بل دار کاؤنٹر سنک



شکل 87.3
رہبر والا کاؤنٹر سنک

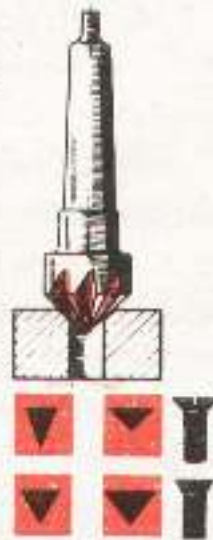

شکل 87.2
ٹوک دار کاؤنٹر سنک

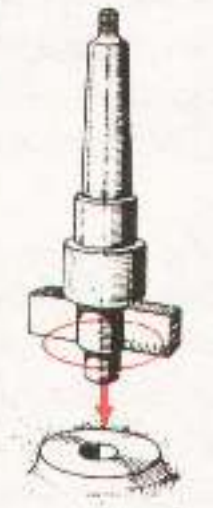

شکل 87.4
پٹھ کاؤنٹر سنک

ٹوک دار کاؤنٹر سنک

پچ یا روٹیں لگانے کے لیے کیے گئے سوراخوں کے نڈ کو ٹوک دار کاؤنٹر سنک کی مدد سے سلامی دار بنا دیا جاتا ہے (شکل 87.2)۔ یہ کاؤنٹر سنک روز پٹھ بھی کھاتے ہیں۔ ان کی مخروطی سطح پر 4 یا 9 دھاریاں ہوتی ہیں۔ ٹوک کے زاویے کی مقدار 45°، 60°، 75° یا 90° ہوتی ہے۔

سلامی دار پچوں کو لگانے کے لیے 90° درجے کی ٹوک والے کاؤنٹر سنک کے ذریعے سوراخوں کو کاؤنٹر سنک کیا جاتا ہے۔ اور 75° درجے والے کاؤنٹر سنک سے روٹ لگانے والے سوراخوں کو کاؤنٹر سنک کیا جاتا ہے۔

چھینٹے کاؤنٹر سنک

ڈھالنے کے ذریعے تیار کیے گئے سوراخوں کی اندرونی سطحوں کو چھینٹے کاؤنٹر سنک کی مدد سے ہموار بنا دیا جاتا ہے جن پر نڈ یا پٹھ کی سطح چھینٹی ہو (شکل 87.4)۔

چھینٹے کاؤنٹر سنک کی کٹائی کرنے والی دھاریاں ہوتی ہیں اور ساتھ رہبر بھی لگایا جاتا ہے۔ چھینٹے کاؤنٹر سنک بڑی آسانی سے بنائے جاسکتے ہیں اور کٹے ہو جانے پر ان کو آسانی سے دوبارہ تیز کیا جاسکتا ہے۔ چھینٹے کاؤنٹر سنک کا کٹائی کرنے والا حصہ تبدیل کیا جاسکتا ہے اور اس کو کاؤنٹر سنک کی شافٹ میں ہی ہوتی چھری سے گزار کر کس دیا جاتا ہے۔



شکل 88.1: ڈرنک مشین کے اجزاء (a) سینڈل (b) پکب (c) سینڈل سلیو (d) گزاری اور رینگ گزاری (e) پیمانہ (f) ڈرنک

درناک مشین


درناک مشین کو تیار کرتے وقت اس کے کام کرنے کی نوعیت کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس کی مدد سے برسے کو گھمانے کے ساتھ ساتھ مشین کی میبل کے طور پر اپنے کی حرکت دی جاتی ہے جس سے میٹر بل کے کائے جانے کے ساتھ ساتھ سورخ کی گزائی بھی برقی جاتی ہے۔ برسے کو پکب میں بانڈھا ہوا ہوتا ہے۔ برسے کو پکب کے لیے مشین پر خاص حصے بنے ہوتے ہیں۔ (شکل 88.1)۔

سب سے اہم حصہ مشین کا سینڈل اور اس کو چلانے والی موٹر ہے۔ سینڈل کے پچلے حصے میں سلامی وار سورخ بنایا ہوتا ہے جس میں ڈرنل پکب یا برسے کو لگایا جاسکتا ہے۔ سینڈل ایک سلیو (sleeve) میں لپی ہوئی ہے۔ سینڈل کے گھومنے کے دوران سلیو کو ایئر گزاری اور رینگ گزاری کے ذریعے اوپر نیچے کر سکتے ہیں جس سے سینڈل بھی تھری خطی سمت میں اوپر نیچے حرکت کرتی ہے۔ سینڈل کی اوپر نیچے کی حرکت فیڈ حرکت کہلاتی ہے۔ موٹر سے سینڈل تک پٹی اور پٹے یا پھر گزاریوں کے ذریعے حرکت کو منتقل کیا جاتا ہے۔

سینڈل کی مختلف رفتاریں حاصل کرنے کے لیے درجہ دار پٹیاں یا گزاریاں استعمال کی جاتی ہیں۔

سینڈل، رینگ گزاری پٹیاں اور گزاریاں مشینوں میں اکثر لگائی جاتی ہیں۔ یہ حصے موت ڈرنک مشین میں ہی استعمال نہیں ہوتے بلکہ دستی ڈرنک مشین سے لے کر متعدد سینڈل والی ڈرنک مشین اور برہم کی کٹائی کرنے والی مشینیں بنانے میں استعمال ہوتے ہیں (شکل 88.2)۔

دستی ڈرنک مشینوں کی سینڈل کو ایک دستے کے ذریعے ہاتھ سے گھمایا جاتا ہے یا پھر جھلی سے چلنے والی چھوٹی سی موٹر استعمال کی جاتی ہے۔

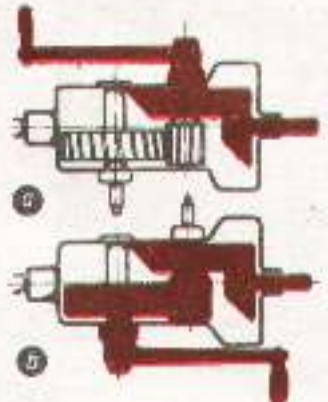

شکل 88.2: دستی ڈرنک مشین جن کی سینڈل کو گزاریوں کی مدد سے گھمایا جاتا ہے۔ (a) آہستہ چلنے کے لیے گزاریاں (b) تیز چلانے کے لیے گزاریاں

دستی ڈرنک مشین کو عام طور پر ورکشاپ سے باہر کے کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم ورکشاپ میں بھی بڑے بڑے اور ایسے جابوں میں سورخ دستی ڈرنک مشین سے کیے جاتے ہیں جن کے لیے دوسری مشینیں استعمال نہ کی جاسکتی ہوں۔ فیڈ کی حرکت اکثر اوقات ہاتھوں کے دباؤ سے دی جاتی ہے اور کبھی کبھار چوڑیوں والی سینڈل کے ذریعے بھی دی جاتی ہے۔ دستی مشینوں کو عام طور پر دو مختلف رفتاروں پر چلایا جاسکتا ہے (شکل 88.2)۔

گردشی حرکت (rotary motion)

مڈرننگ مشین کی سپنڈل اور اس پر لگا ہوا برآمدوں گردشی حرکت کرتے ہیں اور ان کا ہر تمام ایک دائرے کی صورت میں حرکت کرتا ہے۔ ان حرکتی دائروں کا مرکز سپنڈل کے مرکزی نقطہ پر واقع ہے (شکل 89.1)۔ سطح زمین پر پائے جانے والے تعلقات یا تقاضا مشا، مکان، درخت، آدمی زمین کی گردشی حرکت کی وجہ سے گردشی حرکت میں ہیں جو زمین کے اپنے فوری خطا کے گرد گھومنے سے ہے۔ زمین کا یہ فوری خط قطب شمالی اور قطب جنوبی کو ملانے والا خط ہے۔

کسی چیز کے ایک مکمل چکر کاٹنے پر اس چیز پر کوئی بھی نقطہ اپنے دائرے کے محیط کے برابر فاصلہ طے کرے گا۔

مثال: 200 ملی میٹر قطر والے سان کے پیسے کی گول سطح پر واقع کوئی نقطہ (شکل 89.2) سان کے ایک چکر مکمل کرنے پر 200 ملی میٹر $\times 3.14 = 628$ ملی میٹر کا فاصلہ طے کرے گا۔

چکروں کی تعداد:

عظمی حرکت کرنے والی شیا کی طرح گھومنے والی شیا بھی تیز یا آہستہ حرکت کرتی ہیں۔ سائیکل کے ڈائمو گھومنے والی حصہ جس کو سائیکل کا ہم ٹھاتا ہے سائیکل کے پیسے کے سبب (Hub) کی نسبت تیز گھومتا ہے۔ ڈرننگ مشین کی موٹر کی شافت بھی مشین کے سپنڈل کی نسبت زیادہ تیز گھومتی ہے۔ کسی گھومنے والی چیز کی رفتار کا اندازہ کافی وقت میں مکمل ہونے والے چکروں کی تعداد سے لگایا جاتا ہے اور اس کو تعداد چکر فی منٹ یا سیکنڈ (n) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ کسی موٹر کی رفتار کو ظاہر کرنے کے لیے بھی اس کے چکروں کی تعداد اس پر درج ہوتی ہے مثلاً 1485 چکر فی منٹ (n = 1485 Rpm)۔

گھڑی کی سیکنڈوں والی سوئی 1 چکر فی منٹ (1 rev. per min.) اور گھنٹوں والی سوئی 24 گھنٹوں میں دو چکر (2 revs. per 24h) لگاتی ہے۔

گردشی شیا کی محیطی رفتار

اگر گھومتے ہوئے سان کے پیسے کو غور دیکھا جائے تو اس بات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ سان کی محیطی سطح پر واقع ذرات ایک خاص وقت میں محور کے قریب ذرات کی نسبت زیادہ فاصلہ طے کرتے ہیں۔

چونکہ کسی چیز کا ایک خاص وقت میں طے کردہ فاصلہ اس کی رفتار کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے گھومنے والی شیا کی صورت میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سان کے پیسے پر مرکز سے مختلف دوری پر واقع نقاط مختلف رفتاروں سے حرکت کرتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ سان کے پیسے پر واقع تمام نقاط ایک ہی محور کی تعداد پر گھومتے ہیں۔ سب سے زیادہ رفتار محیطی رفتار ان ذرات کی ہوگی جو سان کے محیط پر واقع ہوں گے۔ جبکہ مرکز کے نزدیک واقع ذرات کی رفتار کم ہوگی (شکل 89.3)۔



شکل 89.1: ڈرننگ مشین کے سپنڈل کی گردشی حرکت



شکل 89.2: سان کے ایک چکر مکمل کرنے پر طے کردہ فاصلہ

شکل 89.3: سان کے ایک چکر مکمل کرنے کے لیے طے کردہ فاصلہ




شکل 89.4: سان کے ایک چکر مکمل کرنے پر طے کردہ فاصلہ

برسے سے سوراخ کرنا



شکل 1.90 گردش اپنے دیکھنے کی سمت
R ساعت سمت = دائیں طرف
A برعکس سمت = بائیں طرف

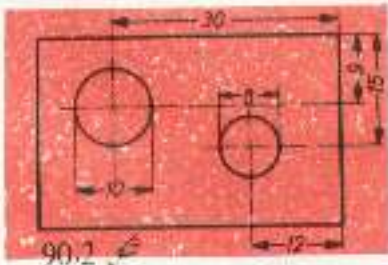

گھومتی ہوئی ٹائٹ کے مرکز پر واقع نفاذ کوئی حرکت نہیں کرتے ہیں اور اس طرح ان کی رفتار صفر ہوگی۔

گردشی اشیاء کی رفتار سے مراد کسی صورت میں بھی اس کے چکروں کی تعداد نہیں ہے، اس لیے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تباہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔

کشائی کرنے والے اوزار جو گھوم کر کشائی کرتے ہیں مثلاً برآمدنگ کڑو وغیرہ کی وسطی رفتار کو کشائی کی رفتار کہا جاتا ہے اور میٹرنی منٹ میں ظاہر کیا جاتا ہے

جب برسے کے چکروں کی تعداد لی منٹ معلوم ہو تو اس کے محیط پر واقع لفظ کا ایک منٹ میں طے کیا ہوا فاصلہ جو اس کی وسطی رفتار یا رفتار کشائی ہی ہر کرتا ہے،
رفتار کشائی = محیط × تعداد چکر فی منٹ۔

مثال: 50 فی منٹ فوکر برسے کا محیط = 0.05 میٹر × 3.14 = 0.157 میٹر
گر ہوا 200 چکر فی منٹ کے حساب سے گھوم رہا ہو تو اس کی رفتار
کشائی = 0.157 میٹر × 200 چکر فی منٹ = 31.4 میٹر فی منٹ۔

گھومنے کی سمت

درکشپ میں کام کے لیے یہ بات ناگوارہ مند ہے کہ گردش اشیاء کی گردش حرکت

کو حرکت کی سمت کے ساتھ ہی ہر کیا جائے۔ اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ دائیں طرف

کو گھومنے والی اشیاء ساعت سمت (clockwise) اور اس کے برعکس ضد

ساعت سمت (anticlockwise) میں گردش کر رہی ہیں۔ (شکل 1.90)

برسوں پر بل دائیں اور بائیں طرف کو ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے برسے اس وقت

کشائی کرتے ہیں جب ان کو ضد ساعت سمت یعنی گھڑی کی سوزیوں کی حرکت کے

خلاف سمت گھمایا جائے جبکہ دوسری قسم کے اس وقت کشائی کرتے ہیں جب ان کو

ساعت سمت یعنی گھڑی کی سوزیوں کی سمت میں گھمایا جائے۔ عام قسم کے چیلوں کو کتے

وقت ان کو دائیں طرف کو گھمایا جاتا ہے اور کھولتے وقت بائیں طرف کو۔ بائیں ہاتھ

چوڑیوں والے چیلوں کی صورت اس کے برعکس ہے کسی چیز کی ساعت یا ضد ساعت

سمت حرکت کو پہچاننے کے لیے اس طرف سے دیکھتے ہیں جس طرف سے اسے گھمایا جا

رہا ہو برسے کی صورت میں برسے کو گھمانے والی سپنڈل کی طرف سے دیکھا جاتا ہے تاکہ

برسے کی ٹوک کی طرف سے۔

برسے سے سوراخ کرنا

سوراخ کرنے کے لیے مرکز پر سنٹر پینچ سے نشان لگانا:

یکے جانے والے سوراخوں کے مرکروں کی پیمائش ڈرائیگس میں درج کی گئی ہوتی

ہیں۔ دو سوراخوں کا درمیانی فاصلہ بھی ان کے مرکروں کے درمیانی فاصلے کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے (شکل 1.90.2)۔

برسے کی ٹوک پینچ کیے جانے والے سوراخ کے مرکز پر میٹرنی کے اندر مضمتی ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس مقام پر برابر

آسانی سے چل سکے۔ اگر ایسا نہ ہو تو برآمدنگ کوگ سے کشائی شروع کر دے گا۔ خط کشی سے گلانے گئے مرکز کے نشان کو سنٹر پینچ سے گما کر دیا جاتا ہے

اس طرح ایک پھر ناسا گرا صاحب جاتا ہے جو برسے کی ابتدائی کشائی کے دوران رہنمائی کرتا ہے۔

سوراخ کی درستگی کو جانچنے کے لیے ایک دائرہ لگا کر اس پر سنٹر پونچ سے نشانات لگائے جاتے ہیں (شکل 91.1)




شکل 91.1

برسے کے درست جگہ پر کٹائی کرنے سے دائرے پر سنٹر پونچ سے لگائے گئے نشانات کا فاصلہ برسے سے بننے والے گول گڑھے کے محیط سے یکساں ہونا چاہیے اور سوراخ مکمل اور درست ہونے کی صورت میں سنٹر پونچ کے نشانات آدھے نظر آنے چاہئیں برسے کے محیط جگہ پر سوراخ بنانے کی صورت میں سنٹر پونچ کے ان نشانات سے فوراً اندازہ ہو جاتا ہے اور جھینپی سے بھری بنا کر برسے سے درست مقام پر دوبارہ کٹائی کر کے سوراخ درست کیا جاسکتا ہے۔

درست برسے کا انتخاب :

برسے کے قطر کا سائز اس کے شینک (Shank) پر کندہ کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 8.8 ملی میٹر اگر شینک کے گھس جانے کی وجہ سے یہ بند سے مٹ گئے ہوں تو برسے کے سائز کے قریب سے اس کا سائز ورنیر کیلیپر سے ناپ لیا جاتا ہے (شکل 91.2) بڑے سائز کے برسوں کے ڈیڈ سنٹر (dead centre) کی موٹائی زیادہ ہوتی ہے اور سنٹر پونچ کا نشان چھوٹا ہونے کی وجہ سے ابتدائی کٹائی کے لیے برسے کو رہنمائی حاصل نہیں ہوتی اور برسے غلط جگہ سے کٹائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑے سائز کے سوراخ بنانے کے لیے پہلے چھوٹے سائز کے برسے سے سوراخ کیے جاتے ہیں (شکل 91.3) چھوٹے برسے سے کیا ہوا سوراخ بڑے برسے کے لیے رہنمائی کا کام کرتا ہے۔ علاوہ ازیں بڑے برسے سے کٹائی کرتے وقت برسے کی کٹائی کی دھاروں پر میٹیل کی مزاحمت کٹائی کا اثر بھی کم پڑتا ہے۔ رہنما سوراخ کا قطر بڑے برسے کے ڈیڈ سنٹر کی لمبائی کے برابر یا تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے۔

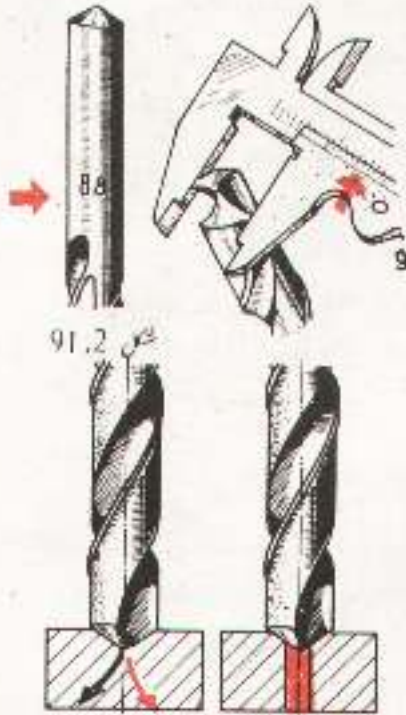

شکل 91.2

ایسی چیز تیار ہے اور ملاطبت وغیرہ میں سوراخ کرنے کے لیے خاص قسم کے برسے استعمال کیے جاتے ہیں۔

خاص قسم کے برسوں کے بل اور ان کی ٹوک کا زاویہ مختلف ہوتا ہے۔ ان کی کٹائی کرنے والی دھاروں کو گرائینڈ کرتے وقت میٹیل کی خصوصیات مثلاً طاقت، سخت پن اور بھروسے پن کو نظر رکھا جاتا ہے۔ اس قسم کے برسوں کو استعمال کرنے سے سوراخ صاف بنتے ہیں اور وقت میں بھی بچت ہوتی ہے۔

ڈرائنگ مشین پر چکروں کی تعداد کو سیٹ کرنا : مشین کی سپنڈل کے چکروں کی موزوں تعداد کا تعین کرتے وقت برسے کا قطر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یکساں چکروں کی تعداد کی صورت میں جس قدر قطر بڑا ہوگا اسی قدر اس کی محلی رفتار بھی کٹائی کی رفتار زیادہ ہوگی۔

$$\text{برسوں کا قطر} = 10 \text{ ملی میٹر} \quad \text{تعداد چکروں کی منٹ} = 30 \text{ ملی میٹر}$$

$$1000 = 1000$$

$$\text{برسوں کا محیط} = 3.14 \times \text{قطر} = 0.0314 \text{ میٹر} = 0.0942 \text{ میٹر}$$

$$\text{رفتار کٹائی} = \text{محیط} \times \text{تعداد چکروں کی منٹ} = 31.4 \text{ میٹر فی منٹ} = 94.2 \text{ میٹر فی منٹ}$$

اگر رفتار کٹائی بہت زیادہ ہو تو کٹائی کرتے وقت گرم ہونے سے برسے کا سخت پن کم ہو جاتا ہے یا اس کی دھاریں کٹے ہو جاتی ہیں۔ اس کو روکنے کے لیے چھوٹے قطر کے سوراخ کرنے کے لیے چکروں کی تعداد زیادہ اور بڑے قطر کے سوراخ کرنے کے لیے چکروں کی تعداد کم رکھتے ہیں۔ موٹے سوراخ کا قطر بھی نہیں بلکہ جاب کا میٹیل بھی چکروں کی تعداد کے تعین میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب کہ میٹیل جھدر مضبوط اور سخت ہوگا اسی قدر چکروں کی تعداد کم رکھی جائے گی۔

نوشین کے بنے ہوئے برستے کی بجائے اگر اپنی سپید ٹیٹیل کا بنا ہوا برا استعمال کیا جائے تو چکڑوں کی تعداد ڈیڑھ سے دوگنا بڑھانی جا سکتی ہے۔ سینڈھر تیز کی دھاروں والے برستے کے لیے چکڑوں کی تعداد پانچ گنا تک بڑھانی جا سکتی ہے اور اس وقت پر کٹائی کرنے سے گروہر جانے کے باوجود این جیوں کا سخت پن کم نہیں ہوتا ہے۔ فیڈ کی حرکت ہاتھ سے افزا اس قدر ہی جاتی ہے کہ پھرنے قطر کے برستے زیادہ دبانے سے مزید کر ٹوٹ جائیں برستے کے ٹوٹنے کا اندیشہ زیادہ تر ان کے ٹیٹیل میں پھیننے سے ہوتا ہے۔ زیادہ دبانے کے زبردستی دھاریں ٹیٹیل میں زیادہ گہرائی تک دھنس جاتی ہیں اور تیزاً برا ٹوٹ جاتا ہے۔



برستے کو ٹھنڈا کرنا اور چکنا سٹ لگانا

سوراخ کرتے وقت برستے کی دھاروں اور سوراخ کی دیواروں میں رگڑ پیدا ہوتی ہے جس کی بنا پر برا اور جاب دونوں بہت زیادہ گرم ہو جاتے ہیں یہ تیز برستے کی کٹائی کی دھاریں اپنا سخت پن کھو سکتی ہیں اور برا بہت جلد کٹد اور ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو روکنے کے لیے رگڑ کو کم کیا جانا چاہیے جس کے لیے برستے کی کٹائی کی دھاروں پر چکنا سٹ لگانا جاتی ہے اور اسے ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ برستے کو چکنا کرنے اور ٹھنڈا کرنے کے لیے عام طور پر کٹنگ آئیل اور پانی کا محلول استعمال کیا جاتا ہے جس کو برستے کی کٹائی کی دھاروں پر گرایا جاتا ہے۔



شکل 1 92

شکل 2 92

اوزاروں اور آلات کی دیکھ بھال

برسوں کو احتیاط سے رکھنا پڑتا ہے۔ خاص طور پر ان کی سختی کی ہوتی کٹائی کی دھاروں کو دوسری اشیاء کے ساتھ ٹکرانے یا گڑ گڑانے سے بچایا جاتا ہے۔

کٹد برستے کی کٹائی کرتے وقت ٹیٹیل کے اندر بڑی شکل سے دھنسنے ہیں کٹائی کرتے وقت کٹد برستے کی پہچان اس طرح سے ہوتی ہے کہ یکے جانے والے سوراخ کے کنارے اوپر کو اٹھ جاتے ہیں اور سوراخ کی دیوار پر بہت تیز بن جاتی ہے برستے کے کٹد ہونے کے آثار سب سے پہلے کٹائی کی دھاروں اور مٹاؤں دھاروں کے مٹاؤں کی نوکوں پر نمایاں ہوتے ہیں۔ (شکل 1-92)۔

ڈونگ شین پر کام کرنے کے بعد شین کے ٹیٹیل پر سے تراوہ وغیرہ تیار کرنا ضروری ہے۔ باریک باریک براوہ خاص طور پر بڑی ٹیٹیلے کا براوہ شین کے برنگوں اور دیگر مل کر چھیننے والے حصوں میں پھنس جاتا ہے اور استعمال کے دوران رنگ مار کی طرح کام کرتا ہے جس سے حرکت کرنے والے حصے جلد ہی گھس جاتے ہیں۔

برستے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال ہونے والے محلول کے قطروں کو اچھی طرح صاف کر کے خشک کر دینا چاہیے کیونکہ ان سے رنگ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔


برستے کو تیز کرنا

بل داری برستے اسی وقت اچھی طرح کٹائی کرتے ہیں جب ان کی نوک درست تیز کی گئی ہو جس کا مطلب یہ ہے کہ کٹائی کرنے والی دھاروں پر بننے والے زاویے صحیح ہوں۔ تجربات کے پیش نظر یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب برستے کو برستے تیز کرنے والی شین پر تیز کیا جائے۔ یا عام گرائنڈر پر برستے تیز کرنے والا کٹد استعمال کیا جائے۔


مگر برستے کو ہاتھ میں پکڑ کر گرائنڈ کیا جائے تو معذرتاً ذیل غلطیاں ہو سکتی ہیں: (1) برستے کی حرکت ایک ہی دھار یعنی کٹتی ہے اور اس طرح برا جلد ہی کٹد ہو جاتا ہے۔

حزبت ایک دھار سے کٹائی اسی صورت میں ممکن ہوتی ہے جب برستے کے عمودی خط اور کٹائی کی دھاروں کے درمیان سے، زاویے مختلف ہوں۔ اس طرح ایک ہی دھار کو کٹائی کرنی پڑتی ہے اور کٹائی کی گہرائی زیادہ ہونے کی وجہ سے برستے پر زیادہ دبانے پڑتا ہے اور وہ جلد ہی کٹد ہو جاتا ہے۔ (شکل 2-92)۔


برسے سے سوراخ کرنا

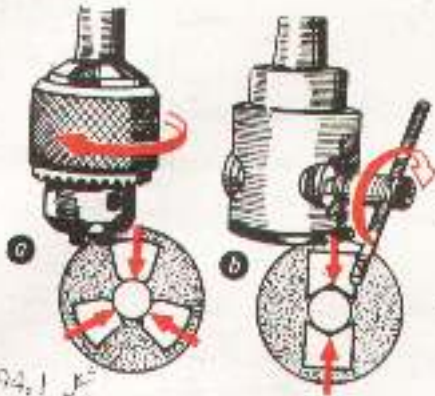

شکل 94.1

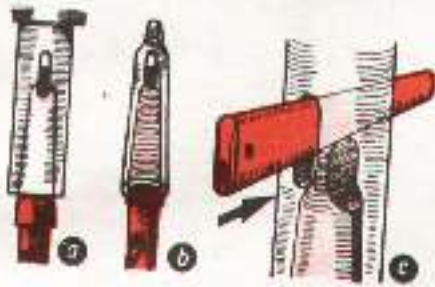

شکل 94.2

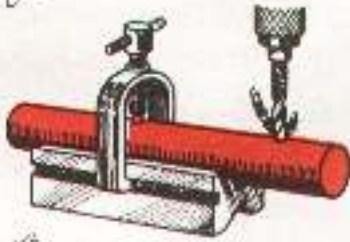

شکل 94.3

ڈرل چیک کے بیڑوں اور برسے کے درمیان پیدا ہونے والی رگڑائی سے بنا ڈرل چیک کے ساتھ گھومتا ہے۔ دو بیڑوں والے ڈرل چیک کے بیڑوں کی بناوٹ λ متسا ہوتی ہے جو دونوں طرف سے برسے کے شینگ کو دباتے ہیں اور برسے کو ڈرل چیک کے اندر گھومنے نہیں دیتے۔
سٹائی ڈرل شینگ والے برسے کو براہ راست ڈرلنگ مشین کے پنڈل میں لگایا جاتا ہے (شکل 94.2)۔

اگر پنڈل کے اندر والا اسلامی دار سوراخ برسے کے شینگ کے ساتھ سے بڑا ہو تو برسے کے شینگ پر پنڈل کے سوراخ کے مطابق سیلو چر مٹا دیتے ہیں

اس قسم کے برسوں کو پنڈل سے نکلنے کے لیے ایک پھال استعمال کی جاتی ہے جس کو پنڈل میں بنی ہوئی مستطیل نا بھری میں دھکیل کر برسے کو کھلا جاتا ہے۔

جاب کو مشین کی ٹیبل پر درست رکھنا چاہیے اور سوراخ کرنے کے دوران برسے کے دباؤ سے ایک طرف کو الٹ جانے یا پھسل جانے کا احتمال نہیں ہونا چاہیے۔

لام شروع کرنے سے پہلے مشین کی ٹیبل کو اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے۔ جاب کے نیچے متوازی ٹیبل سے بالکل بائیں رکھ لیا جاتا ہے تاکہ سوراخ کے اختتام پر برسے پر دباؤ ہونے سے مشین کی ٹیبل میں کٹائی نہ ہو جائے۔

گول جابوں کو دی بلاک میں رکھ کر ایک گلیپ کی مدد سے پکڑا جاتا ہے تاکہ وہ گھومنے نہ پائیں۔ (شکل 94.3)

برسے سے سوراخ کرنے کے وقت احتیاطی تدابیر


گھومتے ہوئے پنڈل بہت خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ ڈھیلے بیڑوں اور

لبے بالوں کے اس کے ساتھ لپٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے لباس دھیلا نہیں ہرنا چاہیے اور بال بٹے نہیں ہونے چاہئیں یا بھروسہ رکھنا چاہیے۔


جاب کو اس طرح پکڑنا چاہیے کہ وہ برسے کے ساتھ گھومنے نہ پائے اور خاص کر لمبی کسٹرن کو ہاتھ سے ٹھاکر ڈور نہیں کرنا چاہیے کسٹرن بٹانے کے لیے کھوئی جو اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہوتی ہے استعمال کرنی چاہیے۔

سوالات


- 1 - اگر درست جگہ پر سوراخ کرنے ہوں تو چاہئے والے دائرے کی خط کشی کیوں کی جاتی ہے؟
- 2 - برسے سے کٹائی کے عمل کی وضاحت کریں۔ برسے کی کونسی دھاریں کٹائی کرتی ہیں؟
- 3 - برسے کو ہاتھ سے پکڑ کر تیز کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ گز بند ٹنگ میں غلطیاں کیے جانے والے سوراخ پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں؟
- 4 - دستی ڈرلنگ مشین کو اس طرح کیوں بنایا گیا ہوتا ہے کہ اسے دو مختلف رفتاروں پر چلایا جاسکے؟
- 5 - ایک برسے کی کٹائی کی رفتار میٹر فی منٹ میں معلوم کریں اگر برسے کا قطر 20 ملی میٹر اور رفتار ڈیکڑنی منٹ 450 ہوں۔
- 6 - برسے سے سوراخ کرتے وقت پکڑنا بھی عملوں کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟
- 7 - 20 ملی میٹر قطر کے برسے سے کیے گئے سوراخ کو ناپنے پر اس کا سائز 20.5 ملی میٹر ہے۔ سوراخ کا سائز بڑا ہونے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟

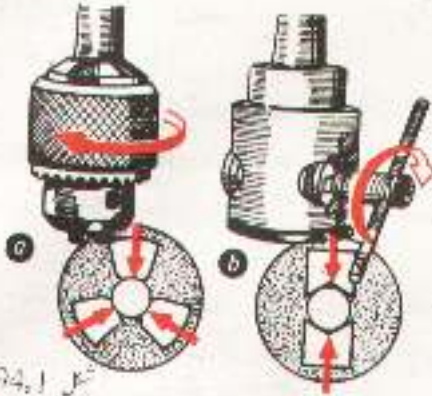

شکل 1، 94

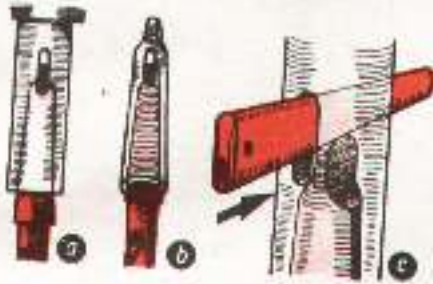

شکل 2، 94

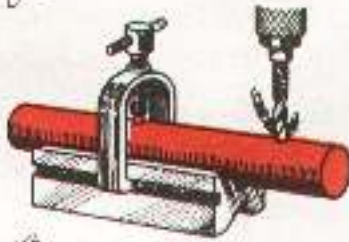

شکل 3، 94

ڈرل چیک کے بیڑوں اور برسے کے درمیان پیدا ہونے والی رگڑ کی وجہ سے برسا ڈرل چیک کے ساتھ گھومتا ہے۔ دو بیڑوں والے ڈرل چیک کے بیڑوں کی بناوٹ لگاتار ہوتی ہے جو دونوں طرف سے برسے کے شینگ کو دباتے ہیں اور برسے کو ڈرل چیک کے اندر گھومنے نہیں دیتے۔
اسلامی ڈرل شینگ والے برسے کو براہ راست ڈرلنگ مشین کے سپنڈل میں لگایا جاتا ہے (شکل 2، 94)۔

اگر سپنڈل کے اندر والا اسلامی ڈرل سوراخ برسے کے شینگ کے ساتھ سے بڑا ہو تو برسے کے شینگ پر سپنڈل کے سوراخ کے مطابق سیلو چڑھا دیتے ہیں۔

اس قسم کے برسوں کو سپنڈل سے نکلنے کے لیے ایک پھال استعمال کی جاتی ہے جس کو سپنڈل میں بٹنی ہونی مستطیل بنا بھری میں دھکیل کر برسے کو نکالا جاتا ہے۔

باب کو شینگ کی ٹیبل پر درست رکھنا چاہیے اور سوراخ کرنے کے دوران برسے کے دباؤ سے ایک طرف کو الٹ جانے یا پھسل جانے کا احتمال نہیں ہونا چاہیے۔

لام شروع کرنے سے پہلے شینگ کی ٹیبل کو اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے۔ جب کے نیچے ترازوی ٹیبل سے بالکل ہی کاٹھا رکھا گیا جاتا ہے تاکہ سوراخ کے اہتمام پر برسے پر دباؤ ہونے سے شینگ کی ٹیبل میں کٹائی نہ ہو جائے۔

گول جابوں کو دی بلاک میں رکھ کر ایک گلیپ کی مدد سے پکڑا جاتا ہے تاکہ وہ گھومنے نہ پائیں۔ (شکل 3، 94)

برسے سے سوراخ کرنے کے وقت احتیاطی تدابیر

گھومتے ہوئے سپنڈل بہت خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ ڈھیلے بیڑوں اور لمبے بالوں کے اس کے ساتھ لپٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے لباس ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے اور بال لمبے نہیں ہونے چاہئیں یا پھر سر کو ڈھکا پانا ہونا چاہیے۔

جب کہ اس طرح پکڑا گیا ہے کہ وہ برسے کے ساتھ گھومنے نہ پائے برائے کو اور خاص کر لمبی کٹرین کو ہاتھ سے ٹھاکر ڈور نہیں کرنا چاہیے کٹرین بٹانے کے لیے کھونٹی جو اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہوتی ہے استعمال کرنی چاہیے۔

سوالات

- 1 - اگر درست جگہ پر سوراخ کرنے ہوں تو چاہئے والے دائرے کی خط کشی کیوں کی جاتی ہے؟
- 2 - برسے سے کٹائی کے عمل کی وضاحت کریں۔ برسے کی کونسی دھاریں کٹائی کرتی ہیں؟
- 3 - برسے کو ہاتھ سے پکڑ کر تیز کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، گرائنڈنگ مشین میں قطعیوں کیے جانے والے سوراخ پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں۔
- 4 - دستی ڈرلنگ مشین کو اس طرح کیوں بنایا گیا ہوتا ہے کہ اسے دو مختلف رفتاروں پر چلایا جاسکے؟
- 5 - ایک برسے کی کٹائی کی رفتار میٹر فی منٹ میں معلوم کریں اگر برسے کا قطر 20 ملی میٹر اور رفتار میٹر فی منٹ 450 ہوں۔
- 6 - برسے سے سوراخ کرتے وقت چکنا چکی عملوں کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟
- 7 - 20 ملی میٹر قطر کے برسے سے یکے کے سوراخ کو تپنے پر اس کا سائز 20.5 ملی میٹر سے سوراخ کا سائز بڑا ہونے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟

ریٹنگ



ریٹ سے کام کرنا

دو قسموں کو یقینی درست چوڑائی کے لیے پین (Pin) یا بیج استعمال کیے جاتے ہیں۔

اس مقصد کے لیے برے سے یکے کے سوراخوں کے سائز کو درست کرنے کے لیے ریٹز استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ ریٹز ریٹنگ کہلاتے ہیں۔



گھومتے والی شانٹوں کو برنگوں میں فٹ کیا جاتا ہے۔ سٹینڈ ریٹنگ میں شانٹ اور برنگ کی شے والی سطحوں کے درمیان روٹ کو کم کرنے کے لیے (صفحہ 69) ملاحظہ ہو) سوراخوں کی اندرونی سطح ممکن حد تک ملائم ہونی چاہیے۔ سوراخ کا سائز فٹ کے سائز سے معمولی بڑا ہونا چاہیے تاکہ شانٹ برنگ کے اندر آسانی سے گھوم سکے اور پل بھی زیادہ نہ ہو۔ ریٹنگ کے ذریعے برنگوں کے سوراخوں کی اندرونی سطحوں کو مطلوبہ سائز میں جوار اور ممکن حد تک ملائم تیار کیا جاتا ہے۔

روٹ میں لگانے والے سوراخوں کی اگر سیدھ درست نہ ہو تو ریٹنگ کے ذریعے ان کی سیدھ کو درست کر لیا جاتا ہے تاکہ روٹ کو آسانی سے سوراخ کے اندر لگایا جاسکے۔

ریٹنگ کے عمل سے سوراخوں کی اندرونی سطحوں پر سے باریک باریک بارود پیرزے آتا جاتا ہے (شکل 95.1)۔ انٹیل سے سوراخوں کو درست سائز میں اور باہل گول تیار کیا جاتا ہے نیز برے سے تیار شدہ گھومنے والی سطح کو ملائم بنایا جاتا ہے۔

ریٹنگ کو یقیناً اختیار سے استعمال کیا جاتا ہے۔ فیڈ کی حرکت ہاتھ کے ہلکے سے دباؤ سے دی جاتی ہے۔ آسانی کی حسرت ریٹنگ کو ایک سینڈل کی مدد سے ہاتھ سے چھانک کر دی جاتی ہے (شکل 95.2a)۔ شیفٹی ریٹنگ مشین کے چمک میں بندھا جاتا ہے یا ڈرنلگ مشین کی سینڈل اور خراؤ مشین کے ٹیل شاٹ میں لگایا جاتا ہے (شکل 95.2b, c)۔

ڈرنلگ مشین کی صورت میں فیڈ کی حرکت اور کٹائی کی حرکت مشین کی سینڈل کے ذریعے دی جاتی ہے۔ خراؤ مشین کی صورت میں جاب ساکن ریٹنگ کے اوپر گھومتے اور فیڈ کی حرکت ٹیل شاٹ سے دی جاتی ہے۔

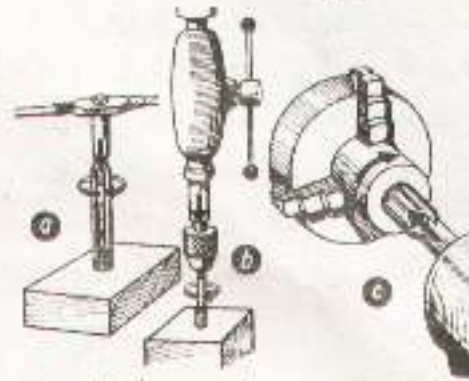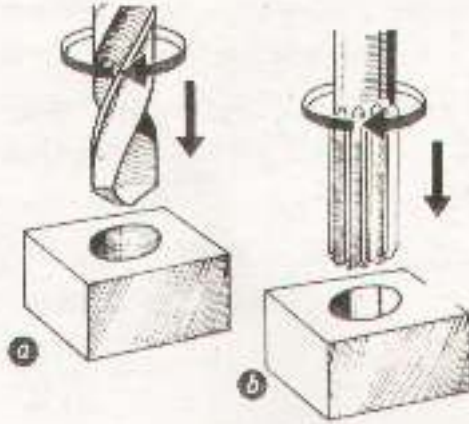

شکل 95.1 ریٹنگ کے لیے (a) پین سے سوراخ کی تیار (a) پین سے سوراخ کرنا، (b) پین سے سوراخ کو ملائم کرنا اور (c) پین سے سوراخ کو تیار کرنا۔
95.2 (a) پین سے سوراخ کرنا، (b) ڈرنلگ مشین پر ریٹنگ کرنا، (c) خراؤ مشین پر ریٹنگ کرنا۔


رینگ کا مثل

اگر سوراخ کا قطر ریم کے قطر سے معمولی سا کم ہو تو ریم کی دھاریں کٹائی کریں گی۔ ریم کی دھاریں کی محیطی حرکت کی وجہ سے کٹائی ہوتی ہے اور ریم آہستہ آہستہ سوراخ کے اندر دھستا چلا جاتا ہے (شکل 96.1)۔

چونکہ ریم کی متعدد دھاریں (6-18) ایک وقت کٹتی کرتی ہیں، اس لیے ہر دھار بہت باہر ایک بار وہ آتا رہتی ہے۔

ریم کا اگلا حصہ جو پہلے سوراخ کے اندر جاتا ہے کچھ لمبائی تک سلائی دار بنا ہوا ہوتا ہے۔ ریم کا یہی حصہ کٹائی کرتا ہے اور کٹائی والا حصہ کھلتا رہتا ہے۔ ریم کا زیادہ لمبائی والا حصہ جس پر دھاریں بنی ہوتی ہیں ریم کو سوراخ میں سیدھا رکھتا ہے اور اس وجہ سے ریم برے کی طرح سوراخ کے مرکز سے ہٹ کر کٹائی نہیں کر سکتا۔ ریم کو سوراخ میں پھینکنے سے بچانے کے لیے اس حصے کو پیچھے کی طرف معمولی سا سلائی دار بنایا جاتا ہے۔

ریم سے اترنے والا براہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اور برائے کے ٹوٹنے کا انحصار ماب کے ٹیوں کے بھر بھر سے پن پر ہوتا ہے جس جگہ سے براہ ٹوٹے گا اس مقام پر میٹل کے زیادہ گھراٹ جانے کا امکان ہوتا ہے۔ اگر ریم پر بنی ہوئی دھاریں ایک جیسے فاصلے پر ہوں تو ریم میں ہمیشہ ایک ہی جگہ سے ٹوٹنے کا اور نتیجتاً اس مقام پر ریم کے دھلنے پھینکے اور زیادہ گہرائی میں کٹائی کرنے کے باعث سوراخ کی سطح پر نشانات بن جائیں گے جس سے سطح کی ملائیت متاثر ہوگی۔ اس کو روکنے کے لیے ریم کی محیطی سطح پر دھاریں مساوی فاصلے پر بنائی جاتی ہیں۔

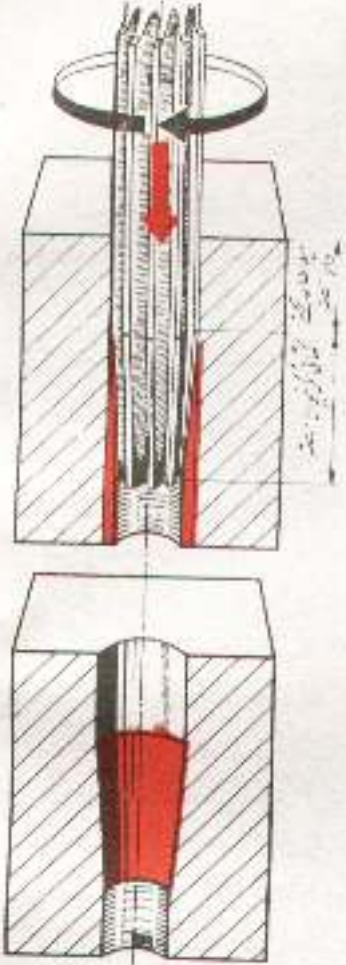


شکل 96.1: ریم کٹ کرتے وقت کٹائی کا مثل

مثال:

اگر ریم کی 8 دھاریں کو مساوی فاصلے پر بنایا جائے تو متصلاً دھاریں مرکز پر 45° کا زاویہ بنائیں گی۔ اور اگر ان کا فاصلہ غیر مساوی رکھا جائے تو 8 دھاریں کو مرکز سے ملانے پر زاویے 42°، 44°، 46°، 48° ہوں گے اور آٹھ حصے ملنے والے ہر دو نمونوں کا زاویہ ایک جیسا ہوگا (شکل 96.2)۔

دھاریں کو پھینکنے سے بچانے کے لیے دھاریں کو مل دار بھی بنایا جاتا ہے۔

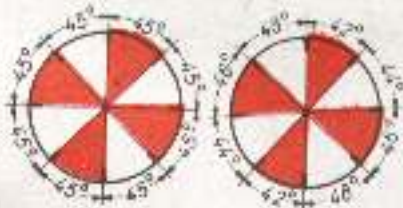


شکل 96.2: ریم کی کٹائی کی دھاریں کی تقسیم




ریٹنگ
ریٹر کی تیز دھاریں ٹنگ مشین پر تیار کی جاتی ہیں کٹائی کی دھار کے ساتھ ریٹر کی
پوری لمبائی ٹنگ بھریاں بنی ہوتی ہیں جن میں براہِ جمع ہوتا رہتا ہے (شکل 97.1)،
دستی ریٹر کے ٹینک کو اوپر سے مربع شکل میں بنایا جاتا ہے تاکہ ہاتھ
سے گھمانے کے لیے سینڈل لگایا جاسکے۔ مشین ریٹر کا ٹینک اسلامی دار بنایا گیا ہوتا
ہے تاکہ ڈرل مشین کے سینڈل میں لگایا جاسکے (شکل 97.2)۔ ایسے مشین ریٹر
بھی پائے جاتے ہیں جن کے ٹینک سنڈل نما ہوتے ہیں۔

دھار پر بننے والے زاویے

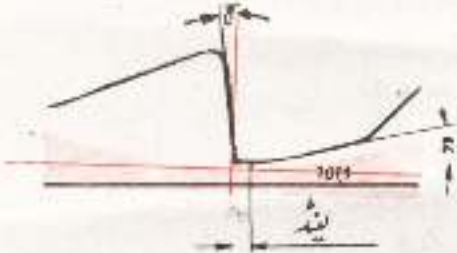

شکل 97.1: ریٹر سے کٹائی


پونکر ریٹر سے بہت باریک براہ آتا رہتا ہے اس لیے اس کی دھار کے
ریٹر اینگل کی مقدار صفر درجہ سے منفی پانچ درجہ تک رکھی جاتی ہے۔ اس طرح
دھاریں کٹائی نہیں کرتیں بلکہ چھلائی کرتی ہیں (صفحہ 65 کے ساتھ موازنہ کریں)
اور اس طرح دھاروں کے پھٹنے کا احتمال بھی کم ہو جاتا ہے۔

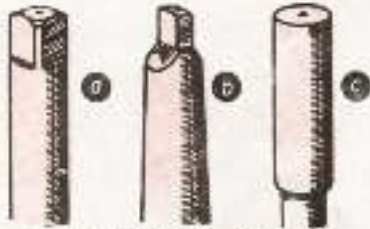

شکل 97.2: ریٹر کے ٹینک کی بنیاد (a) دستی ریٹر
(b) اسلامی دار ٹینک والا مشین ریٹر (c) موازنہ ٹینک
والا مشین ریٹر

جانب کی سطح گول ہونے کی وجہ سے ریٹر کی براہ آتا ہے والی سطح اور کٹائی کی
دھار کو مرکز سے ملانے والے خط کے درمیان بننے والا زاویہ ریٹر اینگل ۲ ہوتا
ہے جس مقام پر ریٹر کی دھار سورخ کی سطح کے ساتھ متقی ہو اس مقام سے پھٹنے
گئے آتھی خط دائرے کا محاسن اور دھار کی پھلی سطح کے درمیان بننے والا زاویہ
کلینز اینگل ہوتا ہے۔

ریٹر کو پیلے گولائی میں قطر کے سائز کے مطابق گرائنڈ کرتے ہیں۔ پھر کلینز
اینگل حاصل کرنے کے لیے دھاروں کی پھلی سطح کو 5° سے 8° تک گرائنڈ کیا جاتا
ہے۔ کلینز اینگل گرائنڈ کرتے وقت دھار کے ساتھ تھوڑی سی مٹی سطح چھوڑ
دی جاتی ہے۔

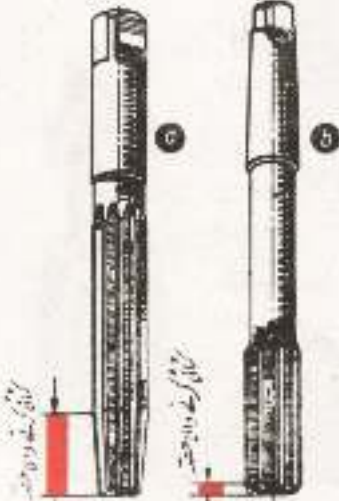

شکل 97.3: (a) کٹائی کرنے والا اسلامی دار
(b) مشین ریٹر

دستی ریٹر پر دھاریں زیادہ لمبی ہوتی ہیں (شکل 97.3a) جس سے ریٹر آسانی
سے ٹیڑھانیں ہو سکتا۔ مگر اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ ایسے میٹرل جو بھر بھر سے نہ
ہوں کی کٹائی کرتے وقت براہ زیادہ اترتا ہے اور لمبی لمبی دھاروں میں پسنا
رہتا ہے جس سے دھاروں پر دباؤ پڑ کر ان کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔
مشین ریٹر پر دھاروں کی لمبائی دستی ریٹر سے کم ہوتی ہے۔ چونکہ یہ
ڈرلنگ مشین میں پکڑے جاتے ہیں اور ان کے ٹیڑھے ہونے کا اندیشہ کم ہوتا ہے
اس لیے ان کی دھاریں لمبی بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

بند سورخوں کے لیے استعمال ہونے والے ریٹروں کا کٹائی والا اسلامی دار
چھو بہت چھوڑا بنایا جاتا ہے تاکہ ممکن حد تک سورخ کے پینڈے تک کٹائی ہو سکے
(شکل 97.3b)

ریگ کی کٹائی کی دھاریں

اکثر ریگ میں طرح بنائے گئے ہوتے ہیں کہ ان کی دھاریں سیدھی اور ریگ کے محور کے خطا کے متوازی ہوتی ہیں۔ ایسے سوراخ جن میں چھریاں وغیرہ کالی گئی ہوں ان کی ریگس کرنے کے لیے بل دار دھاریوں والے ریگ استعمال کیے جاتے ہیں۔

سیدھی دھاریوں والے ریگ سے چھریوں والے سوراخوں کی ریگس کی جائے تو دھاریں بھریوں میں پس جاتے سے ٹوٹ جاتی ہیں۔


بل دار ریگ کے بل کی سمت ریگ کو گھولنے کی سمت کے مخالف ہوتی ہے جو ریگ دائیں طرف کو گھلانے سے کٹائی کرتے ہیں ان کی دھاریوں کے بل کا رخ بائیں طرف کو ہوتا ہے (شکل 98.1)۔



اگر ریگ دھاریوں کے بل کا رخ بھی ریگس گھولنے کی سمت کی طرف ہو تو ریگ کا رخ کھانسنے والی بل دار تار کی طرح سوراخ کے اندر پس کر دھنس جائے گا۔


تعمیر پذیر ریگ

تعمیر پذیر ریگ یعنی ایسے ریگ جن کی دھاریں سنگ مشین پر کٹائی گئے کے بنی گئی ہوتی ہیں مگر اگر کوئی تیز کیا جائے تو ان کا قطر پہلے سے کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے نئے تعمیر پذیر ریگ صرف کچھ عرصہ تک ہی ایک مخصوص سائز کے سوراخوں کی ریگس کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ایک بار تیز کرنے کے بعد ریگ کے سائز میں فرق آ جانے کی وجہ سے ان کو صرف ابتدائی ریگس کے لیے ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔

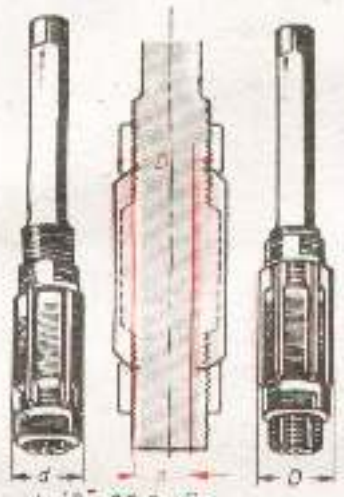


شکل 98.2 تعمیر پذیر

تعمیر پذیر ریگ کی دھاریں علیحدہ علیحدہ بنائی جاتی ہیں جن میں بعد میں ریگ کی باڈی پر جی ہوئی بھریوں میں لگایا جاتا ہے۔ ریگ کے سائز کو کم و بیش کرنے کے لیے دھاریوں کے دونوں طرف ریگ کی باڈی پر چھریاں بنا کر دو ٹوٹ لگائیے جاتے ہیں جن کو گھولنے سے دھاریں سلامی دار سطح پر اوپر نیچے حرکت کرتی ہیں جس سے ریگ کا قطر تبدیل ہو جاتا ہے (شکل 98.2)۔

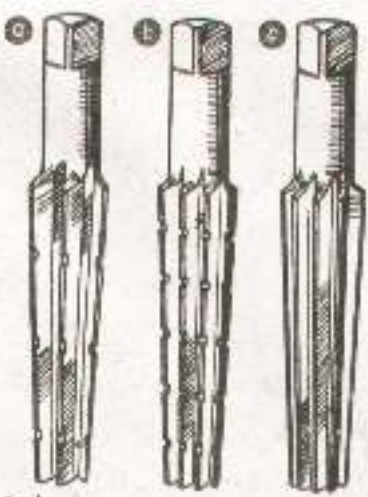

شکل 98.4 سلامی دار ریگ (a) کھولنے کے لیے (b) دھاریں کٹائی کے لیے (c) کٹائی کے لیے

جس کی بیرونی سطح پر دھاریں بنی ہوتی ہیں شیل ریگ کو استعمال کرنے کے لیے آر بریکس دیا جاتا ہے۔ آر بریکس ٹانگہ نہایت تیز جس کے ساتھ شیلک بھی بنا ہوتا ہے (شکل 98.3)۔ شیل ریگ کو ریگول کی نسبت سستے ہوتے ہیں کیونکہ مختلف سائز کے ریگول کے لیے ایک ہی آر بریکس استعمال کیا جا سکتا ہے اور آر بریکس تمام شیل سے تیار کیے جاتے ہیں۔

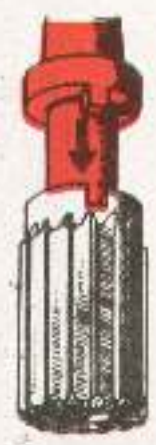


شکل 98.3

سیلو یا سلامی دار سوراخوں کی ریگس کے لیے سلامی دار ریگ استعمال کیے جاتے ہیں۔ چھوٹے سائز کے سلامی دار سوراخ بنانے کے لیے مختلف سائز کے بھریوں سے ڈیجہ دار سوراخ بنایا جاتا ہے جسے بعد میں ریگ کی مدد سے ایک جیسا سلامی دار بنا لیا جاتا ہے۔ چونکہ ایسے سوراخوں میں ریگ سے کٹائی زیادہ کرنی پڑتی ہے اس لیے سلامی دار ریگ تین کے بیٹھ میں اسے جاتے ہیں (شکل 98.4)۔

ناپنا اور پیمانے

جاب کا سائز کے مطابق ہونا


جاب کے سائز اسی وقت درست ہوں گے جب اس کی پیمائشیں ڈرائیگ میں دی گئی پیمائشوں کے مطابق ہوں۔ وقت بچانے والے آلات مثلاً مائیکرو میٹر وغیرہ سے جانچنے سے جاب کی اصل پیمائش اور دی گئی پیمائشوں میں انحراف معلوم کر سکتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ تیار شدہ جاب کے سائزوں میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے۔

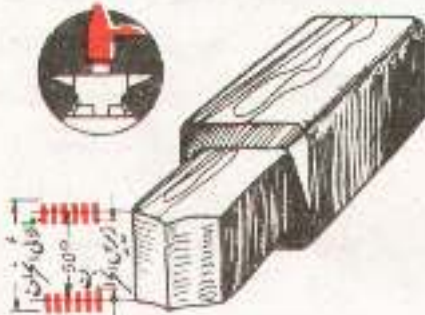

شکل 99.1: مٹائی کے طریقے سے تیار شدہ مہلوں کے سائزوں میں کمی بیشی کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے۔

ریمر سے تیار شدہ سوراخ کے سائز میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا جتنا کہ برسے سے تیار شدہ سوراخ میں ہوتا ہے۔ مٹائی کے عمل سے پچاس ملی میٹر مربع سائز میں جاب تیار کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ حتیٰ کہ بہت زیادہ منت اور وقت صرف کر کے بھی سائز تقریباً درست تیار ہوگا جبکہ اگر یہی جاب برستی سے تیار کیا جائے تو اس کے سائز میں مٹھو بہ سائز سے نسبتاً بہت کم فرق ہوگا۔


اس بات کے پیش نظر جاب کی تمام پیمائشوں میں تھوڑی سی کمی بیشی کی گنجائش رکھی جاتی ہے۔ اور اس کی مقدار کا انحصار جاب بنانے کے عمل پر ہوتا ہے۔ کھور سے قسم کے کام مثلاً مٹائی کے عمل کے لیے کمی بیشی کی گنجائش زیادہ دی جاتی ہے جس کی مقدار کئی ملی میٹر تک ہو سکتی ہے (شکل 99.1) جبکہ دقیق کاموں کے لیے یہ گنجائش بہت کم دی جاتی ہے مثلاً ریمر کے عمل سے تیار کیے جانے والے سوراخوں کے سائزوں میں گنجائش ملی میٹر کے سوویں یا ہزارویں حصے تک ہو سکتی ہے۔ (شکل 99.2)۔ جاب کے سائزوں میں گنجائش کو ڈرائیگ میں ظاہر کرتے وقت جاب کے بنانے کے عمل کو مد نظر رکھا جاتا ہے ڈرائیگ میں جاب کی پیمائشوں میں گنجائش کو ظاہر کرنے اور پڑھنے کے لیے خاص اصطلاحات استعمال کرتے ہیں اور یہ اصطلاحات سادہ اور آسان ہونی چاہئیں (شکل 99.2)۔

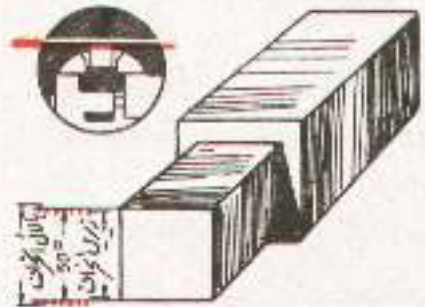

شکل 99.2: پیمائشوں کے مطابق برستی سے گزرنی کر کے تیار کیے گئے مہلوں کے سائزوں اور اصل سائزوں میں کم فرق رہتا ہے۔

سائز میں ٹالرنس

ڈرائنگ میں رچ شہ پہنچنا 50 کا بنیادی سائز (nominal size) دکھایا گیا ہے (شکل 100.1)۔ جب کہ بنیادی سائز سے جب کے اصل سائز کو جس قدر زیادہ رکھنے کی اجازت ہو وہ پیمائش بالائی انحراف (upper off size) اور جتنا کم کرنے کی اجازت ہو وہ زیریں انحراف (lower off size) کہلاتی ہے۔

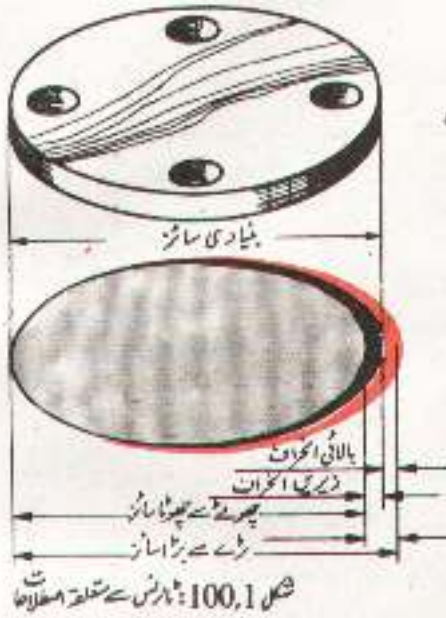

بنیادی سائز اور بالائی انحراف مثلاً 0.4 کو جمع کرنے سے جب کا بڑے سے بڑا سائز اور بنیادی سائز سے زیریں انحراف مثلاً 0.4 - تفریق کرنے سے چھوٹے سے چھوٹا سائز حاصل ہوتا ہے۔ جب کہ بڑے سے بڑے سائز اور چھوٹے سے چھوٹے سائز کے درمیان کسی سائز میں بھی تیار کیا جاسکتا ہے اور ان دونوں کا فرق ٹالرنس (tolerance) کہلاتا ہے۔ بالائی انحراف اور زیریں انحراف کو ڈرائنگ میں رچ کرنے کے لیے ان کو بنیادی سائز کے ساتھ نسبتاً چھوٹے سائز کے ہندسوں میں لکھا جاتا ہے۔ شکل میں دی گئی مثال کی صورت میں

$$50^{+0.4}_{-0.4}$$

بنیادی سائز = 50 می میٹر
 بالائی انحراف = +0.4 می میٹر
 زیریں انحراف = -0.4 می میٹر
 بڑے سے بڑا سائز = بنیادی سائز + بالائی انحراف

$$50.4 - 0.4 + 50 =$$

$$50.4 - 0.4 - 50 =$$

ٹالرنس = بڑے سے بڑا سائز - چھوٹے سے چھوٹا سائز

$$0.8 = 50.4 - 49.6 =$$

بالائی انحراف اور زیریں انحراف کی علامتوں (+ یا -) کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ جمع کی علامت کا مطلب یہ ہے کہ انحراف کو بنیادی سائز کے ساتھ جمع اور منفی کی علامت ہو تو بنیادی سائز سے تفریق کرنا ہوگا۔

مثال:


$$50^{-0.2}_{-0.5}$$

بڑے سے بڑا سائز = بنیادی سائز - بالائی انحراف = 49.8 = 50 - 0.2 می میٹر
 چھوٹے سے چھوٹا سائز = بنیادی سائز - زیریں انحراف = 49.5 = 50 - 0.5 می میٹر
 ٹالرنس = بڑے سے بڑا سائز - چھوٹے سے چھوٹا سائز = 49.5 - 49.8 = 0.3 می میٹر

اگر تاہم، پن یا چابی وغیرہ کا سائز اس کے چھوٹے سے چھوٹے سائز سے کم ہو جائے تو وہ قابل استعمال نہیں رہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر سوراخ کا سائز اپنے بڑے سے بڑے سائز سے زیادہ ہو جائے تو وہ بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ اگر پن یا چابی کا سائز اپنے بڑے سے بڑے سائز سے زیادہ ہو یا سوراخ کا سائز اس کے چھوٹے سے چھوٹے سائز سے کم ہو تو ان پر مزید کام کر کے انہیں قابل استعمال بنایا جاسکتا ہے۔

جالوں کا باہم فرٹ ہونا

20 ملی میٹر قطر والے ریلر سے بنائے گئے سوراخ میں لگایا جانے والا کابل یا پین مختلف حالتوں میں فرٹ ہو سکتے ہیں۔ شکل 101.1 جس کا مطلب یہ ہے کہ کابل یا پین سوراخ میں آسانی سے یا دبا کر لگائے جاسکتے ہیں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب کابل یا پین کا سائز سوراخ کے سائز سے معمولی سا چھوٹا یا بڑا ہو۔

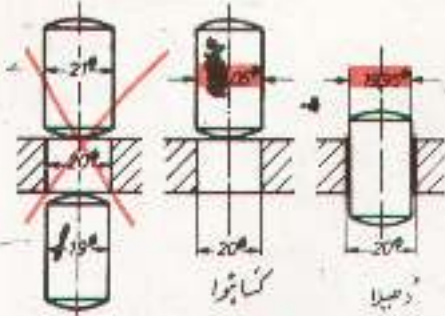


شکل 101.1: باہم چڑھنے والے جالوں کا فرٹ ہونا

21 ملی میٹر قطر کا کابل 20 ملی میٹر کے سوراخ میں دباؤ یا چوٹیں لگانے سے بھی فرٹ نہیں ہو سکتا جبکہ 19 ملی میٹر کا کابل اسی سوراخ میں لگانے سے بہت زیادہ ڈھیلا رہ جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں اس قسم کے سائزوں کے کابلے سوراخوں میں درست طور پر فرٹ نہیں ہوتے۔

تجربات سے ثابت ہوتا ہے کہ کابلے کا سائز اگر معمولی سا بڑا مثلاً 20.05 ملی میٹر ہو تو اسے 20 ملی میٹر قطر کے سوراخ میں دبا کر یا ہلکی سی چوٹیں لگا کر فرٹ کیا جاسکتا ہے۔ اس صورت میں کابلے سوراخ میں مضبوطی سے چھنس جائے گا اور اسے گھمایا یا آگے پیچھے حرکت نہیں دی جاسکتی۔ اس قسم کی فرٹ کو انٹرفیرنس فرٹ (Interference Fit) کہتے ہیں۔ اگر کابلے کا سائز سوراخ کے سائز سے معمولی سا کم مثلاً 19.95 ملی میٹر ہو تو اسے آسانی سے سوراخ میں لگایا جاسکتا ہے۔ اس صورت میں کابلے کو معمولی سی طاقت لگا کر گھمایا جاسکتا ہے یا آگے پیچھے حرکت دی جاسکتی ہے اور بہت زیادہ ڈھیلا بھی نہیں ہوتا۔ ایسی فرٹ کو کلیئر فرٹ (Clearance Fit) کہتے ہیں۔

جب کابلے کے انحراف اس طرح سے ہوں کہ تیار شدہ مختلف کابلوں کو سوراخ میں فرٹ کرتے وقت کبھی انٹرفیرنس فرٹ اور کبھی کلیئر فرٹ بنے تو ایسی فرٹ کو ٹرانزیشن فرٹ (Transition Fit) کہتے ہیں۔

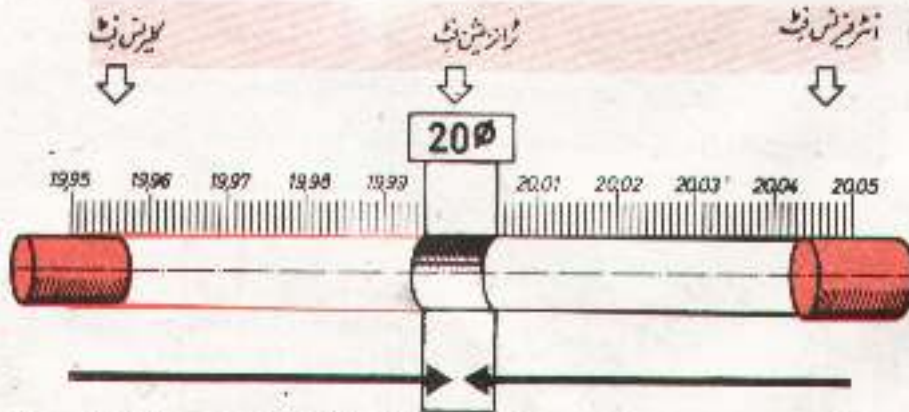


شکل 101.2: باہم چڑھنے والے جالوں کا مختلف طریقوں سے فرٹ ہونا۔

مختلف قسم کی فرٹ یعنی انٹرفیرنس، کلیئر، ٹرانزیشن فرٹ ایک ہی سائز کے سوراخ میں مختلف سائز کے کابلے کو لگا کر حاصل کی گئی ہیں (شکل 101.2)

ڈنگ کے لیے سائزوں میں ٹالرنس کی مقدار

اس حیثیت کے پیش نظر کہ جابوں کو آسانی اختیار کرنے کے باوجود بالکل درست سائز میں تیار کرنا ناممکن ہے۔ آپس میں فٹ ہونے والے جابوں کو تیار کرتے وقت خصوصاً کثیر المقدار پیداوار کے لیے ہنصامی دشواری پیش آتی ہے، اس لیے آپس میں فٹ ہونے والے جابوں کے سائز کو ایک حد تک درست رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے سائزوں کی درجہ بندی کا اندازہ ان کے آپس میں فٹ ہو جانے سے ہی نہیں لگایا جاتا بلکہ کثیر المقدار پیداوار کی صورت میں سوراخوں یا شافٹوں پر دی گئی ٹالرنس کی حدود کے مطابق کیا جاتا ہے۔ دو باہم جوڑے جانے والے حصوں کی پہچان کے لیے ڈرائنگ میں ان کا بنیادی سائز ایک ہی درجہ کیا جاتا ہے حالانکہ وہ مختلف اصل سائزوں میں تیار ہوتے ہیں۔

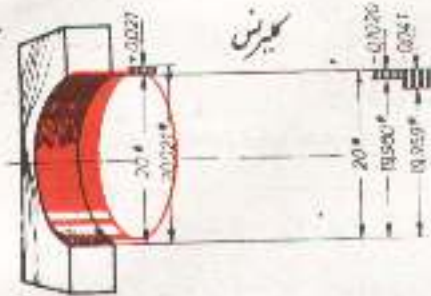

شکل 102.1: کثیر فٹ


شمال: کثیر فٹ شکل 102.1

شافت	سوراخ	
20 mm	20 mm	بنیادی سائز
-0.02 mm	+0.021 mm	بالائی انحراف
-0.041 mm	0 mm	زیریں انحراف
19.980 mm	20.021 mm	بڑے سے بڑا سائز
19.959 mm	20.000 mm	چھوٹے سے چھوٹا سائز
0.021 mm	0.021 mm	ٹالرنس

جوڑے جانے والے حصوں کے آف سائزوں کا انتخاب کافی احتیاط سے کیا جاتا ہے تاکہ مطلوب فٹ حاصل ہو سکے مثلاً کثیر فٹ حاصل کرنے کے لیے اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ شافٹ کا سائز ہر حالت میں سوراخ کے سائز سے چھوٹا ہے۔ اس صورت میں اگر بڑے سے بڑے سائز کی تیار شدہ شافٹ 19.980 mm چھوٹے سے چھوٹے سائز کے تیار شدہ سوراخ (20.000 mm) میں فٹ کیا جائے تو رکاوٹ پیش آنے کی بجائے لازمی طور پر چلے گی اور اس صورت میں چل کی مقدار کم سے کم ہوگی جو 19.980 - 20.000 = 0.020 فی میٹر ہوگی، اس کے برعکس اگر اتفاقاً تیار ہونے والے بڑے سے بڑے سوراخ 20.021 mm اور چھوٹی سے چھوٹی شافٹ 19.959 mm کو آپس میں جوڑا جائے تو ریلوہ سے زیادہ چل کی مقدار 0.062 فی میٹر حاصل ہوگی۔

جب کہ اگر بڑے سے بڑے سائز اور چھوٹے سے چھوٹے سائز کا فرق شکل بنا کر واضح کیا جائے تو اسے ٹالرنس زون (tolerance zone) کہتے ہیں شکل میں بنیادی سائز کو ظاہر کرنے والا خط صفری خط (zero line) کہلاتا ہے۔ آپس میں جوڑے جانے والے حصوں کے ٹالرنس زون کے سائزوں سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ حاصل ہونے والی فٹ کا معیار کتنا عمدہ ہے اور صفری خط کی مطابقت سے ٹالرنس زون کو دیکھتے ہوئے فٹ کی قسم کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

شمال: انٹرفٹ شکل 102.2

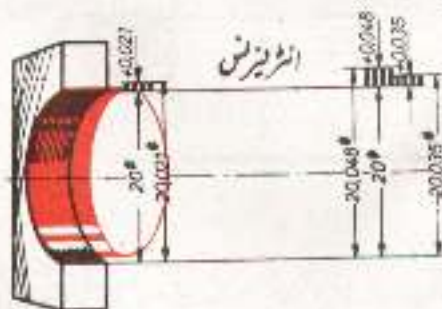

شکل 102.2: انٹرفٹ

شافت	سوراخ	
20 mm	20 mm	بنیادی سائز
+0.048 mm	+0.021 mm	بالائی انحراف
+0.035 mm	0 mm	زیریں انحراف
20.048 mm	20.021 mm	زیادہ سے زیادہ سائز
20.035 mm	20.000 mm	کم سے کم سائز
0.013 mm	0.021 mm	ٹالرنس


ڈنگ میں بنیادی سائز کے ساتھ انحراف کی پیشین گوئی کرنے کی بجائے بلکہ بنیادی سائز کے ساتھ حروف اور ہندسے لکھ کر ظاہر کیا جاتا ہے اس کے لیے استعمال ہونے والے حروف اور ہندسے عالمی نظام (ISO) کے تحت تعریف کیے گئے ہیں۔

جاہوں کو لمبٹ گیج (Limit Gauge) اور سینپ گیج (Snap Gauge) سے جانچنا
 آپس میں فرٹ ہونے والے جاہوں کے ہر حصے کے سائز کی درستگی کی چونکہ حدود مقرر کر دی گئی ہوتی ہیں اس لیے ان کے جانچنے کا عمل
 بہت آسان ہو جاتا ہے۔

اگر گول سوراخ کا بنیادی سائز 20 ملی میٹر ہو اور زیادہ سے زیادہ سائز 20.021 اور کم سے کم سائز 20.000 ہو تو ایسے سوراخوں کے
 سائزوں کو جانچنے کے لیے ہر سوراخ کے تیار ہونے والے سائز کو نہیں جانچنا چاہتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ تیار ہونے والا ہر سوراخ زیادہ
 سے زیادہ اور کم سے کم سائز کی حدود کے درمیان ہے یا نہیں۔ اگر سوراخ زیادہ سے زیادہ سائز (20.021) سے بڑا ہو جائے تو وہ بیکار
 ہو جاتا ہے جبکہ کم سے کم سائز (20.000) سے کم تیار ہونے والے سوراخ کو ریورک سے درست کر لیا جاتا ہے۔




ایسے جاہوں کو جانچنے کے لیے لمبٹ گیج استعمال کی جاتی ہیں جنہیں
 بہر بنیادی سائز کے مطابق اس طرح بنایا جاتا ہے کہ وہ ایک طرف سے
 زیادہ سے زیادہ سائز اور دوسری طرف سے کم سے کم سائز کے سین بھانچ
 ہوں۔

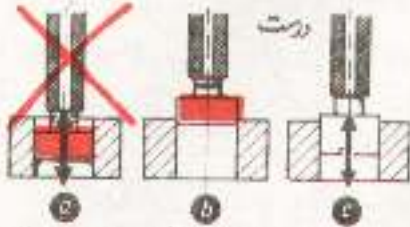

لمبٹ پگ گیج سوراخوں کو جانچنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں
 (شکل 103.1) ان کے جانچنے والے حصے سنڈرٹنا ہوتے ہیں جنہیں
 جانچنے والے سوراخ میں داخل کیا جاتا ہے۔ گیج کا زیادہ سے زیادہ سائز

شکل 103.1 لمبٹ گیج سے سوراخوں کے سائزوں کو جانچنا
 (a) گیج کا سائز زیادہ سے زیادہ سوراخ میں گزر سکتا ہے۔
 (b) اگر ٹیپ ٹھیک اور باؤس سوراخ میں داخل ہو تو جاہ خوب
 نہیں ہوتا ہے۔
 (c) اگر ٹیپ ٹھیک نظر آتا ہے اور سوراخ میں داخل ہو جاتا ہے تو
 جاہ دیکھنی ٹائرس کے مطابق درست ہے۔

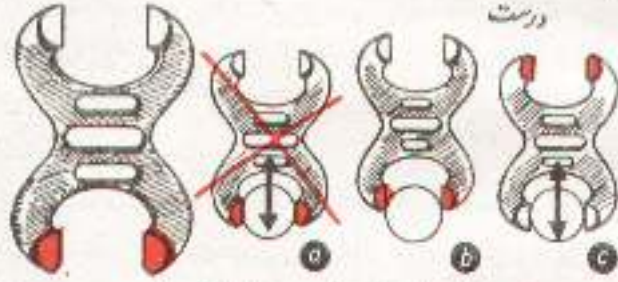

میں تیار شدہ حصہ سوراخ میں داخل نہیں ہونا
 چاہیے۔ بصورت دیگر سوراخ مطلوب سائز سے
 بڑا ہو گا اور جاہ بے کار ہو جائے گا جبکہ گیج
 لاکھ سے کم سائز کے مطابق تیار کیا بڑا حصہ

شکل 103.2 ٹائرس وغیرہ کے سائزوں کو سینپ گیج سے جانچنا (a) گیج بھرنے والے
 ٹائٹ پر گزر جاتی ہے تو جاہ مانع ہو گیا (b) اگر ٹھیک ٹائٹ ٹائٹ پر سے گزرتی
 نہیں ہے اور (c) بڑا ٹائٹ ٹائٹ پر سے گزر جاتی ہے تو جاہ بے گئے ٹائرس کے مطابق
 درست قرار دیا جائے۔

سوراخ کے اندر داخل ہو جانا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو تو سوراخ کو مزید بڑا کیا جاتا ہے۔
 گیج کا وہ حصہ جس کے سوراخ میں داخل ہو جانے سے جاہ بیکار ہو جاتا ہے یعنی وہ حصہ جو جاہ کے اندر داخل نہیں ہوتا
 چاہیے ٹائٹ کو حصہ کہلاتا ہے اور یہ حصہ لمبائی میں دوسرے حصے کی نسبت چھوٹا ہوتا ہے اور اس پر سرخ رنگ لگا کر تیز کی ہوتی
 ہے۔

ٹائٹوں کے قطر جانچنے کے لیے سینپ گیج (شکل 103.2) استعمال کی جاتی ہیں۔ ان کے جانچنے کے لیے استعمال
 ہونے والے دونوں طرف کے حصوں کی سطحیں گرائیڈ کر کے بیدھی اور متعلقہ سائز کے لحاظ سے زیادہ سے زیادہ سائز (go) اور کم سے کم سائز
 (not go) کے مطابق تیار کی جاتی ہیں۔ اگر کم سے کم سائز کے مطابق تیار شدہ حصے کے اندر ٹائٹ گزر جائے تو ٹائٹ کا کارہ ہوگی جبکہ زیادہ
 زیادہ سائز کے مطابق تیار شدہ حصے کے اندر ٹائٹ گزریا جانی چاہیے بصورت دیگر ٹائٹ کا قطر چھوٹا کرنا پڑے گا۔

کم سے کم سائز کے مطابق تیار شدہ حصے یعنی ٹائٹ کو حصے پر سرخ رنگ لگایا جاتا ہے اور سائز کی دھاریں ڈھلوانی ہوتی ہیں۔
 لمبٹ گیج سے جانچنے کا عمل بہت آسان ہو جاتا ہے اور ناپنے کے دوران ہونے والے غلطی کا احتمال نہیں ہوتا۔



ان بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ تیار شدہ جاب ڈرائنگ میں دی گئی پیمائشوں کے مطابق ہے یا نہیں، موزوں پیمائشی آلات استعمال کیے جانے چاہئیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جاب کی پیمائشوں کا پیمائش کی اکائی کے ساتھ موازنہ کیا جانا چاہیے۔

تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ ناپنے کے ہر عمل کے دوران چند غلطیاں ہوجاتی ہیں جس سے حاصل ہونے والی پیمائش کی درستگی متاثر ہوتی ہے۔ اگر پیمائش میں غلطی ناپنے والے آدمی کی وجہ سے ہو تو اس کا ازالہ احتیاط برتنے اور مہارت سے ناپنے سے کیا جاسکتا ہے۔ صفحہ 16 سے موازنہ کیجیے۔

ایسی غلطیوں کا ازالہ نہیں ہو سکتا جو ناپنے والے آلے کے دقیق نہ ہونے کی وجہ سے ہوں مثلاً فولڈنگ رول سے ناپتے وقت پیدا ہونے والی غلطیاں۔

یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک میٹر لمبے فولڈنگ رول کو 1000 ملی میٹر لمبائی میں بالکل درست بنایا جاسکے، اکثر اوقات ایسے جیانے فروخت ہوتے ہیں جو 1000 ملی میٹر کی بجائے دراصل 1001 یا 999 ملی میٹر لمبائی کے ہوتے ہیں۔ اس قسم کے جیانے سے اگر 1000 ملی میٹر لمبائی کی خاکشی کی جگہ تو ایک ملی میٹر کی غلطی کو روکا نہیں جاسکتا۔ اگر جاب (1000 ملی میٹر کی بجائے 1001 یا 999 ملی میٹر لمبائی میں جگہ) درکار ہے تو ناپنے کے لیے استعمال کیے جانے والے دقیق اور گنگے آلات کی سکیل نہایت احتیاط سے بنائی گئی ہونے کے باوجود بھی ان کی سکیل میں تھوڑا بہت فرق رہ جاتا ہے۔ مثلاً 1000 ملی میٹر لمبائی پر 0.01 ملی میٹر کا فرق ہو سکتا ہے۔

سکیلوں کی تیاری کے دوران نہ روکی جانے والی غلطیاں پیداواری غلطیاں کہلاتی ہیں۔ جن کا اثر جاب کی پیمائش پر ہوتا ہے۔ ناپتے وقت نہایت احتیاط سے کام لیا جاتا ہے تاکہ ناپنے والی غلطیوں میں پیداواری غلطیوں کے شامل ہوجانے سے پیمائش مزید غلط حاصل نہ ہو، مثلاً جیانے کو جاب پر غلط رکھنا یا پیمائش کا غلط پڑھنا۔ نیز غیر دقیق آلات سے دقیق پیمائشیں درست نہیں لاپی جاسکتیں، مثلاً ایسے ورنیر کیلیپر جن کی ورنیر سکیل $\frac{1}{10}$ ملی میٹر کو ظاہر کرتی ہو اور 100 ملی میٹر لمبائی پر تقریباً $\frac{8}{100}$ ملی میٹر کی پیداواری غلطی ہو، کی مدد سے 102.55 کی پیمائش حاصل کرنے کی کوشش بے سود ہے۔

مختلف اشیاء بنانے کے لیے استعمال ہونے والے اوزاروں کی درستگی کی حد کا انحصار دھات کاری کے متعلقہ شعبے مثلاً زرعی مشینری یا انجن رنائلے کا شعبہ دقیق تکنیکی کام پیمائشیں ٹولز بنانے کے شعبہ پر ہوتا ہے اور ان کی زیادہ سے زیادہ پیداواری غلطی کو 100 ملی میٹر لمبائی کی بنیاد پر ظاہر کیا جاتا ہے۔

مثال:

فولڈنگ رول $\pm 0.1 \text{ mm}/100 \text{ mm}$ ورنیر کیلیپر $\pm 0.075 \text{ mm}/100 \text{ mm}$

سکیل رول $\pm 0.05 \text{ mm}/100 \text{ mm}$ ماسٹر رول $\pm 0.01 \text{ mm}/100 \text{ mm}$



کسی جیانے سے ناپی جانے والی پیمائش کی درستگی کی حد کا انحصار اس کی سکیل کے مدارج پر ہوتا ہے اور ورنیر کیلیپر کی صورت میں ورنیر سکیل کی درستگی کے مدارج۔ درستگی کی حد سے مدارجی جیانے کی درست پڑھی جانے والی کم از کم پیمائش ہوتی ہے۔

مثال:

نیت	سٹیٹ
فولڈنگ رول	1
سکیل رول	1
ورنیر کیلیپر	0.5
مائیکرو میٹر	0.1
ڈائل والا مائیکرو میٹر	0.01
	0.001

پیمائشی آلات میں درستگی کی حد کا انحصار عملی کام پر ہوتا ہے۔ ایسے پیمائشی آلات جن سے زیادہ صحیح پیمائشیں لی جاسکیں وہ دقیق پیمائشی آلات کہلاتے ہیں۔

ریٹنگ کیے جانے والے سوراخوں کا سائز برے سے کیے گئے ایسے سوراخ جن کی ریٹنگ کم نہ ہو، ان کا سائز ریٹنگ کے بعد حاصل ہونے والے اختتامی سائز کی نسبت کم ہونا چاہیے۔ اس طرح سوراخ کرنے کے لیے استعمال ہونے والا بریا ریبر سے کم سائز کا بیض چاہیے سائز میں کمی کی مقدار اگر متوازی ہو تو ریٹنگ کے باوجود سوراخ کی اندرونی سطح کھردری رہ جائے گی اور اگر سائز میں کمی کی مقدار زیادہ ہوگی تو ریبر کو بہت زیادہ کٹائی کرنا پڑے گی اور ریبر سوراخ کے اندر شکل سے بچے گا، یا بالکل نہیں چل سکے گا۔

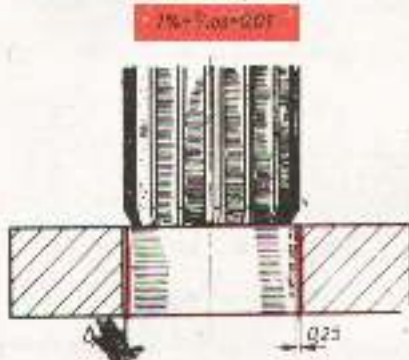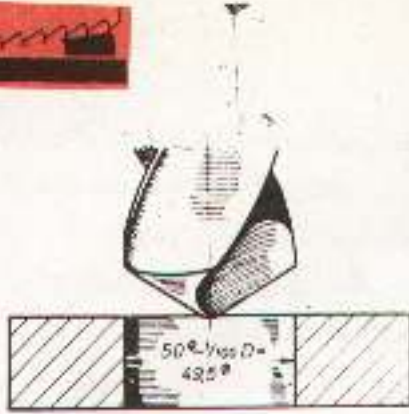

شکل 105,1

ریٹنگ کے لیے برے سے کیے جانے والے سوراخ کے سائز میں یہی سوراخ کے قطر کے سائز کی مناسبت سے رکھی جاتی ہے جس قدر قطر بڑا ہوگا اسی قدر برے سے کیے جانے والے سوراخ میں کمی زیادہ رکھی جائے گی۔ اوسط سائز کے سوراخوں کے سائز میں کمی کی مقدار قطر کا سوواں حصہ رکھی جاتی ہے (شکل 105,1)۔


برے کے سائز کا انتخاب کرتے وقت یہ بات بھی مدنظر رکھی جاتی ہے کہ بریا اپنے اصل سائز سے بڑے سائز کا سوراخ بناتا ہے جس کی مقدار اوسطاً 0.2 ملی میٹر ہوتی ہے (صفحہ 93 سے موازنہ کیجیے) اس طرح ریٹنگ کرنے کیلئے کیے جانے والے سوراخ کے لیے برے کا سائز مندرجہ ذیل طریقے سے منتخب کیا جاتا ہے۔

مثال:

$$\text{ریٹنگ کے بعد سوراخ کا اختتامی سائز } 50 \text{ ملی میٹر}$$

$$\text{سائز میں کمی } = \frac{1}{100} \times 50 = 0.5$$

برے سے کیے جانے والے سوراخ کا قطر = $50 - 0.5 = 49.5$ ملی میٹر
 چونکہ بریا اپنے قطر سے اوسطاً 0.2 ملی میٹر سوراخ بڑا بناتا ہے اس لیے منتخب کردہ برے کا سائز = $49.5 - 0.2 = 49.3$ ملی میٹر
 براؤس کی برٹائی = $\frac{49.5 - 50}{2} = 0.25$ ملی میٹر
 درست ریبر کا انتخاب

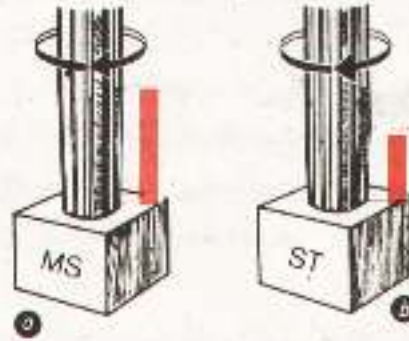

شکل 105,2

دستی ریبروں کی صورت میں جانب کے میٹرل میں بھر بھرا ہوا جس قدر کم ہوگا اسی قدر اس کا کٹائی کرنے والا حصہ چھوڑنا چاہیے (شکل 105,2) اگر کم بھر بھرے میٹرل کے لیے ایسا ریبر استعمال کیا جائے جس کا کٹائی کرنے والا حصہ زیادہ لمبا ہو تو اترنے والے برے کی چوڑائی زیادہ ہوگی۔ برے کی چوڑائی جتنی زیادہ ہوگا اور برے پر آتا زیادہ دباؤ پڑے گا جس سے ان کے ٹوٹنے کا احتمال ہوتا ہے۔ دیگن ہوئے جیسے بھر بھرے میٹرل کے لیے ریبر کے کٹائی کرنے والے حصے کی لمبائی زیادہ ہوگی۔ بند سوراخوں کے لیے استعمال کیے جانے والے ریبروں کے کٹائی کرنے والے حصے کی لمبائی ممکن حد تک کم ہونی چاہیے تاکہ ریبر سوراخ کے مینڈے تک کٹائی کر سکے۔

ریمر کا طریقہ استعمال

دستی ریمر لازمی طور پر عموداً رکھ کر اور معمولی سے دباؤ کے تحت آہستہ آہستہ چلائے جانے چاہئیں۔ (شکل 106.1)۔

اگر ریمر تیز چلا ہوا یا ایک طرف کو زیادہ دباؤ سے چلا جائے تو سوراخ گول نہیں بنے گا کیونکہ دھاریں اس طرف زیادہ کٹائی کریں گی جس طرف دباؤ زیادہ ہوگا۔ بہت زیادہ دباؤ دینے سے ریمر سوراخ میں پھنس جائے گا۔

پھنسنے ہوئے ریمر کو نکالنے کے لیے سینڈل کے ذریعے گھمانے کے ساتھ ساتھ ہلکے سے کچاؤ سے اوپر کو اٹھانا چاہیے۔ (شکل 106.2)۔ ریمر کو اٹا گھمانے سے براہ دھاریوں اور سوراخ کے درمیان پھنس جاتا ہے جس سے دھاریں ٹوٹ سکتی ہیں۔

ریمر کو گھمانے کے لیے استعمال ہونے والے سینڈل کا مربع ناسوراخ ریمر کے ٹینک میں ملکن حد تک درست فٹ آنا چاہیے۔

غیر تیز پدیر سینڈل میں بنا ہوا مربع ناسوراخ ٹینک کے سائز کے مطابق نہ ہو، تو ریمر کے الٹی سمت میں گھوم جانے کا اندیشہ ہوتا ہے جس سے یا تو ریمر ٹوٹ جاتا ہے یا سوراخ کے اندر نشانات بن جاتے ہیں۔

تغییر پدیر سینڈل کے ایک جھربہ حرکت دی جاسکتی ہے جس سے مندرجہ بالا اندیشے کو روکا جاسکتا ہے۔ تغیر پدیر سینڈل کو ہاتھ سے ریٹنگ یا چوڑیاں کاٹتے وقت ترجیحاً استعمال کیا جاتا ہے۔ (صفحہ 137 سے موازنہ کیجیے)۔


ریمر بہت مہنگا اوزار ہے جس کی دھاریں بہت حساس ہوتی ہیں۔ اس کو تیز کرنا بڑا مشکل پڑتا ہے اور صرف خاص قسم کے آلے کی مدد سے ہی تیز کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے ریمر کو نہایت احتیاط سے رکھا جاتا ہے اور انہیں رکھتے وقت یہ یقین کر لیا چاہیے کہ وہ کسی چیز کے ساتھ گھرانے یا گرنے نہ پائے۔

سوالات


- 1 - برسے سے یکے گئے سوراخ میں یکساں ناقص ہو سکتے ہیں؟
- 2 - ریٹنگ کرنے کے لیے برسے سے یکے جانے والے سوراخ کے لیے برسے کے سائز کا انتخاب کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھا جائے؟
- 3 - تغیر پدیر ریمر، غیر تغیر پدیر ریمر کی نسبت کیوں بہتر ہوتے ہیں؟
- 4 - مندرجہ ذیل سائزوں کی وضاحت کیجیے:

$$\phi 45_{-0.03}^{-0.01} : \phi 45^{+0.09} + \phi 30_{-0.2}^{-0.1}$$

- 5 - سوراخ کھانڈکس سائز سے بڑھ جانے پر جاب قابل استعمال نہیں رہتا؟
- 6 - اوزاروں کی پیداواری غلطی سے کیا مراد ہے؟
- 7 - زیادہ سائز، بالائی انحراف، ذریعہ انحراف اور ٹولنس سے کیا مراد ہے؟

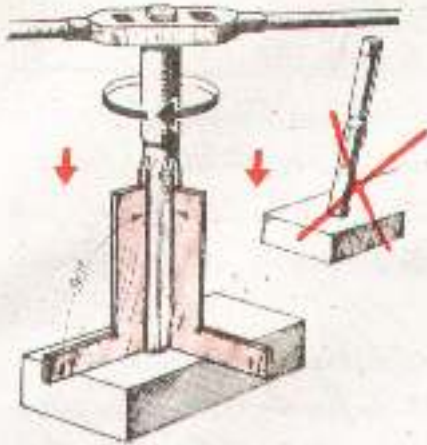

شکل 106.1

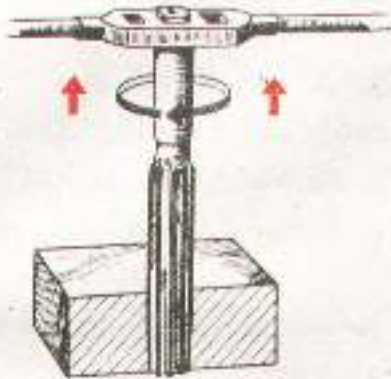

شکل 106.2

موڑنا




تازہ سریلے پائپ اور چادروں کو موڑنا

فولاد اور اس قسم کے دوسرے غیر بھروسے میٹل سے بنی ہوئی چادروں، تاروں، سروں اور پائپوں کو موڑا جاسکتا ہے (شکل 107.1) میٹل ہر تازے وقت مزاحمت کرتا ہے میٹل کو موڑنے کے لیے میٹل کی مزاحمتی قوت سے تھوڑی سی زیادہ قوت لگانی پڑتی ہے۔ میٹل کی عمل پذیری (Plasticity) کی خاصیت کی وجہ سے موڑنے کے عمل سے موڑی گئی جگہ سے میٹل کی شکل تبدیل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مٹھائی، پیلنے یا کھینچنے (drawing) وغیرہ کے عمل سے بھی میٹل کی شکل میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔

سادہ قسم کے موڑنے کے کام ہاتھ سے کیے جاسکتے ہیں اس کے لیے موڑنے والے جاب کو ہانک میں باندھا جاتا ہے اور موڑنے کے لیے مطلوبہ قوت ہاتھ یا مچھوڑے کی چوٹیوں سے لگائی جاتی ہے۔

موڑنے کا عمل میٹل کی ٹھنڈی یا گرم دونوں حالتوں میں کیا جاسکتا ہے۔ اس بنا پر موڑنے کے عمل کی دو اقسام ٹھنڈا موڑنا اور گرم موڑنا ہیں۔ گرم موڑنے کے عمل میں چونکہ میٹل گرم ہو کر آسانی سے اور بہتر موڑا جاسکتا ہے اس لیے بہت سے میٹل شل، شیل اور دیگر بھاری دھاتوں کو موڑنے سے پہلے سرخ گرم کر لیا جاتا ہے (صفحہ 186 سے موازنہ کریں)۔

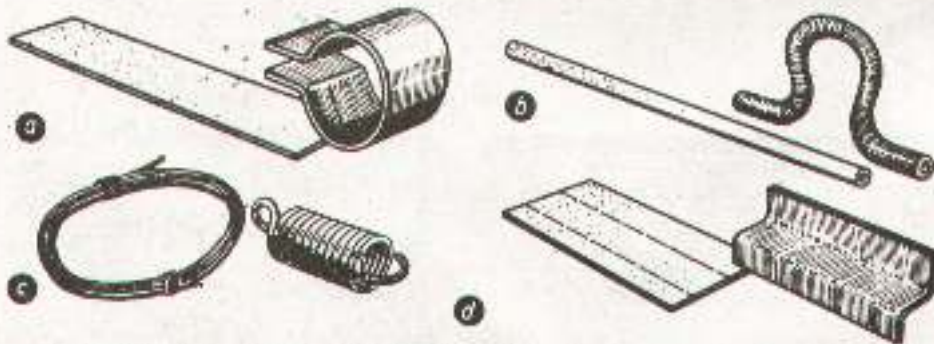


شکل 107.1: موڑنے کا کام (a) چادر کو موڑ کر پائپ کی شکل میں تیار کرنا (b) شیل کا موڑنا پائپ (c) سمت شیل کے تار سے تیار شدہ پائپ (d) چادر کو موڑنا۔


بہت بھاری یا ایک جیسے جاب تیار کرنے کے لیے خاص قسم کے موڑنے والے آلات اور مشینیں استعمال کی جاتی ہیں۔



مورٹے کا عمل

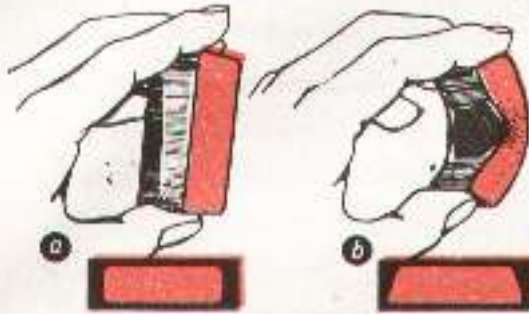

شکل 108.1: بزرگ مورٹے کا تجربہ (a) مورٹے سے پٹے (b) مورٹے کے بند۔

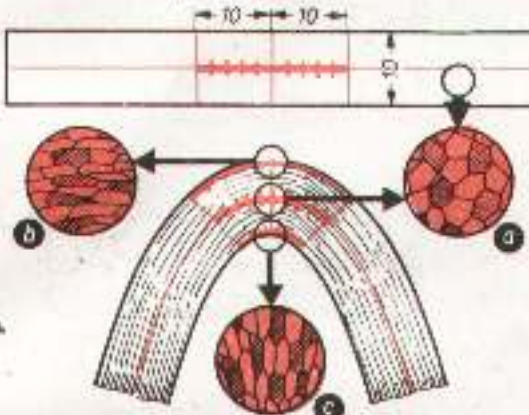

شکل 108.2: مورٹے سے میٹر کے ذرات کی تلوٹ براڈ (a) قدرتی خط پر تلوٹ ذرات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی (b) کچھ بڑے ذرات (c) چھبے ذرات



شکل 108.3: کھینچی گئی لمبائی کی درست پیمائش۔

مورٹے کے عمل سے باہر کے حصے کا میٹرل کھینچنے جلتے سے لبا ہو جاتا ہے جبکہ اندر کا لوہ لڑکھو جاتا ہے۔ اس بات کا مشاہدہ دہڑیا چورس سرے پر یکساں ناصوں پر شرط کھینچ کر مورٹے سے کیا جاسکتا ہے (شکل 108.1) خطوط کا درمیانی فاصلہ باہر کی طرف بڑھ جانے کا اور اندر کی طرف کم ہو جانے کا (شکل 108.2) جبکہ مرکزی خط کی لمبائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے میٹرل کی موٹائی کے مرکزی خط کو تعدیلی خط (neutral line) کہتے ہیں۔ اگر خصوصی اقدامت نہ کیے جائیں تو خصوصاً پائپ کی عمودی تراش کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔

کھینچی گئی لمبائی

جوڑنے کے کاموں مثلاً گول چھلا بنانے کے لیے درکار میٹرل کاٹنے کے لیے چھتے کی کھینچی گئی لمبائی معلوم کرنی ہوتی ہے۔ چونکہ باہر کی طرف سے میٹرل کی لمبائی بڑھ جاتی ہے اور اندر کی طرف سے کم ہو جاتی ہے اس لیے لمبائی کا حساب تعدیلی خط کی لمبائی کے مطابق کیا جاتا ہے۔

کھینچی گئی لمبائی = تعدیلی خط کی لمبائی


عام طور پر گولائی میں مورٹے کے لیے استعمال ہونے والے میٹرل کا تعدیلی خط اس کے مرکزی خط پر ہوتا ہے۔

مثال: 8 ملی میٹر قطر کے سرے سے پائیس ملی میٹر اندرونی قطر کا چھلا بنانا مقصود ہے (شکل 108.3)

کھینچی گئی لمبائی = تعدیلی خط کی لمبائی


= تعدیلی خط کی عمیقی لمبائی
 = قطر × π
 = 3.14 × (4 + 4 + 40)
 = 3.14 × 48
 = 151 ملی میٹر

موڑنا
موڑنے کے لیے استعمال ہونے والے اوزار
آلات اور مشینیں
ہاتھ سے موڑنا

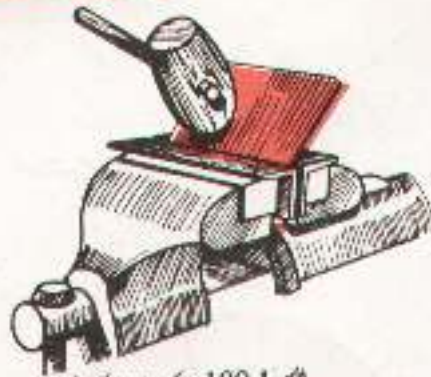

شکل 109.1: ہارک چادروں کو موڑنا

عام قسم کے موڑنے کے کام کے لیے ہتھوڑا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہتھوڑے سے نیڑیل کی موڑے جانے والی سطح پر چھوٹے چھوٹے گڑھے بن جاتے ہیں جو نرم دھاتوں کی صورت میں خاصے واضح ہوتے ہیں۔ اگر جناب کی سطح کو ان گڑھوں سے بچانا مقصود ہو تو نرم دھاتوں مثلاً ایلیمینیم تانبے یا سیسے کے بنے ہوئے ہتھوڑے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہارک چادروں کو موڑتے وقت لکڑی کے بنے ہوئے ہتھوڑے استعمال کیے جاتے ہیں (شکل 109.1)۔

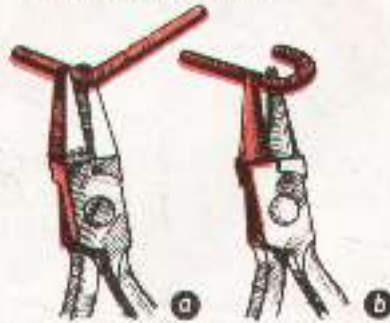


شکل 109.2: (a) تیز کوٹنے کی حرکت میں (b) آگے بڑھنا

تاروں کو کوٹنے والے اشکال میں موڑنے کے لیے چھینے منہ والا زنبور اور گولائی دار اشکال بنانے کے لیے گول منہ والا زنبور استعمال کیا جاتا ہے (شکل 109.2)۔

آلات کی مدد سے موڑنا

موٹے گول سرے سے چھینے یا ہارک بنانے کے لیے کسی گول سطح کے اوپر رکھ کر موڑا جاتا ہے۔ اگر اسی قسم کے جناب زیادہ تعداد میں تیار کرنے ہوں، تو انہیں ہارک میں پکڑ کر مطلوبہ اشکال کے آلات کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے (شکل 109.3)۔

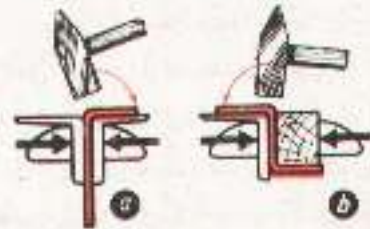


شکل 109.3: (a) تیز کوٹنے کی حرکت میں (b) آگے بڑھنا

آلات ایسے معاون اوزار ہیں جن میں کاموں کے مطابق بنائے جاتے ہیں اور ان کے استعمال کے دوران جناب کی خط کشی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس طرح وقت کی بچت کے ساتھ ساتھ کام آسان ہو جاتا ہے نیز کام قلمط ہونے کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں۔

موڑنے والی مشینیں

مشینیں موڑنے والے آلات کی بہتر مثال ہیں جن کی مدد سے کام نسبتاً جلد اور آسانی سے کیا جاسکتا ہے۔

ڈائی پریس کی مدد سے موڑے جانے والے جابوں کو تیج سے باہر موڑا جاتا ہے۔ جناب کو نیچے سے سہارا دینے والا جتہ ڈائی لگاتا ہے۔

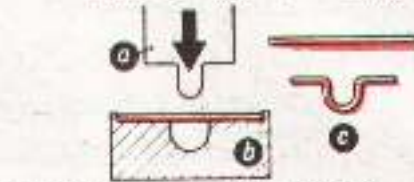

شکل 109.4: ڈائی کے ذریعے (a) بکلی (b) ڈائی (c) موڑا جناب

ڈائی اور تیج کو اس طرح بنایا گیا ہوتا ہے کہ جناب ان کی مدد سے درست تعلقات سے موڑ جاتا ہے (شکل 109.4)۔ تیج ایک ایسی شافٹ کے ساتھ لگا ہوتا ہے جسے ایک مخروطی مرکز لہور کی مدد سے حرکت دی جاتی ہے۔

تیج اور ڈائی کے استعمال سے ہاتھ سے موڑنے کے لیے کیے جانے والے کام مثلاً درست خط کشی، مناسب حالت میں جناب کو ہارک میں پکڑنے، ہتھوڑے سے چھینے لگانے اور بارہ کھولنے اور سیدھا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔

موڑنے والی مشینوں کی کئی اقسام ہیں۔ مثلاً چادروں کے کناروں کو موڑنے والی مشینیں، چادروں کو گولائی میں موڑنے والی مشینیں، پائپ موڑنے والی مشینیں وغیرہ۔




کھپاؤ اور دباؤ کی قوتیں


موڑنے کے لیے لگانے والے قوت کے زیر اثر موڑنے والے مقام پر باہر کی طرف کے میٹیریل کی لمبائی بڑھ جاتی ہے۔ اس صورت میں موڑنے کی قوت کھپاؤ کی قوت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔

اس کے برعکس اندر کی طرف کا میٹیریل سکڑ جاتا ہے اور موڑنے کی قوت دباؤ کی قوت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے (شکل 110.1)۔

موڑنے کی قوت کے خلاف میٹیریل کے اندر مزاحمت پیدا ہوتی ہے۔ بیرونی سطح پر یہ مزاحمت کھپاؤ کے خلاف اور اندرونی سطح پر دباؤ کے خلاف ہوتی ہے (شکل 110.2) اس طرح یہ مزاحمتیں باہر کی بیرونی اور اندرونی سطح پر زیادہ ہوتی ہیں اور تبدیلی خطی طور بتدریج کم ہوتی ہوئی تبدیلی خط پر ختم ہو جاتی ہیں۔ اس طرح تبدیلی خط پر کھپاؤ یا دباؤ کی قوتیں عمل نہیں کرتیں جس کی وجہ سے تبدیلی خط کی لمبائی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔

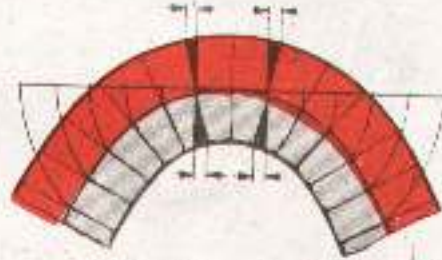

شکل 110.1: موڑنے کے اثرات: بیرونی سطح پر کھپاؤ کی قوتیں عمل کرتی ہیں جبکہ اندرونی سطحوں پر دباؤ کی قوتیں درمیان میں واقع نکات کی لمبائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

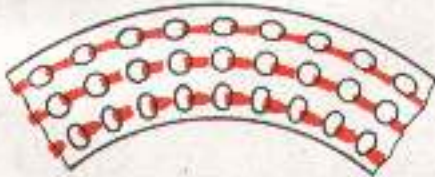

شکل 110.2: میٹیریل کی مزاحمت قوت (a) کھپاؤ کی صورت میں (b) دباؤ کی صورت میں


موڑنے کے عمل میں کھپاؤ اور دباؤ دونوں قسم کی قوتیں پیدا ہوتی ہیں۔

چونکہ کسی موڑنے والے مقام پر میٹیریل کے درمیانی حصے کی نسبت بیرونی اور اندرونی حصوں پر قوتیں زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں اس لیے ایسی اشیاء جن پر موڑنے کی قوتیں عمل کرتی ہیں، انہیں بناتے وقت درمیانی حصے کی نسبت بیرونی حصوں پر زیادہ میٹیریل لگانا سود مند ہوتا ہے۔ مثلاً گارڈر وغیرہ (شکل 110.3)۔



شکل 110.3: گارڈر پر عمل کرنے والے کھپاؤ اور دباؤ کی قوتیں

اسی وجہ سے سہارا دینے والے تختے جن پر موڑنے کی قوتیں عمل کر رہی ہوں، انکو چوڑائی کی بجائے موٹائی کے رخ لگایا جاتا ہے (شکل 110.4) اور تختوں اور گارڈروں وغیرہ کے اس عمودی تراش کو نہ جھکنے والی عمودی تراش کما جاتا ہے۔

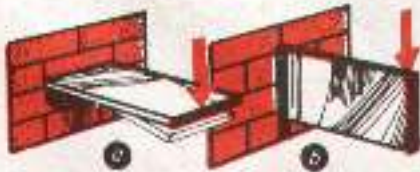


شکل 110.4: موڑنے کے وقت پیش آنے والی مزاحمت کا نصف مقدار (a) عمودی تراش کی قوت کے عمل کرنے پر نصف ہوتا ہے (b) زیادہ قوت لگانے کے باعث دو حصے میں بٹکھٹا دینا نہیں ہوتا۔

تار پذیری اور مضبوطی (Ductility and Toughness)

ٹوڑے جانے والے تمام پریٹیل کا کچھ اٹو سے لبا ہونا اور ٹوڑے سکڑنا اسی وقت ممکن ہے جب پریٹیل میں کھینچنے سے لبائی میں اضافہ اور پیلنے سے سکڑ جانے کی خاصیت ہو اور اس دوران پریٹیل میں درزیں پیدا نہ ہوں یعنی پریٹیل کے ذرات آپس میں جڑے رہیں۔
پریٹیل میں کچھ اٹو کے تحت لبائی میں اضافہ کی خاصیت تار پذیری کہلاتی ہے۔ مختلف پریٹیل مختلف حد تک تار پذیر ہوتے ہیں، دیگی ردا اور شیشہ تار پذیر نہیں ہیں جبکہ سٹیل اور تانبا اچھے تار پذیر ہیں (شکل 111.1)۔

ٹوڑتے وقت جاب کی لبائی میں تبدیلی دو قسم کی ہوتی ہے جس کا انحصار قوت کی مقدار پر ہوتا ہے۔ کم قوت لگانے سے پریٹیل کی لبائی میں تبدیلی عارضی ہوگی جو کہ قوت کے ہٹا لینے پر ختم ہو جائے گی۔ یہ عارضی تبدیلی پریٹیل کی چمک کی خاصیت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ زیادہ قوت لگانے سے پریٹیل کی لبائی میں تبدیلی چمک کی حد کو عبور کر جائے گی اور جو تبدیلی واقع ہوگی وہ تبدیلی مستقل ہوگی۔ بیرونی قوتوں کے اطلاق سے پریٹیل کی شکل میں تبدیلی کا انحصار پریٹیل کے ذرات کے آپس میں جڑے رہنے کی قوت پر ہوتا ہے۔

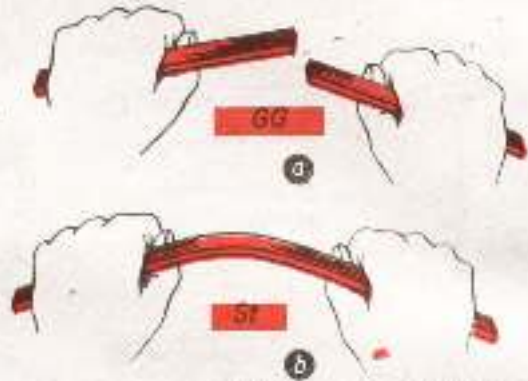

شکل 111.1 جگہ سے تڑن اور پیلنے کی ٹیوں کو موڑنا



شکل 111.2 تار پذیر اور مضبوط پریٹیل کی شکل میں تبدیلی (a) پیلنے کرنے (b) پیلنے (c) دبانے (d) کھپانے اور (e) کھینچنے سے بہترین طور پر کی جا سکتی ہے۔

اسی وجہ سے نرم تانبے کی چادر کو اس کی مضبوطی کے سبب بغیر درزیں پیدا ہونے سے موڑا جا سکتا ہے۔ نرم سٹیل کی بھی ہونی تاکہ آسانی سے اور اچھی طرح موڑا جا سکتا ہے جبکہ سخت سٹیل سے بتی ہونی تاکہ اگرچہ موڑی جا سکتی ہے لیکن چمکدار ہونے کی وجہ سے قوت ہٹا لینے پر وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے گی۔ ویڈنگ کے کام میں استعمال ہونے والی دیگی کو پے کی تار کو اگر بوڑھنے کی کوشش کی جائے تو پریٹیلنے کی بجائے ٹوٹ جاتی ہے اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ

مضبوط پریٹیل میں قدر نرم ہوں، اسی قدر انہیں آسانی سے موڑا جا سکتا ہے۔ مثلاً نرم سٹیل کو سخت سٹیل کی نسبت آسانی سے موڑا جا سکتا ہے (نرم تانبے، ایلومینیم اور سیسے کا سٹیل سے موازنہ کیجیے)۔

پریٹیل کی وہ خاصیت جس کی بنا پر لٹھلی گئی قوت ہٹا لینے سے پریٹیل دوبارہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے چمک کہلاتی ہے۔ پریٹیل جس قدر سخت ہوگا اسی قدر وہ چمکدار اور جس قدر نرم اسی قدر غیر چمکدار یا شکل پذیر ہوگا۔ ایسے پریٹیل جو موڑتے وقت جلدی ٹوٹ جائیں بھر بھر سے پریٹیل کہلاتے ہیں۔ شیشہ، دیگی ردا، برف وغیرہ بھر بھر سے پریٹیل ہیں اور ان کو موڑ کر ان کی شکل تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ وہ خاصیت جس کی بنا پر پریٹیل ایسا کرتا ہے بھر بھر بن کہلاتی ہے۔

سرے کو موڑنا

پیسٹ، چوکر یا گول سرے کو موڑ کر تیز کوڑوں والے جانب تیار کرنے کے لیے سرے کو بانگ میں پکڑ کر موڑا جاتا ہے۔ اگر زیادہ تقاطعات سے موڑنا ہو تو بانگ میں باندھنے کے لیے امدادی شید بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ گولائی میں موڑنے کے لیے نہانی کا لوہا در سراسر استعمال کیا جاتا ہے اور سب سے پہلے سرے کے سروں کو موڑا جاتا ہے (شکل 112.1)۔ ایگل آئرن کو تیز کوڑے کی شکل میں موڑنے پر اس کے موڑنے والی طرف کے بازو کا میٹرل باہر کو نکل جاتا ہے اس لیے لکڑی T کی شکل یا S کی شکل کے ایگل آئرن کو اس طرح موڑنا مقصود ہو تو موڑے جانے والی طرف کے بازوؤں سے موڑے جانے والے مقام پر سے میٹرل کو کاٹ کر نکال دیا جاتا ہے۔ یہاں سے موڑنے کا کام آسان ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے صرف باہر کی طرف والے بازوؤں کو موڑنا پڑتا ہے اور صرف وہی تو میں عمل کرتی ہیں جو پیسٹ میٹرل کے میٹرل کو موڑتے وقت کاٹ کر نکالے جانے والے میٹرل کی مقدار کا انحصار موڑے جانے والے زاویے اور میٹرل کی موٹائی پر ہوتا ہے۔ ایسے جاہلوں کی مارکنگ کرتے وقت اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ موڑے جانے والے جانب کی اندرونی رخ کا میٹرل سبک کر دیا جاتا ہے اور موڑنے کے لیے مناسب جگہ تیار کرنے کے لیے کاٹ کر نکالے گئے میٹرل کی خیال جگہ کے کناروں کے درمیان مناسب گنجائش ہونی چاہیے۔ جس قدر ایگل آئرن کی موٹائی زیادہ ہوتی ہے اسی قدر کناروں کے درمیان فاصلہ زیادہ رکھا جاتا ہے (شکل 112.2)۔

شکل:


ایگل آئرن کے بازو کی موٹائی	5 ملی میٹر	10 ملی میٹر
30 درجے پر موڑنے کے لیے فاصلہ	6.5 ملی میٹر	13.1 ملی میٹر
150 درجے پر موڑنے کے لیے فاصلہ	1.3 ملی میٹر	2.6 ملی میٹر

اگر ایگل آئرن کو گولائی میں موڑنا ہو تو اس کو مارکنگ پیسٹ پر رکھ کر تھوڑے سے گوٹ کر موڑا جاسکتا ہے (شکل 112.3)۔


گولائی میں موڑتے وقت جانب کے حاصل ہونے والے قطع کا انحصار تھوڑے سے کی چوڑوں پر ہوتا ہے۔ تھوڑا سا قطع حاصل کرنے کے لیے تھوڑے سے کی چوڑیں زیادہ قوت سے نزدیک نزدیک اور زیادہ تعداد میں لگانی پڑیں گی۔ اس طریقے سے جانب کو مطلوبہ گولائیوں میں بھی موڑا جاسکتا ہے۔

تھوڑے سے کوٹنے سے ایگل آئرن کے کوٹے جانے والے بازو کا میٹرل یہ حاصل جاتا ہے جبکہ دوسرے بازو کا میٹرل سبک کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک جیسی گولائی کا پھلہ ایک جیسے فاصلے پر اور ایک جیسی طاقت سے چوڑیں لگانے سے بنتا ہے۔


موڑنا

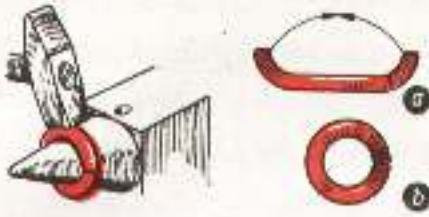

شکل 112.1

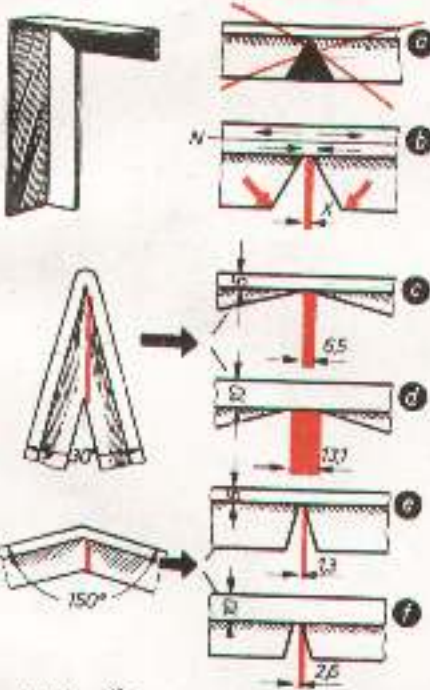

شکل 112.2

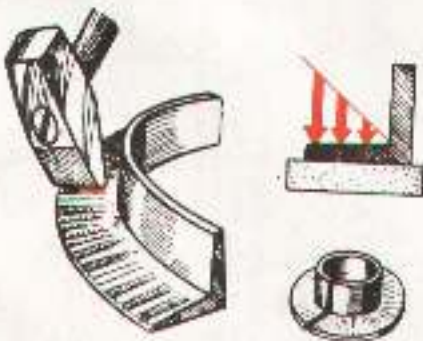

شکل 112.3

ایک جیسی گولائی کا پھلہ ایک جیسے فاصلے پر اور ایک جیسی طاقت سے چوڑیں لگانے سے بنتا ہے۔

پائپوں کو موڑنا

پائپ موڑتے وقت چمک جاتے ہیں یعنی گولائی کے باہر والے حصے کا میٹر بل اندر کو چمک جاتا ہے جبکہ اندر کی طرف کا میٹر بل ابھر آتا ہے۔ دوسرے اعضاء میں پائپ کے باہر اور اندر کی سطح کا میٹر بل مناسب حد تک متساوی ہوتا ہے یا بتائیں ہے۔

پائپ کو پھینکے سے بچانے کے لیے میٹل کے پائپوں کو موڑنے سے پہلے ان میں خشک ریت بھر لی جاتی ہے۔ پائپ کو ریت سے اچھی طرح اور مکمل بھر لیا جاتا ہے اور پائپ کے دونوں سروں کو لکڑی سے بند کر دیا جاتا ہے (شکل 113.1)۔ اگر پائپ میں ریت اچھی طرح اور مکمل نہ بھری ہوئی ہو تو پائپ موڑنے والی جگہ سے چمک جائے گا۔ ریت لازمی طور پر خشک ہونی چاہیے ورنہ موڑنے کے لیے گرم کرنے سے پانی بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کے دباؤ سے پائپ کے سروں پر لگائے گئے لکڑی کے ٹکڑے ٹھکراتے ہیں۔



شکل 113.1


نرم تانبے، ایلمینیم یا پستل کے کم موٹائی والے پائپوں کو موڑنے سے پہلے ان میں چیرٹ یا مینزبرکی گوند کو مائع حالت میں بھر دیا جاتا ہے (شکل 13.2)۔ موڑنے کے بعد اس کو گھٹا کر باہر نکال لیا جاتا ہے۔ پائپ کے اندر رہ جانے والی باقی ماندہ گوند کو پٹروں کی مدد سے دھو کر صاف کیا جاسکتا ہے۔



شکل 113.2

پائپوں کو موڑنے کا کام پائپوں کو بانگ میں باندھ کر یا پھر موڑنے کے لیے بنائے گئے خاص قسم کے آلات کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ (شکل 113.3)۔

پائپ موڑنے والے آلے کے دستے والے حصے کے ساتھ ایک چرنی لگی ہوتی ہے جس کی میل سطح پر موڑے جانے والے پائپ کے قطر کے مطابق گول بھری بنی ہوتی ہے اور موڑنے والے آلے کے دوسرے حصے پر بھی اسی طرح کی بھری بنی ہوتی ہے۔ ریت یا گوند سے بھرے ہوئے پائپ کو موڑنے والے آلے کی بھریوں میں رکھ کر دستے کو آہستہ آہستہ گھمایا جاتا ہے جس سے پائپ موڑ جاتا ہے۔

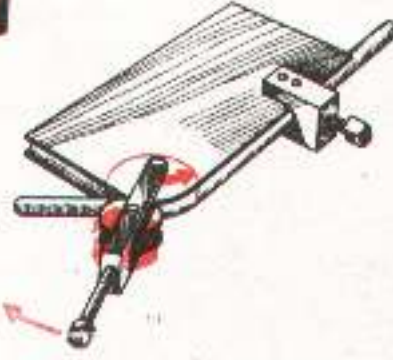


شکل 113.3

ویڈنگ سے تیار کیے ہوئے پائپوں کو موڑتے وقت ویڈنگ کیسے گئے کناروں کو اس حالت میں رکھا جاتا ہے کہ یہ تقدری خطی خط کے مقام پر آئیں۔ اس طرح ویڈنگ کا جوڑ یا تو اوپر کی طرف ہونا چاہیے یا پھر نیچے کی طرف تاکہ خم کے اندر یا باہر کی طرف



 
شکل 114.1



شکل 114.2



شکل 114.3

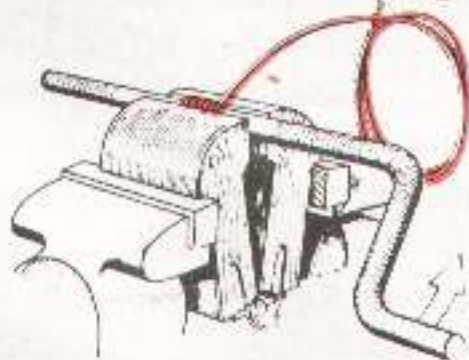

شکل 114.4

کھچاؤ یا دباؤ والے سپرنگ (شکل 114.1)۔
 سٹیل کی باریک اور سخت تار سے سپرنگ بنانے والے
 ایک آلے کو ہانگ میں پکڑ کر سپرنگ تیار کیے جاتے ہیں۔
 سپرنگ تیار کرتے وقت تار کو آلے کے اوپر لپٹا جاتا ہے۔
 سپرنگ بنانے والے آلے کی مادہ تار ہیک ہرے سے تری پرفی
 سلاح ہوتی ہے جس کو گھما کر اس کے گرد تار پھینٹی جاتی ہے۔
 کھچاؤ اور دباؤ والے سپرنگ سائیکل کی گدڑی میں جھٹکوں کو
 رکھنے کے لیے لگائے گئے ہوتے ہیں۔ جھٹکوں سے دور دوروں
 والے سپرنگ (دباؤ والے سپرنگ) دب جاتے ہیں اور نزدیک
 نزدیک ہوں والے (کھچاؤ والے سپرنگ) سپرنگوں کی لمبائی
 بڑھ جاتی ہے۔ سپرنگوں کی شکل میں یہ تبدیل جھٹکوں کے اثر
 کو بہت حد تک کم کر دیتی ہے۔ کھچاؤ اور دباؤ پیدا
 کرنے والے سپرنگ مشینوں میں بھی بہت استعمال کیے
 جاتے ہیں مثلاً سوز کا ٹریوں کے انجن کے والو اور کچے پلیٹ
 کے ساتھ جتنی کہ سپرنگ والے ترازوؤں اور جلی کے سرخوں میں
 بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ (شکل 114.2)۔

سپرنگ کے تار کی لچک کا اندازہ تار کو موٹے وقت کیا جا سکتا
 ہے۔ اگر سپرنگ بنانے والے آلے میں سے تار پھیل جائے تو تار
 بڑے زور سے سیدھا ہونے کی کوشش کرتی ہے اور اس سے
 سپرنگ کے ہلوں کا قطر بڑا ہو جاتا ہے۔

اس لیے سپرنگ کی تار پھینٹنے والی سلاح کا قطر تیار ہونے
 والے سپرنگ کے اندرونی قطر سے اس کے $\frac{1}{2}$ سے $\frac{1}{8}$ جتنے
 تک چھوٹا رکھا جاتا ہے۔

سپرنگ کے ہلوں کا ایک دوسرے سے نزدیک یا دور ہونے
 کا انحصار تار کے پھینٹنے کی سمت پر منحصر ہوتا ہے (شکل
 114.3)۔

نزدیک نزدیک ہلوں والے کھچاؤ والے سپرنگ بنانے
 کے لیے تار اسی سمت میں پھینٹی گئی ہوتی ہے جس سمت میں
 سلاح کو گھمایا جا رہا ہو (شکل 114.4)۔ جبکہ دور دوروں
 والے سپرنگ بنانے کے لیے بل کا رخ سلاح کو گھمانے کی
 سمت کے مخالف ہوتا ہے (شکل 114.3)۔