



چادروں کو موڑنا


کناروں کو موڑنا

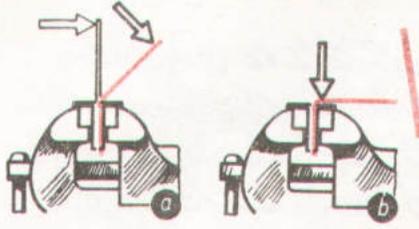


شکل 115.1

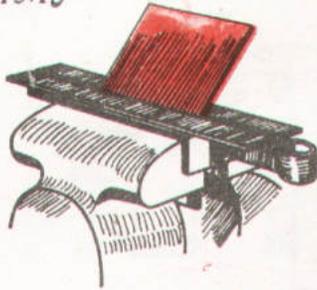

شکل 115.2

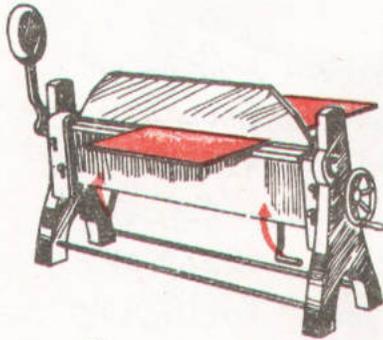

شکل 115.3

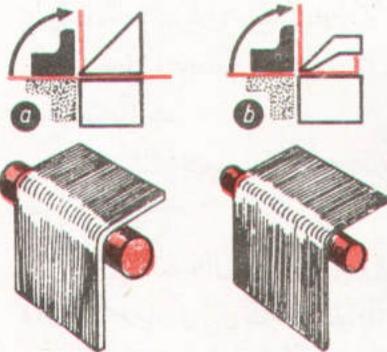

چادروں کے چھوٹے ٹکڑوں کو بانگ میں پکڑ کر موڑا جاتا ہے۔
 (شکل 115.1) اگر کناروں کو گولائی میں موڑنا ہو تو موڑتے وقت چادر کے ٹکڑے اور بانگ کے جبرے کے درمیان ایسے ٹکڑے رکھ لیے جاتے ہیں جن کے کنارے مطلوبہ گولائی کے مطابق بنائے گئے ہوں چادریں موڑنے والے آلے کو بانگ میں پکڑ کر چادروں کے بڑے ٹکڑوں کے کناروں کو بھی موڑا جاسکتا ہے (شکل 115.2) دھات کے کام میں چادروں کو اکثر موڑا جاتا ہے جس کے لیے خاص قسم کی مشین استعمال ہوتی ہے۔ (شکل 115.3) مشین سے چادروں کو مختلف گولائی میں موڑنے کے لیے مختلف قطروں والی تبدیلی کی جاسکتی والی سائٹیں مہیا کی جاتی ہیں۔

چادروں کو موڑتے وقت چادر کے موڑے جانے والے نصف قطر کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اگر چادر کو تیز کرنے پر موڑا جائے یعنی نصف قطر بہت چھوٹا ہو تو موڑے جانے والے مقام پر سے چادر میں درزیں پڑ جائیں گی چادر کو موڑنے کے لیے خم کے مناسب قطر کے انتخاب کا انحصار موڑی جانے والی چادر کی موٹائی (شکل 11) اور میٹرل کی تار پذیری کی حالت پر ہوتا ہے۔ چادر کی موٹائی اور اس کا ٹھیکہ بن جتنا زیادہ ہوگا، اسی قدر چادر کو بڑے نصف قطر والے خم کے ساتھ موڑا جائے گا۔ خم کا نصف قطر معلوم کرنے کے لیے مختلف میٹرل کے نمونے کر دیے گئے ہیں جن کو چادر کی ملی میٹر میں موٹائی سے ضرب دے کر خم کے نصف تسر کی مقدار معلوم کی جاتی ہے۔

خم کا نصف قطر (mm) = نمبر x چادر کی موٹائی (mm)

| خم کا نصف قطر | | نمبر | میٹرل |
|---------------------------|---------------------------|------|-------------|
| چادر کی موٹائی 2 ملی میٹر | چادر کی موٹائی 1 ملی میٹر | | |
| 1.0mm | 0.5 mm | 0.5 | نرم سٹیل |
| 0.5mm | 0.25mm | 0.25 | نرم تانبا |
| 0.6mm | 0.3 mm | 0.3 | نرم پستیل |
| 5.0mm | 2.5 mm | 2.5 | ڈوریل سٹینم |

گولائی میں موڑی جانے والی چادروں کی لمبائی معلوم کرتے وقت مندرجہ ذیل باتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے:


اگر چادر کو اس کی موٹائی کے 5 گنا سے کم خم کے نصف قطر پر موڑنا ہو تو تعدیلی خط چادر کی موٹائی کے درمیان میں نہیں ہوگا بلکہ خم کے مزید اندر کی طرف ہوگا اس لیے چادروں کی لمبائی تجربے کی بنا پر اندازا رکھی جائے گی۔



خم کا بیلنے کی سمت کے عموداً ہونا

ایک بڑی چادر میں سے کاٹے گئے دو ٹکڑوں کو بانگ میں اس طرح پکڑ کر موڑا جائے کہ ایک ٹکڑے کا پیدا ہونے والا خم بیلنے کی سمت کے متوازی اور دوسرے کا بیلنے کی سمت کے عموداً ہو تو بار بار ان ٹکڑوں کو موڑنے سے یہ معلوم ہو گا کہ بیلنے کی سمت کے متوازی خم والا ٹکڑا بیلنے کی سمت کے عموداً خم والے ٹکڑے کی نسبت کم دفعہ موڑنے پر ٹوٹے گا۔ (شکل 116.1)۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر چادروں کو ان کے بیلنے کی سمت کے عموداً موڑا جائے تو وہ جلدی نہیں ٹوٹتی ہیں جبکہ بیلنے کی سمت کے متوازی موڑنے سے جلدی ٹوٹ جاتی ہیں۔

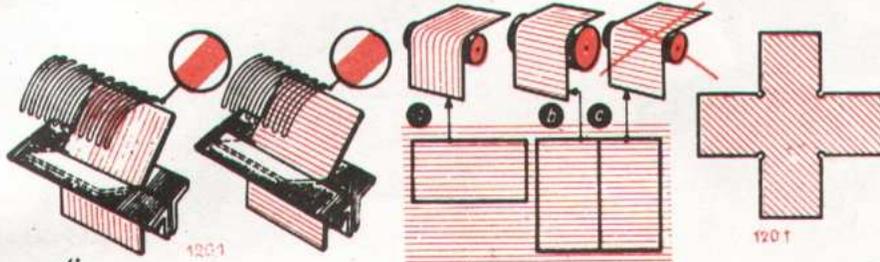

شکل 116.1

شکل 116.2

شکل 116.3

مکن حد تک گوشش کی جاتی ہے کہ موڑے جانے والے کناروں کی خط کشی اس طرح کی جائے کہ خط کشی کے خطوط بیلنے کی سمت کے عموداً ہوں۔ (شکل 116.2) اگر ایسے کناروں کو موڑنا ہو جو ایک دوسرے کے ساتھ عموداً واقع ہوں (مثلاً ڈبے وغیرہ بنتے وقت) تو دونوں کناروں کی خط کشی بیلنے کی سمت کے ساتھ 45 کے زاویے پر کی جاتی ہے (شکل 116.3)۔

اکثر اوقات بیلنے کی سمت چادروں کے لیے کناروں کے متوازی ہوتی ہے۔

موڑ کو ملانے والے دو کناروں کے کونے پر چھوٹا سا سوراخ کر دیا جاتا ہے تاکہ چادر پھٹنے نہ پائے۔ (شکل 116.3)۔

چادروں کو گول موڑنا




a

برتن وغیرہ بنانے کے لیے چادروں کو مشین کے ذریعے گول شکل میں موڑا جاتا ہے۔

تھوڑی چوڑائی والے چادر کے چھوٹے ٹکڑوں کو ہاتھ سے گول کرنے کے لیے ان کو بانگ میں پکڑے ہوئے پائپ یا گول سریے کے اوپر رکھ کر گولائی میں موڑا جاتا ہے۔

بڑے سائز کی چادروں کو ہاتھ سے گولائی میں موڑنے کے لیے ان کو ریل کی لائن کے ٹکڑے پر رکھ کر موڑا جاتا ہے۔

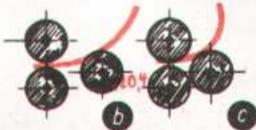

b

c

مشین کے ذریعے چادروں کو گولائی میں جلدی موڑا جاسکتا ہے اور گولائی بھی ایک جیسی حاصل ہوتی ہے۔

گولائی میں موڑنے والی مشین کے تین سلینڈروں کو گولائی کی مدد سے گھمایا جاتا ہے۔ دو سلینڈروں کا درمیانی فاصلہ چادر کی موٹائی کے مطابق رکھا جاتا ہے اور یہ چادر کو آگے کی طرف دھکیلتے ہیں تیسرا سلینڈر دراصل موڑنے کا کام کرتا ہے۔ چونکہ اس کو اوپر نیچے کیا جاسکتا ہے، اس طرح

شکل 116.4

مختلف قطر کی گولائی میں چادروں کو موڑا جاسکتا ہے۔ (شکل 116.4) پہلے دونوں سلینڈروں کا درمیانی فاصلہ چادر کی موٹائی سے کم نہیں ہونا چاہیے ورنہ ان کے ٹیڑھے ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور بائیک چادریں سلینڈروں کے دباؤ سے سخت ہو جاتی ہیں۔

ہتھوڑے سے گوننا اور سیدھا کرنا



سرلوں اور چادروں کو ہتھوڑے سے گوننا اور سیدھا کرنا

مضبوط اور شکل پذیر میٹل کی بنی ہوئی پلیٹوں اور چادروں کو ہتھوڑے سے موڑنا یا گول کیا جاسکتا ہے۔ کام کی نوعیت کے مطابق موزوں ہتھوڑا استعمال کر کے مختلف اشکال کی جاہیں بنائی جاتی ہیں۔


چادروں کو گھرنے کے طریقہ سے ان کو موڑ کر تھالیوں، برتن اور اس قسم کی گولائی دار اشیاء تیار کی جاتی ہیں (شکل 117.1)۔

اس قسم کے کام کے لیے چادروں کے بیرونی کناروں کو موڑنے کے لیے تھپائی کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے کسی سنڈر نما برتن کا ڈھکن یا پینڈا بنایا جاسکتا ہے (شکل 117.2)۔


ورکشاپ میں لے جاتے وقت سریے یا چادریں اگر ٹیڑھے ہو جائیں تو ان کو ہتھوڑے سے سیدھا کر لیا جاتا ہے۔

موڑنا، گھرانا، تھپانا اور سیدھا کرنا ہاتھ سے کیے جانے والے ایسے عمل ہیں جن کے لیے ہتھوڑا استعمال کیا جاتا ہے۔

ان عملوں کے ذریعے میٹل کو مخصوص مقامات سے پھیلانے یا سکیرٹنے سے جاہ کی مطلوبہ شکل حاصل کی جاتی ہے (موڑنے کے عمل سے موازنہ کریں)۔ اس طریقے سے جاہ بنانے کے لیے بڑی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں میٹل میں پھیل جانے یا سکڑ جانے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔

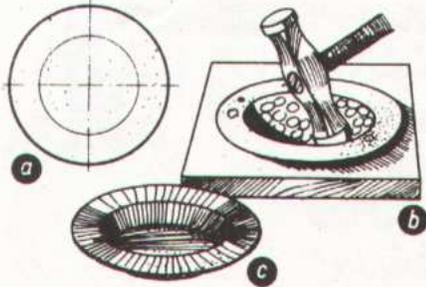

شکل 117.1: گھرنے کا کام (a) چادر کا گول ہونا (b) مطلوبہ شکل میں گھرنے کا عمل (c) تیار شدہ جاہ

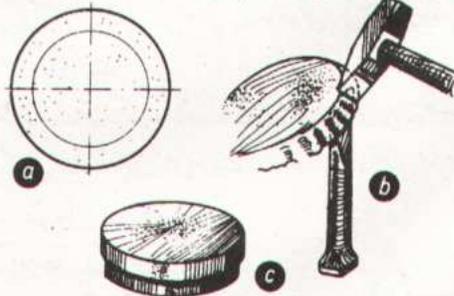


شکل 117.2: تھپانے کا کام (a) چادر کا گول ہونا (b) سنڈر پر تھپانے کا عمل (c) تیار شدہ جاہ


پھیلنے یا سکڑنے کے عمل کے لیے ہتھوڑے سے چوٹ لگاتے وقت جاہ کو مارکنگ پلیٹ، نہانی یا اس قسم کی دوسری اشیاء پر رکھا جاتا ہے۔

تھوڑے سے کوٹنا اور سیدھا کرنا

تھوڑے سے کوٹنے اور سیدھا کرنے کا عمل
 جب کی سطح پر تھوڑے سے لگائی جانے والی چوٹ کا اثر جاب کے میٹرل میں مطلوبہ یا غیر مطلوبہ تبدیلی کی صورت میں ہوتا ہے۔
 تھوڑے کی چوٹ سے چوٹ لگنے والے مقام پر میٹرل کے ذرات دب جاتے ہیں اور اس طرح میٹرل کے اندر گڑھا سا بن
 جاتا ہے (جب کی سطح پر گڑھے کا بننا غیر مطلوب ہوتا ہے) اور دبے ہوئے ذرات لمبے ذرات کو بھی دباتے ہیں جس سے میٹرل پھیل جاتا ہے۔

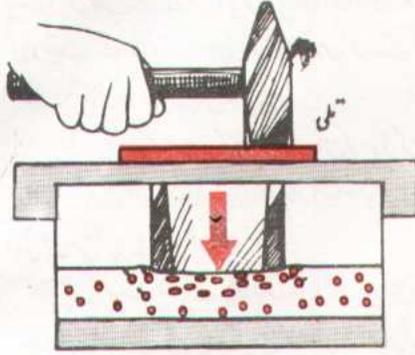


شکل 118,1: تھوڑے کی تلی سے چوٹ لگانا، میٹرل دب جاتا ہے۔

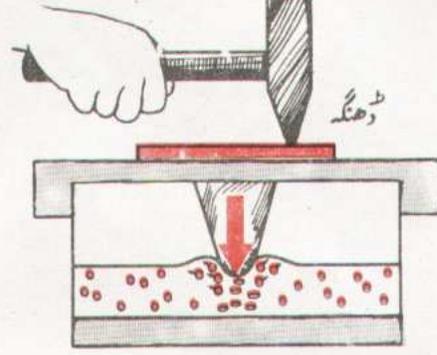

شکل 118,2: ڈھنگے سے چوٹ لگانا، میٹرل کی لمبائی بڑھ جاتی ہے۔

میٹرل کو پھیلانے کے لیے تھوڑے کی چوٹ کا اثر اسی قدر زیادہ ہوگا جس قدر تھوڑے کی ٹکرائے والی سطح چھوٹی ہوگی (صفحہ
 67 سے موازنہ کیجیے)۔ اس طرح تھوڑے کا ڈھنگہ (peen) اس کی تلی (face) کی نسبت میٹرل کو زیادہ پھیلاتا ہے۔
 (شکل 118,1,2)

تھوڑے سے کوٹنے یا سیدھا کرنے کے عمل سے میٹرل کی سختی بڑھ جاتی ہے اور میٹرل پہلے کی نسبت زیادہ سخت اور بھروسہ
 ہو جاتا ہے جبکہ اس کی لچک اور تار پذیری میں کمی واقع ہو جاتی ہے جس سے میٹرل کے پھیلنے یا سکڑنے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے۔
 اس بنا پر گہرائی کے عمل کے دوران ہر بار میٹرل کی سطح کو ایک بار کوٹنے کے بعد اسے سرخ حالت تک گرم کر کے آہستہ آہستہ ٹھنڈا کیا جاتا
 ہے (صفحہ 164 سے موازنہ کریں)۔ سرخ گرم کر کے آہستہ آہستہ ٹھنڈا کرنے سے میٹرل کی تار پذیری پہلی حالت میں آ جاتی ہے۔
 تھوڑے سے کوٹنے یا سیدھا کرنے کے تمام عوامل میں تھوڑے کی چوٹوں سے میٹرل کے پھیلنے اور سکڑنے کے عمل کو مد نظر
 رکھا جاتا ہے جس کے لیے جاب کو مارکنگ پلیٹ یا نہانی پر اچھی طرح رکھا جاتا ہے۔
 بعض حالتوں میں جاب کی سطح مارکنگ پلیٹ یا نہانی کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے اور بعض
 حالتوں میں کچھ اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہے۔

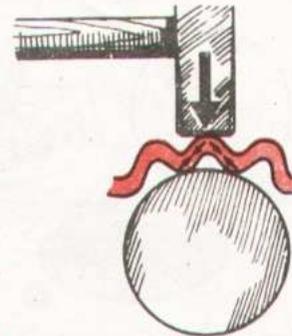


سٹیل کی پٹی کے ٹرے یا ٹرے ہوئے مقامات کو سیدھا کرنے کے لیے تھوڑے سے ان مقامات پر
 چوٹیں لگائی جاتی ہیں جو اوپر کو ابھرے ہوئے ہوں۔ اس صورت میں سیدھا کرنے کا کام دراصل میٹرل کو
 موڑنے کا عمل ہے اور تھوڑے کی چوٹوں سے میٹرل کی بالائی
 سطح جو پھیلی ہوئی ہوتی ہے اب سکڑ جاتی ہے اور سطح کی لمبائی
 پھیل کر بڑھ جاتی ہے (شکل 118,3) گہرائی یا تپانے کے
 عمل کے دوران جاب کی سطح پر پیدا ہونے والے اونچے نیچے مقامات کو
 تھوڑے سے ہموار کر لیا جاتا ہے (شکل 118,4) اس کام کے
 دوران اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں میٹرل کی بالائی
 سطح تدارت نہ بن جائے کیونکہ ایسے مقامات سے میٹرل پھٹ جاتا ہے۔




شکل 118,3: ہڈی ہوئی
 میٹرل کو سیدھا کرنا۔

شکل 118,4: ہڈی ہوئے میٹرل کو
 سیدھا کرتے وقت میٹرل کے ذرات
 دب جاتے ہیں۔

کنارے موڑتے اور سیدھا کرنے کے لیے تھوڑے
 ٹیل کے جابوں کو سیدھا کرنے اور کنارے موڑنے کے لیے
 استعمال ہونے والے تھوڑے کا ڈھنگ آڑے رخ ہوتا ہے۔ ان کا اہتمام
 جب کے ٹیل کی موٹائی کے مطابق کیا جاتا ہے۔ ٹیل میں جس قدر موٹا
 ہوگا، اسی قدر وزنی تھوڑا استعمال کیا جائے گا۔
 تانبے، پتیل، جست اور ایلومینیم کی چادروں پر کام کرتے وقت
 لکڑی یا پلاسٹک کے تھوڑے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کی
 تلی پر گولائی عام تھوڑوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔

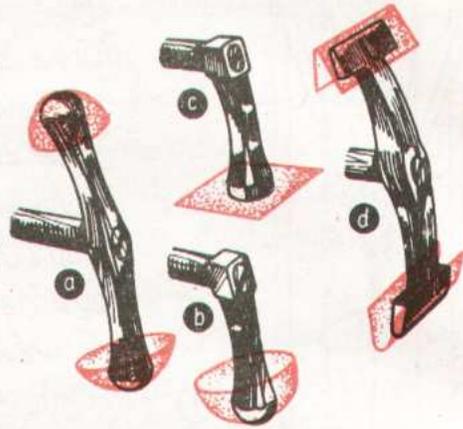

شکل 19, 1: (a) تک گہرنے اور پٹائی کے کام کے
 لیے استعمال ہونے والے تھوڑے (b) تپانے کے کام کے
 لیے استعمال ہونے والے تھوڑے

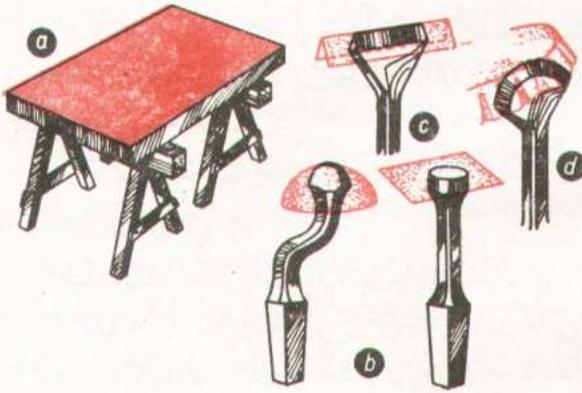

شکل 19, 2: (a) جاب کو سیدھا کرتے وقت یا گہرنے اور پٹائی کے کام
 میں جاب کے نیچے رکھے جانے والے اوزار (a) مارکنگ پیسٹ
 (b) مختلف گولائی دار سندان (c) موڑنے کے لیے استعمال
 ہونے والی سندان (d) تپانے کے کام میں استعمال ہونے والی سندان

چادروں کو گہرنے اور تپانے کے لیے تھوڑے

گہرنے کے لیے استعمال ہونے والے تھوڑوں کی شکل کام کی نوعیت کے لحاظ سے منتخب کی جاتی ہے۔ ان کی تلی کی سطح گیند
 کی طرح کم یا زیادہ گولائی دار ہوتی ہے۔

سطح کو ہموار کرنے والے تھوڑے بھی گولائی دار یا چھٹی تلی والے ہوتے ہیں جن کو اچھی طرح گرائنڈ کر کے پالش کیا ہوتا ہے۔
 ان تھوڑوں سے گہرنے کے عمل کے دوران بننے والی نامہوار سطح کو ہموار کیا جاتا ہے اور سطح کو ملائم اور صفائی دار بنایا جاتا ہے (شکل 19, 1)
 سطح کو ملائم اور ہموار بنانے والے تھوڑوں کی تلی کی گولائی کم ہوتی ہے اور ان کی مدد سے جاب کی سطح کو اور بھی ملائم بنایا
 جاسکتا ہے۔ جاب کی سطح کو مزید ملائم اور ہموار بنانے کے لیے جاب کو پالش کرنے والے پیسے پر رگڑا جاتا ہے۔
 چادروں کو لکڑی یا پلاسٹک کے تھوڑوں سے کوٹنے سے ٹیل کی سطح پر گڑھے نہیں بنتے۔

کوٹتے وقت جاب کے نیچے رکھی جانے والی ایشیا


مارکنگ پیسٹ جو ٹیل کی ایک موٹی چادر سے مختلف سائزوں میں بنائی گئی ہوتی ہے، جاب کے نیچے رکھنے کے کام آتی ہے۔ اس
 کی مالائی سطح ہموار سائی گئی ہوتی ہے۔

چادروں پر کام کرتے وقت خصوصاً گہرنے یا تپانے میں خاص قسم کے سندان (Stakes) استعمال کرتے ہیں جن کو چورس کھانچوں والی موٹی پیسٹ
 کے کھانچوں میں چھپاتے ہیں یا ان کے لیے بنائے گئے لکڑی کے مخصوص ٹکڑوں پر ان کو رکھا جاتا ہے۔ (شکل 19, 2)


ارتعاشی حرکت

ٹیسھی یا مڑی ہوئی ایشیا کو سیدھا کرتے وقت تھوڑے سے چوٹ لگانے پر میٹر بل میں تھر تھراہٹ پیدا ہوتی ہے جس سے ہاتھ میں درد محسوس ہوتا ہے۔ تھر تھراہٹ سے مراد ارتعاشی حرکت ہے جس کی وجہ سے میٹر بل اپنی جگہ سے ادھر ادھر حرکت کرتا رہتا ہے۔

بانگ میں بندھے ہوئے جاب کے باہر نکلے ہوئے حصے پر چوٹ لگانے سے اس میں ارتعاشی حرکت پیدا ہوتی ہے یہ ارتعاشی حرکت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے اور جاب ساکن ہو جاتا ہے (شکل 120.1) گھڑی کے پنڈولم کی حرکت بھی اسی قسم کی حرکت ہے (شکل 120.2) کسی جسم کی ادھر ادھر کی ایک مکمل حرکت کو جھول کہتے ہیں اور ایک جھول کے لیے درکار وقت کو جھول کا وقت کہتے ہیں (مثلاً $\frac{1}{4}$ سیکنڈ)۔ ایک سیکنڈ میں جھولوں کی تعداد کو تعداد یا ارتعاش (Frequency) کہتے ہیں۔ (مندرجہ بالا مثال کی صورت میں 4 جھول فی سیکنڈ)۔ جھول کی اکائی دور (cycle) کہلاتی ہے جو ایک جھول فی سیکنڈ کے برابر ہے۔ 5000 دور سے مراد ایک سیکنڈ میں جھولوں کی تعداد 5000 ہے اور اس صورت میں جھول کا وقت $\frac{1}{5000}$ سیکنڈ ہے۔ کوئی جھولنے والا جسم اپنی ساکن حالت سے جس قدر دائیں یا بائیں حرکت کرتا ہے وہ اس کے جھول کی بسائی کہلاتی ہے۔

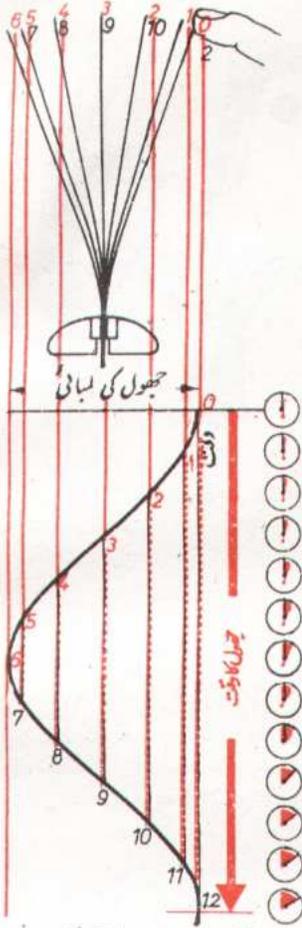

شکل 120.1: ارتعاشی حرکت
جھول جھول کا وقت، جھولوں کی تعداد

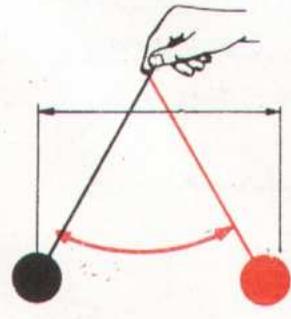

شکل 120.2: پنڈولم کی حرکت

جھول کی بسائی جھول کا وقت یعنی تعداد ارتعاشی حرکت یا پنڈولم کی حرکت سے متعلقہ اہم جزو ہیں۔ کسی جسم میں ارتعاشی حرکت اسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے جب اس پر کوئی بیرونی قوت عمل کرے مثلاً سٹیل کی پٹی کے اگر ایک سرے کو مضبوطی سے پکڑ کر دوسرے سرے کو جھکا کر چھوڑ دیا جائے تو اس میں ارتعاشی حرکت پیدا ہوگی۔ لچک کی بنا پر بیرونی قوت کے اثر سے میٹر بل کی شکل میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور میٹر بل کے ذرات کے اندر ایک دباؤ سا پیدا ہو جاتا ہے جب بیرونی قوت کو ہٹا لیا جائے تو قبیلے ہوئے ذرات فوراً اپنی اصلی حالت میں واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس کی وجہ سے جاب سپرنگ کی طرح حرکت کرتا ہوا اپنے اصلی مقام سے تھوڑا سا آگے کی طرف حرکت کر جاتا ہے اور میٹر بل کے ذرات میٹر بل کو دوبارہ اصلی حالت میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میٹر بل واپس حرکت کرتا ہے اور اس طرح میٹر بل کے بار بار ادھر ادھر حرکت کرنے سے ارتعاشی حرکت پیدا ہوتا ہے۔

لچک کی بنا پر پیدا ہونے والی ارتعاشی حرکت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ بار بار مڑنے سے میٹر بل کے ذرات میں پیدا ہونے والی رگڑ حرکت میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔

ارتعاشی حرکات کی مثالیں دکشاپ میں اکثر ملتی ہیں۔ بانگ سے زیادہ باہر نکلے ہوئے جابوں پر ریتی لگانے یا آری سے کٹائی کرتے وقت ان میں ارتعاشی حرکت پیدا ہوتی ہے۔ بانگ سے زیادہ باہر نکلے ہوئے جاب کے حصے پر اگر چوٹ لگائی جائے تو اس حصے میں پیدا ہونے والی تھر تھراہٹ بھی ارتعاشی حرکت ہوتی ہے۔



پلک کی بنا پر پیدا ہونے والی تھوڑا ہٹ خود بخود رک جانے والی حرکت ہے جس سے جھول کی لمبائی آہستہ آہستہ کم ہوتی رہتی ہے۔


پنڈولم کی حرکت

آزادانہ لٹکائے ہوئے پنڈولم کی حرکت پلک کی بنا پر نہیں ہوتی بلکہ اس کے جھولنے کی حرکت ہوتی ہے۔ پنڈولم پر بیرونی قوتیں عمل کرتی ہیں۔ ایک بار اس کو ہاتھ سے حرکت دینے کے بعد وہ اپنے وزن کی بدولت میاں پر حرکت کے زیر اثر حرکت کرتا رہتا ہے۔ اگر رگڑ اور ہوا اس کی حرکت میں رکاوٹ پیدا نہ کریں تو پنڈولم ہمیشہ حرکت کرتا رہے گا۔

کچھاڈ، دباؤ یا پتھری والے سپرنگ یا جھولے وغیرہ کے ایک سینکڑوں جھولوں کی تعداد یعنی فریکوئنسی کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ ان کو کتنی دوری پر رکھ کر کھڑا کیا ہے۔ مثلاً سپرنگ کی صورت میں حرکت کرنے والے حصے کا پکڑے جانے والے مقام سے فاصلہ جھولے کی صورت میں اس حصے کی لمبائی جس کی مدد سے اسے لٹکایا گیا ہو۔ یہ لمبائیاں جس قدر زیادہ ہوں گی اسی قدر وہ آہستہ آہستہ حرکت کرے گا اور اسی نسبت سے اس کی فریکوئنسی کم ہوگی اور اس کے برعکس اگر لمبائی کم ہوگی تو اس کی فریکوئنسی زیادہ ہوگی۔

اس سے معلوم ہوا کہ ارتعاش اجسام یا پنڈولم کی فری کونسی مختلف ہوتی ہے جس کا انحصار حرکت کرنے والے حصے کی لمبائی پر ہوتا ہے۔ ایک ساتھ جھولنے والی حرکتیں [ریزوننس (Resonance)]

جھولے کے جھول کی لمبائی کو جھول کے زاویے سے ناپا جاتا ہے۔ جھولے پر بار بار باقاعدہ قوت لگا کر اس کی جھول کی لمبائی میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ بشرطیکہ جھول کی تعداد اور سمت کے مطابق قوت لگائی جائے۔ اس کے برعکس اگر لگائی جانے والی قوت جھول کی سمت کے متضاد ہو تو جھول کی لمبائی میں اضافے کی بجائے کمی ہو جائے گی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر جھولنے والے جسم اور اس پر قوت لگانے والے جسم کی سمت اور تعدد ایک جیسی ہو تو اس کی جھول کی لمبائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں دونوں اجسام کی حرکت ریزوننس میں ہوگی۔ ارتعاشی حرکتیں تکنیکی کاموں میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ حرکات بسا اوقات مطلوب ہوتی ہیں اور بسا اوقات غیر مطلوب۔

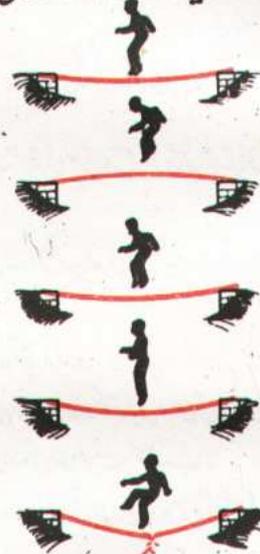

شکل 121.1: کمانوں (سپرنگوں) پر رکھی ہوئی کار کی باڈی، کار کے دھڑکنے جھٹکوں کو برداشت کرتے ہیں اور کار کو جھٹکے نہیں لگتے۔

شکل 121.2: ریزوننس کی وجہ سے کسی جسم کی حرکت میں اضافہ ہوتا ہے۔

مثالیں:

مڑک اونچی نیچی ہونے کی وجہ سے گاڑی پر پڑنے والے جھٹکے گاڑی کی کمانوں پر پڑتے ہیں جس سے ان میں ارتعاشی حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ کمانوں میں ارتعاشی حرکت پیدا ہونے سے جھٹکوں کا اثر زائل ہو جاتا ہے اور گاڑی متحکم چلتی ہے۔ اس صورت میں کمانی کی ارتعاشی حرکت مطلوب حرکت ہے۔ (شکل 121.1)۔

پیدل گزرنے کے لیے بنایا گیا پل گزرتے وقت جھولنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آدمی اس پر کھڑا ہو کر اس کی تعداد کے مطابق اچھٹنا شروع کرے تو ریزوننس کی وجہ سے دونوں کی حرکت اس حد تک بڑھ جائے گی کہ پل ٹوٹ جائے گا۔ (شکل 121.2)۔

ان وجوہات کی بنا پر ایسی عمارتوں کی چھتیں گر سکتی ہیں جن پر ایسی مشینیں لگائی گئی ہوں جن کی حرکت کی تدرج چھت کی حرکت کی تعداد کے مطابق ہو۔



ارتعاشی حرکت کے اثرات

آواز



پتہ کی سہ رنگ یا کھینچ کر بانڈھی ہوئی تار میں ارتعاشی حرکت کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سنائی یا سٹیل کی ٹیڑھی پٹی پر ستھوڑے کی چوٹ سے آواز پیدا ہوتی ہے۔
ارتعاش کی بنا پر ہی آواز کی لہریں پیدا ہوتی ہیں یعنی آواز کا منبع ارتعاشی حرکت ہی ہے۔

آواز کی لہریں ہوا میں ہر سمت میں پھیلیتی ہیں۔ پاس سے گزرتے ہوئے موٹر سائیکل کی آواز کانوں تک پہنچتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز کی لہریں اپنے منبع سے ہر طرف کو پھیلیتی ہیں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں (شکل 1, 122)۔ پانی میں اگر پتھر پھینکا جائے تو پتھر کے گرنے والے مقام کے گرد دائرے

شکل 1, 122: دائن کی تاروں میں ارتعاش سے آواز کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔

کی شکل میں لہریں بنتی ہیں۔ اگر پانی میں آزادانہ دھکائی ہوئی سٹیل کے تار کو ہلایا جائے تو اس سے بھی اسی طرح کی لہریں بنیں گی جس طرح پانی میں پتھر کے پھینکنے سے۔

مرتعش اجسام اپنے نزدیک دوسری اشیاء میں ارتعاشی حرکت پیدا کرتے ہیں ہاں میں کسی چیز پر دوسرے اثر کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے مندرجہ بالا مثال میں تار کی حرکت پانی میں منتقل ہو جاتی ہے جو مزید پھیلیتی جاتی ہے۔

اگر پتھر کو پانی کی بجائے کچھ میں پھینکا جائے تو نہ تو لہریں پیدا ہوں گی اور نہ ہی اس میں ارتعاشی حرکت پیدا ہوگی۔ لہذا مختلف میٹریل مختلف حد تک ارتعاشی حرکت کو اپنانے اور اس کو مزید آگے پھیلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ ان کی لچک میں فرق ہوتا ہے۔ میٹریل جس قدر لچک دار ہوگا اسی قدر وہ زیادہ ارتعاشی حرکت پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
مرتعش اجسام اپنی حرکت کو لچک دار میٹریل تک منتقل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح پانی میں لہریں پیدا ہوتی ہیں یا ہوا میں آواز کی لہریں بنتی ہیں۔ آواز کی لہریں اپنے منبع سے ہر سمت میں پھیل کر کانوں سے ٹکراتی ہیں اور سنائی دیتی ہیں۔

آواز کی لہریں


لچک کی وجہ سے میٹریل میں تبدیلی کے باعث آواز کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً ہوا میں۔ ہوا میں پیدا ہونے والی آواز کی لہریں کے منبع میں ارتعاش کی وجہ سے اس کے قریبی ذرات میں بلا واسطہ حرکت پیدا ہوتی ہے اور ہر ذرہ اپنے قریبی ذرات میں حرکت پیدا کرتا ہے۔ اس طرح ہوا کا ایک حصہ لچک کی بنا پر آواز کے منبع سے مخالف دبا چلا جاتا ہے۔ جس طرح پانی میں پھیلنے والی لہروں کی حرکت۔

جوئی مرتعش جسم اپنی حرکت کی سمت میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ ہوا کے ذرات میں بھی اس کے مطابق تبدیلی واقع ہوتی ہے اور دبی ہوئی ہوا پھیل جاتی ہے اور دوبارہ دبانے سے پھیلی ہوئی ہوا دوبارہ دب جاتی ہے۔ اس طرح مرتعش جسم کی تعدد کے مطابق ہوا بھی سکڑتی اور پھیلیتی رہتی ہے۔

آواز کی رفتار

زمین میں کھونٹی لگاتے ہوئے آدمی کو کچھ فاصلے سے دیکھا جائے تو بھونڈے کی ضربوں کی آواز ضرب لگانے کے کافی دیر بعد ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے۔

آواز کی لہریں ایک خاص رفتار سے حرکت کرتی ہیں جسے آواز کی رفتار کہتے ہیں۔ تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ یہ رفتار آواز کو منتقل کرنے والے ذرائع کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ ہوا میں آواز کی لہروں کی رفتار 340 میٹر فی سیکنڈ ہے۔

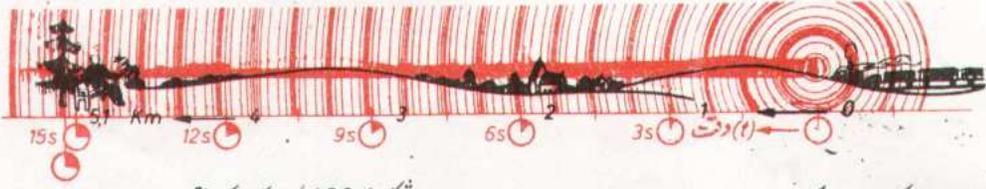


شکل 123.1: ہوا میں آواز کی رفتار

آواز کی لہروں کی تعدد (سروں کا اتار چڑھاؤ)

اگر کم لمبائی والی باریک تار کو دونوں سروں سے پکڑ کر ضرب لگائی جائے تو اس میں اونچا سُر پیدا ہوتا ہے جبکہ زیادہ لمبائی والے تار میں نسبتاً نیچا سُر پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ پہلی صورت میں تعدد زیادہ اور دوسری صورت میں کم ہوگی، اس لیے یہ کہا جاسکتا ہے کہ زیادہ تعدد والی آواز کی لہریں اونچے سُر اور کم تعدد والی لہریں نیچے سُر پیدا کرتی ہیں۔

واٹسن کے تاروں کا کسوا بھی اس کی سروں کے اتار چڑھاؤ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تار کو جس قدر زیادہ کتے ہیں اسی قدر اس کے سُر زیادہ اونچے ہوں گے

کم تعدد والی آواز کی لہریں نیچے سُر پیدا کرتی ہیں مثلاً 20Hz جبکہ زیادہ تعدد والی آواز کی لہریں اونچے سُر پیدا کرتی ہیں مثلاً 20000Hz (شکل 123.2)۔

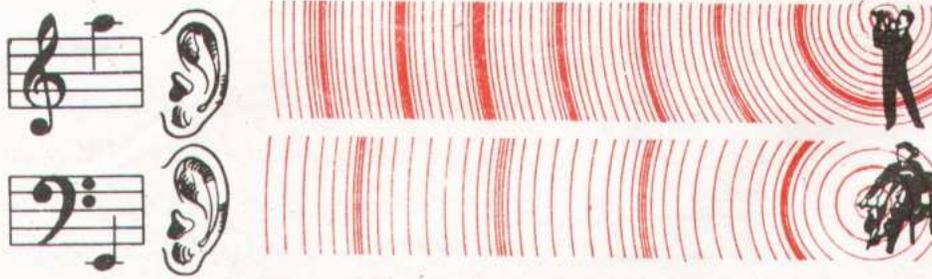


شکل 123.2: تعدد اور سُر کی اونچائی

انسانی کان ایسے نختے متے بہت سارے ذرات سے بنا ہوتا ہے جن کی اپنی تعدد مختلف ہوتی ہے۔ کان کے ساتھ ٹکرانے والی آواز کی لہروں کی تعدد کے مطابق اسی تعدد والے ذرات حرکت میں آتے ہیں۔ ان ذرات سے دماغ کو کبھی اونچے یا نیچے سُر کے مطابق اطلاع پہنچاتی ہے۔

کان ایک خاص حد تک کے تعدد والی آواز کی لہروں کی سروں کی پہچان کرتا ہے۔ یہ حد تقریباً 20 سے 20000 تعدد تک ہوتی ہے۔ اس حد سے زیادہ تعدد والی لہروں کو بلا صوتی (Supersonic) لہریں کہتے ہیں اور اس حد سے کم تعدد والی لہروں کو زیر صوتی (Infrasonic) لہریں کہتے ہیں۔




تھوڑے سے کوٹنا

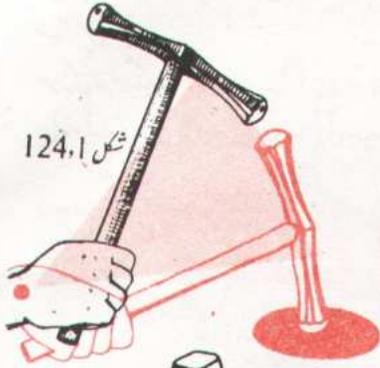

شکل 124.1


تھوڑے سے کوٹ کر جاب بنانے یا جاب کو بیدھار کرنے کے لیے بڑی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کام کے دوران کاریگر کو اس بات کا اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ میٹیل کو کس حد تک تبدیل کر کے اسے مطلوبہ شکل دی جاسکتی ہے اکثر کام کے دوران تھوڑے سے ضرب لگانے کے لیے تھوڑے کو ہاتھ کی کلائی کے بوڑے سے حرکت دی جاتی ہے (شکل 124.1)۔ صرف بھاری تھوڑوں سے ضرب لگاتے وقت بازو کو کندھے سے حرکت دی جاتی ہے۔ مناسب مشق کرنے سے ہاتھ کی کلائی کو حرکت دے کر مطلوبہ جگہ پر مناسب زور کی ضرب لگائی جاسکتی ہے۔

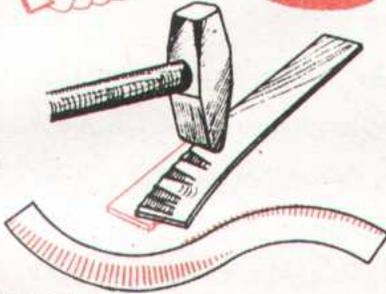


شکل 124.2

پھیلاتا
اس عمل کے ذریعے چوڑی پٹی کو موٹائی کے رخ موڑا جاتا ہے۔ پٹی کی بیرونی طرف سے میٹیل کو پھیلا کر اسے مطلوبہ حد تک موڑا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے تھوڑے کا ڈھنگ استعمال کیا جاتا ہے (شکل 124.2)

تھوڑے کی ضربیں یکساں فاصلے اور یکساں قوت سے لگائی جاتی ہیں اور اس کام کے لیے تھوڑے کے ڈھنگ کو ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر پٹی کو گول موڑنا ہو تو تھوڑے کی ضربوں کی قوت لازماً ایک جیسی ہونی چاہیے۔

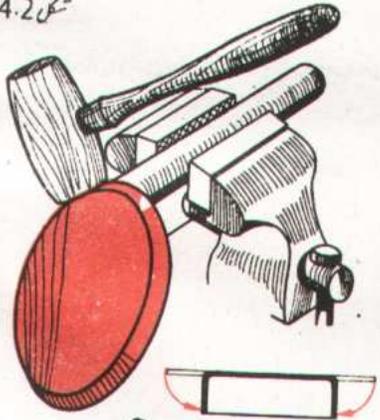

شکل 124.3

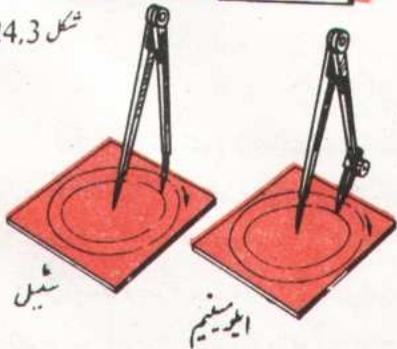


شیل

ایورسینیم

تلیانا
تلیانے کے عمل سے چادر کے گول ٹکڑوں کے کناروں کو موڑنے سے ان کے محیطی کناروں کے میٹیل کی لمبائی کم ہو جاتی ہے۔ میٹیل کی لمبائی میں یہ مطلوبہ کمی میٹیل کے دب جانے سے پیدا ہوتی ہے اور چادر کے کناروں کی موٹائی معمولی سی بڑھ جاتی ہے۔ تھوڑے سے ضرب لگاتے وقت جاب کے نیچے خاص قسم کے سندان رکھتے ہیں یا پھر گول سرلیے کے ٹکڑے کو بانک میں افقی باندھ کر اسے سندان کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے (شکل 124.3)۔ ضربیں لگانے کے لیے لکڑی کا تھوڑا بہتر رہتا ہے۔ تلیانے کے کام کے لیے پرکار کی مدد سے احتیاط سے خط کشی کی جاتی ہے۔ ایورسینیم جیسے میٹیل جن میں جھری بن جانے کا احتمال ہو، پر خط کشی ایسی پرکار سے کی جاتی ہے جس میں پنسل لگائی جاتی ہو (شکل 124.4)


تپانے سے پہلے چادر کے ٹکڑے کے کناروں کو ریتی یا کونے سکرپر کی مدد سے صاف یا گول بنا لیا جاتا ہے۔ اس سے کناروں کو موڑنے وقت ان کے دب جانے سے تنگنا پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ موڑے ہوئے کناے کے اچھے ہوئے حصوں پر احتیاط سے ضربیں لگانی چاہئیں اور میٹرل کے دب جانے سے پیدا ہونے والی سلوٹوں کو مہوڑے کی ضربوں سے پوسے محیط پر ایک جیسا پھیلا کر چاہیے۔ (شکل 125.1) ہر سلوٹ کو سیدھا کرتے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں چادر کے اوپر نیچے مڑ جانے سے تیز کنارہ نہ بن جائے کیونکہ ایسا ہر جانے کی صورت میں میٹرل کو جب مزید دبانے کی کوشش کی جائے گی تو میٹرل اس مقام سے پھٹ جائے گا اور جاب ناکارہ ہو جائے گا۔ سلوٹوں کو دور کرتے وقت مہوڑے سے ضرب لگانے کی سمت تبدیل کرتے رہنا چاہیے اور ساتھ ساتھ خیال رکھنا چاہیے کہ میٹرل کی تہیں اوپر نیچے نہ چڑھنے پائیں یا میٹرل کے اوپر نیچے چڑھ جانے سے تیز کنارہ نہ بنے۔ آخر میں دیے ہوئے میٹرل والے کناے پر مہوڑے کی ایک جیسی ضربیں لگا کر ختمی کام کیا جاتا ہے۔

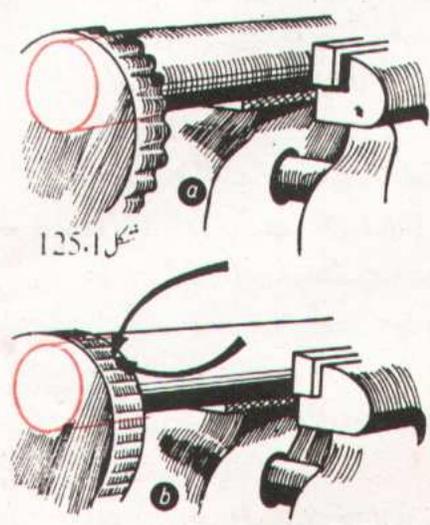

شکل 125.1


کرومی شکل دینا

اس طرح گہرانے کے کام کا عمل تپانے کے عمل سے اس حد تک ملتا ہے کہ کافی گہری مہوڑا چادر کو نصف گیند کی شکل میں موڑنے سے اس کے میٹلی کناروں کے میٹرل کے دب جانے سے لہائی کم ہو جاتی ہے۔ چادر کے ٹکڑے کو ایک ایسے سندان پر رکھا جاتا ہے جس کے اوپر والے سرے کی شکل گیند کی مانند ہوتی ہے اور اس کام کے لیے بنایا گیا گول سرولا مہوڑا استعمال کیا جاتا ہے۔

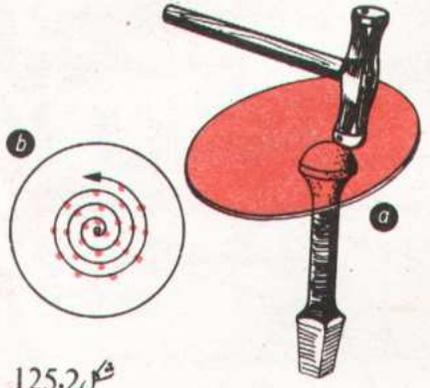

شکل 125.2


مہوڑے سے ضربیں لگانا چادر کے ٹکڑے کے مرکز سے شروع کرتے ہیں اور قریب قریب چوڑی لگاتے ہوئے چکر کی صورت میں کناروں کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں (شکل 125.2)۔ مہوڑے کی ضربیں ہمیشہ سندان کے مرکز کے قریب ٹکڑے کی اوپر کو اٹھی ہوئی سطح پر پڑنی چاہئیں (شکل 125.3) اگر گولائی اندر کی طرف بنانی ہو تو چادر کے گول ٹکڑے کو کسی ایسی چیز کے اوپر رکھا جاتا ہے جس میں مطلوبہ شکل کا گڑھا بنایا گیا ہو۔ اس کام کے لیے چوڑے کے تھیلے میں ریت بھر کر ٹکڑے کے نیچے رکھ سکتے ہیں اور مہوڑے سے آہستہ آہستہ چوڑی لگا کر ٹکڑے کو مطلوبہ گولائی میں بنا لیا جاتا ہے (شکل 117.1 سے موازنہ کیجیے)۔

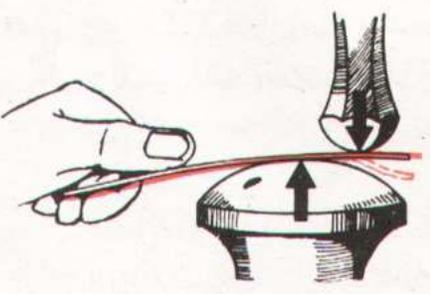


شکل 125.3

مناسب شکل حاصل ہونے پر پالشی مہوڑے سے ختمی کام کیا جاتا ہے۔

تھوڑے سے کونسا اور سیدھا کرنا

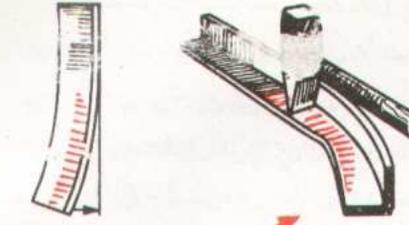


شکل 126.1

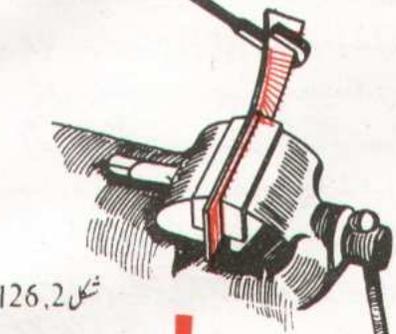

شکل 126.2

شکل 126.3

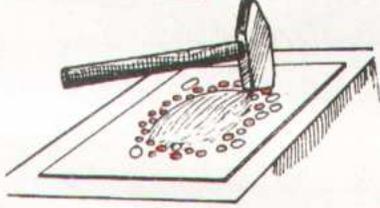

شکل 126.4

تھوڑے سے کونسا اور سیدھا کرنا جس سے چادر سیدھی ہو جاتی ہے۔ اگر چادر میں گڑھے بن گئے ہوں تو گڑھے کے ارد گرد تھوڑے سے ضربیں لگانے سے سطح ہموار بن جاتی ہے (شکل 126.4) اگر گڑھے والے مقام پر تھوڑے سے ضربیں لگانی جائیں تو اس سے گڑھا بڑا ہو جائے گا۔

سوالات

- 1- سریے یا پائپوں کو ڈرتے وقت ان کی نمودی تراش کی شکل میں غیر مطلوب تبدیلی سے کیا مراد ہے، اس کی وجہ بیان کریں۔
- 2- 8 ملی میٹر قطر کے سریے کو 100 ملی میٹر قطر کے چھیلے کی صورت میں موڑنا ہے۔ سریا کتنی لمبائی میں کاٹیں گے؟
- 3- سنٹ پرنگ میل سے پرنگ بنانے وقت میٹرل کی لپک اپنا اثر کس طرح دکھاتی ہے، نیز یہ بھی بتائیے کہ اس کا حساب کس طرح لگایا جاتا ہے؟
- 4- کونٹے سے نرم میل یا پیل کی چادر کی خاصیتوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ میٹرل کی اصل خاصیت دوبارہ کس طرح حاصل کی جاسکتی ہے؟
- 5- مڑے ہوئے سریے وغیرہ کو سیدھا کرنے کے لیے ٹولہ ویڈنگ ٹاپ سے میٹرل کو گرم کیا جاتا ہے۔ اس سے میٹرل پر کیا اثر پڑتا ہے؟

سریوں اور میٹروں کو سیدھا کرنا

سریا یا پائپ اگر ٹیڑھا ہو جائے تو اس کو الٹا موڑ کر سیدھا کر لیا جاتا ہے۔ ٹیڑھے جاب کو سیدھی اور ہموار سطح پر رکھ کر جاب کے اُبھرے ہوئے حصوں پر تھوڑے کی تلی سے ضربیں لگانی جاتی ہیں جس سے میٹرل سیدھا ہو جاتا ہے (صفحہ 118 ملاحظہ ہو)۔

ایٹلن آئرن وغیرہ کو سیدھا کرنے کے لیے اس کے اندر کی طرف مڑے ہوئے بازو کی لمبائی بڑھانی جاتی ہے۔ (شکل 126.1)۔

مروڑی ہوئی میٹروں کو سیدھا کرنے کے لیے ان کو بانک میں پکڑ کر ایک ایک خاص قسم کی سلاح کی مدد سے واپس گھما کر ان کو سیدھا کر لیا جاتا ہے (شکل 126.2)۔

آگروٹی پٹی یا سریا مڑ کر اس طرح ٹیڑھا ہو گیا ہو کہ ایک تیز کونہ بن جائے تو اس کو گرم کر کے سیدھا کر لیا جاتا ہے۔

گرم کرنے کے لیے ویڈنگ ٹاپ مارچ استعمال کی جاتی ہے اور ہلکا سرخ گرم کیا جاتا ہے۔ گرم کیے ہوئے حصے جس کا میٹرل نرم ہو چکا ہوتا ہے پر تھوڑے سے ضرب لگانے سے میٹرل دب جاتا ہے اور چونکہ ارد گرد کا میٹرل ٹھنڈا ہوتا ہے اس لیے میٹرل کے دب جانے سے یہ سکڑنا بھی ہے (صفحہ 194 سے موازنہ کیجیے)۔

چادروں کو سیدھا کرنا

چادر کے مڑے ہوئے کناروں کو یا گولائی میں بنے ہوئے ٹکڑوں کو ہموار سطح پر رکھ کر کڑی کے تھوڑے سے چڑیں لگا کر سیدھا کرتے ہیں۔ اس طرح ان کی اوپر والی سطح کا میٹرل دب جاتا ہے جبکہ خلی سطح کا میٹرل پھیل جاتا ہے۔ (شکل 126.3)۔

چادروں کے اریب ٹیڑھے ٹکڑوں کو اگر مارنگ پلیٹ پر رکھا جائے تو چادر کے ٹکڑے کی پوری سطح مارنگ پلیٹ پر لگنے کی بجائے صرف کنارے ہی پلیٹ پر لگیں گے۔ تھوڑے سے چڑیں لگا کر میٹرل کے مڑنے سے

دب کر سکتے ہوئے ذرات کو پھیلا یا اور میٹرل کے دوسری طرف کے پھیلے ہوئے ذرات کو دبایا جاتا ہے جس سے چادر سیدھی ہو جاتی ہے۔

اگر چادر میں گڑھے بن گئے ہوں تو گڑھے کے ارد گرد تھوڑے سے ضربیں لگانے سے سطح ہموار بن جاتی ہے (شکل 126.4) اگر گڑھے والے مقام پر تھوڑے سے ضربیں لگانی جائیں تو اس سے گڑھا بڑا ہو جائے گا۔


پینچوں سے جابلوں کو جوڑنا



مختلف حصّوں کو پینچوں اور کابلوں سے جوڑنا پینچوں کی مدد سے جب کے مختلف حصّوں کو آپس میں جوڑا جاتا ہے کابل سے جوڑنے کے لیے جوڑے جانے والے حصّوں میں اتنا بڑا سورخ کرنا پڑتا ہے کہ اس میں سے کابل گزر سکے۔ کابل لگانے کے لیے فریجی ہے کہ مختلف حصّوں میں کیے جانے والے سورخ ایک ہی سیدھے میں ہوں۔ اگر نٹ کے بغیر صرف پیچ کو لگانا ہو تو اس کے لیے بنائے گئے سورخ میں چوڑیاں کائی ہونی چاہئیں (شکل 127.1)۔

دھات کاری سے متعلقہ مختلف پینچوں میں ایشیا کو جوڑنے کے لیے مختلف صورتوں میں پینچوں اور کابلوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سائیکل کی صورت میں حرکت کرنے والے حصّے مثلاً ڈھمے اور چمچے، کریک اور سپیڈل، تاروں اور برم کو پینچوں اور کابلوں کی مدد سے جوڑا گیا ہوتا ہے۔

ان تمام جوڑے جانے والے حصّوں کو بوقت ضرورت مثلاً مرمت کرنے کے لیے آسانی سے الگ الگ کیا جاسکتا ہے۔ پینچوں کے ذریعے جوڑنا عارضی جوڑنا کہلاتا ہے کیونکہ جب چاہیں

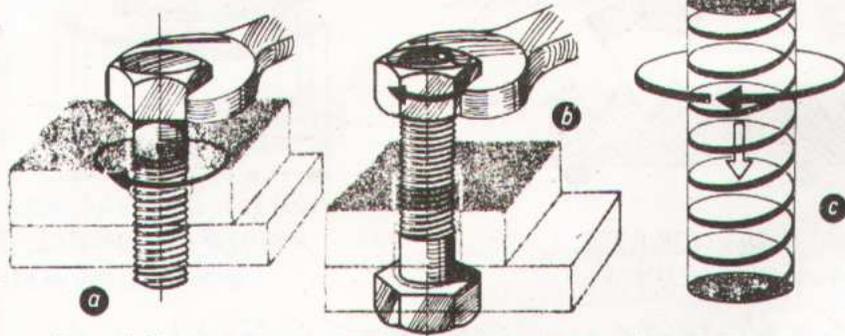

شکل 127.1: پیچ اور کابل سے دو حصّوں کو باہم جوڑنا (a) پیچ کے ذریعے (b) نٹ اور کابل کی مدد سے (c) چوڑی کی بناوٹ گولائی میں سیدھی ہونی ڈھلوانی سطح

جوڑے گئے حصّوں کو علیحدہ علیحدہ کیا جاسکتا ہے۔

موٹر سائیکل یا گاڑیوں کے آئینوں میں مختلف حصّوں کو جوڑنے کے لیے عام قسم کے سینکڑوں پیچ، کابلے، نٹ اور واشرب استعمال کی جاتی ہیں۔

پائپوں کو جوڑنے کے لیے ساکٹ یا نپل استعمال کیے جاتے ہیں۔ ساکٹ کی اندرونی اور نپل کی بیرونی سطح پر چوڑیاں کائی گئی ہوتی ہیں۔ والو یا ٹونیاں بھی چوڑیوں کی مدد سے پائپوں کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں۔ چوڑیوں والے حصّوں کو جوڑنے یا کھولنے کے لیے موزوں اوزار مثلاً رینج یا پیچ کس استعمال کیے جاتے ہیں۔

جھنگوں سے پینچوں کے خود بخود کھل جانے کو روکنے کے لیے ان کو مقفل کرنے والے پُرزے استعمال کیے جاتے ہیں۔




پچ لگانے کا عمل

کابلے پر نٹ کو یا پچ کو چڑیوں والے سوراخ میں گھمانے سے مختلف حصوں کو آپس میں مضبوطی سے جوڑا جاسکتا ہے۔ اگر پچ یا نٹ کو اسی سمت میں گھمایا جائے تو چڑے کے حصوں کو دوبارہ الگ الگ کیا جاسکتا ہے۔


نٹ اور کابلے سے چڑے جانے والے حصوں کو الگ الگ کرتے یا اکٹھا چڑے وقت کابلے اور نٹ کی محوری حرکت مخالف سمت میں ہوگی۔ دائرے کی صورت میں گھمانے جانے والے حصے اپنی گھومنے کی حرکت کی بنا پر چڑی کی پوری لمبائی تک چڑی کی سطح پر اس طرح پھسلے ہیں جیسے ڈھلوان سطح پر کوئی چیز پھسلتی ہے۔ پچ کی چڑی کی سطح کا ڈھلوان سطح سے موازنہ کیا جاسکتا ہے (صفحہ 134 اور شکل 127.1c ملاحظہ کریں)۔

پچوں اور کابلوں پر چڑیاں

پچوں اور کابلوں پر چڑیاں کافی گہنی ہوتی ہیں۔ اعشاری نظام میں چڑیوں کی پیمائش کے لیے میٹرک اکائیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ انچوں میں بھی چڑیوں کی پیمائش دی جاتی ہے۔ وٹ ورتھ چڑیوں کی پیمائش انچوں میں دی جاتی ہے۔ جبکہ میٹرک چڑیوں کی پیمائش ملی میٹر میں دی جاتی ہیں۔ میٹرک چڑیوں اور وٹ ورتھ چڑیوں میں بڑا فرق ان کے زاویے کا مختلف ہونا ہے۔ میٹرک چڑیوں کا زاویہ 60 درجے اور وٹ ورتھ چڑیوں کا زاویہ 55 درجے ہوتا ہے (شکل 128.1)۔

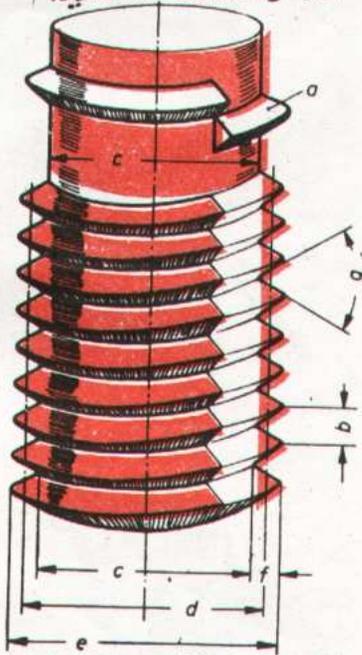

شکل 28.2 چڑی کے خد وخال (a) چڑی کا پتلا (b) پچ (c) چھوٹا قطر (d) پچ قطر (e) بڑا قطر (f) چڑی کی گہرائی (g) چڑی کا زاویہ

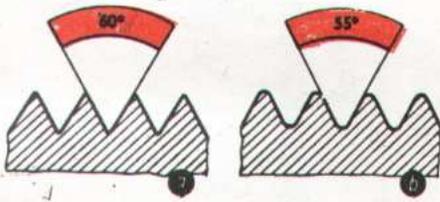

شکل 128.1: چڑیوں کا زاویہ (a) میٹرک چڑیوں کی صورت میں (b) وٹ ورتھ چڑیوں کی صورت میں

چڑیوں کی بناوٹ اس طرح تصور کر سکتے ہیں جیسے تکوئی تار کو گول سریلے کے اوپر چڑی کی شکل میں پھیٹ دیا گیا ہو۔ (شکل 128.2) اس تار کے بل کو چڑی کہا جائے گا۔

ایک چڑی کی چوٹی سے دوسری چڑی کی چوٹی کا فاصلہ پچ (Pitch) کہلاتا ہے۔ چڑی اپنا ایک پیکر مکمل کرنے پر لاٹ کے محور کے متوازی جتنا فاصلہ طے کرتی ہے وہ چڑی کی لیڈ (Lead) کہلاتا ہے۔ عام چڑیوں کی صورت میں

$$\text{پچ} = \text{لیڈ}$$

اکثر پچوں پر ڈالی گئی چڑیاں ایک نمونہ والی ہوتی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی چڑیوں کی بناوٹ اس طرح ہوگی جیسے صرف ایک ہی تکوئی تار کو کابلے پر قریب قریب کر کے پھیٹا گیا ہو۔

زیادہ نمونہ والی چڑیوں کی صورت میں (مثلاً برینگ مشین کا پینڈل) پچ پر دو یا تین چڑیاں متوازی بنائی گئی ہوتی ہیں۔ زیادہ نمونہ والی چڑیوں کی لیڈ دو قریبی چڑیوں کا درمیانی فاصلے یعنی پچ کو اس کے نمونہ کی تعداد کے ساتھ ضرب دینے سے حاصل ہوتی ہے۔


پیچوں کی قسمیں

پیچ معیاری سائز کے مطابق اس طرح دستیاب ہوتے ہیں کہ ان پر مزید کام کیے بغیر ان کو استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ان میں استعمال کے مقصد، سائز یعنی قابیے کا قطر اور اس کی لمبائی، سر کی شکل، سطحی معیار اور ان کے میٹرل کے لحاظ سے تیز کی جاتی ہے۔ شکل 129.1 اور پاش کی ہوئی ملائم سطح والے پیچوں کی پیمائشیں زیادہ درست ہوتی ہیں جبکہ غیر پالش شدہ پیچوں کی پیمائشیں نسبتاً کم درست اور سطح صبی نسبتاً کم ملائم ہوتی ہے۔ موٹر گاڑیوں میں استعمال ہونے والے پیچوں کا میٹرل زیادہ طاقت کھپاؤ والا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی پیچ کی طاقت کھپاؤ مثلاً 700 نیوٹن فی ملی میٹر درکار ہو، تو اس مقصد کے لیے خاص قسم کے سٹیل سے بنائے گئے پیچ کا قطر عام سٹیل سے بنائے گئے پیچ کے قطر کی نسبت کم ہوگا۔ پیچ کے سر اور ٹک کی شکل استعمال کی جگہ کی نوعیت کے لحاظ سے بنائی جاتی ہے۔ پیچ اور نٹ مقرر کردہ معیار کے مطابق بنائے جاتے ہیں اور اس طرح سر کی شکل، قابیے کا قطر، اس کی لمبائی، چوڑائیوں کی قسم اور پیچوں کے دیگر خصوصیات کی پیمائشیں وغیرہ مقرر کر دی گئی ہیں۔

پہلے بہت سی نیکٹریاں علیحدہ علیحدہ پیچ بناتی تھیں جن کے سائز وغیرہ دوسری نیکٹریوں کے بنائے ہوئے پیچوں سے مختلف ہوتے تھے۔ اس طرح بے انتہا مختلف قسم کے پیچ استعمال کیے جاتے تھے۔ معیار مقرر ہونے سے پیچ اور نٹوں کی قسمیں محدود ہو گئی ہیں اور اس طرح پیچوں اور نٹوں کو سٹور کرنے اور پیچوں کو تبدیل کرنے کا مسئلہ بہت آسان ہو گیا ہے۔




پیچوں کو ان کے سر کی شکل کی نسبت سے موسوم کیا جاتا ہے۔

پہلے دار سروں والے پیچوں کی دو متوازی سطحوں کا درمیانی فاصلہ چسپائی کا سائز کہلاتا ہے۔ جدول میں چسپائی کا سائز ملی میٹر میں درج کیا ہوتا ہے۔ مثلاً SW17 کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے استعمال ہونے والی چسپائی کے سائز کی چوڑائی 17 ملی میٹر ہے (شکل 129.2)۔

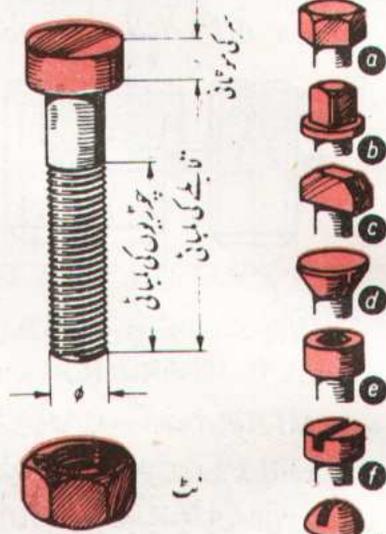

شکل 129.1: پیچوں کے سروں کی بناوٹ۔

- (a) چھپو (b) چھپو مع کار
- (c) ہتھوڑا (d) سلائی دار (e) انٹلی
- (f) چھپو (g) کینڈنا
- (h) سلائی دار تھری والا (i) بین ٹائم کروی
- (k) تیز کروی سلائی دار (l) بین ٹائم سورخ والا
- (m) پروں والا نٹ (n) چھپو نٹ
- (o) کاسٹ نٹ (p) بین ٹائم تھری والا نٹ

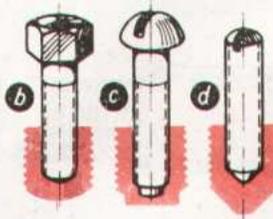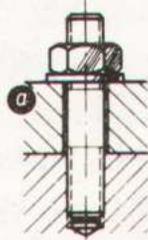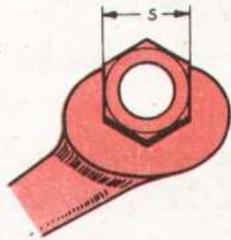

شکل 129.3: پیچوں کے پچھلے سر کے (a) درجہ دار مخروطی (b) کروی


(c) درجہ دار چھپو (d) ٹوک دار

شکل 129.2: چھپو نٹ کے لیے چسپائی کا سائز



گول سروالے پیچوں کے سر پر چھری کاٹی ہوتی ہے تاکہ ان کو پیچ کس کی مدد سے کسا یا ڈھیلا کیا جاسکے۔
 سٹڈ کی صورت میں پیچ کے دونوں سروں پر چوڑیاں کاٹی ہوتی ہیں۔ درمیانی حصے کی مدد سے پیچ کو کسا یا ڈھیلا کیا جاسکتا ہے۔
 پیچ کا پچلا سرا چوڑیوں والے سورج میں لگایا جاتا ہے اور دوسرے سرے پر نٹ لگایا جاتا ہے (شکل 129.3a)۔
 بغیر سروالے پیچوں کی پوری لمبائی پر چوڑیاں کاٹی ہوتی ہیں۔ اوپر کا سرا عموماً گولائی میں بنا کر اس پر چھری کاٹی ہوتی ہے اور نیچے سرے کو نوک دار بنایا ہوتا ہے۔

پیچوں کے نیچے سروں کو مختلف شکلوں میں بنایا جاتا ہے مثلاً درجہ دار مخروطی، کروی، درجہ دار چوٹی اور نوک دار (شکل 129.3a-d)۔

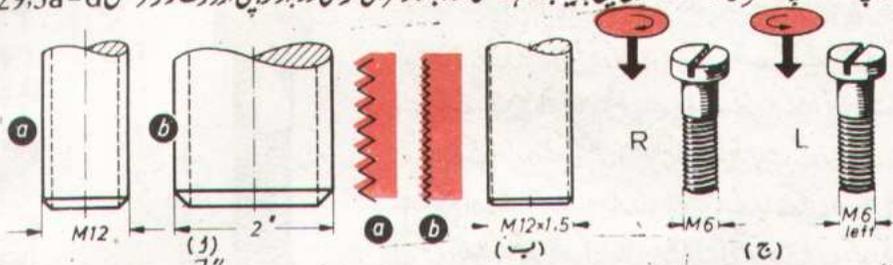

شکل 130.1 (ا) چوڑیوں کو ڈرائنگ میں ظاہر کرنا (a) میٹرک چوڑیاں (b) M12 وٹ درتھ چوڑیاں (ج) مختلف پیچ کی چوڑیاں (ب) عام پیچ کی چوڑیاں (a) (ب) باریک پیچ کی چوڑیاں M12 x 15 (ج) (R) دائیں چوڑیاں (L) بائیں چوڑیاں

پیچوں کی چوڑیوں کو میٹرک کے مطابق ظاہر کیا جاتا ہے عموماً چوڑی کا بڑا قطر میٹر یا انچوں میں دیا جاتا ہے۔ اس طرح M12 کا مطلب 12 ملی میٹر بڑے قطر کی میٹرک چوڑیاں ہیں اور 2 BS.W. سے مراد وٹ درتھ چوڑیاں جن کا بڑا قطر 2 میٹر ہو۔ (شکل 130.1)
 ایسی چوڑیاں بھی استعمال کی جاتی ہیں جن کی پیچ عام چوڑیوں کی نسبت کم ہوتی ہے۔ اس قسم کی چوڑیاں، باریک چوڑیاں کہلاتی ہیں۔ باریک چوڑیوں کو درج کرتے وقت ان کے بڑے قطر کے علاوہ ان کی پیچ بھی درج کی جاتی ہے۔ (شکل 130.1 ب) مثالیں:

$M12 \times 1$ 12 ملی میٹر بڑے قطر کی میٹرک باریک چوڑیاں جن کی پیچ 1 ملی میٹر ہو۔
 $W 104 \times \frac{1}{6}$ وٹ درتھ باریک چوڑیاں جن کا بڑا قطر 104 ملی میٹر ہو اور پیچ $\frac{1}{6}$ ملی میٹر ہو۔
 پانچوں کو جوڑنے کے لیے ساکٹ یا نپل استعمال کیے جاتے ہیں۔ ساکٹ کے اندر اور نپل کے باہر خاص قسم کی چوڑیاں ہوتی ہیں جو وٹ درتھ پائپ چوڑیاں کہلاتی ہیں (شکل 130.2)۔

مثال:

"R2" 2 انچ اندرونی قطر کے پائپ پر ڈالی جانے والی چوڑیاں
 ایسی چوڑیاں جن کی بناوٹ مثلث نما ہوتی ہے، نوکدار چوڑیاں کہلاتی ہیں۔



شکل 130.2: پائپ چوڑیاں

اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ قابیے پر نٹ آسانی سے چڑھ جائیں ان کے اوپر بننے والی نوک کو ختم کر کے معمولی سا ہموار کیا ہوتا ہے۔
 اس طرح نٹ اور قابیے کو جوڑنے پر ان کی چوڑیوں کے درمیان تھوڑا سا خلا رہتا ہے۔
 نوک دار چوڑیوں کے علاوہ گول یا ذوزلقہ شکل کی چوڑیاں بھی بنائی جاتی ہیں۔


عام استعمال ہونے والی دائیں ہاتھ کی چوڑیوں کے علاوہ بائیں ہاتھ کی چوڑیاں بھی کاٹی جاتی ہیں۔ بائیں ہاتھ کی چوڑیوں کی صورت میں نٹ کو بائیں طرف گھمانے سے اسے قابیے پر کسا جاسکتا ہے جبکہ دائیں ہاتھ کو گھمانے سے ڈھیلا کیا جاسکتا ہے۔



نٹوں اور کابلوں کو مقفل کرنے والے پُرزے

موٹر گاڑیوں اور مشینوں کے حرکت کرتے ہوئے حصوں کو پیچ وغیرہ سے جوڑتے وقت یہ خدشہ ہوتا ہے کہ جھٹکوں سے یہ خود بخود ڈھیلے نہ ہو جائیں۔ اس حالت کے پیش نظر کابلے یا نٹ کو گھومنے سے روکنے کے لیے مقفل کرنے والے پُرزے استعمال کیے جاتے ہیں۔ نٹ کے نیچے واشر اس لیے رکھی جاتی ہے کہ جاب کی سطح پر نٹ سے نشانات وغیرہ نہ بن جائیں (شکل 131.1)۔

موٹر گاڑیوں میں لگنے والے پیچوں کے سر یا نٹ کے نیچے سپرنگ ٹیل کی بنی ہوئی ایسی واشریں رکھی جاتی ہیں جن کو اس طرح موڑا گیا ہوتا ہے کہ پیچ کو کسے پر سپرنگ واشریں پیچ یا نٹ پر دباؤ ڈال کر اس کو گھومنے سے روکتی ہیں (شکل 131.2)۔

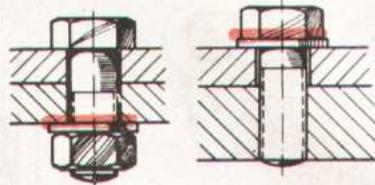

شکل 131.1 واشریں شدت دیاؤں کی پیدا کرتی ہیں اور نرم پیل کے اندر پیچوں کے سر اور نٹ دھکنے نہیں پاتے


اگر کسی پیچ یا کابلے کے ڈھیلے ہو جانے یا نکل کر گر جانے سے موٹر گاڑی کے حادثے کا شکار ہونے کا خدشہ ہو (مثلاً گاڑی کے ٹائی راد کے کھلنے سے)

کنسنے کی سمت



شکل 131.2 سپرنگ واشروں کے استعمال سے پیچ ڈھیلے نہیں ہوتے پاتے (a) پیچ کو کسنے سے پہلے (b) پیچ کو کسنے کے بعد

شکل 131.3 پیچوں کو مقفل کرنے کے لیے پروں والی سپرنگ واشر کا استعمال (a) پیچ کو کسنے سے پہلے (b) پیچ کو کسنے کے بعد

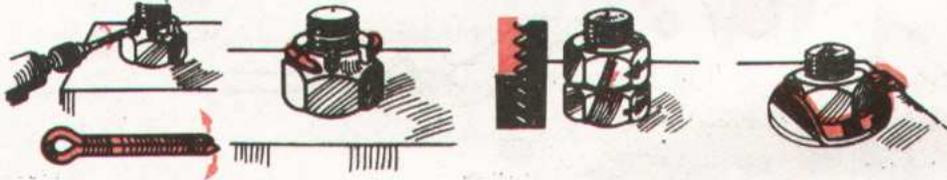

شکل 131.6 حفاظتی واشر شکل 131.5: دوہرے نٹ کا استعمال 1 + 131: کابلوں کو مقفل کرنے کے لیے لائل نٹ اور کھلنے والی نٹ کا

تو ایسے نٹ استعمال کیے جاتے ہیں جن پر جھریاں بنی ہوتی ہیں۔ ایسے نٹ کو کسنے کے بعد کاسے کے اندر سوراخ کیا جاتا ہے اور اس میں کھلنے والی نٹ (split pin) لگادی جاتی ہے۔ کھلنے والی پن کے دونوں برٹوں کو موڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ خود بخود باہر نہ نکل سکے (شکل 131.4)۔ اگر استعمال کے دوران نٹوں کو مزید کستے رہنا ہو (مثلاً بریک کو ایڈجسٹ کرنا) تو اس صورت میں دونٹ اوپر نیچے لگادیا جاتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے کے مخالف سمت میں کس دیا جاتا ہے (شکل 131.5)۔

علاوہ ازیں ایسی واشریں بھی استعمال ہوتی ہیں جن کو نٹ کسنے کے بعد نٹ کی پہل کے ساتھ موڑ دیا جاتا ہے (شکل 131.6)۔



نٹوں اور کابلوں کو مقفل کرنے والے پُرزوں کے اثرات

مخالف سمتوں میں نٹوں کو کسنے سے چوڑیوں میں رگڑ اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ ان کے ڈھیلے ہونے کا اندیشہ باقی نہیں رہتا۔ جھریوں والا نٹ استعمال کرنے سے رگڑ میں مزید اضافہ نہیں ہوتا۔ کھلنے والی پن کی وجہ سے نٹ ڈھیلانا نہیں ہو سکتا۔ اس بنا پر نٹوں کو مقفل کرنے والے پُرزوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے: (i) رگڑ سے مقفل کرنے والے (ii) بناوٹ کے لحاظ سے مقفل کرنے والے۔

پیچوں اور کابلوں کو کسنے اور ڈھیلا کرنے والے اوزار

غیر تغیر پذیر چابیاں

پیچوں اور نٹوں کو کسنے اور کھولنے کے لیے درکار قوت لگانے کے لیے

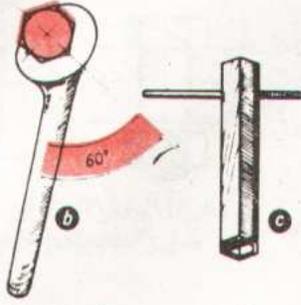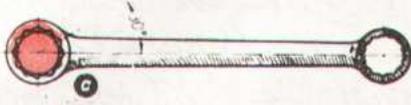


شکل 132.1: غیر تغیر پذیر چابیاں: (a) چھلانگ والی چابی (b) کھلے منہ والی چابی (c) ساکٹ ریچ


چابیاں لیور کی طرح کام کرتی ہیں (صفحہ 51 ملاحظہ ہو)۔ چابی کا منہ اوڑھ اس کا سائز پیچ یا نٹ کے سر کی شکل اور سائز کے مطابق بنایا گیا ہوتا ہے۔ ایسے نٹ اور پیچ کے لیے جن تک کھلے منہ والی چابیوں کی رسائی مشکل ہو، چھلانگ والی چابی والی چابی یا ساکٹ چابی استعمال کرتے ہیں (شکل 132.1) چھلانگ والی چابی کے اندر 2 کوٹے بنائے ہوتے ہیں تاکہ چابی کو نکال کر دوبارہ لگاتے وقت اسے زیادہ زاویے پر گھمانا نہ پڑے (مثلاً کھلے منہ والی چابی کو 60 درجے پر گھمانا پڑتا ہے جبکہ چھلانگ والی چابی کو 30 درجے)۔

تغیر پذیر ریچ

چونکہ مختلف سائزوں کے پیچوں اور نٹوں کے لیے ہر سائز کی چابیوں کا کیمٹل سیٹ رکھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کھلے منہ والے تغیر پذیر ریچ استعمال کیے جاتے ہیں۔ (شکل 132.2)

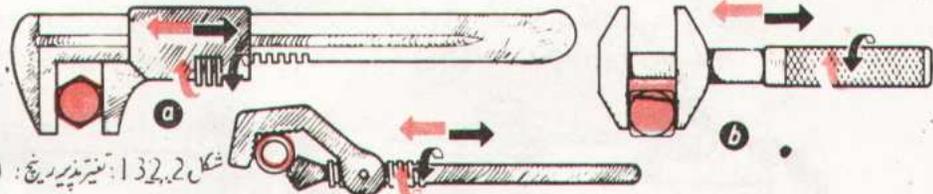

شکل 132.2: تغیر پذیر ریچ: (a) موٹر لاروں کے لیے استعمال ہونے والا ریچ (b) مشین کے پیچوں کے لیے استعمال ہونے والا ریچ (c) اپاٹ ریچ

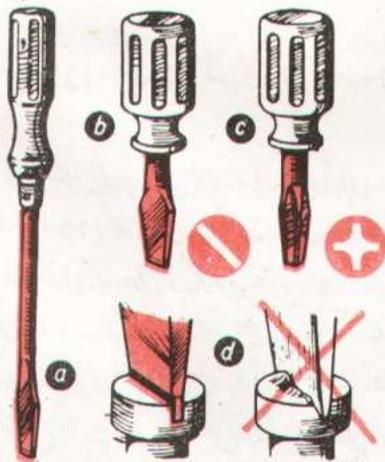

شکل 132.3: (a) ایسی سلاخ والا (b) چھوٹی سلاخ والا (c) فلپ ہیڈ پیچوں کے لیے (d) پیچ کس کا درست اور غلط استعمال

تغیر پذیر ریچوں میں مختلف خامیاں ہوتی ہیں ایک تو یہ صرف ایسے پیچوں اور کابلوں کے سروں کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں جن تک رسائی آسان ہو۔ دوسرا ان کا سائز تبدیل کرنے والا نظام جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ریچ کے پھیل جانے سے ہاتھ کے زخمی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پانچوں کو جوڑنے کے لیے پاپ ریچ استعمال کیا جاتا ہے جس کے پاپ کو کپڑے والے منہ پر دندنے سے ہوتے ہیں۔


پیچ کس

پیچ کس ایسے پیچوں کو کسنے یا ڈھیلا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن کے سروں پر بھری کائی ہو (شکل 132.3) پیچ کس کا منہ پیچ کے سر پر کائی ٹی جبری میں درست آنا چاہیے پیچ کس کا منہ کبھی بھی کاسٹے والے ٹول کی دھار کی مانند نہیں ہونا چاہیے۔


چار کوئی یا گول شانٹ والے پیچ کس کو آسانی سے ڈرل مشین کے چکر میں بانڈھا جاسکتا ہے اور اس طرح بڑی تیزی سے پیچ لگائے جاسکتے ہیں۔

پیچوں کی چوڑیوں پر عمل کرنے والی قوتیں اور ان کی حرکات


مثال کے طور پر اگر کسی نٹ کو قابضے پر گھمایا جائے تو یہ گھومنے کی حرکت کے ساتھ ساتھ قابضے کے محور کے متوازی بھی حرکت کرتا ہے (شکل 1, 133) ایسی صورت میں کہا جاتا ہے کہ نٹ قابضے پر چوڑی کے مطابق حرکت کرتا ہے۔ نٹ کے ایک کتل پیکر گھومنے پر یہ چوڑی کی لیڈ کے برابر آگے یا پیچھے محوری حرکت کرتا ہے۔ اگر نٹ کو الٹ سمت میں گھمایا جائے تو اس کی محوری حرکت کی سمت بھی مخالف ہوگی۔ مختلف حصوں کو آپس میں جوڑنے یا علیحدہ کرنے کے لیے پیچوں کا استعمال بھی اسی بات کے مد نظر کرتے ہیں (شکل 2, 133) مختلف حصوں کو حرکت دینے والے پیچوں کو سپنڈل کہتے ہیں۔ سپنڈل کو گھمانے سے اس پر لگا ہوا پُرزہ محوری حرکت کرتا ہے۔

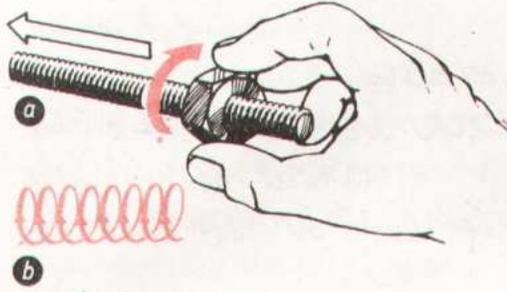

شکل 1, 133: چوڑیوں والے پیچ پر نٹ کی حرکت:
(a) گردش حرکت خطی حرکت کا باعث بنتی ہے
(b) چوڑی کے بل

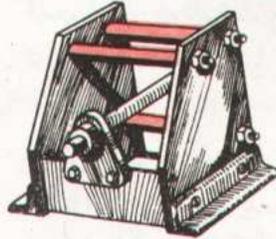

شکل 2, 133: مختلف حصوں کو باہم جوڑنے کے لیے استعمال ہونے والے پیچوں کے نٹ جوڑنے جانے والے حصے کو دباتے ہیں

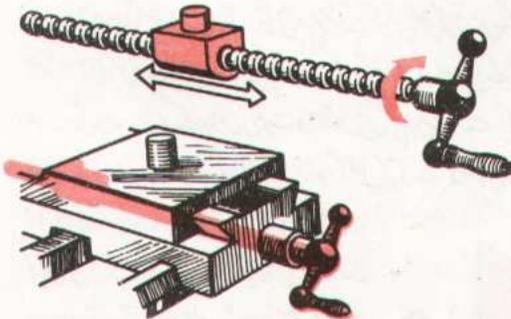

شکل 3, 133: حرکت پیدا کرنے والی چوڑیاں اپنے محوری خط کی سمت میں حرکت پیدا کرتی ہیں

(شکل 3, 133)۔ بانک کی سپنڈل کو گھمانے سے سلید (نٹ) محوری حرکت کرتا ہے۔ نتیجتاً اس کے ساتھ جوڑا ہوا بانک کا جڑا بھی محوری حرکت کرتا ہے۔ سکرولوجیک کی سپنڈل کی مدد سے موٹر گاڑی کو اٹھایا جاتا ہے۔ مشینوں کے میل بھی سپنڈل کی مدد سے حرکت کرتے ہیں۔ گھوم سکیں مگر ادھر ادھر حرکت نہ کر سکیں۔ سپنڈل کو گھمانے سے نٹ کو اسی صورت میں محوری حرکت دی جاسکتی ہے جب سپنڈل گھومنے کے علاوہ دیگر قسم کی حرکت نہ کر سکتا ہو (شکل 3, 133) سے موازنہ کیجیے۔ سکرولوجیک کا سپنڈل اس کے برعکس گھومنے کے ساتھ ساتھ اوپر نیچے بھی حرکت کر سکتا ہے اور نٹ کا کام کرنے والی سکرولوجیک کی باڈی کو حرکت کرنے سے روکا گیا ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں سپنڈل اور نٹ ایک کتل پیکر گھمانے پر سپنڈل پر کائی گئی چوڑی کی لیڈ کے برابر محوری حرکت کرتے ہیں (مثلاً 4 ملی میٹر)۔

حرکت کرنے والے پیچوں یعنی سپنڈلوں پر مخصوص شکل کی چوڑیاں بھی کائی جاتی ہیں۔ مثلاً ذوزنقہ نما چوڑی (ایکی چوڑی) یا آری کے ذندانوں کی مانند چوڑی (ریٹس چوڑی) یا گول چوڑی۔






پیسچوں کی چوڑیاں مثل ڈھلوانی سطح

سکریجک سے وزن اٹھانے کا عمل ترچھے رکھے ہوئے تختے پر وزن دھکیلنے یا کھینچنے کی مانند ہے۔ دونوں صورتوں میں وزن ڈھلوانی سطح پر پھسلتا ہے۔

چوڑی کے راستے کو ایک پتلی کی سطح تصور کیا جاسکتا ہے جسے گول سرلیے پر پسینا گیا ہو۔ اگر اس سطح کو اس کی سمت میں سیدھا رکھتے ہوئے اتارا جائے تو ایک ڈھلوانی سطح حاصل ہوگی۔ اس طرح چوڑی کا ایک چکر اتارنے سے ڈھلوانی سطح کی حاصل ہونے والی اونچائی چوڑی کی لیڈ کے برابر ہوگی (شکل 1 & 2)۔

ڈھلوانی سطح کی اونچائی اور اس کی افقی لمبائی میں نسبت کو جھکاؤ کہتے ہیں۔

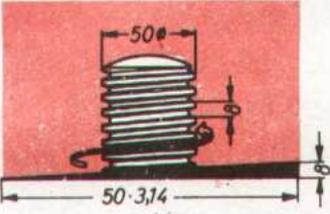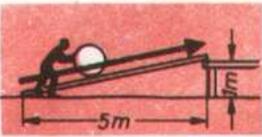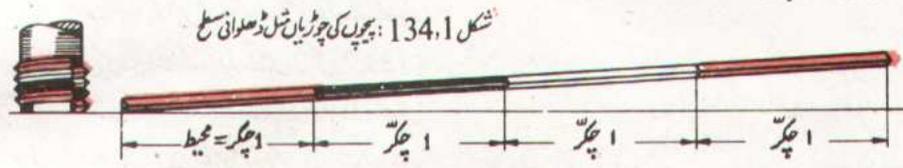

شکل 134.2: چوڑیوں کی ڈھلوان

مثال:

ٹرک پر سامان لادنے کے لیے ترچھا رکھا ہوا تختہ

اونچائی 1 میٹر، افقی لمبائی 5 میٹر

$$\text{جھکاؤ} = \frac{1}{5} = 0.2$$

$$\text{پیسچوں کی چوڑیاں} = \text{Tr } 50 \times 8$$

اونچائی = چوڑی کی لیڈ = 8 ملی میٹر

لمبائی = ایک مکمل چکر گھمانے پر چوڑی کی اترنے والی لمبائی 160 ملی میٹر

$$\text{جھکاؤ} = \frac{\text{بلندی}}{\text{افقی لمبائی}} = \frac{8 \text{ ملی میٹر}}{160 \text{ ملی میٹر}} = 0.05$$

ڈھلوانی سطح پر عمل کرنے والی قوتیں

ڈھلوانی سطح پر پڑے ہوئے کسی جسم پر مختلف قوتیں عمل کرتی ہیں (شکل 134.3)

جسم کا وزن اس کے مرکز ثقل پر نیچے کی طرف عموداً عمل کرتا ہے۔ سطح کے ڈھلوان دار ہونے کی وجہ سے جسم کے وزن کی قوت دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک حصہ ڈھلوانی سطح کے متوازی اور دوسرا ڈھلوانی سطح پر عموداً عمل کرتا ہے۔ ڈھلوانی سطح کے متوازی

عمل کرنے والی قوت کے زیر اثر جسم نیچے کی طرف پھسلنے


کی کوشش کرتا ہے جسے روکنے کے لیے اس کے مخالف

سمت میں قوت لگائی جانی چاہیے۔ ڈھلوانی سطح کے عموداً عمل

کرنے والی قوت کی وجہ سے اس سطح پر دباؤ پیدا ہوتا ہے۔

وزن ملانے کے لیے ٹرک کے ساتھ رکھے ہوئے تختے میں

ثقل اسی قوت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔

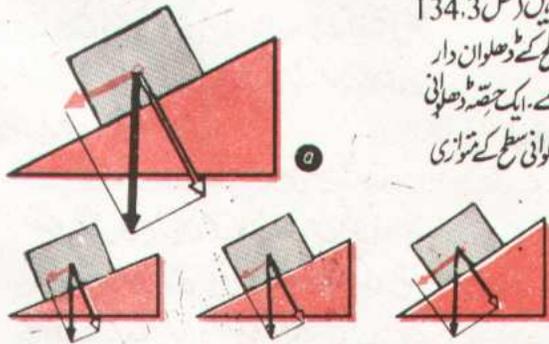

شکل 134.3: ڈھلوانی سطح پر عمل کرنے والی قوتیں (a) کسی جسم کا





وزن ڈھلوانی سطح پر دباؤ اور جسم کو نیچے کی طرف پھسلانے کا اثر پیدا کرتا ہے

ڈھلوانی سطح پر عمل کرنے والی قوتوں کو ڈرائینگ کی مدد سے معلوم کرنا

کسی ڈھلوانی سطح پر کسی جسم کے وزن سے پیدا ہونے والی پھسلانے اور دبانے کی قوتیں ڈرائینگ کی مدد سے بڑی آسانی سے معلوم کی جاسکتی ہیں (شکل 135,1)۔ ڈھلوانی سطح کے لیے کوئی پیمانہ مقرر کر لیا جاتا ہے اور اس پیمانے کے مطابق اس کی ڈرائینگ تیار کی جاتی ہے (مثلاً لمبائی کے پیمانے 100 کا مطلب یہ ہے کہ ڈرائینگ میں ایک سنٹی میٹر لمبائی دراصل 100 سنٹی میٹر لمبائی کو ظاہر کرے گی)۔

جسم کے وزن کی مقدار اور اس کے عمل کی سمت کو تیر کے نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے جس کے لیے قوت کا پیمانہ تیار کیا جائے گا۔ مثلاً تیر کی 1 سنٹی میٹر لمبائی 1000 نیوٹن قوت کو ظاہر کرے (صفحہ 42 ملاحظہ ہو)۔ وزن کی قوت کا نقطہ عمل ڈھلوانی سطح پر پڑے ہوئے جسم کا مرکز ثقل لیا جاتا ہے۔ پھسلنے اور دبانے کی قوتیں بھی مرکز ثقل پر عمل کریں گی اور ان کو ظاہر کرنے والے تیر کے نشان بنانے کے لیے ڈھلوانی سطح کے بالترتیب

متوازی اور عموداً دو خطوط کھینچے جائیں گے۔ اگر وزن کو ظاہر کرنے والے تیر کے نشان کی نوک سے ان دو خطوط کے متوازی خطوط کھینچے جائیں تو یہ خطوط پھسلانے اور دبانے کی قوتوں کو ظاہر کرنے والے خطوط کو جن مقامات پر ملیں گے وہ ان قوتوں کو ظاہر کرنے والے تیروں کی نوکوں والے مقام ہوں گے۔ پھسلانے اور دبانے والی قوتوں کو ظاہر کرنے والے تیروں کی پیمائش کے پہلے سے منتخب شدہ پیمانے کو استعمال کرتے ہوئے ان کی مقدار معلوم کر لی جاتی ہے۔ جسم کے وزن کی قوت کا اثر پھسلانے کی قوت اور دبانے کی قوت کے مجموعی اثر کے برابر ہوگا۔ تینوں قوتوں کو ظاہر کرنے والے تیروں کے سروں کو ملانے سے جو شکل بنتی ہے اسے قوتوں کی متوازی الاضلاع کہتے ہیں جس میں وزن کو ظاہر کرنے والی قوت دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔

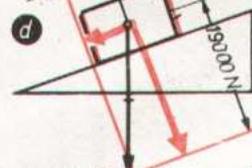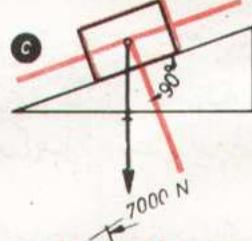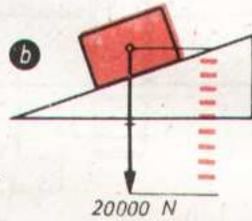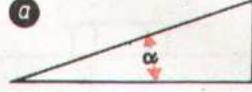

شکل 135,1: ڈھلوانی سطح پر عمل کرنے والی قوتوں کو ڈرائینگ کی مدد سے معلوم کرنا۔

پتھوں کی چوڑیوں پر لگائی جانے والی قوت کی مقدار رندرجہ ذیل کام کے اصول سے معلوم کی جاسکتی ہے (صفحہ 143 ملاحظہ ہو)۔ کسی مشین کے لیے:


مشین پر کیا جانے والا کام = مشین سے حاصل ہونے والا کام
 لگائی جانے والی قوت \times F قوت کا طے کردہ فاصلہ s = اٹھایا جانے والا وزن w \times وزن کا طے کردہ فاصلہ s
 لگائی جانے والی قوت = اٹھایا جانے والا وزن = وزن کا طے کردہ فاصلہ / قوت کا طے کردہ فاصلہ
 $F = \frac{w \times s}{s}$ یا

مثال: (شکل 135,2)۔

اٹھایا جانے والا وزن $(w) = 30000$ نیوٹن
 سپنڈل پر چوڑیاں $Tr = 50 \times 8 =$
 دستے کی سپنڈل کے مرکز تک لمبائی $= 0.6$ میٹر
 سپنڈل کو ایک جگہ تک گھمانے پر وزن جتنا اور اٹھے گا $(s) =$ سپنڈل کی لمبائی $= 8$ میٹر
 سپنڈل کو ایک جگہ تک گھمانے کیلئے قوت کا طے کردہ فاصلہ $(s) =$ دستے کی لمبائی $\times 2 = \pi \times 2$
 $= 600$ میٹر $\times 2 = 3.14 \times 2 = 3768$ میٹر

$$F = \frac{w \times s}{s} = \frac{40000 \text{ N} \times 8 \text{ mm}}{3768 \text{ mm}} = 63 \text{ N}$$

مندرجہ بالا قوت کے حساب میں چوڑیوں کے درمیان پیدا ہونے والی رگڑ کے اثر کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ رگڑ کی قوت کا اثر چوڑیوں کو گھمانے والی قوت کے مخالف ہوتا ہے۔ رگڑ کی قوت کی مقدار کا انحصار سپنڈل اور نٹ کی چوڑیوں کے طے اور سطحوں کی ملائیمت پر ہوتا ہے۔ پھینس کر کھینچنے والی چوڑیوں کی صورت میں رگڑ کی قوت زیادہ ہوگی۔ رگڑ کی وجہ سے سپنڈل کو گھمانے کے لیے لگائی جانے والی قوت کی مقدار حساب سے معلوم کی گئی مقدار سے دو گنی تک ہو سکتی ہے۔

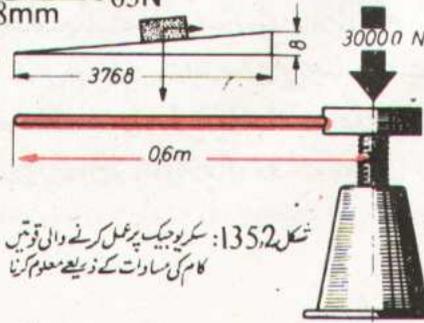


شکل 135,2: سکیورٹیک پر عمل کرنے والی قوتیں کام کی مساوات کے ذریعے معلوم کرنا



پینچوں سے جابوں کو چوڑا کرنا


پینچوں کو لگانا

پینچوں کا انتخاب کرتے وقت ان کے قطر اور چوڑائیوں کی لمبائی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ان کی چوڑائیوں کی لمبائی سوراخ کی گہرائی کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر تیج کی لمبائی کم ہوگی تو چوڑائیوں کو توڑ کر تیج کے باہر نکل آنے کا احتمال ہوتا ہے اور اگر لمبائی زیادہ ہوگی تو تیج سوراخ کی تہ کے ساتھ ٹکرا جائے گا اور اس کو کس نہیں جاسکے گا۔

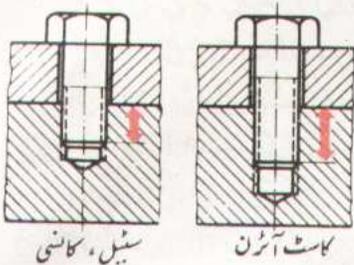

شکل 136.1

مختلف میٹریل کے لحاظ سے تیج کی لمبائی اس پر چوڑائیوں والے حصے کی لمبائی اور سوراخ کی گہرائی مقررہ معیار کے مطابق رکھی جاتی ہے (شکل 136.1)۔ تیج کی مدد سے آپس میں جوڑے جانے والے حصوں میں کیسے گئے سوراخ ایک ہی سیدھ میں ہونے چاہئیں۔ ایسا نہ ہونے کی صورت میں یا تو تیج شکل سے لگے گا یا پھر لگے گا ہی نہیں۔ ایسی حالت میں تیج کو زبردستی لگانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے چوڑائیوں کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے (شکل 136.2)۔ اگر سوراخ ایک سیدھ میں نہ ہوں تو کھڑے کام میں ڈرافٹ پیچ اور عمدہ کام میں ریم کی مدد سے سیدھ کو درست کر لیا جاتا ہے۔

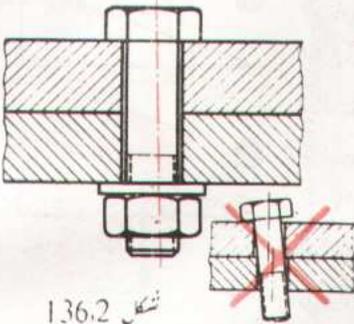

شکل 136.2

چابی اور تیج کس کی مدد سے پینچوں کو کسنا

چابی کے منہ کی چوڑائی منٹ اور قابیے یا پیچ کے سر کے مطابق ہونی چاہیے جو

ان پر چوڑائیوں کے قطر کے مطابق مقرر کی ہوتی ہے۔ اگر چابی کے منہ کی چوڑائی زیادہ ہو تو چابی پھسل جاتی ہے جس سے ہاتھ زخمی ہو جانے کا امکان ہوتا ہے۔ پینچوں کو بہت زیادہ کسے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ریج کی لمبائی اتنی بنائی گئی ہوتی ہے کہ ہاتھ سے لگائی جانے والی قوت کافی ہوتی ہے۔ پائپ وغیرہ استعمال کر کے چابی کی لمبائی بڑھانی نہیں چاہیے کیونکہ چابی کے لیور کی لمبائی بڑھانے سے چوڑائیوں پر پڑنے والا دباؤ بھی زیادہ ہو جائے گا جس سے ان کے خراب ہو جانے کا امکان ہوتا ہے۔

تیج کس پیچ کی جھری میں اچھی طرح آنا چاہیے۔ اگر تیج کس کے منہ کا سائز تیج کی جھری کے سائز کے مطابق نہ ہو تو جھری خراب ہو جاتی ہے۔ پینچوں کو خود بخود ڈھیلا ہونے سے روکنا

پینچوں کو خود بخود ڈھیلا ہونے سے روکنے کے لیے پینچوں کے سروں یا منٹوں کے نیچے سپرنگ واشر یا سپرنگ چھلا رکھ کر ان کو کس دیا جاتا ہے (صفحہ 131 ملاحظہ ہو) جس قدر تیج کس کر لگایا جائے، اسی قدر اس کے خود بخود ڈھیلا ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس سے سپرنگ کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ جھریوں والے منٹ کو بھی پہلے اچھی طرح کسے ہیں۔ پھر قابیے میں سوراخ کر کے اس میں کھلنے والی پن لگا کر اس کے منہ کو کھول دیتے ہیں۔

پینچوں کو ڈھیلا کرنا


بعض اوقات ایک جگہ لگے ہوئے پینچوں اور قابیوں کو کچھ عرصہ بعد زنگ لگ جاتا ہے۔ ایسے زنگ آلود پینچوں اور منٹوں کو کھولنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے پینچوں کو کھولتے وقت اکثر ان کے سر ٹوٹ کر الگ ہو جاتے ہیں اور چوڑائیوں والا حصہ سوراخ میں پھنسا رہ جاتا ہے۔ زنگ آلود پینچوں یا منٹوں کو کھولنے سے پہلے ان پر مٹی کا تیل لگایا جاتا ہے۔ کھولنے کے لیے ان کو برنز یا ویلڈنگ ٹارچ سے گرم بھی کیا جاسکتا ہے۔ سوراخ کے اندر پینچوں کے ٹوٹے ہوئے حصوں میں برنس سے سوراخ کر کے ان کو زاوئی ریم کی مدد سے باہر نکال لیا جاتا ہے۔

چوڑیاں کاٹنا

ہاتھ سے چوڑیاں کاٹنا




جاہوں کے چوڑی دار سوراخوں میں پیچ لگائے جاتے ہیں اور اس مقصد کے لیے جاہوں یا نموں میں چوڑیاں کاٹتے ہیں۔ پائپ فٹنگ کا کام کرنے والے پائپوں کو چوڑیوں کی مدد سے جوڑتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے پائپوں پر ایک خاص قسم کی چوڑیاں کاٹی جاتی ہیں جو پائپ چوڑیاں کہلاتی ہیں۔ کاٹنے والے اوزاروں کی مدد سے میٹرل کی کٹائی کر کے چوڑیاں بنائی جاتی ہیں۔ بیرونی چوڑیاں یعنی کابلوں اور پیچوں پر چوڑیاں کاٹنے کے لیے ڈائی (die) استعمال کی جاتی ہے اور اندرونی چوڑیاں یعنی نموں وغیرہ کے اندر چوڑیاں موس (tap) سے کاٹی جاتی ہیں۔ (شکل 137.1)۔

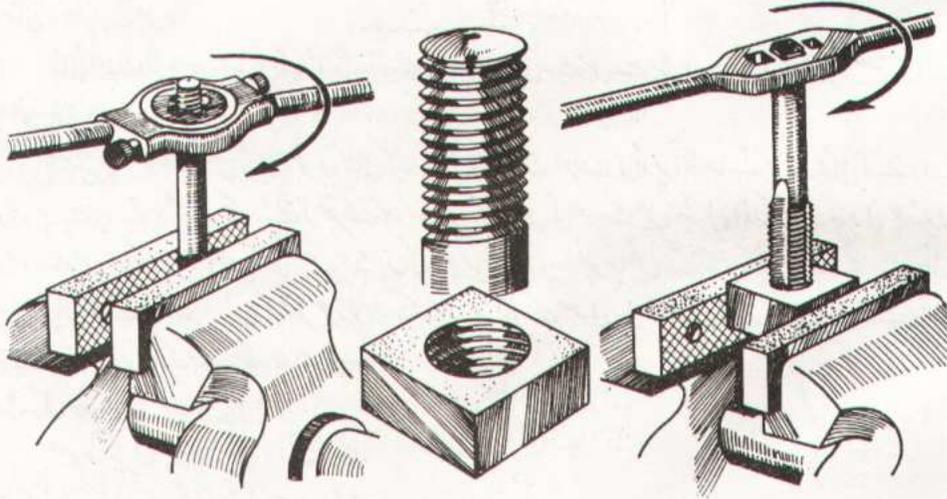

شکل 137.1: چوڑیاں کاٹنے کے بیرونی اور ڈائی کے اندرونی طرز سے میٹرل کی کٹائی کرنے سے بنتی ہیں۔

چوڑیاں کاٹنے وقت چکناہٹ استعمال کی جاتی ہے تاکہ چوڑیوں کی سطح صاف اور ملائم تیار ہو۔ اس مقصد کے لیے چکناہٹی تیل استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تیل چکناہٹ ہٹانے کے علاوہ ڈائی یا موس کو ٹھنڈا بھی رکھتا ہے۔ ڈائی یا موس کے گرم ہو جانے سے ان کی سختی کی ہوئی کٹائی کرنے والی دھاروں کا سخت پن ختم ہو جاتا ہے۔

چوڑیاں کاٹنے کا عمل

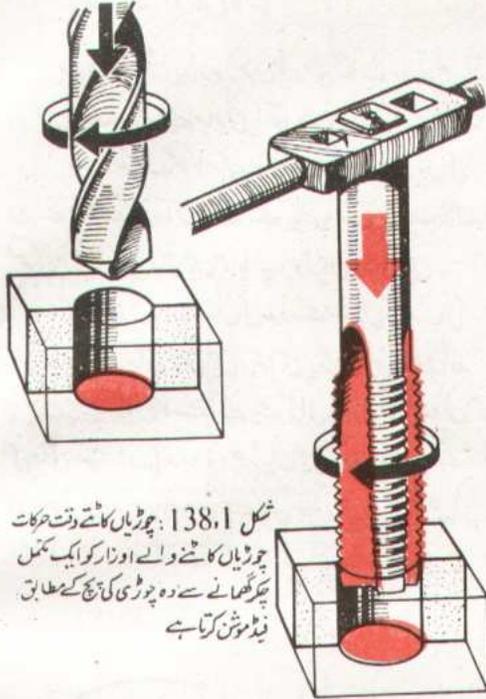


شکل 138,1: چوڑیاں کاٹنے وقت حرکات چوڑیاں کاٹنے والے اوزار کو ایک سمت چکر گھمانے سے وہ چوڑی کی بیج کے مطابق فیڈموشن کرتا ہے

میٹرل میں چوڑیاں کاٹنے والے اوزار کی کٹائی کرنے والی دھاروں کو برسے کی مانند حرکت کرنی چاہیے (شکل 138,1)۔ چوڑیاں کاٹنے والے اوزار کو گھومنے کے ساتھ ساتھ عمودی خط کے متوازی بھی حرکت کرنی چاہیے جو فیڈموشن کہلاتی ہے۔ ایک مکمل چکر گھومنے پر فیڈموشن کی مقدار چوڑی کی لیڈ کے برابر اور چوڑیوں کی پوری کی پوری لمبائی تک ایک جیسی ہونی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ ڈائی یا موس کو درست حالت میں رکھتے ہوئے دبا کر گھمایا جائے اور یہی اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب موس کی بناوٹ اور سائز لگائے جانے والے کابلے یا بیج کے مطابق ہو۔ اسی طرح کابلے یا بیج پر چوڑیاں کاٹنے والی ڈائی کا سائز اور بناوٹ اس پر لگائے جانے والے نٹ کے مطابق ہونی چاہیے۔

چوڑیاں کاٹنے والے اوزاروں کو بھی ریم کی طرح ایک ٹولٹ سے سلامی دار بنا لیا گیا ہوتا ہے۔ یہ سلامی دار حصہ ابتدائی کٹائی کا کام کرتا ہے اور اس سے بننے والے چوڑیوں کے راستے اوزار کی راہنمائی کا کام کرتے ہیں۔

کٹائی کرنے والی دھار میٹرل کی کٹائی کرنے سے پہلے اسے دباتی ہے جس سے میٹرل اطراف کو مٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ (صفحہ 38 ملاحظہ ہو)۔

اگر میٹرل مضبوط اور شکل پذیر ہو تو وہ کٹائی کرنے والی دھار کے اطراف کو اوپر اٹھ جائے گا اور کٹائی کرنے والے اوزار پر بنے ہوئے چوڑیوں کے راستے کو بھرنے کا۔ اندرونی چوڑیوں کی صورت میں میٹرل اندر کو اور بیرونی چوڑیوں کی صورت میں باہر کو پھیلے گا اور کٹائی گئیں چوڑیوں کی سطح پر شکاف پیدا ہو جائیں گے۔ اس کو روکنے کے لیے سوراخ میں چوڑیاں کاٹتے وقت سوراخ کا قطر چوڑیوں کے چھوٹے قطر سے معمولی سا بڑا اور سرے پر چوڑیاں کاٹتے وقت سرے کا قطر چوڑیوں کے بڑے قطر سے معمولی سا چھوٹا رکھا جاتا ہے (شکل 138,2)۔

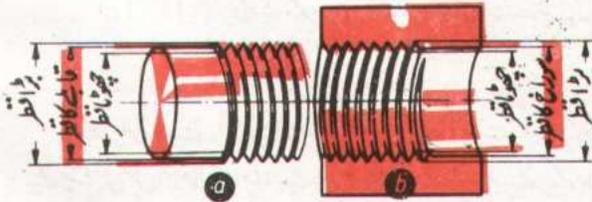

شکل 138,2: (a) کابلے کا قطر چوڑی کے بڑے قطر سے قدرے چھوٹا اور (b) سوراخ کا قطر چوڑی کے چھوٹے قطر سے قدرے بڑا منتخب کرنا چاہیے

مضبوط میٹرل میں چوڑیاں کاٹتے وقت موس کو زیادہ دباؤ سے گھمانا پڑتا ہے اور میٹرل کے پھیلنے سے کبھی کبھی موس پھنس بھی جاتا ہے۔ اسی صورت میں اور خاص کر جب چھوٹے قطر کی چوڑیاں کاٹتے ہیں تو موس کو بہت احتیاط سے گھمانا چاہیے، کیونکہ اس کے ٹوٹ جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔

موس



موس کی کٹائی کرنے والی دھاریں ٹول سٹیل سے بنائے گئے پیچ کی محیطی سطح پر منگ شین پر تین یا چار یا زیادہ جھریاں کاٹنے سے بنائی جاتی ہیں (شکل 139,1)۔ دھاروں کی بناوٹ جب کے میٹرل کے مطابق ہوتی ہے۔

میٹرل جس قدر سخت اور مضبوط ہوگا دھار کے منہ کا زاویہ اسی قدر بڑا ہوتا ہے۔ دھار کے منہ کا زاویہ بڑا (تقریباً 70°) ہونے سے ریک ایگل چھوٹا (0° سے +5°) ہو جاتا ہے۔ منفی ریک ایگل بنانے سے پرہیز کی جاتی ہے کیونکہ اس سے کٹائی کی بجائے صرف چھلانی ہوگی۔ دھاروں کو پچھلی طرف سے گرائنڈ کر کے سلامی دار حصے پر (12° سے 20°) کیلین ایگل دیا جاتا ہے۔ کٹائی کی دھاروں کو بہت زیادہ کٹائی کرنے سے بچانے کے لیے کٹائی کا عمل یکے بعد دیگرے ایک ہی سائز کے تین مختلف موسوں ٹیپر موس، پلگ موس اور باٹم موس سے مکمل کرتے ہیں (شکل 139,2)۔



ایک ہی سائز میں بنائے گئے تین موسوں کا سیٹ اس طرح بنایا جاتا ہے کہ پہلا استعمال ہونے والا موس 60 فی صد کٹائی کا کام کرتا ہے جبکہ دوسرا 25 فی صد اور تیسرا 15 فی صد (شکل 139,3)۔ موس کے شینک پر 1:2 اور 3 کے ہندسے یا ایک دو اور تین گول چھتے بنے ہوتے ہیں۔

ہر موس کو اس طرح سلامی دار بنایا گیا ہوتا ہے کہ اس کی سلامی دار نوک راہنمائی کا کام کرے اس کی بدولت موس سوراخ میں درست چلایا جاسکتا ہے۔ شینک کے سر کو چار پہلو شکل

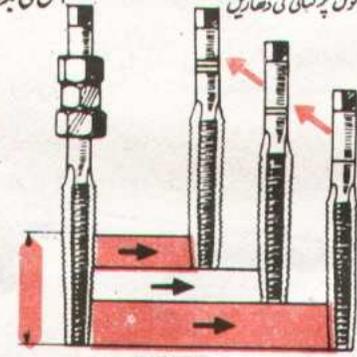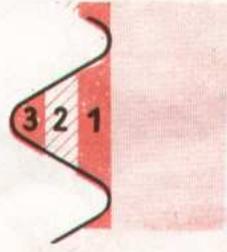

شکل 139.1
موس پر کٹائی کی دھاریں

شکل 139,2: سیٹ میں بنائے گئے موسوں سے چوڑیاں کاٹنے کا کام مختلف مراحل میں ہوتا ہے

شکل 139,3: سیٹ میں بنائے گئے موسوں کے ہر موس کے چھتے میں آنے والا کٹائی کا حصہ


شکل 139,4: مختلف لمبائی میں کٹائی کرنے والے سلامی دار حصے والے موس

میں بنایا ہوتا ہے تاکہ اس پر سینڈل لگایا جاسکے۔

باریک چادروں میں چوڑیاں کاٹنے کا عمل ایک خاص قسم کے موس سے کیا جاتا ہے جو تینوں موسوں یعنی نمبر 1 اور 3 کا کام کرتا ہے اور اسے ایک بار چلانے سے ہی چوڑیاں مکمل ہو جاتی ہیں۔ اس کے سلامی دار حصے کی لمبائی عام موسوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے (شکل 139,4)۔

نرم دھاتوں کے لیے استعمال ہونے والے موسوں کی باڈی پر تین جھریاں کاٹی ہوتی ہیں۔ اس طرح ان کی برادہ جمع کرنے والی جھریاں بڑے سائز کی بن جاتی ہیں جس سے کٹائی بہتر ہوتی ہے جبکہ عام استعمال ہونے والے 4 جھریوں والے موس کی جھریاں چھوٹی ہوتی ہیں۔ ریک ایگل کے بڑے (20° سے 25°) ہونے سے دھاریں اچھی کٹائی کرتی ہیں۔

چوڑیاں کاٹنا

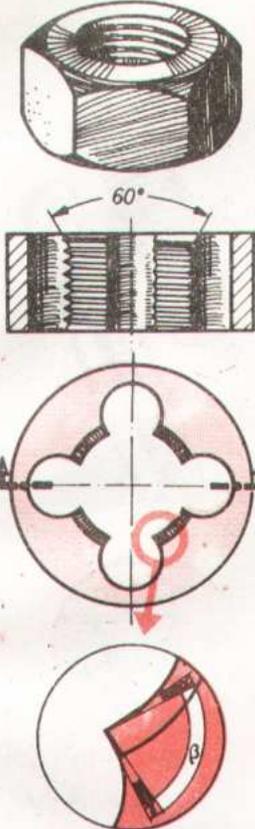


شکل 140.1: ڈانی کی کٹائی کی دھاروں کی بناوٹ

ڈانی

بیرونی چوڑیاں مثلاً کاٹنے پر چوڑیاں کاٹنے والے اوزار پر اندرونی چوڑیاں کاٹی جاتی ہیں اور ان کی بناوٹ نٹ سے متشابه ہوتی ہے۔ (شکل 140.1)۔ ان کے اندر بھی چوڑیاں کاٹنے سے کٹائی کرنے والی دھاریں بنائی گئی ہوتی ہیں۔ ڈانی کے کٹائی کرنے والے حصے کو سلامی دار بنایا جاتا ہے اور سلامی کا زاویہ مختلف میٹیل کے لیے مختلف رکھا جاتا ہے۔ عام قسم کے سٹیل کے لیے 60 درجے جبکہ زیادہ سخت اور مضبوط میٹیل پر چوڑیاں کاٹنے وقت نسبتاً چھوٹا مثلاً 30 درجے رکھا جاتا ہے۔ سلامی کے زاویہ کی مقدار کم رکھنے سے کٹائی کا کام زیادہ دھاروں کے کٹائی کرنے سے مکمل ہوتا ہے۔

12 ملی میٹر یا $\frac{1}{2}$ انچ قطر تک کے کابلوں پر چوڑیاں کاٹنے کے لیے غیر تغیر پذیر ڈائیاں استعمال ہوتی ہیں۔

غیر تغیر پذیر ڈائیاں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایسی ڈائیاں جن کے چھلانا حصے کو ایک طرف سے کاٹا گیا ہوتا ہے۔ ان کے قطر کو ایک پیچ کی مدد سے معمولی سا کم و بیش کیا جاسکتا ہے۔ چوڑیاں کاٹنے وقت پہلے ڈانی کا قطر چوڑیوں کے اصل قطر سے تھوڑا بڑھا کر چوڑیاں کاٹی جاتی ہیں اور پھر اصل قطر کے مطابق تختی کٹائی کی جاتی ہے (شکل 140.2)۔ ڈائیاں اکثر ایسی ہی ہوتی ہیں جنہیں ایک طرف سے کاٹا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ ابتدائی کٹائی کرنے کے بعد اس

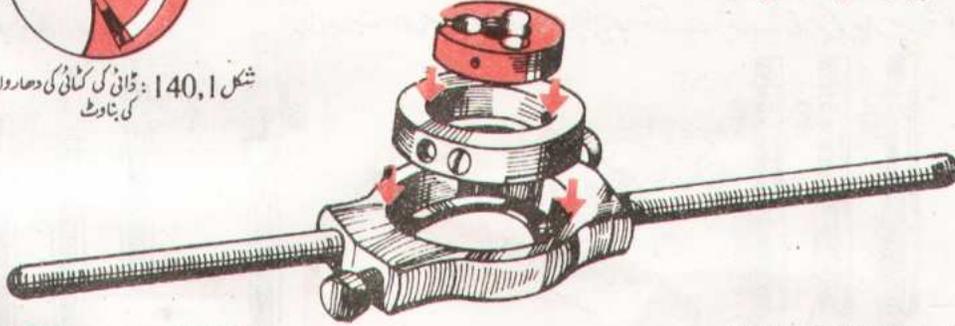

شکل 140.2: ڈانی کا سینڈل ڈانی کے باہر گائے جانے والے حصے اور ڈانی کے ساتھ



شکل 140.3: ڈانی کے قطر کو چھوٹا بنا کر کے کامل

میں ایک چھری بنائی ہوتی ہے جسے بعد میں سان کے باریک پیسے کی مدد سے کٹائی کر کے کاٹ لیا جاتا ہے۔ ایک طرف سے کٹائی ڈانی کے برعکس چھلانا ڈانی کے قطر کو بڑھا دیا نہیں جاسکتا ہے اور چوڑیاں ایک ہی بار کٹائی سے بنائی پڑتی ہیں۔ بڑے قطر کے سریلے یا پائپوں پر چوڑیاں کاٹنے کے لیے تغیر پذیر ڈائیاں استعمال کی جاتی ہیں (شکل 141.18 & 2)۔

تغیر پذیر ڈانی کے دو جڑے ہوتے ہیں جنہیں پیچ کی مدد سے حرکت دے کر ان کے درمیانی فاصلے کو چوڑیوں کے قطر کے مطابق سیٹ کر لیا جاتا ہے۔ اس بات کے پیش نظر کہ کہیں تبدیل کیے جاسکتے والے جڑے غلطی سے آپس میں تبدیل نہ ہو جائیں۔ ان کے اوپر A-B-C کے حروف کندہ ہوتے ہیں اور جڑوں کو اس طرح رکھا جاتا ہے کہ ان کی ترتیب یہی رہے۔ اس کے علاوہ ہر جڑے پر چوڑیوں کا سائز بھی درج ہوتا ہے۔

چونکہ تغیر پذیر ڈائی کے جبروں کے درمیانی فاصلے کو کم و بیش کیا جاسکتا ہے اس لیے چوڑیاں کاٹنے کا کام ایک سے زیادہ مراحل میں مکمل کیا جاتا ہے جس سے چوڑیوں کی سطح پھٹنے نہیں پاتی اور ملائم سطح والی چوڑیاں بنتی ہیں۔ تغیر پذیر ڈائی پر راہنمائی کرنے والے خاص قسم کے چھلا نما حصے چوڑیوں کے قطر کے مطابق بنائے گئے ہوتے ہیں جس سے ڈائی کو سیدھا رکھنے میں آسانی رہتی ہے۔ ان پھلوں کو چوریوں کے مطابق تبدیل کیا جاسکتا ہے۔



شکل 141.1: درستوں میں بنانے گئے ڈائی کے جبروں

پائپوں پر چوڑیاں کاٹنے والی تغیر پذیر ڈائی کے جبروں کی حرکت مرکز کی طرف، مرکز سے باہر کی طرف ہوتی ہے (شکل 141.3)۔ مختلف قطر کے پائپوں پر کافی جالے والی چوڑیوں کی تیج ایک ہی ہو تو ایک ہی قسم کے جبروں کو استعمال کیا جاسکتا ہے۔ (چوڑیوں کے جدول سے موازنہ کریں)۔

شکل 141.2: ڈائی میں جبروں کو لگانا


چوڑیاں کاٹتے وقت ڈائی کو گھمانے کے لیے ایک دست لگایا گیا ہوتا ہے۔ ریچٹ گیر کی مدد سے ڈائی کو دائیں بائیں طرف ایک ہی سمت میں حرکت دی جاسکتی ہے۔

پائپ پر چوڑیاں کاٹنے والی ڈائی کو چوڑیاں کاٹنے کے بعد پائپ پر سے آسانی سے اور جلدی آتا رہا جاسکتا ہے۔ ڈائی کی سلیو (Sleeve) کو گھمانے سے چوڑیاں کاٹنے والے جبرے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ڈائی کو پائپ پر سے اٹھا کر اتار لیا جاتا ہے۔ چوڑیوں کو ناپنے اور جانچنے کے لیے درنیر کیلیپر اور چوڑی جانچنے والی گیج استعمال کی جاتی ہیں۔

درنیر کیلیپر کے ذریعے کابلے پر برہنی چوڑیوں کا بیرونی قطر ناپا جاسکتا ہے۔ اگر درنیر کیلیپر کے جبرے دھار نمانے ہوں تو اس سے چوڑیوں کے چھوٹے قطر کو بھی ناپا جاسکتا ہے۔

چوڑی گیج کی مدد سے چوڑیوں کی تیج ناپتے ہیں اور یہ بھی جانچا جاتا ہے کہ کیا چوڑیوں کی گہرائی درست ہے یا نہیں۔ نیز چوڑی کے زاویے کی مقدار بھی جانچی جاتی ہے۔


چوڑیوں کو بہت درست ناپنے اور جانچنے کے لیے ہنگے اور حساس قسم کے اوزار استعمال کیے جاتے ہیں مثلاً سکریو میٹر، سکریو پلگ گیج، تھریڈ لٹ گیج وغیرہ۔

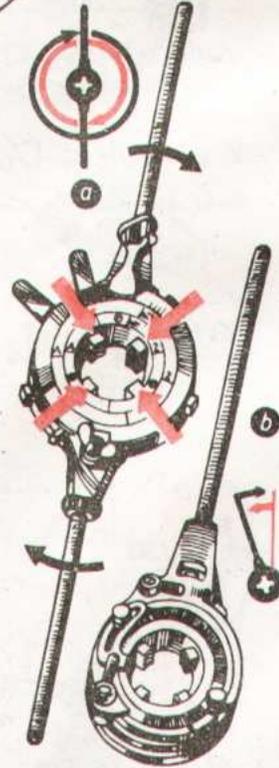


شکل 141.3: پائپ پر چوڑیاں کاٹتے وقت ڈائی کی حرکت (a) کٹائی کی میل حرکت جو ڈائی کی ایک ہی سمت میں گردش حرکت سے حاصل ہوتی ہے (b) کٹائی کی میل حرکت جو ڈائی کے سینڈل کو پنڈول کی طرح حرکت دے کر حاصل کی جاتی ہے

گردشی معیار

چوڑیاں کاٹنا

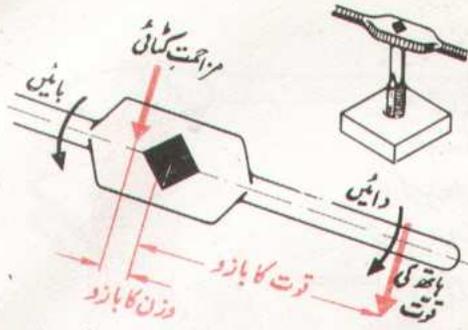

قوت کا معیار = وزن کا معیار

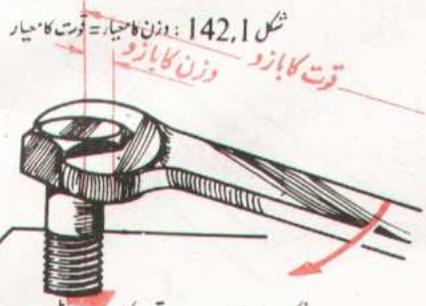

شکل 142.2 چابی پر قوت کا معیار = چوڑیوں میں پیدا ہونے والی رگڑ کا معیار

موس سے چوڑیاں کاٹنے کے دوران اس کو گھمانے کے لیے مخصوص قوت کی ضرورت ہوتی ہے جس کی مقدار مزاحمت کٹائی کے مطابق ہونی چاہیے اور یہ میٹر بل کو کاٹنے کے لیے درکار قوت کاٹنے والے اوزار اور بننے والی چوڑیوں کی سطحوں کے درمیان رگڑ کی قوت کے مجموعہ کے برابر ہوتی ہے کیونکہ یہ دونوں قوتیں موس کی حرکت کے مخالف سمت میں عمل کرتی ہیں اس لیے کٹائی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب موس کی چوڑیوں والی سطح پر عمل کرنے والی قوت کی مقدار مزاحمت کٹائی (میٹر بل کو کاٹنے کے لیے درکار قوت + رگڑ کی قوت) سے زیادہ ہو۔

ہاتھ سے مطلوبہ قوت لگانے کے لیے موس کے ہینڈل سے لیور کا کام لیا جاتا ہے۔ موس کا ہینڈل ایک لیور کو نظر کرتا ہے (شکل 142.1)۔ موس اسی وقت متوازن ہوگا جب بائیں طرف کو عمل کرنے والی قوتوں کا معیار دائیں طرف کو عمل کرنے والی قوتوں کے معیار کے برابر ہو۔ معیار کی پیمائش نیوٹن سینٹی میٹر میں ہوگی (صفحہ 50 سے موازنہ کریں)۔

یہی صورت پیچ کو چابی کی مدد سے کتنے وقت پیدا ہوتی ہے۔ دائیں طرف کو عمل کرنے والے قوت کے معیار کے خلاف بائیں طرف کو وزن کا معیار عمل کرتا ہے۔ یہاں پر وزن کا معیار چوڑیوں کی آپس میں رگڑ اور پیچ کے سر کی چلی سطح اور چاب کی سطح کے درمیان رگڑ کی وجہ سے پیدا ہو۔ دلائل معیار ہوتا ہے (شکل 142.2)۔


مثال:

M20 چوڑیوں والے پیچ کو کسنے کے لیے اگر 300 نیوٹن کی قوت 30 سینٹی میٹر لمبی چابی پر لگائی جا رہی ہو، تو رگڑ کی مزاحمتی قوت 9000 نیوٹن کے برابر ہوگی۔ کیونکہ

$$\text{قوت} + \text{قوت کا بازو} = \text{وزن} \times \text{وزن کا بازو}$$

$$300 \text{ نیوٹن} \times 30 \text{ سینٹی میٹر} = \text{وزن} \times 1 \text{ سینٹی میٹر}$$

پیچ کو کسنے سے اس کی چوڑیوں پر پڑنے والے دباؤ کی وجہ سے پیچ پر محوری کھچاؤ کی قوت عمل کرتی ہے۔ اگر زیادہ زور لگا کر پیچ کو کسا جائے تو پیچ کے ٹوٹ جانے کا احتمال ہوتا ہے۔

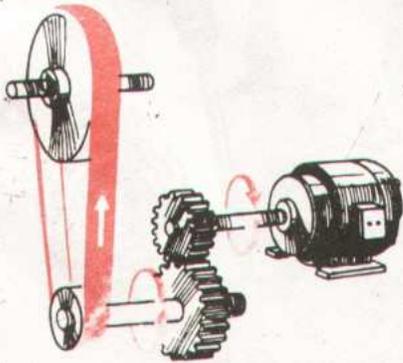


شکل 142.3 گرائیوں پر گردش معیار

جہاں کہیں بھی گھومنے والی حرکت ہو، گردش معیار ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مثلاً برے سے سوراخ کرتے وقت، پرائنگ مشینوں کے سپینڈل، پٹوں سے گھومنے والی پلیوں پر اور گرائیوں وغیرہ کی صورت میں۔



مٹی پر چلنے والا ریڑھی کی شافٹ میں گردش معیار پیدا کرتا ہے جس کی مقدار کا انحصار پٹے میں کچھاؤ اور مٹی کے قطر پر ہوتا ہے۔
 بجلی کی موٹر کی شافٹ کی حرکت گرائیوں وغیرہ کی مدد سے دوسری شافٹوں تک منتقل کی جاتی ہے۔ گھومنے والی شافٹوں میں
 گردش معیار پیدا ہونے سے وہ گھومتی ہیں (شکل 142.3)۔

کام :
 ریڑھے کو کھینچنے والا گھوڑا کام کرتا ہے (شکل 143.1)۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک وزن کو منتقل کرنے کے لیے صحتی
 زیادہ قوت لگانی پڑتی ہے اور صحتی دور تک وزن کو لے جانا پڑتا ہے، اتنا ہی زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔

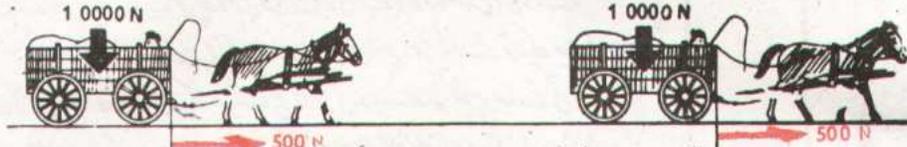

اس طرح کام کی مقدار قوت کی مقدار اور طے کردہ فاصلے کے حاصل ضرب کے برابر ہوتی ہے۔
 کام کی مقدار کی اکائیاں قوت اور طے کردہ فاصلے کی اکائیوں سے اخذ کی جاتی ہیں۔ اس طرح کام کی اکائیاں نیوٹن میٹر
 ہوتی ہیں اور ان کو جول (Jule) کہتے ہیں۔ (1 J = 1 Nm)

کام = w = قوت × F × فاصلہ s
 یا W(J) = F(N) × s(m)

مثال : ایک کرین 2 ٹن وزن کو 1.5 میٹر تک اٹھاتا ہے۔ اس طرح :

$W = 20000 \text{ N} \times 1.5 \text{ m} = 30000 \text{ Nm}$

گھومنے والی حرکت کے دوران بھی کام ہوتا ہے۔ کابلے کو کھینچنے کے لیے نٹ کو گھمانے کے دوران کیا جانے والا کام مندرجہ ذیل طریقے سے معلوم
 کیا جاسکتا ہے :

اگر ریچ کے لیور کی لمبائی 30 سینٹی میٹر اور لگائی جانے والی قوت 300 نیوٹن ہو تو ایک پکڑ میں کیا جانے والا کام :

کام = قوت × طے کردہ فاصلہ
 طے کردہ فاصلہ = 30 سینٹی میٹر نصف قطر والے دائرے کا محیط $(\pi \times 2 \times r)$

لہذا
 $W = 300 \text{ N} \times \pi \times 2 \times 0.3 \text{ m}$
 $= 565.2 \text{ Nm} = 565.2 \text{ J}$

متذکرہ بالا مثال میں کیا جانے والا کام چوڑیوں کی سطحوں کے درمیان پیدا ہونے والی رگڑ پر عبور حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر اس
 رگڑ کی قوت کی مقدار 9000 نیوٹن ہو تو کام کی مقدار مندرجہ ذیل طریقے سے بھی معلوم کی جاسکتی ہے :


کام = رگڑ کی قوت × ایک پکڑ میں طے کردہ فاصلہ
 ایک پکڑ میں طے کردہ فاصلہ چوڑی کے محیط کے برابر ہو گا جو 1 سینٹی میٹر نصف قطر کے دائرے کا محیط ہے۔
 لہذا

$W = 9000 \text{ N} \times \pi \times 2 \times 0.01 \text{ m}$
 $= 565.2 \text{ Nm} = 565.2 \text{ J}$

ریچ پر کیا جانے والا کام چوڑیوں پر ہونے والے کام کے برابر ہے۔

اس اصول کا اطلاق صرف پیچوں پر ہی نہیں بلکہ تمام قسم کے لیوروں اور نیوکسوں (شکل 144.1) پر بھی ہوتا ہے۔ ایسے
 تمام آلات کے لیے یہ اصول بہت اہم ہے جس سے کم قوت لگا کر زیادہ وزن کو اٹھایا یا حرکت میں لایا جاسکتا ہے۔

لیور میں اس اصول کا اطلاق اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہاتھ سے لگائی جانے والی قوت و وزن کی طرف اسی نسبت سے زیادہ قوت میں تبدیل ہوگی جو وزن اور قوت کے بازوؤں میں ہو (صفحہ 49 سے موازنہ کیجیے)

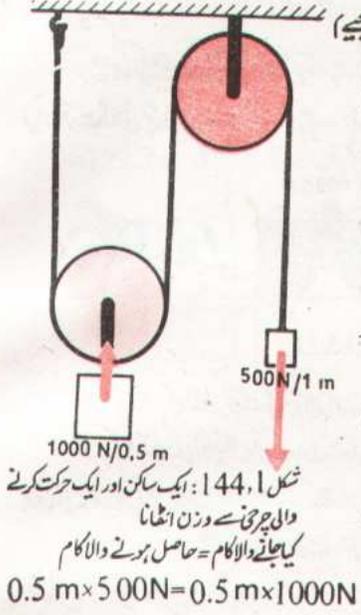

شکل 144.1: ایک ساکن اور ایک حرکت کرنے والی چرخوں سے وزن اٹھانا
کیا جانے والا کام = حاصل ہونے والا کام

$$0.5 \text{ m} \times 500 \text{ N} = 0.5 \text{ m} \times 1000 \text{ N}$$

لیور کی صورت میں بھی کام کا ضیاع ہوتا ہے کیونکہ قوت لگانے پر لیور کی شکل میں کسی حد تک تبدیلی پیدا ہوجاتی ہے۔ کام کی مساوات (ہاتھ کی قوت \times ہاتھ کا طے کردہ فاصلہ = دھکیلے جانے والے وزن کی قوت \times وزن کا طے کردہ فاصلہ) کے حساب سے جتنے فاصلے تک وزن کو حرکت کرنی چاہیے اس سے کم فاصلے تک وزن حرکت کرتا ہے، بے شک یہ کمی معمولی ہوتی ہے۔

لہذا کیے جانے والے کام اور حاصل ہونے والے کام میں نسبت کو مندرجہ ذیل الفاظ سے بیان کیا جاسکتا ہے۔

- حاصل ہونے والا کام ہمیشہ کیے جانے والے کام سے کم ہوتا ہے۔

2 - حاصل ہونے والا کام کیے جانے والے کام سے اتنا کم ہوگا جتنا کام رگڑ اور آلوں کی شکل میں تبدیلی وغیرہ میں ضائع ہوجاتا ہے۔

مساوات کی صورت میں اسے اس طرح ظاہر کیا جاسکتا ہے:

کیا جانے والا کام (نیوٹن میٹر) = حاصل ہونے والا کام (نیوٹن میٹر)

جبکہ: حاصل ہونے والا کام (نیوٹن میٹر) = حاصل ہونے والا کارآمد کام (نیوٹن میٹر) + ضائع ہونے والا کام (نیوٹن میٹر)۔

مثال: شکل نمبر 144.1 میں ظاہر کی گئی مثال کی صورت میں بھی کام ضائع ہوگا۔ کیونکہ رگڑ کی شکل میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے بھی کام

صرف ہوگا نیز چرخوں کے بیرنگ کی رگڑ کی وجہ سے بھی کام ضائع ہوتا ہے۔ اس طرح کام کی مساوات:

کیا جانے والا کام = حاصل ہونے والا کام


کی بجائے مندرجہ ذیل ہوگی:

کیا جانے والا کام = حاصل ہونے والا کارآمد کام + ضائع ہونے والا کام

کیا جانے والا کام = حاصل ہونے والا کارآمد کام + شکل میں تبدیلی پر صرف ہونے والا کام + رگڑ کی وجہ سے ضائع ہونے والا کام

$$500 = 500 + 5 + 50 + 55 = 555 \text{ نیوٹن میٹر}$$

اس طرح حاصل ہونے والے کل کام میں سے 55 نیوٹن میٹر کام ضائع ہوجائے گا۔

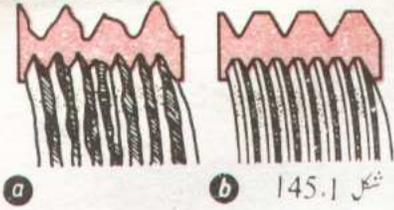

شکل 145.1

چوڑیوں کے بڑے اور چھوٹے قطر کا انتخاب


درست چوڑیاں یعنی چوڑیوں کا صحیح سائز اور ان کی سطح صفائی دار کاٹنا مقصود ہو تو شکل 145.1 چوڑیوں کے بڑے قطر اور چھوٹے قطر کو چوڑیوں کے مطابق مخصوص سائز میں تیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔

اگر کاٹنے کا قطر بڑا ہو یا سٹ کے اندر چوڑیاں بنانے کے لیے اس میں یکے جانے والے سورخ کا قطر چھوٹا ہو تو بننے والی چوڑیاں کھردری ہوں گی اور ان کی سطح بھٹی ہوئی ہوگی۔ اس کے برعکس اگر کاٹنے کا قطر زیادہ چھوٹا ہو جائے یا سورخ کا قطر زیادہ بڑا ہو تو چوڑیاں درست شکل میں نہیں بنیں گی۔ چوڑیاں کاٹنے کے لیے کاٹنے یا سورخ کے قطر کا انتخاب کرتے وقت اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ مضبوط میٹیل کی صورت میں موس یا ڈائی کی چوڑیوں میں میٹیل پھیل جاتا ہے۔

اس وجہ سے کاٹنے کا بڑے قطر چوڑیوں کے اصل بڑے قطر سے تھوڑا سا چھوٹا رکھا جاتا ہے۔ بڑے قطر کا انتخاب تجربات کی بنیاد پر حاصل ہونے والے مندرجہ ذیل فارمولے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے:

مثال: کاٹنے کا قطر = چوڑیوں کا قطر - 0.3 × چوڑیوں کی گہرائی
 M20 چوڑیاں کاٹنے کے لیے چوڑیوں کا قطر = بڑا قطر = 20.00 ملی میٹر (شکل 145.2a)۔

$$\text{چوڑیوں کی گہرائی} = \frac{\text{بڑا قطر} - \text{چھوٹا قطر}}{2} = \frac{20.00 - 16.752}{2} = 1.624 \text{ ملی میٹر}$$

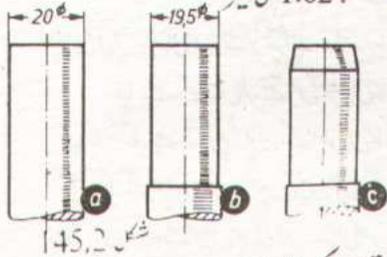


شکل 145.2

$$\text{کاٹنے کا قطر} = 1.624 \times 0.3 \times 20.000 = 19.6 \text{ ملی میٹر (شکل 145.2b)}$$

کاٹنے کی ٹکر کو تھوڑا سا اسلامی دار اس لیے بنایا ہوتا ہے کہ ڈائی آسانی سے لگائی شروع کر سکے (شکل 145.2c)

اندرونی چوڑیاں کاٹنے کے لیے سورخ کرنے والے برے کا قطر چوڑیوں کے چھوٹے قطر سے کم ہونا چاہیے۔ سورخ کے درست قطر کا انتخاب مقررہ معیار کے مطابق بنائے گئے جدول سے دیکھنے سے کرتے ہیں۔ ہر سائز کی چوڑیوں کے لیے

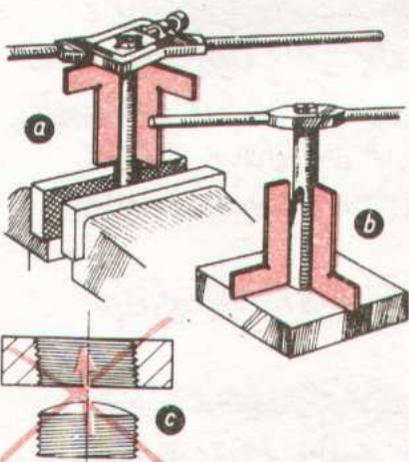

شکل 145.3

سورخ کے دو مختلف سائز درج ہوتے ہیں سخت اور بھروسے میٹیل کے لیے چھوٹے سائز کو منتخب کرتے ہیں جبکہ نرم اور مضبوط میٹیل کی صورت میں بڑے سائز کو۔

مثال: M20 چوڑیوں کے لیے چھوٹا قطر 16.752 ملی میٹر
 سورخ کا قطر: (a) سخت اور بھروسے میٹیل کے لیے 17.00 ملی میٹر اس طرح چوڑیوں کے چھوٹے قطر سے تقریباً 0.25 ملی میٹر بڑا منتخب کیا جائے گا۔

(b) نرم میٹیل کے لیے 17.25 ملی میٹر یعنی چوڑیوں کے چھوٹے قطر سے تقریباً 0.5 ملی میٹر بڑا منتخب کیا جائے گا۔

چوڑیاں کاٹنا
 چوڑیاں کاٹنے کے لیے استعمال ہونے والے اوزاروں یعنی موس اور ڈائی کو جانب کی سطح یا کاٹنے کے محوری خط کے عموداً رکھا جاتا ہے (شکل 145.3)

ڈائی یا موس کو ٹیڑھا رکھ کر چوڑیاں کاٹنے سے ان کی چوڑیاں مروڑی جاتی ہیں۔ اگر کاٹی جانے والی چوڑیوں کی لمبائی کم ہو تو چوڑیاں ٹیڑھی بنیں گی۔

ابتداء میں ڈائی اور موس پر ہلکا سا دباؤ ڈال کر ان کو گھماتے ہیں اور جوں ہی کٹائی شروع ہو جائے تو ان کو بغیر دباؤ کے گھماتے ہیں کیونکہ کٹائی شروع ہو جانے کے بعد کٹائی کی دھاریں خود بخود چوڑیوں کے راستے کے مطابق کٹائی کرتی جاتی ہیں۔

چوڑیوں کی سطح صاف اور ملائم حاصل کرنے کے لیے بعض میٹریل کے لیے چکنا سہٹ استعمال کی جاتی ہے۔ اگر چکنا سہٹ استعمال نہ کی جائے تو رگڑ کی وجہ سے چوڑیوں کی سطح مکمل یا جزوی طور پر پھٹ جاتی ہے۔

برادے کے اخراج کے لیے موس کو تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد واپس گھمایا جاتا ہے جس سے مضبوط میٹریل کی کٹائی سے اترنے والے برائے کی لمبی کسرن ٹوٹ جاتی ہیں اور موس کی چھوٹی چھوٹی ٹھہریوں کے ذریعے باہر نکل آتی ہیں۔

تغیر پذیر ڈائی کے جبرٹوں کے درمیانی فاصلے کو اس وقت کم کیا جاتا ہے جب ڈائی کا بلے پر درمیان میں ہو۔ اگر ڈائی کا بلے کے کٹانے پر ہو تو جبرٹوں کے درمیانی فاصلے کے زیادہ کم ہو جانے کا احتمال ہوتا ہے جس سے چوڑیوں کی سطح پر شکاف پیدا ہو جاتے ہیں۔

چوڑیوں کو ناپنا اور جانچنا

ہاتھ سے کاٹی گئی چوڑیوں کو سادہ طریقے سے جانچنے کے لیے اندرونی اور بیرونی چوڑیوں کو ملاتے ہیں مثلاً کا بلے پر نٹ کو لگا کر۔

اگر کا بلے پر کاٹی گئی چوڑیاں درست ہوں گی تو چوڑیوں کی

پوری کی پوری لمبائی تک نٹ کو بغیر پھینے اور بغیر زیادہ چل کے گھومنا چاہیے۔

جانچنے کے اس طریقے میں غلطیوں کا پوری طرح اندازہ نہیں

کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً چوڑیوں کے پہلوؤں کا ایک دوسرے کے ساتھ

صحیح ملنا۔ اگر پہلوؤں کی سطحیں آپس میں اچھی طرح نہ ملتی ہوں تو

چوڑیاں درست نہیں ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں پچوں کو کسنے

پر چوڑیوں کے درمیان زیادہ دباؤ اور زیادہ رگڑ پیدا ہوتی

ہے جس سے چوڑیاں جلدی گھس جاتی ہیں۔

چوڑیوں کے پہلو ایک دوسرے کے ساتھ اسی وقت

درست ملیں گے جب چوڑیوں کے زاویے، چوڑی کی چج اور

چوڑیوں کی ڈھلوانی سطحوں کی پیمائشیں ایک جسی ہوں۔

چوڑی کا زاویہ اور ان کی ڈھلوانی سطحوں کو جانچنے کے لیے چوڑی گیج استعمال کی جاتی ہے (شکل 146,1)۔

چوڑیوں کے درست ہونے کی صورت میں چوڑی گیج اور کا بلے پر چوڑیوں کی سطح کے درمیان سے روشنی نظر نہیں


آنی چاہیے۔

اگر چوڑی گیج دستیاب نہ ہو تو ورنہ کیلیپر کے نوک دار حصوں کی نوکوں کی مدد سے چج کو ناپا جاسکتا ہے (شکل 146,2)

غلطی ہونے کے امکانات کو کم کرنے کے لیے اصل چج یعنی ایک چوڑی سے دوسری چوڑی تک فاصلہ نہیں ناپا جاتا،

بلکہ زیادہ چوڑیوں کا درمیانی فاصلہ ناپا جاتا ہے۔ مثلاً اگر 10 چوڑیوں کا درمیانی فاصلہ ناپا گیا ہو تو اس پیمائش کو 10 سے تقسیم کر کے

چوڑیوں کی چج حاصل ہوگی۔

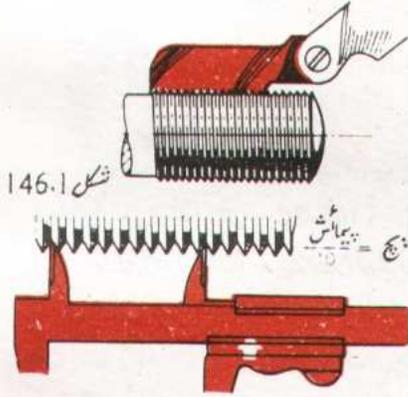

شکل 146,1

شکل 146,2

کشش ثقل کی قوت اور مرکز ثقل


زمین دوسری اشیاء کو اپنے مرکز کی طرف جس قوت سے کھینچتی ہے کشش ثقل کی قوت کہلاتی ہے۔ ایک بھاری خراہ میں پرکشش ثقل کی قوت کی وجہ سے اس کی بنیادوں پر دباؤ کی ایک قوت عمل کرتی ہے۔ خراہ زمین کی بنیاد اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ وہ زمین کا وزن سہار سکے۔ ایسا نہ ہونے کی صورت میں زمین میں دھنس جائے گی۔ اگر سپرنگ کے ساتھ وزن لٹکایا جائے تو کشش ثقل کی قوت کی وجہ سے سپرنگ کی لمبائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے اوزار بھی کشش ثقل کی قوت کی وجہ سے زمین کی طرف گرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈھلوان دار سڑک پر کھڑی ہوئی کار بھی خود بخود اسی قوت کی بدولت چلنا شروع کر دیتی ہے۔ کسی جسم پر عمل کرنے والی کشش ثقل کی قوت کو نیوٹن میں ناپا جاتا ہے جس کی مقدار اس جسم کے کلوگرام میں وزن کا تقریباً 10 گنا ہوتی ہے۔

زمین کے مختلف مقامات پر کشش ثقل کی قوت مختلف ہوتی ہے۔ ایک ہی چیز پر عمل کرے والی کشش ثقل کی قوت کی مقدار خط استوا پر اور قطبین پر مختلف ہوگی۔ سپرنگ والے ترازو پر کسی جسم کا وزن خط استوا کی نسبت قطبین پر زیادہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سپرنگ والے ترازو کی سکیل دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف کشش ثقل کی قوت کو مد نظر رکھ کر تیار نہیں کی جاسکتی کیونکہ اس سے معیاری سکیل نہیں بن سکتی۔ سپرنگ والے ترازو کی سکیل بنانے کے لیے پیرس میں عمل کرنے والی کشش ثقل کی قوت کو معیار تصور کیا گیا ہے۔

شاہ قول


کشش ثقل کی قوت کی سمت کا اندازہ شاہ قول سے لگایا جاسکتا ہے۔ اس کے عمل کا رخ ہمیشہ زمین کے مرکز کی طرف ہوتا ہے۔ اور عموداً عمل کرنے کی وجہ سے تکنیکی کام کے لیے اہم ہے۔ کشش ثقل جسم کے مرکز ثقل پر عمل کرتی ہے۔ سرے یا اینگل آئرن کے لمبے ٹکڑے کو درمیان سے پکڑ کر اٹھایا جاتا ہے جبکہ تھوڑے کو اس کے بھاری سرے کے قریب سے۔ اشیاء میں وقت متوازن رہتی ہیں جب ان کو ایک خاص مقام سے پکڑا جائے کسی جسم کا وہ مقام جہاں سے پکڑنے سے وہ متوازن ہے مرکز ثقل کہلاتا ہے۔ معلق جسم کے تمام ذرات پر عمل کرنے والی کشش ثقل کی قوت مرکز ثقل پر لیور کی طرح کام کرتی ہے۔ اگر دائیں طرف کی تمام قوتوں کے معیار کا مجموعہ بائیں طرف کی تمام قوتوں کے معیار کے مجموعے کے برابر ہو تو جسم متوازن رہتا ہے۔ بصورت دیگر جسم غیر متوازن حالت میں ہوگا۔

اس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ کشش ثقل کی قوت مرکز ثقل پر عمل کرتی ہے (شکل 147.1)

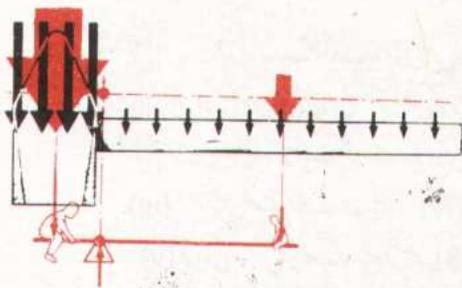

شکل 147.1: وزن کی قوت مرکز ثقل پر عمل کرتی ہے

کسی جسم کو اس کے مرکز ثقل پر سہارا دینے کے لیے اس جسم کے وزن کے برابر قوت کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے وزن کی سمت عمل کے مخالف سمت میں عمل کر رہی ہو۔ اگر جسم کو سہارا دینے والے مقام سے ایک طرف وزن زیادہ ہو تو اس کو متوازن رکھنے کے لیے زائد قوت لگانا پڑے گی۔ مرکز ثقل کا مقام جسم کی بناوٹ اور شکل کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ جسم کے اندر یا جسم سے باہر واقع ہو سکتا ہے (شکل 148.1) زیادہ وزنی اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے ترقیاتی کاموں میں اور سڑکیاں لگاتے وقت اشیاء کے مرکز ثقل کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ بصورت دیگر اشیاء کے غیر متوازن ہونے سے حادثات پیش آسکتے ہیں۔

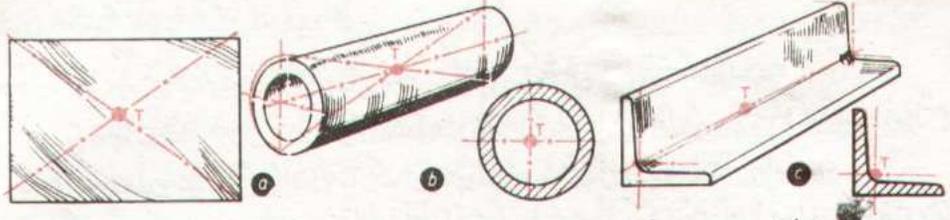


شکل 148.1: مرکز ثقل (a) مستطیل یا مربع چاروں کی صورت میں و تروں کے نقطہ انقطاع پر (b) پائپ کی صورت میں عمودی خط پر (c) گیند کی صورت میں مرکزی نقطہ پر (d) ایگل آئرن کی صورت میں میٹریل سے باہر ان لکیروں کے نقطہ انقطاع پر جن پر وزن عمل کر رہا ہے

توازن کی حالتیں

ویڈنگ کے لیے استعمال ہونے والے تار کو اگر میز پر عموداً کھڑا کیا جائے تو وہ گر جائے گا اور اگر اس کو کسی کھونٹی کے ساتھ لٹکا دیا جائے تو وہ پنڈولم کی طرح حرکت کرنا شروع کر دے گا (شکل 148.2، دونوں صورتوں میں تار پر دو قوتیں عمل کرتی ہیں۔ تار کے مرکز ثقل پر اس کے وزن کی قوت اور وزن کی قوت کے مخالف سمت میں اس کو سہارا دینے والی قوت۔ پہلی حالت میں سہارا دینے والی قوت تار کے مرکز ثقل کے نیچے ہے جبکہ دوسری حالت میں سہارا دینے والی قوت اس کے مرکز ثقل کے اوپر ہے۔ ایسے اجسام جن کا مرکز ثقل ان کو سہارا دینے والے مقام سے نیچے ہوگا۔ کشش ثقل کے زیر اثر ہمیشہ ایک خاص مقام پر آکر ساکن ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں کہا جاتا ہے کہ وہ متعلق توازن کی حالت میں ہیں۔

اس کے عکس اگر مرکز ثقل سہارا دینے والے مقام کے اوپر واقع ہو تو جسم الٹنے کی کوشش کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مرکز ثقل کم بلندی کے مقام پر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے اجسام جن کا مرکز ثقل ان کو سہارا دینے والے مقام سے اوپر واقع ہو، اگر متوازن کھڑے ہو بھی جائیں تو اس کے باوجود بڑی آسانی سے گر جاتے ہیں۔ ایسے توازن کی حالت عارضی توازن کی حالت کہلاتی ہے۔ کھڑے ہونے والے جسم کے پینڈے کی سطح کو بڑا کرنے اور اس کے مرکز ثقل کو ممکن نیچے رکھنے سے جسم کو گرنے سے روکا جاسکتا ہے۔ پٹھانوں کے لیے استعمال ہونے والی نہانی اس طرح بنائی گئی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ متوازن رہے۔ (شکل 148.3)۔

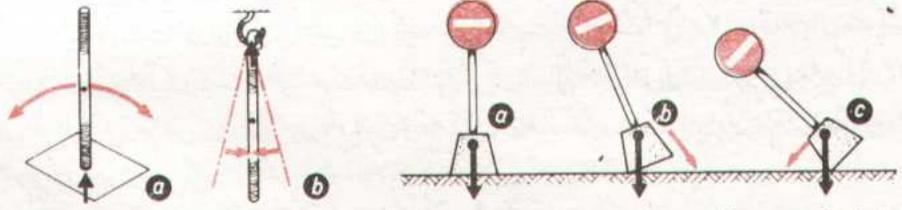

شکل 148.2: سرے پر توازن کی حالت

شکل 148.3: مختلف حالتوں میں لٹنے کا خطہ

سوالات

- 1- کشش ثقل کے اثرات سے مختلف حالتوں میں فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ بتائیں کہ مندرجہ ذیل کاموں کے لیے کون سے آلات، اوزار اور مشینیں ہیں جن میں کشش ثقل کو استعمال میں لایا جاتا ہے؟
 - (i) وزن یا اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل کرنے کے لیے۔
 - (ii) جابوں کی شکل تبدیل کرنے کے لیے۔
 - (iii) زمین میں کھوئی لکالے سے نیچے۔
 - (iv) بلکہ میٹریل اور بھاری میٹریل کو الگ الگ کرنے کے لیے۔
 - (v) توانائی حاصل کرنے کے لیے (صفحہ 181 سے موازنہ کیجیے)۔
- 2- بھاری و ناگور زمین میں دھنسنے سے کس طرح بچایا جاسکتا ہے؟ (صفحہ 67)۔ 3- کشش ثقل اور جسم کو سہارا دینے والی قوتوں کے نقاط عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے متعلق توازن کی حالت اور عارضی توازن کی حالت کی وضاحت عملی مثالوں کی مدد سے کیجیے۔
- 4- وزن تبدیل ہونے والی مقدار ہے اس کا جسم کے میٹریل کی کثافت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اس بات کو بھی مد نظر رکھیے کہ میٹریل گرم کرنے سے پھیلتے ہیں۔

گردشی حرکت (صفحہ 89/90)

گول آری کے بیڈ کے دندلے محیطی حرکت کرتے ہیں۔ ان میں گردشی حرکت پائی جاتی ہے۔ سوراخ میں دھسنے والا برہا اور کسی کلبے پر لگایا جانے والا منٹ اپنی گردشی حرکت کی وجہ سے اپنے محوری خط کی سمت میں حرکت کرتے ہیں۔ موٹر گاڑی کے پیوں کی گردشی حرکت خطی حرکت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ شیشی آری کی آگے پیچھے کی حرکت ایک کریٹک شافٹ کی گردشی حرکت سے حاصل کی جاتی ہے۔

گردشی حرکت ٹیکنیکی کاموں میں منفرد اور اہم کردار ادا کرتی ہیں کیونکہ اس کے ذریعے خاص قسم کے حصوں کی مدد سے مختلف قسم کی حرکت حاصل کی جاسکتی ہے۔

گھومنے والے حصوں کی رفتار کو تیز یا آہستہ کیا جاسکتا ہے۔ گردشی حرکت کی تیزی کا اندازہ گھومنے والے حصے کے ایک منٹ یا ایک سیکنڈ میں چکروں کی تعداد سے کیا جاسکتا ہے۔ اس کو چکروں کی تعداد (n) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

کسی جسم کی گردشی حرکت کی رفتار جو اس کا اکائی وقت میں طے کردہ فاصلہ ہوتا ہے، معلوم کی جاسکتی ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ کسی جسم کے کسی مخصوص چکروں کی تعداد پر گھومنے کے باوجود اس جسم کے مختلف مقامات کی محیطی حرکت مختلف ہوگی۔ مثلاً کسی پٹی کی صورت میں شافٹ کے نزدیک واقع ذرات کی محیطی رفتار شافٹ سے دور واقع ذرات کی نسبت کم ہوگی۔ پٹی کے بیرونی قطر کے حساب سے معلوم کی جانے والی رفتار کو محیطی رفتار کہتے ہیں۔ محیطی رفتار کو 'v' سے ظاہر کرتے ہیں اور اس کی اکائیاں میٹر فی منٹ (m/min) یا میٹر فی سیکنڈ (m/sec) ہوتی ہیں۔ محیطی رفتار کو مندرجہ ذیل طریقہ سے معلوم کیا جاسکتا ہے:

$$V(m/min) = \frac{d \cdot \pi \cdot n}{1000}$$

سوالات: جبکہ قطر (d) ہمیشہ ملی میٹر میں ہوتا ہے۔

(1) - 180, 120 اور 240 ملی میٹر قطر کی تین پٹیاں ڈرلنگ مشین کے سپنڈل پر لگی ہوئی ہیں۔ اگر سپنڈل کے چکروں کی تعداد 650 فی منٹ ہو تو پٹیوں کی محیطی رفتار معلوم کریں۔

(2) - بھاپ سے چلنے والے ایک انجن کے پیوں کے قطر 2 میٹر ہے۔ اگر وہ پوری مسافت 350 چکر فی منٹ کے حساب سے طے کریں تو گاڑی کی رفتار کلومیٹر فی گھنٹہ اور پیوں کی محیطی رفتار میٹر فی سیکنڈ میں معلوم کریں۔

گردشی معیار (صفحہ 142)

چوڑیاں کاٹتے وقت موس یا ڈائی کے ہینڈل پر ہاتھ سے لگائی جانے والی قوت کا اثر میٹرل کی مزاحمت کٹائی کے اثر سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ہاتھ سے لگائی جانے والی قوت اور مزاحمت کٹائی ایک دوسرے کے مخالف عمل کرنے والی قوتیں ہیں جو مختلف مقامات پر عمل کرتی ہیں (شکل 142.1 سے موازنہ کریں) یہ قوتیں اسی وقت پیدا ہوتی ہیں جب ہینڈل کو گھمایا جاتا ہے۔ اگر کٹائی کی مزاحمتی قوت 500 نیوٹن ہو تو بڑی آسانی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ہینڈل کو گھمانے کے لیے اسی قدر کم قوت کی ضرورت ہوگی جس قدر اس کو محوری نقطہ سے دوری پر پکڑ کر قوت لگائیں گے۔ دوسرے الفاظ میں اس مثال کی صورت میں لیور کے اصول کے مطابق:

$$M_1 = M_2 \text{ بائیں طرف کا گردشی معیار } (M_1)$$

$$\text{دستی قوت} \times \text{ہینڈل کی لمبائی (cm)} = \text{مزاحمت کٹائی} \times \text{چوڑیوں کا نصف قطر (cm)}$$

$$M_1 = M_2 \text{ یا}$$

$$F_1(N) \times r_1(cm) = F_2(N) \times r_2(cm)$$

یہ اصول صرف چڑیاں کاٹتے وقت ہی استعمال نہیں ہوتا بلکہ کسی بھی مشترک محوری خط پر بائیں جانے والی حرکت کی صورت میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اگر کسی مخصوص گردش میار کو ایک شافٹ سے دوسری شافٹ تک (پٹے یا گریوں کے ذریعے) (شکل 142.3) منتقل کرنا ہو تو دونوں شافٹوں کا گردش

معیار مختلف ہوگا۔

سوالات

(1) چوڑیوں کی مدد سے جوڑے گئے حصوں کو الگ الگ کرتے وقت عمل کرنے والی قوتیں لمبر اور گردش میار کی شکل بنا کر وضاحت کریں اور گردش میار کی مساوات بھی لکھیں۔ (2) M10 چوڑیوں والے بیچ کوکنے کے لیے 15 سینٹی میٹر لمبے ریچ کے سرے پر 15 نیوٹن کی طاقت لگانی پڑتی ہے۔ دائیں طرف کا گردش میار نیوٹن سینٹی میٹر میں معلوم کریں؟ نیز رگڑ سے پیدا ہونے والی مزاحمتی قوت بھی معلوم کریں۔

کام (صفحہ 143)

دستی سے رگڑائی کرتے وقت جب کے میٹر ل کی مزاحمت کٹائی ہاتھ سے لگائی جانے والی قوت کے مخالف سمت میں عمل کرتی ہے۔ لگائی جانے والی قوت کی مقدار مزاحمت کٹائی سے زیادہ ہونی چاہیے کٹائی کی قوت جتنے فاصلے تک عمل کرتی ہے۔ اس فاصلے کو کٹائی کی سڑوک کہتے ہیں اور اس کی پیمائش سینٹی میٹر میں کی جاتی ہے۔ 1000 نیوٹن کے ایک وزن کو ایک رستے اور چرچی کی مدد سے 2 میٹر اوپر اٹھانے کے لیے کم از کم 1000 نیوٹن کی طاقت صرف کرنے کی ضرورت ہوگی جو 2 میٹر کے فاصلے تک عمل کرے۔

دستی چلانے، آرسی سے کاٹنے یا وزن اٹھانے کے دوران کام ہوتا ہے۔ کام سے روزمرہ استعمال ہونے والے لفظ "کام" مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر قوت کا کسی فاصلے تک حرکت کرنا مراد ہے۔ قوت اور فاصلے کی مقدار جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدر ہونے والے کام کی مقدار بھی زیادہ ہوگی۔ کیے جانے والے کام کی مقدار مندرجہ ذیل مساوات کے ذریعے معلوم کی جاسکتی ہے۔ قوت اور فاصلے کی اکائیاں بالترتیب نیوٹن اور میٹر میں رچ کی جاتی ہیں اور کام کی اکائیاں جول (J) ہوتی ہیں۔

$$\text{کام (W)} = \text{قوت (F)} \times \text{فاصلہ (s)}$$

خطی حرکت کی صورت میں قوت اور حرکت کی سمت ایک ہی ہونی چاہیے۔

مثالیں: (1) 100 کلوگرام کے وزن کو 10 میٹر کی بلندی تک اٹھانے کے لیے کیے جانے والے کام کی مقدار مندرجہ ذیل ہوگی۔ (شکل 151.1)

$$1 \text{ kg} = 10 \text{ N}$$

$$\therefore 100 \text{ kg} = 1000 \text{ N}$$

$$\therefore W_{(J)} = F_{(N)} \times s_{(m)}$$

$$\therefore W = 1000 \text{ N} \times 10 \text{ m} = 10,000 \text{ J.}$$

(2) متذکرہ بالا وزن کو اگر 10 میٹر تک زمین پر دھکیلنا ہو اور جزر رگڑ 0.3 ہو (صفحہ 69 سے موازنہ کریں) تو کیے جانے والے کام کی مقدار معلوم کریں۔

اس صورت میں وزن کو دھکیلنے والی قوت (شکل 151.2) پیش آنے والی رگڑ کی قوت کے برابر ہونی چاہیے۔

$$\text{رگڑ کی قوت (F')} = \text{وزن کی قوت (W)} \times \text{جزر رگڑ}$$

$$F' = 1000 \text{ N} \times 0.3 = 300 \text{ N}$$

$$\therefore W = F' \times s = 300 \text{ N} \times 10 \text{ m} = 3000 \text{ J}$$

(3) اسی وزن کو اگر 10 میٹر لمبی ڈھلوانی سطح پر دھکیلنا ہو اور ڈھلوان کا جھکاؤ 1:20 ہو تو کیے جانے والے کام کی مقدار معلوم کریں۔

چونکہ اس صورت میں حرکت پیدا کرنے والی قوت اور حرکت کی سمت ایک نہیں ہے اس لیے وزن کی قوت کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصہ جو ڈھلوانی سطح کے متوازی F_1 عمل کر رہا ہو اور دوسرا ڈھلوانی سطح پر عموداً F_2 ۔ (شکل 151.3)


وزن کو دھکیلنے کے لیے لگائی جانے والی قوت کی کم سے کم مقدار ڈھلوانی سطح کے متوازی نیچے کی طرف عمل کرنے والے وزن کی قوت کے برابر ہونی چاہیے۔

وزن کی قوت کے دونوں حصوں F_1 اور F_2 کی قیمت ڈرائنگ کے طریقے سے معلوم کی جاسکتی ہے جس سے $50 = F_1 =$ نیوٹن ہے۔

$$W = F_1 \times s$$

$$W = 50 \text{ N} \times 10 \text{ m} = 500 \text{ J}$$

لہذا

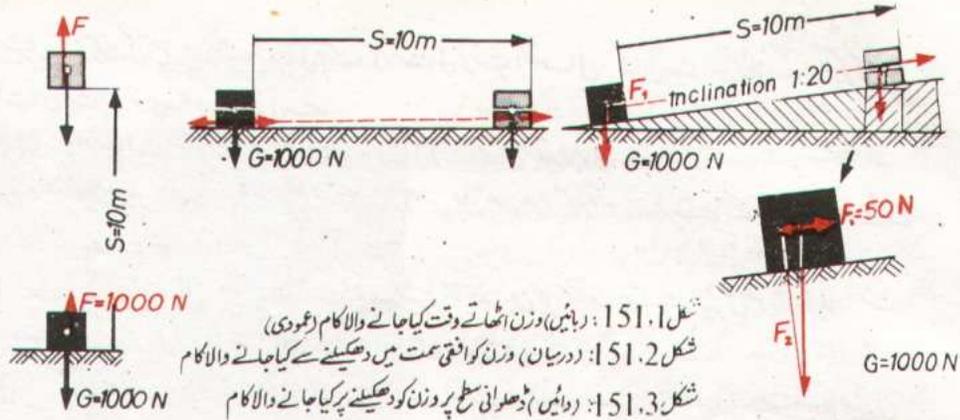

کارکردگی (Efficiency) (صفحہ 144)

کسی مشین پر قوت صرف کرنے سے ہونے والے کام کو دو حصوں، کارآمد کام اور ضائع ہونے والے کام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کسی آئے یا مشین سے حاصل ہونے والے کام اور اس پر کیے جانے والے کام کی نسبت کو اس آئے یا مشین کی کارکردگی کہتے ہیں۔

مثال:

150 کلوگرام کے وزن کو سکریو جیک کی مدد سے 0.3 میٹر اوپر اٹھایا جائے تو کارآمد کام (W_{out}):

$$F = 150 \text{ kg} \times 10 \text{ N}$$

$$s = 0.3 \text{ m}$$

الکریو جیک کے مینڈل پر کیا جانے والا کام (W_{in}) 1000 جول ہو جس کا کچھ حصہ میکانی نظام میں رگڑ کی وجہ سے ضائع ہونے کے بعد کارآمد کام یا حاصل ہونے والا کام 450 جول رہ جاتا ہے۔

$$\eta = \frac{\text{کارآمد کام}}{\text{کل کام}} = \frac{450}{1000} = 0.45 = 45\%$$

دوسرے الفاظ میں 55 فی صد کام رگڑ وغیرہ میں ضائع ہو جاتا ہے (صفحہ 144 سے موازنہ کریں)۔

سوالات

1- کسی وزن کو افقی سطح پر دھکیلنے کے لیے کیے جانے والے کام میں کیا تبدیلی ہوتی ہے جبکہ شرح رگڑ مسلسل کم ہوتی جائے مثلاً 0.01 سے صفر تک۔


2- کارکردگی کے لحاظ سے کام کی مساوات سے کیا مراد ہے؟

3- کیا ڈھلوانی سطح پر وزن کو اوپر کھینچنے کی صورت میں کارکردگی دیکھی جاسکتی ہے؟ وجہ بیان کریں۔

میٹرل کی اندرونی قوتیں اور ان کے اثرات

چھیننی، آری یا ریتی کی تیز کشائی کرنے والی دھاروں (دندانوں) کی مدد سے کسی میٹرل کی کشائی کرنے کے لیے کشائی کی دھار کا میٹرل کے اندر دھنسا ضروری ہے اور اس کے لیے قوت درکار ہوتی ہے جسے عام طور پر کشائی کی قوت کہا جاتا ہے۔ کشائی کی قوت مزاحمت کشائی کی وجہ سے لگائی پڑتی ہے۔ مزاحمت کشائی میٹرل کے ذرات کے آپس میں جڑے رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے اور جب میٹرل کے ذرات کو کشائی کرتے وقت ایک دوسرے سے الگ کرنے کی کوشش کی جائے تو پیش آنے والی مزاحمتی قوت مزاحمت کشائی کہلاتی ہے۔

میٹرل کے ذرات کی آپس میں جڑے رہنے کی قوت ذرات کی قوت اتصال کہلاتی ہے۔ اور کٹائی کے اوزار کو کٹائی کرتے وقت اس قوت پر برتری حاصل کرنی ہوتی ہے۔
تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ مختلف میٹرل کی صورت میں ذرات کی قوت اتصال مختلف ہوتی ہے۔
نرم تانبے یا ایلیومینیم میں آری کے بیلڈ کے ذرات آسانی سے دھنس جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اوزار بنانے کے لیے استعمال ہونے والے سٹیل کو کٹانے کے لیے بہت زیادہ قوت صرف کرنی پڑتی ہے۔
ذرات کی قوت اتصال مختلف ہونے سے مختلف میٹرل کا سخت پن بھی مختلف ہوتا ہے۔ میٹرل جس قدر زیادہ سخت ہوگا اسے کٹانے کے لیے اتنی ہی زیادہ قوت لگانی پڑے گی اور اس کے برعکس۔
میٹرل کے بھر بھرے پن یا مضبوطی کا انحصار بھی اس کے ذرات کی قوت اتصال پر منحصر ہوتا ہے۔ مضبوط میٹرل کے ذرات کا درمیانی فاصلہ بڑھانے سے میٹرل کی لمبائی میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ (صفحہ 111)۔

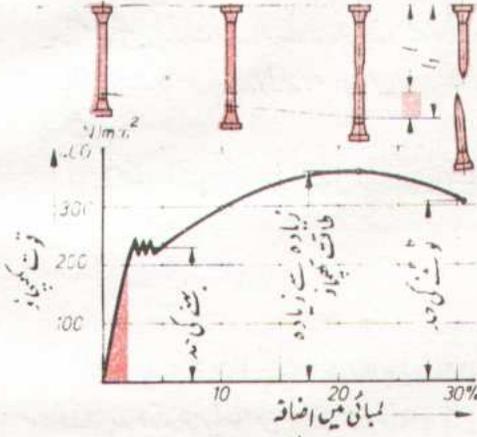

شکل 152.1: قوت اور لمبائی میں اضافے کا اثرات

باریک سریے یا تاریں مڑ جاتی ہیں مگر ٹوٹی نہیں ہیں۔ سپرنگ پر لگائی گئی قوت کو اگر ہٹا لیا جائے تو وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آجاتا ہے۔ میٹرل کی لچک کی خصوصیت سے ذرات کی اندرونی قوت نمایاں طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ لچکدار میٹرل کی شکل میں بہت زیادہ تبدیلی پیدا کی جاسکتی ہے (صفحہ 14) اسے موازنہ کیجئے۔
تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ میٹرل کے تمام خاص شلک سخت پن، بھر بھرے پن، مضبوطی اور لچک کا انحصار میٹرل کے ذرات کی قوت اتصال پر ہے۔ غلطیوں سے بچنے کے لیے ان خواص کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔

میٹرل کو ٹیٹ کرنے کے لیے اس کو توڑا جاتا ہے۔

میٹرل کو توڑنے سے نہ صرف ذرات کی قوت اتصال

معلوم کی جاسکتی ہے بلکہ بھر بھرے پن اور لچک وغیرہ کو بھی جانچا جاتا ہے (شکل 152.1)۔

میٹرل کو توڑنے سے اس کی طاقت کو بھی ناپا جاسکتا ہے جو نیوٹن فی مربع ملی میٹر میں ظاہر کی جاتی ہے (صفحہ 59)۔
طاقت اور سخت پن میں براہ راست تعلق پایا جاتا ہے۔ میٹرل کی طاقت جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدر وہ زیادہ سخت ہوگا۔

سوالات


- 1 - St 50 سٹیل کی تار کا قطر 5 ملی میٹر ہے۔ اس کو توڑنے کے لیے کتنی قوت درکار ہوگی؟
- 2 - St 37 سٹیل کی بنی ہوئی 8 × 50 ملی میٹر سائز کی چھٹی پٹی پر کم از کم کتنی طاقت کھچاؤ (نیوٹن فی مربع ملی میٹر) کا اطلاق کر سکتے ہیں کہ اس کی شکل برقرار رہے۔ اس کے لیے لگائی جانے والی قوت نیوٹن میں معلوم کریں۔
- 3 - سوال نمبر 2 میں دی گئی چھٹی پٹی پر زیادہ سے زیادہ طاقت کھچاؤ کتنی ہوگی جبکہ حفاظتی جز 4 ہو (صفحہ 157)۔

روٹ لگانا




زبور، کیتھرے اور کیلیس وغیرہ کے دونوں حرکت کرنے والے حصوں کو روٹ کی مدد سے بڑا کیا ہوتا ہے (شکل 153,1)۔
تعمیراتی کام اور بولڈر وغیرہ بنانے وقت ایگل آئرن یا چادروں کے کناروں کو روٹیں لگا کر اس طرح جوڑا ہوتا ہے کہ حرکت نہ کر سکیں۔
(شکل 153,2)۔

گیس یا مانع کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل کرنے کے لیے استعمال ہونے والے برتن یا پائپ لائن عام طور پر چادروں سے بنائے جاتے ہیں۔ ان کے ٹٹنے والے کناروں پر روٹیں لگا کر اس طرح جوڑا جاتا ہے کہ گیس یا مانع باہر نہ نکل سکے۔ ایسے برتن جن کے اندر دباؤ ہو یا بولڈر کی چادروں کو جوڑنے کے لیے لگائی گئی روٹیں اتنی مضبوط ہونی چاہئیں کہ وہ ان پر پڑنے والے دباؤ کو برداشت کر سکیں اور ساتھ ساتھ جوڑیں سے مانع یا گیس بھی باہر نہ نکل سکے۔

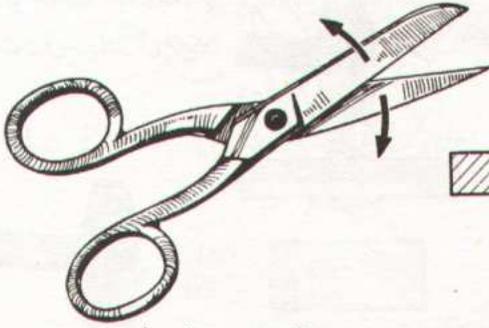

شکل 153,1: تینٹی میں لگی ہوئی ڈھیلی روٹ

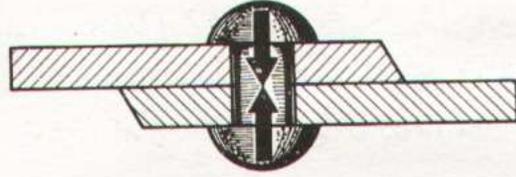


شکل 153,2: روٹ سے جوڑے گئے چادر کے ٹٹے

جس طرح کلبے لگاتے ہیں اسی طرح روٹ لگانے کے لیے بھی میٹرل میں آر پار سوراخ کرتے ہیں۔ سوراخ میں سے روٹ کو گزارنے کے بعد چادروں کو دبا کر ان کے روٹ کیے جانے والے سروں کو ایک دوسرے کے ساتھ درست بٹھایا جاتا ہے۔ روٹ کے سر کو گولائی دار بنانے کے لیے اس کو پہلے تھوڑے سے پچکا کر، بعد میں روٹ کپ کی مدد سے مطلوبہ شکل دیتے ہیں اور اس طرح روٹ لگا کر بنایا جانے والا جوڑ تیار کیا جاتا ہے۔

روٹوں سے لگائے گئے جوڑ صرف اسی وقت کھولے جاسکتے ہیں جب روٹ کے دونوں گول سروں میں سے ایک کو کاٹ دیا جائے۔ اور تھوڑے وغیرہ سے چوٹ لگا کر روٹ کو نکالا جائے۔

روٹ لگانے کے کام میں کافی وقت صرف ہوتا ہے جس کے لیے مختلف عمل مثلاً خط کشی کرنا، چادروں میں سوراخ کرنا مختلف حصوں کو اکٹھا جوڑنا، سوراخوں کے ایک سیدھ میں نہ ہونے کی صورت میں رینگ کرنا، روٹ کو سوراخ میں گزارنا اور روٹ کا سر بنا لیکے بعد دیگرے کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے روٹ لگا کر جوڑنے کی بجائے زیادہ تر ویڈنگ کے ذریعے جوڑنے کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے۔

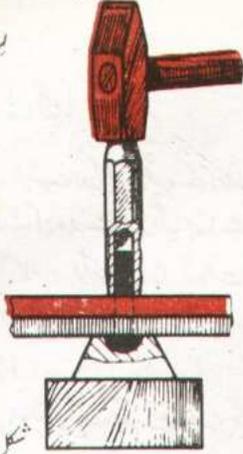

شکل 154.1: روٹ
گزارنے کے بعد چادروں
کو دبانا

ٹھنڈی حالت میں روٹیں
لگاتے وقت ہتھوڑے کی ضربیں
لگانے کے ساتھ ساتھ میٹرل سبھ
اور بھڑبھڑاتا جاتا ہے۔

گرم حالت میں روٹیں لگانے
پر یہ نقص پیدا نہیں ہوتا ہے۔
گرم کر کے لگائی گئی روٹوں

کے میٹرل کے ٹھنڈا ہو کر سٹرنے کی وجہ سے ٹھنڈی حالت
میں لگائی گئی روٹوں کی نسبت جوڑے جانے والے حصے زیادہ
نسبوتی سے بھڑبھڑاتے ہیں (شکل 154.5)۔

روٹ کے میٹرل کے سکرٹنے سے پیدا ہونے والی کھچاؤ
اور دباؤ کی قوتیں اسی قدر زیادہ ہوں گی جس قدر روٹ کو
زیادہ گرم کر کے لگایا گیا ہو۔ روٹ کی شافٹ میں پیدا ہونے والی کھچاؤ کی طاقت اتنی زیادہ ہو سکتی
ہے کہ اس کے ذرات کے باہم جوڑے رہنے کی قوت کھچاؤ کی قوت کو برداشت نہ کر سکے۔ ایسا
ہونے کی صورت میں روٹ ٹوٹ جاتی ہے۔

روٹوں کے سر ہاتھ سے بہت کم بنائے جاتے ہیں۔ اسل سے ایشاء بنانے والی میکٹروں میں
ہاتھ کے ہتھوڑے سے ضربیں لگانے کی بجائے ہوا کے دباؤ سے چلنے والا ہتھوڑا استعمال کیا جاتا ہے۔



شکل 154.4: گرم کر کے لگائی گئی روٹ پر قوتیں


روٹ کو سوراخ میں سے گزارنے کے بعد باریک چادروں کو روٹ سیٹ کے
ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح دبا جاتا ہے (شکل 154.1)۔
ہتھوڑے کی عموداً ضربوں سے روٹ کو اس حد تک پچکایا جاتا ہے کہ چادر کے
ٹکڑے دوبارہ علیحدہ نہ ہو سکیں۔ بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ دباؤ کے ساتھ ایک دوسرے
کے ساتھ جوڑے رہیں۔ (شکل 154.2)۔

اب ہتھوڑے کی تلی سے ترھی ضربیں لگا کر
روٹ کا سر گولائی میں بنایا جاتا ہے اور پھر روٹ کپ کے ذریعے


اس کو تختی شکل دی جاتی ہے (شکل 154.3 & 4)۔
ہتھوڑے کی ضربوں سے روٹ کے سر کی شکل میں ممکن
حد تک تبدیلی پیدا کرنے کے لیے روٹ کے پچھلے سرے کو کسی
بھاری چیز کی سطح پر رکھا جاتا ہے۔

روٹ کی سینے نشاٹ کو روٹ کے سر کی مناسب شکل
(عام طور پر گول) میں اس وقت تبدیل


ریا جاسکتا ہے جب روٹ کا میٹرل
بہت ورق پذیر اور شکل پذیر ہو۔

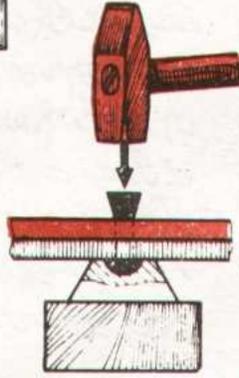

شکل 154.2: روٹ کی
شافٹ کو پچکاتا

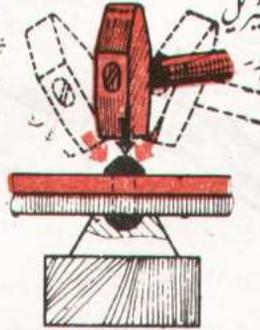

شکل 154.3: روٹ کا سر
گولائی میں بنانا

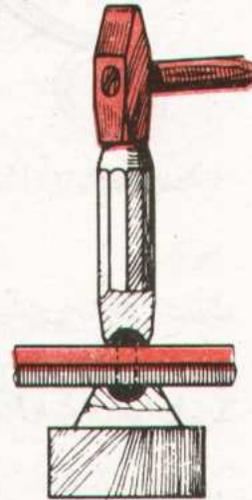


شکل 154.5: روٹ کپ کے
ذریعے روٹ کے سر کو تختی شکل دینا۔

ہوا کے دباؤ سے چلنے والے ہتھوڑے
زیادہ قوت اور تیزی سے ضربیں لگا سکتے ہیں۔
ان کے استعمال سے روٹیں لگانے کا کام آسانی
سے اور جلد مکمل ہو جاتا ہے۔


روٹیں

روٹ دو حصوں "سر" اور "شافت" پر مشتمل ہوتی ہے (شکل 155.1) روٹوں کے سر مختلف شکلوں میں بنائے جاتے ہیں۔ اکثر اوقات استعمال کی جھانے والی روٹ کے سر گیند کے آدھے حصے کی مانند کردی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے سر کی بناوٹ سلامی دار بھی ہو سکتی ہے۔ سلامی دار سر والی روٹ کے سر کی اوپر کی سطح چھٹی یا کردی ہو سکتی ہے۔


10 ملی میٹر سے کم قطر کی شافت والی روٹوں کی شافت سلین نما ہوتی ہے 10 ملی میٹر سے بڑے قطر کی شافت والی روٹیں جو بولڈر یا دیگر تعمیراتی کاموں میں استعمال ہوتی ہیں۔ ان کی شافت قدرے سلامی دار ہوتی ہے تاکہ ان کو سوراخ میں آسانی سے لگایا جاسکے۔ روٹوں کی شکلیں اور ان کے سائز کا معیار مقرر کیا جاتا ہے جس کے مطابق ان کو تیار کر کے ظاہر کیا جاتا ہے۔

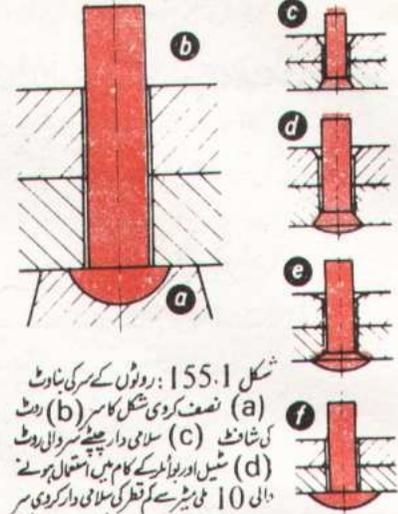


شکل 155.1: روٹوں کے سر کی بناوٹ (a) نصف کردی شکل کا سر (b) روٹ کی شافت کی شافت (c) سلامی دار چھٹے سر والی روٹ (d) سلین اور بولڈر کے کام میں استعمال ہونے والی 10 ملی میٹر سے کم قطر کی سلامی دار کردی سر والی روٹ (e) سلامی دار نیم کردی سر والی روٹ (f) نیم دھاتوں کے لیے نیم کردی سر والی روٹ

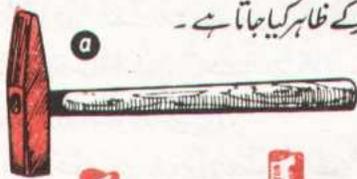

مثال: half round rivet 8x 35 DIN660 St 34 کا مطلب یہ ہے:

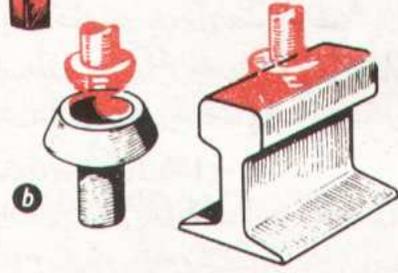

چادروں کے لیے استعمال ہونے والی روٹ جس کا سر نصف کردی شافت کا قطر 8 ملی میٹر اور شافت کی لمبائی 35 ملی میٹر ہے اور جرن انڈسٹریل ٹینڈرڈ 660 کے مطابق یہ ایسٹیل سے تیار کی گئی ہے جس کی طاقت کچھ 340 نیوٹن فی مربع ملی میٹر ہے۔ روٹیں لگانے کے لیے استعمال ہونے والے اوزار روٹ کے سر کی شکل بنانے کیلئے 100 سے 600 گرام وزن پر ہتھوڑا استعمال کیے جاتے ہیں۔ (شکل 155.2)۔

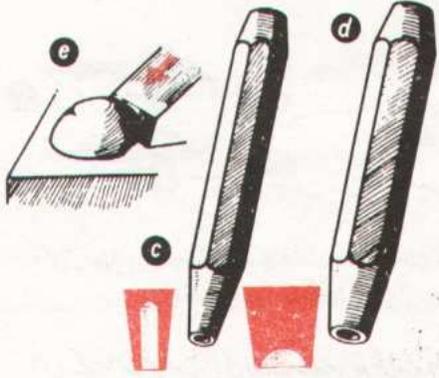

روٹ کے نیچے رکھنے کے لیے سٹیل کی موٹی چادر، نہائی، ریل گاڑی کی پٹری کا حصہ یا پھر بڑے سائز کے بھاری ہتھوڑے رکھے جاتے ہیں۔ روٹ سیٹ چادروں کے سوراخ میں روٹ گزارنے کے بعد چادروں کو ایک دوسرے کے ساتھ دبانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی بناوٹ کھوکھلے پنچ کی مانند ہوتی ہے مگر اس کے منہ کی دھاریز ہونے کی بجائے گند ہوتی ہے۔ ان کے اندرونی سوراخ کا قطر روٹ کے قطر کے مطابق ہوتا ہے۔


شکل 155.2: روٹ لگانے کے لیے استعمال ہونے والے اوزار (a) ہتھوڑا (b) روٹ کے نیچے رکھے جانے والے لاک (c) روٹ سیٹ (d) روٹ کپ (e) روٹ لگانے والی چھینی

روٹ کپ کے ذریعے روٹ کے سر کو نصف کردی شکل دی جاتی ہے۔ گرم کر کے روٹیں لگانے کے لیے روٹوں کو ٹھنڈی یا دوسری ٹھنڈیوں میں سفیدی مائل سرخ حالت تک گرم کیا جاتا ہے۔ روٹوں سے جوڑے گئے حصوں کو الگ کرنے کے لیے ایک کند دھار والی چھینی کے ذریعے روٹ کے سر کو کاٹا جاتا ہے۔ روٹ کے سائز کے مطابق چھینی کو ہاتھ یا ہتھوڑے کی مدد سے کٹائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔



روٹوں سے بنائے گئے جوڑوں پر عمل کرنے والی قوتیں

روٹوں سے جوڑی گئی چادروں پر عموماً کھچاؤ کی قوتیں زیر عمل ہوتی ہیں جو چادر کے ٹکڑوں کو ایک دوسرے کے مخالف سمت میں کھینچنے کی کوشش کرتی ہیں (شکل 156.1)۔

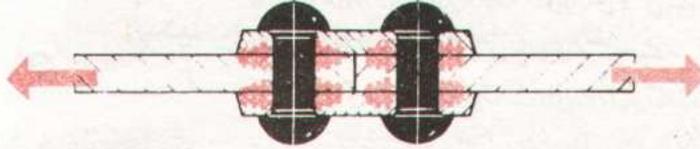


شکل 156.1: روٹ سے لگانے گئے جوڑوں پر عمل کرنے والی کھچاؤ اور رگڑ کی قوتیں

روٹوں سے جوڑی گئی چادروں کی آپس میں ملنے والی سطحوں کے درمیان پیدا ہونے والی رگڑ ان کھچاؤ کی قوتوں میں مزاحمت کا باعث بنتی ہے۔ یہ رگڑ روٹ لگاتے وقت چادروں کے ایک دوسرے کے ساتھ دبائے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کی مقدار کا انحصار لگانے والی گئی روٹ کے درست لگانے پر ہوتا ہے۔ روٹ کا سہرنا تے وقت لمبے جتنی زیادہ قوت سے دبایا جائے گا، اتنی ہی زیادہ رگڑ پیدا ہوگی۔ (صفحہ 68 سے موازنہ کیجیے)۔

دباؤ کی قوت جس قدر زیادہ ہوگی روٹ کی شافٹ پر کھچاؤ کی قوت اسی قدر زیادہ زیر عمل ہوگی۔ اگر روٹوں سے جوڑی گئیں چادروں پر زیر عمل کھچاؤ کی قوت چادروں کے درمیان رگڑ کی قوت سے زیادہ ہو جائے (مثلاً روٹ کو اچھی طرح نہ دبائے کی صورت میں) تو روٹ پر ایک نئی قوت عمل کرتی ہے جو کہ روٹ کے میٹریل پر پہلی زیر عمل قوت سے مختلف نوعیت کی ہوتی ہے (شکل 156.2)۔

چادروں پر زیر عمل کھچاؤ کی قوت کی وجہ سے چادروں میں روٹ لگانے کے لیے یکے کے سوراخوں کے کنارے جس تمام پر روٹ کے ساتھ ٹکرائیں گے، اس مقام پر فیٹینچے کی قوت عمل کرتی ہے۔

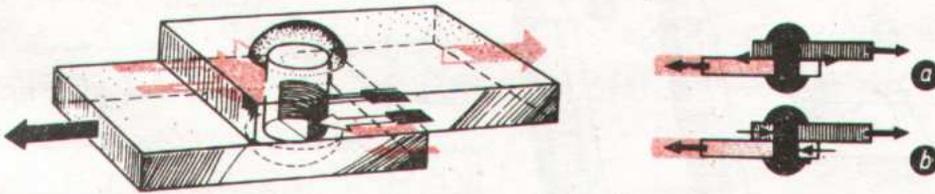

شکل 156.2: روٹ سے لگانے گئے جوڑوں پر عمل کرنے والی قوت دباؤ اور قوت فیٹینچ (a) قوت فیٹینچ روٹ کو لگانے کی کوشش کرتی ہے (b) قوت دباؤ چادروں کے میٹریل کو دباتی ہے

اس کے ساتھ ہی سوراخ کی روٹ کے ساتھ ٹکرائنے والی سطح کے میٹریل میں دباؤ کی قوتیں عمل کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ جوڑے کے قائم رہنے کی صورت میں روٹ پر عمل کرنے والی فیٹینچے کی قوتیں اور چادروں کے میٹریل پر زیر عمل دباؤ کی قوتیں یکساں ہونی چاہئیں۔ دوسرے الفاظ میں روٹ کا قطر اور چادروں کی موٹائی ان پر زیر عمل قوتوں کو سہانے کے قابل ہوں۔

حساب کے طریقے سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ یہ اس وقت ممکن ہے جب روٹ کی شافٹ کا قطر چادر کی موٹائی سے تقریباً 1.8 گنا زیادہ ہو۔



مثال:

9 میٹر موٹی چادر کے دو ٹکڑوں کو روٹ کی مدد سے جوڑنا ہو تو اس کے لیے درکار روٹ کا قطر = $9 \times 1.8 = 16.2$ میٹر
ہونا چاہیے اور معیاری سائز میں دستیاب روٹوں میں سے 16 میٹر قطر کی روٹ لگائی جائے گی۔ اگر چادریں 20000 نیوٹن کی قوت
کو برداشت کر سکیں تو مندرجہ ذیل طریقہ سے طاقت فی پیچ اور طاقت کھچاؤ معلوم کی جاسکتی ہیں:

طاقت فی پیچ (نیوٹن فی مربع میٹر) = قوت کھچاؤ ÷ روٹ کے عمودی تراش کا رقبہ

$$20000 \text{ نیوٹن} \div 200 \text{ مربع میٹر (تقریباً)} =$$

$$100 \text{ نیوٹن فی مربع میٹر}$$

چادر کے میٹر بل پر زیر عمل طاقت دباؤ

طاقت دباؤ (نیوٹن فی مربع میٹر) = قوت کھچاؤ ÷ قوت برداشت کرنے والی سطح

$$20000 \text{ نیوٹن} \div 144 \text{ مربع میٹر} =$$

$$138 \text{ نیوٹن فی مربع میٹر}$$

اگر چادر کی موٹائی کے لحاظ سے کم قطر والی روٹ لگائی جائے تو چادر پر کھچاؤ کی قوت پڑنے پر روٹ کٹ جائے گی اور اس
طرح چادر کی برداشت کر سکنے والی قوت کھینچ کا پورا اطلاق نہیں ہو سکے گا۔

اس کے برعکس اگر روٹ کا قطر چادر کی موٹائی کی نسبت زیادہ منتخب کیا گیا ہو تو جوڑ پر اتنا زیادہ دباؤ نہیں ڈالا جاسکے گا جتنا روٹ
برداشت کر سکتی ہے کیونکہ ایسا کرنے سے پہلے ہی چادر کا میٹر بل ٹوٹ جائے گا۔

روٹ کا قطر $\approx 1.8 \times$ چادر کی کم سے کم موٹائی۔

میٹر بل کی طاقت اور اس پر زیر عمل قوت

روٹوں، پنوں، پیچوں اور اس قسم کے دوسرے حصے پر کھینچنے، موڑنے یا پھینچنے کی زیر عمل قوتوں کا انحصار میٹر بل کی کھینچنے، موڑنے
اور پھینچنے کی طاقت پر ہوتا ہے۔

سٹیل تقریباً طاقت 340 نیوٹن فی مربع میٹر کی بنی ہوئی روٹوں پر زیادہ قوت لگائی جاسکتی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں
ایلمینیم تقریباً طاقت 150 نیوٹن فی مربع میٹر کی روٹوں پر کم۔

مختلف قسم کے حصوں پر قوتوں کے اطلاق سے ان کی شکل میں تبدیلی واقع نہ ہونے کے لیے ان پر عمل کرنے والی قوتیں میٹر بل کی طاقت
(نیوٹن فی مربع میٹر) کا کوئی حصہ ہونی چاہئیں۔

مثال: 370 نیوٹن فی مربع میٹر طاقت کھینچنے والے سریے سے لگائی گئی گرین کی ایک کھونٹی

شکل 157.1 پر زیر عمل قوت زیادہ سے زیادہ 14000 نیوٹن کی ہو سکتی ہے۔ اس کھونٹی کو

ایسے سریے سے بنایا جائے گا جو ٹوٹنے نہ پائے تاکہ اس پر زیر عمل بڑی سے بڑی قوت اس

کی طاقت کھچاؤ کا $\frac{1}{5}$ کے برابر ہو۔ اس صورت میں طاقت کھچاؤ $\frac{370}{5} = 74$ نیوٹن فی مربع

میٹر سے بڑھنا نہیں چاہیے۔


اس کے عمودی تراش کے رقبے کو حساب کے طریقے سے اس طرح معلوم کیا جاسکتا ہے:

$$70 \text{ نیوٹن کی طاقت جتنے عمودی تراش کے رقبہ پر عمل کرتی ہے} = 1 \text{ مربع میٹر}$$

$$14000 \text{ نیوٹن کی طاقت برداشت کرنے کے لیے رقبہ} = \frac{1}{70} \times 14000 = 200 \text{ مربع میٹر}$$

جدول سے معلوم کر سکتے ہیں کہ دائرہ جس کا رقبہ 200 مربع میٹر ہے اس کا قطر تقریباً 16 میٹر ہوگا۔

اس مثال میں چونکہ کھونٹی پر اس کی اصل طاقت کھچاؤ کا صرف $\frac{1}{5}$ حصہ کے برابر قوت،

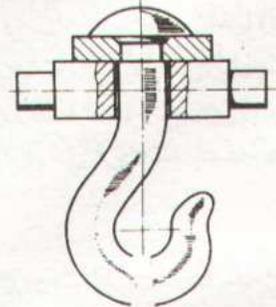

شکل 157.1: کھونٹی کے سبب کوڑھٹے۔
روٹ کی ٹینٹ کو لٹکنے سے بچانے کے لیے اگر
70 نیوٹن فی مربع میٹر کی قوت کھچاؤ لگائی
جائے تو 5 گنا حفاظت کو برقرار رکھا جائے گا۔



کچاؤ کا اطلاق ہوتا ہے اس لیے ڈال جانے والے بواؤ کی صورت میں 5 گنا حفاظت کو مدنظر رکھا گیا ہے تاکہ کھوٹی ٹوٹنے نہ پائے۔ اگر میٹرل پر اسکی طاقت کے مطابق پرواز ٹنڈا دلانا ہوتا تو 7 ملی میٹر قطر کا سربا لگایا جاتا۔ مگر اس صورت میں یقینی نہیں کہ جاسکتا کہ میٹرل اپنی شکل کو برقرار رکھے گا۔ اگر واقعی میٹرل پر اس قدر قوت لگادی جائے یعنی اس کی زیادہ سے زیادہ طاقت ہے تو میٹرل کی لمبائی میں تبدیلی واقع ہوجاتی ہے (صفحہ 152 سے موازنہ کیجیے)۔ بواؤ اور موڑنے یا اسی قسم کی کسی اور صورت میں قوت لگانی جلنے تو اس کے نتائج بھی کچاؤ کی قوت کی طرح ہی نکلتے ہیں۔

روٹ سے لگائے جانے والے جوڑ کی تیاری

سب سے پہلے روٹ لگانے کے لیے بنائے جانے والے سوراخوں کے مرکوزوں کی خط کشی کی جاتی ہے۔ چادر کے کناروں سے ان کا فاصلہ ایک میٹر رکھنے کے لیے خط کشی ہاؤس کو ایئر استعمال کیا جاتا ہے۔

اگر لمبائی کے سرخ زیادہ روٹ میں لگانا مقصود ہو تو روٹوں کا درمیانی فاصلہ جو بیچ کھینچا ہے ایک میٹر رکھنے کے لیے تین کونوں والا انگریزی کا ٹکڑا استعمال کیا جاتا ہے جسے خط کشی کرنے سے پہلے احتیاط سے پالنے کے ذریعے بیچ کے مطابق سیٹ کر لیا جاتا ہے۔

سنٹر بیچ سے مرکوزوں پر نشان لگانے کے بعد برے یا بیچ سے سوراخ کر لیے جاتے ہیں۔ ٹھنڈی حالت میں روٹیں لگانے کے لیے سوراخ کا قطر روٹ کے قطر سے 0.1 سے 0.3 ملی میٹر بڑا رکھا جاتا ہے جبکہ گرم حالت میں روٹیں لگانے کے لیے سوراخ کا قطر روٹ کے قطر سے 1 ملی میٹر بڑا بنایا جاتا ہے تاکہ روٹ آسانی سے سوراخ میں سے گزر سکے۔

موٹی چادروں اور بڑے قطر کی روٹوں کی صورت میں سوراخوں کو کناروں سے معمولی ماسلامی وار بنا کر کوٹا کر دیا جاتا ہے کیونکہ تیز گردانوں کی وجہ سے روٹ کے سر چادر کی سطح کے ساتھ اچھی طرح نہیں بیٹھتے۔

اگر لگانی جانے والی روٹ کا سر مخروطی شکل میں بنانا مقصود ہو تو روٹ لگانے کے لیے کیے جانے والے سوراخوں کو بھی ایک طرف یا دونوں طرف سے ضرورت کے مطابق کاؤنٹرنگ کر لیا جاتا ہے۔ کاؤنٹرنگ کا زاویہ روٹ کے سر کے مطابق 75° یا 90° رکھا جاتا ہے۔

جوڑے جانے والے حصوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر کلیمپ کی مدد سے کس دیا جاتا ہے۔ اگر سوراخ ایک میڈھ میں نہ ہوں تو ریسرے ان کی میڈھ کو درست کر لیا جاتا ہے۔

روٹ کا انتخاب

روٹ کی شانٹ کی لمبائی درست ہونی چاہیے۔ یہ لمبائی چادروں کی کل موٹائی سے تھوڑی سی زیادہ بھی جاتی ہے جو شانٹ کو کوٹ کر روٹ کا سر بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

روٹ کا سر بنانا


8 ملی میٹر سے چھوٹے قطر کی روٹوں کو ٹھنڈی حالت میں لگایا جاتا ہے جبکہ اس سے بڑے قطر کی روٹیں گرم کر کے۔ ٹھنڈی لگائی گئی روٹوں کے سر بنانے کے لیے ان پر زیادہ قوت سے گرم تعداد میں تھوڑے سے ضرورت لگانی جاتی ہیں۔

اگر بہت زیادہ ضرورت لگانی جائیں تو اس سے میٹرل سخت اور بھڑبھڑا ہوجاتا ہے اور روٹ پر بواؤ پڑنے سے اس کے ٹوٹنے کا احتمال ہوتا ہے۔ گرم کر کے روٹیں لگانی چاہیں تو روٹ کا سر اس وقت تک بنایا جاتا ہے جب تک میٹرل سفیدی مائل سرخ گرم ہے۔ نیگلوں سرخ تقریباً 300 ڈگری سنٹی گریڈ ہونے کی صورت میں میٹرل بھڑبھڑا ہوتا ہے اور بہت جلد چھٹ جاتا ہے۔ اگر اس گرم حالت میں چوٹیں لگانی چاہیں تو میٹرل پھٹ جاتا ہے۔ روٹ کے سائز روٹ کی شانٹ کے قطر کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر اس کا سائز قطر کے حساب سے چھوٹا ہو تو روٹ کاٹنے والا سر درست نہیں ہوگا اور سر کے پچھلے کناروں کے ساتھ میٹرل کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بڑبن جائے گی اور اگر اس کا سائز زیادہ بڑا ہوگا تو سر کی شکل درست نہ بننے کے ساتھ ساتھ چادر پر بھی نشان پڑ جائیں گے۔


سوالات

- 1- 12 ملی میٹر موٹی میٹیل کی دو چادروں کو جوڑنے کے لیے گرم کر کے روٹیں لگانے کے عمل کی ترتیب لکھیں۔ یہ بات مدنظر رہے کہ روٹوں کے سر سیٹ سے باہر نکلے ہوئے نہیں ہونے چاہئیں۔ درست سائز کی روٹ کا انتخاب میٹرل کے مطابق تیار روٹوں کے سائزوں میں سے کیجیے۔
- 2- شکل نمبر 154.4 میں روٹ اور چادروں پر عمل کرنے والی قوتیں اور ان کے مختلف پیدا ہونے والی قوتیں ظاہر کریں۔
- 3- St 34 سے بنائی گئی 20 ملی میٹر قطر کی روٹ کا سر ٹوٹنے کے لیے روٹ کی شانٹ کی اندر کی کھپاؤ کی قوت پیدا ہونی چاہیے جبکہ روٹ کو گرم کر کے لگایا ہو۔
- 4- وجہ بتائیں کہ ٹھنڈی حالت میں روٹیں لگاتے وقت چھوٹے سے کچے تھوڑے کی بجائے بھاری تھوڑے کیوں استعمال کیا جاتا ہے۔ تھوڑے کی قوت کی سطح کی بجائے کیا اس کاؤنٹرنگ بھی روٹ کا سر بنانے وقت میٹرل کو کوٹنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ وجہ بیان کریں۔

اینٹنگ

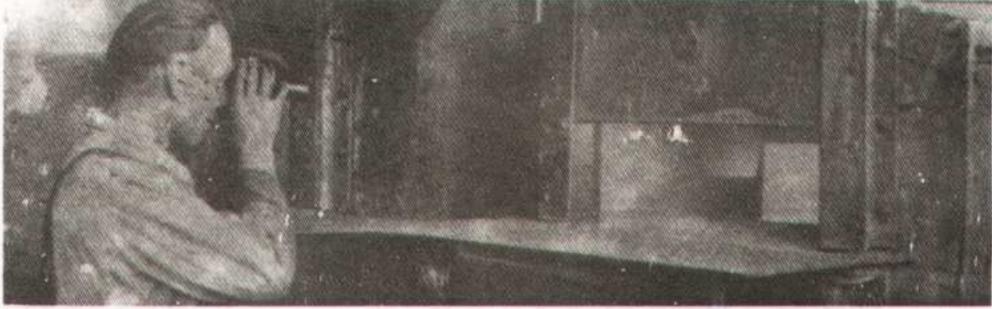

سٹیل اور نرم دھاتوں کی اینٹنگ
سٹیل، تانبے، پتیل یا نرم دھاتوں سے بنائی گئی چادروں اور پائپوں وغیرہ کا میٹرل بیلنے کے عمل کے دوران سخت ہو جاتا ہے۔
اس لیے ان سے مختلف چیزیں بنانے سے پیشتر اینٹنگ کر کے ان کو نرم کر لیا جاتا ہے۔
کوٹنے سے میٹرل پہلے سے زیادہ مضبوط، سخت اور بھڑبھرا ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے میٹرل میں پیدا ہونے والے سخت پن اور بھڑبھڑ پن کو اینٹنگ کے عمل سے دور کیا جاسکتا ہے۔

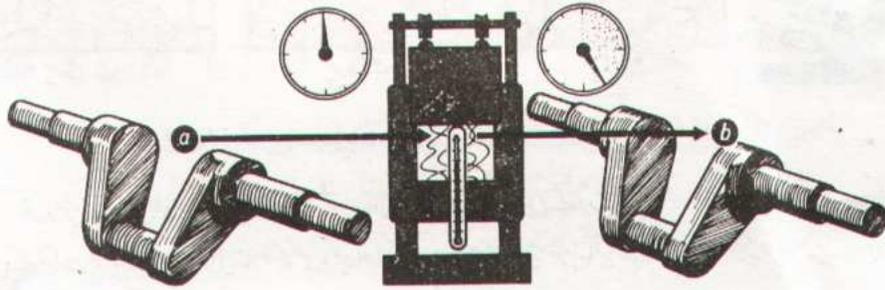

شکل 159,1 چھلانگ کے بنائے گئے حصوں کے اندر پیدا ہونے والے کھارے کو دور کرنے کے لیے اینٹنگ کی جاتی ہے۔


نپٹائی کر کے بنائے گئے بعض حصوں کی بھی بعد میں اینٹنگ کرتے ہیں تاکہ چھپائی کے دوران میٹرل کے اندر پیدا ہونے والے کھارے کو دور کیا جاسکے یا اس کی مضبوطی کو بہتر بنایا جاسکے۔
اینٹنگ کے لیے اکثر اوقات خاص قسم کی بھٹیاں استعمال ہوتی ہیں، بعض اوقات جب کو چھپائی کی بھٹی کو ٹیلے کی آگ، یا ویلڈنگ ٹارچ سے بھی گرم کیا جاتا ہے۔

اینٹنگ کے عمل میں جب کو ایک خاص درجہ حرارت تک گرم کیا جاتا ہے۔ سٹیل کے جابوں کو تقریباً 730 ڈگری سینٹی گریڈ سے تھوڑا سا زیادہ درجہ حرارت تک گرم کیا جاتا ہے۔

اینٹنگ کا عمل جب کو گرم کرنے اور بعد میں ٹھنڈا کرنے پر مشتمل ہے۔ غلط طریقے سے گرم یا ٹھنڈا کرنے سے میٹرل میں اتنی بڑی خامیاں پیدا ہو سکتی ہیں جتنی کہ اس کو غلط درجہ حرارت یا ناموزوں وقت تک گرم کرنے سے۔


اینٹنگ کا عمل

اینٹنگ کے عمل کے دوران میٹرل کے ذرات کی بناوٹ میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اس بنا پر اینٹنگ کے بعد جاب کا میٹرل نرم اور شکل پذیر ہو جاتا ہے یا بعض حالتوں میں اس کی مضبوطی بہتر ہو جاتی ہے (شکل 160,1)۔

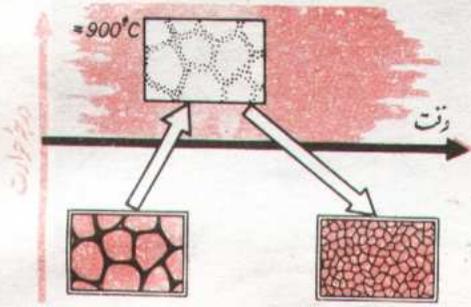


دھاتوں کے ذرات کی بناوٹ چھوٹی چھوٹی قلموں پر مشتمل ہوتی ہے۔ دھات کے ٹوٹے ہوئے حصے کو اگر دیکھا جائے تو ٹوٹی ہوئی سطح پر دھات کی چھوٹی چھوٹی قلمیں سکھوں سے واضح نظر آتی ہیں۔ بعض دھاتوں کی قلمیں بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور بعض کی قلمیں نسبتاً بڑی۔ اگر دھات کے ٹکڑے کی سطح کو گرگڑا کر ملائم کرنے کے بعد تیزاب لگا کر تیار کیا جائے اور اس سطح کو خوردبین سے دیکھا جائے تو قلموں کی بناوٹ واضح طور پر نظر آئے گی۔ اور بعض صورتوں مثلاً سٹیل کی صورت میں اس کے ذرات کی مختلف بناوٹوں کی پہچان بھی ہو جاتی ہے (شکل 160,2)۔


شکل 160,1: اینٹنگ سے قلموں کی بناوٹ میں تبدیلی۔ بڑی بڑی قلمیں چھوٹی چھوٹی قلموں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔

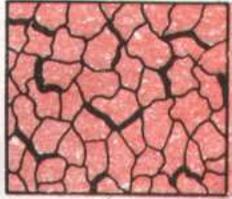

فیرائٹ

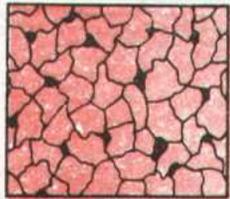

پیرلائٹ

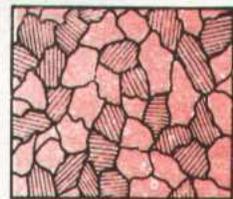

سینٹلائٹ

شکل 160,2: خوردبین سے بنائی جانے والی تصویریں۔ خوردبین سے اجزاء ترکیب والا سٹیل۔

خوردبین سے اس طرح دیکھی جانے والی سطحوں یا ان کی تیار کی گئی تصویروں کے ذریعے تھوڑے سے چوہیں لگانے یا سینے کے عمل سے میٹرل کے ذرات میں پیدا ہونے والی تبدیلی کو بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ اسی طرح یہ معلوم کیا گیا ہے کہ زیادہ درجہ حرارت پر زیادہ دیر تک گرم کر کے اینٹنگ کرنے سے قلمیں بڑی بنتی ہیں۔

تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ قلموں کی شکل اور ان کے سائز کا میٹرل کے خواص پر اثر پڑتا ہے۔ وہ میٹرل جن کی قلموں کی بناوٹ چھوٹی ہوتی ہے بڑی بناوٹ والی قلموں والے میٹرل سے نسبتاً زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر دبانے یا سینے سے قلموں کی شکل تبدیل ہو جائے تو میٹرل سخت اور بھرا ہو جاتا ہے۔

جب بنانے کے لیے میٹرل پر کٹائی یا بغیر کٹائی کا کام اسی صورت میں بہتر ہو سکتا ہے اگر قلمیں چھوٹی چھوٹی ہوں اور ان کی شکل لینے سے تبدیل نہ ہو چکی ہو۔ اینٹنگ کے عمل میں کسی مخصوص درجہ حرارت پر مخصوص وقت تک گرم کرنے سے قلموں کی بناوٹ تبدیل کی جاسکتی ہے جس سے میٹرل کے خواص بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔

جب کو گرم کرنے کے دوران میٹرل کے جلنے سے جاب کی سطح پر آکسائیڈ کی تہ بن جاتی ہے جاب کو جتنے زیادہ درجہ حرارت تک گرم کیا جائے گا اور اسے جس قدر زیادہ عرصہ تک گرم حالت میں رکھا جائے گا اسی قدر آکسائیڈ کی تہ زیادہ موٹی بنے گی۔ آکسائیڈ کی تہ اتر جانے سے جاب کی پیمائش کم ہو جاتی ہے۔ گرم کرنے کے لیے استعمال ہونے والی گیس میں بھی مختلف عناصر شامل ہوتے ہیں جو گرم کیے جانے والے جاب کے میٹرل کے اندر جذب ہو کر میٹرل کے خواص میں خامیاں پیدا کرتے ہیں۔

اینٹنگ کے مختلف طریقے ہیں جو جاب کو گرم کیے جانے والے درجہ حرارت اور اس درجہ حرارت پر گرم کرنے کے وقت پر منحصر ہوتے ہیں اور ان کو اینٹنگ کرنے کے مقصد کی نسبت سے موسوم کیا جاتا ہے۔


اندرونی دباؤ سے میٹر اینٹنگ: میٹر میں کے اندر پیدا ہونے والے دباؤ کو دور کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔

نرم اینٹنگ: میٹر میں کو نرم کرنے کے لیے کی جاتی ہے تاکہ کٹائی آسانی سے ہو سکے یا اگر جاب بغیر کٹائی کے طریقے سے بنا ہوا تو آسانی سے اس کی شکل تبدیل کی جاسکے۔

طبعی اینٹنگ: میٹر میں کے ذرات کی قدرتی بناوٹ حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے جس سے میٹر میں کی مضبوطی میں اضافہ اور پھر پھر سے پین میں کی ہوتی ہے۔

اینٹنگ کے لیے استعمال ہونے والی بھٹیاں اور سالٹ باٹھ

بھٹی کے اندر جاب یا ٹو ایک چھٹی پلیٹ پر رکھا جاتا ہے یا پھر منفل (muffle)

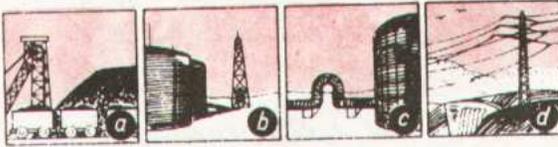

شکل 161.2: اینٹنگ کی بھٹی کو گرم کرنا (a) کوئلے سے (b) تیل سے (c) گیس سے (d) بجلی کے بیٹروں سے



کے اندر رکھا جاتا ہے (شکل 161.1)

پلیٹیں یا منفل ایسے میٹر میں سے بنے ہوتے ہیں جو آگ میں رکھنے سے خراب نہیں ہوتے اور آگ کی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں مثلاً آتش مٹی (fire clay) کو ملے، مٹی کے تیل یا گیس کو جلا کر حرارت حاصل کی جاتی ہے۔ جاب یا منفل کے ارد گرد پھیلے ہوئے مشعلوں سے جاب کو حرارت ملتی ہے اور وہ گرم ہو جاتا ہے۔ جلنے سے پیدا ہونے والی گیس مٹی کے ذریعے خارج ہو جاتی ہے۔ بجلی سے گرم کی جانے والی بھٹیوں میں بجلی کے بیٹری لگے ہوتے ہیں جن کی حرارت سے بھٹی گرم ہو جاتی ہے (شکل 161.2)۔



اینٹنگ باٹھ کو بجلی یا گیس سے گرم کیا جاتا ہے اور جاب اس دوران مائع نمک میں مکمل یا جزوی طور پر ان کا کچھ حصہ ڈوبا ہوتا ہے جس سے جاب بھی مکمل یا جزوی طور پر آہستہ آہستہ نمک کے درجہ حرارت کے مطابق گرم ہو جاتی ہے (شکل 161.3)۔

چونکہ اینٹنگ کے دوران کچھ درجے کے لیے بھٹی یا نمک کو خاص درجہ حرارت پر رکھا جاتا ہے اس لیے بھٹیوں کے اندرونی درجہ حرارت کو ظاہر کرنے کے لیے بھٹیوں پر خاص آلات لگائے گئے ہوتے ہیں (شکل 161.4)۔

اینٹنگ کے لیے استعمال ہونے والی بھٹیوں کی نسبت سالٹ باٹھ کئی لحاظ سے بہتر ہوتے ہیں۔ سالٹ باٹھ کا درجہ حرارت باطل درست کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ بھٹی کے اندر آگ کے مشعلوں کی وجہ سے جاب کے ضرورت سے زیادہ گرم ہونے کا احتمال ہوتا ہے جبکہ سالٹ باٹھ کی صورت میں جاب مطلوبہ درجہ حرارت سے زیادہ گرم ہونے نہیں پاتا۔ سالٹ باٹھ کے اندر ڈوبے ہوئے جاب گرم جات میں ہوا کے ساتھ ٹکرانے نہیں پاتے۔ اس طرح جاب کی سطح پر آکسائیڈ کی تہ بھی نہیں بنتی۔

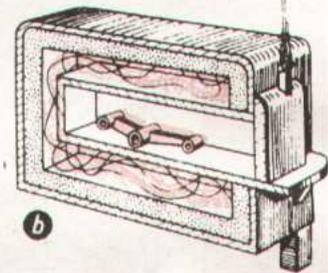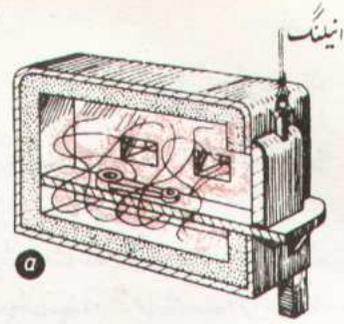


شکل 161.1: اینٹنگ کے لیے استعمال ہونے والی بھٹیاں (a) پلیٹ والی بھٹی (b) منفل والی بھٹی

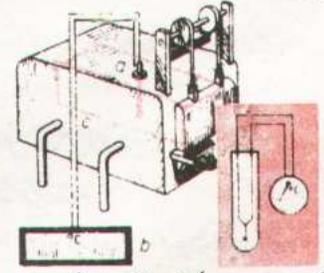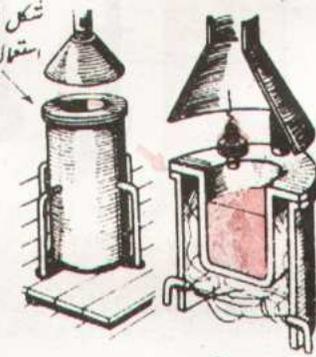

شکل 161.3: اینٹنگ کے لیے استعمال ہونے والے سالٹ باٹھ
شکل 161.4: اینٹنگ کی بھٹی کے ساتھ گے ہونے والے حرارت ناپنے والے آلات (a) حرارت محسوس کرنے والا حصہ (b) سکیل (c) حرارت محسوس کرنے والے حصہ اور سکیل کے درمیان برقی رُو

حرارت کے اثرات - درجہ حرارت

اینٹنگ کے عمل میں جب کو گرم کیا جاتا ہے۔ جب کا میٹر بل حرارت کو جذب کرتا ہے اور آخر کار سُرخ ہو جاتا ہے ٹھنڈا ہونے کے دوران گرم جب کی حرارت ہوا میں منتقل ہو جانے سے جب آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔
گرم ہونے یا ٹھنڈا ہونے سے جب کے درجہ حرارت میں تبدیلی کا اندازہ جب کے میٹر بل کی رنگت سے ہو جاتا ہے جو درجہ حرارت کے تبدیل ہونے سے بدل جاتی ہے۔ درجہ حرارت میں تبدیلی کا درست اندازہ ان کو ناپنے سے ہی کیا جاسکتا ہے۔ درجہ حرارت سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب کس حد تک گرم یا ٹھنڈا ہے۔

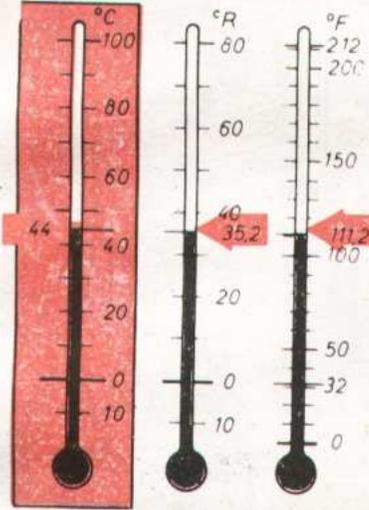

شکل 162.1: تھرمامیٹر پر بنائی جانے والی سین (الائیٹیاں)

درجہ حرارت ناپنے کے لیے خاص قسم کے آلات بنائے گئے ہیں جو تھرمامیٹر کہلاتے ہیں اور ان پر درجہ حرارت کی اکائیوں کے مطابق سیکیل بنی ہوئی ہوتی ہے۔

سوئیڈن کے علم فلکیات کے ماہر سیسی اس (Celsius) نے تھرمامیٹر کے اس نشان کو صفر مقرر کیا جہاں پر برف جمتی تھی۔ اس نسبت سے حرارت کو ناپنے کی اکائی سیسی اس یعنی سنٹی گریڈ کہلانے لگی۔ اس سیکیل کے مطابق برف کے پگھلنے اور پانی کے اُبلنے کے درجہ حرارت کے فرق کو 100 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

حرارت کے درجوں اور زاویے کے درجوں میں تیز کرنے کے لیے حرارت کے درجوں کو دجہ سنٹی گریڈ میں ظاہر کرتے ہیں۔

روم اور فارن ہائیٹ نامی سائنس دان بھی حرارت کو ناپنے کے مسئلہ پر تحقیق کر رہے تھے۔ ان کی درجہ حرارت کی بنائی گئی سیکیل "روم اور فارن ہائیٹ" سیکیل کہلاتی ہیں (شکل 162.1)۔

اگر درجہ حرارت صفر درجہ سے کم ہو تو اس کو منفی اور صفر درجہ سے زیادہ درجہ حرارت کو مثبت کے نشان سے ظاہر کرتے ہیں۔

مثلاً 8°C یا 4°C

سائنسی کاموں اور تکنیکی کاموں میں درجہ حرارت کا اندراج مختلف ہوتا ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت جو ناپا جاسکا ہے اور جسے کم سے کم درجہ حرارت تصور کیا گیا ہے وہ 273°C ہے۔


ویڈنگ کرنے کے لیے استعمال کیے جانے والے شعلے کا درجہ حرارت 3200°C یا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ خاص قسم کے آلات کی مدد سے لاکھوں تک کے درجہ حرارت کو ناپا جاسکتا ہے۔ مثلاً سورج کا درجہ حرارت۔

صرف میٹر بل کی آبداری کے کام میں ہی نہیں بلکہ تمام تکنیکی اور سائنسی کاموں میں درجہ حرارت کو ناپنا خاص اہمیت رکھتا ہے۔ کمروں کو گرم کرنے کے نظام میں پانی اور گیسوں وغیرہ کا درجہ حرارت ناپا جاتا ہے۔ زراعت کے کاموں میں مہوا اور پانی کا

درجہ حرارت ناپا جاتا ہے۔

مادہ کی حالتیں: ٹھوس، مائع، گیس

میٹرل کو ٹھنڈا یا گرم کرنے سے اس کی حالت میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ پہاڑوں پر جہی ہوئی برف گرمی پڑنے پر پگھل جاتی ہے جب درجہ حرارت صفر درجہ سینٹی گریڈ ہو تو برف پگھل کر پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ 100 درجے سینٹی گریڈ درجہ حرارت پر پانی بھاپ میں تبدیل ہو کر گیس کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ (شکل 163.1)۔

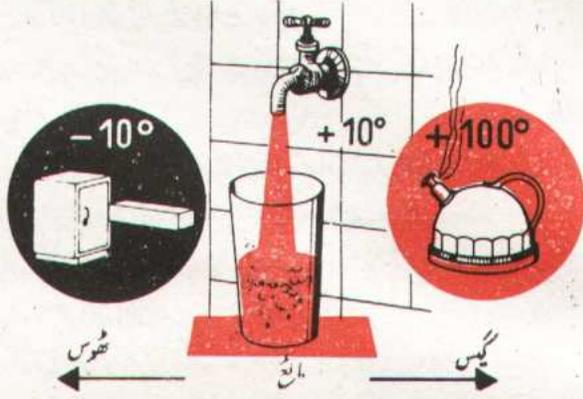

برق اور بھاپ عام حالت میں پائے جانے والے پانی کی دوسری حالتیں ہیں۔ درجہ حرارت کے تبدیل ہونے پر میٹرل ٹھوس، مائع یا گیس حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

وہ درجہ حرارت جس پر کوئی میٹرل ٹھوس حالت سے مائع حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے نقطہ پگھلاؤ

شکل 163.1: پانی کی منفعت حالتیں: صفر ڈگری سینٹی گریڈ سے کم درجہ حرارت پر برف بن جاتا ہے۔ کھولنے پر بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

کہلاتا ہے اور وہ درجہ حرارت جس پر کوئی میٹرل مائع حالت سے گیس حالت میں تبدیل ہو جائے نقطہ کھولاؤ یا نقطہ جوش کہلاتا ہے۔

درجہ حرارت کے بڑھنے سے میٹرل پہلے ٹھوس حالت سے مائع حالت اور پھر مائع سے گیس میں تبدیل ہوتا ہے اور درجہ حرارت کم ہونے کی صورت میں میٹرل پہلے گیس حالت سے مائع حالت میں اور پھر مائع سے ٹھوس حالت میں تبدیل ہوتا ہے۔

صرف پانی ہی نہیں بلکہ تمام میٹرل دھاتیں، گیسوں اور پتھر وغیرہ تینوں حالتوں میں تبدیل کیے جاسکتے ہیں۔ ٹانکا لگانے یا ڈیڈنگ کرتے وقت دھاتیں مائع حالت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ مختلف قسم کے پتھروں کو گھپلا کر شیشہ بنایا جاتا ہے۔

پارہ بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

تبدیلی کی حالتیں

شیل کو زیادہ گرم کرنے پر یہ سخت لٹی کی طرح نرم حالت (Plastic state) اختیار کرتا ہے اور اسے جس شکل میں چاہیں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ شیل کی یہ حالت ٹھوس اور مائع حالت کی درمیانی حالت ہے۔ ٹانکا لگانے والی تلسی کے ٹھنڈا ہوتے وقت ایک حصہ مائع ہوتا ہے جبکہ باقی حصہ جم چکا ہوتا ہے۔ پھر تین کسی خاص درجہ حرارت پر گھپلنے کی بجائے درجہ حرارت کی ایک حد کے اندر اندر گھپلتی ہیں۔ مثلاً 295°C سے لے کر 310°C تک جبکہ خاص دھات ایک ہی درجہ حرارت پر گھپلتی ہے۔

مائع اپنے نقطہ جوش پر لطیف ہو جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ بخارات میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بخارات میں تبدیل ہونے کا یہ عمل بڑوں اور خوشبوؤں کی صورت میں ہوا میں ملک سے واضح ہوتا ہے۔ بخارات میں تبدیل ہونے والے میٹرل کی پہچان ٹونگنے سے ہو جاتی ہے۔

مائع کے نقطہ جوش کا انحصار صحت درجہ حرارت پر ہی منحصر نہیں ہوتا بلکہ ہوا کا دباؤ بھی اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہوا کا دباؤ جس قدر زیادہ ہوگا مائع اسی قدر زیادہ درجہ حرارت پر جوش میں آئے گی۔

پانی کا عام حالات میں نقطہ جوش 100°C ہے۔ اس صورت میں مائع ہوا کے عام دباؤ کے تحت جوش میں آتا ہے۔ جو پارہ کے کالم میں 760 ملی میٹر مظاہر کرتا ہے (صفحہ 201)۔



اینٹنگ کے مختلف طریقے

اینٹنگ کے ذریعے اگر کئی بناوٹ کی مطلوبہ شکل حاصل کرنی ہو تو سٹیل بنانے والی فرم کی طرف سے تھیا کی گئی ہدایات کے مطابق اینٹنگ کا عمل کرنا چاہیے۔

اینٹنگ کے عمل میں سب سے اہم باتیں اینٹنگ کا درجہ حرارت اور گرم اور ٹھنڈا کرنے کا وقت ہوتی ہیں۔ حاصل اور جس قسم کے سٹیل کو اینٹنگ کے درجہ حرارت تک درست طور پر گرم کرنا ضروری ہوتا ہے جبکہ عام قسم کے سٹیل کے گرم حالت میں رنگ بے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مناسب حد تک گرم ہو گیا ہے یا نہیں۔

زیادہ موٹائی کے اجالوں کو آہستہ آہستہ اس طرح گرم کیا جاتا ہے کہ باہر کا میٹل جلدی سرخ نہ ہو جائے اور میٹل کا اندرونی حصہ ابھی مطلوبہ درجہ حرارت تک گرم نہ ہوا ہو۔ جب کے اندرونی حصے اور باہر سے درجہ حرارت ایک جیسا ہو جانا چاہیے۔


میٹل میں اندرونی کھچاؤ جو کہ میٹل کا کچھ حصہ زیادہ گرم اور کچھ حصہ کم گرم ہونے کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے میٹل کے اندرونی اور بیرونی حصے کو ایک ہی درجہ حرارت پر گرم کرنے سے تختم ہو جاتا ہے (صفحہ 190 ملاحظہ ہو)۔

اسی بنا پر ٹھنڈا کرنے کے لیے جب کو بھٹی کے اندر ہی رکھ کر (بھٹی کو گرم کرنا بند کر کے) ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں یا پھر گرم رکھا گیا گرم ریت میں دبا کر آہستہ آہستہ ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔

اندرونی کھچاؤ دور کرنے کے لیے اینٹنگ کے طریقہ میں سٹیل کو 500 سے 600 درجہ سینٹی گریڈ تک گرم کیا جاتا ہے مگر اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جب کو بہت آہستہ آہستہ ٹھنڈا کیا جاتا ہے جس کے لیے جب کو اکثر گرم ریت میں دبا دیا جاتا ہے جلدی ٹھنڈا ہونے کے عمل کی صورت میں میٹل کا اندرونی حصہ گرم رہ جانے کی وجہ سے دوبارہ اندرونی کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔

مختلف میٹل کو اینٹنگ کر کے نرم کرنا

| میٹل | اینٹنگ کا درجہ حرارت | گرم اور ٹھنڈا کرنے کا عمل | گرم کرنے کا وقت |
|-------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مختلف قسم کے سٹیل | تقریباً 730°C | آہستہ آہستہ گرم اور ٹھنڈا کرنا | سٹیل بنانے والی فرم کی طرف سے دی گئی ہدایات کے مطابق۔ ویسے جس قدر جب کی موٹائی زیادہ ہوگی آہستہ اس کو زیادہ دیر تک گرم کیا جائے گا۔ |
| تانے کی چادریں | 750°C · 650°C | ٹھنڈے پانی میں فوراً ڈبو دینا | |
| پیتل کی چادریں | 600°C | آہستہ آہستہ ٹھنڈا کرنا | |
| ایونیمینیم | 400°C · 350°C | پانی میں ڈبو کر یا ہوا میں رکھ کر ٹھنڈا کرنا | |
| دوریلونیم | 360°C · 330°C | | |

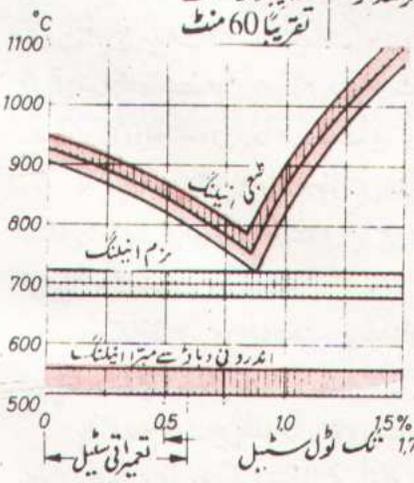

طبعی اینٹنگ

ٹھنڈائی کرنے میں کھینچنے اور تھوڑے سے کونے کے سٹیل سے میٹل کی تلوں کی شکل بگڑ جاتی ہے جس سے میٹل سخت اور بھگڑا ہوا جاتا ہے۔ ٹھنڈائی کے ہونے والوں کو کئی بار دیر تک زیادہ درجہ حرارت تک گرم کیا جاتا ہے جس سے بڑی بڑی تلوں والی بناوٹ حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح میٹل کی مضبوطی میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔

ایک خاص درجہ حرارت تک گرم کر کے اینٹنگ کرنے سے تلوں کی بڑی ہونے کی شکل اور بڑے سائز کی بناوٹ صیغ شعل اور چھوٹی بناوٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ طبعی اینٹنگ کے لیے درجہ حرارت نرم اینٹنگ سے زیادہ رکھا جاتا ہے۔ درجہ حرارت کا انحصار سٹیل کی قسم اور اس میں لے ہونے اجزاء پر منحصر ہوتا ہے۔

شکل 164.1

ٹانکا لگانا




نرم اور سخت ٹانکا لگانا

چادروں سے بنائے گئے پائپ برتن اور دھکوزں پر چادروں کے طنے والے کناروں کو ٹانکا لگا کر آپس میں جوڑا جاتا ہے۔

یسے کے پائپ اور دوسرے مختلف قسم کے حصوں کو ٹانکا لگا کر جوڑا جاتا ہے اسی طرح بجلی کے تاروں کو بھی ٹانکے کی مدد سے جوڑا جاتا ہے۔ ٹانکے کے ذریعے سخت دھاتوں کے ٹکڑوں کو خراڈ مشین کے ٹوٹوں اور برہوں وغیرہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے (شکل 165.1)۔

ٹانکا لگانے کے لیے جاب کے ان مقامات کو جہاں ٹانکا لگانا ہو، صاف کرنے کے بعد ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر گرم کیا جاتا ہے۔ اور اس مقام پر ٹانکا لگانے والے میٹرل جس کو ٹانکا کہتے ہیں، کو پگھلا کر لگایا جاتا ہے۔ میٹرل کے ٹانکا لگانے والے مقام کے ٹھنڈا ہونے پر پگھلا ہوا ٹانکا جم جاتا ہے جس سے دونوں حصے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ جاتے ہیں۔

نرم ٹانکے مثلاً تلعنی زیادہ مضبوط نہیں ہوتے ہیں نرم ٹانکے کا نقطہ

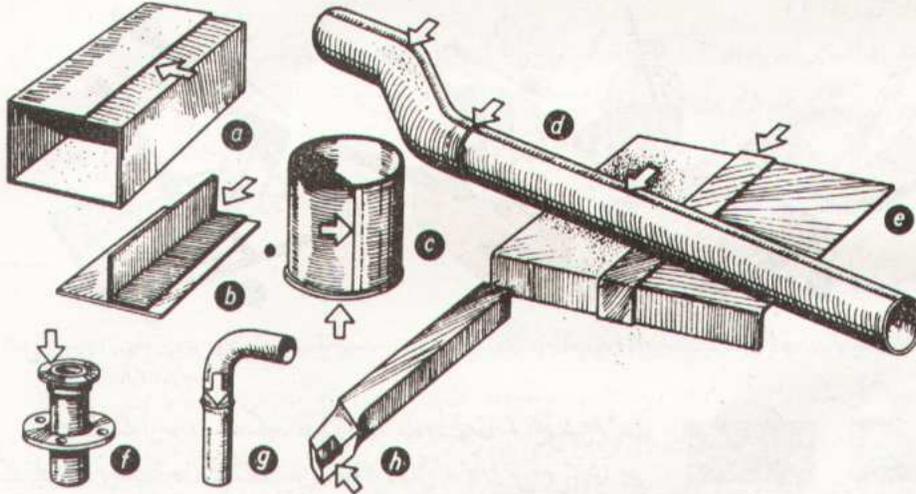

شکل 165.1: مختلف قسم کی چیزوں کو ٹانکے سے جوڑنا (a) چادروں کو ایک دوسرے کے اوپر چڑھا کر جوڑنا (b) چادروں کو اس طرح جوڑنا کہ کو نہ بنے (c) سسی برتن کی دیواروں اور پینڈے کو جوڑنا (d) پائپوں کو لمبائی یا گولائی کے رخ جوڑنا (e) چادروں کے بنے ہوئے شیشوں کے ڈھکنے وغیرہ ٹانکا لگا کر بنانا (f) ٹانکے سے جوڑا گیا پھلا (g) مختلف میٹرل کے پائپوں کو جوڑنا مثلاً ٹانکے اور یسے کے پائپوں کو (h) خراڈ مشین کے ٹول پر کٹائی کرنے والے ٹکڑے کو جوڑنا

پگھلاؤ کم (150°C سے 260°C) ہونے کی وجہ سے جوڑے جانے والے مقامات زیادہ درجہ حرارت برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ سخت ٹانکا مثلاً پیتل کا ٹانکا نرم ٹانکے کی نسبت زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ جاب کے تھوڑے درجہ حرارت تک گرم ہو جانے کی صورت میں بھی نہیں ٹوٹتا ہے۔

نرم ٹانکا لگاتے وقت جاب کے ان مقامات کو جہاں ٹانکا لگانا ہو گا ویسے گرم کیا جاتا ہے تیل یا پٹرول سے جلنے والے برنجی اس مقصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں سخت ٹانکا لگانے کے لیے اکثر ویڈ ٹنگ کے لیے استعمال ہونے والے شعلے سے گرم کرتے ہیں۔



ٹانکا لگانے کا عمل

ٹانکا لگانے سے مختلف حصوں کے آپس میں جڑے رہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب کے جوڑے جانے والے کناروں کی سطح کے ذرات اور پگھلا کر لگائے گئے ٹانکے کے میٹرل کے ذرات ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ جب کی جتنی زیادہ سطح پر ٹانکا لگایا جائے گا جوڑا اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔




شکل 166.1: ٹانکا لگانے کے دو طریقے اور جڑ جانے والے جڑ (a) ٹانکے کی جڑ: جب کے میٹرل میں ٹانکے کے جذب ہوجانے سے اچھا اور مضبوط جڑ لگتا ہے (b) ٹانکے کی جڑ: جب کے جڑے جانے والے حصے صاف ہوں اور باہر جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔


اگر ٹانکے سے جوڑے گئے حصے کو جوڑ دہین سے یا جوڑ دہین سے لیے گئے فورٹوں سے ذرات کی بناوٹ کو دیکھا جائے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ٹانکے کا میٹرل جب کے میٹرل کے اندر ایک حد تک دھنس گیا ہے جس سے دونوں حصے آپس میں زیادہ مضبوطی سے جڑتے ہیں

بعض دھاتوں مثلاً تانبے کو پتیل کا ٹانکا لگا کر جوڑا جائے تو ٹانکے والے مقام پر ٹانکے کا میٹرل اور جب کا میٹرل مل کر ایک بھرت بناتے ہیں۔

تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ ٹانکے کے میٹرل کے ذرات جب کے میٹرل کے ساتھ اسی وقت اچھی طرح مل سکتے ہیں جب پگھلا کر لگائے جانے والے ٹانکے کی مقدار تھوڑی ہو یعنی جب جوڑے جانے والے حصے آپس میں اچھی طرح جڑے ہوں (شکل 166.1)۔

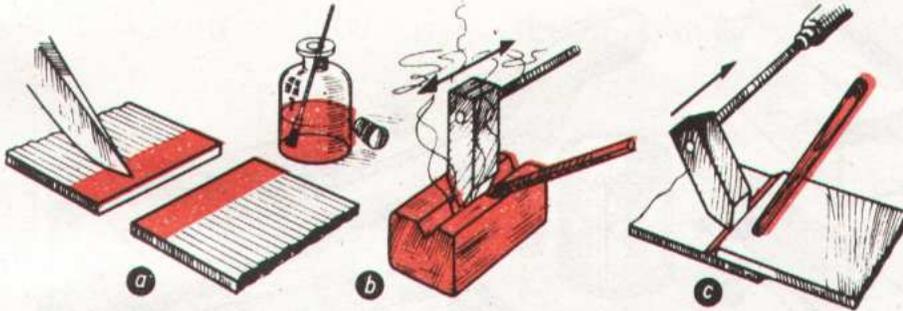

شکل 166.2: ٹانکا لگانے کا عمل: (a) ٹانکے کے تمام کوصاف کرنا۔ اس لیے مخصوص مائع لگایا جاتا ہے (b) کا دیلے کو صاف کرنا (c) چاروں کو ایک دوسرے کے ساتھ دبا کر ٹانکے کو لگانا

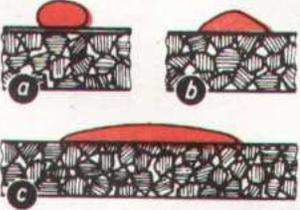

شکل 166.3: (a) ٹانکا لگانے کا عمل: جب کے میٹرل میں ٹانکے کے جذب ہوجانے سے اچھا اور مضبوط جڑ لگتا ہے (b) ٹانکے کی جڑ: جب کے جڑے جانے والے حصے صاف ہوں اور باہر جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔


دھاتوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے جانے والے مقام کو اچھی طرح جوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ دھاتوں کے درمیان دوسرا غیر دھاتی قسم کا میٹرل نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے ٹانکا لگانے سے پہلے جب کے ان مقامات سے زنگ وغیرہ اور دوسری اس قسم کی لگی ہوئی اشیاء کو اتار کر سطح کو اچھی طرح صاف کر لیا جاتا ہے (شکل 166.2)۔

ٹانکا لگانے کے لیے جب کو گرم کرتے وقت ہوا میں موجود آکسیجن کی وجہ سے دھات کی سطح پر آکسائیڈ کی باریک سی تہ بن جاتی ہے۔ میٹل کی صورت میں سطح کی بدلتی ہوئی رنگت سے آکسائیڈ کی تہ کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اگر ان کو اتارنا نہ جائے تو ٹانکا نہیں لگتا ہے۔ (شکل 166.3)۔ آکسائیڈ کو بننے سے روکنے اور بننے ہوئے آکسائیڈ کو الگ کرنے کے لیے فلکس استعمال کرتے ہیں۔

فلکس ٹانکا لگانے کے عمل کے دوران ٹانکے کے مقامات کو صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ آکسائیڈ وغیرہ کی تہ جمنے نہیں دیتا اور اس کے استعمال سے مزید آکسائیڈ بننے نہیں پاتا کیونکہ فلکس کی وجہ سے ہوا گرم دھات کو چھوئے نہیں پاتی۔


ٹانکے والے مقام کو گرم کرنے کے لیے آلات

نرم ٹانکا لگاتے وقت ٹانکے والے مقام کو گرم کرنے کے لیے اوپر ٹانکے کو پھیلانے کے لیے کاویہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کو گرم کرنے کے لیے کاویہ کے کنا سے یا سطح کو اس طرح بنایا جاتا ہے کہ کاویہ کو آسانی سے جب کی سطح پر حرکت دی جاسکے (شکل 167.1) کاویہ تانبے سے بنائے جاتے ہیں۔ کیونکہ تانبہ حرارت کا اچھا موصل ہے۔ تانبے سے بنائے گئے کاویہ کو جلدی گرم کیا جاسکتا ہے۔ وہ اپنے اندر جمع حرارت کو آسانی سے جب کے میٹریل کو منتقل کر دیتا ہے۔ علاوہ انہیں بار بار گرم کرنے کے باوجود اس کی سطح پر آکسائیڈ کی بہت کم تہ بنتی ہے۔

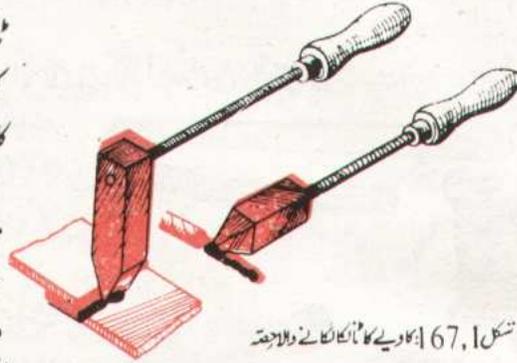

شکل 167.1: کاویہ کا ٹانکا لگانے والا جتہ

ایسے کاویہ بھی ملتے ہیں جنہیں گرم کرنے کے لیے ان کے ساتھ پٹرول سے جلنے والا برز لگا ہوتا ہے (شکل

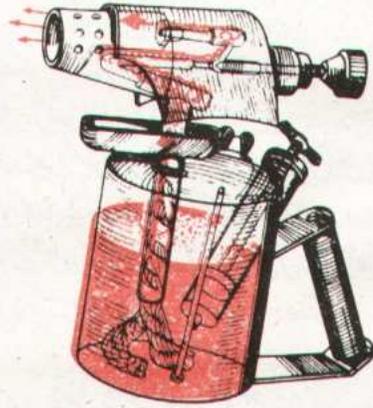


شکل 167.3: ٹانکا لگانے کے لیے استعمال ہونے والا برز جسے جلانے کے لیے پٹرول استعمال ہوتا ہے۔



شکل 167.2: پٹرول کے برز سے گرم کیا جانے والا برز

جلدی پھیل جانے والی دھاتیں مثلاً سیسے کے پائپ یا سیسے کی چادروں کو ٹانکا لگانے کے لیے گیس، مٹی کے تیل یا پٹرول سے جلنے والے برز استعمال کیے جاتے ہیں (شکل 167.3) برز کو جب کے قریب یا دور رکھنے سے جب کو مطلوبہ درجہ حرارت تک گرم کیا جاسکتا ہے اس کے ذریعے 50 ایسے

سے 1000 ڈیجیٹ سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت حاصل کیا جاسکتا ہے۔ گیس والے برز میں سے ہوا میں ملی ہوئی جلنے والی گیس دباؤ کے تحت برز سے باہر نکلتی ہے جسے آگ لگانے سے شعلہ حاصل کیا جاسکتا ہے جبکہ مٹی کے تیل یا پٹرول سے جلنے والے برز کا منہ گرم ہونے سے مٹی کا تیل یا پٹرول بخارات میں تبدیل ہوتا ہے اور پھر ان بخارات اور ہوا کو ٹانکا لگایا جاتا ہے (شکل 167.4)۔

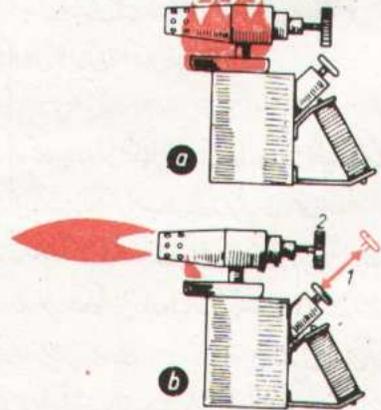

شکل 167.4: (a) برز کو جلانے والا برز (b) برز کا پمپ (1) اور شعلے کو چھوڑنا، بڑا کرنے والا والا (2) کھولنا۔

چوڑے جانے والے مقامات کو صاف کرنے کے لیے چھپے سکریپر اور کاشٹنگ سکرپس یا چھپے سکریپر، پٹیائی ریتیاں اور تاروں کے بنے ہوئے برش استعمال کیے جاتے ہیں۔ جسٹی چادروں کو ہلکے ہائیڈرو کلورک ایسڈ سے صاف کیا جاتا ہے۔



نرم ٹانکا قلعی اور سیسے کا بھرت ہوتا ہے۔ قلعی کے تمام قسم کے ٹانکوں کا معیار مقرر کیا گیا ہوتا ہے۔ اس طرح صرف چند ایک قسم کے قلعی ٹانکے بنتے ہیں جن کو ایک ہی طریقے سے ظاہر کرتے ہیں۔

انڈسٹریل سٹینڈرڈ 1730 میں دی گئی ہدایتوں کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔

سیسے کے زہریلے اثر کی وجہ سے کھانے پینے کے برتن بنانے والی صنعت میں سٹیل کی چادروں پر قلعی کرنے یا کھانے پینے کی اشیاء کے ڈبوں کو ٹانکا لگانے کے لیے 90 فی صد قلعی والا ٹانکا استعمال کیا جاتا ہے۔

سخت ٹانکا تانبے اور جست یا تانبے اور چاندی کا بھرت ہوتا ہے۔ اس کا نقطہ پگھلاؤ 770 درجے سے 900 درجے سینٹی گریڈ کے درمیان ہوتا ہے مقرر شدہ معیار کے مطابق مندرجہ ذیل ٹانکے تیار کیے جاتے ہیں:

LMs 60 = پیتل کے ٹانکے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 60 فی صد تانبا شامل ہے اور باقی 40 فی صد میں سب سے زیادہ جست ہے۔

LAG 8 = چاندی کے ٹانکے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 8 فی صد چاندی، 55 فی صد تانبا اور باقی جست شامل ہیں۔

نرم اور سخت ٹانکے اکثر تاروں کی صورت میں دستیاب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کترن کی صورت میں بھی ملتے ہیں شکل 168.1 نرم ٹانکے کے لیے ہلکا ہائیڈروکلورک ایسڈ اور صحت چادروں وغیرہ کے لیے ٹانکا لگانے والے محلول، ٹانکا لگانے والی پکنا ہٹ اور کوفونیم بطور فلکس استعمال کیے جاتے ہیں۔ جست کی چادروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو ہائیڈروکلورک ایسڈ میں حل کر کے ٹانکا لگانے والا محلول تیار کیا جاتا ہے۔ ٹانکا لگانے والی پکنا ہٹ میں امونیم کلورائیڈ اور کوفونیم شامل کرتے ہیں۔


سخت ٹانکے کے لیے بوریکس کو فلکس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ فلکس اور خاص طور پر بوریکس اور کوفونیم بعض اوقات ٹانکے کے ساتھ شامل کیے ہوتے ہیں۔ مثلاً قلعی کے ٹانکے کے پاپ ناکھ کھلے تار میں کوفونیم اور پیتل کے ٹانکے کے کھوکھلی تار میں بوریکس بھرا ہوتا ہے۔

ہلکی دھاتوں مثلاً آلومینیم ٹانکا لگانا کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس پر تہی ہوئی آکسائیڈ کی تہ بڑی شکل سے گھسکتی ہے۔ خاص قسم کے فلکس کے علاوہ ایٹومینیم پر ٹانکا لگانے کے وقت ٹانکے کے تمام سے آکسائیڈ کو اتارنے کے لیے خاص قسم کا تاروں کا برش استعمال کیا جاتا ہے۔

ویلڈنگ ٹارچ کے ساتھ سخت ٹانکا لگانا

پہلے پل سخت ٹانکا لگانے کے لیے جب کہ ٹانکا لگانے والے تمام کو گرم کرنے کے لیے برز استعمال کیا جاتا تھا۔ تانبے کی پٹیائی کے کام میں چادروں کو سخت ٹانکے سے جوڑنے کے لیے تعلقہ حصوں کو کھڑکی کے کولے یا کولے کی آگ پر رکھ کر احتیاط سے گرم کیا جاتا تھا۔

آج کل سخت ٹانکا لگانے کے لیے ویلڈنگ ٹارچ سے پیدا ہونے والے شعلے سے جب کہ ٹانکا لگانے والے تمام کو گرم کیا جاتا ہے۔ اگرچہ کام کی نوعیت کے مطابق ویلڈنگ ٹارچ کے شعلے کی گیسوں کی مقدار کو کم و بیش کر کے درجہ حرارت کو کم یا زیادہ کیا جاسکتا ہے، تاہم شعلے کے بہت زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے ٹانکے والے تمام پر پیرٹیل کے بہت زیادہ گرم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شعلے کی گیسوں کے باؤ کی وجہ سے ٹانکے کے ذرات ادھڑ ادھڑ کھیر جاتے ہیں یا باہر ایک چادروں میں سورخ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ٹانکا لگانے کے وقت گیسوں کی مقدار کم رکھ کر ہلکا شعلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہلکے شعلوں میں گیسوں کا دباؤ کم ہوتا ہے اور حرارت بھی کم ہوتی کرتے ہیں۔ ٹانکا لگانے کے لیے آکسیجن اور اسٹیلین کی مقدار برابر رکھی جاتی ہے۔

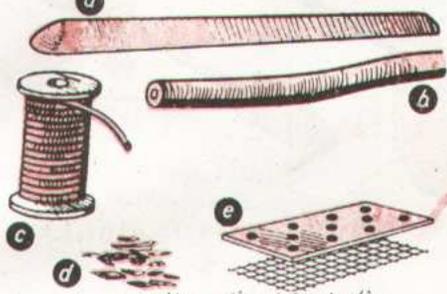

شکل 168.1: جن شکلوں میں ٹانکا دستیاب ہوتا ہے۔
(a) ٹانکے کا تار (b) پیتل کا ٹانکا جس میں بوریکس بھرا ہوا ہے
(c) ٹانکے کا پاپ ناکھ کھلے تار (d) کترن کی صورت میں ٹانکا
(e) جست کا ٹانکا جس میں کوفونیم بھرا ہوا ہے۔ ٹانکے کی چادریں

حرارت کی منتقلی

ٹانکا لگانے کے دوران کاویے کا درجہ حرارت مسلسل کم ہوتا رہتا ہے یعنی گرم کاویے کی حرارت ٹانکا لگانے والے ٹھنڈے تمام کو منتقل ہو جاتی ہے (نشیب کی طرف بہنے والے پانی کے بہاؤ سے موازنہ کیجیے)۔

اگر حرارت کی منتقلی کا بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حرارت تین طریقوں سے منتقل ہوتی ہے۔

جانب پر جس مقام پر م کاویہ رکھا جاتا ہے وہ تمام کاویہ کی حرارت منتقل ہونے سے گرم ہو جاتا ہے اور اس مقام پر لگایا جانے والا ٹانکا پھسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر گرم کاویے سے حرارت منتقل نہ ہو تو ٹانکا لگانے کا عمل رک جائے گا (شکل 169.1)۔


میٹرل کے ذرات ایک دوسرے کو حرارت منتقل کر دیتے ہیں۔ کاویے، ٹانکے اور جانب کے میٹرل میں بھی حرارت ایک مقام سے دوسرے مقام کو منتقل ہوتی رہتی ہے حرارت کے منتقل ہونے کا عمل ایصال حرارت کہلاتا ہے۔

گرم کاویے سے گرم ہوا اوپر کو اٹھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کاویے کی حرارت اس کے ارد گرد کی ہوا میں منتقل ہو جاتی ہے۔ گرم ہوا ٹھنڈی ہوا کی نسبت لطیف ہو جاتی ہے (یعنی ہوا کے پھیلنے سے اس کا حجم بڑھ جاتا ہے) ہوا لطیف ہونے سے ہلکی ہو جاتی ہے اور اوپر کو اٹھنا شروع کر دیتی ہے اور غلا کو بڑھانے کے لیے ٹھنڈی ہوا اس کی جگہ لے لیتی ہے (شکل 169.2) اس طرح حرارت کے خارج ہونے سے کاویہ ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے۔ حرارت کی منتقلی کا یہ طریقہ حمل حرارت کہلاتا ہے۔


کاویے، سٹیل کے گرم ٹوکے یا گرم پٹی سے حرارت چاروں طرف پھیلتی ہے۔ بڑے جابوں کی پٹھانی کرتے وقت اس کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس دوران حرارت خارج کرنے والے اور حرارت حاصل کرنے والے اجسام کی درمیانی ہوا ٹھنڈی رہتی ہے۔ یہاں پر حرارت کی منتقلی ایصالیت کی بنا پر نہیں ہوتی ہے بلکہ کسی درمیانی وسیلے کے بغیر حرارت کی منتقلی کا کام ہوتا ہے۔ حرارت کے اس طریقے سے منتقل ہونے کو اشعاع حرارت کہتے ہیں (شکل 169.3)۔

ایصال حرارت، حمل حرارت، اشعاع حرارت، حرارت کی منتقلی کے تین طریقے ہیں۔ زیادہ درجہ حرارت والے جسم سے حرارت کم درجہ حرارت والے جسم کو منتقل ہوتی ہے۔ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ حرارت اس وقت تک منتقل ہوتی ہے جب تک دونوں اجسام کا درجہ حرارت ایک ہی نہ ہو جائے۔


ایصال حرارت، حمل حرارت اور اشعاع حرارت خاص اصولوں کے مطابق ہوتے ہیں، جو تکنیکی کاموں اور سائنس میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔

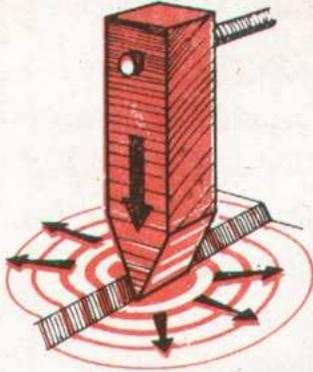

شکل 169.1: ایصال حرارت، گرم کاویے سے ٹھنڈے جانب کو حرارت کا منتقل ہونا۔

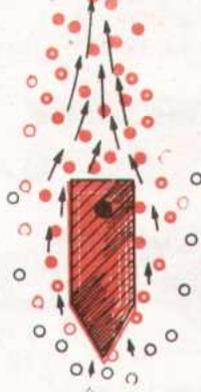


شکل 169.2: حمل حرارت، گرم کاویے کے ارد گرد کی ہوا کا ویلے کے ساتھ اٹھانے سے گرم ہو جاتی ہے اور اوپر کو اٹھتی ہے۔

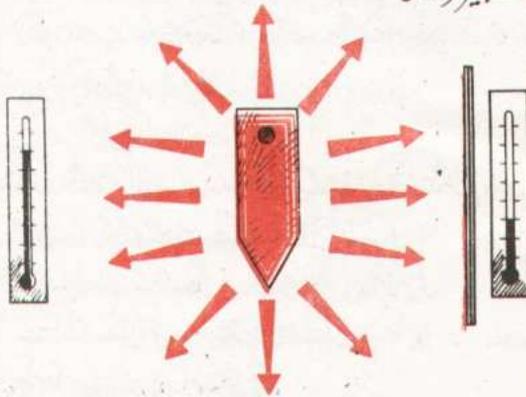

شکل 169.3: اشعاع حرارت، حرارت تمام اطراف کو پھیلتی ہے، مگر شکل میں دائیں طرف دکھانے کے لیے مقرر میٹرل تک نہیں پہنچی کیونکہ درمیان میں ایک پیٹ رکھی ہوتی ہے۔



ایصالِ حرارت

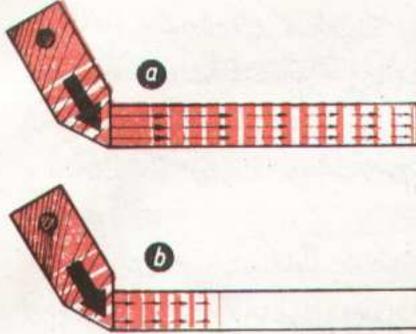

شکل 170,1: اچھے موصل حرارت کو بھری اور برے موصل حرارت کو آہستہ آہستہ منتقل کرتے ہیں۔

بعض میٹل حرارت کے اچھے موصل ہوتے ہیں اور بعض برے۔ اچھے اور برے موصل کی پہچان کرنے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ میٹل حرارت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کتنی جلدی منتقل کرتا ہے (شکل 170,1)۔ تمام دھاتیں خصوصاً چاندی اور تانبا حرارت کی اچھی موصل ہیں۔ لکڑی، چینی مٹی، شیشہ، راکھ اور بوائلمر کے اندر جھنوں والی پتھر ملی تہہ برے موصل ہیں۔ اسی طرح برتنوں کے اندر بند ہوا۔


بوائلمر یا دھاتی برتنوں کے اندر پانی جلدی گرم ہوتا ہے کیونکہ دیواروں

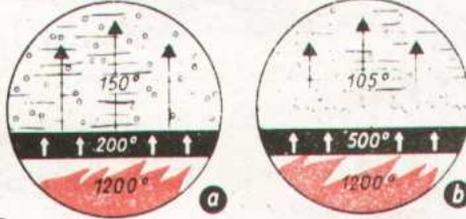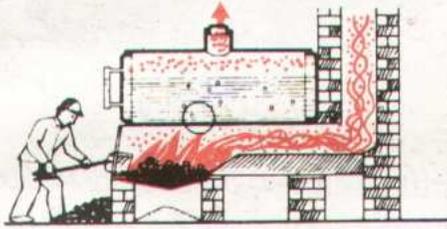

شکل 170,2: بوائلمر کے اندر پتھر ملی تہہ جم جانے سے حرارت کی منتقلی پر اثر (a) تیزی سے حرارت کی منتقلی کی وجہ سے بوائلمر کی چادر زیادہ گرم نہیں ہونے پاتی (b) پتھر ملی تہہ جم جانے کی وجہ سے بوائلمر کی چادر گرم ہو کر سرخ ہو جاتی ہے

کا میٹل حاصل کی گئی حرارت کو بہت جلد آگے منتقل کر دیتا ہے جس سے میٹل بذاتِ خود بہت زیادہ گرم نہیں ہونے پاتا۔ اگر پانی میں مل شدہ ہونے وغیرہ کی تہہ بوائلمر کی چادر پر جم جانے تو یہ تہہ حرارت کو بوائلمر کی چادر سے پانی تک منتقل ہونے میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے کیونکہ بوائلمر کی چادر پر جھنوں والی یہ تہہ حرارت کا اچھا موصل نہیں ہوتی ہے۔ نتیجتاً بوائلمر کی چادر گرم ہو کر سرخ ہو جاتی ہے (شکل 170,2)۔ گرم ہونے سے میٹل کی طاقت میں کمی پیدا ہو جاتی ہے اور بوائلمر کے اندر بھاپ کے دباؤ سے بوائلمر کی چادر کے پھٹ جانے کے امکانات ہوتے ہیں۔ کاویے اور برتنوں کے لکڑی کے دستے گرم نہیں ہو پاتے۔ مکانوں کی تعمیر میں اگر سام دار پتھر استعمال کیے جائیں تو مکان گرمیوں میں ٹھنڈے اور سردیوں میں گرم رہتے ہیں۔

حمل حرارت

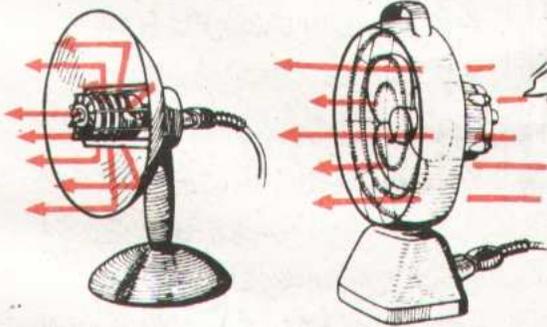

گرم جسم کی دیواروں کے ساتھ ہوا کے جھنوں زیادہ ذرات لگائیں گے اسی قدر اس گرم جسم کے پاس سے گزرنے والی ہوا حرارت کی زیادہ مقدار اپنے ساتھ لے جائے گی۔ دوسرے الفاظ میں ہوا جتنی تیزی سے حرکت کرے گی اتنی ہی زیادہ مقدار میں حرارت گرم جسم سے ہوا میں منتقل ہوگی اور جس قدر آہستہ اتنی ہی کم۔

شکل 170,3: (دائیں) بجلی کا بیڑ جس سے اشعاع حرارت کے اصول کے تحت حرارت حاصل کی جاتی ہے (دائیں) بجلی کا بیڑ جس سے حمل حرارت کے تحت حرارت حاصل کی جاتی ہے۔

کودوں کو گرم کرنے کے لیے بجلی کے بیڑ استعمال کیے جاتے ہیں۔ بیڑ کے ساتھ لگے ہوئے پکھنوں کے ذریعے بیڑ کے گرم ہاروں کے ساتھ ٹکرائی ہوئی ہوا گزاری جاتی ہے (شکل 170,3)۔ بوائلمر گازیوں کے انجنوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال ہونے والے پانی کو بھی اسی اصول پر ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔



اشعاع حرارت

سورج سے آنے والی گرمی کی شعاعیں زمین پر واقع تمام چیزوں مثلاً ہوا، پانی، پتھر، مٹی اور دھاتوں کو گرم کرتی ہیں۔ بغیر مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر واقع اجسام میں سورج کی شعاعوں کی بدولت درجہ حرارت میں تبدیلی سے دو حقائق واضح ہوتے ہیں:

دھوپ میں پڑی ہوئیں ٹھوس اشیا کی نسبت مائع اور گیسوں (مثلاً پانی اور ہوا) کا درجہ حرارت کم رہتا ہے۔



مختلف ٹھوس میٹریل کا درجہ حرارت مختلف ہوتا ہے (شکل 171.1)۔

سفید اور ملائم کاغذ اور پالش کیے ہوئے چمکدار سطح والے ہلکی دھات کے ٹکڑوں کی نسبت دھوپ میں رکھے ہوئے کھدرے سیاہ کاغذ اور زنگ آلود میٹل کے ٹکڑے زیادہ گرم ہوتے ہیں۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مختلف میٹریل میں گرمی کی شعاعوں کو جذب کرنے اور منتقل کرنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے۔ میٹریل جس قدر زیادہ حرارت جذب کرے گا، اسی قدر وہ زیادہ گرم ہوگا اور جتنی کم حرارت جذب کرے گا، اتنا ہی کم گرم ہوگا۔ میٹریل حرارت کی شعاعوں کو جتنا زیادہ منعکس کرے گا یا جتنی آسانی سے اپنے اندر سے گزرنے دے گا (مثلاً ہوا) اس میں حرارت کی اتنی ہی کم مقدار جذب ہوگی (شکل 171.1)۔

میٹریل کا رنگ جس قدر سیاہ اور اس کی سطح جس قدر کھوری ہوگی میٹریل اتنی ہی آسانی سے حرارت کو جذب کرتا ہے۔ اس کے عکس میٹریل کی رنگت جس قدر ہلکی اور سطح جس قدر ملائم ہوگی حرارت کی شعاعیں اسی قدر زیادہ منعکس ہوتی ہیں۔

گرمیوں کے موسم یا ان علاقوں میں جہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے ہلکے رنگ کے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ پتھر مٹی اور بول کی اندرونی اور بیرونی سطحوں پر چاندی کی طرح چمکدار دھاتی تہ چڑھائی ہوتی ہے۔ ریفریجریٹر کی اندرونی اور بیرونی سطحیں سفید رنگ کی ہوتی ہیں۔

فضا میں گرمی کے اثرات

فضا میں سے گزر کر زمین تک پہنچنے والی سورج کی شعاعوں کی گرمی کا موسم پر اثر پڑتا ہے۔ گرمیوں کے صاف موسم میں ہوا گرم ہو کر اُپر کو اٹھتی ہے۔ زمین میں موجود نمی، تالابوں، دریاؤں اور سمندروں کا پانی بھی گرم ہوا کے ساتھ بھاپ کی شکل میں اُپر اٹھتا رہتا ہے۔ زمین سے اٹھنے والی گرم ہوا جتنی زیادہ بلندی پر پہنچتی ہے، اتنی ہی زیادہ ٹھنڈی ہوتی جاتی ہے اور ہوا میں موجود نمی ٹھنڈک کی وجہ سے آبی بخارات میں تبدیل ہو جاتی ہے اور بادلوں کی صورت میں نظر آتی ہے۔ سردیوں میں گرمی کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح پانی بھی بھاپ بن کر کم اُرتا ہے اور نتیجتاً بادل بھی کم بنتے ہیں۔


گہرے بادل چھائے ہونے کی وجہ سے سورج کی شعاعیں زمین تک نہیں پہنچ سکتیں اور سخت گرمیوں کے دنوں میں بھی موسم ٹھنڈا رہتا ہے۔

زمین کے نزدیک ہوا میں موجود گرمی صاف موسم میں رات کے وقت ٹھنڈی فضا میں منتقل ہو جاتی ہے اور ہوا میں موجود آبی بخارات سے ٹھنڈک کی بدولت کہن جاتی ہے۔

حرارت کی مقدار (حرارتی توانائی)

ٹانکا لگاتے وقت بڑے سائز کا کاویہ چھوٹے سائز کے کاویے کی نسبت زیادہ دیر تک گرم رہتا ہے۔ 10 لیٹر پانی کو نقطہ جوش تک گرم کرنے کے لیے 1 لیٹر پانی کی نسبت زیادہ وقت صرف ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں دو مختلف سائز کے کاویوں کو ایک ہی درجہ حرارت تک گرم کیا جائے تو بڑے سائز کے کاویے میں جذب شدہ حرارت کی مقدار چھوٹے سائز کی نسبت زیادہ ہوگی۔ اسی طرح 10 لیٹر پانی کو نقطہ جوش تک گرم کرنے کے لیے 1 لیٹر پانی کی نسبت زیادہ حرارت درکار ہوتی ہے۔ (شکل 172.1)۔

درجہ حرارت اور حرارت کی مقدار دو مختلف اصطلاحات ہیں جن کو آپس میں تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ درجہ حرارت سے (اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کتنی گرم ہے جبکہ حرارت ایک مقدار ہے۔ حرارت کی مقدار کو ناپنے کے لیے ایک اکلن مقرر کی گئی ہے جسے "کلوکلوری (kcal)" کہتے ہیں۔ کلوکلوری حرارت کی وہ مقدار ہے جو ایک لیٹر پانی کو 14.5°C سے 15.5°C یعنی ایک درجہ سینٹی گریڈ تک گرم کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے (شکل 172.2)۔

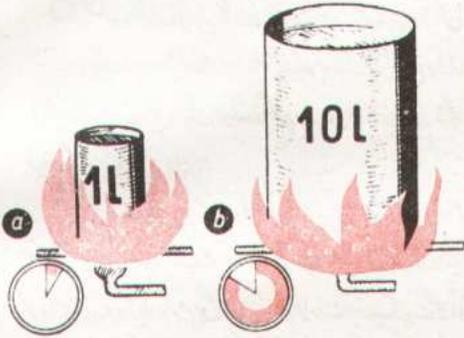


شکل 172.1 حرارت اور درجہ حرارت: اگر (a) 1 لیٹر پانی 100°C پر 5 منٹ میں 50 لیٹر گیس میں تبدیل ہوجاتا ہے، تو (b) 10 لیٹر پانی 100°C پر 50 منٹ میں 500 لیٹر گیس میں تبدیل ہوگا۔

مثال: 10 لیٹر پانی کو 15°C سے 90°C تک گرم کرنے کے لیے مطلوب حرارت کی مقدار مندرجہ ذیل طریقے سے معلوم کی جاسکتی ہے: چونکہ 1 لیٹر پانی کو ایک درجہ سینٹی گریڈ تک گرم کرنے کے لیے ایک کلوکلوری حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے:

10 لیٹر پانی کو 15°C سے 90°C (یعنی $90^{\circ}\text{C} - 15^{\circ}\text{C} = 75^{\circ}\text{C}$) تک گرم کرنے کے لیے حرارت کی مقدار $750 = 75 \times 10$ کلوکلوری درحقیقت اس سے زیادہ حرارت کی ضرورت ہوگی کیونکہ برتن نے بھی گرم ہونا ہے اور جل حرارت اور شعاع حرارت سے حرارت کا ضیاع بھی ہوگا۔ حرارت کی مقدار کی اکائی سے حرارت سے متعلق مختلف اکائیاں زندگی کئی ہیں جن کے ذریعے مختلف میٹرل مختلف حرارتی خصوصیات کی پہچان ہوتی ہے۔ مثلاً حرارت مخصوصہ، گپھلنے اور تجزیہ کی مخفی توانائی۔

1 کلوگرام تانبے کو ایک درجہ سینٹی گریڈ تک گرم کرنے کے لیے 0.093 کلوکلوری حرارت درکار ہوتی ہے۔ اس طرح تانبے کی حرارت مخصوصہ $0.093 \text{ kcal/kg}^{\circ}\text{C}$ ہے

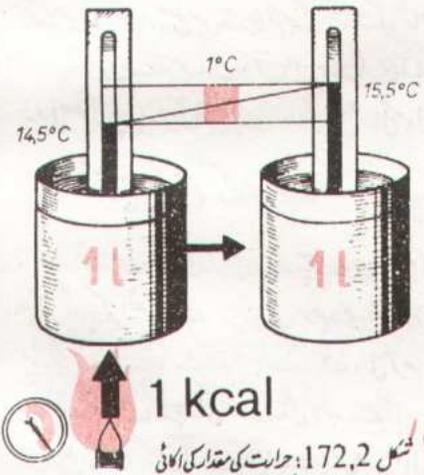


شکل 172.2: حرارت کی مقدار کی اکائی (1 حرارتی اکائی = 1 کلوکلوری)

1 کلوگرام پانی مکمل بھاپ میں تبدیل کرنے کے لیے مثلاً 539 کلوکلوری حرارت درکار ہے۔ یہ پانی کی تجزیہ کی مخفی توانائی ہے۔ 1 کلوگرام ہون کو مکمل طور پر گپھلانے کے لیے 80 کلوکلوری حرارت درکار ہوتی ہے۔ اس طرح ہون کی گپھلنے کی مخفی توانائی 80 کلوکلوری فی کلوگرام ہے۔ (80 kcal/kg)۔

جلنے سے پیدا ہونے والی حرارت کی مقدار مختلف میٹرل مثلاً لکڑی، کوئلہ، پٹرول اور گیس وغیرہ کو جلانے سے مختلف مقدار میں حرارت حاصل ہوتی ہے۔ خاص قسم کے آلات سے پیدا ہونے والی حرارت کی مقدار معلوم کی جاسکتی ہے جسے حرارتی طاقت (Thermal power) کہتے ہیں۔ اگر ایک کلوگرام اچھی قسم کے کوئلے کے مکمل جلنے سے 8400 کلوکلوری حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح اس کوئلے کی حرارتی طاقت 8400

کلورسٹی نی کلورگرام (8400 kcal/kg) ہے، اسی طرح بھوسے کو ٹکے کی حرارتی طاقت 2600 کلورسٹی نی کلورگرام پٹرول کی حرارتی طاقت 10200 کلورسٹی نی کلورگرام اور گیس کی 3800 کلورسٹی نی کلورسٹی ہے۔
ٹانکا لگانے کا کام

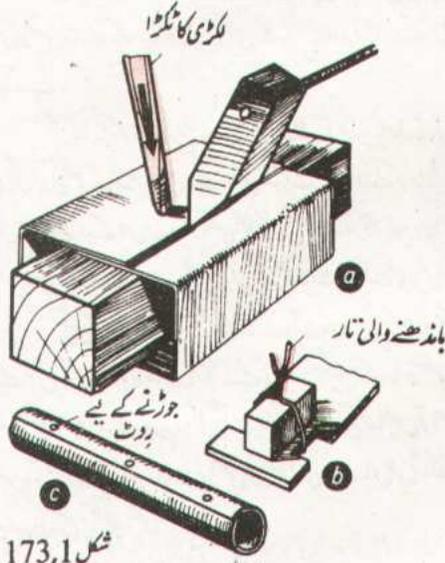


شکل 173.1

ٹانکے کے مقام سے جاب کی اوپر کی سطح کو صاف کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جاب کناروں سے بھی صاف ہو۔ صاف کی ہوئی سطح کو انگلیوں سے نہیں پکڑنا چاہیے۔
جاب کے گندے مقامات پر ٹانکا جاب کے میٹرل کے ساتھ جڑنے کی بجائے گیندنا گولوں کی صورت میں سطح کے اوپر رہتا ہے اور جوڑے جانے والے حصے جڑتے نہیں ہیں۔ ہاتھ کی انگلیوں کا پسینہ بھی آگسٹڈ کی طرح اثرات پیدا کرتا ہے۔
جاب کی دونوں جوڑی جملے والی سطحیں ایک دوسرے کے بالکل ساتھ لگی ہونی چاہیے۔ اگر ٹانکا لگانے کے دوران ان کو کلورسٹی کے ٹکڑے سے ایک دوسرے کے ساتھ دبا یا نہ جا سکے تو ٹانکا لگانے کے وقت ان کو زنبور کلیمپ یا تار سے جکڑ لیا جاتا ہے (شکل 173.1)۔



شکل 173.2

جوڑ میں جس قدر ٹانکے کی مقدار کم ہوگی جوڑی قدر مضبوط ہوگا (شکل 173.2)۔
ٹانکے کے میٹرل کے پتلے ہونے کی صورت میں ہی ٹانکے کا میٹرل جاب کے میٹرل میں گہنی تک دھنس کر دونوں جوڑے جانے والے حصوں کے درمیان ایک بھرت بنائے گا۔
ٹانکے کو کھانے اور جاب کے میٹرل میں جذب شدہ حرارت کی بدولت پگھلایا جاتا ہے نہ کہ شعلے کی مدد سے (شکل 173.3)۔ ٹانکے کا میٹرل جوڑ میں پوری طرح بہ جانا چاہیے یعنی جوڑی کی پوری سطح تک پھیل کر جوڑے کے دوسری طرف تک پہنچ جانا چاہیے۔ اسی صورت میں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جاب ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے ٹانکا وقت سے پہلے ٹھنڈا ہو کر جم نہیں گیا ہے۔ اگر ٹانکا جوڑ میں بہ کر دوسری طرف نہ پہنچ سکے تو جوڑ پائیدار اور مضبوط نہیں ہوگا۔

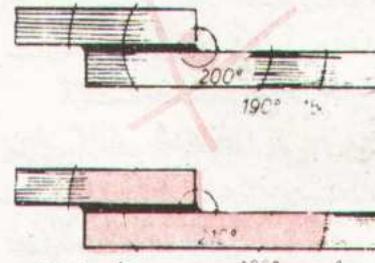

شکل 173.3


جوڑے کے مقام پر میٹرل کو ٹانکے کے نقطہ پگھلاؤ سے صرف چند درجے زیادہ گرم کرنا چاہیے۔ اگر جوڑے کے مقام کے میٹرل کو یا ٹانکے کو زیادہ گرم کیا جائے تو جوڑ کی طاقت متاثر ہوگی۔ پتلے کے ٹانکے کی صورت میں ٹانکے میں ملا ہوا اجرت جل سکتا ہے جس سے جوڑ کی رنگت سرخ ہو جاتی ہے۔




شکل 173.4

ٹانکا لگانے کے بعد جاب پر لگے ہوئے فلکس کے ذرات کو اتار کر صفائی کی جاتی ہے۔ ایسے جوڑوں کی صورت میں صفائی ضروری ہوتی ہے جن میں مائع ٹانکا (Soldering fluid) استعمال کیا گیا ہو اور یہ جوڑ میں اپنے کیمیائی اثر سے بجلی کے چھوٹے ٹھوسے سیل بناتا ہے جس سے جوڑ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے فلکس کے نشانات کو پانی یا اس سے بھی بہتر ہے کہ امونیم کلورائیڈ کے محلول سے صاف کر دیا جائے (شکل 173.4)۔
کلور فریم یا یوریکس کے ذرات کو ایک چھوٹی چھینی کے ذریعے اتار دیا جاتا ہے۔

نرم ٹانکا لگانا

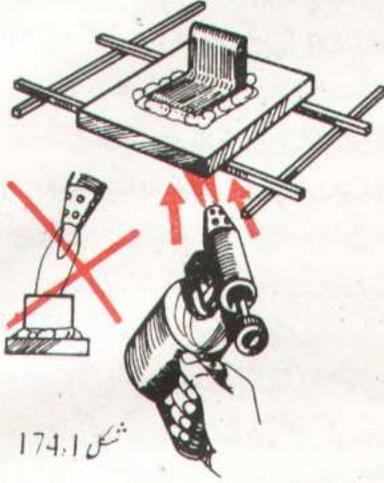

شکل 174.1

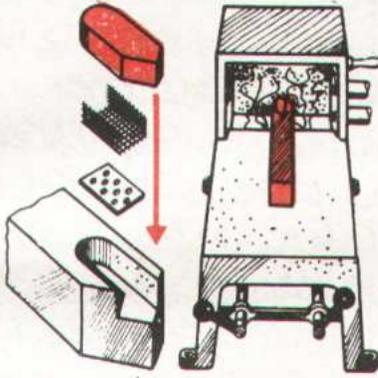

شکل 174.2

کاویے کے ٹانکا لگانے والے حصے پر اچھی طرح قلعی لگی ہوئی چاہیے۔ اس کو یقینی بنانے کے لیے کاویے کو قلعی لگانے کے بعد نوشار کے ٹکڑے پر رکھا جاتا ہے۔

اگر کاویے کو زیادہ گرم یعنی سرخ ہونے تک گرم کر لیا جائے تو اس سے کاویے پر لگی ہوئی قلعی کی تہ جل جاتی ہے۔ ایسی صورت میں کاویے کو پرانی ریتی سے اچھی طرح صاف کر کے اس پر دوبارہ قلعی لگانی جاتی ہے۔ اگر کاویے پر درت طریقے سے قلعی زدگی ہو، یا کاویہ بہت زیادہ گرم ہو گیا ہو تو ٹانکا لگانے وقت قلعی اچھی طرح نہیں ہتی۔ سٹیل کی چادروں کو نرم ٹانکا لگاتے وقت پہلے ان پر قلعی کی ہلکی تہ چڑھا لیتے ہیں کیونکہ دوسری دھاتوں مثلاً تانبے کی نسبت سٹیل کے ساتھ قلعی کا ٹانکا اچھی طرح جوڑتا نہیں ہے۔ اگر جوڑ والی جگہ پر پہلے قلعی کی تہ چڑھالیں تو اس سے یقین ہو جاتا ہے کہ قلعی تمام مقامات پر اچھی طرح چڑھ گئی ہے۔ اس طرح ٹانکا لگاتے وقت جب کی سطح پر قلعی اچھی طرح ہتی ہے۔

سخت ٹانکا لگانا

ممکن حد تک کوشش کی جاتی ہے کہ جب کا جوڑ والا حصہ افقی رہے اور نیچے سے اس طرح خالی ہو کہ اسے گرم کیا جاسکے (شکل 174.1)۔ چونکہ شعلے سے آنکھیں چڑھتی ہیں اس لیے ٹانکا لگانے کے لیے درست درجہ حرارت کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ جوڑ والے مقام کو واضح دیکھا جاسکتا ہے اور ٹانکے کے بہاؤ کو اچھی طرح کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔

اگر ٹانکے کے بہاؤ کے دوران سفید جگہ از حد پیدا ہو تو گلوے کو فوراً پیچھے ہٹ لینا چاہیے۔ اگر ٹانکے سے شعلہ ٹھکنا نظر آئے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ٹانکا زیادہ گرم ہو گیا ہے۔ ٹانکے کے زیادہ آم ہو جانے والے مقام سے ٹانکے میں ملی ہوئی قلعی یعنی شروع ہو جاتی ہے۔ جلنے والی قلعی میں تانبے کے ذرات شعلے کی رنگت کا باعث بنتے ہیں۔

شیشوں کے ٹولز اکثر سخت دھات کے ٹکڑے کو نرم دھات کے ٹکڑے پر خاص تانبے سے ٹانکا لگا کر جوڑنے سے شیشوں کے ٹولز بناتے ہیں اور اس مقصد کے لیے بنائی گئی خاص قسم کی بھٹیاں استعمال کی جاتی ہیں (شکل 174.2)۔

سوالات

- 1 - نرم ٹانکے اور سخت ٹانکے سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کریں۔
- 2 - بیزینٹس ٹانکا لگانے کے لیے جب کے جوڑے جانے والے مقام کو کس طرح تیار کرتے ہیں؟ (مختلف دھاتوں کی مثالیں دے کر تفصیلاً بتائیں)۔
- 3 - ٹانکا لگانے کے عمل میں فلکس کیا کام کرتا ہے؟
- 4 - برز کے کام کرنے کا اصول بتائیں۔ ٹانکا لگاتے وقت اسے استعمال کرنے کے کونسے فوائد ہیں؟
- 5 - نقص والے جوڑے کی پہچان کس طرح کی جاسکتی ہے؟

ٹھپائی کرنا



ہاتھ سے ٹھپائی کا کام


گھوڑوں کے نعل، سریے کے پھلے، بھوکوں کی سلاخیں اور پھالیں وغیرہ چھپی پٹی، چورس یا گول سریے کی ٹھپائی کر کے بنائے جاتے ہیں۔ پھسیدیاں، رستیاں، زہر اور تھوڑے بھی ٹھپائی کے طریقے سے بنائے جاتے ہیں (شکل 175.1)۔

ٹھپائی کے عمل میں میٹیل کو سرخ حالت تک گرم کر کے تھوڑے سے چوٹیں لگا کر مطلوبہ شکل بناتے ہیں۔

میٹیل کو گرم کرنے کے لیے ٹھپائی کی بھٹیاں استعمال کی جاتی ہیں جب میٹیل درست حد تک گرم (سفیدی نائل سرخ یعنی تقریباً 1100°C) ہو جائے تو تھوڑے کی زور دار ضربوں سے نہایت مہارت سے جاب کی مطلوبہ شکل بناتے ہیں۔ ٹھپائی کے دوران جاب کو عموماً نہائی پر رکھا جاتا ہے۔

بڑے بڑے جابوں کی ٹھپائی کرتے وقت دوسرا دوسرا تھوڑے سے چوٹیں لگاتا ہے۔

ہاتھ سے ٹھپائی کی مہارت حاصل کرنا مشکل ہوتی ہے اور اس کے

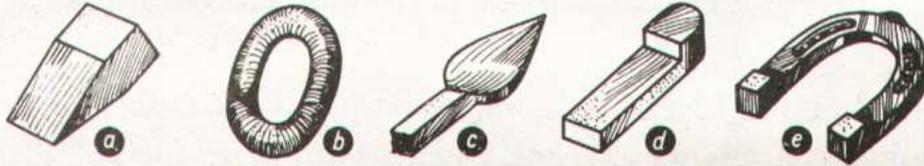

شکل 175.1 ٹھپائی سے بنائے گئے اشیاء (a) جہاں کٹائی کرنے والے اوٹاروں کی دھار، (b) زنجیر کی کڑی، (c) بھوکوں میں لگایا جانے والا ٹوکرا، (d) اجارہ رشتہ والا لہور، (e) گولے نائل

یے دیر تک مشق کی ضرورت ہوتی ہے (شکل 175.2) جاب کو سنی سے پکا کر جلدی جلدی اس کو مختلف کوٹنے والی حالتوں میں نہائی پر رکھا جاتا ہے۔ تھوڑے کی ہلکی یا زور دار ضربیں جلدی جلدی صحیح مقام پر لگانی پڑتی ہیں۔ اس کے لیے دیکھ کر اندازہ کرنے اور مہارت سے ہاتھ سے چوٹیں لگانی پڑتی ہیں۔

ہاتھ سے ٹھپائی کا طریقہ ہزاروں سال سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جدید تکنیکی دور میں بھی ٹھپائی کا طریقہ ترک نہیں کیا جاسکتا۔




شکل 175.2 فن کے طور پر ٹھپائی کا کام بھی کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی ٹھپائی کر کے تیار کی گئی پرانی اشیاء، فن کاری کا بہترین نمونہ ہیں۔

ٹھپائی کے عمل

سٹیل، تانبے، پتیل اور ایلومینیم کے بعض
بھرت مضبوط میٹیل کی طرح چمکدار حد تک گرم
کرنے سے شکل پذیر ہو جاتے ہیں جس کا مطلب
یہ ہے کہ دباؤ یا چوٹ لگانے سے ان کے
ذرات ایک دوسرے پر پھسل جاتے ہیں میٹیل
کو جتنا زیادہ گرم کیا جائے گا، اتنی ہی آسانی
سے اس کی شکل تبدیل کی جاسکتی ہے۔



تھوڑے سے کی ضرب کی قوت کے زیر اثر میٹیل
کے ذرات اس مقام سے نیچے دب جاتے ہیں
جہاں پر تھوڑے سے کی ضرب لگے۔
ذرات کے دب جانے سے یہ فرق پڑتا
ہے کہ ٹھپائی کیسے کئے جاب کامیٹیل عام
مالت کی نسبت ٹھپائی کے بعد زیادہ طاقتور
ہو جاتا ہے۔

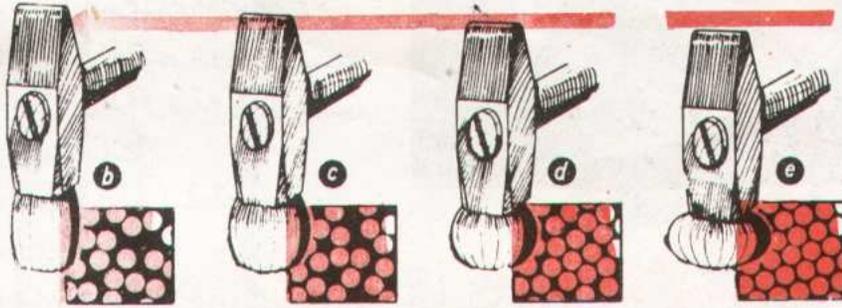

شکل 176.1: ٹھپائی سے میٹیل کا دب جانا (e-a) ٹھپائی کے دوران میٹیل کے ذرات سے ایک دوسرے کے قریب تر ہوتے جاتے ہیں اور میٹیل اطراف کو پھیل جاتا ہے۔

میٹیل کے ذرات کو صرف ایک حد تک ہی دبایا جاسکتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جاب کے میٹیل کے ذرات کے درمیانی فاصلے
کو معمولی سا تبدیل کیا جاسکتا ہے (گیسوں کے دبنے کی صلاحیت سے موازنہ کیجیے صفر 200 ملاحظہ ہو)۔ میٹیل کے ذرات ٹھپائی سے
دب جانے کے علاوہ میٹیل کی اچھی شکل پذیری کی خاصیت کی بنا پر اطراف کو بٹ جاتے ہیں جس سے جاب کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے
(شکل 176.1)۔

شکل کی تبدیلی کے باوجود میٹیل کے ذرات باہم جڑے رہتے ہیں۔

ٹھپائی کیسے کئے جاب ڈھالے گئے جابوں کی نسبت زیادہ ٹھوس اور مضبوط ہوتے ہیں۔ بعض میٹیل کی ڈھلائی ممکن نہیں ہوتی
ہے یا شکل سے ڈھالے جاسکتے ہیں، مگر ان کی ٹھپائی کی جاسکتی ہے۔

میٹیل کا جلنا: سٹیل، تانبے اور پتیل کے جابوں کو گرم کرنے پر

ان کامیٹیل بیرونی طرف سے جل کر آکسائیڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً جاب کی سطح پر ایک سیاہ آکسائیڈ کی تہ جم جاتی ہے۔
سٹیل کی صورت میں آکسائیڈ کی یہ تہ آسانی سے اتر جاتی ہے جبکہ تانبے اور پتیل کے جابوں کی سطح پر آکسائیڈ کی یہ تہ چپکی رہتی ہے۔ آکسائیڈ
کی یہ تہیں گرم میٹیل کے ساتھ ہوا کی آکسیجن ملنے سے بنتی ہیں۔

جاب کو جتنے زیادہ درجہ حرارت تک اور جتنی زیادہ دیر تک گرم کیا جائے گا، آکسائیڈ اسی قدر زیادہ بنے گا۔ اگر سٹیل کے
جابوں کو زیادہ دیر تک بھٹی میں گرم کیا جائے تو میٹیل بہت زیادہ مقدار میں ضائع ہو جاتا ہے۔



سٹیل کو سفید حد تک گرم کرنے پر اس پر بنی ہوئی آکسائیڈ کی تہ چمکایوں کی صورت میں اتر کر گرنا شروع کر دیتی ہے۔

ٹھپائی کرنا ٹھپائی کے اوزار اور آلات



جب کو گرم کرنے کے لیے آگ استعمال کی جاتی ہے (شکل 177.1) مطلوبہ حد تک حرارت حاصل کرنے کے لیے کوئلے کو ہوائی پھونک سے جلا یا جاتا ہے۔ کوئلے بھٹی کے اندر ایک ایسے میٹرل سے بنے ہوئے برتن میں رکھا جاتا ہے جو آگ سے جل کر خراب نہیں ہوتا ہے۔ اس برتن کے پینڈے میں بنے ہوئے سوراخ سے ہوا دباؤ کے تحت نکلتی ہے بھٹی کے اندر دباؤ سے ہوا داخل کرنے کے لیے پکھا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہوا کی مقدار کو ضرورت کے مطابق ایک لیور کی مدد سے کم و بیش کیا جاسکتا ہے ہوا کی مقدار کو کم و بیش کر کے جب کے سائز کے مطابق درجہ حرارت اور حرارت کی مقدار حاصل کی جاتی ہے۔

جلانے کے لیے بچھا ہوا پتھر کا کوئلہ، کوک اور کبھی کبھی لکڑی کا کوئلہ استعمال کیا جاتا ہے۔

نہائی لوہار کا اڈہ ہے۔ اس کی اوپر والی سختی کی ہوئی سطح پر جب کو رکھ کر ٹھپائی کی جاتی ہے۔ نہائی پر رکھ کر کیے جانے والے کاموں میں میٹرل کو پھیلانا، دبانا اور موڑنا شامل ہے۔

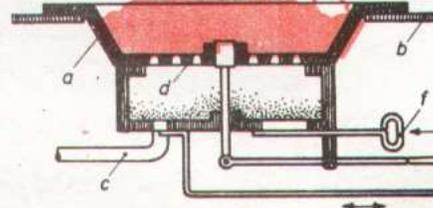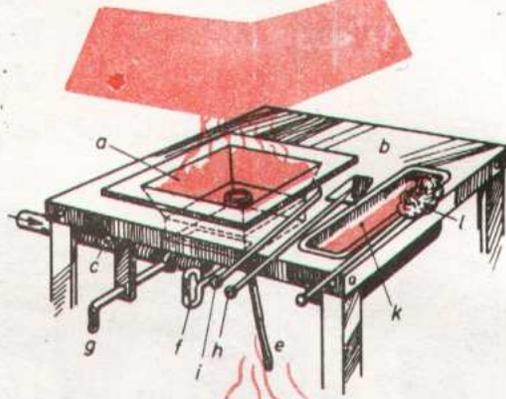


شکل 177.1: ٹھپائی کے لیے آگ: اوپر سے نظر دے کر عسری تراش (a) کوئلوں والی بگ (b) بھٹی کی پیٹ (c) ہوا کا پائپ (d) کوئلوں والی بگ کے نیچے کی پیٹ (e) رکھ کر گرنے والا ہینڈل (f) ہوا تیار کرنے والا ہینڈل (g) پیپر (h) کوئلوں کو ہلانے والی رکھار سلاخ (i) پانی کا برتن (j) غصہ ڈالنے کے لیے ایک سوسے پر کڑا لگی ہوئی سلاخ

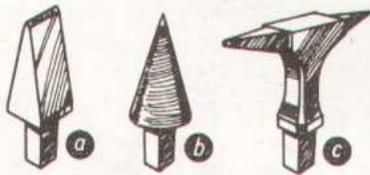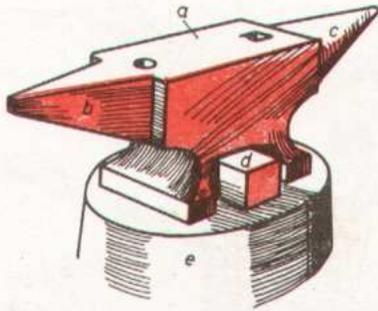

شکل 177.2: نہائی جو کہ لوہار کا اڈہ ہوتی ہے (a) نہائی کی چھٹی سطح (b) چوکور سلا (c) گول سلا (d) گول سلا (e) ہینڈل۔ نہائی سے غصہ اٹھا، (a) کٹائی کے لیے دھار دار سندان (b) غزول سندان (c) چوکور اور گول نوک والی سندان


نہائی کا گول سر میٹرل کو گرم حالت میں موڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نہائی کے پچھلے حصے میں واقع ٹکڑے کو زیادہ لمبی جابوں پر دبانے کا عمل کرتے وقت استعمال کیا جاتا ہے۔ نہائی میں مربع اور گول شکل کے دو سوراخ بنے ہوتے ہیں جن میں سندان یا دیگر معاون اوزار لگا کر ٹھپائی کی جاتی ہے۔

ٹھپائی کے ذریعے لمبے سریے سے دستے والی چھینی اور تھوڑے سے کٹائی کر کے چھوٹے چھوٹے اور نسبتاً زیادہ چوڑے جاب بنائے جا سکتے ہیں۔ سندان چھوٹے چھوٹے جابوں کی ٹھپائی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

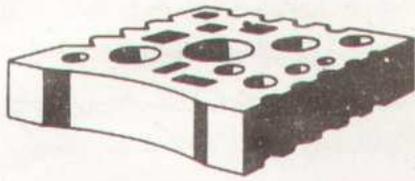

شکل 178.1: سوئیچ بلاک

نہائی پر دبانے کے عمل سے تیار کیے ہوئے جابوں کو سوئیچ بلاک (شکل 178.1) کے ذریعے ختمی شکل دی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں اس کی مدد سے میٹل میں گرم حالت میں سوراخ کرنے کا کام بھی اچھی طرح کیا جاسکتا ہے۔ میٹل پر ضربیں لگانے کے لیے ایک سے دو کلوگرام وزنی دستی مہوڑے اور دونوں ہاتھوں سے استعمال ہونے والے 7 سے 10 کلوگرام وزنی مہوڑے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مہوڑے کی تلی کو قندے کر وی بنایا جاتا ہے اور کناے گولائی دار ہوتے ہیں۔ اس سے اگر مہوڑا غیر راہی طور پر جاب پر ٹیڑھا پڑے، تو جاب کی

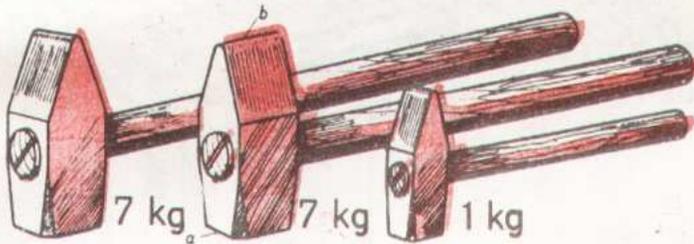


شکل 178.2: ٹپائی کے لیے ہتھال ہونے والے مہوڑے (a) تلی ڈھنگ (b)




سطح پر گڑھا نہیں بنتا ہے۔ مہوڑے کا ڈھنگ جو اکثر میٹل کو پھیلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مہوڑے کے دستے کے عموداً بنا ہوتا ہے۔ مضبوط لکڑی کے دستے مہوڑے کے سوراخ میں پھال کی مدد سے لگائے گئے ہوتے ہیں۔ مہوڑے کے دستے کو گھمانا نہیں چاہیے۔ (شکل 178.2) اگر بھاری کام میں دو مہوڑوں سے ضربیں لگانے کی ضرورت ہو تو ایک آدمی ایسے مہوڑے سے ضربیں لگاتا ہے جس کے ڈھنگ کا رخ دستے کے ساتھ 90 درجے کے زاویے پر ہو اور دوسرا آدمی ایسے مہوڑے سے ضربیں لگائے گا جس کے ڈھنگ کا رخ دستے کے متوازی ہو۔ (شکل 178.3)


شکل 178.3: بھاری مہوڑے کا استعمال

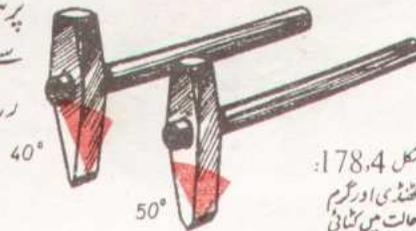


شکل 178.4: ٹپائی اور گرم حالت میں نہائی کرنے کے لیے دستے والی مہوڑے

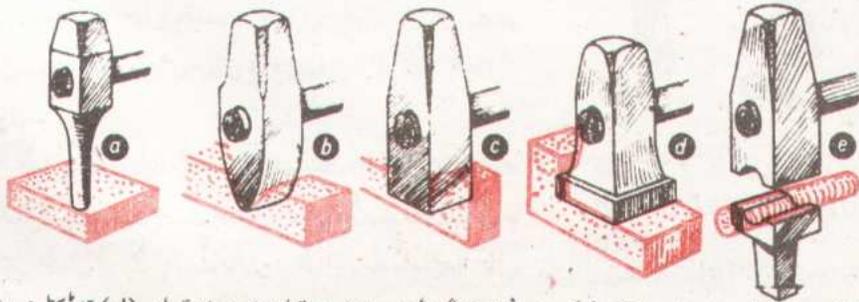

شکل 178.5: امدادی مہوڑے (a) سوراخ کرنے کے لیے پتھر (b) گولائی میں دبانے والا مہوڑا (c) بڑا مہوڑا (d) چھٹی سطح بنانے والا مہوڑا (e) گول ٹپائی کے لیے ساپنے

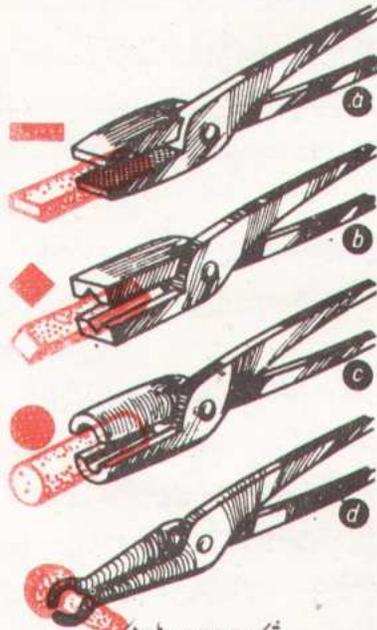

شکل 179, 2: ٹھپائی کی سہیلیں
(a) چھپٹے منہ والی (b) نوکدار تعبیری دار
منہ والی (c) گول منہ والی (d) روئیں
پکڑنے والی

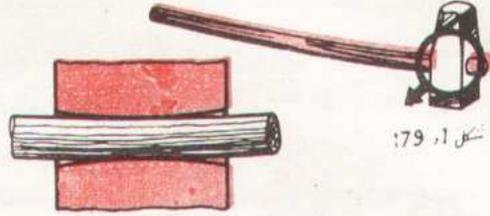


شکل 1, 79:

علاوہ ازیں مختلف قسم کے امدادی ہتھوڑے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ میٹرل کی کٹائی کے لیے دستے والی چھینیاں (شکل 178, 4) گرم میٹرل میں سوراخ بنانے کے لیے پینچ، گولائی میں دبانے کے لیے ہتھوڑا اور تیز کونے بناتے ہوئے دبانے کے لیے بڑا ہتھوڑا، سطح ہموار بنانے کے لیے چھپٹے ہتھوڑے استعمال کیے جاتے ہیں (شکل 178, 5)۔

گول یا چار پہلو جابوں کی ٹھپائی کرتے وقت شکل اور سائز کے مطابق ساپنچے (swages) استعمال کیے جاتے ہیں جو دو حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ایک کونچے اور دوسرے کو اوپر دکھ کر ان کے اوپر ہتھوڑے سے چوٹیں لگائی جاتی ہیں (شکل 178, 5)۔ نچلے حصے کو نہائی میں لگا دیا جاتا ہے اور اوپر والے حصے میں تھوڑے کی طرح دستہ لگایا ہوتا ہے تاکہ پکڑا جا سکے۔

تمام امدادی ہتھوڑوں میں مکالمی کے دستے لگائے جوتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے وقت ان کے اوپر ہتھوڑے سے چوٹیں لگائی جاتی ہیں۔ دستے میں ہتھوڑے کی طرح پھیلا نہیں لگائی جاتی بلکہ کسی حد تک ڈھیلا دکھا جاتا ہے تاکہ بازووں میں تھرتھراہٹ سے تکلیف نہ ہو (شکل 179, 1)۔

سنی (شکل 179, 2) ٹھپائی کے دوران جاب کو محفوظ نظر رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ نیز ٹھپائی کرتے وقت جاب کو حرکت دینے اور اٹھا کر ادھر ادھر رکھنے کے کام بھی آتی ہے۔ سنی کے منہ کی بناوٹ جاب کی شکل کے مطابق ہوتی ہے۔ اس طرح چھپٹے، چار پہلو اور گول منہ والی سنیوں استعمال کی جاتی ہیں۔ روئوں کو پکڑنے کے لیے خاص قسم کی سنیوں استعمال ہوتی ہیں۔ ہاتھ کا دباؤ کم کرنے کے لیے جاب کو پکڑنے کے بعد سنی کے دستے پر سٹیل کے چھلے چڑھا دیے جاتے ہیں۔

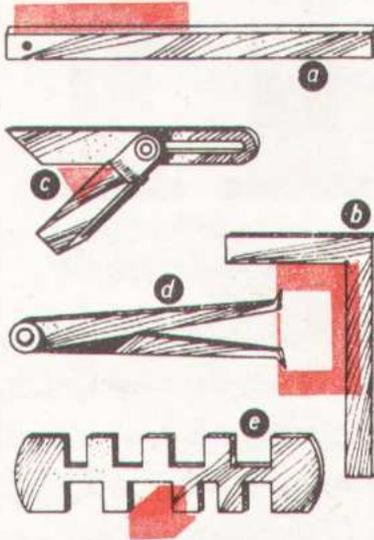


شکل 179, 3: ٹھپائی کے کئے جابوں کو ناپنے والے
اوزار (a) سٹیل رول (b) گھینا (c) تیز
نیز گھینا (d) کیلیپر (e) گج

ٹھپائی کیے گئے جابوں کو ناپنے کے لیے اوزار (شکل 179, 3)

لمبائی ناپنے کے لیے موٹے موٹے سٹیل کے پیمانے زاویے ناپنے کے لیے سادہ قسم کے گھینے یا تیز نیز گھینے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سوراخوں کے قطر کیلیپر سے ناپے جاتے ہیں۔

تاروں، سرے اور چادروں سے بنائی گئی گج بھی جاب کے سائزوں کو ناپنے یا جانچنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔

مہوڑے کی ضرب سے ٹھپانی کی جگہ پر میٹرل کی شکل میں تبدیلی مہوڑے کے معیار حرکت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ موٹر گاڑی کے کسی بڑے درخت کے ساتھ ٹکرانے پر گاڑی کا بہت زیادہ معیار حرکت ہونے کی وجہ سے موٹر گاڑی کی باڈی کو نقصان پہنچتا ہے (شکل 180.1)۔ زیادہ بارش ہونے پر پہاڑی علاقے سے میدانی علاقے کی طرف بہنے والا پانی اپنے معیار حرکت کی بنا پر پلوں اور عمارتوں وغیرہ کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔

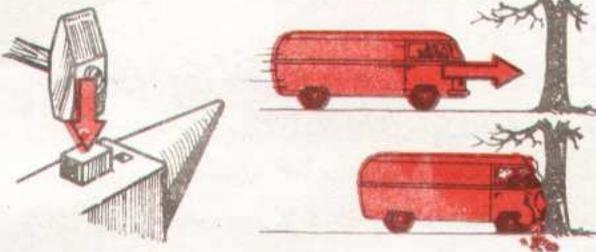


معیار حرکت (متحرک جسم میں پانی جلنے والی توانائی) کی وجہ سے ہی مہوڑا، موٹر گاڑی یا پانی مطلوبہ یا غیر مطلوبہ اثرات پیدا کرتے ہیں۔

شکل 180.1: معیار حرکت (متحرک جسم میں پانی جلنے والی توانائی) کی شکل کی تبدیلی میں صرف ہوجاتی ہے۔


ٹھپانی کے دوران مہوڑے کے معیار حرکت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ میٹرل کے ذرات ایک دوسرے کے اوپر حرکت کر جاتے ہیں جس سے میٹرل کی شکل میں بہت زیادہ تبدیلی پیدا ہوجاتی ہے اور تیزی سے حرکت کرنے والا مہوڑا رک جائے گا۔ اس طرح مہوڑے میں پایا جانے والا معیار حرکت (حرکی توانائی) میٹرل کی شکل میں تبدیلی پیدا کرنے میں صرف ہوجاتا ہے (شکل 180.2)۔

میٹرل کی شکل میں پیدا شدہ تبدیلی اتنی زیادہ ہوگی جتنا زیادہ وزنی مہوڑا ہوگا اور جتنی زیادہ تیز رفتاری سے ضرب لگائی جائے گی۔

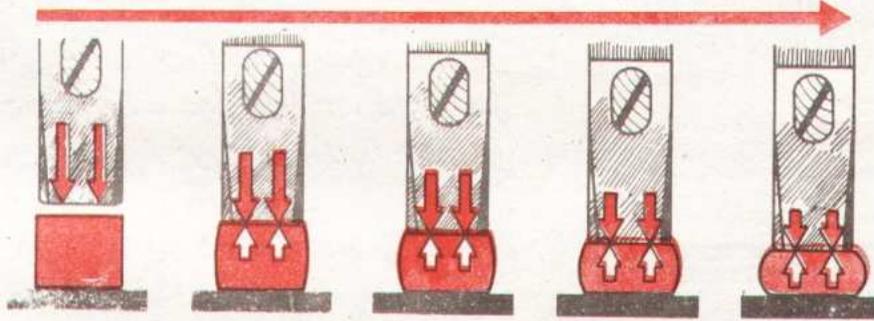


شکل 180.2: مہوڑے کے معیار حرکت کی وجہ سے جب کہ میٹرل کی شکل تبدیل ہوجاتی ہے۔

تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ اگر مہوڑے کو دوگنی تیزی سے حرکت دی جائے تو اس کا معیار حرکت چار گنا ہو جائے گا اور اگر اس کی رفتار 3 گنا ہو جائے تو اس کا اثر 9 گنا زیادہ ہو جائے گا (شکل 180.3) متحرک جسم کی رفتار میں اضافے سے اس کے کام کرنے کی صلاحیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اگر مہوڑے کا وزن دوگنا یا تین گنا کر دیا جائے اور اس کی حرکت کی رفتار وہی رہے تو اس کا اثر بھی صرف دوگنا یا تین گنا ہی ہوگا۔

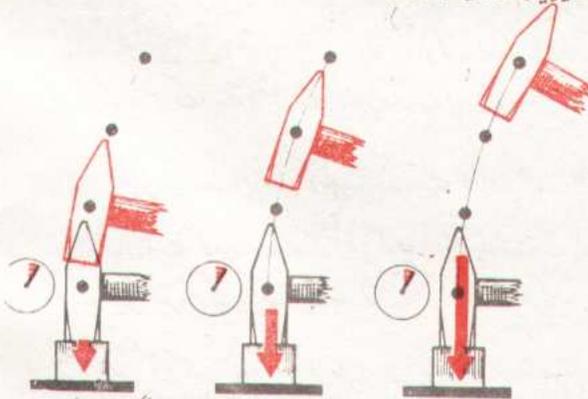

شکل 180.3: مہوڑے کو تین گنا تیزی سے حرکت دی جائے تو اس کا اثر 9 گنا زیادہ ہوگا۔

اس طرح میٹیر حرکت یعنی حرکی توانائی میں کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور اس کی بدولت کام کیا جاسکتا ہے۔ حرکت کرتی ہوئی ہوا اور بہتا ہوا پانی حرکی توانائی کی مثالیں ہیں۔ زمانہ قدیم سے ان کو پین چکیوں اور بادبانی جہازوں کو چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے (شکل 181.1)۔ اس طرح چلتی ہوئی ہوا اور بہتے ہوئے پانی کی حرکی توانائی سے کام کیا جاتا ہے۔

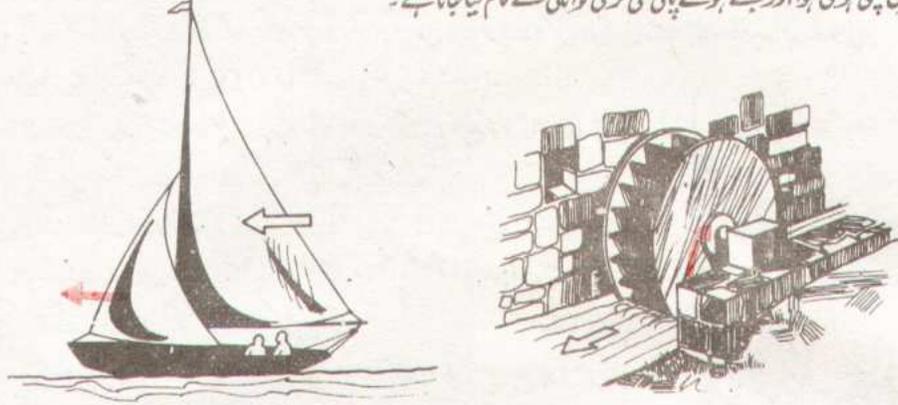


شکل 181.1: حرکت کرتی ہوئی ہوا یا بہتے ہوئے پانی کی حرکی توانائی کو مختلف چیزوں کو چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

بند بنا کر روکے گئے پانی میں کام کرنے کی صلاحیت یعنی حرکی توانائی کی صورت میں موجود ہوتی ہے۔ اسے حرکی توانائی میں تبدیل کیا جاسکتا ہے مثلاً پانی کی ٹرہائوں کے ذریعے، اسی طرح چابی دینے پر گھڑی کے والو اور اوپر کو اٹھانے ہوئے تھوڑے میں کام کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور بوقت ضرورت اسے کام میں لایا جاتا ہے۔

کسی چیز میں کام کرنے کی یعنی صلاحیت کو یعنی حرکی توانائی کہتے ہیں۔

حرارت اور بجلی میں بھی کام کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور انہیں حرارتی توانائی یا برقی توانائی کا نام دیا جاتا ہے۔ سیمپن میں کوئلے کے جلانے سے حرارتی توانائی حاصل کی جاتی ہے۔ اس سے پانی کو بھاپ میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ انجن کے سپٹن پر بھاپ کے دباؤ سے انجن حرکت کرتا ہے۔ اس طرح حرارتی توانائی، حرکی توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے (شکل 181.2)۔

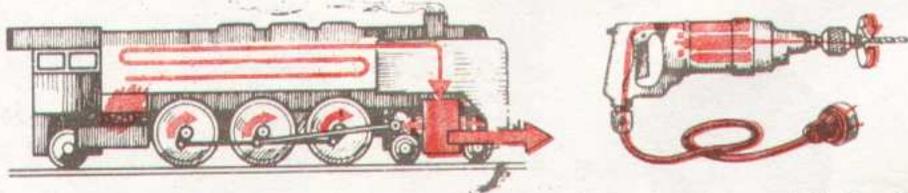

شکل 181.2: دیوے انجن حرارتی توانائی کو حرکی توانائی میں تبدیل کرتا ہے۔ ڈرل مشین برقی توانائی کو حرکی توانائی میں تبدیل کرتی ہے۔

شینوں کو چلانے والی موٹروں کو برقی توانائی تیار کی جاتی ہے اور موٹر برقی توانائی کو حرکی توانائی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ برقی توانائی کو سپٹن کے ذریعے حرارتی توانائی میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

سائنس دانوں نے ثابت کیا ہے کہ حرکی توانائی کی کل مقدار ہمیشہ یکساں رہتی ہے اور اس کو مختلف حالتوں میں تبدیل کیا جاسکتا ہے کسی ایک حالت میں صرف کی جانے والی حرکی توانائی کو کسی دوسری حالت میں حاصل کیا جاسکتا ہے، مگر اس کی مقدار یکساں رہتی ہے۔

جلنے کا عمل

ٹھپائی کے کام کے لیے آگ جلاتے وقت مختلف مراحل طے پاتے ہیں جن کو مجموعی طور پر جلنے کا عمل کہا جاتا ہے۔
بھیڑ میں کوئلے جو ایک جلنے والا میٹرل ہے کو جلا رہا جاتا ہے یعنی اس میں شعلہ پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جلدی آگ پکڑنے
والے میٹرل مثلاً لکڑی کے برائے کو جلا کر اتنا درجہ حرارت حاصل کیا جاتا ہے جس پر کوئلہ جلنا شروع کرتا ہے (نقطہ جلاؤ)۔
آگ کے شعلے کو برقرار رکھنے کے لیے پھونکنی سے ہوا دی جاتی ہے جو جلنے کا عمل مکمل کرتی ہے۔ جلنے سے پیدا ہونے والی حرارت سے
درجہ حرارت بڑھتا رہتا ہے (تقریباً 2000° تک) (شکل 182.1)۔




شکل 182.1: ٹھپائی کرنے کے لیے
آگ کے جلنے کا عمل

اس دوران کوئلہ آہستہ آہستہ جل جاتا ہے۔ اگر مناسب وقت پر مزید کوئلہ ڈالا جائے تو
آگ بچھ جانے کی پھونکنی سے ہوا نہ دینے سے بھی آگ بچھ جائے گی۔

کوئلے کے جلنے سے راکھ باقی رہ جاتی ہے۔ راکھ کسی جلنے والے میٹرل کا نہ جلنے والا حصہ
ہوتی ہے۔ اگر جلنے سے درجہ حرارت اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ راکھ کے نقطہ پگھلاؤ پر پہنچ جائے تو
راکھ پھل کر جھاگ (slag) کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔

جلنے کے دوران کوئلے سے جو ابھی سرخ نہ ہوا ہو، ایسی جلنے والی گیسیں پیدا ہوتی ہیں جن
کا رنگ زرد سے سرخی تک ہو سکتا ہے اور جو اکثر اچانک یا دھماکے سے شعلہ پکڑ لیتی ہیں۔ سرخ
کوئلے سے مزید بے رنگ گیسیں نکلتی رہتی ہیں جو سوگھنے پر محسوس کی جاسکتی ہیں۔ دھواں، کوئلے سے
نکلنے والی یا جلنے سے پیدا ہونے والی گیسیں ہوتی ہیں اور جلنے کے بعد باقی راکھ یا جھاگ رہ جاتا ہے۔
جلنے کا عمل اسی وقت سمجھ میں آسکتا ہے جب یہ معلوم ہو کہ جلنے کے عمل میں آکسیجن کا کیا کردار ہوتا
ہے۔ آکسیجن ایک بے رنگ اور بے بو گیس ہے۔ زمین کے ارد گرد موجود ہوا کا پانچواں حصہ آکسیجن ہے۔
آکسیجن انسانوں اور دیگر جانداروں کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ جو سانس لینے میں صرف ہوتی ہے
سانس لینے سے بھی انسانی جسم میں ایک طرح کا جلنے کا عمل ہوتا ہے۔

پودوں کے سانس لینے سے ہوا میں آکسیجن کی مقدار شامل ہوتی رہتی ہے یعنی پودوں کے سانس سے آکسیجن گیس خارج ہوتی ہے جو ہوا میں ملتی
رہتی ہے (شکل 182.2)۔ جلنے کے عمل میں جلنے والے میٹرل کے ذرات ہوائی آکسیجن کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ ان دونوں کے مل کر جلنے سے
حرارت پیدا ہوتی ہے اور مل کر نئے میٹرل میں تبدیل ہو جاتے ہیں جس کی خصوصیات دونوں عنصر کی خصوصیات سے مختلف ہوتی ہیں۔ اس طرح حاصل
ہونے والا نیا میٹرل آکسائیڈ کہلاتا ہے۔

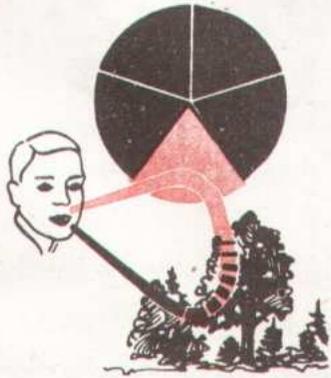


شکل 182.2: آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی
پیداوار اور غرض کا نظام

کوئلے کا بنیادی عنصر کاربن ہے۔ اس کے جلنے سے پیدا ہونے والی گیسیں جن میں آکسیجن
بھی ملی ہوئی ہوتی ہے، کاربن مونو آکسائیڈ اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کہلاتی ہیں۔ ویلڈنگ کے لیے
استعمال ہونے والی ہائیڈروجن گیس کے آکسیجن کے ساتھ مل کر جلنے سے پانی بنتا ہے جو شعلے
کے زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے نظر نہ آنے والی بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس طرح
پانی بھی جلنے کے عمل سے پیدا ہوتا ہے جس میں آکسیجن شامل ہوتی ہے۔

نیٹیل کا بنیادی عنصر لوہا ہے جو گرم ہونے پر آکسیجن کے ساتھ مل کر لوہے کے
آکسائیڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور لوہے سے مختلف میٹرل ہے۔ ٹھپائی کے دوران
یہ آکسائیڈ پھلکے کی صورت میں جاب پر سے اترتا ہے۔ ویلڈنگ کے دوران ادھر
اُدھر کھرنے والی چنگاریاں لوہے کے جلے ہوئے ذرات ہوتی ہیں۔


ٹپانی کرنا
جاب کو گرم کرنا

چونکہ سٹیل کی شکل پذیری کی خاصیت اس کے درجہ حرارت کے بڑھنے سے بڑھتی ہے۔ اس لیے ٹپانی کرتے وقت مناسب درجہ حرارت تک جاب کو گرم کیا جاتا ہے۔ مثلاً 1150°C سے 1200°C۔ جاب کو ہلکا سرخ گرم کرنے سے اس کا درجہ حرارت تقریباً اتنا ہو جاتا ہے (شکل 183.1)۔

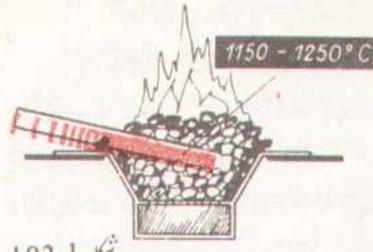

شکل 183.1

اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ جاب کو جلدی جلدی گرم کرنے سے اندرونی کچھاؤ کی بنا پر درزیں پیدا نہ ہو جائیں یا میٹرل کی بناوٹ بڑی بڑی ٹولوں میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اس لیے خاص طور پر موٹے سائز کے جابوں کو سرخ ہونے تک آہستہ آہستہ گرم کیا جاتا ہے تاکہ ان کا میٹرل اندر اور باہر سے ایک جیسا گرم ہو اور پھر جلدی سے گرم جاب کو بھٹی سے نکال لیا جاتا ہے تاکہ تھیں بڑی بڑی نہ بن جائیں اور اس پر آکسائیڈ کی تہ بھی کم بنے۔

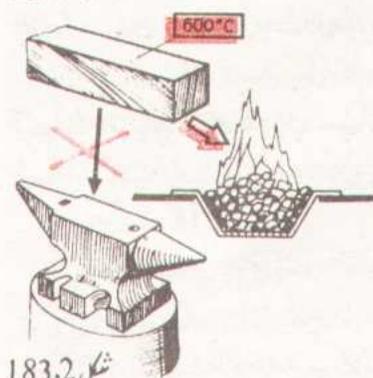


شکل 183.2

ٹپانی کے دوران میٹرل کو زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں ہونے دیا جاتا ہے۔ ٹپانی کرنے کے لیے کم سے کم درجہ حرارت 650°C سے 700°C کے قریب ہونا چاہیے۔ اس ٹھنڈا سٹیل بالخصوص 300 C (سنگوں گرم) کے قریب سٹیل بہت بھڑکھڑا ہوا جاتا ہے جس سے اس میں درزیں بن جاتی ہیں (شکل 183.2)۔


آگ کے اثرات

جاب کو بھٹی میں گرم کرتے وقت گرم گیسوں میٹرل کے ساتھ ٹکراتی ہیں۔ ہوا میں موجود آکسیجن کی وجہ سے سٹیل کے گرم ہونے پر جاب کی اوپر والی سطح پر میٹرل کے جلنے سے آکسائیڈ کی تہ بن جاتی ہے۔

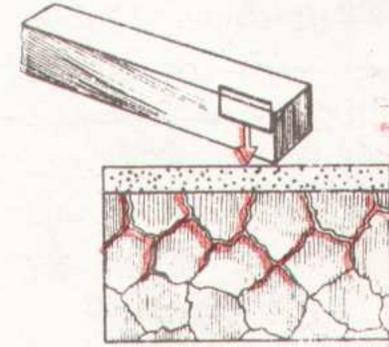

شکل 183.3

تجربات اور مشاہدات سے معلوم ہوا ہے کہ جلنے والا میٹرل اور جلنے سے پیدا ہونے والی گیسیں بھی میٹرل پر گہرائی تک اثر انداز ہوتی ہیں۔ سٹیل گرم ہونے پر جلنے والے میٹرل کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے جس سے اس کی خصوصیات متاثر ہوتی ہیں۔ (شکل 183.3)۔ کوئلے میں پائی جانے والی گندھک، لوہے کے ساتھ مل کر آئرن سلفائیڈ بناتی ہے جو ایک بھڑکھڑا میٹرل ہے۔ آئرن سلفائیڈ کے چھوٹے چھوٹے ذرات میٹرل کی ٹلوں کے آپس میں جڑنے والے مقامات پر جمع ہو جاتے ہیں جس سے ٹلوں کی بناوٹ ٹوٹ جاتی ہے اور خصوصاً جب میٹرل ٹھنڈا ہو کر گرم حالت میں میٹرل میں درزیں بن جاتی ہیں۔

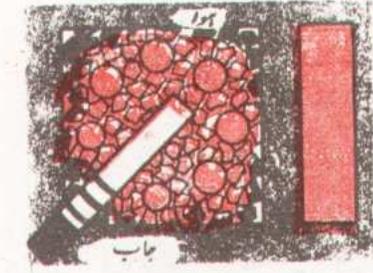

شکل 183.4

سلفر عموماً نامکمل جلے ہوئے کوئلے میں موجود ہوتی ہے اور کوئلوں کے سرخ ہوجانے پر مل جاتی ہے۔ اس لیے جاب کو نامکمل جلے ہوئے کوئلوں کو بھٹی کے بیرونی حصوں میں ہوتے ہیں پر نہیں رکھنا چاہیے۔ جاب کو پوری طرح سرخ کوئلوں میں رکھا جاتا ہے اور بھٹی کے اندر پھینکنی سے داخل کی جانے والی ہوا بلا واسطہ جاب کی سطح کے ساتھ ٹکراتی نہیں چاہیے۔ (شکل 183.4)۔

درست وزن کے تھوڑے کا انتخاب

کم وزنی تھوڑے میٹرل کی شکل میں زیادہ تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی ضرب کا اثر میٹرل کی زیادہ گہرائی تک نہیں ہوتا (شکل 184.1)۔ اس کے برعکس تھوڑا زیادہ وزنی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا وزن کام کرنے والے کی قوت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہاتھ سے ہتھکڑے کی شکل کنٹرول ہونے والے زیادہ بھاری تھوڑے سے آہستہ آہستہ لگائی جانے والی ضربوں کی نسبت ہلکے تھوڑے سے جلدی جلدی لگائی جانے والی ضربیں زیادہ پراثر ہوتی ہیں۔ تھوڑے کے وزن کا انتخاب جاب کی موٹائی اور کام کرنے والے کی قوت کے مطابق کیا جاتا ہے۔ چھوٹے جابوں کے لیے کم وزنی تھوڑے اور بڑے جابوں کے لیے زیادہ وزنی تھوڑے استعمال کیے جاتے ہیں۔

تھوڑے کا استعمال


صرف مناسب وزن کے تھوڑے کا انتخاب ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ زیادہ شکل کام تھوڑے کو درست طرح سے چلانا ہے۔ تھوڑا استعمال کرتے وقت جاب کی شکل میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ ضرب کے مقام، اس کی سمت (دھڑا) یا اطراف کو میٹرل میں لمبائی پیدا کرنے یا دبانے کے لیے) اور اس قوت کا اندازہ لگانا پڑتا ہے جس سے تھوڑے سے ضرب لگائی ہو۔ اس کے لیے بہت زیادہ شق سے ہی مہارت حاصل ہو سکتی ہے۔ لوہار اور اس کے معاون کاریگر کو مختلف زور کی ضربیں لگانے کے لیے تھوڑے کو زیادہ اوپر اٹھا کر زور دار اور تھوڑا اوپر اٹھا کر ملکی ضربیں لگانے میں ماہر ہونا چاہیے۔

جاب کے لیے میٹرل کاٹنا


ٹھپائی کے لیے استعمال کیا جانے والا میٹرل عموماً مختلف عمودی تراش کے سرے اور پٹیوں (□، ○، ◻، ▽) سے کاٹا جاتا ہے۔ میٹرل نہ تو زیادہ لمبا اور نہ ہی چھوٹا ہونا چاہیے۔ میٹرل جتنا زیادہ کٹ جائے گا، اتنا ہی ضائع ہوگا اور کم لمبائی میں کٹنے سے میٹرل کا رآمد نہیں ہوگا۔ اس کی درست لمبائی کا اندازہ مندرجہ ذیل طریقے سے کیا جا سکتا ہے:

ٹھپائی سے میٹرل یعنی اس کے حجم میں کمی مٹی نہیں ہوتی بلکہ صرف اس کی شکل میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اس طرح کائے جانے والے میٹرل کا حجم بنائے جانے والے جاب کے حجم کے برابر ہونا چاہیے۔

عملی کام میں یہ اصول درست نہیں رہتا کیونکہ ٹھپائی کے دوران میٹرل کے جلنے سے جاب کے سائز کم ہو جاتے ہیں۔ لہذا میٹرل کا حجم جاب کے حجم سے 3 سے 5 فی صد تک زیادہ رکھا جاتا ہے۔

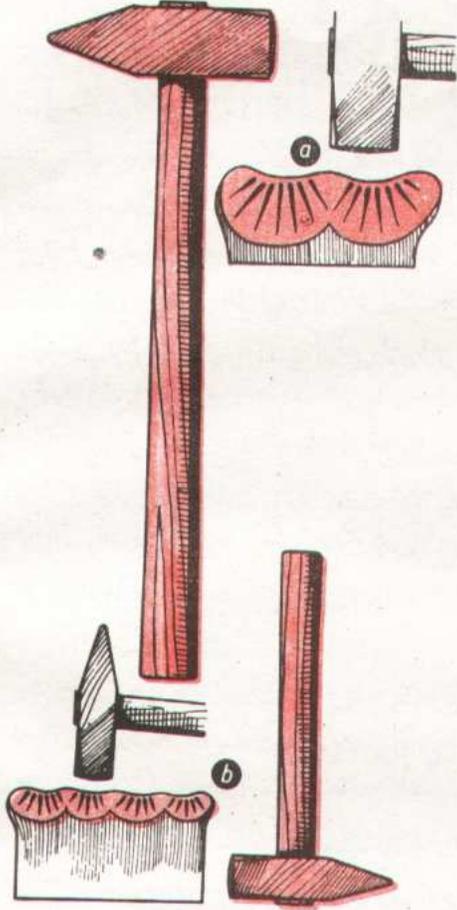

شکل 184.1

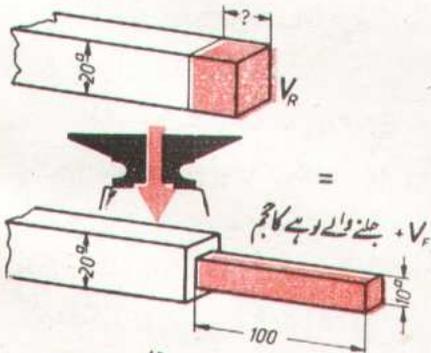

شکل 184.2

مثال: بیٹل کے 20 ملی میٹر مربع سرے کو پٹھانی کر کے 10 ملی میٹر مربع کے سائز میں تبدیل کرنا ہے جس کی لمبائی 100 ملی میٹر یعنی سرے کے عمودی تراش کو 20 × 20 سے کم کر کے 10 × 10 کے سائز میں تبدیل کرنا ہے اور اس کی لمبائی 100 ملی میٹر ہونی چاہیے۔ ڈرائینگ میں گئی پٹھانیوں کے مطابق جاب کا سختی حجم (V_F) معلوم کر لیا جاتا ہے جس کے مطابق پٹھانی کرنی ہو۔

اگر چیلنے والے میٹرل کو بھی پیش نظر رکھا جائے، تو میٹرل کا حجم مندرجہ ذیل ہوگا:

سختی حجم = پینڈے کا رقبہ × بلندی
 = (1 سینٹی میٹر × 1 سینٹی میٹر × 10 سینٹی میٹر)
 = 10 مکعب سینٹی میٹر

V_R = V_F + 5%
 = 10cm³ + 0.5cm³
 = 10.5cm³ (شکل 184.2)

لہذا 10.5 مکعب سینٹی میٹر میٹرل کی پٹھانی کی جائے گی۔ 2cm × 2cm عمودی تراش کو 1cm × 1cm عمودی تراش کے میٹرل میں تبدیل کیا جائے گا جس سے اس کی لمبائی میں اضافہ ہوگا۔ اس طرح 2cm × 2cm عمودی تراش کے سرے کی لمبائی (L) معلوم کرنے کے لیے V_R کو اس کے عمودی تراش کے رقبہ پر تقسیم کرنا ہوگا۔

$L = \frac{10.5 \text{ cm}^3}{4 \text{ cm}^2} = 2.625 \text{ cm} \approx 2.6 \text{ cm}$


چونکہ نشور کا حجم اس کے پینڈے کے رقبہ اور اونچائی کے حاصل ضرب کے برابر ہوتا ہے اس لیے 4cm² اور 2.6cm کا حاصل ضرب 10.5cm³ کے برابر ہونا چاہیے

پٹھانی کے کام کے لیے استعمال کیے جانے والے میٹرل کی لمبائی مندرجہ ذیل طریقے سے معلوم کی جاتی ہے:

میٹرل کی لمبائی (cm) = $\frac{\text{تیار جاب کا حجم (cm}^3\text{)}}{\text{میٹرل کے عمودی تراش کا رقبہ (cm}^2\text{)}}$


ڈرائینگ میں درج شدہ پٹھانیوں سے حاصل ہونے والے جاب کے حجم میں 3 سے 5 فیصد کا اضافہ کر لیا جاتا ہے کیونکہ پٹھانی کے دوران میٹرل میں کٹاؤں ہوتے ہیں۔ اگر سلاخ سے پٹھانی کر کے جاب کو تیار کرنا مقصود ہو تو پٹھانی سے پہلے کٹائی نہیں کرتے ہیں بلکہ تیاری کے بعد کٹائی کی جاتی ہے۔

میٹرل کی لمبائی بڑھانا اور کم کرنا

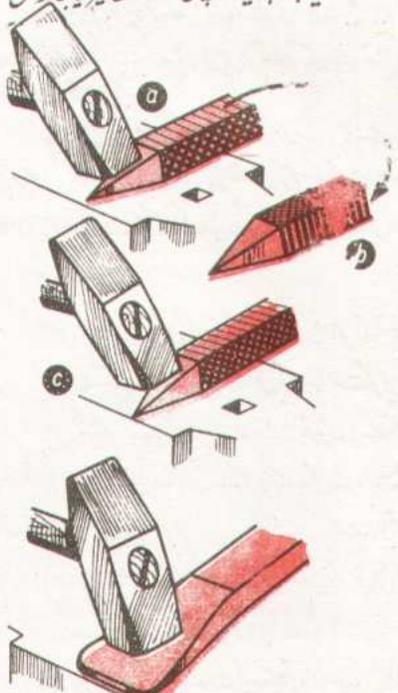


پٹھانی کے کام میں میٹرل کی لمبائی میں اضافہ کر کے یا پھر اس کو دبا کر لمبائی میں کمی کر کے جاب تیار کر لے ہیں۔
 لمبائی میں اضافہ کرنے کے عمل سے میٹرل کے عمودی تراش کے رقبے میں کمی ہوجاتی ہے اور میٹرل لمبا ہوجاتا ہے۔ دہانے کے عمل سے میٹرل کے عمودی تراش کے رقبہ میں پہلے سے اضافہ ہوجاتا ہے اور جاب کی لمبائی میں کمی ہوجاتی ہے۔
 لمبائی بڑھانے کا طریقہ پٹھانی کے کام میں اکثر استعمال کیا جاتا ہے۔ پتھوڑے کے ڈھنگ کا استعمال لمبائی بڑھانے کے لیے بڑا اثر مثبت ثابت ہوتا ہے کیونکہ پتھوڑے کی ضرب سے میٹرل نیچے نیچے سے لمبائی کے رخ بڑھ جاتا ہے (صفحہ 67 سے موازنہ کیجئے)۔ دبا کر لمبائی کم کرنے کے لیے پتھوڑے کی تلی کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس رخ میں ضرب لگائی جاتی ہے جس رخ میں میٹرل کو دبانا ہو۔ اگر جاب کی سطح ملائم حاصل کرنا درکار ہو تو اس کے لیے ہموار سطح بنانے والا پتھوڑا استعمال کیا جاتا ہے۔
 اگر نوک دار جاب تیار کرنے ہوں تو میٹرل کو لمبائی کے رخ بڑھایا جاتا ہے۔
 اور چوڑی دھار والے جاب تیار کرنے کے لیے چوڑائی کے رخ میں میٹرل کو پھیلانا پڑتا ہے (شکل 185.1)۔


شکل 185.1

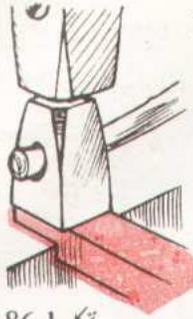

شکل 186.1

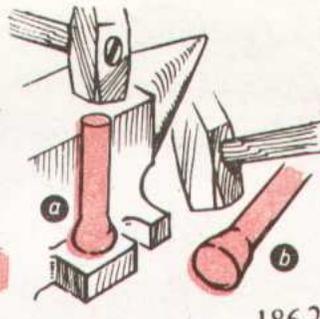

شکل 186.2

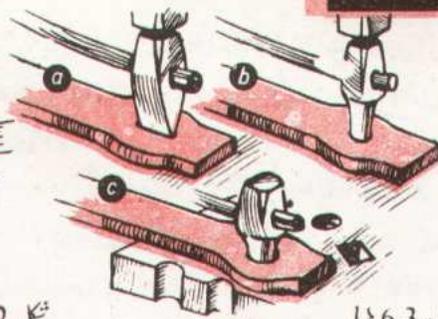

شکل 186.3

کھوے بنانے کا عمل جس میں جاب کے عمودی تراش کو کسی مخصوص مقام سے چھوٹا کر دیا جاتا ہے، بھی ایک طرح سے لمبائی بڑھانے کا عمل ہے۔

دبانے کے عمل سے مثلاً گول سرے کی موٹائی میں ایک طوت سے اضافہ کر کے سر بنا دیا جاتا ہے (میسے کابلہ)۔ دبانے کا ابتدائی کام گرم جاب کو نہائی وغیرہ پر رکھ کر کیا جاتا ہے اور ختمی کام کے لیے سوئیج بلاک کو استعمال کیا جاتا ہے۔ سرے کو سوئیج بلاک کے سرے کے قطر کے برابر سائز والے سوراخ میں لگا کر ختمی طور پر دیا جاتا ہے۔

گرم میٹیل میں سوراخ بنانے کا عمل مختلف طریقوں سے کیا جاسکتا ہے۔ سوراخ کرتے وقت جاب کے عمودی تراش میں کوئی تبدیلی نہ آنے دینے کے لیے پہلے سوراخ کے مقام پر چھینی کے ذریعے میٹیل کو پھاڑا جاتا ہے اور پھر سنبے یا ہینچ کے ذریعے سوراخ کو سوئیج بلاک پر مکمل کیا جاتا ہے۔

اگر سنبے چھینی سے میٹیل کو پھاڑا نہ جائے بلکہ ابتدا ہی میں سنبے یا ہینچ سے سوراخ کیا جائے تو میٹیل کی ایک ٹکڑی کٹ کر باہر نکل آئے گی اور جاب کا عمودی تراش اس مقام سے کمزور ہو جائے گا۔

گرم میٹیل کو تیز کرنے یا گول کرنے کی صورت میں موڑا جاسکتا ہے۔ تیز کرنے کی صورت میں موڑنے کے لیے نہائی یا چوکور نہائی کا کنارہ استعمال کیا جاتا ہے۔ گولائی میں موڑنے کے لیے نہائی کی گول نوک استعمال کی جاتی ہے۔

حفاظتی تدابیر
ٹھپانی کے کام میں حادثات کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ادھر ادھر بکھرنے والی چنگاریوں سے جلد جل سکتی ہے۔ چنگاریوں اور فرش پر پڑے گرم جابوں سے کپڑوں اور جوتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جلد کو جلنے سے بچانے کے لیے میٹھوں وغیرہ کے ٹن بند کر لیے جاتے ہیں۔ کپڑوں میں جلنے سے سوراخ بننے کو روکنے کے لیے چھڑے کی ڈانگری پہننے ہیں۔ وقتاً فوقتاً جانچنا چاہیے کہ میں ہتھوڑے کے دستے ڈھیلے تو نہیں ہو گئے ہیں۔

سوالات

- 1 - بعض میٹیل کی ٹھپائی کی جاسکتی ہے اور بعض کی نہیں۔ وجہ بیان کریں۔
- 2 - میٹیل کے گرم ہو کر جلنے کے عمل کی وضاحت کریں۔
- 3 - ٹھپائی کے لیے استعمال ہونے والے ہتھوڑوں کے نام اور مقاصد لکھیں۔
- 4 - وزن کے لحاظ سے ہتھوڑے کا انتخاب کرتے وقت کن باتوں کو مدنظر رکھا جاتا ہے؟
- 5 - جاب کے میٹیل کو گرم کرتے وقت اس کو صرف اچھی طرح سرخ ٹولوں میں کیوں رکھا جاتا ہے؟
- 6 - 40 ملی میٹر ضلع کے مربع شکل کے سرے کو ٹھپائی کر کے 20 ملی میٹر قطر گولائی اور 80 ملی میٹر لمبائی میں تبدیل کرنا ہے۔ مربع شکل کے سرے کو کتنی لمبائی میں کاٹا جائے گا؟
- 7 - 20 ملی میٹر قطر کے سرے سے ایک چھلا بنا کر جس کا اندرونی قطر 100 ملی میٹر ہو سرے کو کتنی لمبائی میں کاٹا جائے گا؟
- 8 - ٹھپائی کے کام میں کس قسم کے حادثات ممکن ہو سکتے ہیں اور ان کے لیے کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں؟

ہارڈنگ



سٹیل کو سخت کرنا


اوزاروں کی کٹائی والی دھاریں سخت ہونے کی صورت میں ہی جاب کے میٹریل میں دھنس سکیں گی۔

ناپنے والے آلوں کی ناپنے کے لیے استعمال ہونے والی سطیوں ممکن حد تک کم گھسنی چاہئیں۔ آلوں کی ان سطیوں کو سخت کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح باہم پھسلنے والے یا گھومنے والے حصے مثلاً بیرنگ، شافٹوں، گرائیوں وغیرہ کا میٹریل جتنا نیا وہ سخت ہوگا، اسی قدر وہ کم گھسے گی۔

سٹیل میں مطلوبہ سختی آب داری کے ایک مخصوص طریقے سے حاصل کی جاسکتی ہے جسے ہارڈنگ (Hardening) کہتے ہیں۔

سخت کرنے کا عمل یکے بعد دیگرے مکمل ہونے والے تین عملوں سے انجام پاتا ہے۔ جاب کو سخت کیے جانے والے درجہ حرارت تک بھٹی میں یا آگ میں گرم کرنا، پانی یا تیل میں ڈبو کر فوراً ٹھنڈا کرنا، جسے کوئنچنگ (Quenching) کہتے ہیں اور آخر میں ٹمپرنگ درجہ حرارت تک گرم کر کے آہستہ آہستہ ٹھنڈا کرنا (شکل 187.1)۔

جاب کی ٹھیلی کر کے اسے ریتی سے شپیر مشین یا خراڈ مشین پر مطلوبہ سطی معیار کے مطابق ختمی شکل دینے کے بعد سخت کیا جاتا ہے۔ سخت کرنے کے بعد جب کی ریتی یا کسی اوزار سے کٹائی نہیں کی جاسکتی۔ سخت کیے ہوئے جابوں کو صرف سان پر رکھا جاسکتا ہے۔

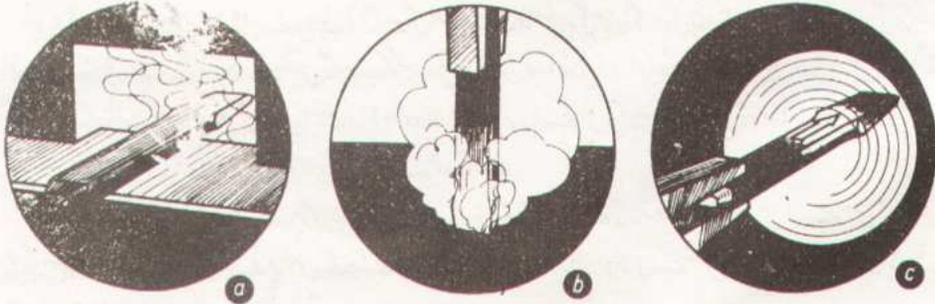


شکل 187.1: ہارڈنگ کے عمل کے تین مراحل (a) گرم کرنا (b) فوراً ٹھنڈا کرنا (کوئنچنگ) (c) آہستہ آہستہ ٹھنڈا کرنا (ٹمپرنگ)

بہتر قسم کے سٹیل کو سخت نہیں کیا جاسکتا۔ سٹیل کے سخت ہونے کا دارومدار بہت حد تک اس میں موجود کاربن کی مقدار پر ہوتا ہے۔ ایسے سٹیل کو سخت کیا جاسکتا ہے جس میں کاربن کی مقدار 0.5 فی صد سے 1.5 فی صد ہو۔ سٹیل کی یہ قسمیں کاٹنے والے اوزار مثلاً چھینیاں، خراڈ مشین کے ٹول، برے، منگ کڑبانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور سٹیل کی یہ قسمیں مختصراً ٹول سٹیل کہلاتی ہیں۔

بارڈنگ کا عمل

جس طرح اینٹنگ کے عمل میں قلموں کی بناوٹ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر جاب کو اس کے میٹرل کے مطابق سخت کیے جانے والے درجہ حرارت تک گرم کیا جائے تو اس کی قلموں کی بناوٹ بدل جاتی ہے (شکل 188.1)۔ سٹیل کی قلمی بناوٹ میں تبدیلی پر سٹیل میں موجود لوہے اور کاربن کے مرکب پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ لوہے اور کاربن کا یہ مرکب سینمنٹائٹ کہلاتا ہے۔ سٹیل میں سختی سینمنٹائٹ کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہے۔

اگر سٹیل کا درجہ حرارت 721°C سے کم ہے تو سینمنٹائٹ عموماً خالص لوہے کی قلموں میں تہہ دار صورت میں گھری ہوئی ہوتی ہے۔ ذرات کی اس تہہ کی بناوٹ پر لائٹ کہلاتی ہے۔ اگر درجہ حرارت 721°C سے بڑھ جائے تو سینمنٹائٹ خالص لوہے میں حل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گرم پانی میں چینی کے حل ہونے سے موازنہ کیجیے۔ تاہم سٹیل ابھی ٹھوس حالت میں ہوتا ہے (جسکے پینی اور پانی کا محلول مائع حالت میں)۔ اس وجہ سے اس محلول کو ٹھوس محلول کہا جاتا ہے

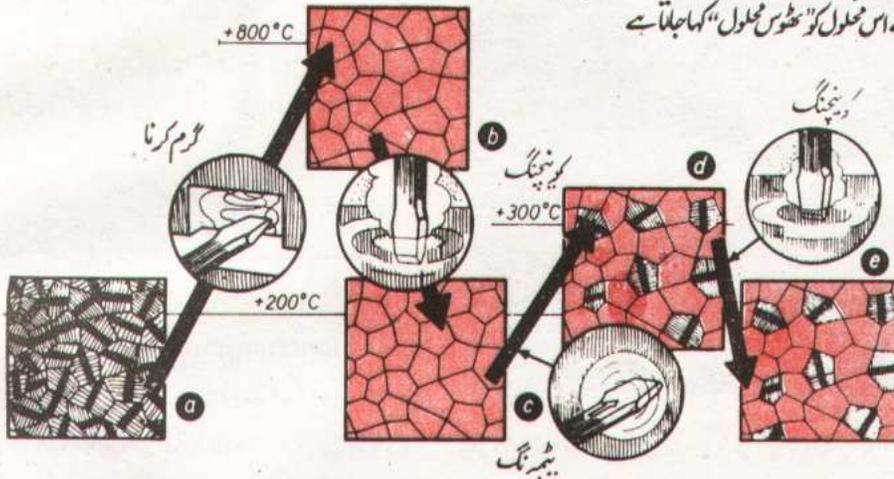

شکل 188.1: بارڈنگ سے ذرات کی بناوٹ میں تبدیلی (a) ذرات میں گھری ہوئی سینمنٹائٹ (b) 721°C سے زیادہ درجہ حرارت پر سینمنٹائٹ خالص لوہے کے ذرات میں حل ہو جاتی ہے (c) کو پیننگ سے سینٹائٹ بنانے والی کاربن لوہے میں حل شدہ حالت میں رہ جاتی ہے (d) پیننگ سے کچھ حد تک میٹرل کی نرم بناوٹ دوبارہ حاصل ہو جاتی ہے (e) ٹھنڈا کرنے پر آخری بناوٹ

سٹیل کو اگر دوبارہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے دیا جائے تو ذرات کی اصل بناوٹ حاصل ہوگی یعنی ذرات کی بناوٹ میں پر لائٹ شامل ہوگی اور سخت کیے جانے والے درجہ حرارت تک گرم کیے ہوئے سٹیل کے جاب کو کسی مائع میں ڈبو کر فوراً ٹھنڈا کر دیا جائے، میں حل شدہ کاربن کو آسانی سے نہیں نکال سکتا کہ وہ لوہے کے ذرات کے ساتھ مل کر مرکب بنا سکے اور حل شدہ کاربن جبراً لوہے کے ان ذرات کے اندر ہی رہ جاتی ہے جس سے میٹرل سخت ہو جاتا ہے۔ گرم سٹیل کو فوراً ٹھنڈا کرنے کا یہ عمل کو پیننگ کہلاتا ہے۔

سخت کرنے کے عمل کی مندرجہ بالا وضاحت بڑی سادہ طور پر کی گئی ہے۔ حقیقت سخت کرنے پر صرف کاربن ہی لوہے میں حل نہیں ہوتی بلکہ 721°C تک سٹیل کو گرم کرنے پر اس کے ذرات کی بناوٹ میں تبدیلی اہم کردار ادا کرتی ہے سٹیل کے ذرات کی مختلف بناوٹ قلمی بناوٹ (Crystal Lattice) کہلاتی ہے۔


کو پیننگ سے میٹرل میں پیدا ہونے والے اندرونی کھچاو پیننگ سے ختم ہو جاتے ہیں اور سختی میں بھی تھوڑی سی کمی موصوفی ہ پ پیننگ سے میٹرل کے بیرونی ذرات کی بناوٹ عام بناوٹ یعنی پر لائٹ کی بناوٹ میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ پیننگ کے لیے میٹرل کو جتنے زیادہ درجہ حرارت تک گرم کیا جائے گا اسی قدر زیادہ ذرات کی بناوٹ عام بناوٹ میں تبدیل ہو جائے گی اور سٹیل دوبارہ اسی قدر زیادہ نرم ہو جائے گا۔

میٹرل کو خوردبین سے دیکھنے سے سخت حالت میں سٹیل کی بناوٹ سٹیل کی مانند قلمی قلموں پر مشتمل ہوگی۔ اس بناوٹ کی پہچان سب سے پہلے مارٹنز نامی سامعدان لے کی۔ اسی نسبت سے سٹیل کی یہ بناوٹ مارٹنٹائٹ کہلاتی ہے۔

بارڈنگ کے لیے استعمال ہونے والے آلات

جب کو سخت کیے جانے والے درجہ حرارت تک گرم کرنے کے لیے کوئلے کی آگ کے علاوہ خاص قسم کی بھٹیاں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ اگر چاہے صرف مخصوص حصوں کو ہی سخت کرنا ہو تو گرم کرنے کے لیے سالٹ باٹھ استعمال کیے جاتے ہیں۔ سالٹ باٹھ میں چاہے کانسٹنٹ وہی حصہ ڈبو یا جاتا ہے جسے سخت کرنا ہو (شکل 189.1)۔


سٹیئل کی سخت کی جاسکنے والی قسمیں ضرورت سے زیادہ یا کم درجہ حرارت تک گرم کرنے کے لحاظ سے بڑی حساس ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے بارڈنگ کے لیے استعمال ہونے والی بھٹیوں کے ساتھ ایسے آلات لگائے جوتے ہیں جن کے ذریعے بھٹی کے اندر کے درجہ حرارت کو درست ناپا جاسکتا ہے بھٹی کے اندر کا درجہ حرارت ناپنے والے آلے پاٹرومیٹر کہلاتے ہیں (شکل 189.2)۔

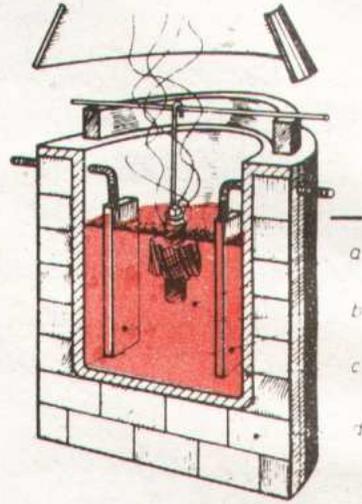

شکل 189.1: بارڈنگ کے لیے استعمال ہونے والے سالٹ باٹھ جسے برقی زو کے ذریعے گرم کیا جاتا ہے (a) پگھلا ہوا سالٹ (b) بجلی کے بیڑے (c) برتن (d) چھیننے والے میٹر کی انٹیوں سے بنائی گئی چار دیواری


آپٹیکل پاٹرومیٹر (شکل 189.3) کی صورت میں درجہ حرارت کی پیمائش ایک دور بین سے متشابہ آلے کے ذریعے گرم حاک کو دیکھ کر کی جاتی ہے۔ اس آلے کے اندر ایک دھاتی تار سرخ حالت میں ہوتی ہے۔ برقی سرکٹ میں لگائی گئی مزاحمت کو کم و بیش کر کے اس تار کو زیادہ روشن یا کم روشن کیا جاسکتا ہے۔ درجہ حرارت کو ناپتے وقت تار کی رنگت اور چاہے کی رنگت کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ مزاحمت کو کم و بیش کرنے سے جب تار اور چاہے کی رنگت ایک جیسی ہو جائے تو برقی کرنٹ کی مقدار ناپنے والے آلے کی سیل بھٹی کے اندر کے درجہ حرارت کو ظاہر کرتی ہے۔

سالٹ باٹھ کو بارڈنگ کے لیے گیس یا بجلی سے گرم کیا جاتا ہے۔ گیس سے گرم ہونے والے سالٹ باٹھ کو اس کے گرد گیس کا شعلہ پیدا کر کے گرم کیا جاتا ہے۔ بجلی سے گرم ہونے والے سالٹ باٹھ کی صورت میں بجلی سے حرارت پیدا کرنے کے اثر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مانع سالٹ میں سے اگر برقی زو گزارا ہی جائے تو وہ بہت مزاحمت پیش کرتا ہے (صفحہ 211 سے موازنہ کریں) اس سے سالٹ مانع حالت میں گرم ہو جاتا ہے۔

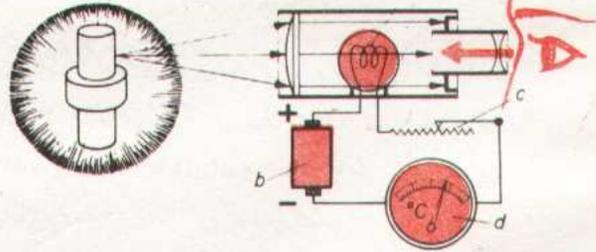

شکل 189.2: زیادہ درجہ حرارت ناپنے کے لیے پاٹرومیٹر (a) سرخ دھاتی تار (b) تار کو گرم کرنے کے لیے بڑی یا بجلی کی سلانی (c) تغیر پذیر مزاحمت (d) کرنٹ ناپنے والا آلہ جس کی سیل درجہ بندی گریڈ کو ظاہر کرتی ہے۔

کوٹینچنگ اور پٹرنگ کے لیے استعمال ہونے والے مائع مثلاً پانی اور تیل ٹب میں رکھے جاتے ہیں۔ پٹرنگ کے لیے گرم ریت، تیل یا مانع دھات استعمال کی جاتی ہے جن کا درجہ حرارت بھی سالٹ باٹھ کی طرح مطلوبہ حد تک رکھا جاتا ہے۔

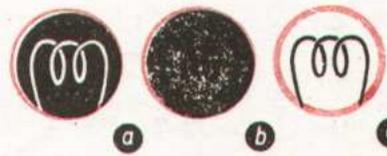

شکل 189.3: پاٹرومیٹر کے کام کا اصول (a) چمکنے والی تار چاہے کی نسبت زیادہ روشن ہے۔ پڑھا جانے والا درجہ حرارت بھٹی کے درجہ حرارت سے زیادہ تھا (b) تار کی رنگت چاہے کی رنگت کے مطابق ہے۔ سیل بھٹی کے اندر درست درجہ حرارت کو ظاہر کرتی ہے (c) تار کی نسبت چاہے زیادہ چمکدار ہے اور سیل پڑھا جانے والا درجہ حرارت بھٹی کے درجہ حرارت سے کم ہو گا۔

حرارت کے اثرات۔ حرارت سے پھیلاؤ

بارڈنگ کے دوران میٹل کو گرم کر کے فوراً ٹھنڈا کرنے سے صرف اس کے ذرات کی بناوٹ ہی متاثر نہیں ہوتی بلکہ جب کہ میٹریل میں پیدا ہونے والے اندرونی کھچاؤ اس حقیقت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ میٹریل گرم کرنے پر پھیلتا ہے اور ٹھنڈا کرنے پر سکڑتا ہے۔ جب کہ میٹریل کی سطح کا میٹریل جو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال ہونے والے میٹریل کے ساتھ لگتا ہے، جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے جبکہ اندر کا میٹریل دھمک رہتا ہے۔ باہر کے میٹریل کے ٹھنڈا ہو کر سکڑنے سے میٹریل میں درزیں پڑ سکتی ہیں۔

میٹریل کے پھیلنے اور سکڑنے کا شاہدہ بہت سی صورتوں میں کیا جاسکتا ہے کیونکہ تمام ٹھوس، مائع اور گیسوں پر حرارت کا یہ اثر ہوتا ہے۔ مزیوں کی نسبت سخت گیسوں کے حجم میں کبلی کے کم ہونے کے درمیان تازہ زیادہ ٹھک جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گرم ہونے سے تاروں کی لمبائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی بات کے پیش نظر ریل کی لائن کے جوڑوں کے درمیان تھوڑا سا خلا رکھا جاتا ہے اور پلوں کے ایک سرے کو رولروں کے اوپر رکھا ہوتا ہے۔

دقیق پانے والے اوزاروں مثلاً میٹریل گیمپر کو عام درجہ حرارت (20°C) پر ہی استعمال کیا جاتا ہے ورنہ گرمی سے میٹریل کے پھیلنے کی وجہ سے پیمائشوں میں غلطیاں ہوجاتی ہیں جو اسے بھرے ہوئے غنائے کو اگر دھوپ میں رکھا جائے تو یہ گیسوں کے پھیلنے سے بچھٹ جاتا ہے۔ گرمی سے جب کہ لمبائی، موٹائی اور اونچائی میں ایک ہی شرح سے اضافہ ہوتا ہے۔ کم موٹائی اور زیادہ لمبائی والی اشیاء کی صورت میں ان کی لمبائی میں اضافہ واقع ہوتا ہے۔

تھرمیٹریل کی شیشے کی صلاح کے اندر پائپ کی طرح ایک باریک سا سوراخ ہوتا ہے جس میں سے ہوا خارج ہوتی ہے۔ درجہ حرارت ناپنے کے لیے تھرمیٹریل میں ہوا پارہ بارنگلا مٹی سیلیڈ پٹ بھری ہوتی ہے۔ حرارت سے پارہ پھیلتا ہے اور باریک سوراخ کے اندر اوپر کی طرف پھیلتا ہے۔ پارہ کی نظر آنے والی اس باریک لکیر کی لمبائی پیمانے کا کام دیتی ہے۔ برف کے نقطہ پگھلاؤ (0°C) اور پانی کے نقطہ پگھلاؤ (100°C) پر پالے کے اس باریک لکیر کی لمبائی کے نشانات لگائے جاتے ہیں۔ ان نقاط کے درمیانی فاصلے کو 100 براہ جتوں میں تقسیم کر کے درجہ حرارت کو ناپنے کی سینیٹیگریڈ سکیل حاصل کی جاتی ہے۔

حرارت مختلف میٹریل کی لمبائی اور حجم میں اضافے کی شرح مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً ایک ہی سائز کے میٹریل اور ایلمینیم کے ٹکڑوں کو گرم کرنے سے ان کی لمبائی میں اضافہ مختلف ہوگا۔

تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ اگر سٹیل کے 1 میٹر لمبے سریے کو 1°C تک گرم کیا جائے تو اس کی لمبائی میں اضافہ 0.012 ملی میٹر ہوتا ہے اور ایلمینیم کے ایک میٹر لمبے سریے کو 1°C تک گرم کرنے سے لمبائی میں اضافہ 0.024 ملی میٹر ہوگا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ایلمینیم کی لمبائی میں اضافہ سٹیل سے دوگنا ہوتا ہے۔ مختلف میٹریل کی لمبائی میں مختلف اضافے سے استفادہ کرتے ہوئے دو دھاتی (bi-metal) تھرمیٹریل بنائے جاتے ہیں۔ میٹریل کو جتنے زیادہ درجہ حرارت تک گرم کیا جائے، اس کے سائز میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوگا۔ مثلاً سٹیل کے 1 میٹر لمبے سریے کو اگر 20°C سے 220°C یعنی 200°C تک گرم کیا جائے تو اس کی لمبائی میں اضافہ = 0.012 × 200 = 2.4 ملی میٹر ہوگا۔

ٹھوس میٹریل کی نسبت مائع اور گیسوں گرم ہونے پر زیادہ پھیلتی ہیں۔

تمام گیسوں کے درجہ حرارت کو 1°C بڑھانے پر ان کے حجم میں اضافہ ان کے ابتدائی حجم کا $\frac{1}{273}$ حصہ ہوگا۔ اگر 1 مکعب میٹر یعنی 1000 لیٹر گیس کو گرم کر کے اس کا درجہ حرارت 1°C بڑھا دیا جائے تو اس کے حجم میں $\frac{1}{273} \times 1000$ یعنی تقریباً 4 لیٹر کا اضافہ ہوگا۔ گیس کے حجم میں اضافے کی پیمائش گیس کو کھلی حالت میں رکھ کر ہو سکتی ہے۔ نیکہ اس کو کسی برتن میں بند کر کے۔


دوسرے میٹریل کی نسبت پانی میں پھیلاؤ مخصوص انداز سے ہوتا ہے۔

پانی کو 4°C تک ٹھنڈا کرنے سے اس کے حجم میں کمی واقع ہوتی ہے اور اگر پانی کا درجہ حرارت 4°C سے کم کیا جائے تو وہ دوبارہ پھیلتا شروع کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے برف پانی سے ہلکی ہوتی ہے اور پانی کے اوپر ترقی رہتی ہے۔ سردیوں میں بیماری پانی (4°C) پر سمندروں اور تالابوں کی گہرائی میں جمع ہوتا ہے اور نسبتاً زیادہ ٹھنڈا پانی (4°C) سے کم پر ہلکا ہونے کی وجہ سے اوپر کو اٹھ آتا ہے اور اس طرح پانی کی بالائی سطح پر برف جم جاتی ہے جبکہ نیچے پانی ہوتا ہے۔

بارڈنگ کے مختلف طریقے

بارڈنگ کے مختلف طریقوں میں فرق جب کو گرم کرنے کے طریقے سے کیا جاسکتا ہے یعنی بعض صورتوں میں جب کو ٹولوں کی آگ پر گرم کر کے سخت کیا جاتا ہے جبکہ زیادہ تر ٹول ٹیل (ٹیل کے بھرت) کو مخصوص اشیاء اور آلات مثلاً خاص قسم کی بھٹیوں، سالٹ باٹھ وغیرہ کو استعمال کر کے سخت کیا جاتا ہے۔

ٹول ٹیل کے علاوہ عمیاتی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے سٹیل (Structural steel) جن میں کاربن کی مقدار 0.5 فی صد سے 1.0 فی صد تک ہو، کو بھی مخصوص طریقے سے سخت کیا جاتا ہے۔ اس قسم کے سٹیل سے زیادہ دباؤ پر کام کرنے والی گریڈیں، شائفٹیں اور لیور وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔

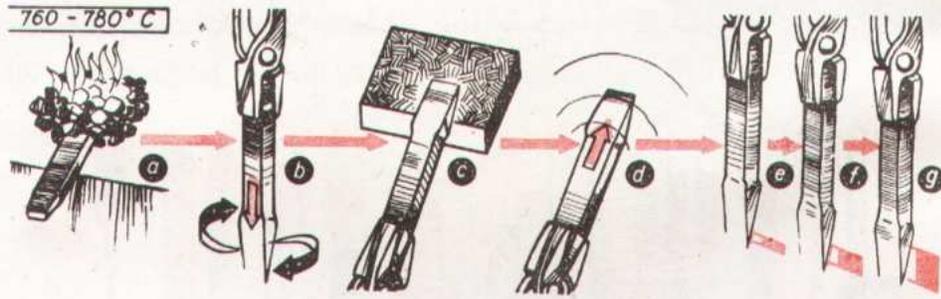

رنگ (شکل 191.1)

کوٹلوں کی آگ سے گرم کر کے بارڈنگ کرنا

سادہ قسم کی بناوٹ والے اوزار مثلاً چھینی، سنڑ پنچ وغیرہ کو بارڈنگ کے لیے کوٹلوں کی آگ میں گرم کرتے ہیں۔ کوٹلے اچھی طرح سرخ ہونے چاہئیں تاکہ جب کو آگ میں رکھنے سے پہلے کوٹلوں میں موجود سلفر حل چکی ہو بصورت دیگر سلفر جب کے میٹیل پر اثر انداز ہوگی (پھپانی کے طریقے سے موازنہ کیجیے) بہت تیز آہستہ گرم کیا جاتا ہے پھر جلدی سے بارڈنگ کے درست درجہ حرارت تک گرم کیا جاتا ہے جو کہ عموماً 760°C سے 780°C تک ہوتا ہے۔ گرم جب کے میٹیل کی رنگت گہری سرخ ہونی چاہیے۔

بارڈنگ درجہ حرارت تک گرم کیے ہوئے جب کو فوری پانی میں ڈبو کر ٹھنڈا کر لیا جاتا ہے۔ مثلاً چھینی کو کٹائی کی دھار کی طرف سے 4 سے 5 سینٹی میٹر لمبائی تک 20°C درجہ حرارت تک پانی میں تھوٹے عرصہ کے لیے ڈبو جاتا ہے۔ اس دوران جب کو پانی میں ہلاتے رہنا چاہیے۔ جب کو ہلانے سے بھاپ کے بلبلے جب کی سطح کے ساتھ چپکے نہیں رہیں گے۔ بھاپ کے بلبلوں کے جب کی سطح پر اکٹھے ہونے سے میٹیل کے ٹھنڈا ہونے کی درکار شرح میں کمی واقع ہو جائے گی۔ میٹیل کی جلدی ٹھنڈا نہ ہونے کی وجہ سے میٹیل کی بناوٹ دوبارہ اسی قسم کی حاصل ہو سکتی ہے جو بارڈنگ سے پہلے تھی اور اس طرح جب کی سطح کے جن مقامات پر بھاپ کے بلبلے چپکے رہتے ہیں وہاں سے میٹیل سخت نہیں ہو سکے گا۔

چونکہ چھینی کو گرم کرنے کے بعد صرف اس کا ایک حصہ ہی پانی میں ڈبو لیا جاتا ہے اس لیے چھینی کی باڈی کا میٹیل اتنے درجہ حرارت پر ہوتا ہے جس خود خود میٹلنگ کا عمل مکمل ہوتا ہے اور پھر ٹنگ کے لیے چھینی کو دوبارہ گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ چھینی کی گرم باڈی سے حرارت کٹائی کی دھار کو منتقل ہونے سے اس کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے (شکل 191.1)۔

چھینی کی دھار کے درجہ حرارت کا اندازہ میٹیل کی رنگت سے کیا جاتا ہے۔

گرم کرنے سے سٹیل کی مختلف رنگت اس کی سطح پر بننے والے آکسائیڈ کی تہ کی چمک کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میٹلنگ کا درجہ حرارت جس قدر زیادہ ہوگا آکسائیڈ کی تہ اتنی ہی موٹی ہوگی اور ساتھ ہی اس کی رنگت بھی تبدیل ہو جائے گی۔


پرانی ریتی کے ذریعے جب کی سطح پر آکسائیڈ کی تہ بننے والی تہ کو اتار دیا جائے تو میٹیل کی اصل رنگت نظر آتی ہے۔ جو نئی میٹلنگ کے لیے دیکار۔ درجہ حرارت کے مطابق چھینی کی دھار کی رنگت نظر آئے اسے فوراً پانی میں ڈبو کر ٹھنڈا کر لیا جاتا ہے۔



سخت کی کئی چھینی کے ذریعہ تھوڑا سا میٹرل کاٹنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آیا اس کی کٹائی کی دھار درست حد تک سخت ہوگئی ہے یا نہیں۔ دھار زیادہ سخت ہو جانے کی صورت میں ٹوٹ جائے گی۔ ٹوٹی ہوئی دھار والی چھینی کو گرم کرنے کے دوبارہ ٹھیک کر کے سخت کرنا پڑتا ہے۔ دوسری بار بارڈنگ کے بعد پٹرنگ کے لیے پیلے کی نسبت زیادہ درجہ حرارت تک چھینی کو گرم کرتے ہیں۔ کٹائی کی دھار نرم رہ جانے کی صورت میں چھینی سے کٹائی کرنے پر دھار فوراً کٹہ ہو جائے گی جسے دوبارہ سخت کرنا پڑے گا اور پٹرنگ کا درجہ حرارت کم منتخب کیا جائے گا۔

حساس قسم کے سٹیل کو بھٹی میں گرم کرنا

ٹنگ کٹر اور برسے وغیرہ کے لیے استعمال ہونے والے قیمتی سٹیل کی بارڈنگ کرنے کے لیے مخصوص بھٹیوں میں سٹیل بنانے والی کمپنی کی ہدایات کے مطابق درست درجہ حرارت تک گرم کیا جاتا ہے۔ بعض اوزاروں کی مخصوص بناوٹ کی وجہ سے ان کو خاص طریقے سے گرم کرنا پڑتا ہے۔ کٹائی کرنے والے اوزاروں کو متناظر طریقے سے گرم کرنا۔ لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کی تیز دھاریں باقی حصوں کی نسبت جلدی گرم ہو جاتی ہیں اور سٹیل کے مختلف مقامات سے مختلف درجہ حرارت تک گرم ہونے کی وجہ سے میٹرل میں اندرونی چھچھاؤ پیدا ہو جاتا ہے جس سے سٹیل کی سطح پر درزیں بن جانے کا احتمال ہوتا ہے جس سے جب ناقابل استعمال ہو جائے گا۔

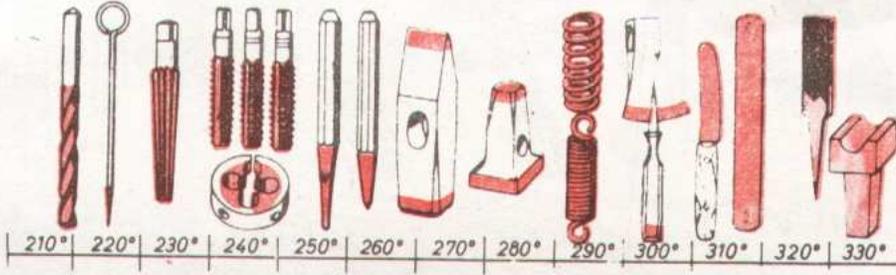

حری اور مٹی میں اسٹیل
بھورامبر بھورامبر نیلا ہلا نیلا
بنفشی ارغوانی سرخ بھورامبر زردی گہرا زرد زرد ہلکا زرد شکل 192.1

بارڈنگ کے لیے استعمال ہونے والی بھٹی کے بنانے میں جب کو رکھ کر گرم کرنے سے سٹیل کو نقصان پہنچانے والے گیس کے اجزا مثلاً سلفور اور اسکین وغیرہ میٹرل میں شامل نہیں ہو سکتے اور نہ ہی جب کوٹے میں رکھ کر گرم کرنے کے طریقے میں جب کی بیرونی سطح کے میٹرل میں سے کاربن کی مقدار خارج ہو سکتی ہے۔ اگر سٹیل سے کاربن خارج ہو جائے تو اسے سخت نہیں کیا جاسکتا۔ بھٹی کے اندر حسب منشاء درجہ حرارت حاصل کیا جاسکتا ہے اور درست کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ اس سے سٹیل ضرورت سے زیادہ گرم نہیں ہوتا اور اس کو جلنے سے بچایا جاسکتا ہے۔

سٹیل کی قسم کے مطابق گرم کرنے کے بعد میٹرل کو پانی یا تھیل یا مٹی میں ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ پٹرنگ کے عمل میں ٹھنڈا کرنے کے بعد میٹرل کو دوبارہ گرم کرنا پڑتا ہے جس کے لیے جب کوٹیل کی ٹیپ پر رکھ کر یا سلٹ ہاتھ میں ڈبو کر درست درجہ حرارت تک گرم کیا جاتا ہے (شکل 192.1)۔

ٹوٹ سٹیل گرم کرنے کے لحاظ سے بہت حساس ہوتے ہیں۔ ان کی ٹھیکائی کے لیے یا بارڈنگ کے لیے ان کو مخصوص درجہ حرارت سے زیادہ درجہ حرارت تک گرم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان کے مقررہ درجہ حرارت سے تھوڑا سا زیادہ درجہ حرارت تک یا زیادہ دیر تک گرم کیا جائے تو بڑی بڑی قلموں والی بناوٹ حاصل ہوگی جسے بعد میں ایننگ کے عمل سے دور کیا جاسکتا ہے۔

اگر بھٹی کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہو (تقریباً 1100) تو جب کو کم وقت کے لیے بھی بھٹی میں رکھنے سے میٹرل جل جاتا ہے۔ جلا ہوا سٹیل ناقابل استعمال ہو جاتا ہے۔

سوالات

- 1 - جاوں کی ایننگ کیوں کی جاتی ہے؟ غلطی سے بچنے کے لیے ایننگ کرتے وقت کن باتوں کو مدنظر رکھا جاتا ہے؟
- 2 - دستے والی چھینی کی بارڈنگ کرنے کا طریقہ بتائیے اور بارڈنگ کے لیے کیے جانے والے مختلف مدارج کی وضاحت کریں (وضاحت کے لیے مثالیں پیش کریں)۔
- 3 - ایننگ بارڈنگ اور پٹرنگ کرتے وقت جب کو گرم کرنے کے لیے کوٹے کی لنگ خاص قسم کی بھٹیوں کے علاوہ سلٹ ہاتھ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ بتائیے حساس قسم اور قیمتی سٹیل کی قسموں کو گرم کرنے کے لیے سلٹ ہاتھ کیوں خصوصاً استعمال کیے جاتے ہیں؟
- 4 - بارڈنگ کرتے وقت جب کو گرم کرنے کے فوراً پانی میں ٹھنڈا کرنے سے جب کی سطح پر درزیں کیوں پیدا ہو جاتی ہیں؟

گیس ویلڈنگ




جلنے والی گیسوں کے شعلے سے ویلڈنگ کرنا
جب سے انسان درکشاپ میں سادہ قسم کے طریقوں سے آسان درجہ حرارت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے جس سے سٹیل کو گھولایا جاسکے (تقریباً 1500°C) اسی وقت سے میٹریل کو گھول کر ویلڈنگ کرنے کا طریقہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ویلڈنگ کا طریقہ اپنے مخصوص فوائد کی بنا پر میٹریل کو جوڑنے کے لیے استعمال ہونے والے دوسرے طریقوں مثلاً سخت ٹانکا لگانے، پیچوں اور کابلوں سے جوڑنے کی نسبت وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے ویلڈنگ کے ذیلیے جوڑے گئے حصے روٹوں اور پھول سے جوڑے گئے حصوں کی نسبت ہلکے (میٹریل کی بچت) اور سستے ہوتے ہیں۔ یہ سیدھی بناوٹ والے جاب جو پہلے ڈھلائی کر کے تیار کیے جاتے تھے آجکل چادروں اور اینگن آئرن وغیرہ کو ویلڈ کر کے بنائے جاتے ہیں (شکل 193.1) ویلڈ کر کے تیار کیے جانے والے جاب ڈھلائی کے طریقے سے تیار کیے جانے والے جابوں کی نسبت کم وزنی ہوتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے حصوں کو ویلڈنگ جوڑ کر مرمت کی جاتی ہے۔

ویلڈنگ کے ذیلیے مختلف حصوں کو آپس میں جوڑتے وقت جوڑکے تمام پردوںوں حصوں کے میٹریل کو گھول کر آپس میں ملا دیا جاتا ہے اور اکثر اوقات جاب کے میٹریل کی طرح کے میٹریل کو گھول کر اضافی طور پر جاب کے میٹریل میں ملا دیا جاتا ہے۔ یہ اضافی میٹریل تاروں کی صورت میں ہوتا ہے اور لے فلڈرڈ (Filler Rod) کہتے ہیں۔ ویلڈنگ مکمل ہونے پر گھیلے ہوئے میٹریل کے جم جانے سے جوڑے جانے والے حصوں کے کنارے مضبوطی سے باہم جوڑ جاتے ہیں۔

میٹریل کو گرم کرنے کے لیے جلنے والی گیسوں کو ویلڈنگ مارچ کی مدد سے جلا کر حرارت حاصل کی جاتی ہے۔

اسٹیلین کو نموناً بطور جلنے والی گیس استعمال کیا جاتا ہے اور یہ گیس تیار کرنے کے لیے خاص قسم کے ٹینک بنائے ہوتے ہیں جن کو اسٹیلین جنریٹر کہتے ہیں۔ جلنے کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے آکسیجن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آکسیجن گیس سلنڈروں میں زیادہ دباؤ کے ساتھ مہیا کی جاتی ہے۔

ویلڈنگ کے لیے استعمال ہونے والے شعلے سے زہریلے دھاتوں کو جوڑا جاسکتا ہے لیکن ان کو کٹ کر علیحدہ بھی کیا جاسکتا ہے۔ کٹائی کرنے کا طریقہ گیس کٹنگ کہلاتا ہے گیس کٹنگ کے طریقے میں گھیل ہوئی دھات کو خالص آکسیجن کی مدد سے جلا کر کٹائی کی جاتی ہے۔ سٹیل کے علاوہ دوسری دھاتوں مثلاً ڈیگنی لوہے، تانبے، ایلومینیم اور نکل وغیرہ کو بھی ویلڈ کیا جاسکتا ہے۔ غیر آہنی دھاتوں اور پلاسٹک کے حصوں کو مخصوص طریقوں سے ویلڈ کر کے جوڑتے ہیں جنھیں جس اجزانے ترتیبی والے اضافی میٹریل کے ساتھ امدادی میٹریل مثلاً ویلڈنگ فلکس استعمال کرنے پڑتے ہیں۔

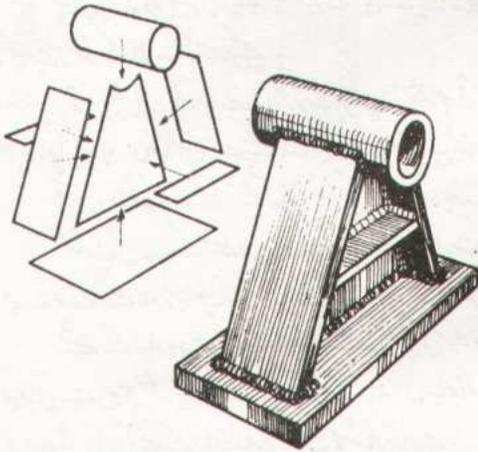


شکل 193.1: چادروں اور پائپ کے ٹکڑے کو ویلڈ کر کے تیار کیا گیا برنگ بلاک

شکل 193.1: چادروں اور پائپ کے ٹکڑے کو ویلڈ کر کے تیار کیا گیا برنگ بلاک



ویلڈنگ کا عمل

چادروں کو ویلڈنگ سے آپس میں جوڑتے وقت جوڑ کے مقام پر میٹرل کو ویلڈنگ ٹارچ کو دائیں سے بائیں طرف کو حرکت دے کر بتدریج پھیلا یا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ویلڈنگ ٹارچ کے شعلے سے میٹرل گرم ہو کر بالآخر گھیل جاتا ہے۔ ساتھ ہی فلڈر ڈکو گھول کر جوڑ کے مقام کو میٹرل سے اس طرح بھر دیا جاتا ہے کہ دونوں حصوں کے جوڑنے والے کنارے گھیل کر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ جائیں۔ ویلڈنگ ٹارچ کے شعلے کے پیچھے گھلی ہوئی دھات جمعیتی جاتی ہے اور بالآخر ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔

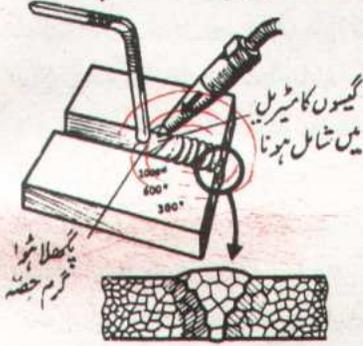

شکل 194.1: جاب کے میٹرل پر ویلڈنگ کا اثر

جوڑ کے ارد گرد والے میٹرل کے درجہ حرارت میں بہت زیادہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے جو کہ پھیلنے کے بعد دوبارہ جتنا ہے نتیجتاً ویلڈنگ ٹارچ کے سامنے کی طرف کا میٹرل پھیلتا جاتا ہے اور پچھلی طرف کا میٹرل سکڑتا جاتا ہے۔ چونکہ صرف ویلڈنگ کے مقام سے ہی میٹرل پھیلتا ہے اس لیے اطراف کا ٹھنڈا میٹرل اس کے پھیلاؤ میں رکاوٹ بنتا ہے اس طرح میٹرل کے گرم اور ٹھنڈے حصوں کے درمیان اندرونی ٹھپاؤ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ میٹرل کے گرم ہو کر پھیلنے پر جوڑ کے دونوں طرف سے اس پر دباؤ پڑتا ہے۔ اسی لیے لمبے لمبے جوڑوں کی صورت میں جوڑے جانے والے کنارے ویلڈ ہونے کے ساتھ ساتھ بتدریج ایک دوسرے کے قریب آتے جاتے ہیں۔

جوڑ کے مقام سے میٹرل کے ذرات کی بناوٹ میں بھی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اور بڑی بڑی ٹلوں والی بناوٹ کا حاصل ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ شعلہ پیدا کرنے کے لیے جلائی جانے والی گیسوں کے اجزاء مثلاً آکسیجن، نائٹروجن وغیرہ میٹرل میں جذب ہو جاتے ہیں جس سے میٹرل پہلے کی نسبت زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے (صفحہ 183 سے موازنہ کیجیے)۔ (شکل 194.1)۔ جلائی جانے والی گیسوں کی مقدار غلط ہونے یعنی شعلے میں آکسیجن یا آئسٹیلین میں کمی بیشی بھی جاب کے میٹرل کے اجزاء میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے (صفحہ 204 سے موازنہ کیجیے)۔

یہ تمام باتیں تیار کیے جانے والے جوڑ کے معیار پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر یہ نقص کے جوڑ تیار کرنا ہوں تو ویلڈر کو ان باتوں کے بارے میں تفصیلاً علم ہونا چاہیے اور ان نقائص سے بچنے کے لیے اسے مناسب تدابیر کرنی چاہئیں۔


گیس ویلڈنگ کے شعلے کے لیے آئسٹیلین کے علاوہ ہائیڈروجن، ہلکی گیس، پروپین اور پٹرولیم گیس بھی استعمال کی جاتی ہے۔ مختلف گیسوں کے شعلے کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت مختلف ہوتا ہے۔ آئسٹیلین اور آکسیجن کو ملا کر جلاسنے سے پیدا ہونے والے شعلے کا درجہ حرارت سب سے زیادہ ہوتا ہے (تقریباً 3200°C)۔

شعلے کے زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے آکسیجن کی موجودگی میں گھسی ہوئی دھات کی بہت زیادہ مقدار آکسائیڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ چونکہ آکسائیڈ کوہے سے ہلکا ہوتا ہے اس لیے آکسائیڈ گھسی ہوئی دھات کے اوپر تیرتا رہتا ہے اور ویلڈنگ ٹارچ کی ادھر ادھر کی حرکت کے ساتھ ساتھ اطراف کو مہتا رہتا ہے۔

غلط شعلے یا فلڈر ڈ کو غلط طریقے سے حرکت دینے سے جوڑ کے میٹرل میں سلیگ (slag) کے ذرات شامل ہو جاتے ہیں جس سے جوڑ کمزور ہو جاتا ہے۔

ویڈنگ کے لیے استعمال ہونے والے آلات

ویڈنگ مارچ دو بڑے حصوں سے (grip) اور نوزل (nozzle) مشتمل ہوتی ہے مختلف سائز کے سوراخوں کی نوزل دستیاب ہوتی ہیں جن کو حسب ضرورت تبدیل کیا جاسکتا ہے (شکل 195.1)۔
دستے کے ایک سرے پر دو نالیوں بنی ہوئی ہیں جن کے ساتھ ایکسجن اور ایٹیلین مہیا کرنے والے ربر کے پائپ لگائے جاتے ہیں۔ ایکسجن اور ایٹیلین گیس کی مقدار کو کم و بیش کرنے کے لیے دستے پر دو والو لگے ہوتے ہیں۔

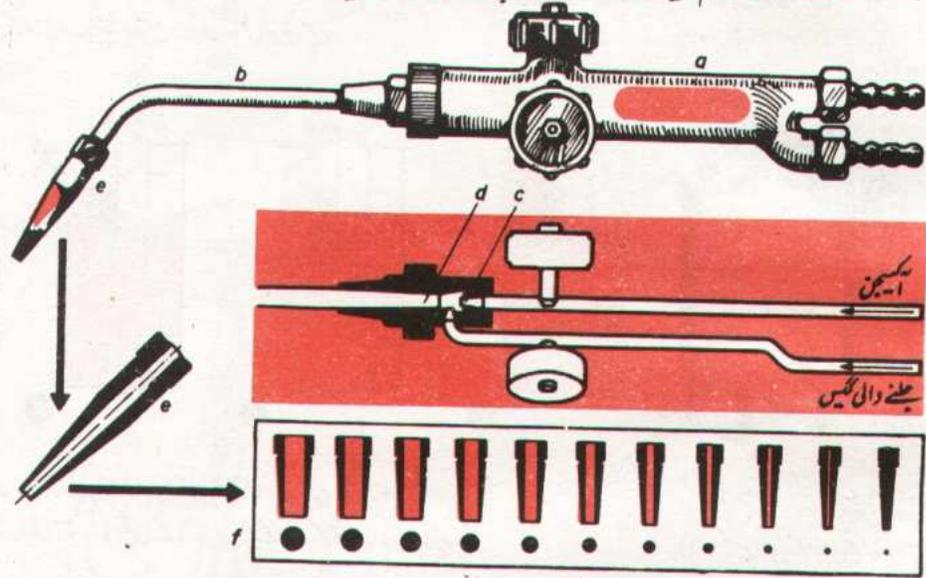

شکل 195.1: ویڈنگ مارچ (a) دستے جس پر گیسوں کی مقدار کو کم و بیش کرنے کے لیے دو والو لگے ہوتے ہیں (b) نوزل (c) جیٹ (d) مکنگ چیمبر (e) نوزل کا سائز (f) مختلف سائز کے سوراخوں والے نوزل کے سائز

دونوں گیسوں والو سے گزرنے کے بعد ایک پریشر جیٹ کے ذریعے مکنگ چیمبر میں داخل ہوتی ہیں، جہاں دونوں گیسوں آپس میں مل جاتی ہیں۔ جیٹ ایکسجن گیس کی نالی پر لگایا ہوتا ہے۔ مکنگ چیمبر سے گیسوں نوزل پائپ کے ذریعے نوزل تک پہنچتی ہیں۔ مکنگ چیمبر کو پریشر جیٹ کے مقام پر گول سلامی دار بنایا ہوتا ہے اور اس حصے میں ایٹیلین گیس کی نالی لگائی ہوتی ہے جیٹ میں سے تیز دھار کی شکل میں نکلنے والی ایکسجن گیس اپنے ارد گرد موجود ایٹیلین گیس کو کبھی اپنے ساتھ ہالے جاتی ہے۔ دونوں گیسوں مکنگ چیمبر میں آپس میں مل کر نوزل سے خارج ہوتی ہیں جہاں ان کو جلایا جاتا ہے جس سے بہت زیادہ درجہ حرارت حاصل ہوتا ہے۔

نوزل تانبے کی بنی ہوئی ہے۔ چونکہ تانبا حرارت کا اچھا موصل ہے اس لیے ویڈنگ کے مقام سے منعکس ہونے والی حرارت جو کہ نوزل کے میٹرل میں جذب ہو جاتی ہے، کو جلد ہی خارج کر دیتا ہے اور اس طرح نوزل کا ٹمپ (nipple) زیادہ گرم نہیں ہونے پاتا۔ نوزل مختلف سائز کے اندرونی سوراخوں والی ہوتی ہیں جن کو جاب کے میٹرل کی موٹائی کے مطابق گیسوں کی مقدار حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔


میٹرل جس قدر زیادہ موٹا ہوگا اسی قدر وہ زیادہ حرارت خارج کرے گا (صفحہ 70 سے موازنہ کیجیے)۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنے ہی بڑے سائز کے سوراخ والی نوزل استعمال کی جاتی ہے اور اس کے برعکس ٹیل اور ایٹیلین کی ایک ہی موٹائی کی چادروں کو ویڈ کرنے کے لیے ایٹیلین کی نسبت بڑے سائز کی نوزل استعمال کی جائے گی کیونکہ ٹیل کی نسبت ایٹیلین حرارت کا اچھا موصل ہے۔

چھوٹے قطر کے سوراخوں والی نوزل استعمال کرتے وقت ایکسجن گیس کا پریشر بڑے قطر کے سوراخوں والی نوزل کی نسبت کم رکھا جاتا ہے۔ عموماً نوزل کے اوپر چادروں کی موٹائی جن کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں درج ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پر ایکسجن گیس کا دباؤ

بھی کندہ ہوتا ہے (مثلاً 20 N/cm^2 ; 1-2mm)

گیس جنریٹر میں اسٹیلین گیس تیار کی جاتی ہے اور تیار شدہ گیس کو ایسے عناصر سے صاف کیا جاتا ہے جو ویلڈ کے جانے والے جوڑ کے میٹرل کے لیے نقصان دہ ہوں۔

اسٹیلین گیس کیلشیم کاربائیڈ اور پانی سے تیار کی جاتی ہے۔ کیلشیم کاربائیڈ کیلشیم اور کوئلے کو بجلی کی بھٹیوں میں جلانے سے حاصل کیا جاتا ہے اور یہ کیلشیم اور کاربن پر مشتمل ہوتا ہے۔ پانی یا نم دار ہوا میں کیلشیم کاربائیڈ اسٹیلین گیس اور کیلشیم میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اسٹیلین میں کاربن اور ہائیڈروجن دونوں شامل ہوتی ہیں۔

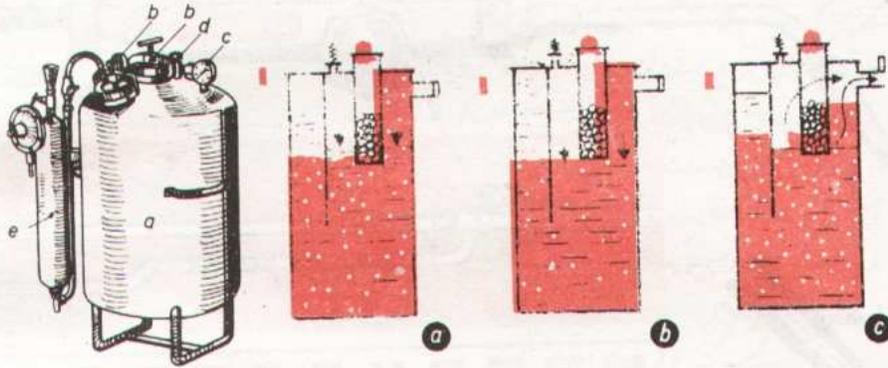

شکل 196.1: گیس جنریٹر (a) ٹینک (b) کیلشیم کاربائیڈ کو ادرینے کرنے والی چوڑی والی صلاح اور ڈسکا (c) گونڈیٹر (b) حفاظتی دار (e) حفاظتی چیمبر

شکل 196.2: پانی پر مشتمل جنریٹر کے کام کرنے کا اصول (a) کیلشیم کاربائیڈ والا پانی میں ڈوبا ہوا ڈبہ (b) گیس کے دباؤ سے پانی نیچے کو دب کر اطراف سے اوپر چڑھ جاتا ہے اور گیس پیدا ہونا بند ہو جاتی ہے (c) گیس کے خارج ہونے پر گیس دوبارہ بنا شروع کر دیتی ہے۔

اسٹیلین جنریٹر مختلف قسم کے ہوتے ہیں کیلشیم کاربائیڈ کو اکثر ایک ڈبل میں ڈالا جاتا ہے جو گیس پیدا کرتے وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ پیدا ہونے والی گیس فلٹر سے گزر کر پائپ کے ذریعے ویلڈنگ ٹارچ میں آ جاتی ہے (شکل 196.1)۔ جب گیس استعمال نہ کی جا رہی ہو تو جنریٹر میں گیس جمع ہونے سے اس کا دباؤ بڑھتا ہے جس سے جنریٹر کے اس حصے میں پانی کی سطح جہاں گیس جمع ہو نیچے کو دب کر اس حصے کے باہر بلند ہو جاتی ہے۔ اس طرح پانی کیلشیم کاربائیڈ کو چھونے نہیں پاتا اور مزید گیس تیار ہونا بند ہو جاتی ہے۔ جب گیس کو خارج کیا جائے تو گیس کا دباؤ کم ہو جانے سے اطراف کو پانی کی بلند سطح نیچے ہو جاتی ہے اور اس طرح جنریٹر کے اس حصے میں جہاں کاربائیڈ ہوتا ہے پانی کی بندی میں اضافہ ہونے سے پانی کاربائیڈ کے ساتھ مل جاتا ہے اور گیس دوبارہ بنا شروع ہو جاتی ہے (شکل 196.2)۔

بعض جنریٹر اس طرح بنائے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جاسکتا اور کچھ جنریٹر ایسے ہوتے ہیں جن کو جہاں چاہیں منتقل کر سکتے ہیں۔ اس قسم کے چھوٹے جنریٹر پائپ فٹنگ وغیرہ کے کام میں استعمال ہوتے ہیں۔ ورکشاپ سے باہر اسٹیلین گیس کے سلنڈر استعمال کیے جاتے ہیں جن میں گیس دباؤ کے ساتھ بھری ہوتی ہے۔


اسٹیلین گیس کو جمع کرتے وقت خاص احتیاط برتنی پڑتی ہے تاکہ دھماکہ نہ ہو سکے۔ اس کے لیے ایسیٹون استعمال کیا جاتا ہے جس میں اسٹیلین گیس حل ہو جاتی ہے۔ ایسیٹون کے ایک لیٹر میں 25 لیٹر اسٹیلین گیس حل ہو سکتی ہے۔ علاوہ ازیں اسٹیلین گیس کے سلنڈروں میں باریک مسام دار میٹرل بھرا ہوتا ہے جو اپنے اندر اسٹیلین گیس حل کیے ہوئے ایسیٹون کو جذب کر لیتا ہے۔ سلنڈر کے اندر دباؤ کم ہونے سے یعنی سلنڈر کا والو کھولنے پر حل شدہ گیس ایسیٹون سے خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔

ویلڈنگ آلات کے لیے حفاظتی تدابیر


ویلڈنگ کے لیے استعمال ہونے والے برآے کے لیے مخصوص حفاظتی تدابیر کی جاتی ہیں تاکہ گیس کو آگ لگنے سے دھماکہ نہ ہو سکے۔ دھماکہ اس وقت ہوتا ہے جب جلنے والی گیس کی بہت زیادہ مقدار ہوا میں شامل ہو جائے۔ ایسی ہوا میں معمولی سی چمکاری کے پیدا ہونے سے پوری کی پوری گیس والی ہوا دھماکے کے ساتھ جلنا شروع کر دیتی ہے۔ علاوہ ازیں اسیٹیلین گیس کا دباؤ زیادہ ہونے سے بھی دھماکہ ہو سکتا ہے۔

گیس کے دباؤ کو بڑھنے سے روکنے کے لیے حفاظتی والو استعمال کیے جاتے ہیں (شکل 197.1) گیس کا دباؤ ایک مخصوص حد سے زیادہ ہو جانے کی صورت میں والو میں لگے ہوئے پرننگ کے دب جانے سے گیس کا راستہ خود بخود کھل جاتا ہے اور اس طرح گیس کی زائد مقدار خارج ہو جاتی ہے۔ گیس خارج ہونے سے اس کے دباؤ میں کمی ہو جاتی ہے۔ دباؤ کے کم ہونے سے پرننگ کے باؤ سے والو دوبارہ بند ہو جاتا ہے۔ ایک طرف والو (check valve) (شکل 197.2) گیسوں کو صرف ایک ہی طرف کو گزر لے دیتے ہیں۔ ایسے والو پر گیس کا دباؤ نیچے کی سمت سے پڑتا ہے۔

گیس اسی صورت میں والو میں سے گزر سکے گی جب گیس کے دباؤ سے والو میں لگا ہوا مخروطی حصہ پرورد جائے۔ اوپر سے اٹنے والے دباؤ پڑنے سے یہ مخروطی حصہ گیس کے راستے کو فوراً بند کر دیتا ہے اور اس طرح گیس واپس نہیں جاسکتی ہے۔

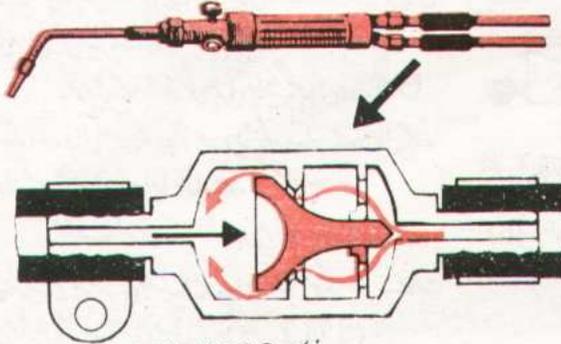

شکل 197.2: ایک طرف والو

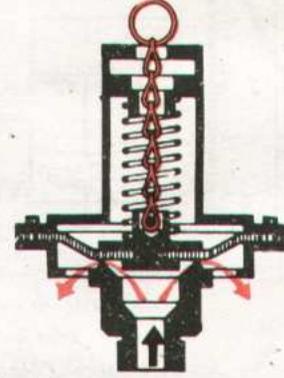


شکل 197.1: حفاظتی ولو

حفاظتی چیمبر (شکل 197.3) گیسوں سے جلنے والے شعلے کو اسیٹیلین جنزریٹر تک پہنچنے سے اس وقت روکتا ہے جب گیس ویلڈنگ ٹاپچ سے باہر نکلنے سے پہلے ہی جلنا شروع کر دیں یعنی حفاظتی چیمبر بیک فائر ہو رہا ہوتا ہے۔

آکسیجن گیس کے سلنڈر


سیٹیل کی موٹی موٹی دیواروں والے آکسیجن گیس کے سلنڈروں میں دباؤ کے تحت بھری ہوئی آکسیجن گیس ایک پریشر ریگولیٹر (شکل 198.1) میں سے ہوتی ہوئی ویلڈنگ ٹاپچ تک پہنچتی ہے۔ یہ پریشر ریگولیٹر سلنڈر میں گیس کے پریشر (1500 نیوٹن فی مربع میٹر) کو کم کر کے (مثلاً 20-40 نیوٹن فی مربع میٹر) ویلڈنگ ٹاپچ کو گیس دیتا کرتا ہے۔ پریشر ریگولیٹر کے والو کو بڑے ایک ڈیاگرام کے ساتھ اس طرح جوڑا ہوتا ہے کہ اس کی حرکت سے والو کم یا زیادہ کھلتا ہے یا مائل نہ ہوتا ہے۔ ڈیاگرام پر آکسیجن گیس اور پرننگ کے دباؤ کی تومیں مخالف سمت میں عمل کرتی ہیں۔ اوپر کی سمت سے آکسیجن گیس کے دباؤ سے والو بند ہو جاتا ہے۔ اور اس کے مخالف سمت میں عمل کرنے والے دباؤ والے

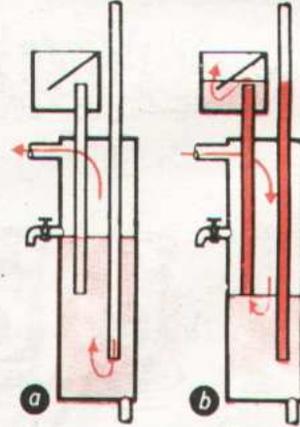

شکل 197.3: حفاظتی چیمبر کا کام رکھ دباؤ والا (a) گیس کا گزرنا (b) گیس کو آگ لگ جانے کی صورت میں۔ زیادہ دباؤ یا زیادہ دباؤ والے حفاظتی چیمبر کی صورت میں چیمبر کے اندر لگی ہوئی ایلوں کی وجہ سے دھماکے کی ہری کمزور پڑ جاتی ہیں جس سے شعلہ رک جاتا ہے۔

پرنک کی قوت سے والوکھتا ہے۔

ایک پیچ کی مدد سے پرنک کے دباؤ کو کم یا زیادہ کر کے گیس مطلوبہ دباؤ کے ساتھ مسلسل حاصل کی جاسکتی ہے۔ مثلاً عام کام کے لیے 40 نیوٹن فی مربع میٹر دباؤ کے لیے ریگولیٹر کا والوکھولنے سے اس دباؤ سے گیس سلنڈر سے خارج ہونا شروع کر دیتی ہے۔ اگر گیس کا استعمال کم کر دیا جائے تو ڈیا فرام پرنکس کا دباؤ بڑھنے لگتا ہے۔ ڈیا فرام پرنکس کے دباؤ کے مزید بڑھنے پر والو بند ہو جاتا ہے اور اس وقت تک بند رہتا ہے جب تک پہلے والا دباؤ حاصل نہ ہو جائے۔ جو نئی گیس کا استعمال بند کر دیا جائے گا، ڈیا فرام پر دباؤ بڑھنے سے والو خود بخود بند ہو جائے گا۔

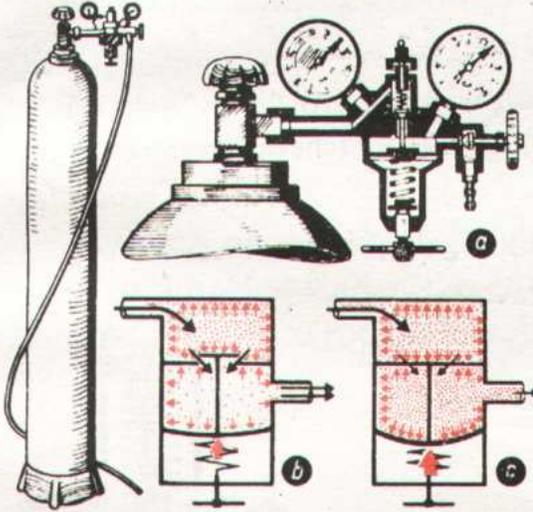

شکل 198.1: آکسیجن گیس کا سلنڈر جس کے ساتھ پریشر ریگولیٹر لگا ہوا ہے
(a) سلنڈر کے منہ کا والوکھولنے سے پرنک پر دباؤ پڑتا ہے
(b) استعمال کے وقت گیس کے گزرنے کا راستہ
(c) گیس کا اخراج بند کرنے پر پریشر ریگولر میں لگا ہوا والو گیس کا راستہ بند کر دیتا ہے

آکسیجن گیس کے دباؤ میں کمی پیشی ڈیا فرام میں حرکت پیدا کرتی ہے جس کے نتیجے میں ریگولر کا والوکھلتا یا بند ہوتا ہے۔ ڈیا فرام پر عمل کرنے والی دونوں قوتیں گیس کے دباؤ اور پرنک کی قوتیں) اس طرح متوازن رہتی ہیں کہ پرنک کے مخصوص دباؤ سے گیس ہمیشہ ایک مخصوص دباؤ پر خارج ہوتی ہے۔ ایک پیچ کو گھمانے سے پرنک کے دباؤ کو کم و بیش کیا جاسکتا ہے۔ اس وجہ سے ویلڈنگ کے لیے گیس کے دباؤ میں حسب ضرورت کمی بیشی (5 نیوٹن سے لے کر 20 نیوٹن فی مربع میٹر تک) کی جاسکتی ہے۔

ریگولر کے ساتھ لگی ہوئی پریشر گیج کی مدد سے سلنڈر کے اندر والی گیس کا دباؤ اور ویلڈنگ کے لیے استعمال ہونے والی گیس کا دباؤ پڑھا جاسکتا ہے۔

مختلف گیسوں کے سلنڈروں پر لگائے جانے والے پریشر ریگولر کو باہم تبدیل نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ سلنڈر کے منہ پر چوڑیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں (شکل 198.2)۔

آکسیجن گیس کے سلنڈر پر $R \frac{3}{4}$ کی دائیں چوڑیاں اور ہائیڈروجن گیس کے سلنڈر پر $R \frac{1}{2}$ کی بائیں چوڑیاں لگائی ہوتی ہیں۔ گیس کے لیے ربر کی نالیاں بھی رنگت اور سوراخ کے قطر کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں۔ آکسیجن گیس کے لیے استعمال


ہونے والی ربر کی نالیاں سیاہ رنگ کی ہوتی ہیں اور ان کا اندرونی قطر 6 ملی میٹر ہوتا ہے۔ جلنے والی گیس مثلاً اسٹیلین کی ربر کی نالی کا رنگ سرخ اور قطر تقریباً 10 ملی میٹر ہوتا ہے۔ ان کو صرف ان کے متعلقہ پریشر ریگولر یا ویلڈنگ ٹارچ کی نالیوں وغیرہ کے ساتھ ہی لگایا جاسکتا ہے۔

ربر کی نالیاں اعلیٰ درجہ یعنی بہت چمکدار ربر سے بنائی جاتی ہیں اور نالیوں کی دیوار کی موٹائی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ نیز ان کو بناتے وقت ربر میں کپڑے کی تہیں رکھی جاتی ہیں تاکہ جلدی خراب نہ ہونے پائیں۔



شکل 198.2: پریشر ریگولر کو لگانے کے مختلف طریقے
(a) آکسیجن (b) ہائیڈروجن (c) اسٹیلین

بڑی نالی کو ایک با جس گیس کے لیے استعمال کیا جائے، پھر ہمیشہ اسی گیس یعنی آکسیجن (شکل 199.1) یا اسٹیلین (شکل 199.2) کے لیے ہی استعمال کرنا چاہیے ورنہ آکسیجن اور اسٹیلین گیسوں کے نالیوں میں باہم ملنے سے دھماکہ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔

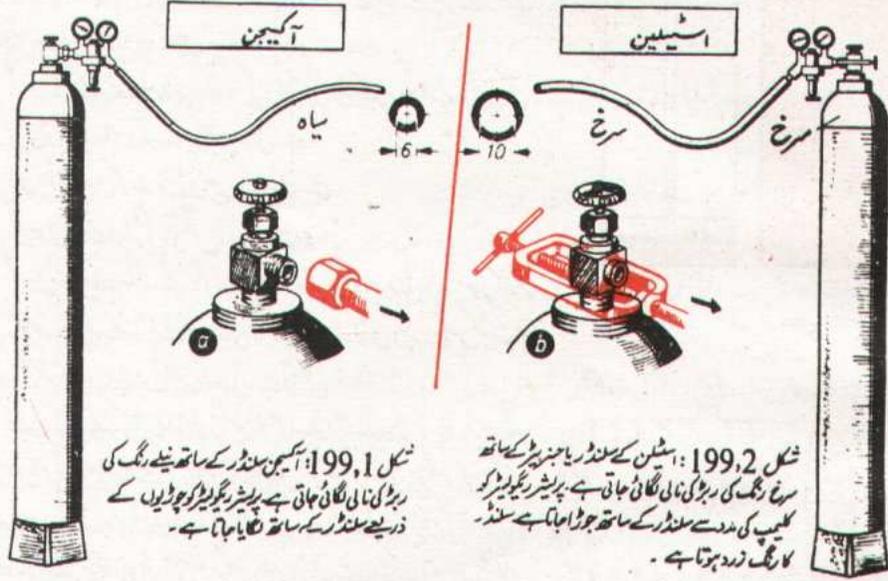

شکل 199.1: آکسیجن سلنڈر کے ساتھ نیلے رنگ کی بڑی نالی لگانی جاتی ہے۔ پریشر ریگولیٹر کو چوڑیوں کے ذریعے سلنڈر کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔

شکل 199.2: اسٹیلین کے سلنڈر یا جینریٹر کے ساتھ سرخ رنگ کی بڑی نالی لگانی جاتی ہے۔ پریشر ریگولیٹر کو کلیپ کی مدد سے سلنڈر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ سلنڈر کا رنگ زرد ہوتا ہے۔

بڑی نالی کو پریشر ریگولیٹر کے ساتھ لگانے کے لیے نالی کو ریگولیٹر پر لگے ہوئے نپل پر چڑھا دیا جاتا ہے اور اسے پھسلنے سے روکنے کے لیے ایک چھلانا کلیپ لگا دیا جاتا ہے۔ ریگولیٹر کو جوڑتے وقت بہت احتیاط برتی جاتی ہے اور پائپ کے تمام سڑوں پر کلیپ لگائیے جاتے ہیں تاکہ جوڑ مضبوط رہیں۔ دھماکے کے خطرے سے بچنے کے لیے اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ بڑی نالیوں کو گیس کے سلنڈروں کے ساتھ جوڑتے وقت وہ باہم تبدیل نہ ہو جائیں۔ آکسیجن گیس کے سلنڈروں کا رنگ سیاہ، پروپیئن یا ہائیڈروجن گیس کے سلنڈروں کا رنگ سرخ یا زرد اور اسٹیلین گیس کے سلنڈروں کا رنگ گہرا سرخ ہوتا ہے۔

سلنڈر میں گیس کی مقدار عموماً 40 لیٹر ہوتی ہے۔ گیس کے سلنڈر پر اس میں بھری جانے والی گیس کی اصل مقدار درج ہوتی ہے۔ (مثلاً 40.3 لیٹر یا 39.8 لیٹر) علاوہ ازیں سلنڈر پر گیس بنانے والی کمپنی کا نام بھی درج ہونا چاہیے۔

عام سائز کے سلنڈروں کے علاوہ آسانی سے منتقل کیے جا سکنے والے چھوٹے سائز کے سلنڈر بھی دستیاب ہوتے ہیں۔ آنکھوں کی حفاظت کے لیے ویلڈنگ کرتے وقت گہرے نیلے یا گہرے سبز رنگ کے شیشوں والی عینک استعمال کی جاتی ہے (شکل 199.3) ویلڈنگ کے لیے استعمال ہونے والی اس عینک کو "گوگلز" کہتے ہیں۔ یہ عینک اطراف سے بھی آنکھوں کو ڈھانپتی ہے تاکہ دھات کے ذرات وغیرہ اگر آنکھوں میں نہ پڑ سکیں۔ آنکھوں کو اطراف سے ڈھانپنے والے جھتے میں سورج بنائے ہوئے ہیں تاکہ پسینے کے بخارات عینک کے شیشے پر نہ جمنے پائیں۔



شکل 199.3: حفاظتی عینک (گوگلز)

ویلڈنگ کے دوران سیلک کے ذرات اڑتے ہیں۔ ان گرم ذرات کے آنکھوں میں پڑنے سے آنکھوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر ویلڈر بغیر عینک کے ویلڈنگ کے مقام کی سفید چمکدار دھات کو دیکھتا رہے تو دھات کی چمک سے آنکھوں پر بڑے اثرات پڑتے

ہیں۔

گیسوں کی خصوصیات

میٹر میں مختلف حالتوں میں پائے جاتے ہیں یعنی ٹھوس، مائع یا گیس حالت میں۔ (صفحہ 163 ملاحظہ ہو) گیس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں۔

اگر جلانے کے لیے استعمال ہونے والی گیس کا کوئی والوکھلا رہ جائے تو گیس کی بوتھوڑی ہی دیر بعد سائے کمرے میں پھیل جاتی ہے۔

اسی بنا پر گیسوں کو بند برتنوں میں رکھا جاتا ہے۔

گیسوں کے دباؤ کی قوتیں اور شدت دباؤ گیسوں کو دبا یا سکتا ہے۔ اس سے گیس کے حجم میں کمی ہو جاتی ہے گیسوں کو دبانے سے ان کے چھوٹے چھوٹے ذرات کا ذریعہ فاصلہ کم ہو جانے کی وجہ سے گیس کثیف ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی گیس دبی ہوئی گیس کہلاتی ہے (شکل 200,1)۔

جبے ہوئے پرسنگ کی طرح دبی ہوئی گیس کا بھی دباؤ ہوتا ہے۔ دباؤ ہٹانے پر پرسنگ کی طرح گیس بھی اپنی پہلی حالت میں واپس آ جاتی ہیں۔ اگر کسی بند برتن میں گیس کو دباؤ کے تحت بھر دیا جائے تو وہ برتن کی اندرونی سطحوں پر دباؤ ڈالے گی اور برتن کی تمام دیواروں پر اس کا دباؤ یکساں ہوگا۔ اکائی رقبہ سطح پر گیس کا دباؤ شدت دباؤ کہلاتا ہے (شکل

200,2)۔

شدت دباؤ کی اکائی بار (bar) کہلاتی ہے۔

اگر گیس سنڈر میں گیس کا شدت دباؤ 500 نیوٹن فی مربع سینٹی میٹر ہو تو سنڈر کی دیواروں کی سطح کے ہر مربع سینٹی میٹر پر 500 نیوٹن کی قوت عمل کرتی ہے۔ اگر سنڈر کے پینڈے کا رقبہ 100 مربع سینٹی میٹر ہو تو اس کے پینڈے پر عمل کرنے والی قوت کی مقدار حسب ذیل ہوگی:


$$F = 500 \text{ N/cm}^2 \times 100 \text{ cm}^2 = 50000 \text{ N}$$

شدت دباؤ ناپنے والے آلے کو پرسنگ کہنا جاتا ہے۔ دبی ہوئی گیس کے دباؤ سے پرسنگ میں نصب باریک دھاتی چادروں یا باریک چادر سے بنے ہوئے پائپ کی شکل میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔


یہ تبدیلی پرسنگ کے ڈائل پر لگی ہوئی سوئی میں حرکت پیدا کرتی ہے۔ اور ڈائل پر بھی ہوئی سکیل پر شدت دباؤ کی مقدار پڑھی جاسکتی ہے (شکل

200,3)۔


باریک چادر سے بنے ہوئے پائپ پر جتنا زیادہ دباؤ پڑے گا اتنا ہی وہ سیدھا ہونے کی کوشش کرے گا۔ پائپ میں پیدا ہونے والی معمولی سی حرکت بھی لیور اور گرائیوں کی مدد سے سوئی میں زیادہ حرکت کا باعث بنتی ہے

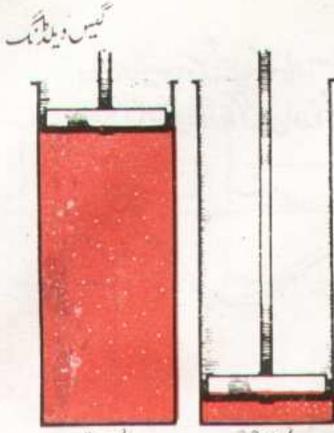

شکل 200,1: ہر گے پپ کے سنڈر میں ہوا کا دبا جاتا۔

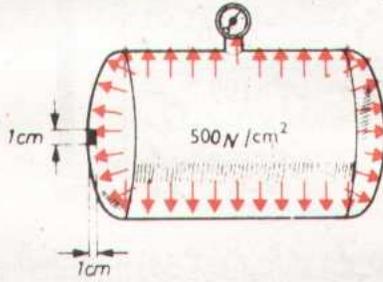


شکل 200,2: گیس کے ٹینک کی سطح پر عمل کرنے والے شدت دباؤ اور دباؤ کی قوتیں۔ اگر ٹینک میں گیس کا دباؤ 500 نیوٹن فی مربع سینٹی میٹر ہو تو ٹینک کی دیواروں کے ہر مربع سینٹی میٹر سطح پر 500 نیوٹن کی قوت عموداً عمل کرتی ہے۔ شدت دباؤ کی اکائی بار کہلاتی ہے۔ 1 مربع سینٹی میٹر پر 10 نیوٹن کی قوت کے برابر ہوتی ہے۔ دباؤ کی قوت = شدت دباؤ × دباؤ کی سطح کا رقبہ

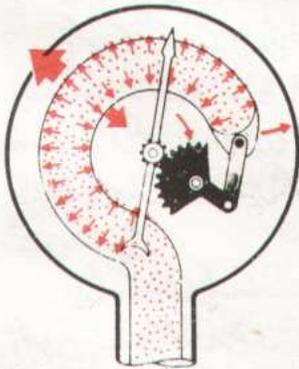

شکل 200,3: پرسنگ کے کام کرنے کا اصول۔

ہوا کا دباؤ

کرۃ ارض کے ارد گرد ہوا موجود ہے جو اپنے وزن کی بدولت زمین پر دباؤ ڈالتی ہے، دوسری گیسوں کی طرح زمین کی سطح کے ایک مربع سینٹی میٹر رقبہ پر ہوا جتنا وزن ڈالتی ہے اُسے ہوا کا دباؤ کہتے ہیں۔ ایک طرف سے کھلے منہ والی شیشے کی نالی کو پانی سے مکمل بھر کر اس کو اگر پانی سے بھرے ہوئے برتن میں اس طرح اُٹا دیا جائے کہ اس کا کھلا منہ پانی میں ڈوبا ہے اور تقابلاً حصہ عموداً پانی سے باہر رہے تو یہ ثابت ہوگا کہ شیشے کی نالی سے پانی خارج نہیں ہوگا، بلکہ ہوا کے دباؤ کی وجہ سے وہ پانی سے بھری رہے گی۔

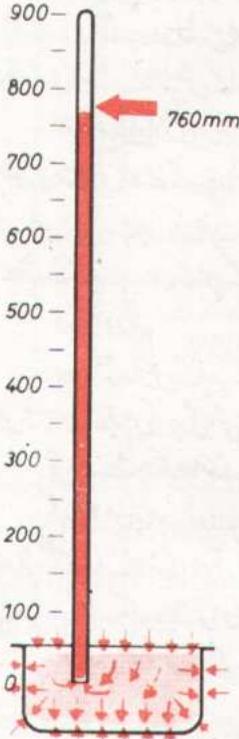

برتن میں موجود پانی کی سطح پر ہوا کا دباؤ نالی میں موجود پانی کو سہارتا ہے۔ ہوا کا دباؤ مخصوص ہوتا ہے جس کو نیوٹن فی مربع سینٹی میٹر میں ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ہوا کے دباؤ کو ناپنے کے لیے استعمال ہونے والا آلہ بیرومیٹر کہلاتا ہے (شکل 201.1)۔

مرکزی بیرومیٹر

متذکرہ بالا تجربے میں نالی کے اندر پانی کی اونچائی کو برتن میں پانی کی سطح سے اوپر حسب منشا دیا جاسکتا ہے۔ اس کی تصدیق اس وقت ہو جاتی ہے جب ہم پانی کی جگہ پارہ کو بطور مائع لیبر اور نالی کی اونچائی صرف چند سینٹی میٹر کی بجائے 90 سے 100 سینٹی میٹر کے قریب منتخب کر کے منہ سے تجربے کو دہرائیں۔ تجربے سے ظاہر ہوگا کہ نالی میں پائے کی اونچائی صرف 76 سینٹی میٹر کے قریب نالی میں اس اونچائی پر پارہ کی سطح کے اوپر والے حصہ میں غلا ہوگا یعنی اس میں ہوا بھی موجود نہیں ہوگی۔

اس صورت میں ہوا کا دباؤ شیشے کی نالی میں اس پائے کے دباؤ کے برابر ہوگا جو پائے کے برتن کی پارے کی سطح کے اوپر پائے کی سطح کی بلندی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ پائے کا وزن معلوم کیا جاسکتا ہے۔ ایک مربع سینٹی میٹر عمودی تراش والے رقبہ کی نالی میں اگر پائے کی بلندی 76 سینٹی میٹر ہو تو اس کا وزن پائے کے حجم اور اس کی کثافت کے حاصل ضرب کے برابر ہوگا یعنی

$$\text{وزن (w)} = \text{عمودی تراش کا رقبہ (cm}^2\text{)} \times \text{بلندی (cm)} \times \text{کثافت (g/cm}^3\text{)}$$

$$w = 1 \text{ cm}^2 \times 76 \text{ cm} \times 13.6 \text{ g cm}^{-3}$$

$$= 1033.6 \text{ g} = 1.033 \text{ kg.}$$

شکل 201.1 مرکزی بیرومیٹر کے ذریعے ناپا گیا ہوا کا دباؤ


صورت میں نئے والا دباؤ 1.033 کلوگرام کی طاقت یعنی 10.33 نیوٹن کے برابر ہوگا۔ ہوا کے دباؤ کو ملی میٹر مرکزی کالم سے ظاہر کرتے ہیں۔

ملی میٹر مرکزی کالم سے ملو ایک ملی میٹر عمودی تراش کے رقبے والی نالی میں پائے کی اونچائی 750 ملی میٹر ہے۔ ہوا کا دباؤ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اس کا انحصار موسم پر ہوتا ہے۔ اچھے موسم میں ہوا کا دباؤ خراب موسم کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ طوفانی موسم میں ہوا کا دباؤ اور بھی کم ہوتا ہے۔ پہاڑی مقامات پر میدانی علاقوں کی نسبت ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔

پریشی گج پر بھی ہوا کا دباؤ عمل کرتا ہے جو پریشی گج کی تپریوں یا پائپ کے اندر ہوا کے برابر ہوتا ہے۔ پریشی گج پر صرف وہی دباؤ پڑھا جاسکتا ہے جو ہوا کے دباؤ سے زیادہ ہو۔ اگر پریشی گج کی سوئی صفر پر ہو تو گج پر عمل کرنے والا دباؤ ہوا کے دباؤ کے برابر ہوگا۔

ہوا کے دباؤ کے اثرات

ہوا کے دباؤ کی بدولت ہی زمین دوز پانی نکلنے کے ذریعے نکالا جاتا ہے (شکل 202.1)۔

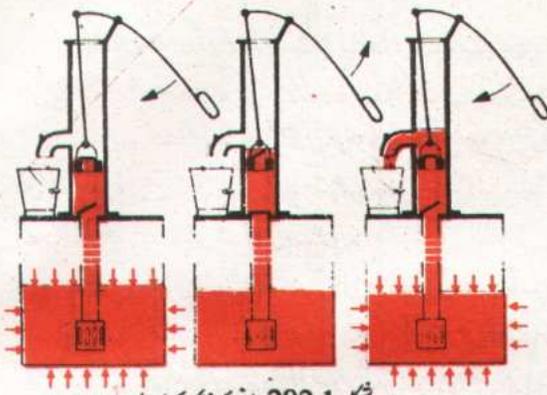

شکل 202.1: پانی کے نکلنے کے کام کا اصول

نکلنے کے دتے سے سلنڈر ناپائپ میں سپٹن کو اوپر کی طرف اٹھانے سے سلنڈر کے اندر خلا پیدا ہو جاتا ہے جسے پُر کرنے کے لیے ہوا کے دباؤ کی وجہ سے پانی نکلنے کے پائپ کے اندر اوپر کی طرف بند ہو جاتا ہے اور سلنڈر کے پختے حصے میں لگے ہوئے والو کو اوپر اٹھا کر سلنڈر میں داخل ہوتا ہے جس وقت سپٹن نیچے کو حرکت کرتا ہے، سلنڈر کے پختے میں لگا ہوا والو بند ہو جاتا ہے اور سلنڈر میں موجود پانی سپٹن میں لگے ہوئے والو کو کھول کر سلنڈر کے اندر سپٹن کے اوپر ولے حصے میں آ جاتا ہے تاہم جو کیمیائی لیساڈرٹی میں تیزابوں وغیرہ کو برتنوں سے متوزی مقدار میں نکلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے شیشے کی

ایک ایسی نلی ہوتی ہے جو دونوں طرف سے کھلی ہوتی ہے۔ نالیچ کو مائع میں رکھ کر نئے سے ہوا اوپر کو کھینچنے سے مائع اس میں داخل ہو جاتا ہے اور نئے سے اسی نلے کے بعد جب اس کے اوپر کے سرے پر اٹھلی رکھ لی جاتی ہے تو اس میں موجود مائع ہوا کے دباؤ کی وجہ سے نیچے نہیں گرتا۔

دباؤ اور حجم

ہوا کو (مثلاً) اسٹیل کے پیپ کی صورت میں جس قدر زیادہ قوت سے دبی جائے گا اسی قدر اس کا دباؤ بڑھے گا۔ ہوا کی انہوں مقدار کو دبانے سے جس قدر اس کے حجم میں کمی ہوگی اسی قدر اس کے دباؤ میں اضافہ ہوگا (شکل 200.1 سے موازنہ کریں)۔

تجربہ سے ثابت کیا جاسکتا ہے کہ ہوا یا گیس کی مخصوص مقدار کے حجم (کعبہ سینٹی میٹر) اور دباؤ (نیوٹن فی مربع میٹر) میں مادہ تمام کا تعلق پایا جاتا ہے اگر اسٹیل میں ہوا بھرنے والے پیپ کے سلنڈر میں 100 کعبہ سینٹی میٹر ہوا داخل ہوئی ہو تو پیپ کے سپٹن کو سلنڈر کی نصف لمبائی تک دبانے سے ہوا کا دباؤ دوگنا ہو جائے گا مثلاً 10 نیوٹن فی مربع میٹر کا ابتدائی دباؤ بڑھ کر 20 نیوٹن فی مربع میٹر ہو جائے گا۔ اگر ہوا کو مزید دبا کر اس کے ابتدائی حجم کو $\frac{1}{3}$ یا $\frac{1}{4}$ تک کم کر دیا جائے تو اس کا دباؤ اسی نسبت سے بڑھ کر 3 یا 4 گنا ہو جائے گا۔ ہوا یا گیس کے حجم اور دباؤ کو ہمیشوں میں مندرجہ ذیل طریقے سے ظاہر کر سکتے ہیں:

| حجم | دباؤ | حجم |
|---------------------------------|------|------------------|
| 100 | 1 | 100 |
| $100 - 2 \times 50$ | 2 | 50 |
| $100 - 3 \times 33 \frac{1}{3}$ | 3 | $33 \frac{1}{3}$ |

گیس کے دباؤ میں اسی نسبت سے اضافہ ہوگا جس نسبت سے اس کے حجم میں کمی ہوگی اور ان - برعکس۔

اگر پیپ کے سپٹن کو دبانے کے بعد چھوڑ دیا جائے مثلاً 40 نیوٹن فی مربع میٹر کے دباؤ پر چلتے تو اس کا دباؤ 10 نیوٹن فی مربع میٹر ہو جائے گا۔ لہذا گیس کی ہر مقدار کے لیے کہا جاسکتا ہے کہ

حجم \times دباؤ = راجح یا مستقل = آزاد گیس کا حجم

مثال: 1۔ ایک گیس کے ایک سلنڈر کا حجم 40 لیٹر ہے جس کا دباؤ 1500 نیوٹن فی مربع میٹر ہے۔

سلنڈر میں گیس کا حجم = 40 لیٹر = 40000 کعبہ سینٹی میٹر

آزاد گیس کا حجم = حجم \times دباؤ = 1500 \times 40000 = 60000 000 کعبہ سینٹی میٹر

اگر اس سلنڈر سے گیس استعمال کر لی گئی ہو اور پریشر گج 500 نیوٹن فی مربع میٹر کے دباؤ کو ظاہر کرے تو سلنڈر میں باقی ماندہ گیس کا حجم مندرجہ ذیل ہوگا:

آزاد گیس کا حجم = 40 لیٹر \times 500 = 20000 لیٹر

ویلڈنگ کے آلات کا استعمال


ایٹیلین جنسٹر میں اس کی بناوٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب سائز کے کاربائیڈ کے ٹکڑے (مثلاً 50 سے 80 ملی میٹر تک) ڈالنے چاہئیں۔ اگر کاربائیڈ کے ٹکڑوں کا سائز زیادہ چھوٹا ہو تو جس حصے میں کاربائیڈ ہوتا ہے اس کے سوراخ بند ہو جانے سے بعض اوقات جنسٹر زیادہ گرم ہو جاتا ہے یا گیس کا دباؤ بڑھ جاتا ہے جس سے دھماکے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

والو اور پائپ لائن، پائپوں اور ربر کی نالیوں کے جوڑوں کا امتیاط سے معائنہ کرنا لازمی ہے تاکہ ڈھیلے نہ رہ جائیں (شکل 203.1) اس کام کے لیے صابن کا محلول استعمال کیا جاتا ہے۔ صابن کے محلول کو برش کے ذریعے جوڑوں پر لگایا جاتا ہے۔ اگر کسی جوڑے سے گیس نکل رہی ہو تو وہاں بلبے پیدا ہو جائیں گے۔

کسی بھی صورت میں گیس کے پائپ کے قریب شعلہ نہیں لانا چاہیے۔

ایسے والوجن سے گیس باہر نکل رہی ہو ان کو گرائیڈنگ میٹ کی مدد سے گرائیڈ کیا جاتا ہے۔ گرائیڈ کرنے کے بعد گرائیڈنگ میٹ کو امتیاط سے دھو کر صاف کر لیا جاتا ہے۔

کام شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ایٹیلین جنسٹر میں پانی مناسب مقدار میں موجود ہے یا نہیں۔ اس کے لیے گیس کی نالیوں کو بند کر کے پانی کی اوجھانی کو جانچنے کے لیے لگائی گئی ٹی ٹی کو کھولنے پر تھوڑا سا پانی باہر نکلنا چاہیے۔ اگر پانی خارج نہ ہو تو اس میں مزید پانی ڈالنا چاہیے (شکل 197.3 سے موازنہ کیجیے)۔ اگر پانی کی مقدار کم ہو تو بیک فائر کی صورت میں شعلہ ایٹیلین جنسٹر کے اندر تک پہنچ سکتا ہے کیونکہ پانی کم ہونے کی وجہ سے اس کا راستہ نہیں روک سکتا ہے۔

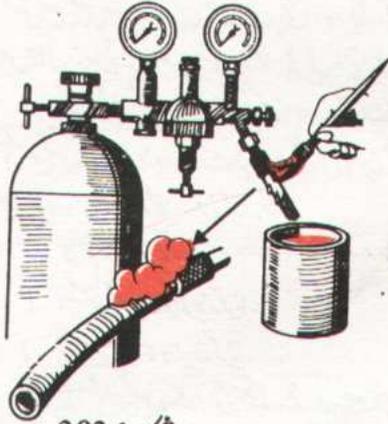

شکل 203.1

گیس کے بھرے ہوئے سنڈروں کے ساتھ پریشر ریگولیٹر لگانے سے پہلے سنڈر کے والو کو معمولی سا کھول کر گیس کو باہر نکلنے دیا جاتا ہے۔ اس سے اگر سنڈر کے منہ کے اندر مٹی وغیرہ آگئی ہو تو وہ نکل جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو مٹی وغیرہ کے پریشر ریگولیٹر کے اندر داخل ہو جانے سے وہ درست کام نہیں کرتا ہے۔

آکسیجن گیس کے سنڈر پر پریشر ریگولیٹر وغیرہ کی چوڑیاں آسانی سے نہ چڑھتی ہوں تو اس پر تیل یا گریس وغیرہ نہیں لگانا چاہیے۔


ویلڈنگ ٹارچ کا استعمال

ویلڈنگ ٹارچ پر لگے ہوئے والوؤں کے ذریعے آکسیجن اور ایٹیلین گیس کی جلنے میں صرف ہونے والی مقدار کو کم و بیش کیا جاسکتا ہے جس سے ویلڈنگ ٹارچ کے شعلے میں نمایاں تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ عمل شعلہ سیٹ کرنا کہلاتا ہے۔ ویلڈنگ ٹارچ کو استعمال کرنے اور شعلے کو سیٹ کرنے کے مندرجہ ذیل خاص اصول ہیں۔ ان اصولوں کو اچھی طرح مد نظر رکھنا چاہیے۔ کیونکہ ایسا نہ کرنے سے حادثات کے امکانات ہوتے ہیں۔

1- ویلڈنگ ٹارچ کے ایٹیلین والو کو مکمل کھولنا۔

2- ویلڈنگ ٹارچ کی تم کے مطابق پریشر ریگولیٹر کے ہینڈل کو کھاکر آکسیجن گیس کا پریشر سیٹ کرنا۔

3- ایٹیلین گیس کے والو کو کھولنا اور ویلڈنگ ٹارچ سے آگنی نکلنے والی ایٹیلین آکسیجن گیس کو شعلے سے جلانا۔

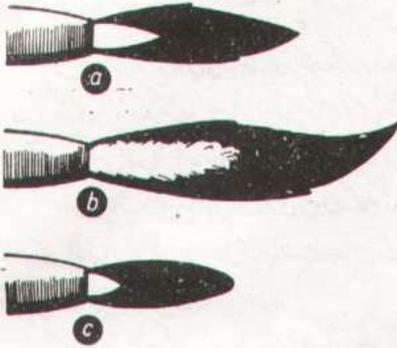

شکل 204,1

4- ایٹیلین گیس کے والوکوم دبیش کھول کر شعلے کو اس طرح سیٹ کرنا کہ شعلے کے اندر کاسفید حصہ تیز نوک دار بن جائے اور اس کا سائز بھی ممکن بڑا ہو۔ ایسی صورت میں شعلہ درست ہوگا (شکل 204,1)۔ تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ اس قسم کے شعلے میں جلنے والی گیسوں یعنی آکسیجن اور ایٹیلین کی مقدار برابر ہوتی ہے۔

اگر ایٹیلین گیس کے والوکو زیادہ کھول دیا جائے تو شعلے کے اندر بننے والا سفید چمکدار حصہ تیز نوکدار نہیں بنتا ہے بلکہ پھٹا پھٹا سا نظر آتا ہے۔ اس قسم کے شعلے میں آکسیجن گیس کی نسبت ایٹیلین گیس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ آکسیجن کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے ایٹیلین گیس میں موجود کاربن کی مقدار مکمل نہیں جلتی اور جو کاربن جلنے نہیں پاتی، وہ ویلڈ کیے جانے والے میٹریل میں شامل ہو جاتی ہے جس سے جوڑ کا میٹریل باقی میٹریل سے نسبتاً بھرا اور سخت ہو جاتا ہے۔

اگر ایٹیلین گیس کے والوکوم کھولا جائے تو شعلے کا اندرونی سفید حصہ چھوٹا اور اس کی رنگت بھی نیلگوں ہو جائے گی۔ اس قسم کے شعلے میں آکسیجن گیس کی مقدار ضرورت سے زیادہ ہوگی اس طرح پھیلی ہوئی دھات زیادہ مقدار میں جل کر زیادہ سیلنگ بنتی ہے جس سے جوڑ کا میٹریل مسام دار بنے گا اور جوڑ کمزور ہوگا۔

کام بند کرنا

1- ایٹیلین گیس کلاو بند کرنا۔

2- آکسیجن گیس کا والو بند کرنا۔

اگر ایٹیلین گیس کے والوکو بند کرنے سے پہلے آکسیجن گیس کا والو بند کر دیا جائے تو ایک فائر کا اندیشہ ہوتا ہے یعنی ایٹیلین گیس ویلڈنگ ٹارچ کی ٹپ کے باہر جلنے کی بجائے ویلڈنگ ٹارچ کے کنگ چیمبر کے اندر جلنا شروع کر دیتی ہے جس سے جیٹ بند ہو جاتا ہے۔

3- پریشر ریگولٹر کے مینڈل کو گھما کر بند کرنا۔

ویلڈنگ کرنے کے دوران ویلڈنگ ٹارچ میں پیدا ہونے والی خرابیوں کا سدباب


زیادہ دیر تک ویلڈنگ کرتے رہنے سے ویلڈنگ ٹارچ بہت گرم ہوتی ہے جس سے جلنے والی گیس گرم ہو کر ویلڈنگ ٹارچ کے باہر جلنے کی بجائے ویلڈنگ ٹارچ کے کنگ چیمبر کے اندر جلنا شروع کر دیتی ہے جس سے دھماکے کی طرح آواز پیدا ہوتی ہے۔ ایسا ہونے کی صورت میں ایٹیلین گیس کے والوکو فوراً بند کر دینا چاہیے اور ٹھنڈے پانی میں ڈبو کر ویلڈنگ ٹارچ کو ٹھنڈا کر لینا چاہیے ورنہ ویلڈنگ ٹارچ کی ٹپ کے گلھنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

اگر سیلنگ کے ذرات کے ویلڈنگ ٹارچ کی ٹپ پر جمع ہونے سے اس کا سوراخ بند ہو جائے تو ٹپ کو سوراخ کے مطابق سائز کے برے سے صاف کر لیا جاتا ہے۔ ٹپ کو صاف کرنے کے لیے ٹپ کے سوراخ سے بڑے سائز کا تلم سوراخ میں داخل نہیں کرنا چاہیے۔ پائپ کے ان حصوں کو رگڑ کر صاف نہیں کرنا چاہیے جن پر سیلنگ جمع ہو گیا ہو۔


ویلڈنگ کا کام

جاب کی تیاری

ویلڈ کیے گئے جوڑ ویلڈ کیے جانے والے میٹریل کی طاقت کے برابر ہی طاقتور ہونے چاہیں۔ اس لیے خیال رکھا جاتا ہے کہ ویلڈنگ جوڑ کو ویلڈنگ لاد کے ذریعے پوری طرح بھرا دیا جائے اور بھرا جانے والا میٹریل جوڑ کی کھلی طرف تک پہنچ جانا چاہیے (شکل 205,1)۔

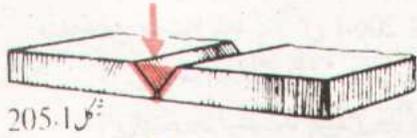


شکل 205.1

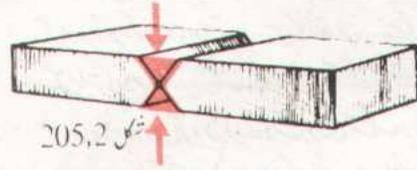


شکل 205.2




شکل 205.3

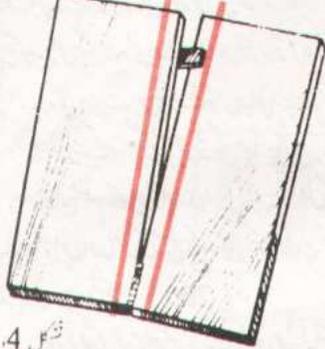

شکل 205.4

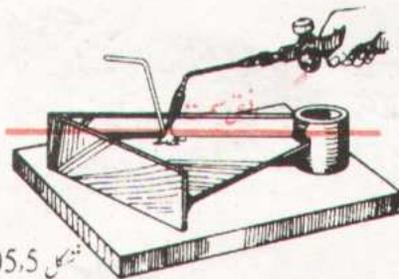

شکل 205.5

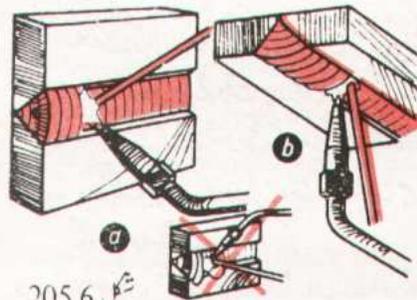

شکل 205.6

اسی بنا پر جوڑے جانے والے حصوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ملا کر نہیں رکھتے بلکہ ان کے درمیان کچھ فاصلہ رکھا جاتا ہے۔

3 ملی میٹر سے زیادہ موٹی چادروں کو آسانی سے ویلڈ کرنے کے لیے ان کے کنارے کے "V" یا "X" کی شکل میں بنائے جاتے ہیں (شکل 205,2)

1 ملی میٹر سے باریک چادروں کو ویلڈ کرتے وقت ان کے سر میں کو تھوڑا تھوڑا موڑ لیا جاتا ہے اور ویلڈ کرتے وقت فلراڈ استعمال نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ ٹرے ہونے کے لیے فلراڈ کا کام دیتے ہیں (شکل 205,3)۔

اگر باریک چادروں کے کناروں کو موٹے یعنی ہی ویلڈ کیا جائے تو صاف جوڑ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ گھل ہونی دھات نیچے بہ جائے گی اور جوڑے نیچے کی طرف بڑھنے کی مختلف مقامات سے باہر نکل آئے گا۔

اگر سیدھے اور لمبے جوڑ ویلڈ کرنے ہوں تو چادروں کے کنارے ایک دوسرے پر چڑھ جانے سے روکنے کے لیے ان کے درمیان پھال رکھ لی جاتی ہے (صفحہ 194 ملاحظہ ہو)۔ (شکل 205,4)۔

چادر کے کناروں کو ایک دوسرے پر چڑھنے سے روکنے کے لیے ویلڈنگ کرنے سے پہلے تھوٹے تھوٹے فاصلے پر معمولی ویلڈنگ دیا جاتا ہے۔

ویلڈنگ جوڑ کی حالت

جوڑ کے تمام سے پگھلی ہوئی دھات کے ذرات چونکہ نیچے کو بہ جانے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے ممکن حد تک جوڑ کو افقی حالت میں رکھا جاتا ہے (شکل 205,5)

اگر جاب کی بناوٹ یا پوزیشن اس طرح کی ہو کہ جوڑ کو زمین پر افقی حالت میں نہ رکھا جاسکے تو پھر مجبوراً جاب کو عمودی دیواروں یا چھت پر اوپر کی طرف رکھ کر ویلڈ کرنا پڑتا ہے (شکل 205,6)۔





ویلڈنگ ٹارچ کی حرکت

ویلڈنگ ٹارچ کو جاب سے ایک جیسے فاصلے پر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور شعلے کی سفید لوک جاب کے میٹرل سے چند ملی میٹر فاصلے پر ہو۔


شعلے کی سفید لوک سے 3 سے 4 ملی میٹر کے فاصلے پر شعلے کا گرم ترین مقام ہوتا ہے اور ویلڈنگ کرتے وقت یہی مقام جاب کے میٹرل کی سطح کو چھونا چاہیے۔ اس سے زیادہ فاصلے پر یا ویلڈنگ ٹارچ کی ٹپ کے مزید قریب شعلے کے مقامات نسبتاً کم گرم ہوتے ہیں (یعنی 3200°C کے مقابلے میں صرف 2000°C تک گرم)۔

جاب کی موٹائی جس قدر زیادہ ہوگی ویلڈنگ ٹارچ کو اسی قدر کم تر چھایا رکھا جاتا ہے تاکہ شعلے کی گرمی ممکن حد تک ویلڈ کیے جانے والے تمام پر نہ سے

گیس ویلڈنگ

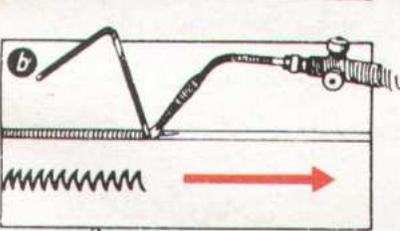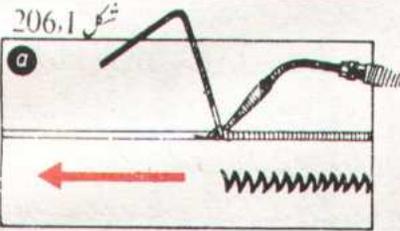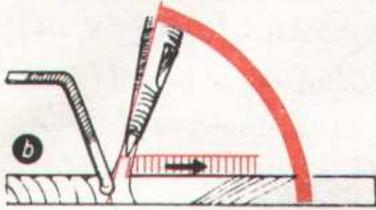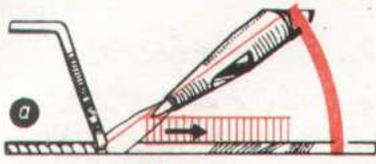

شکل 206.2

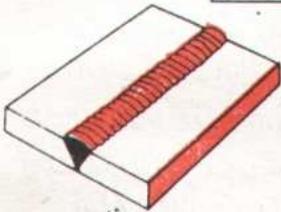

شکل 206.3

باریک چادروں کو ویلڈ کرتے وقت ویلڈنگ ٹارچ کو زیادہ ترچھا اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ شعلے کی پوری حرارت ایک ہی مقام پر پڑنے سے ویلڈ کیے جانے والے مقام پر دھات جل نہ جائے (شکل 206.1)۔

بائیں طرف اور دائیں طرف ویلڈ کرنا

بائیں طرف کو ویلڈ کرنے کے عام طریقے میں ویلڈنگ ٹارچ اور فلارڈ دونوں کو ادھر ادھر حرکت دی جاتی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ گھلی ہوئی دھات شعلے کے پریشر کی وجہ سے ویلڈنگ کے رخ میں آگے کی طرف دھکیلی جاتی ہے۔ اسے خصوصاً موٹی چادروں کو ویلڈ کرتے وقت جوڑی تہ تک ویلڈ نہیں کیا جاسکتا ہے۔

اس لیے آجکل موٹی چادروں کو بائیں سے دائیں طرف کو ویلڈ کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں گھلی ہوئی دھات گیس کے پریشر سے جوڑے کے مکمل کیے گئے حصے کی طرف ہتی ہے اور آسانی سے جوڑی تہ تک ویلڈ کیا جاسکتا ہے۔ ویلڈنگ ٹارچ کو سیدھی حرکت دی جاتی ہے اور فلارڈ کو جوڑے کے مقام پر گھلی ہوئی دھات میں دائرے کی صورت میں حرکت دی جاتی ہے (شکل 206.2)۔

ویلڈ کیے گئے جوڑے کی جانچ پڑتال

اچھی قسم کے جوڑے پوری لمبائی میں چادروں کی سطح سے اوپر ایک جیسے ابھرے ہوئے چاہئیں اور اس کی سطح ایک جیسے فاصلے پر بل کھاتے ہوئے چھلے کی مانند ہوتی ہے (شکل 206.3)۔

جوڑے کو پوری طرح بھرا ہونا چاہیے یعنی جوڑی تہ تک پوری طرح ویلڈ کیا ہونا چاہیے۔

جوڑے کے نچلی طرف نہ تو میل گہرائی میں اور نہ ہی مختلف مقامات سے باہر کو نکلا ہوا ہونا چاہیے جوڑے کی صورت میں مضبوط ہو سکتا ہے جب وہ مسام دار نہ ہو اور نہ ہی جوڑے میں یا جوڑے کے کناروں پر میل میں شکاف ہوں۔

سوالات


- 1- مختلف موٹائی کی چادروں کے کناروں کو گیس ویلڈنگ کرتے وقت کس شکل میں تیار کیا جاتا ہے؟ نیز اس کی وجہ بھی بتائیں؟
- 2- بے جوڑے ویلڈ کرتے وقت چادروں کے کناروں کے ایک دوسرے پر چڑھنے کو روکنے کے لیے کیا کیا جاسکتا ہے؟
- 3- غلط سیڈٹ کیا گیا شعلہ جوڑے کے معیار پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟
- 4- ویلڈنگ کرنے کے دوران ویلڈنگ ٹارچ میں کونسی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں؟ ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح دور کیا جاسکتا ہے؟
- 5- اسٹیلین اور آکسیجن گیس کے سلنڈروں کے ساتھ لگائے جانے والے پریشر ریگولیٹر اور ربرٹ کے پائپوں کو باہم تبدیل ہونے سے روکنا کیوں ضروری ہے اس کے لیے کون سے حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں؟
- 6- ویلڈنگ کے دوران ہمیشہ حفاظتی عینک کیوں استعمال کرنی چاہیے؟

ایکٹرک ویلڈنگ

ایکٹرک ویلڈنگ

ایکٹرک ویلڈنگ کا طریقہ عموماً سٹیل کے ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تعمیراتی کاموں، پل بنانے اور موٹر گاڑیوں کی باڈیاں اور ریل گاڑیوں کے ڈبے بنانے کے لیے پہلے گیس ویلڈنگ کی جاتی تھی مگر اب اخراجات میں بچت کے پیش نظر ایکٹرک ویلڈنگ کی جاتی ہے۔

ویلڈنگ کے اس طریقے میں بجلی کے شعلے کی گرمی کو جوڑے جانے والے مقام سے میٹرل کو گھیلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

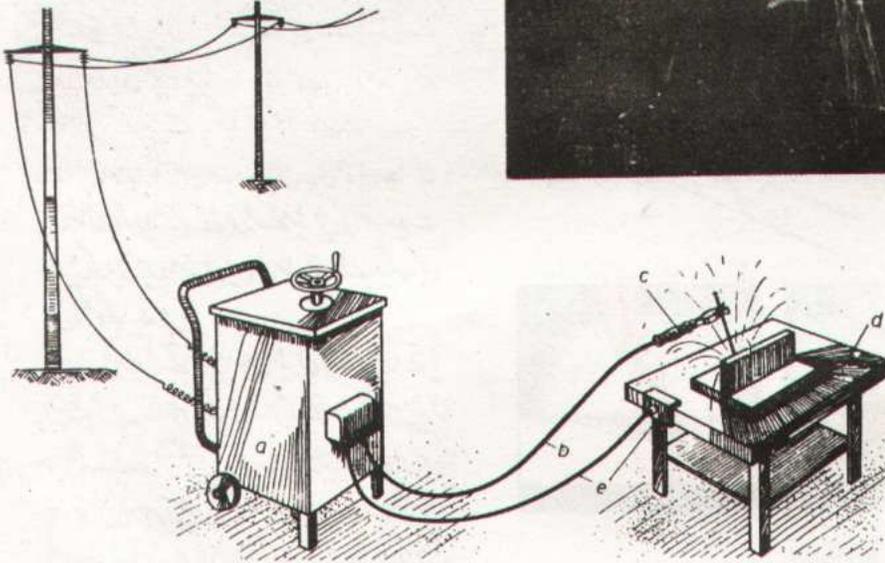

شکل 207.1: ایکٹرک ویلڈنگ کرتے وقت ایکٹرک سرکٹ (a) ویلڈنگ ٹرانسفارمر (b) بجلی کا تار (c) ایکٹرڈ ہولڈر اور بجلی کے ویلڈنگ (d) ویلڈنگ ٹیل جس پر سٹیل کی پلیٹ لگی ہوتی ہے (e) بجلی کی تار جس کے ساتھ کلیپ لگا ہوا ہے




ویلڈنگ کے لیے مطلوبہ برقی توانائی ویلڈنگ ٹرانسفارمر سے حاصل کی جاتی ہے۔ کرنٹ متیا کرنے والے ایک تار کو کلیپ کے ذریعے ویلڈ کیے جانے والے جاب کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اور دوسرے تار کو ایک دوسرے کلیپ کے ذریعے ویلڈنگ راڈ جو ایکٹرڈ کہلاتا ہے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے (شکل 207.1)۔

ایکٹرڈ کو جاب کے ساتھ معمولی سا چھونے سے ایکٹرک سرکٹ مکمل ہونے پر شعلہ پیدا ہوتا ہے۔ بجلی کے شعلہ کا بلند درجہ حرارت (3500°C سے 4000°C) میٹرل کو ویلڈ کیے جانے والے مقام سے بہت جلد ہی گھیل دیتا ہے۔ اسی دوران ایکٹرڈ کا میٹرل گھیل کر جوڑے کے مقام پر خلا کو بھر دیتا ہے اور جوڑ مکمل ہو جاتا ہے۔



ایلیکٹریک ویلڈنگ کا عمل

جوڑ کے مقام پر شعلہ پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ابتدا میں ایلیکٹریک سرکٹ ایک لمحہ کے لیے مکمل کیا جائے (صفحہ 210 سے موازنہ کیجیے)۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کرنٹ والے حصے یعنی ایلیکٹریڈ اور جاب ایک دوسرے کو چھونے چاہئیں۔ اس مقصد کے لیے ایلیکٹریڈ کو لمحہ بھر کے لیے جاب پر لگایا جاتا ہے اور کرنٹ بہت زیادہ مقدار میں بہنا شروع کر دیتا ہے۔ فوراً ہی ایلیکٹریڈ کو چند ملی میٹر اوپر اٹھالینے سے شعلہ پیدا ہوتا ہے اور کرنٹ ہوا میں سے گزرتا ہوا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جاب اور ایلیکٹریڈ کا قریبی میٹرل سفید گرم ہو کر پگھل جاتا ہے اور ایلیکٹریڈ کے پگھلے ہوئے ذرات جوڑ کے مقام پر گر جاتے ہیں جو جوڑ کی درمیانی خالی جگہ کو پُر کر دیتے ہیں اور بعد ازاں ٹھوس حالت میں جم جانے پر جوڑ مکمل ہو جاتا ہے۔ جوڑ کا یہ مقام ویلڈنگ بیڈ (welding bead) کہلاتا ہے (شکل 208.1)۔

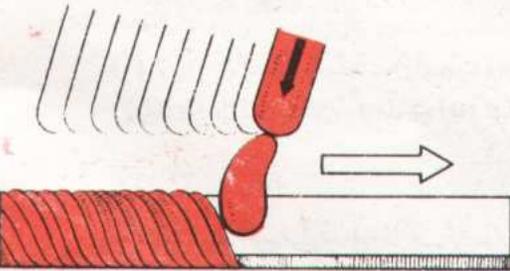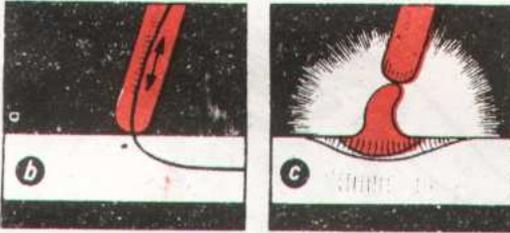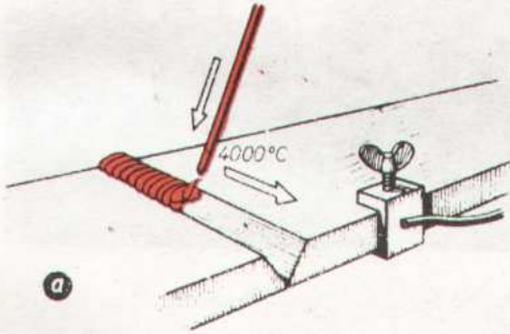

شکل 208.1: ایلیکٹریک ویلڈنگ کے لیے کیے جانے والے عمل۔
 (a) ایلیکٹریڈ کے میٹرل کا پگھل کر نیچے گزنا اور جوڑ کے کناروں سے میٹرل کا پگھلاؤ (b) شعلہ پیدا کرنے کے لیے ایلیکٹریڈ کو جاب کو چھونے ہونے معمولی سا اوپر اٹھانا (c) شعلہ بنانا (b) ایلیکٹریڈ کا صرف ہونا

گیس ویلڈنگ کی طرح ایلیکٹریک ویلڈنگ کی صورت میں جاب کے میٹرل کے گرم ہونے اور ٹھنڈا ہونے وقت میٹرل پھیلتا اور سکڑتا ہے۔ جس سے میٹرل کے اندر اندرونی کھچاؤ پیدا ہوتا ہے جس سے ویلڈنگ کے گئے جاب کے میٹرل سے ہوجانے کا امکان ہوتا ہے۔ ہوا میں موجود آکسیجن اور نائٹروجن پگھلی ہوئی دھات میں شامل ہو کر ویلڈنگ کے گئے جوڑ کے میٹرل کی خصوصیات تبدیل کر دیتی ہیں۔ میٹرل میں مل جانے والے سیلیک بھی یہی اثر دکھاتے ہیں۔


ایلیکٹریڈ کے اور مخصوص میٹرل کی تہ پر چھانے یا ایلیکٹریڈ میں مخصوص میٹرل شامل کرنے سے یہ مخصوص میٹرل ویلڈنگ کے دوران پگھلی ہوئی دھات پر تیرتے رہتے ہیں جس سے ہوا میں موجود آکسیجن اور نائٹروجن گیسوں دھات میں شامل نہیں ہونے پاتیں۔ اس طرح جوڑ کے میٹرل کی طاقت اور مضبوطی کو بچھنے والے نقصان کو روکا جاسکتا ہے۔

جاب کو ویلڈنگ کے بعد گرم کر کے ٹھینے یا نارمیلائزنگ سے جوڑ کے میٹرل کی خصوصیات کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

گرم کر کے ٹھینے سے میٹرل کی قلمیں دب جاتی ہیں جبکہ نارمیلائزنگ سے باریک قلمی بناوٹ حاصل ہوتی ہے۔

ویلڈنگ ٹرانسفارمر کو عموماً 220 یا 380 وولٹ کی بجلی کی پینل کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور ویلڈنگ کے لیے مطلوبہ وولٹ (20 سے 80 وولٹ) اور کرنٹ کے مطابق بجلی تیار کرتا ہے۔ ٹرانسفارمر سے حاصل کی جانے والی بجلی کے وولٹیج اور کرنٹ کی مقدار کو ایک ہینڈل کے ذریعے مطلوبہ مقدار پر سیٹ کیا جاسکتا ہے (شکل 1، 209)۔


ٹرانسفارمر کے کرنٹ تیار کرنے والے دونوں پوائنٹوں میں سے ایک کو ایکٹوڈ ہولڈر کے ساتھ تانبے کی تار سے جوڑا جاتا ہے جبکہ دوسرے پوائنٹ کو کروویلڈ کیے جانے والے جاب کے ساتھ بہت سی اٹھی پٹیٹی ہوئی باریک تاروں پر مشتمل ایک تار کے ساتھ لپیٹا گیا ہوتا ہے اور اس کے اوپر بڑیا پلاسٹک کی تہ چڑھائی ہوتی ہے (شکل 2، 209)۔

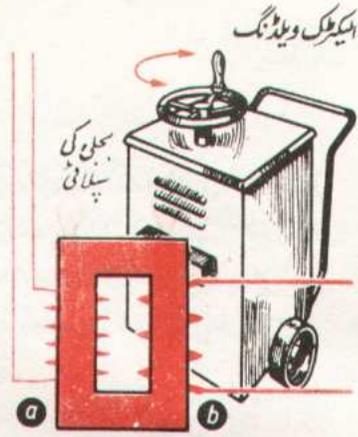

شکل 1، 209: ویلڈنگ ٹرانسفارمر (a) تانبے کی تار کی پہلی وائڈنگ ٹرانسفارمر کو تیار کیا جانے والا کرنٹ (b) دوسری وائڈنگ (م حاصل کیا جانے والا کرنٹ)۔




شکل 2، 209: ویلڈنگ کے کام میں استعمال ہونے والا بجلی کا تار (a) تانبے کا تار (b) پیرس اور ربر کی غیر موصل تہیں (c) ربر کی حفاظتی تہ

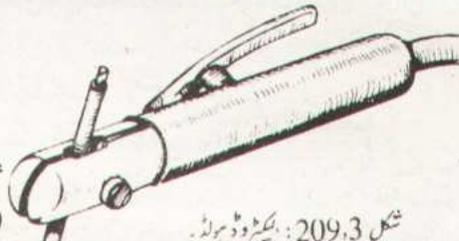


شکل 3، 209: ایکٹوڈ ہولڈر

ایکٹوڈ ہولڈر دستے اور کلیپ پر مشتمل ہوتا ہے جس میں ویلڈنگ کے دوران جوڑے کے مقام پر چلا کر کرنے کے لیے ایک تار لگائی ہوتی ہے۔ یہ تار ایکٹوڈ ہولڈر سے ہے۔ ویلڈنگ کے دوران ایکٹوڈ کھپل کر جوڑے کے مقام پر گرتا رہتا ہے (شکل 3، 209)۔ ایکٹوڈ مختلف موٹائی (آ سے 10 ملی میٹر) اور مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ننگے ایکٹوڈ نرم سٹیل کے (250 سے 500 ملی میٹر لمبائی میں تار کے ٹکڑے ہوتے ہیں جن کے اوپر کسی ٹیل کی تہ نہیں چڑھائی ہوتی ہے۔

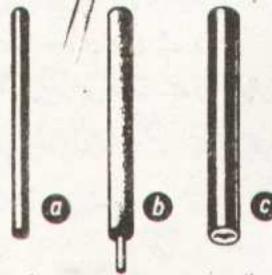

شکل 4، 209: ایکٹوڈ (a) ننگے ایکٹوڈ (b) فلکس کی تہ والے ایکٹوڈ (c) اندر سے کھسکے ایکٹوڈ

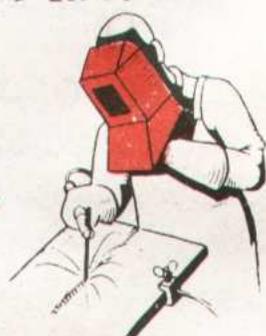

شکل 5، 209: حفاظتی ویلڈنگ شیلڈ


فلکس والے ایکٹوڈوں کے اوپر فلکس کی تہ چڑھائی ہوتی ہے جو مختلف قسم کے پتھروں کو تیار کی جاتی ہے اور اس کو کسی جوڑنے والے ٹیل میں ملا کر ایکٹوڈ کے اوپر لگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے جوڑے کے مقام کے ٹیل کی خصوصیات بہتر ہوجاتی ہیں (شکل 4، 209)۔ بھروسے بزرنگ کے حفاظتی شیشوں والی ویلڈنگ شیلڈ یا ہیلٹ ویلڈنگ کرنے وقت آنکھوں کی حفاظت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ شیلڈ یا ہیلٹ بجلی کے شعلے کی چمک آنکھوں میں پڑنے نہیں دیتیں۔ نیز ان کی وجہ سے ویلڈنگ کے شعلے سے اڑنے والے گرم ذرات چہرے پر نہیں پڑنے پاتے ہیں (شکل 5، 209)۔

ویلڈنگ کی جگہ کے قریب کام کرنے والے دوسرے آدمیوں کو بجلی کے شعلے کی چمک سے بچانے کے لیے یا تو ویلڈنگ کیمین کے اندر ویلڈنگ کی جاتی ہے یا پھر ارد گرد چادریں وغیرہ کھڑی کر کے پردہ بنا لیا جاتا ہے۔ ایکٹوڈ ویلڈنگ کے دوران سیلگ کے ذرات اڑا کر ادھر ادھر بکھرتے رہتے ہیں جس سے جسم کے جل جانے کا احتمال ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے حفاظتی کپڑے اور چڑے کے تانے استعمال کیے جاتے ہیں۔ چڑے کے تانے بجلی کے کرنٹ سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔



برقی سرکٹ

ویلڈنگ ٹرانسفارمر، جاب اور ایکٹروڈ برقی سرکٹ مکمل کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تانبے کے تار کے ذریعے ان اشیاء کو اس ترتیب سے آپس میں ملایا جاتا ہے کہ کرنٹ کے بہاؤ کا سرکٹ مکمل ہوسکے۔ سرکٹ کے مکمل ہونے پر ہی کرنٹ گزرتی ہے (شکل 210.1) اس صورت میں جاب کو ویلڈنگ کے مقام سے بجلی کے شعلے کے اثر سے گرم کیا جاتا ہے۔ اس سے ایکٹروڈ کے مائع حالت میں تبدیل ہونے والے ذرات جوڑ کے مقام پر بڑی تیزی سے گرتے ہیں اور ٹھوس حالت میں جھینے کے بعد ویلڈنگ بیڈ کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ ویلڈنگ کے دوران بجلی کے سرکٹ کے عمل کی وضاحت سائیکل کے ساتھ لگانے

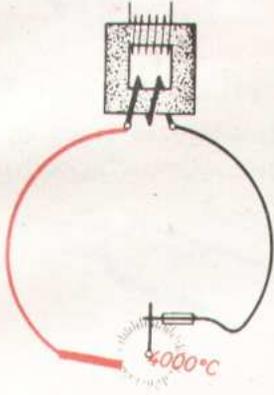


شکل 210.1: ویلڈنگ کرتے وقت ایکٹرک سرکٹ

جلانے والے ڈائنمو کی مثال سے کی جاسکتی ہے۔ (شکل 210.1)۔ ڈائنمو کے لیپ والے حصے کے ساتھ لگی ہوئی تار کا موازنہ ویلڈنگ ایکٹروڈ کے ساتھ لگے ہوئے تار کے ساتھ کیا جاسکتا ہے اور ڈائنمو کو سائیکل کے ساتھ جوڑنے والے حصے کے ساتھ لگانے جلانے والے بیج کا ویلڈنگ کرتے وقت جاب کے ساتھ جوڑے جانے والے دو کے تار کے ساتھ موازنہ کر سکتے ہیں۔

سائیکل کے ڈائنمو سے عموماً 6 وولٹ کا پیدا ہونے والا کرنٹ لیپ کو روشن کرتا ہے۔ اگر لیپ کے ساتھ جوڑے گئے تار کا سہرا کھل کر سائیکل کے کسی حصے کے ساتھ ٹکرائے تو وہاں شعلہ پیدا ہوتا ہے جو ویلڈنگ کے شعلے کے متشابه ہوتا ہے۔

ویلڈنگ ٹرانسفارمر کی طرح کرنٹ پیدا کرنے کا کام یہاں سائیکل کا ڈائنمو کرتا ہے۔ ڈائنمو کے اندر لگے ہوئے آرمیچر پر تانبے کے تاروں سے وائیڈنگ کی گئی ہوتی ہے اور

باہر کے حصے کے ساتھ مقناطیس لگے ہوتے ہیں۔ جب آرمیچر مقناطیسی فیلڈ میں گھومتا ہے تو بجلی کا کرنٹ پیدا ہوتا ہے۔ بجلی کے کرنٹ کا گیسوں کے دباؤ سے موازنہ کیا جاتا ہے۔ جس طرح گیس پھیل کر اپنی دبی ہوئی حالت ختم کرنا چاہتی ہیں، اسی طرح کرنٹ بھی بہہ کر اپنے دباؤ کو کم کرنا چاہتا ہے (شکل 210.2)

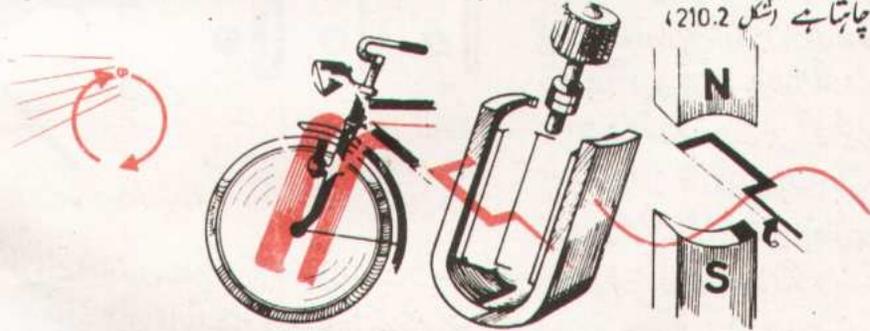


شکل 210.2: سائیکل کے ڈائنمو کے برقی عمل

جس طرح پائپ میں لگے ہوئے والو میں سے دبی ہوئی ہوا کم دباؤ والی ہوا کی طرف نکلنا شروع کرتی ہے۔ اسی طرح ڈائنمو یا ٹرانسفارمر کے ساتھ تانبے کے تار جوڑے گئے ہوتے ہیں تاکہ برقی زرد بہہ سکے۔ لیپ کو روشن کرنے والے سوچ کا کام وہی ہے جو ہوا کی پائپ لائن میں لگے ہوئے والو کا ہوتا ہے۔

بجلی کا سرکٹ مکمل ہونے کے باوجود اگر ڈائنمو کرنٹ تیار نہ کرے یا ٹرانسفارمر کو بجلی کی سپلائی بند کر دی جائے تو تاروں کے جوڑنے والے سروں کے درمیان کرنٹ کا دباؤ برابر ہو جانے سے کرنٹ بہنا بند ہو جائے گا۔

برقی رُو کے اثر سے حرارت کا پیدا ہونا

بجلی کے بلب کے اندر دھات کا بہت باریک تار لگا ہوا ہوتا ہے جس طرح چھوٹے سوراخ والے پائپ میں سے دبی ہوئی ہوا کے گزرنے میں مزاحمت پیش آتی ہے اسی طرح برقی سرکٹ کے ان مقامات پر برقی رُو کے بننے میں مزاحمت پیش آتی ہے جہاں باریک تار استعمال کیا گیا ہو۔ اسی وجہ سے بلب کے اندر لگا ہوا باریک تار گرم ہو کر سفید ہو جاتا ہے اور اس سے حرارت اور روشنی کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ تار جس قدر باریک ہوگا وہ اسی قدر زیادہ مزاحمت پیش کرے گا اور اسی نسبت سے بننے والے کرنٹ کی مقدار کم ہوگی۔

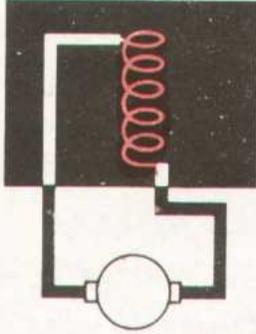

شکل 211.1: ایک بلب کی سرکٹ سے حرارت کا پیدا ہونا۔

برقی رُو کے دباؤ (وولٹیج)، کرنٹ اور مزاحمت میں ایک مخصوص نسبت پائی جاتی ہے۔ ان تینوں کی اکائیاں مقرر کیے جانے کے بعد ہم قانون ہندسوں کی شکل میں پیش کیا گیا برقی رُو کے دباؤ کی اکائی وولٹ (V)، کرنٹ کی اکائی ایمپیر (A) اور مزاحمت کی اکائی اوہم (Ω) ہے۔ اوہم کے قانون کے مطابق برقی سرکٹ میں کرنٹ کی مقدار اتنی زیادہ ہوگی جتنی اس میں مزاحمت کم ہوگی۔ اسے اس طرح ظاہر کیا جاسکتا ہے:

$$\text{کرنٹ (I)} = \frac{\text{وولٹیج (V)}}{\text{مزاحمت (R)}}$$

مثال: سائیکل کے ساتھ لگی ہوئی ڈائمنو عموماً 6 وولٹ کے برقی دباؤ کے ساتھ کام کرتی ہے

اگر برقی سرکٹ میں مزاحمت کی مقدار 10 اوہم ہو تو اوہم کے قانون کی مقدار بننے والے کرنٹ کی مقدار مندرجہ ذیل ہوگی:

$$\text{کرنٹ} = \frac{\text{وولٹیج}}{\text{مزاحمت}} = \frac{6}{10} = 0.6 \text{ ایمپیر}$$

بلب کے اندر لگی ہوئی تار کی طرح ویلڈنگ کے دوران الیکٹروڈ اور جاب کے درمیان ہوا بھی برقی رُو میں مزاحمت پیش کرتی ہے اور بلب کی مانند الیکٹروڈ اور جاب کے درمیانی فاصلے کی ہوا میں سے بھی برقی رُو گزارتے وقت حرارت اور روشنی پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ اس صورت میں الیکٹروڈ سے جاب کی جانب دھات کے ذرات بھی بہنا شروع کریتے ہیں، اس لیے برقی رُو کے اس اثر کی بدولت جاب کے حصوں کو آپس میں جوڑا جاسکتا ہے۔


برقی رُو کے اثر سے روشنی کا پیدا ہونا

بجلی کے بلب کا چمکنے والا تار اور بجلی کے شعلے کی تحقیق کر کے معلوم ہوا ہے کہ پیدا ہونے والی حرارت اور روشنی کی لہریں خاص قسم کی ہوتی ہیں۔

آواز کی لہروں کی مانند (صفحہ 122 سے موازنہ کیجیے) حرارت اور روشنی کی لہروں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے ہوا کی ضرورت نہیں ہوتی جو لہروں کی منتقلی کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ حرارت اور روشنی کی لہریں اس جگہ سے بھی گزر سکتی ہیں جہاں ہوا نہ ہو۔ ہوا اور پانی کی لہریں لہروں کے لمبائی کے رُوخ کے ساتھ عموداً حرکت کرتی ہیں، جبکہ حرارت اور روشنی کی شعاعیں لمبائی کے رُوخ میں حرکت کرتی ہیں۔

روشنی اور حرارت کی شعاعیں 300,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے منتقل ہوتی ہیں۔

ان کی فری کونٹری یعنی فی سیکنڈ ارتعاش کی تعداد مختلف ہوتی ہے۔ اس کا انحصار روشنی کی شعاعوں کی رنگت پر ہے۔ سرخ روشنی کی فری کونٹری تقریباً 400×10^{12} (400 بلین ارتعاش فی سیکنڈ ہے) بنفشی رنگ کی روشنی کی شعاعوں کی فری کونٹری 750 بلین ارتعاش فی سیکنڈ ہے۔

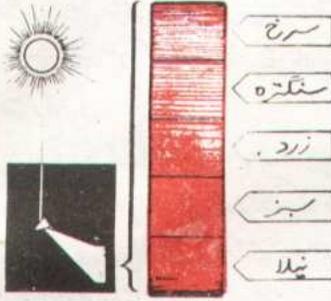

روشنی کی رفتار اور فریکوئنسی سے معلوم کیا گیا ہے کہ سرخ روشنی کی لہروں کی لمبائی تقریباً 0.8 مائیکرون ($\frac{8}{10000}$ می میٹر) اور بنفشی روشنی کی لہروں کی لمبائی 0.4 مائیکرون ہے۔

سورج کی سفید روشنی، مختلف رنگوں کی روشنی یعنی مختلف فریکوئنسی والی روشنی کی شعاعوں کا مجموعہ ہے (شکل 212.1)۔

جس طرح ہمارے کان صرف مخصوص حدود کی فریکوئنسی والی لہروں کو سُن سکتے ہیں (صفحہ 123 سے موازنہ کیجیے) اسی طرح ہماری آنکھیں بھی مخصوص فریکوئنسی والی روشنی کی شعاعوں کو دیکھ سکتی ہیں۔

شکل 212.1: سورج کی روشنی مختلف فریکوئنسی کی روشنی کی شعاعوں کا مجموعہ ہے۔

اس کے علاوہ سورج روشنی کی ایسی شعاعیں بھی بھیجتا ہے جن کی لہروں کی لمبائی بہت کم ہوتی ہے (لہروں کی لمبائی تقریباً 0.2 مائیکرون) جو آنکھوں سے دیکھی نہیں جاسکتیں۔ روشنی کی یہ شعاعیں الٹرا وائیلٹ شعاعیں کہلاتی ہیں۔ بجلی کے شعلے میں بھی اس قسم کی روشنی کی شعاعیں ہوتی ہیں۔

برقی رُوکے روشنی اور بجلی پیدا کرنے کے اثرات کے علاوہ دیگر مختلف قسم کے اثرات کا بھی مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ بجلی کی موٹروں (مثلاً ڈرل مشین کو چلانے کے لیے استعمال ہونے والی موٹر) کو جو برقی توانائی مہیا کی جاتی ہے، موٹر اس توانائی کو حرکت کی توانائی میں تبدیل کر دیتی ہے۔

موٹر کے آرمیچر اور باڈی میں کی گئی وائینڈنگ میں سے گزرنے والی برقی رُوکے بدولت موٹر میں ایک طاقتور مقناطیسی فییلڈ ہوتا ہے جس سے بیگیوں میں لگایا گیا آرمیچر گھومنا شروع کر دیتا ہے۔ آرمیچر کی گھومنے کی یہ حرکت مشینوں کو چلانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔

دھاتوں پر جسے تہ چڑھانے کے لیے استعمال ہونے والے ہاتھ، جو دھاتی نکلیات کا ماحول ہوتے ہیں مثلاً کاپر سلفیٹ کا پانی میں ماحول میں سے جب برقی رُوکے جاری جائے تو میٹل میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے (کیمیائی اثر)۔ ننگ میں شامل دھات مثلاً آئرن، کرومیم، نکل وغیرہ کی باریک تہ ننگ میں ڈبوئے ہوئے سیٹل وغیرہ کے اس جاب پر چڑھ جائے گی جس میں سے برقی رُوکے گزر رہی ہو۔ اس طریقے سے مختلف قسم کے حصوں پر تانبے، نکل یا کرومیم کی تہ چڑھائی جاسکتی ہے۔

آسمانی بجلی نظر آنے والی چمکدار روشنی کے علاوہ حرارت اور گرج کا باعث بھی بنتی ہے۔ آسمانی بجلی کے حرارت پیدا کرنے کی وجہ سے ہی بجلی کے گرنے پر ایشیا بھل جاتی ہیں۔ اس طرح برقی رُوکے آواز پیدا کرنے کا باعث بھی بنتی ہے۔

اگر بجلی کی تاروں اور دیگر ایسی اشیاء کو جن سے برقی رُوکے گزر رہی ہوں بغیر کسی احتیاط کے چھوئے جائے تو جھٹکا محسوس ہوتا ہے۔ جو بجلی کے اس اثر سے ہوتا ہے جو ہمارے جسم کے پھلوں کو ہلانے کا باعث بنتا ہے۔ بعض صورتوں میں (برقی رُوکے کرنٹ کی مقدار یا اس کے وولٹیج زیادہ ہوں) تو بجلی کا جھٹکا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔

ویلڈنگ کرنے سے جاب کے میٹرل کا پھیلنا اور سکڑنا




ویلڈنگ کے جوڑ اور اس کے قریبی مقام کے میٹرل کے گرم یا ٹھنڈا ہونے سے میٹرل پھیلتا یا سکڑتا ہے (صفحہ 194 سے موازنہ کیجیے) جس سے جاب کی شکل میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔

اگر موٹی چادروں کو "V" جوڑ کی شکل میں ویلڈ کیا جائے تو جوڑ کے اوپر کے حصے میں زیادہ مقدار میں پگھلا ہوا میٹرل سکڑے گا جبکہ نیچے حصے میں نسبتاً بہت کم میٹرل ٹھنڈا ہونے پر سکڑے گا جس سے چادریں جوڑ کے مقام سے اوپر کو مڑ جائیں گی۔ جاب کی شکل میں اس قسم کی تبدیلی کو اس وقت روکا جاسکتا ہے، جب جوڑے جانے والے حصوں کو ویلڈنگ سے پہلے مخالف سمت میں ٹیڑھا رکھا جائے (شکل 213.1, 2)۔


میٹرل کے اندرونی کھچاؤ

زیادہ لمبے جوڑ کو ویلڈ کرتے وقت نہ ویلڈ کیے گئے کناروں کی طرف سے جوڑے جانے والے حصے بڑی طاقت سے ایک دوسرے کی طرف کھینچ جاتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ویلڈنگ کے جوڑ کے اندر بہت زیادہ کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر چادروں کے ایک ٹکڑے $500 \times 500 \times 10$ کو ویلڈنگ ٹارچ کے ذریعے کٹائے سے دور مقام پر پگھلا کر بننے (تقریباً 900°C) تک گرم کیا جائے تو اس مقام کا میٹرل گرم ہونے کی وجہ سے پھیلے گا مگر اس کے گرد اگر ڈھنڈا میٹرل اس کے پھیلنے میں رکاوٹ پیدا کرے گا۔ جس سے گرم ہونے والے حصے کے ارد گرد میٹرل میں بہت زیادہ دباؤ پیدا ہوگا اور گرم میٹرل کے دب جانے سے اندرونی دباؤ اور بڑھ جائے گا۔ جاب کے ٹھنڈا ہونے پر دباؤ میٹرل اپنی اصلی حالت میں واپس نہیں آئے گا بلکہ میٹرل کے سکڑنے سے میٹرل کے اندر نشے کھچاؤ پیدا ہوں گے جس سے میٹرل پر کھچاؤ کی قوتیں عمل کریں گی۔ اس طرح زیادہ گرم ہونے والے اور ٹھنڈا رہ جانے والے حصوں کے درمیان شکاف پیدا ہو جانے کا امکان ہوتا ہے۔


میٹرل کے آزادانہ حرکت نہ کر سکنے والے حصوں کے اندر بہت زیادہ اندرونی کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ جوہنی اندرونی کھچاؤ کی قوتیں میٹرل کی طاقت سے بڑھ جاتی ہیں میٹرل میں جوڑ کے اندر یا قریب شکاف پیدا ہو جاتے ہیں اور ویلڈ کیے ہوئے حصے ضائع ہو جائیں گے۔

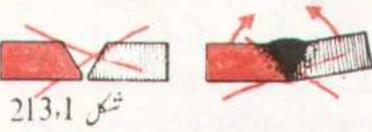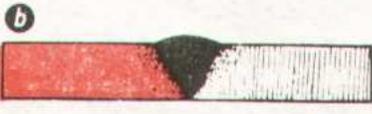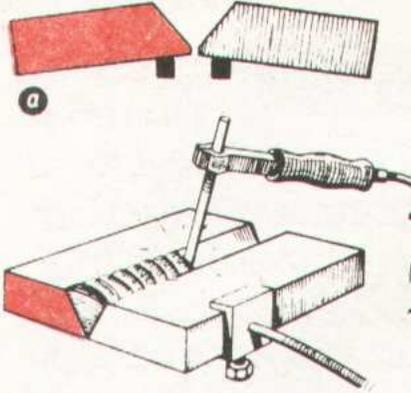

شکل 213.1

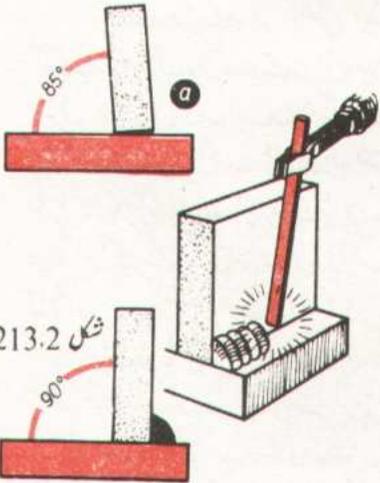

شکل 213.2

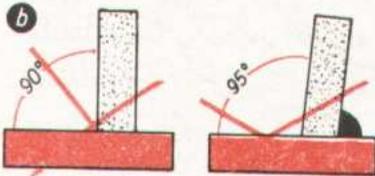

ویلڈنگ کے دوران ضائع نہ ہو جائے۔ ویلڈنگ کے دوران ضائع نہ ہو جائے۔ ویلڈنگ کے دوران ضائع نہ ہو جائے۔



ویلڈنگ سے میٹرل کے اندر پیدا ہونے والے کھچاؤ کو کسی حد تک ویلڈ کیے گئے حصوں کو اینڈنگ کر کے دور کیا جاسکتا ہے۔




ایکٹرک ویلڈنگ کا انتخاب

جوڑ کے میٹرل کی خاصیتوں میں غیر مناسب تبدیلیاں مثلاً بھرا پن روکنے کے لیے ایکٹرک ویلڈنگ کے اوپر خاص میٹرل کی تہہ چڑھانی جاتی ہے (شکل 214.1)۔




ایکٹرک ویلڈنگ پر چڑھایا ہوا میٹرل ویلڈنگ کے دوران ویلڈ کیے جانے والے مقام کے میٹرل کو ڈھانپ کر رکھتا ہے۔ اس طرح ہوا میں موجود آکسیجن یا نائٹروجن ویلڈنگ کے مقام کے گرم میٹرل کے ساتھ ملنے نہیں پاتیں۔ نیز ایکٹرک ویلڈنگ کے اوپر چڑھایا ہوا میٹرل ویلڈ کیے جانے والے مقام کو بجلی کا موصل بناتا ہے تاکہ شعلہ بند نہ ہو سکے اور بھرت کی صورت میں میٹرل میں شامل کیے گئے بعض اجزاء کے جل جانے سے دھات میں ان اجزاء کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ اس بنا پر مختلف میٹرل کے لیے استعمال ہونے والے ایکٹرک ویلڈنگ پر مختلف قسم کے میٹرل کی تہہ چڑھانی ہوتی ہے۔

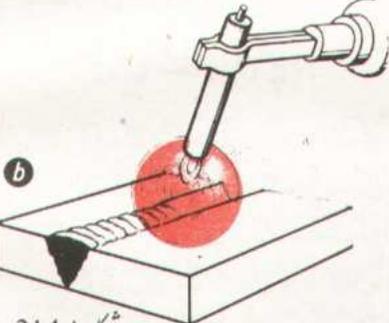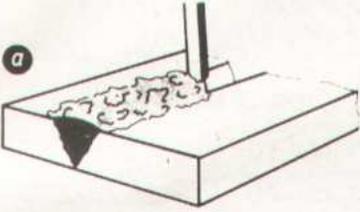

شکل 214.1

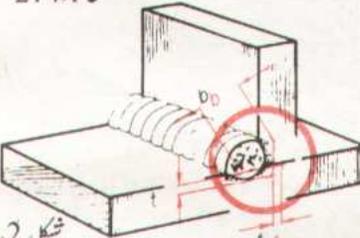

شکل 214.2

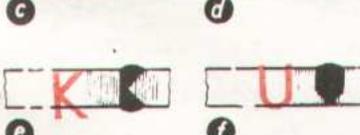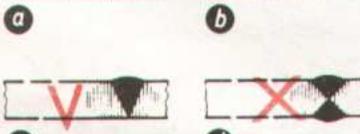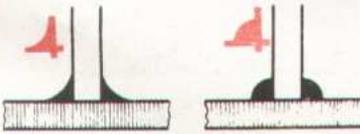

شکل 214.3

ویلڈ کیے گئے جوڑ کو جانچنا گیس ویلڈنگ کی طرح ایکٹرک ویلڈنگ سے تیار کیے گئے جوڑ کو جانچنے وقت سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ویلڈنگ بیڈ ایک جیسی ہے یا نہیں۔ بیڈ ایک جیسی تیار ہونے کی صورت میں ہی جوڑ معیاری ہوگا۔ دیکھنے سے جوڑ کے معیار سے متعلق فیصلہ اس بات کو مد نظر رکھ کر کیا جا سکتا ہے کہ ایکٹرک ویلڈنگ کے دوران ایکٹرک ویلڈنگ کا میٹرل گھل کر جاب کے میٹرل کے ساتھ کس حد تک ایک جاب ہو گیا ہے۔ اس کا اندازہ لگانے کے لیے جوڑ کے کنارے یعنی ویلڈنگ بیڈ کا آغاز اور اختتام دیکھا جاتا ہے کہ جاب کا میٹرل گھل کر کتنی گہرائی تک ایکٹرک ویلڈنگ کے ساتھ مل گیا ہے (شکل 214.2)۔ اچھے ویلڈ کیے گئے جوڑ کی صورت میں ویلڈنگ بیڈ کی جاب کے میٹرل میں گہرائی اور اس کی چوڑائی میں نسبت 1:4 یا 1:5 ہونی چاہیے۔

ویلڈنگ بیڈ کی گہرائی (penetration) کا انحصار ویلڈنگ کے لیے منتخب کیے جانے والے کرنٹ کی مقدار پر ہوتا ہے۔

کرنٹ کی مقدار کم منتخب کرنے کی صورت میں ایکٹرک ویلڈنگ کا میٹرل جاب کے میٹرل کے ساتھ چپکا ہوا ہوگا اور مناسب گہرائی تک گھل کر اس کے ساتھ نہیں ملے گا۔ اس کے برعکس اگر کرنٹ کی مقدار زیادہ ہو، تو ضرورت سے زیادہ گہرائی تک جاب کا میٹرل گھل جائے گا اور ویلڈنگ بیڈ کی اونچائی کم ہے گی اور چوڑائی زیادہ ہوگی۔

مختلف شکلوں میں تیار کیے جانے والے جوڑوں (شکل 214.3) میں ایکٹرک ویلڈنگ کا میٹرل اچھی طرح دھنس جانا چاہیے اور اوپر تک بھرا ہونا چاہیے۔ جوڑ کے مقام پر جاب کے عمودی تراش میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔

حرارت کے اثرات

درجہ حرارت (صفحہ 162)

کوٹلوں کی آگ میں رکھا ہوا اسٹیل کا جاب گرم ہو کر سرخ ہو جاتا ہے۔ درجہ حرارت کا اندازہ جاب کی رنگت سے لگایا جائے گا۔ رنگت جس قدر ہلکی اور چمکدار ہوگی اسی قدر جاب زیادہ گرم ہوگا اور جس قدر گہری ہوگی جاب اسی قدر کم گرم ہوگا۔ کم یا زیادہ گرم کے الفاظ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ چیز کس حد تک گرم ہے۔ اس کا صحیح اندازہ درجہ حرارت کو ناپ کر کیا جاسکتا ہے۔

درجہ حرارت کو ناپنے کے لیے مخصوص آلات ایجاد کیے گئے ہیں۔ کم درجہ حرارت کو ناپنے کے لیے تھرمائیٹر اور زیادہ درجہ حرارت کے لیے پائرومیٹر استعمال کیے جاتے ہیں۔ نیز درجہ حرارت کی اکائی مقرر کی گئی ہے۔

تھرمائیٹر میں مائع (پارہ) میتھیلینڈ سپرٹ کے گرم ہو کر پھیلنے، دودھاتی تھرمائیٹر کی صورت میں گرم ہونے سے دھاتوں کی لمبائی میں مختلف اضافہ ہونے یا دو مختلف دھاتوں کی جوڑی گئی تاروں کو جوڑنے کے مقام سے گرم کرنے پر ان میں برقی رز پیدا ہونے سے درجہ حرارت کو ناپا جاتا ہے۔ درجہ حرارت کی اکائی ایک ڈگری سینٹی گریڈ (°C) ہے۔ (صفحہ 162)

حرارت سے اشیاء کا پھیلنا ٹھوس شے کے گرم ہو کر پھیلنے کے اثر کے مدنظر ناگلوں اور ریڑھیوں کے پیوں پر لوہے کے خول چڑھائے جاتے ہیں۔ لوہے کے خول کا اندرونی قطر پیٹے کے بیڑنی قطر سے چھوٹا رکھا جاتا ہے۔ پیٹے پر خول کو چڑھانے کے لیے خول کو گرم کیا جاتا ہے جس سے خول پھیل جاتا ہے اور اس کے اندرونی قطر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پیٹے پر خول کو چڑھانے کے بعد جب اس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو خول کے میٹرل کے سکڑنے سے خول پیٹے پر مضبوطی سے چڑھ جاتا ہے۔

حرارت سے لمبائی اور حجم میں اضافے میں فرق کو مدنظر رکھنا چاہیے۔ پھیلنے یا سکڑنے سے میٹرل میں اضافے یا کمی کی مقدار مختلف میٹرل کے لیے مختلف ہوتی ہے۔

اسٹیل کے ایک میٹر لمبے سریے کو 0 سے 100 درجے سینٹی گریڈ تک گرم کرنے پر اس کی لمبائی میں 1.3 ملی میٹر کا اضافہ ہوتا ہے۔ جبکہ ایلیومینیم اور جست کی صورت میں بالترتیب 2.4 اور 3.6 ملی میٹر کا اضافہ ہوتا ہے۔

مختلف میٹرل کو 0 سے 1 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کرنے سے میٹرل کی لمبائی میں اضافے کے جدول بنائے گئے ہیں۔ لمبائی میں اضافے کی شرح کو اعشاریہ میں درج کیا جاتا ہے۔

مثال: تانبے کی لمبائی میں اضافے کی شرح 0.0000172 سے ملتا ہے کہ تانبے کے 1 میٹر لمبے سریے کو صفر درجے سینٹی گریڈ سے ایک درجے سینٹی گریڈ تک گرم کرنے سے 0.000017 میٹر یعنی 0.017 ملی میٹر اضافہ ہو جاتا ہے۔

میٹرل کی حالتیں (صفحہ 163)

ٹانکے کو تھوڑے کے ساتھ پگھلایا جاسکتا ہے۔ ٹانکا اپنے درجہ پگھلاؤ 230°C پر ٹھوس سے مائع حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہوا کے عام دباؤ (صفحہ 197) کے تحت پانی 100 درجے سینٹی گریڈ پر، جو پانی کا نقطہ کھولاؤ ہے، مائع سے گیس کی حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ٹھوس مائع اور گیس میٹرل کی مختلف حالتیں ہیں۔ مناسب حد تک گرم کرنے پر جلدی نہ پھیلنے یا سکڑنے والے میٹرل کو بھی گیس کی حالت میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

اسٹیل تانبے اور ایلیومینیم جیسی مضبوط اور شکل پذیر دھاتوں کو کوٹلوں کی آگ میں گرم کرنے پر یعنی درجہ پگھلاؤ سے کم درجہ حرارت پر ان کی شکل میں آسانی سے تبدیلی کی جاسکتی ہے اور وہ ٹھوس اور مائع کی درمیانی حالت میں ہوتی ہیں (دیگی لوہے سے موازنہ کیجیے)۔ اسی طرح مائع (پانی، پٹرول وغیرہ) اپنے نقطہ کھولاؤ سے پہلے ہی نیم گیس کی حالت یعنی بخارات کی صورت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔



ایک ہی میٹرل کی خصوصیات میں ٹھوس مائع اور گیس حالتوں میں تبدیلی اسی صورت میں سمجھ میں آسکتی ہے جب میٹرل کے چھوٹے چھوٹے ذرات کی باہم چپکے رہنے کی قوت یعنی قوتِ اتصال میں تبدیلی کو تسلیم کیا جائے۔
ٹھوس حالت میں میٹرل کے ذرات اتنی قوت سے باہم چپکے ہوتے ہیں کہ اس کی شکل میں تبدیلی پیدا کرنے کی غرض سے ذرات کو برائے وغیرہ کی صورت میں آنکھ کے لیے بہت زیادہ قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔

دھاتوں کو ان کے نقطہ پگھلاؤ کے قریب تک گرم کرنے سے ذرات کے باہم چپکے رہنے کی قوت میں بتدریج کمی ہو جاتی ہے حتیٰ کہ میٹرل کی شکل آسانی سے بدلی جاسکتی ہے۔
مانعات کشش ثقل کی وجہ سے جو مائع کے ہر ذرے پر اثر انداز ہوتی ہے، ڈھلوان کی طرف بہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مانعات کو جس قسم کے برتن میں ڈالیں وہی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔

گیس کے ذرات میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ ان کو جس برتن یا کمرے میں بند کیا جائے اس میں پھیل جاتے ہیں۔ گیس کے ذرات کا درمیانی فاصلہ کم و بیش کیا جاسکتا ہے۔ مرکز ثقل کی کشش کا ان پر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا ہے۔
مثال: کسی سلنڈر یا برتن سے خارج ہونے والی گیس کی بوسائے کمرے میں محسوس کی جاسکتی ہے۔ جو بالکل ساکن ہونے کی صورت میں پڑول کے بخارات زمین کے نزدیک آجاتے ہیں۔

انتقال حرارت (صفحہ 169)

سٹیل کے سریے کو کوئلوں میں گرم کرنے سے جلد ہی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ سریے کا وہ حصہ جو کوئلوں سے باہر ہوگا گرم ہو جائے گا۔ گرم چیز پورے گرم ہوا اور پر کو اٹھتی محسوس ہوگی اور ساتھ ہی اس کے چاروں طرف کو حرارت کی شعاعیں پھیلی محسوس ہوں گی۔
حرارت مندرجہ ذیل تین طریقوں سے منتقل ہوتی ہے

ایصال حرارت سے انتقال حرارت کا وہ طریقہ ہے جس میں حرارت کسی جسم کے ایک حصہ سے دوسرے حصے تک اس طرح منتقل ہوتی ہے کہ بظاہر اس کے ذرات میں کوئی حرکت نظر نہیں آتی
حمل حرارت سے کسی مائع یا گیس کے ذرے حرکت کر کے گرم چیز یا شعلہ کے قریب آتے ہیں اور گرم ہو کر حرارت اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔

اشعاع حرارت سے طریقہ میں حرارت بغیر کسی وسیلے کے ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے۔
حرارت زیادہ گرم حصے سے ٹھنڈے حصے کی طرف منتقل ہوتی ہے جو ہی دو اجسام ایک ہی درجہ حرارت پر آجائیں تو انتقال حرارت کا عمل بند ہو جاتا ہے۔ اس قدرتی اصول کی وضاحت کرنے کے لیے تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ کسی جسم کو گرم کرنے سے اس کے ذرات حرکت کرنا شروع کرتے ہیں۔ جسم جس قدر زیادہ گرم ہوگا اس کے ذرات اسی قدر تیزی سے حرکت کریں گے اور ان کی ذری کو تیزی زیادہ ہوگی (صفحہ 212 اور 120 سے موازنہ کیجیے)۔ جسم جس قدر ٹھنڈا ہوگا اسی قدر اس کے ذرات کی حرکت کم ہوگی مختلف میٹرل کے ذرات کی حرکت مختلف نوعیت کی ہوتی ہے۔
حرارتی توانائی

ویلڈنگ نارچ سے شعلہ روشن کر کے 3000°C کا درجہ حرارت حاصل کیا جاسکتا ہے۔ چاہے ویلڈنگ نارچ کی ٹپ کا سائز بڑا ہو یا چھوٹا۔ ٹپ چھوٹی ہو یا بڑی دونوں صورتوں میں شعلہ کا درجہ حرارت ایک ہی ہوگا۔ حالانکہ ہر کاریگر کو علم ہے کہ موٹی سائز کی چادروں کی ویلڈنگ کرتے وقت چھوٹے سائز کی ٹپ کے ساتھ چادروں کو اتنا زیادہ گرم نہیں کیا جاسکتا کہ وہ پگھل جائیں اور چادریں سٹیل کے نقطہ پگھلاؤ 1500°C تک گرم نہیں ہونے پائیں گی۔

اس سے معلوم ہوا کہ حرارت کے اثرات کا انحصار درجہ حرارت پر نہیں ہوتا، بلکہ حرارت کی مقدار پر ہوتا ہے۔ تجربات کی روشنی میں اس کی اکائی مقرر کی گئی ہے۔ حرارت کی مقدار کی اکائی کلوکوری (cal) ہے (صفحہ 172 ملاحظہ ہو)

جیسا کہ یہ معلوم ہے کہ حرارت صرف جلانے کے عمل سے ہی پیدا نہیں کی جاسکتی بلکہ گاڑی کو بریکس لگانے یعنی بریک ڈرم کے ساتھ رگڑ کی قوت کے عمل سے بھی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں کسی قوت کے کچھ فاصلے تک عمل کرنے سے حرارت پیدا ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میکانیکی کام (رگڑ کی وجہ سے کیا جانے والا کام) حرارت میں منتقل ہو جاتا ہے (صفحہ 172 سے موازنہ کیجیے)۔

تجربات اور تحسیب سے معلوم ہوا ہے کہ 4270 نیوٹن میٹر کام ایک کلوکلویری کے برابر ہے۔

$$1 \text{ kcal} \triangleq 4270 \text{ Nm}$$

صرف میکانیکی کام اور حرارت کے درمیان تعلق ہی معلوم نہیں کیا گیا بلکہ برقی کام اور میکانیکی کام یا حرارت میں بھی تعلق معلوم کیا گیا ہے۔ قدرت میں بائی جانے والی یا قدرتی اصولوں کو تکنیکی طور پر استعمال کر کے حاصل کی جانے والی "کام کرنے کی صلاحیت" توانائی کہلاتی ہے۔ مثلاً حرارتی توانائی، برقی توانائی، کیمیائی توانائی یا میکانیکی توانائی۔

سوالات

- 1- سٹیل کو گرم کرنے پر ظاہر ہونے والے رنگوں کی سکیل پر رنگ کے مطابق متعلقہ درجہ حرارت درجہ سینٹی گریڈ میں لکھیں۔
- 2- مرکزی تھرمامیٹر کی سکیل کی طرح تیار کی جاتی ہے؟
- 3- مرکزی تھرمامیٹر سے خاص حدود کے اندر ہی درجہ حرارت کیوں ناپا جاسکتا ہے؟
- 4- دو دھاتی تھرمامیٹر کے کام کے اصول کی وضاحت کریں۔
- 5- دقیق ناپنے والے آلات (مائیکرو میٹر، ملٹ گیج وغیرہ) سے لمبائی ناپتے وقت ان کو مخصوص درجہ حرارت پر کیوں رکھنا چاہیے؟ وجوہات بیان کریں۔
- 6- مائیکرو میٹر سے ناپتے وقت اگر ہاتھ کی گرمی سے اس کا میٹر بل پھیل جائے تو کیا ناپ جانے والی پیمائشیں اہل سے کم ہونگی یا زیادہ ہو جریں گی۔
- 7- 5.6 میٹر بلے سٹیل کے پاٹ کو 20°C سے 90°C تک گرم کرنے سے اس کی لمبائی میں کتنے میٹر کا اضافہ ہوگا؟
- 8- سٹیل کے گرم جاب سے حرارت کس طرح دوسری اشیاء میں منتقل ہوگی؟
- 9- پانی کے بھاپ میں تبدیل ہونے کے عمل کی وضاحت کریں۔
- 10- درشاپ میں استعمال کیے جانے والے ٹھوس، مائع اور گیس میٹر بل کے نام لکھیے۔
- 11- سٹیل کے گرم حالت میں بہت زیادہ شکل پذیر ہونے کی وجہ بیان کریں۔
- 12- 4 درجہ سینٹی گریڈ سے زیادہ ٹھنڈا کرنے پر دوسرے میٹر بل کے مقابلے میں پانی میں جو مخصوص تبدیلی پیدا ہوتی ہے اس کی وضاحت کریں۔
- 13- گیس کی شکل میں پائے جانے والے میٹر بل کے ذرات کس صورت میں زمین کے قریب جمع ہوتے ہیں اور کب ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں؟
- 14- سمندر کی سطح لینڈ کی مانند گولائی میں کیوں دکھائی دیتی ہے؟ پانی بلند مقامات سے کم بلند مقامات کی طرف کیوں بہتا ہے؟
- 15- ایروسیم کے ترزون کے دستے سٹیل یا اس سے بھی ترجیحاً لکڑی کے کیوں بنائے جلتے ہیں؟
- 16- موٹر گاڑیوں کی بریکوں اور انجن کے سنڈروں کے ہیڈ کو زیادہ گرم ہونے سے بچانے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جاتی ہیں؟ مثال کے پیش نظر دلائل دیں۔
- 17- ہوائی کے اندر تھرکی صورت میں جم جانے والا تھرمامیٹر بل حرارت کا اچھا ماحول نہیں ہے اس سے برائے کو کون سا خطہ لاحق ہو سکتا ہے (صفحہ 70 سے موازنہ کیجیے)۔
- 18- تانبے کو ویڈیارتے وقت اسی سائز کی سٹیل کی چلوڑوں کے لیے استعمال کی جانے والی ویڈیٹنگ ٹارچ کی نسبت بڑے سائز کی ٹپ کیوں استعمال کی جاتی ہے؟

- مندرجہ ذیل سے کیا مراد ہے: "تانبے کی حرارت مخصوصہ 0.093 kcal/kg "

برقی رو کے اثرات

حرارت اور روشنی پیدا کرنے کے اثرات

انسان برقی رو کو اس طرح سادہ طور پر محسوس نہیں کر سکتا جس طرح روشنی کو آنکھوں سے دیکھ کر اور آواز کو کانوں سے سُن کر بلکہ اس کے اثرات کی بدولت اس کی پہچان کی جاسکتی ہے۔ یعنی برقی توانائی جب تک حرارتی توانائی اور روشنی میں تبدیل نہ ہو جائے مثلاً الیکٹریک ویلڈنگ یا بجلی سے گرم ہونے والی اشیاء کی صورت میں۔ اس طرح پیدا ہونے والی حرارت اور روشنی اس برقی توانائی کی جگہ لیتی ہے جو حرارت اور روشنی پیدا کرنے میں صرف ہوگئی ہو۔ (اس پانی کی نجفی توانائی سے موازنہ کیجئے جو بند یا ڈیم بنا کر بلندیوں پر روک دیا جاتا ہے اور بعد میں جب ٹریباٹن میں سے ہو کر گزرتا ہے تو اس کی نجفی توانائی حرکتی توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے)۔

حرارت اور روشنی کی شعاعیں مخصوص قسم کی ہوتی ہیں جن کی پہچان صرف ان کی ذری کوئسی سے کی جاسکتی ہے (صفحہ 212 سے موازنہ کیجئے)۔ آواز کی لہروں کے برعکس چو پانی کی لہروں کی مانند ہوتی ہیں حرارت اور روشنی کی شعاعیں بڑی تیزی سے لمبائی کے رخ میں حرکت کرتی ہیں اور ان کی لہروں کے پھیلنے کے لیے ہوا وغیرہ جیسے کسی وسیلہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔

برقی رو کے حرارتی اور روشنی کے اثر سے تکنیکی کاموں میں مختلف طرح سے فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ بجلی کے لمبوں اور ٹیوبوں کی صورت میں یہ کوشش کی گئی ہے۔ روشنی کے علاوہ پیدا ہونے والی حرارت کی مقدار کم سے کم ہو کیونکہ وہ مطلوب مقصد کے لحاظ سے توانائی کے ضیاع کا باعث بنتی ہے۔ اس کے برعکس بجلی سے گرم کی جانے والی اشیاء کی صورت میں کوشش کی جاتی ہے کہ غیر مطلوبہ روشنی پیدا نہ ہو۔

مقناطیسی اثرات

مستقل مقناطیس کے علاوہ برقی مقناطیس بھی ہوتے ہیں۔ برقی مقناطیس کی صوت میں خاص قسم کی نرم سٹیل پر تانبے کی تاریں پیٹی ہوتی ہیں (ویلڈنگ ٹرانسفارمر کی وائینڈنگ سے موازنہ کیجئے صفحہ 209)

اگر تانبے کی تاروں میں سے برقی رو گزرائی جائے تو تاروں کے اندر لوہے کا غیر مقناطیسی مگر مقناطیس بن جائے گا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ارد گرد مستقل مقناطیس کی طرح مقناطیسی طاقت عمل کرے گی۔

دوسرے الفاظ میں کسی بھی موصل میں سے گزرنے والی برقی رو اس موصل کے ارد گرد مقناطیسی فییلڈ پیدا کر دے گی۔ مستقل مقناطیس کی طرح اس قسم کے مقناطیسی فییلڈ کے بھی شمالی اور جنوبی (مثبت اور منفی پول) دو پول ہوتے ہیں۔ ان پولوں کے وقوع کا انحصار کرنٹ کے بہنے کی سمت پر ہو ہے۔ کرنٹ کی سمت تبدیل کرنے سے مقناطیسی پول بھی تبدیل ہو جاتے ہیں یعنی شمالی پول کی جگہ جنوبی پول لے لیتا ہے اور جنوبی پول کی جگہ شمالی پول۔

دو مقناطیسوں کی صورت میں شمالی اور جنوبی پول ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں جبکہ دو ایک جیسے پول یعنی دو مقناطیسوں کے شمالی یا جنوبی پول ایک دوسرے کے قریب لانے سے وہ ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں۔ جس کا اندازہ ان کی حرکت کو دیکھنے سے یا حرکت پیدا کرنے والی قوت کو ہاتھ سے محسوس کر کے کیا جاسکتا ہے۔

برقی رو کی مقناطیسی اثر پیدا کرنے والی صلاحیت بجلی کے تکنیکی کاموں میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ کیونکہ مندرجہ بالا عمل اپنے اسباب اور اثر کے لحاظ سے الٹ بھی ہو سکتا ہے

اگر بجلی کے ایسے موصل کو جس میں سے بجلی کی روگزر رہی ہو، مقناطیسی فیلڈ میں حرکت دیں تو موصل معنایسی قوت کی لہروں کو کاٹنے سے اس میں برقی دباؤ پیدا ہو جائے گا اور بجلی کا سرکٹ مکمل ہونے کی صورت میں برقی رو بہا شروع کرنے لگی۔
 بجلی کی موٹریں اور بجلی پیدا کرنے والی مشین ڈائمنڈ اور جنرٹور کے کام کرنے کا اصول متذکرہ بالا اثر پر مبنی ہے۔
 بجلی کی موٹروں سے برقی توانائی کی حرکت توانائی میں تبدیلی اس وقت ہوتی ہے جب برقی رو سے طاقتور مقناطیسی فیلڈ پیدا کیا جاتا ہے جس سے موٹر کے اندر بیرونیوں پر رکھا ہوا آرمیچر جس کی ڈائمنڈنگ میں بھی برقی رو گزر رہی ہوتی ہے، گھومنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح پیدا ہونے والے معیار حرکت کو مشینیں وغیرہ چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
 اس طرح موٹر میں حرکت کا باعث مقناطیسی پولوں کے درمیان پیدا ہونے والی قوت کشش یا قوت مدافعت ہوتی ہے۔
 جنرٹور کی صورت میں حرکت توانائی جنرٹور کو چلانے والی مشین مثلاً بھاپ یا پانی سے چلنے والی ٹر بائن کے ذریعے آرمیچر کو منتقل کی جاتی ہے اور یہ اتہام کیا جاتا ہے کہ آرمیچر کی ڈائمنڈنگ کی تار میں حرکت کے دوران مقناطیسی قوت کی لہروں کو کاٹیں۔
 اس سے ڈائمنڈنگ کی تاروں کے اندر برقی دباؤ پیدا ہوتا ہے جو برقی رو کے بہاؤ کا باعث بنتا ہے۔ بالفاظ دیگر حرکت توانائی برقی توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔
 برقی مقناطیس سے ٹیلیگراف کی سگنل دینے والی مشین، ٹیلی فون کے مائیکروفون اور ریڈیو کے لائوڈ سپیکر میں کام لیا جاتا ہے۔
 صفحہ 209 پر دکھائے گئے ویڈنگ ٹرانسفارمر کے کام کرنے کا اصول بھی برقی رو کے مقناطیسی اثر پر مبنی ہے۔

ورکشاپ میں بجلی کی سپلائی

ورکشاپ میں عام استعمال کے لیے تھیکا کی جانے والی بجلی آجکل بڑے بڑے بجلی گھروں میں جنرٹوروں کے ذریعے پیدا کی جاتی ہے۔ جنرٹوروں کو چلانے کے لیے بھاپ یا پانی سے چلنے والی ٹر بائیں استعمال کی جاتی ہیں اور کبھی کبھار تیل یا پٹرول سے چلنے والے انجن بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔
 بجلی گھروں سے استعمال کی جکتنگ بجلی کو زمین سے اوپر کھمبوں پر تانے یا ایلو مینیم کے تاروں کے ذریعے بہت زیادہ وولٹیج مثلاً 110,000 وولٹ) پر منتقل کیا جاتا ہے۔ چونکہ تاننا اور ایلو مینیم بجلی کے چھتے موصل ہیں، اس لیے منتقلی کے دوران زیادہ بجلی ضائع نہیں ہوتی۔

بہت زیادہ وولٹیج پر برقی رو انسانی زندگی کے لیے خطرناک ہے، اس لیے اس کا استعمال مناسب نہیں ہے۔ لہذا شہروں کے نزدیک اس زیادہ وولٹیج والی برقی رو کو بجلی گھروں میں قابل استعمال کم وولٹیج مثلاً 220 یا 380 وولٹ کی برقی رو میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ بجلی گھروں سے جلی کے تاروں کے ذریعے برقی رو کو ورکشاپوں یا گھروں تک پہنچایا جاتا ہے۔
 بجلی کی سپلائی کے تار دو یا تین پوائنٹ والی ساکٹوں یا تاروں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ جہاں سے پھر سوئچوں یا پلگوں کے ذریعے برقی رو بجلی سے چلنے یا کام کرنے والی اشیاء تک پہنچائی جاتی ہے۔



برقی رو اور اس کے خطرات

بجلی کے تاروں میں کرنٹ اس وقت بہنا شروع کرتی ہے جب ساکٹوں یا تاروں کے سروں کے ساتھ بجلی سے چلنے والی کسی چیز کو لگایا جائے۔ اس سے بجلی پیدا کرنے والی مشین اور بجلی خرچ کرنے والی مشین کے درمیان بجلی کا سرکٹ مکمل ہو جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں مختلف اثرات پیدا کرنے والی برقی رو اس وقت بہنا شروع کرتی ہے جب بجلی مہیا کرنے والے تار کے سروں کو کسی چیز کے ذریعے جوڑ دیا جائے۔

برقی دباؤ جسے وولٹیج (مثلاً 110، 220 یا 380 وولٹ) میں ناپا جاتا ہے، کے زیر اثر تاروں کے سروں کے درمیان بجلی سے چلنے والے آلے میں لگی ہوئی مزاحمت سے گزرنے والی کرنٹ کی مقدار اومہم کے قانون کے مطابق ایمپیر میں ناپی جاتی ہے۔ مزاحمت کم ہونے کی صورت میں کرنٹ زیادہ مقدار میں بہے گی اور مزاحمت زیادہ ہونے کی صورت میں بہنے والے کرنٹ کی مقدار کم ہوگی (صفحہ 211 سے موازنہ کیجیے)۔

مثال:

بجلی کے بلب کا سپرنگ نما باریک تار زیادہ مزاحمت پیش کرتا ہے اور اس میں سے بہت کم مقدار میں کرنٹ تقریباً 0.3 ایمپیر فی سینڈ بہتی ہے۔ اس کے برعکس بجلی کے ہیٹ کے سپرنگ سے تقریباً 6 ایمپیر فی سینڈ کے حساب سے بہتی ہے۔ بجلی کے خطرات کا درست اندازہ لگانے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ساکٹ کے دونوں پوائنٹس کے درمیان وولٹیج کا جتنا فرق مثلاً 220 وولٹ ہوتا ہے، اتنا ہی فرق ساکٹ کے کرنٹ مہیا کرنے والے پول اور زمین کے درمیان ہوتا ہے۔ انسان اور جانور کے جسم برقی رو کے گزرنے کے لیے بہت حساس ہیں کیونکہ ان کے جسم بجلی کے بہت اچھے موصل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم وولٹیج (انسانوں کے لیے تقریباً 60 وولٹ اور جانوروں کے لیے 20 سے 30 وولٹ) کے کرنٹ کا بھی ان کے جسم سے گزرنا ان کی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ جسم کو بجلی کا جھٹکا لگنے کا زیادہ خطرہ زمین کے بجلی کا اچھا موصل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے زمین بذاتِ خود، پانی کے پائپ، بجری کے فرش وغیرہ بہت خطرناک ہیں۔ خشک لکڑی، پلاسٹک اور ربڑ بجلی کے موصل نہ ہونے کی وجہ سے خطرناک نہیں ہیں۔ بجلی کے خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے بجلی کی وائرنگ کے لیے حکومت کی طرف سے مخصوص قانون بنائے گئے ہیں تاکہ بجلی کے کرنٹ سے پیدا ہونے والے خطرات کو کم سے کم کیا جاسکے۔

ان حفاظتی اقدام کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور گھروں یا فیکٹری میں پیدا ہونے والے نقائص کو دور کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو مرمت کا کام نہیں سونپنا چاہیے جو اس کام میں ماہر نہ ہوں۔ اس لیے حفاظتی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے مرمت یا پیدا شدہ نقائص کو دور کرنے کے لیے ماہر الیکٹریشن کی خدمات حاصل کرنی چاہئیں۔

کیمیائی عمل

عمل کیمیاء جو سائنس کی ایک اہم شاخ ہے۔ میٹرل کی بناوٹ کی تحقیق کے بارے میں مواد مہیا کرتی ہے۔ عمل یہی سینرل کی مختلف حالتوں میں تبدیلیوں کی وضاحت کرتی ہے جن کی مثالیں درکشاپ میں بھی ملتی ہیں۔

سٹیل پر ہوا کی نمی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ سٹیل کے ٹکڑوں کو گرم کرنے سے اس پر مختلف رنگ نمایاں ہوتے ہیں جو ان پر آکسائیڈ کی بننے والی پتلی سی تہوں کی وجہ سے ظاہر ہوتے ہیں (صفحہ 176 ملاحظہ ہو)۔ سرخ گرم سٹیل پر بننے والی آکسائیڈ کی پتلی تہی تھیں جو آسانی سے اتر جاتی ہیں، پھر پھرے میٹرل پر مشتمل ہوتی ہیں۔

گٹے کو جلانے پر (صفحہ 182 ملاحظہ ہو) اس میں سے گیس خارج ہوتی ہیں اور بہت تھوڑی مقدار میں راکھ باقی رہ جاتی ہے۔ زنگ آکسائیڈ کی تہیں اور راکھ وغیرہ لے میٹرل ہیں جن کی خصوصیات بنیادی میٹرل سے بالکل مختلف ہوتی ہیں جن سے وہ پیدا ہوتے ہیں۔

زنگ لگنے، جلنے یا آکسائیڈ کے عمل کیمیائی نوعیت کے ہیں کیونکہ ان عملوں سے نئے میٹرل بنتے ہیں۔ میٹرل کے پھلنے یا تجارت میں تبدیل ہونے کا عمل کیمیائی عمل نہیں ہے کیونکہ میٹرل کو ٹھنڈا کرنے پر وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔

تکسید

سٹیل کا گرم ہو کر آکسائیڈ میں تبدیل ہونا مواد میں شامل آکسیجن کی وجہ سے ہوتا ہے (صفحہ 166 ملاحظہ ہو) آکسائیڈ بننے کے عمل میں لوہے کے ذرات (ایم) آکسیجن کے ذرات (ایم) کے ساتھ مل کر آکسائیڈ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور اس کی اجزائے ترکیبی کی وجہ سے اس کا کیمیائی نام آئرن آکسائیڈ ہے۔

سٹیل کو زنگ آکسیجن اور پانی کی وجہ سے لگتا ہے۔ ہوا میں موجود آکسیجن اور پانی کے بخارات سٹیل پر تر انداز ہوتے ہیں۔ عام درجہ حرارت پر لوہا پانی اور آکسیجن مل کر نیا میٹرل بناتے ہیں جسے زنگ کہا جاتا ہے۔ اس کے اجزائے ترکیبی کی وجہ سے اس کا بھی کیمیائی نام آئرن ہائیڈرو آکسائیڈ ہے۔

جلنے کا عمل بھی آکسیجن کے جلنے سے مکمل ہوتا ہے۔ آکسیجن کے کسی میٹرل کے ساتھ جلنے سے نئے بننے والے میٹرل آکسائیڈ کہلاتے ہیں اور یہی تکسید کہلاتی ہے۔ مثال: سلفر کے آکسیجن کے ساتھ مل کر جلنے سے سلفر ڈائی آکسائیڈ بنتا ہے۔ اسی طرح کاربن کے جلنے سے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور ہائیڈروجن کے آکسیجن کے ساتھ جلنے سے پانی بنتا ہے۔ اس طرح پانی ہائیڈروجن کا آکسائیڈ ہے۔

عمل تکسید ایک اہم کیمیائی عمل ہے جو بعض حالتوں میں مطلوب (جلنے کے عمل کی صورت میں) اور بعض حالتوں میں غیر مطلوب (دھاتوں کو زنگ کی صورت میں) ہوتا ہے۔

سٹیل کو زنگ لگنے سے بچانے کے لیے سٹیل کی بیرونی سطح کو نموا کے چھوٹے سے بچانا چاہیے۔ اس کے لیے یا تو سطح پر چکنا ہٹ لگا دی جاتی ہے یا پھر زنگ کر دیا جاتا ہے اور بعض صورتوں میں سٹیل کے اوپر کسی دوسری ایسی دھات کی تہ چڑھا دی جاتی ہے جسے زنگ نہیں لگتا۔

کیمیائی زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ لوہے کے ساتھ ہوا اور پانی جلنے نہ پائیں۔

ایک میٹرل کی دوسرے میٹرل میں تبدیلی اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات جو ایٹم کہلاتے ہیں، کے کسی دوسرے میٹرل کے ایٹموں کے ساتھ جلنے سے ہوتی ہے۔ 92 بنیادی عناصر ہیں جن کے آپس میں جلنے سے ہزاروں میٹرل تیار ہوتے ہیں۔ ان میں اکثر میٹرل دو یا دو سے زیادہ عناصر کے کیمیائی طور پر جلنے سے بنتے ہیں اور صرف چند ایک ہی ایسے ہیں جو صرف ایک ہی عنصر پر مشتمل ہیں۔

تخفیف

کچ دھاتوں سے دھاتیں حاصل کرنا ایک کیمیائی عمل ہے

بلاسٹ فرنس (Blast Furnace) میں کچ دھات سے جو لوہے اور آئسجن کا مرکب یعنی لوہے کا آکسائیڈ (آئرن آکسائیڈ) ہوتا ہے، ایک کیمیائی عمل کے ذریعے لوہا حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کیمیائی عمل کے ذریعے لوہے کے آکسائیڈ میں سے آئسجن خارج کر کے لوہا حاصل کیا جاتا ہے۔ لوہے کے آکسائیڈ سے آئسجن کو خارج کرنے کے لیے بنیادی عنصر کاربن کی اس خصوصیت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے جس کے تحت زیادہ درجہ حرارت پر کاربن آئسجن کو اپنے ساتھ کیمیائی طور پر ملا لیتی ہے۔

جلنے کے عمل کی صحیح تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ کاربن کو مکمل طور پر جلانے کے لیے کاربن کی مخصوص مقدار کے لیے آئسجن کی بھی مخصوص مقدار کی ضرورت ہوتی ہے جو کاربن کی مقدار سے مختلف ہوتی ہے۔ اگر اس سے کم مقدار میں آئسجن مہیا کی جائے، تو کاربن مکمل طور پر نہیں جلے گی اور جلنے سے پیدا ہونے والی گیس کاربن ڈائی آکسائیڈ کی بجائے کاربن مونو آکسائیڈ بنے گی جس میں مزید آئسجن شامل ہو سکتی ہے۔ جب یہ کاربن مونو آکسائیڈ سرخ گرم لوہے کے آکسائیڈ کے ساتھ ملتی ہے تو وہ لوہے کے آکسائیڈ میں موجود آئسجن کو اپنے ساتھ لاکر کاربن ڈائی آکسائیڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس سادہ طریقے سے لوہا حاصل کیا جاتا ہے۔

درحقیقت تذکرہ بالا عمل اس طرح انجام پاتا ہے کہ بلاسٹ فرنس میں تہہ در تہہ خام لوہا، کوک، (کوئلے کی خالص ترین قسم) اور چنے کا پتھر ڈالا جاتا ہے۔ کیمیائی عمل کے لیے درکار جلنے کا عمل مکمل کرنے کے لیے بھٹی کے نیچے سے گرم ہوا بھٹی کے اندر داخل کی جاتی ہے۔ بھٹی کے اندر درجہ حرارت اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بھٹی میں میٹل پگھل جاتے ہیں۔ مائع حالت میں لوہے اور میٹل پگھل کو جو سیلیگ کہلاتا ہے، بھٹی میں سے الگ الگ نکالا جاسکتا ہے۔

بلاسٹ فرنس سے حاصل کیا جانے والا لوہا ٹیکنیکی کام میں استعمال نہیں کیا جاسکتا ہے کیونکہ یہ دیگر نقائص کے علاوہ بہت زیادہ بھڑکھڑا ہوتا ہے۔ اس لوہے کو دوبارہ جلانے کے عمل سے سیمینز مارٹن فرنس (Siemen's Martin Furnace) یا بیسمر تھومس فرنس (Bessemer Thomas Furnace) میں صاف کیا جاتا ہے جس سے اس میں موجود سلفر، فاسفورس اور زیادہ مقدار میں پانی جانے والی کاربن جل جاتی ہے۔ اس طرح اس خام لوہے سے سیلیگ حاصل کیا جاتا ہے جو مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے اور اس کی بھٹیائی بھی کی جاسکتی ہے۔

ایسے کیمیائی عمل جن کے ذریعے خام دھاتوں اور دھاتوں کے آکسائیڈ ہوتے ہیں ان سے آئسجن کو نکالا جاتا ہے عمل کیمیائی زبان میں تخفیف کہلاتے ہیں تخفیف کے عمل سے تقابلی استعمال خام دھاتوں کو قابل استعمال دھاتوں میں تبدیل کرتے ہیں۔

کیمیائی تجزیہ

سائنس نے علم کیمیا میں ایسے خاص طریقے دریافت کیے ہیں جن کے ذریعے یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ کوئی میٹل 92 بنیادی عناصر میں سے کن کن عناصر پر مشتمل ہے۔ چونکہ ہر عنصر کی اپنی مخصوص خصوصیات ہوتی ہیں اس لیے علم کیمیا کے ذریعے ان کی شناخت اور تصدیق کی جاتی ہے۔

مثال: اگر تانبے یا دیگر ایسے میٹل کو گرم کیا جائے جن میں تانبہ شامل ہو تو بھٹی کا شعلہ نیلگوں بزرنگ ظاہر کرتا ہے۔ یہ رنگ تانبے کے لیے مخصوص ہے۔

کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کو اگر چونے کے پانی میں سے گزارا جائے تو صاف شفاف پانی کیمیائی عمل سے دودھیا ہوجاتا ہے۔ کسی میٹل کو بنانے والے بنیادی عناصر کا وزن معلوم کرنے کے لیے بہت حساس اور درست کام کرنے والے ترازو استعمال کیے جاتے ہیں۔

اشارہ

| | | | | |
|----------|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 102، 101 | باہم چڑھنے والے حصے | | آ | آری سے کٹائی کا کام |
| 63 | باہم ملنے والی سطحیں | 36 | آری سے کٹائی کرتے وقت برائے کا اثرنا | |
| 212 | بجلی کی موٹر | 33 | آری کے بیڈ | |
| 163 | بخارات میں تبدیل ہونا | 33 | آری کے دندانوں کا ریک ایجنٹ | |
| 32 | برادہ آٹارنے والی سطح | 32 | آری کے بیڈ کی چمچ | |
| 33 | برائے کے لیے جگر (آری کا بیڈ) | 33 | آکسائیڈ | |
| | برادے کی موٹائی | 222، 221، 191، 182، 173، 166 | آکسیجن میں کاسٹلڈر | |
| 84 | برسے سے سو راج کرتے وقت | 197 | آواز | |
| 105 | دیر سے کٹائی کرتے وقت | 12 | آواز کی رفتار | |
| 27 | بھرت | 12، 1 | آواز کی لہریں | |
| 92 | برما تیز کرنا | 122 | آئرن آکسائیڈ | |
| 93 | برسے سے سو راج کرتا | 221 | | |
| 92 | برسے سے سو راج کرتے وقت چکناہٹ کا استعمال | | ا | |
| 93 | برسے کو تیز کرتے وقت غلطیاں | | ارتعاش | |
| 92 | برسے کو ٹھنڈا کرنا | 120 | ارتعاشی حرکت | |
| 84 | برسے کی حرکات اور ان کے اثرات | 120 | ارتعاشی حرکت کے اثرات | |
| 84 | برسے کی کٹائی کی دھاریں | 122 | اسٹیلین جنریٹر | |
| 86 | برسے کی دھار پر بننے والے زاویے | 196 | اسٹیلین گیس | |
| 86 | بوشنگ ایجنٹ | 196، 194 | اسٹیلین گیس کے سلنڈر | |
| 86 | ریک ایجنٹ | 199 | اشعاع حرارت | |
| 86 | کلینس ایجنٹ | 216، 171 | اینکٹروڈ | |
| 86 | ویج ایجنٹ | 209، 208 | اینکٹروڈ کا انتخاب | |
| | برقی سرکٹ | 214 | انتقال حرارت | |
| 220، 210 | برقی رو کے اثرات | 216، 170، 169 | انج | |
| 218 | بیلنگ | 15 | اندرونی کھچاؤ | |
| 77 | بنیادی سائز | 213 | ایننگ | |
| 100 | بیرومیٹر | 159 | ایننگ ہاتھ | |
| 2، 01 | بیرونی کیلیپر | 161 | ایننگ کا درجہ حرارت | |
| 12 | بھرجھراں | 161، 160، 159 | ایننگ کا وقت | |
| 152، 111 | | 164 | ایننگ کے طریقے | |
| | | 164 | ایننگ کے لیے بھٹیاں | |
| 30 | پاٹرنگ (خط کشی کے لیے) | 161 | اوسط رفتار | |
| 141، 140 | پائپ پر چوڑیاں کاٹنے والی ڈاٹی | 73 | اوپنٹی خط کش | |
| 130 | پائپ چوڑیاں | 25 | اوم کا قانون | |
| 113 | پائپ موڑنا | 211 | اٹم | |
| 109 | پائپ موڑنے والی مشینیں | 221 | ایصال حرارت | |
| 126 | پائپ کو سیدھا کرنا | 216، 170 | | |
| | پائپرومیٹر | 151 | | |
| 215، 189 | پروڈرکٹوٹیٹ نائیج | 100، 102 | بالائی انڈرٹ | |
| 19 | پریشر ریگولیٹ | 123 | بالصوتی آواز کی لہریں | |
| 198 | | | | |

| | | |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 192 | ٹیمپرنگ درجہ حرارت | 109 |
| 191 | ٹیمپرنگ رنگ | 77 |
| 185 | ٹیشائی سے ٹیٹیل کی لمبائی کا بڑھانا اور کم کرنا | 77 |
| 177 | ٹیشائی کی آگ | 77 |
| 179 | ٹیشائی کی سنیاں | 79 |
| 185 + 184 | ٹسٹاؤ کے کام کے لیے ٹیٹیل کی لمبائی | 29 |
| 186 | ٹیشائی کے چھوڑے | 133 |
| | ج | |
| | باب کو باندھنا | 133 |
| | آری چلاتے وقت | 129 |
| 36 | سرے سے سوراخ کرتے وقت | 11 |
| 93 | ریبی استعمال کرتے وقت | 37 |
| 62 | سکرپنگ کرتے وقت | |
| 70 | پھیلتی سے کٹائی یا چھلانی کرتے وقت | 111 |
| 42 | | 222 |
| 221 | جل کر آگسا ٹیڈ بننا | 120 |
| 182 | جھلنے کا عمل | 113+108 |
| 172 | جھلنے سے پیدا ہونے والی تیز رفتاری طاقت | 191 |
| 193 | جھلنے والی لیسیں | 221 |
| 219 | جینز پیٹر | 124 |
| 20 | جھکاؤ | 147 |
| 120 | جھول کا وقت | 148 |
| 120 | جھول کی لمبائی | |
| 120 | جھولوں کی تعداد | 218 + 212 + 181 |
| | چ | |
| 132 | چابیاں (منٹ کسنے والی) | 218 181 |
| 116 | چادروں کو پھیلنے کی سمت | 181 + 180 |
| 115 | چادریں موڑنا | 181 |
| 115 | چادریں موڑنے والی شین | 152 59 |
| 149 + 89 | چکڑوں کی تعداد | 215 162 |
| 91 | چکڑوں کی تعداد کا انتخاب | |
| | چوڑیاں | 168 |
| 130 + 128 | چیمبرک | 173 + 165 |
| 130 + 128 | وٹ ورتھ | 173 + 168 |
| 134 | چوڑیاں شل دھلوانی سطح | 85 |
| 138 | چوڑیاں کاٹنے وقت فیڈ حرکت | 102 + 100 |
| 138 | چوڑیاں کاٹنے وقت کٹائی کی حرکت | |
| 146 | چوڑیاں ناپنا اور جانچنا | 102 + 100 + 99 |
| 141 | چوڑی بیج | 102 + 100 |
| | چوڑیوں سے متعلق اصطلاحات | 102 + 100 |
| 128 | بڑا قطر | 102 + 100 + 99 |
| 128 | بیج قطر | 187 |
| 128 | چوڑی کا زاویہ | 78 |
| 128 | چھوٹا قطر | 11 |
| 128 | لیڈ | 191 + 188 + 187 |

| | |
|------------------------|-----|
| پینچ | 109 |
| پینچ اور ڈائی | 77 |
| پینچنگ | 77 |
| پینچنگ پرس | 77 |
| پینچنگ ٹول | 79 |
| پینچ کا خط کش | 29 |
| پینچوں سے حرکت دینا | 133 |
| پینچوں کی حرکت | 133 |
| پینچوں کی قسمیں | 129 |
| پیمار | 11 |
| پھیال کا پھیلاؤ کا عمل | 37 |

ت

| | |
|-----------------|---------|
| تاریخیری | 111 |
| تخفیف | 222 |
| تعدد | 120 |
| تعدیلی خط | 113+108 |
| تعمیراتی ٹیٹیل | 191 |
| تکسید | 221 |
| تلمیحا | 124 |
| توازن | 147 |
| توازن کی حالتیں | 148 |
| توانائی | |

| | |
|---------------|-----------------|
| برقی | 218 + 212 + 181 |
| حرارتی | 218 181 |
| حرکی | 181 + 180 |
| منھنی | 181 |
| ورٹنے کا ٹیسٹ | 152 59 |
| تھرماسٹیٹ | 215 162 |

ٹ

| | |
|-------------------------|-----------------|
| ٹانکا | 168 |
| ٹانکا لگانا | 173 + 165 |
| ٹانکا لگانے کے لیے فلکس | 173 + 168 |
| ٹرسٹ ڈرل کی بناوٹ | 85 |
| ٹرانس | 102 + 100 |
| ٹرانس سے متعلق اصطلاحات | |
| بالائی انخواف | 102 + 100 + 99 |
| بڑے سے بڑا سائز | 102 + 100 |
| بنیادی سائز | 102 + 100 |
| چھوٹے سے چھوٹا سائز | 102 + 100 |
| زیریں انخواف | 102 + 100 + 99 |
| ٹول ٹیٹیل | 187 |
| ٹیک (پینچنگ پرس) | 78 |
| ٹیب | 11 |
| ٹیمپرنگ | 191 + 188 + 187 |

| | | | |
|-----------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | 128 | پرٹریوں کی بناوٹ |
| 74 + 67 | دباؤ کی قوت | 145 | چوڑی کے بڑے اور چھوٹے قطر کا انتخاب |
| | دباؤ کی قوتیں | 64 | چھلانی کرتے وقت رنگ لگانا |
| 200 | گیسوں کی صورت میں | 44 | چھینتی تیز کرنا |
| 110 | موڑتے وقت | 43 | چھینتی سے سوراخ بنانا |
| 114 | دباؤ والے پیرنگ | 38 | چھینتی سے کٹائی |
| 215 | درجہ پھیلاؤ | | چھینتی کی اقسام |
| 215 + 162 | درجہ حرارت | 39 | چھریاں کاٹنے والی |
| 104 | درنگی کی حد (ناپنے والے اوزار) | 39 | چھٹی |
| 88 | دستی ڈرائنگ مشین | 39 | چھٹی ٹیکروالی |
| 47 + 45 | دستی کیترا | 179 + 178 + 177 + 39 | دستے والی |
| 34 | دومبری سڑک | 39 | گولائی دار سرنوالی |
| | دیکھ بھال | 39 | نیم گول |
| 92 | برما | | |
| 44 | چھینتی اور تھوڑا | | |
| 29 | خط کشی کے اوزار | 209 | مادے کے خطرات اور حفاظتی تدابیر |
| 92 | ڈرائنگ مشین | 94 | ایکٹرک ویڈنگ کرتے وقت |
| 61 | ریٹیاں | 82 | برسے سے سوراخ کرتے وقت |
| 106 | ریمر | 186 | پیننگ کے وقت |
| 70 | سکریپر | 44 + 43 | بٹائی کرتے وقت |
| 52 | کیترا اور کیترا مشین | 29 | چھینتی کے استعمال کے وقت |
| 16 | لسانی ناپنے والے اوزار | 52 | خط کشی کرتے وقت |
| | | 199 | کیترا یا کیترا مشین پر کام کرتے وقت |
| 140 | ڈائی | 215 | گیس ویڈنگ کرتے وقت |
| 18 | ڈرائنگ میں زاویے کا اندراج | 172 | حرارت کے اثرات |
| 88 | ڈرائنگ مشین | 216 + 172 | حرارت کی اکاشیاں |
| 88 | ڈرائنگ مشین کے سینڈل کی رفتار | 215 + 190 | حرارت کی مقدار |
| 231 | ڈھالے گئے جابوں پر خط کشی کرنا | 34 | حرارتی پھیلاؤ |
| | | 120 | حرکت |
| 75 + 41 | رہ عمل | 34 | ارتعاشی |
| 69 | رگرڈ (فرکشن) | 34 | خطی |
| 69 | روٹنگ | 73 | گردشی یا مشینی |
| 62 | رگرڈائی کرتے وقت سمت بدلنا | 133 | کیساں |
| 75 + 68 | رگرڈ کی قوتیں | 133 | بچوں اور چوڑیوں کی صورت میں |
| 146 + 66 | روشنی کی شعاعیں گزرنے کا ٹیسٹ | 101 | حرکت منتقل کرنے والے پیچ |
| 158 | روٹ سے لگے جانے والے جوڑ کی پیچ | 157 | حصوں کا باہم فٹ ہونا |
| 158 | روٹ کا انتخاب | 197 | حفاظتی جزو |
| 155 + 154 | روٹ کی شافٹ | 34 | حفاظتی چیمبر |
| 155 | روٹ کی شافٹ کی لمبائی | 197 | حفاظتی دباؤ |
| 158 | روٹ لگانے والا تھوڑا | 170 | حفاظتی والو |
| 155 | روٹوں کی قوت پیچ | 91 | حمل حرارت |
| 156 | روشنی کی رفتار | 30 + 29 | خاص قسم کے برسے |
| 212 | | 24 | خط کشی سے متعلق ہدایات |
| | | | خط کشی کے اوزار |

| | | | |
|-----------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|
| 91 + 28 | سفر پنج کے نشانات | | رتیلیاں |
| 162 | سینی گریڈ درجہ حرارت | 55 | ٹھانی سے تیار کی گئی |
| 25 | سفر پنج | 55 | گھوم کر چلنے والی |
| 103 | سینی پنج | 55 | خشینی |
| 103 | سینی پنج سے جانچنا | 55 | منگ مشین پر بنائی گئی |
| 212 | سورج کی روشنی | 57 | رتی کے دغلاؤں کی ہتھیں |
| 81 | سورج کرتے وقت کٹائی کی قوت | 57 | ایک ہی سمت میں کاتے ہوئے دغلائے |
| 82 | سورج کرتے وقت مزاحمت کٹائی | 57 | دوہرے دغلائے |
| 178 | سورج ہلاک | 56 | رتیوں کو موسم کرنا |
| 188 | سینٹریٹ | 121 | ریزروٹس |
| | | 35 | رفقار |
| | | 32 | ریک ایٹنگل |
| 75 + 67 | شدت دباؤ | 98 + 97 | ریمر |
| 157 | روٹوں سے جوڑ لگاتے وقت | | تغیر پذیر ریمر |
| 200 | گیسوں کی صورت میں | 98 | سلائی وار |
| 176 | شکل پذیری | 98 | ٹیل ریمر |
| 98 | ٹیل ریمر | 98 | غیر تغیر پذیر |
| | | 98 | ریمر کا کٹائی کرنے والا حصہ |
| 157 + 81 | طاقت قبیح | 97 + 96 | ریمر کی دھاریں |
| 215 | طولی پھیلاؤ | 98 | ریمر کی دھاروں کی تقسیم |
| 215 | طولی پھیلاؤ کی شرح | 96 | ریمر کرتے وقت کم از کم سائز |
| | | 105 | ریمر کے لیے برے سے سورج کرنا |
| | | 105 | |
| | | | ز |
| | | 20 | زاویہ کی اکائیاں |
| | | 19 | زاویہ ریم |
| | | 21 | زاویہ ناپنا |
| 101 | زاویہ ناپنے والے آلات | 19 | زاویہ ناپنے والے آلات |
| 101 | زاویہ ناپنے والے آلات | 48 | زاویہ ناپنے والے آلات |
| 101 | زاویہ ناپنے والے آلات | 48 | زاویہ ناپنے والے آلات |
| 171 | زاویہ ناپنے والے آلات | 79 | زاویہ ناپنے والے آلات |
| 193 | زاویہ ناپنے والے آلات | 123 | زاویہ ناپنے والے آلات |
| 48 | زاویہ ناپنے والے آلات | | س |
| 173 + 168 + 166 | زاویہ ناپنے والے آلات | 12 | سکریپ |
| 214 + 209 | زاویہ ناپنے والے آلات | 131 | سکریپ |
| 11 | زاویہ ناپنے والے آلات | 11 | سکریپ |
| | | | سکریپ |
| | | 152 + 60 + 26 | سکریپ |
| 203 + 196 | زاویہ ناپنے والے آلات | 60 | سکریپ |
| 144 | زاویہ ناپنے والے آلات | 65 | سکریپ |
| 150 + 143 | زاویہ ناپنے والے آلات | 66 + 64 + 63 | سکریپ |
| 144 | زاویہ ناپنے والے آلات | 66 | سکریپ |
| 144 | زاویہ ناپنے والے آلات | 65 | سکریپ |
| 167 | زاویہ ناپنے والے آلات | 71 + 70 | سکریپ |
| 47 + 45 | زاویہ ناپنے والے آلات | 65 | سکریپ |
| 47 | زاویہ ناپنے والے آلات | 79 + 77 | سکریپ |
| 47 | زاویہ ناپنے والے آلات | 25 | سکریپ |

| | | |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| 40 | قوت کی اکائیاں | 47 |
| 51 | ماسی سمت میں عمل کرنے والی قوتیں | 47 ، 46 ، 45 |
| 151 ، 58 | میلر کی اندرونی قوتیں | 52 |
| 74 ، 73 ، 41 | قوتوں کو ناپنا، نطاس کرنا | 46 |
| 152 ، 76 ، 58 | قوت اتصال | |
| 49 | قوت کا بازو (لیور) | 32 |
| | گ | 84 |
| 149 ، 89 | گردشی حرکت | 54 |
| 149 ، 89 | گردشی رفتار | 96 |
| 149 ، 142 ، 150 | گردشی معیار | |
| 183 | گرم حالت میں میلر کی کاٹھنا | 34 |
| 179 ، 39 | گرم میلر کی کاٹھنے والی چھینی | 54 |
| 186 | گرم میلر میں سوراخ کرنا | 90 |
| 19 | گنیا | 151 |
| 119 ، 118 | گہرا | 54 |
| 14 | گہرائی کی | 222 |
| 196 | گیس جنسریٹر | 97 ، 86 |
| 90 | گھومتے کی سمت | 216 |
| | ل | 219 |
| 111 | لیک | |
| 72 ، 4 ، 15 | لبانی تاپنا | 87 |
| 103 | لمٹ کھینچ | 87 |
| 103 | لمٹ کھینچ سے جانچنا | 87 |
| 49 | لیور | 87 |
| 51 ، 5 | ایک بازو والا | 87 |
| 51 ، 5 | دو بازوؤں والا | 188 ، 187 |
| 49 | مساوی بازوؤں والا | 12 |
| 49 | غیر مساوی بازوؤں والا | 12 |
| 79 ، 48 | لیور پر عمل کرنے والی قوتیں | 12 |
| 76 ، 50 | لیور کا اصول | 12 |
| 49 | لیور کا توازن | 12 |
| | م | 222 ، 221 |
| 188 | مارٹن سٹیٹ | 64 |
| 56 | متوازی جبریلوں والی بانگ | 71 |
| 157 | محفوظ دباؤ | 114 |
| 89 | مخفیہ رفتار | 39 |
| 147 | مركز ثقل | 186 |
| 147 | مركز ثقل کا وقوع | |
| 155 | خشینی رقیباں | 28 |
| 47 | خشینی کتیرے | 194 ، 164 ، 160 |
| 180 | معیار حرکت | |
| | معیار کے مطابق اندراج | 133 |
| 168 | ٹانکا | 156 |
| 130 | چوڑیاں | 134 |

مڑے ہوئے منہ والا

کتیرہ خشین
کتیرے سے کٹائی کے لیے گجائش
کتیرے کا منہ
کٹائی کا عمل

آری سے کٹائی کرتے وقت
برسے سے سوراخ کرتے وقت
ریتی سے رگڑائی کرتے وقت
ریگ کرتے وقت

کٹائی کی سڑوک
آری سے کٹائی کرتے وقت
ریتی سے رگڑائی کرتے وقت

کٹائی کی رفتار
کٹائی کے لیے درکار قوت
کٹنگ اینگل

کچا لوہا

کلیئر اینگل

کلورسوری

کم دوڑنے والی تاریں

کونٹریکٹ

بل دار

چپٹا

رہبر والا

نوکلر

کونٹریکٹ کی کٹائی کی دھاریں

کوشنگ

کیلیپر

اندرونی

بیرونی

پریگ والا

سکیل والا

کیبانی عمل

کھر چٹا

کھر چٹائی کے لیے رنگ لگانا

کھپاؤ والے پریگ

کھر کھلا پنچ

کھر لے بنانا

ق

تقی بناوٹ

تقی بناوٹ میں تبدیلی

قوت

تپچوں کی چوڑیوں پر عمل کرنے والی قوتیں

روٹوں سے بنائے گئے جوڑوں پر عمل کرنے والی قوتیں

دھلوانی سطح پر عمل کرنے والی قوتیں

| | | | |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| 14 ، 13 | دریہ کیلبر | 155 | رومیں |
| 16 | دریہ کیلبر کا میٹر صاف رکھنا | 56 | ریتیاں |
| 220 | دو لٹ | 80 | منحرف المرکز لیور |
| 219 | دو لٹج | 109 | موٹے کے آلات |
| 25 | دی بلاک | 110 | موٹے وقت کچھاؤ کی قوت |
| 205 | دیڈنگ کے جانے والے جوڑوں کی تیاری | 110 | موٹے وقت مزاحمت کی قوت |
| 54 ، 52 ، 38 | دیج ایٹکل (منہ کا زاویہ) | 139 | موس |
| 205 | دیڈنگ مارچ کی حرکت | 138 | میٹر بل کا دباؤ چوڑیاں کاٹتے وقت) |
| 209 | دیڈنگ ٹرانسفارمر | 176 | میٹر بل کا گرم ہو کر جھلنا |
| 213 | دیڈنگ سے میٹر بل کا پھینا اور سکڑنا | 215 | میٹر بل کی حالتیں |
| 214 ، 205 | دیڈنگ جوڑ (ایکٹریک و دیڈنگ) | 40 | میٹر بل کی شکل تبدیل کرنا |
| 213 | دیڈنگ کے دوران میٹر بل میں پیدا ہونے والے کچھاؤ | 157 ، 59 | میٹر بل کی طاقت |
| | | 111 | میٹر بل کی مضبوطی |
| 192 ، 191 | بارڈنگ کا درجہ حرارت | 74 | میٹر بل کا وزن |
| 189 | بارڈنگ کی جھٹی | | |
| | بھجور اچھلانا | 104 ، 16 | ناپنے میں غلطیاں |
| 124 ، 125 | تعمیر کرتے وقت | 104 | ناپنے والے اوزاروں میں پیداواری غلطیاں |
| 184 | ٹھپائی کرتے وقت | 110 | نہ جھکنے والی عمودی تراش |
| 39 | تھجور ٹرس | 168 | نزم اور سمت ٹانگا |
| 119 | تعمیر کے لیے | 174 ، 168 | نزم اور سمت ٹانگا لگانا |
| 178 | ٹھپائی کے لیے | 215 ، 163 | نقطہ پگھلاؤ |
| 119 | سیدھا کرنے کے لیے | 163 | نقطہ جوش |
| 119 | گھرانے کے لیے | 177 | نہائی |
| 179 ، 44 | تھجورے کے دستے | | |
| 201 | تھوڑا کا دباؤ | 56 | واٹس کلیپ |
| 13 | یونیورسل دریہ کیلبر | 130 | وٹ ورتھ چوڑیاں |

ن

و

