



فُرٹ  
کے کام سے متعلقہ



ڈیپلمنٹ سیل فارسکلڈ لیبرٹرینگ

T. T. P. SERIES No 60

# فڑ کے کام متعلقہ

مؤلفین:

ایں۔ والس

پراجیکٹ ڈائرکٹر

ڈوپمنٹ سیل فارسلکلڈ لیبرٹرینگ

ایم۔ ایسروائنس

ایڈوائزر

ڈوپمنٹ سیل فارسلکلڈ لیبرٹرینگ

اے جی۔ منہاس

جوائزٹ ڈائرکٹر ٹریڈنینگ

ڈائرکٹریٹ آف مین پاڈائینڈ ٹریننگ پنجاب لاہور

افتاب احمد

ڈپٹی ڈائرکٹر (لیکنکل ٹریننگ)

ڈائرکٹریٹ آف مین پاڈائینڈ ٹریننگ پنجاب لاہور

اے جی۔ منہاس

جوائزٹ ڈائرکٹر ٹریڈنینگ

ڈائرکٹریٹ آف مین پاڈائینڈ ٹریننگ پنجاب لاہور

ٹریڈنینگ سیل، پی بی ای

36۔ اتارک بلاک، نیوگارڈن ٹاؤن، لاہور

(ii)

**جملہ حقوق** ① بحق ڈیمینٹ سیل فارسکلڈ سیرٹرنیگ  
ڈائرکٹیوریٹ آف مین پاور اینڈ ٹرنیگ پنجاب، لاہور  
محفوظ ہیں۔

پچلا اردو ایڈیشن ..... 1979	.....
تعداد ..... 3000	.....

دوسرਾ اردو ایڈیشن ..... 1990	.....
تعداد ..... 1000	.....
تیسرا انگلش ..... 1993	.....
تعداد ..... 5000	.....
پانچواں ایڈیشن ..... 2008	.....

ڈیمینٹ سیل فارسکلڈ سیرٹرنیگ ۱۰ عثمان بلاک نیو گارڈن ٹاؤن لاہور نے پاک جمن ملکیکل ٹرنیگ  
بروگرام (T.T.P) کے تحت فائی بکس پرائز، لاہور سے چھپوا کر شائع کی۔

## پیش لفظ

زیرنظر کتاب ڈائریکٹوریٹ آف مین پاورسینڈ ٹریننگ، حکومت حکومت پنجاب کے تحت دی جاتے والی فنی تربیت کے لیے پاک جمن فنی تعاون کے تحت ڈیلپمٹ سیل فارسکلڈ یونیورسٹی نیشنگ میں تیار کی جاتے والی کتابوں میں سے ایک ہے۔

اس سے پہلے "ایتدائی دھات کاری برائے میٹھ ٹریڈز" اردو زبان میں شائع کی جا چکی ہے جو کہ فرم جزل، ملائیٹ اور ڈرافسمین میکنیکل ٹریڈز کے مقررہ نصاب کے مطابق ناکافی تھی جس سے اساتذہ اور فنی تربیت حاصل کرنے والے افراد کو مشکلات درپوش تھیں۔ اس پیز کو مدنظر کئے ہوئے مذکورہ کتاب "فٹر کے کام سے متعلقہ" ترتیب دے کر تیار کیا گیا ہے۔

اس مرتب کردہ کتاب کا اردو ترجمہ کرتے وقت اردو لکھنی اصطلاحات کے استعمال کر خصوصاً مدنظر رکھا گیا ہے اور نئی یا مشکل اصطلاحات کو انگریزی میں بھی لکھا گیا ہے تاکہ قارئین کو ہموم سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس کتاب کو مرتب کرتے وقت "ماوقائی اور ہواؤائی" ابواب کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ باب مقررہ نصاب میں شامل نہیں گر جدید صنعتی ترقی کے پیش نظر فنی تربیت حاصل کرنے والے افراد کو "ماوقائی" اور "ہواؤائی" نظام سے واقفیت کروانے کے لیے ان ابواب کو کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔

فارمین سے گزارش ہے کہ وہ اس کتاب سے تعلق منید مشوروں اور تجاویز سے مندرجہ ذیل پتے پڑھ فرمائیں:-

ڈیلپمٹ سیل فارسکلڈ یونیورسٹی نیشنگ

14۔ بابر بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور

مؤلفین

جولائی ۱۹۷۹ء

# فہرست

صفہ نمبر

(iii)

باب نمبر	پیش لفظ
● آئی۔ ایں۔ او۔ ملائش	1
• بنیادی سائز	1
• بڑے سے بڑا سائز	1
• چھوٹے سے چھوٹا سائز	1
• بالائی انحراف	1
• زیریں انحراف	1
• اصل سائز	1
• ملائش	2
• صفری خط	2
• ملائش فیلڈ کو سادہ طریقے سے ظاہر کرنا	2
• ملائش فیلڈ کے وقوع کا حرف سے اظہار	2
• ملائش کی مقدار کا ہندسون سے اظہار	2
• بنیادی سائزوں کی درجہ بندی	3
• ملائش کی مقدار کا بنیادی سائز پر انحراف	3
• خلاصہ	3
• گول اور چینی فٹ	4
• کلینس فٹ	4
• انٹر فینس فٹ	4
• ٹرانزیشن فٹ	5
• بنیادی شافت سسٹم	5
• بنیادی لبرسٹم	6
• بیانی کے رُخ دباؤ ڈال کر جڑی جلنے والی انٹر فینس فٹ	9
• اطراف سے دباؤ ڈال کر جڑی جانے والی انٹر فینس فٹ	10
• مکنیکی ختی سطحیں	11
• سطح کے نامہواریں کہنا پتا	12
• ڈرائینگ میں سطح کے کھود رے پن کا اندر ارج	14

## 2 • مشین ٹول سے متعلق

- 15 مشین ٹول کی حرکات
- 15 کٹانی کی حرکت لینی میں یا کنگ موشن
- 15 کٹ کی کٹانی کی حرکت لینی ایڈ جنگ موشن
- 16 مشین ٹول پر لگائے جائے والے سینگ اور اہم اڑاتے
- 16 مشین ڈارز کی حفاظت اور دیکھ بھال
- 17 ہدایات

## 3 • مشینی پر زے

- 19 پتوں سے مختلف حصوں کو جوڑنا
- 19 متوازی یا بیلن نہ پینیں
- 19 متوازی پتوں سے جوڑنا
- 20 پتوں کی ترتیب (سلامی دارپنیں، جھری دارپنیں، سینگ پنیں)
- 21 حرکت کر سکنے والے حصوں کو جوڑنے والی پسیں
- 22 پتوں کو خوری حرکت سے روکنے کے لیے مغلل کرنا
- 23 دھرے، شافٹیں اور جرمل
- 23 دھرے اور شافٹوں پر کام کرنے والی قوتیں
- 23 دھرے کی بناوٹ
- 23 شافٹوں کی بناوٹ
- 24 ٹرانشن شافٹیں
- 24 کرنک شافٹیں
- 24 مُرطّسکنے والی یا الجکار شافٹیں
- 24 دھروں اور شافٹوں کے جعل
- 25 گردشی میار
- 25 رگڑ
- 25 مطلوب رگڑ اور غیر مطلوب رگڑ
- 26 اشیاء کا جوڑنا (رگڑ اور شکل کی وجہ سے)
- 26 رگڑ سے مختلف حصوں کو باہم جوڑنا
- 26 سلامی دارستھوں کا باہم جوڑنا
- 26 کم سلامی والی سطھیں
- 27 سلامی دارستھوں کے باہم جوڑنے کے فائدے

- مغلل کرنے والے سپرنسگ چھٹے  
27 کام کرنے کا اصول  
27 تیاری اور جوڑنا  
27 دندانوں والی سپرنسگ و اسٹر  
28 چابیوں سے حصوں کو باہم جوڑنا  
28 فیدر چابی لگانے کے طریقے  
28 قطع دارہ نما چابی  
29 متعدد جھرلوں والی پیل دار دندانوں والی شافٹیں  
29 چابیوں سے جوڑ سے کئے جھرلوں پر عمل کرنے والی قوئیں  
30 چابیوں کی قسمیں  
30 سلامی دار غرفی چابی، چسٹی زینی چابی، گول چابی  
31 چابیوں کے لگانے کے طریقے  
31 جب چابی، ادخلی چیل، کاٹرپن یا چابی  
32 ہب میں چابی کے راستے بنانا  
32 شافٹیں پر چابی کے راستے بنانا  
32 چابی کے راستوں کو ناپاسا اور جا پسنا  
33 سپرنسگ اور سپرنسگ کی قسمیں  
33 کوائل سپرنسگ، مرغلا یا چکر دار سپرنسگ، پیٹی کے سپرنسگ یعنی کمانی، پلیٹ نا سپرنسگ،  
مرودنے والے سپرنسگ، تاروں کے سپرنسگ، چھٹے سپرنسگ۔  
35 کوائل سپرنسگ بنانا  
35 خاد مشین پر سپرنسگ بنانا  
37 سلامیڈنگ بیرنگ  
37 رگڑ اور چکنا  
37 خشک رگڑ اور مخلوط رگڑ، چکناہٹی مالٹ کی موجودگی میں رگڑ  
38 بیرنگ میں شافت کی پوزیشن  
38 چکناہٹی پر عمل کرنے والی قوئیں  
38 بیرنگوں کی قسمیں  
38 ٹھوس جزnel سیرنگ، مختلف حصوں پر مستمل بیش والا پیڈلش بیرنگ،  
ترتیب پذیر بیرنگ، متعدد جھرلوں والا بیرنگ  
40 بیرنگ کے مطیر میں  
40 مقادیر میں والے بیرنگ، ہنر مڈ میٹل کے بیرنگ

- چکنا ہٹ دینے کا انتظام
- 41 بیالی تیل کی پی، قطعہ طویل گرانے والی کپی چکنانے والا چھلا چکنانے کا کرداری نظام
- 41 بیرنگ لگانا اور اس کی دمکیدھ جمال
- 41 بیرنگ بس لگانا
- 42 بیرنگ سلیو پر بیرنگ میل کی تہر چڑھانا
- 42 بیرنگ سلیو لگانا
- 43 سلاشیڈ بیرنگ کی دمکیدھ جمال
- 43 رو لگ بیرنگ
- 43 بنیادی اصول، رو لگ فرشن، رو لگ بیرنگ کی بنادوٹ
- 44 رو لگ بیرنگ کی قسمیں
- 45 بیرنگوں کی ترتیب
- 45 بال بیرنگوں کو متفقہ کرنا
- 45 رو لگ بیرنگوں کے لیے فٹ کی قسمیں
- 46 بیرنگ لگانا
- 47 بیرنگ آتارنا
- 48 ربلے ہوئے تیل سے بیرنگ لگانا اور آتارنا
- 48 بال بیرنگ کرچکانا اور دمکیدھ جمال
- 49 سلیں
- 49 بلاطہ اور بلا رباطہ سلیں
- 51 جختائے
- 51 بنیادی اصول، جختہ کے کام کرنے کا اصول، جختہ کے دونوں حصوں کو جوڑنے کے طریقہ، جختہ کا استعمال
- 52 جختائے کی اقسام
- 52 بلے لوج جختہ
- 52 سپٹ مفت جختہ
- 53 فلشچ جختہ
- 53 لوج دار جختہ
- 54 جبڑوں والا جختہ
- 54 دندانوں والا جختائے
- 54 گولی جوڑ والا جختہ۔
- 54 نیڈل بیرنگ والا یونیورسل جختہ

- 55 چکدار پیٹ والے جنتاے  
55 چکدار جنتاے اور چکدار حفت گروں کے اثرات  
55 روپس جنتہ  
56 پیری نلکس جنتہ  
56 مالمیڈی بیگی جنتہ  
56 قرص یا پیٹ والے کلچ  
57 سلامی دار کلچ  
57 پیٹ والے کلچ  
57 متعدد قرصوں والا کلچ  
58 برقی مقناطیسی کلچ  
58 سبیٹ ڈرائیو •  
59 چنٹے پٹے سے حرکت کی تعلقی  
59 کراس سبیٹ ڈرائیو  
59 جوکی بُلی  
59 چنٹے پٹے کامیڈیل  
60 چنٹے پٹے کے لیے پلیاں  
60 وی سبیٹ ڈرائیو •  
61 وی سبیٹ کی پلیاں  
61 پلیاں لگانا  
61 چین ڈرائیو •  
62 ڈرائیونگ چین کی تسبیں (دنداون والی چین)  
62 چین گرایاں  
64 گرایاں •  
64 دندانوں کی بناؤٹ  
65 گرایوں کی پیمائشیں  
65 گرایوں کے دندانوں کی تیاری راشکالا ملگ (باگ، شپنگ اور گرانید مگ)  
67 گیئر ڈرائیو •  
67 سپر گرای ڈرائیو  
67 ترچھے دندانوں والی گرای  
68 ہم دار دندانوں والی گرای  
68 بلدار دندانوں والی گرای

68	اندر و فی دناریوں والی گئیز درائیوں گئیز ریک
69	گزاریوں کو لگانا ●
69	مخروطی گزاریاں
69	مخروطی گزاریوں کو لگانا
70	بلدار گزاریوں کو لگانا
70	ورم اور ورم گزاری ●
71	ورم اور ورم گزاری کو لگانا
72	تغیر پذیر رفتار منتقلی ●
72	تبديل پذیر گئیز درائیوں ●
72	سمت بلطف گئیز درائیوں ●
73	سلاشندگ گئیز درائیوں ●
73	نادر ان گئیز درائیوں ●
74	فرشنا ڈرائیوں ●
74	رگڑ سے چلنے والے پہلوں کو لگانا
75	لامحدہ تغیر پذیر ڈرائیوں
76	● 4 ماقولیات

77	فائدے اور نقصان ●
77	وقت میں تبدیل ●
78	دباؤ میں تبدیل ●
78	کام کرنے والے حصے ●
79	پاش پلاٹن، پاشپون کو جوڑنا
79	سلندر اور سٹین
79	کنٹول کرنے والے پُرانے
80	کیکھڑا والو
80	پریش رو والو
80	متوازن یا متفرقی والو
80	● آئل پیپ
81	تغیر پذیر پیپ
81	پنکھے والا پیپ
81	

82	لپٹن پپ
83	• ما قوانی نظام کی سادہ تنصیب کی مثال
84	5 • ہو اقوایات
84	• گیسوں کے خواص
84	• ما قوانی اور ہو اقوائی تنصیبات کا مرازہ
	فائدے اور نقصانات
85	• ائر کمپ پریس
85	پٹن والے کمپ پریس
85	دو مرحل میں دیانتے والے کمپ پریس
86	سنڈر اور لپٹن
87	ڈیا فرام والا سنڈر
87	والو
87	• ہو اقوائی نظام کی سادہ قسم کی تنصیب کی مثال
90	6 • مشینیں
90	ترانائی کی تدبیلی اور راقام
90	وقت پیدا کرنے والی مشینیں
90	کام کرنے والی مشینیں
90	بنیادی اصول
91	پانی کی بھاپ
91	برائلر کو گرم کرنا
92	براٹکر
92	اگ کی ندیوں والا بائٹر
93	بھاپ سے چلنے والی ٹربائن
93	اندر ہونی احتراقی انجن
93	لپٹن والے انجن
94	اکٹو اور ڈیزل کا طلاقیہ
94	چار سڑوک انجن
95	دو سڑوک انجن
96	دو سڑوک ڈیزل انجن
97	گسیں ٹربائن
97	ائر کمپ پریس

98	• جیٹ پار پلانٹ
98	• واٹر ٹربائٹ
99	پلیٹن ٹربائٹ
100	ایک اور دور گیول ٹیر والی ٹربائٹ
100	فرانس اور کپلان ٹربائٹ
101	• پپ
101	پشن والے پپ
102	پشن پپ کے کام کے کا اصول
103	نمیم گردشی پپ
103	ڈایافرام پپ
104	ڈبل ایکٹنگ پشن پپ
104	گردشی پپ
105	متعدد مراحل والے گردشی پپ
106	گیئر پپ
106	سینڈل پپ
107	منحرت المکر رور ٹر والا گردشی پپ
107	اجکیٹ پپ
107	• وزن انٹھانے والی مشینیں
108	سادہ فیکم کی وزن انٹھانے والی مشینیں
109	گرار بلوں والی مشینیں
109	• زیادہ وزن دھکلنے والی مشینیں
109	بجلی سے چلنے والی چین کی
110	• ماڈلی جیک
111	7 ● آب داری
111	سیل کی آب داری
111	سخت کرنا
112	ٹیکنگ
113	اینگ
	گرم اینگ، احترازی اینگ، انتہائی ٹھنڈی اینگ، ارتعاشی اینگ
114	• سطح سخت کرنا
	کار بور اڑنگ کے طریقے سے، ناٹر اسٹریڈنگ کے طریقے سے، بر قی امالہ سے

- سخت اور ٹیپرینگ کرنا
- اینلینگ

اندرونی بھچاؤ کو رفع کرنے کے لیے اینلینگ، نرم اینلینگ، قدرتی بناوٹ  
قدرتی بناوٹ حاصل کرنے کے لیے اینلینگ

- میٹریل ٹیسٹنگ 8

- میٹریل ٹیسٹنگ کے میکانی طریقے

- درکشاپ میں کیے جانے والے ٹیسٹ

ٹھیکانی کی جاسکنے کی صلاحیت، ٹھنڈی حالت میں موڑنا، دائیں باہیں  
موڑنے کا ٹیسٹ، ریتی سے رگڑنے کا ٹیسٹ، چنگاری ٹیسٹ، آواز کا  
ٹیسٹ، پائپوں کو بھیلانے اور تپانے کا ٹیسٹ، ایک میٹریل کا دوسرا  
میٹریل میں دھنسنے سے سخت پن کا اندازہ کرنا، اچھنے سے سخت پن کو جانچنا۔

- طاقت بھچاؤ کا ٹیسٹ

- سخت پن جانچنے کا ٹیسٹ

- سنٹرال میٹریل 9

- تیاری اور خاصیتیں

- سنٹرال میٹریل کا استعمال

بناوٹ خود کھلانے والے سلائینگ برینگ

ٹولز کے کامٹنے والے حصے

سخت دھاتیں

کٹائی کرنے والے سرماں میٹریل

ہیر البوک کٹائی کرنے کا ٹول

- پلاشک

پلاشک کی مشترک خاصیتیں

تھرمو سٹینگ پلاشک کی تیاری

تھرمو سٹینگ پلاشک کا استعمال

منتخب تھرمو پلاشک

حرارت کا تھرمو پلاشک پر اثر

چکناہی اور ٹھنڈا کرنے والے مادے

رگڑ کی قسمیں

خشک رگڑ، مخنوٹ یا نیم بالع رگڑ، مائع رگڑ

چکناہی اور ٹھنڈا کرنے والے میٹریل کی خاصیتیں

116

116

118

118

118

120

121

123

123

124

124

124

125

125

126

126

126

127

128

129

130

130

131


132	• چکناہٹی مادوں کی اقسام
132	معدنیاتی سیل
132	بناتی سیل
133	گرسیں
133	گرنیاٹ والے چکناہٹی مادے
133	عدهہ قرم کے چکناہٹی مادے
133	کیمیائی طریقے سے تیار کیے گئے چکناہٹی مادے
133	• چکنانے کے لیے استعمال ہونے والے آلات
133	• دھات پر کام کے دوران مختنڈا کرنے والے چکناہٹی مادے
134	• چکنانے اور مختنڈا کرنے والے مادے کی دیکھ بھال اور صفائی
135	● کیمیائی تاکل 10
136	● کیمیائی اثرات
136	● دھاتوں پر پانی اور اسیجن کا اثر
136	● زنج لگنا
137	● بر قی کیمیائی تاکل
137	● دو لٹانی سیل
138	● تاکل کا پیدا ہونا
138	● دھاتی کی بیرونی سطحوں کو تاکل سے بچانے کے لیے حفاظتی مداریں
139	●



## باب 1

### ٹالرنس اور فٹ سسٹم

کسی جاب (شافت یا پور) کو بناتے وقت یہ ممکن نہیں ہوتا ہے کہ اسے ڈرائیگ میں دیے گئے سائز کے عین مطابق تیار کیا جا

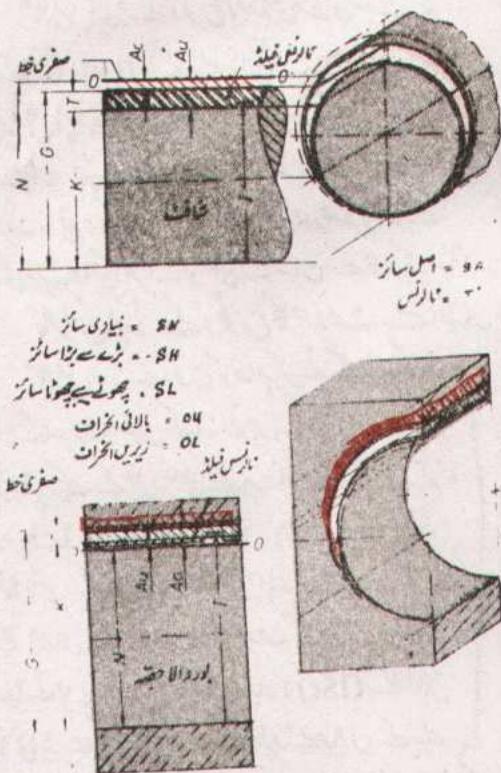


شكل 1.1: ٹالرنس سے متعلق اصطلاحات

سے۔ اس میں کسی حد تک کمی بیشی (ٹالرنس) کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ اس کی بیشی کی بڑی سے بڑی اور چھوٹے سے چھوٹے سائز سے حدود مقرر کر دی جاتی ہیں۔ تیاری کے بعد جاب کا سائز بڑی سے بڑی اور چھوٹے سے چھوٹے سائز کی حدود کے اندر ہونا چاہیے۔ ڈرائیگ میں بڑی سے بڑی اور چھوٹے سائز کو اندراج نہیں کیا جاتا کیونکہ ایسا کرنے سے پیمائش و افع نہیں رہتی، اس لیے ڈرائیگ میں بیناری سائز کے ساتھ بالائی اخراج اور زیریں اخراج درج کر کے ٹالرنس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ باہم جوڑے جانے والے حصوں کے لیے ایک اصول یہ بھی ہے کہ جن حصوں کو باہم جوڑنا ہو، ان کے ڈرائیگ میں درج شدہ سائز کیکاں ہوتے ہیں اور اس طرح باہم جوڑے جانے والے حصوں کی ہیچ ان آسانی سے ہو جاتی ہے۔

**بیناری سائز (Nominal Size)** ڈرائیگ میں درج کیا گیا وہ سائز ہوتا ہے جس سے جاب کو منسوب کیا جاتا ہے اور اس سائز پر جاب کو بنانے کے لیے سائز میں اخراج دیا جاتا ہے۔

**بڑے سے بڑا سائز (Max. Size):** یہ جاب کا بڑے سے بڑا سائز ہوتا ہے لیکن جاب کا تیاری کے بعد سائز کسی بھی صورت میں اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ **چھوٹے سے چھوٹا سائز (Min. Size):** یہ جاب کا کم سائز ہوتا ہے لیکن جاب کا تیاری کے بعد سائز کسی بھی صورت میں اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔

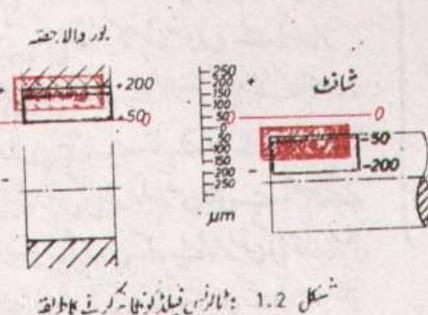

شكل 1.2: ٹالرنس نیٹ اور نیٹ برٹ ہاتھی

**بالائی اخراج (upper off size):** بڑے سے بڑے اور بیناری سائز میں فرق کو بالائی اخراج کہتے ہیں۔

**زیریں اخراج (lower off size):** چھوٹے سے چھوٹے اور بیناری سائز میں فرق کو زیریں اخراج کہتے ہیں۔

**اصل سائز (actual size):** یہ جاب کا تیاری کے بعد حاصل ہونے والا سائز ہوتا ہے۔ یہ بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے سائز کے درمیان ہونا چاہیے۔

ٹالرنس (tolerance) بڑے سے بڑے سائز اور چھوٹے سے چھوٹے سائز میں فرق کو ٹالرنس کہتے ہیں۔ صفری خط (zero line) اس خط کو کہتے ہیں جو جاب کے بنیادی سائز کو ڈائیگ میں ظاہر کرتا ہو۔

ٹالرنس فیلڈ کو سادہ طریقے سے ظاہر کرنا  
ٹالرنس فیلڈ کے وقوع کو صفری خط کی نسبت سے

ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے بالائی اور زیریں اخراج کی پیمائش میکرو میٹر (μm) میں لکھی جاتی ہیں (1 میکرو میٹر =  $\frac{1}{1000000}$  میٹر)۔ صفری خط سے اوپر کی طرف واقع اخراج کو جمع کے نشان اور صفری خط سے یتھے کی طرف واقع اخراج کو منفی کے نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

ٹالرنس فیلڈ کے وقوع کا حروف سے اظہار۔


ٹالرنس فیلڈ کے وقوع کو ظاہر کرنے کے لیے انگریزی زبان کے حروف استعمال کیے جاتے ہیں۔ (28) ٹالرنس فیلڈ قریب کیے گئے ہیں غلطی کے امکانات سے بچنے کے لیے

یہ حروف Q, O, L, I (W اور ZA) اور ZB اور ZC استعمال نہیں کیے جاتے ہیں، ان کی بجائے


zC، za اور zg (حروف کے جوڑے استعمال کیے جاتے ہیں۔ نئے بین الاقوامی معیار (ISO) کے طبق 10 میٹر سے کم بنیادی سائز کے قطر والے جاہلوں کے لیے دریان میں مزید JS اور FG، EF، CD، ef، cd) اور fg اور js) فیلڈوں کا اضافہ کیا گیا ہے (شکل نمبر 22)۔

ٹالرنس کی مقدار کا ہندسوں سے اظہار کسی بھی جاب کے لیے ٹالرنس کی مقدار کا انحصار اس کے استعمال پر ہوتا ہے۔ ناپنے والے آلات بنانے کے لیے ٹالرنس کی مقدار کم رکھی جاتی ہے، باہم جوڑے جانے والے حصوں پاہزوں کے لیے ٹالرنس کی مقدار دیوانی رکھی جاتی ہے اور قریبی کی ابتدائی تیاری کے وقت (متلا سر لوں اور پیسوں وغیرہ کو بیلٹے وقت) ٹالرنس کی مقدار زیاد ہوتی ہے۔


شکل نمبر 1 میں 10 سے 18 میلی میٹر کے بنیادی سائزوں کے لیے ٹالرنس کی مقدار ظاہر کی گئی ہے۔ بین الاقوامی معیار کے مطابق ان کو 1 سے 18 تک کے ہندسوں سے ظاہر کیا جاتا

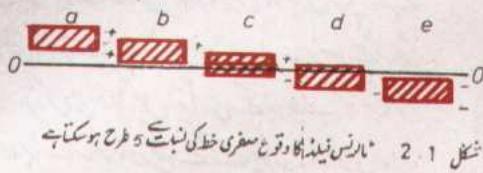

شکل 1 ٹالرنس فیلڈ کا وقوع صفری خط کی نسبت 5 فراہم کرتا ہے

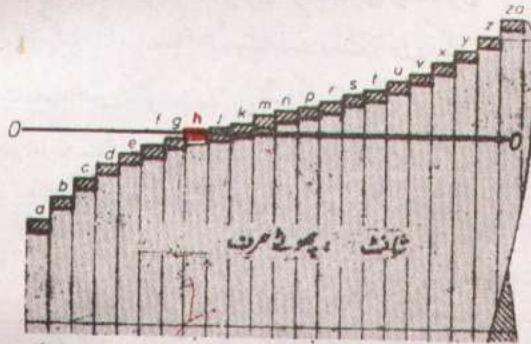

چھوٹے حروف شاندوں کے ٹالرنس کو ظاہر کرتے ہیں (24 اور 22 کو درج نہیں کیا گیا)

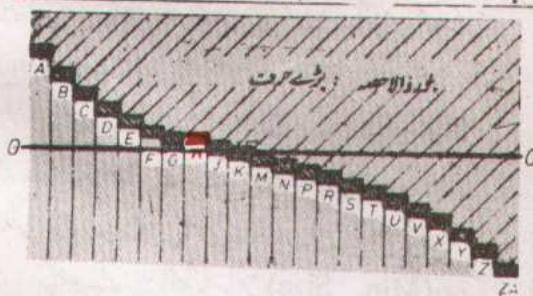

بڑے حروف بڑے حروف کے ٹالرنس کو ظاہر کرتے ہیں (24 اور 22 کو درج نہیں کیا گیا)

شکل 2.2

ہے اور انہیں درج یا گرڈ کہتے ہیں تازہ ترین میں الاقوامی معیار کے مطابق ان میں 01 اور 0 درجات کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس طرح 20 درجات میں سے انتخاب کیا جاتا ہے۔

### بنیادی سائزوں کی درجہ بندی

1 سے 500 ملی میٹر مک کے بنیادی سائزوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس طرح ہمارے کے ٹالرنس کی مقدار مختلف نہیں ہوتی، بلکہ ایک گروہ سے لفظ رکھنے والے تمام سائزوں کے لیے ٹالرنس کی مقدار کیساں ہوتی ہے۔

مشتملًا:


1 سے زیادہ اور 3 ملی میٹر تک

3 سے زیادہ اور 6 ملی میٹر تک


6 سے زیادہ اور 10 ملی میٹر تک

10 سے زیادہ اور 18 ملی میٹر تک وغیرہ وغیرہ۔

ٹالرنس کی مقدار کا بنیادی سائز پر انحصار شاوف کی ٹالرنس کو h6 سے غایہ کرنے کی ضرورت میں 6 سے 10 ملی میٹر تک کے بنیادی سائزوں کے لیے ٹالرنس کی مقدار 9 ماہیک و میٹر اور 80 سے 100 ملی میٹر تک کے بنیادی سائزوں کے لیے 22 ماہیک و میٹر ہے (شکل 3.2)

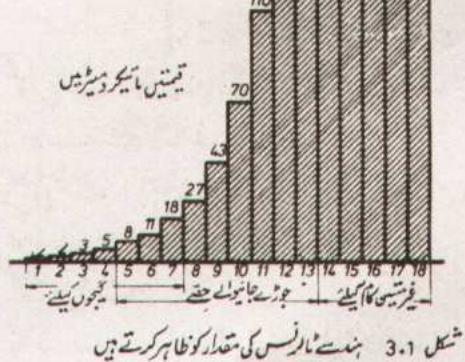

شکل 3.1 ہندسے ٹالرنس کی مقدار کو ظاہر کرتے ہیں

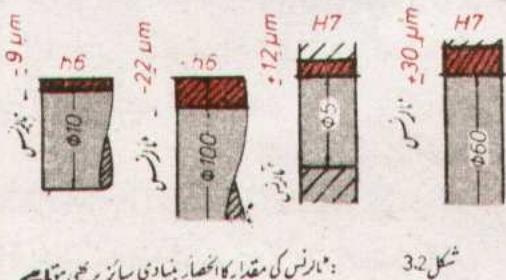

ٹالرنس کی مقدار کا انحصار بنیادی سائز پر ہے۔

### خلاصہ

- استعمال کے لحاظ سے جاب کے سائزوں میں کسی حد تک کمی ہیتی ٹالرنس قابل قبول ہوتی ہے۔
- ٹالرنس فیلڈ کے وقوع کو حروف سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ شافتلوں کے لیے چھوٹے عدالت اور بوروں کے لیے بڑے حروف استعمال کیے جاتے ہیں۔
- ٹالرنس کی مقدار کا انحصار
  - (a) استعمال کے لحاظ سے منتخب درجات (گرڈ) اور
  - (b) بنیادی سائز پر ہوتا ہے۔

### فٹ سیٹم

جدید طقویں کے مطابق جاب کی تیاری کے مرحل اور ناضل پُرزوں کی تبدیلی کو مُنظر رکھتے ہوئے تیار کیے جانے والے حصے اس طرح ہونے چاہیں کہ ان کو مشینوں وغیرہ میں لگاتے وقت ان پر مزید کام نہ کرنا پڑے اور وہ اپنا کام درست طریقہ انجام میں کیا جائے۔ میں تیار کی گئی شافتیں کسی دوسری فیکٹری "A" میں تیار کیے گئے بریگوں میں اس طرح فٹ

ہونی چاہیں کہ پہلے سے طے شدہ ان کے کام کرنے کا مقصد (مثلاً شافت کو بینگ میں معمولی چل کے ساتھ گھوننا چاہیے) حاصل ہو سکے۔ فٹ سسٹم کا بین الاقوامی معیار اسی مقصد کے لیے رائج کیا گیا ہے۔


دو آپر میں جوڑے جانے والے حصوں  
میں نسبتے کوفٹے کہتے ہیں۔

**گول فٹ :** جوڑے جانے والے حصوں کی بناؤٹ میں نہ ہوتی ہے اور سوراخ والے حصے کو سوراخ والا ببور والا حصہ اور دوسرا حصہ کو شافت کہتے ہیں۔

**چلپٹی فٹ :** باہم فٹ ہونے والی سطحیں چلپٹی ہوتی ہیں اور جوڑے جانے والے حصے اندر ونی اور بیرونی حصے کہلاتے ہیں۔

کام کے لحاظ سے فٹ کی مندرجہ ذیل تین قسمیں ہیں:

### کلیرنس فٹ :

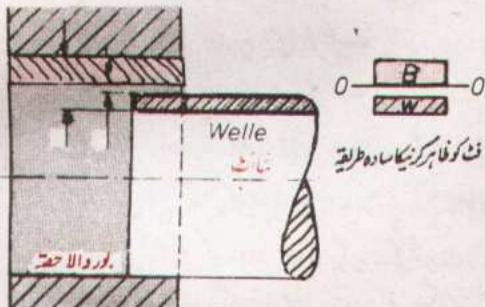


شکل 4.01 : کلیرنس فٹ  
نیادہ سے زیادہ کلیرنس  
کم سے کم کلیرنس

کی مقدار کم ہوگی اور اگر ٹالرنس فیلڈ d یا جابائے تو کلیرنس کی مقدار کمی گنازیدہ ہو جائے گی۔ ہر کلیرنس فٹ کے لیے کلیرنس کی مقدار کم سے زیادہ کلیرنس کے زیادہ کلیرنس کے درمیان بوسکتی ہے۔

زیادہ سے زیادہ کلیرنس = بور کا بڑے سے بڑا سائز - شافت کا چھوٹے سے چھوٹا سائز۔  
کم سے کم کلیرنس = بور کا چھوٹے سے چھوٹا سائز - شافت کا بڑے سے بڑا سائز۔

### انٹرفیئرنس فٹ

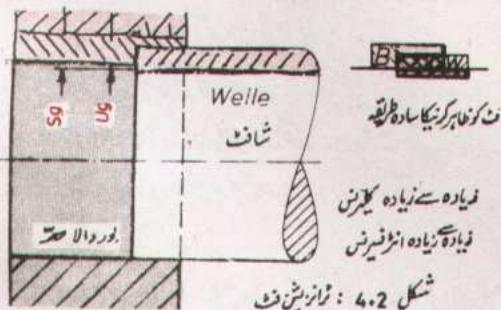


شکل 4.02 : نازیز فٹ

اس فٹ کی صورت میں ٹالرنس فیلڈ اس طرح واقع ہے۔ ہیں کہ بور والے حصے اور شافت کو باہم جوڑتے وقت رکاوٹ (انٹرفیئرنس) پیش آتی ہے۔ شافت کا قطر بور کے قطر سے سبھیشہ بڑا ہوتا ہے۔ اگر بور کی لیے H سے ظاہر ہونے والے ٹالرنس فیلڈ اور شافت کے لیے S سے ظاہر ہونے والے ٹالرنس فیلڈ کو منطبق کیا جائے تو انٹرفیئرنس کی مقدار کم ہوگی۔ جبکہ شافت کا ٹالرنس زون 2a ہونے کی صورت میں انٹرفیئرنس کی مقدار زیادہ ہوگی۔ (شکل 4.2)

زیادہ سے زیادہ انٹر فیرنس = شافت کا بڑے سے بڑا سائز - بور کا چھوٹے سے چھوٹا سائز۔  
کم سے کم انٹر فیرنس = شافت کا چھوٹے سے چھوٹا سائز - بور کا بڑے سے بڑا سائز۔

طائرة مش فٹ

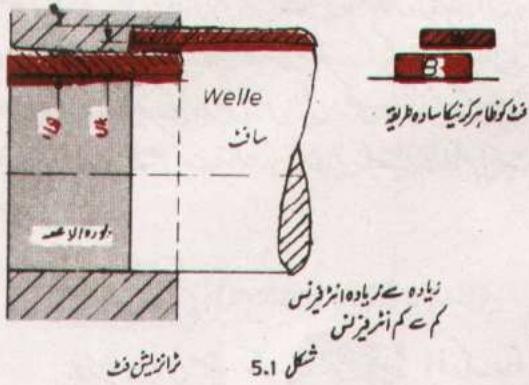

اس قسم کی فٹ کی صورت میں شافت اور بور کے  
ٹالارن فیلڈ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونے چاہیے  
اس طرح کوئی دوبارہ جوڑے جلانے والے حصے کلائرنس کے  
ساتھ فٹ ہوں گے جبکہ کسی صورت میں انظر فیرنس کے ساتھ۔  
زیادہ سے زیادہ کلائرنس = بور کا بڑے سے بڑا  
سائز — شافت کا حصہ بڑے سے جھٹپٹا سائز۔

زیادہ سے زیادہ انٹر فیزنس = شافت کا بڑے سے پڑا سائز۔ پورا کا چھوٹے سے چھوٹا سائز۔

فٹ کی حالتوں کو مدد و رکھنے اور واضح بنانے کے لیے فٹ کے دو سسٹم اختیار کیے گئے ہیں :

## بنیادی شافت سسٹم (Basic Shaft System)


شافت یا اندروفنی حصہ کے ٹالرنس فیلڈ کو h کی پوزیشن میں منتخب کیا جاتا ہے۔ بور یا سبروفنی حصہ جس میں شافت یا اندروفنی حصے کو لگانا ہوئے کے ٹالرنس فیلڈ کو اس طرح منتخب کیا جاتا ہے کہ مطلوبہ فٹ (کلیرنس فٹ، انظری فٹ یا ٹرانزیشن فٹ) حاصل ہو جائے (شکل 5.2)۔

شاٹ h : پر A سے H تک = کلینٹ فٹ


شافت h بور J سے N تک = ٹرانزیشن فٹ

شافت h؛ بور P سے ZC تک = انٹر فیزنس فٹ

بیانیہ شافت سسٹم کو اپانے نے سے یکھینے کے عمل  
سے تیار کی گئی شافتیں (h8، h9، h11)، بالآخر  
سلیک کو چھیل کر تیار کی گئی شافتیں (h9، h8) یا گرامند  
کارہ شافتیں (h5، h6، h7) اشنے رنگ کے کام میں۔

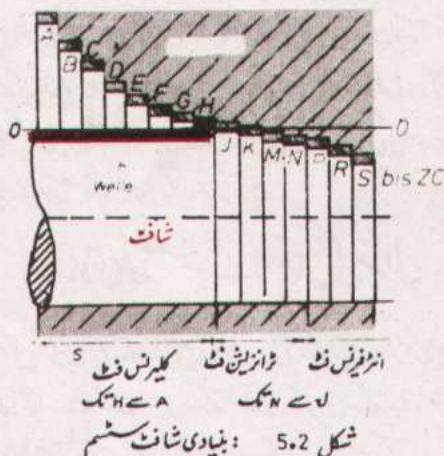

اکثر استعمال کی جاتی ہیں۔ اس قسم کی شافٹیں سٹیل ملز سے تیار حالت میں حاصل کی جاسکتی ہیں۔ ان پر مزید کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ استعمال کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ بنیادی شافت سسٹم ان فیکٹریوں میں استعمال کیا جاتا ہے جہاں کافی عرصہ تک ایک ہی سائز کی شافٹیں استعمال کی جاتی ہوں۔ مثلاً زرعی مشینوں، میکٹائل مشینوں اور کریزوں وغیرہ کی صورت میں۔

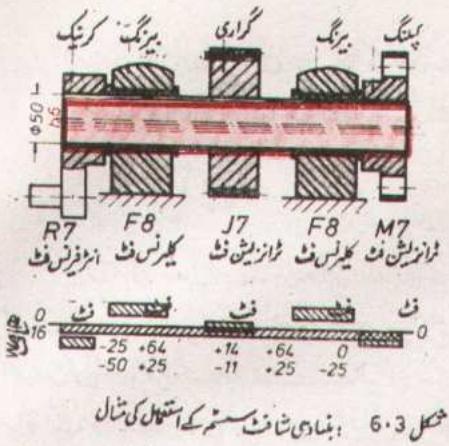

ٹالرنس فیلڈ h6 کی حالت میں تیار شدہ شافتیں سامنے شکل 6.1 میں دکھانی گئی ہالت میں استعمال کی جاتی ہیں۔ ان پر لگنے والے دوسرے حصے مثلاً بیرینگ، کرینک، شافت، گریاں اور پینگ اور یہ کی ٹالرنس اس طرح رکھی جاتی ہے کہ مطلوبہ فٹ حاصل ہو سکے جس سے شافت کی تیاری میں کیجے جانے والے کام کی بچت ہو جاتی ہے۔


### بنیادی بور سسٹم (Basic Bore System)

بور یا بیرونی حصے کے لیے ٹالرنس فیلڈ H رکھا جاتا ہے۔ شافت کا ٹالرنس مطلوبہ فٹ کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ (شکل 6.2)

بور H پر شافت سے h تک = کلیں فٹ  
بور H پر شافت j سے تقریباً n تک = ٹرازیشن فٹ  
بور H پر شافت تقریباً p تک = انٹرفینز فٹ  
مکنیکل انجنئرنگ کے عام کاموں اور موڑ کاڑیوں وغیرہ کی صورت میں شافتیں درجہ دار ہوئی ہیں تاکہ بیرینگ، پیالاں اور کلچ وغیرہ اچھی طرح لگائے جاسکیں۔ اس صورت میں بنیادی بور سسٹم بہتر ہتا ہے کیونکہ بروائے حصے کی نسبت شافٹوں کو خراد کر اور گلائیں کر کے آسانی سے مطلوبہ فٹ کے مطابق تیار کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً بڑے گیئر بس میں لگائے جانے والے بروائے حصوں کی صورت میں۔ لہذا ایسے گیئر بس جن میں درجہ دار شافتیں لگائی جائیں، وہاں بنیادی بور سسٹم استعمال کیا جاتا ہے۔

### بنیادی بور سسٹم کے استعمال کی مثال

(شکل 6.3) کے مطابق تمام بوروں کے لیے ٹالرنس فیلڈ H7 رکھا گیا ہے۔ شافٹوں کے مختلف قطروں کے لیے مطلوبہ فٹ کے مطابق ٹالرنس فیلڈ کا انتخاب کیا گیا ہے۔

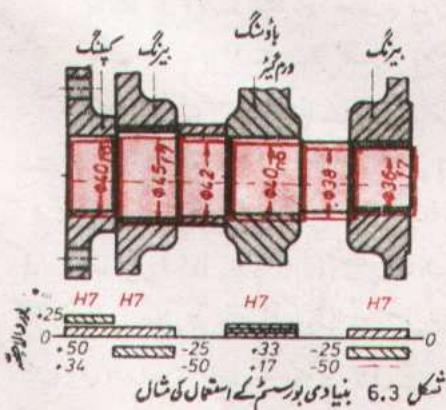


## فت کی مثالیں

نبیادی شافت سسٹم

خاک بنا کر ظاہر کرنے کا طریقہ اور رفاقت

نبیادی بور سسٹم

H7	H8	(H11)	بور	شافتیں	h6	h9	h11
	u8			انٹر فیز فٹ جس میں انٹر فیز کی مقدار زیادہ ہے: اس فٹ کی صورت میں حصوں کو صرف سیکڑ کر یا چیل کر جوڑا جاسکتا ہے۔ مثلاً دھرے پر گرایاں کریں کی پسیں، سکڑنے والے چھٹے وغیرہ۔			
(s6)				انٹر فیز فٹ جس میں انٹر فیز کی مقدار درمیانی ہے: اس فٹ کی صورت میں حصوں کو زیادہ دباؤ یا پھر سیکڑ کر یا چیل کر جوڑا جاتا ہے۔ مثلاً پیٹوں کے خول، دھرے سے گھومنے والے پیٹے۔			
r6				انٹر فیز فٹ جس میں انٹر فیز کی مقدار کم ہے: حصوں کو دبا کر باہم جوڑا جاسکتا ہے۔ مثلاً بیریگ بٹش کو ہاؤ سنگ میں لگاتے وقت، پیٹوں کی بادی پر دنلاؤں والا رام لگاتے وقت۔			
n6				ٹرانزیشن فٹ: انٹر فیز کی مقدار زیادہ اور کلیں کی مقدار کم ہے۔ بلکے سے دباؤ سے حصوں کو باہم جوڑا جاسکتا ہے۔ مثلاً کلپوں، بیریگ بٹشوں کو ہاؤ سنگ میں لگانے کی صورت میں، شاقتوں کے سروں پر چھوٹی گرایاں لگانے کی حالت میں۔			
(k6)				ٹرانزیشن فٹ: انٹر فیز اور کلیں کی مقدار تقریباً برابر ہے۔ متھوٹے کی چوٹوں سے حصوں کو باہم جوڑا جاسکتا ہے جوچبوں کو ایک دوسرے کی نسبت سے حرکت کرنے سے روکنے کے لیے دوسرے ذرائع استعمال کرنے پر ٹرتے ہیں۔ مثلاً کلپ، گرایاں، پیٹاں، ہینڈ ولیں کی صورت میں			

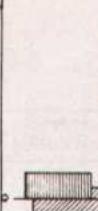j6			کلیزنس فٹ : انٹر فیرنز کی مقدار کم اور کلیزنس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جیسا کہ سچوڑے کی تکلیف بھی چٹوں سے جڑا جاسکتا ہے۔ جوڑے کے حصوں کو ایک دوسرے کی نسبت سے گوم جانے سے روکنے کے لیے مناسب ذرائع استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ مثلًا پیان، گلابیاں، ہینڈ ویں۔			
h6	h9 (h11)		کلیزنس فٹ : جس میں حصے باہم پھیل کر فٹ ہو سکیں جیسا کہ اگر درست طریقے سے حرکت دی جائے تو پھیل کر باہم فٹ ہوں گے۔ فاصلہ تقریباً نالے پچھے، ہم مرکزیت برقرار رکھنے والے آئے، پھنسنے والے بشریں کے لیے۔	H7	H8	H11
(g6)			کلیزنس فٹ : جس میں حصے باہم پھیل کر آسانی سے فٹ ہو سکیں۔ شینن لوڑ کے سینڈل کا یہ نگوں میں فٹ ہونا۔ صلاعہ جاسکنے والے کچھ بتیل کی جانے والی گلابیاں۔	G7		
f7			کلیزنس فٹ : جس میں بہت محولی کی کلیزنس ہے۔ سلائیڈ بیرنگ کے لیے سلنڈر میں بیٹھنے پھلانی جاسکنے والی گلابیاں، بتیل کی جاسکنے والی گلابیاں۔	F8	F8	
(e8)			کلیزنس فٹ : معمولی سی کلیزنس ہے۔ لمبی شافٹوں پر لگے سلائیڈ بیرنگوں کے لیے یا جب شافٹ پر متعدد بیرنگ لگانے ہوں، کریک شافٹوں، ورم شافٹ کے بیرنگوں اور لمبی بیرنگوں کے لیے۔	E9		
(d9)	(d9)		کلیزنس فٹ : جس میں کافی کلیزنس ہو تیرiacی اور زندگی کاموں میں استعمال ہونے والی شینز کیلئے، کریک شینزوں اور خالی چلنے والی پیسوں کے لیے۔	D10	D10	

(c11)		کلیئن فٹ جس میں کلیئن زیادہ ہو: ایسے بیگون کے لیے جو بہت زیادہ گرم ہو جاتے ہیں۔ عام فتمکی مشین بنانے پر میڈل سینگ اور کامٹین ریفر کے لیے۔	C11
(a11)		کلیئن فٹ جس میں بہت زیادہ کلیئن ہوتی ہے: ایسے بیگون کے لیے جہاں تک وغیرہ جمع ہو سکتی ہو اور چکناہٹ کی کمی ہو۔ کھدائی کرنے والی مشینوں اور جوڑنے والے راڈیسین کینٹنگ راڈ پر۔	A11


**نوت:** بغیر خطر و خدا فی کے لکھنے گئے ملارنس زون کو خطوط  
و خدا فی میں لکھنے گئے ملارنس زون کی نسبت ترجیح دی  
جائی ہے۔

### انٹرفیس فٹ کے ساتھ حصوں کو جوڑنا

انٹرفیس فٹ کی صورت میں شافت بور سے ہمیشہ بڑی ہوتی ہے۔ درجے الفاظ میں ہمیشہ رکاوٹ پیش آتی ہے جو حصوں کو باہم آسانی سے یا مشکل سے جوڑے جانے کا اختصار انٹرفیس کی مقدار اور حصوں کے بنیادی سائز پر ہوتا ہے۔

### لبائی کے رُخ دباؤ دال کر جوڑی جانے والی انٹرفیس فٹ

حصوں کو جوڑنے کے لیے محوری خط کے متوازی قوت لگائی جاتی ہے۔ انٹرفیس کی مقدار کے مطابق پریس سے دباؤ دال کر شافت کو پور میں فٹ کیا جاسکتا ہے (شکل 9.1).

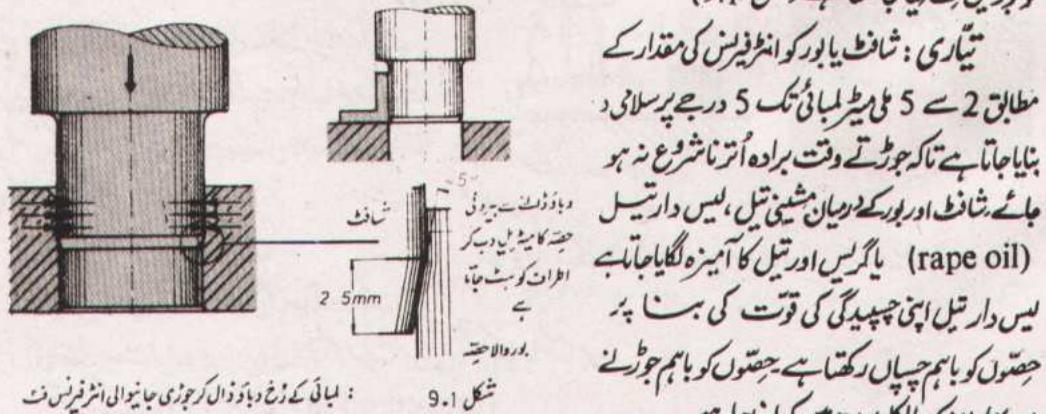

شکل


جوڑنے کا عمل : شافت کو آہستہ آہستہ دبایا جاتا

ہے تاک بروائے حصے کے میٹریل کو اطراف میں پہنچنے کے لیے مناسب وقت مل جائے۔ دبائی کی رفتار زیادہ سے زیادہ 120 میٹر فی منٹ ہونی چاہیے جیسون کو جھکلوں والی قوت کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے۔

**حالت:** تقریباً دور وز بعد ملائی کے رخ انظر فیز فٹ زیادہ طاقت پڑتی ہے۔ اگر حصوں کو درست طریقے سے جوڑا جائے تو ان کو کٹی بار الگ کر کے دوبارہ جوڑا جاسکتا ہے۔

### اطراف سے دباؤ دال کر جوڑی جانے والی انظر فیز فٹ

جوڑنے کے لیے عمل کرنے والی قوت شافت یا بور کے سوری خط کے عمود اعمال کرتی ہے اور جوڑنے کے لیے بیرونی حصے کو گرم کیا جاتا ہے (سکڑاوفٹ) یا اندر ونی حصے کو ٹھنڈا کر کے سکڑا کیا جاتا ہے۔ (پھیلاوفٹ) اس طرح حصوں کو باقہ کے بلکے سے دباؤ سے بروڑا جاسکتا ہے۔

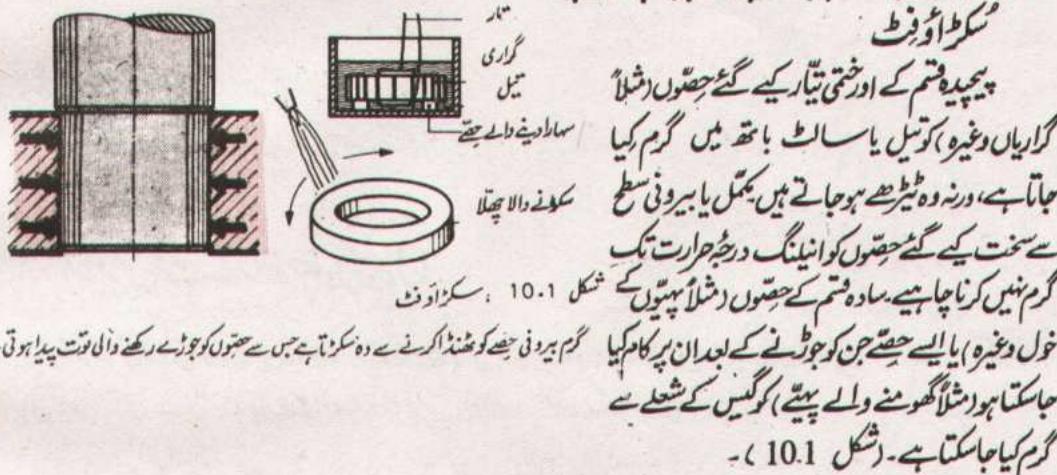

### پھیلاوفٹ

اس صورت میں اندر ونی حصے کو ٹھوس یا مجمد کاربن ڈائی اسائیڈ (خشک برف) میں رکھ کر 70°C تک پھر مائع ہوا میں رکھ کر 190°C تک ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب بیرونی حصے کو اس کے سائز یا ادھمی تیار ہونے کی وجہ سے گرم نہ کیا جاسکتا ہو۔ (شکل 10.2)۔

### سکڑاٹو۔ پھیلاوفٹ

یہ طریقہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب انظر

فیز کی مقدار بہت زیادہ ہو یا بیرونی حصے کو صرف معمولی سا گرم کیا جاسکتا ہو۔

### تیل کے دباؤ والی فٹ (pressed oil fit)

جب حصوں کو مضبوطی سے جوڑنا اور ان کو اکٹھ علیحدہ کیا جانا ہو تو اندر ونی حصے میں حصوں کو کھولنے اور جوڑنے

کے لیے تیل کے گزرنے کے لیے جھریاں بنائی جاتی ہیں۔ دباؤ کے تحت تیل ان جھریوں میں سے گزرا ہوا جوڑ میں داخل ہوتا ہے اور جھریوں کو الگ کر دیتا ہے۔

رشکل 11.1 -

بڑی بڑی اور قسمی میڈیوں پر دباؤ سے جوڑے جانے والے چھلوں کو تیار کرتے وقت مختلف جھریوں کو باہم جوڑنے کے لیے درکار دباؤ کی قوت اور ان کو گرم کرنے یا ٹھنڈا کرنے سے متعلق ہدایات دی جاتی ہیں۔

### ختمی سطحیں

دو ہم جوڑے گئے جھریوں کی حاصل کی گئی مطلوبہ فٹ کی پائیاری یا ان کے درینک کار آمد رہنے کا اختصار زیادہ تر ہم فٹ ہونے والی سطحوں کی جو مویری کے اعتبار سے بناؤٹ پر ہوتا ہے کسی جاب کی تیار ہونے والی سطح نظریاتی لشکر کی گئی سطح سے معمولی ہی یا بہت زیادہ مختلف ہو سکتی ہے — ختمی سطحوں کے معیار میں یہ اختلاف شکل میں تبدیلی، زاویے میں فرق اور کھودرے پن کے اعتبار سے ہو سکتا ہے۔

ایسے جاب جن کی دریگلی کا بہت خیال رکھا جانا ہو، ان کے لیے ڈرائیگ میں سائزوں کے لیے بہت کم معتمدار میں ڈالریں کے علاوہ سطحی میار میں فرق کے لیے بھی ڈالریں دی جاتی ہے

### شکل میں تبدیلی

کسی جاب میں کیسے گئے بور کی سطح کی شکل مثلاً گل کی جائے کروی، سلامی دار یا بیضوی ہو سکتی ہے چندی سطحیں ابھری ہوئی ہو سکتی ہیں۔ شکل میں تبدیلی (شکل 11.2) ہشین کے غلط استعمال جاب کو غلط باندھنے یا جاب کے مٹا جانے یا مکرر سے ہٹ جانے سے ہو سکتی ہے۔

### متوج یا مردار سطح

تیار کی جانے والی سطح (شکل 11.2) ڈرائیگ کثریا

گرانڈر کے مخفف المکرر ہونے یا ہشین یا جاب کے تحریرات کی وجہ سے متوج یا مردار ہو سکتی ہے۔


### کھردراپن

کھردراپن رشکل 11.2، کٹانی کے عمل کے دوران سطح پر جھریوں، نشانات اور میٹریل کے

شکل میں تبدیلی	پیل ترم
لبردار سطح	دوسرا ترم
کھردراپن	تیسرا ترم
کھردراپن	چوتھا ترم


مشکل 11.2 سطح میار میں فرق (کئی آن بڑھا کر نظر لے لیا)

ذرات کی تتمی بناوٹ کی بناد پر پیدا ہوتا ہے۔ جھیل ٹول کی بناوٹ اور فیڈ مونٹ کی بناد پر پیدا ہوتی ہیں۔ سطح میں آماڑچڑاڑ برادے کے میٹریل سے اتنے سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ میٹریل تتمی بھی ہی باشکن ملامٹ سطح پریدا کرتے ہوئے اتارا نہیں جاسکتا ہے۔ پرانی

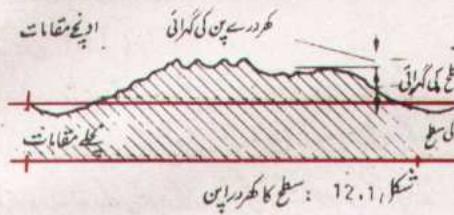

سطوں پر کھردہ پن جاب کی سطح کے ساتھ کسی دوسرے میٹریل کے باکی برادے کی صوت میں رشاریت کی پھوار کے جاب کی سطح کے ساتھ مگر اتنے سے پیدا ہوتا ہے کیمیائی عمل یا تاریخونے والی سطح زنگ وغیرہ سے سطح کی تتمی بناوٹ متریٹر ہو سکتی ہے جس سے جاب کی سطح ناہوارن جاتی ہے (شکل 12.1)۔

کھردی تیار کی تتمی سطح کی ناہواریت کا اندازہ انہوں سے دیکھنے سے ہو جاتا ہے، مگر مکمل طور پر ملامٹ تیار کی تتمی سطھیں بھی مکمل طور پر ناہوار نہیں ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں ناہواریت مخصوص اُولوں کے ذریعے جا پہنچی جاتی ہے۔ اگر کلینس فٹ کی صورت میں باہم ملنے والی سطھیں ہوا رہ ہوں بلکہ ابھری ہوئی لعینی اوپنے نیچے مقامات پر شیل ہوں (شکل 12.2) تو سطھیں جتنی زیادہ ناہوار ہوں گی اتنی ہی جلدی ان کے اوپنے اوپنے مقامات۔ گھسیں گے جس سے تیار کی کلینس فٹ کی کلینس میں اضافہ ہو جائے گا۔ اندر فیٹ فٹ کی صورت میں جوڑا تاہی کم مضبوط ہو گا جس قدر باہم ملنے والی سطھوں کے اوپنے مقامات کا میٹریل یعنی کو دب جائے گا۔ جدول 13.1 میں دکھایا گیا ہے کہ مختلف طریقوں سے تیار ہونے والی سطھیں کس قدر کھردی ہوتی ہیں۔

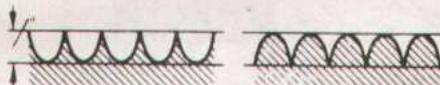

شکل 12.2

اوپنے نیچے مقامات میں فرق ایک جیسا ہے مگر بناوٹ میں فرق کی تباہی ایک طبع بدی دار دوسرا دیر سے گھے گل۔


ٹالرنس کے گریڈ اور کھرد رے پن کا ایک دوسرے پر اختصار نہیں ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شافت کی سطح ٹالرنس کی مقدار زیادہ ہونے کے باوجود معمولی کھردی ہو سکتی ہے تاکہ بہتر طور پر حرکت کر سکے۔ اس کے بعد ٹالرنس کی کم مقدار اسی وقت فائدہ مند ہو سکتی ہے جب سطح بھی زیادہ کھردی نہ ہو۔

### سطح کے کھردے پن کو نانپا

سطح کے کھردے پن کو روشنی، میکانی یا میکانی اور روشنی کے اصول پر کام کرنے والے آلات کے ذریعے نانپا جا سکتا ہے۔ کھردے پن کی مقدار اس کی زیادہ سے زیادہ گہرائی  $R_t$  یا گہرائی کی اوسط نسبت نکال کر یا دونوں طریقوں سے دی جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ گہرائی  $R_t$  سطح کے اوپنے سے اوپنے مقام سے پنچے سے پنچے مقام کا عمودی فاصلہ ہوتی ہے (شکل 13.2)۔ ایسے حصوں کے لیے زیادہ سے زیادہ گہرائی بہت اہم ہوتی ہے جن پر جھکلے بالکل نہیں لگتے چاہیں۔ مثلاً ایسی سلاخوں وغیرہ کی صورت میں جن پر مروٹنے کی حالت میں دباو پڑ رہا ہو یا سپرنگوں کی صورت میں۔


مختلف حصوں کو باہم جوڑنے کے بعد ایسی سطھیں جن پر رگڑ پیدا ہوتی ہوئے کے لیے کھردے پن کی مقدار  $R_a$  "عدوم" کرنے کے لیے پوری کی پوری لمبائی پر دریا خطا نہیں کیا جاتی ہے (شکل 13.2)۔

روشنی سے کام کرنے والے آلات کے ذریعے گھر سے پن کو  
تپتے وقت خور دمین سے روشنی کی شعاعیں سطح پر ڈالی جاتی ہیں اور  
کمربے کے ذریعے سطح کی بناوٹ کی تصور برداشتی جاتی ہے۔  
میکانی یا الکٹرونیکس کے اصول پر کام کرنے والے آلات  
سے سطح کے گھر سے پن کو ناپتے وقت جاب کی سطح پر ایک خاص

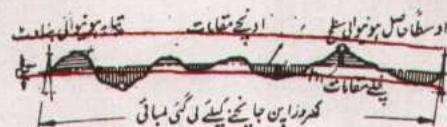

شکل 13.2 گھر سے پن کی اور سفیدی موم کرنے کیلئے جانیوالی جهاز

پن کو ایک منتخب لبائی 1 نہ کچھ اگر جا بخواہتا ہے سطح کی ناہمواریت آئے کی مرد سے بڑی ہو کر نظر آتی ہے یا پھر گراف بناتا جاتا ہے (شکل 14.1)۔ کھروے پن کی زیادہ سے زیادہ گھرائی  $R_t$  اور اوسط گھرائی  $R_a$  گراف سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ اکثر میکانیکی یا الکٹرانک اصول پر کام کرنے والے آلات پر کھروے پن کی اوسط گھرائی  $R_a$  بلا و اسٹر پڑھی جا سکتی ہے۔

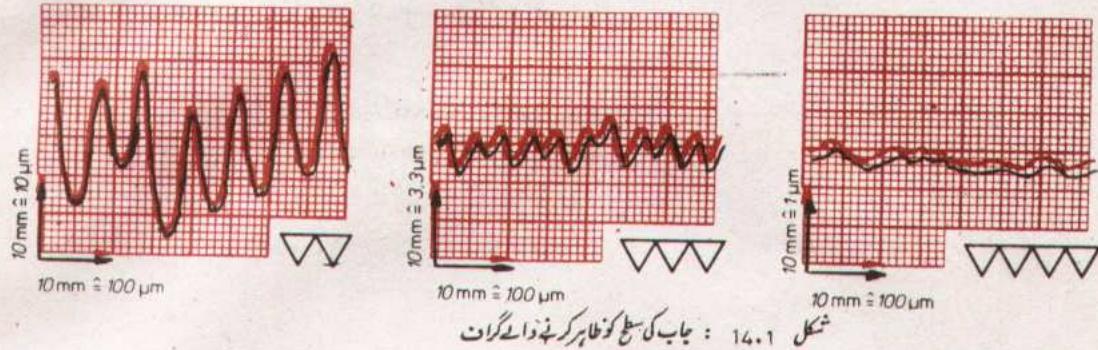

### ڈرائیگ میں سطح کے کھروے پن کا اندراج

ڈرائیگ میں سطح کے کھروے

پن کی پیمائش کا اندراج شکل 14.7

میں دکھائے گئے طریقے کے مطابق

کیا جاتا ہے۔ صرف وہی اندراج کیے

جاتے ہیں جو سطح کی تیاری وغیرہ کے

سلسلے میں تکنیکی اعتبار سے بہت ہی ضروری ہوں۔

سطح کے کھروے پن کی زیادہ سے زیادہ گھرائی  $10 \mu\text{m} - R_t$

کا اندراج  $10 \mu\text{m}$  سے کیا جاتا ہے۔

لینپنگ کے عمل سے تیار کردہ سطح جس کے کھروے پن کی اوسط گھرائی  $4 \mu\text{m} - Ra$

کا اندراج  $4 \mu\text{m}$  lapped معنی 4 مائیکرومیٹر لینپنگ کی ہوتی ہے۔

سے کیا جاتا ہے۔

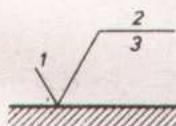



Bild 179/2: Kennzeichnung von Oberflächen nach DIN 3142

## مشین ٹول سے متعلق

مشین ٹولز کے استعمال سے پیداوار میں اضافہ، پیداواری افز加جات میں کمی اور جاب کی درستگی میں اضافہ ہوتا چاہیے تیار بولے والے جاب کی سطح پیٹھی بیلین نہ، سلامی دار یا خم دار ہو سکتی ہے۔ اس لیے مشین ٹولز کو جاب کی سطح کی مناسبت سے مخصوص رفتار پر حرکت کرنی چاہیے تیار ہونے والے جابلوں کو قابل استعمال اور درست ہوتا چاہیے۔ ہر مشین کے ساتھ ایسے آلات ہونے چاہیں جن کے استعمال سے تیز رفتاری سے کام کیا جاسکے اور جاب کے مطیع اور ٹول کو مضبوطی سے پکڑا جاسکے۔ ان آلات کی بناؤٹ مضبوط ہوئی چاہیے اور دیکھنے میں بھی اچھے معلوم ہونے چاہیں۔

### مشین ٹول کی حرکات

ہر مشین کی صورت میں تین حرکات پائی جاتی ہیں: کٹائی کی حرکت یعنی میں موشن یا کٹنگ موشن، فید موشن اور ٹول کی کٹ کی گرفتاری کے لیے حرکت یعنی ایڈ جسٹنگ موشن (شکل 15.1)۔

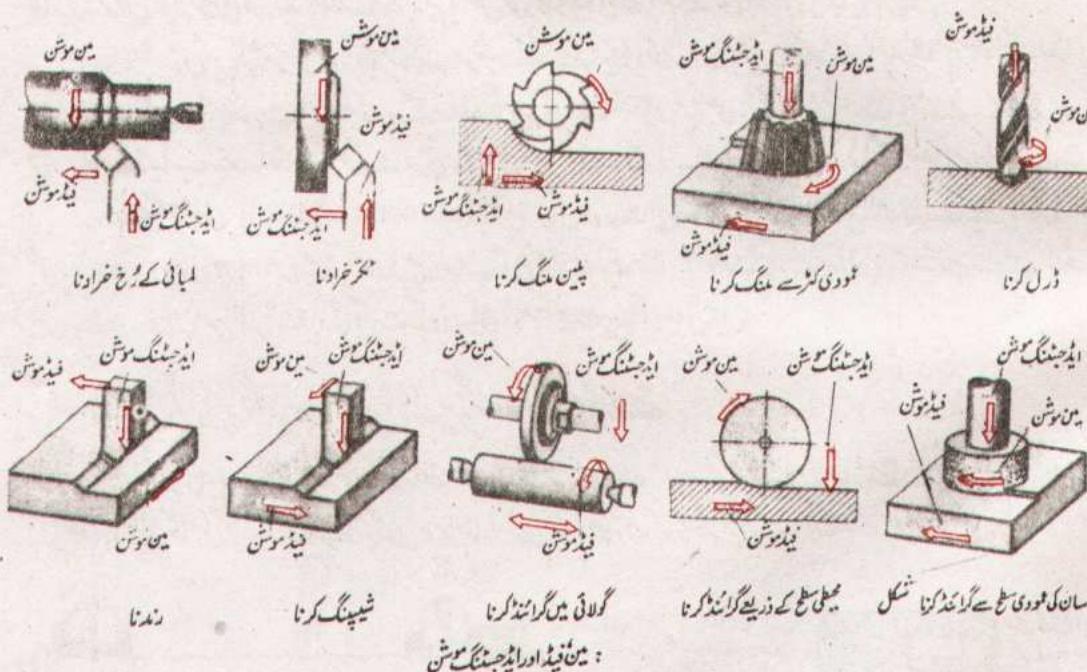

### کٹائی کی حرکت یعنی میں موشن یا کٹنگ موشن

کٹائی کی حرکت کٹائی کرنے والے ٹول یا جاب میں پائی جاسکتی ہے۔ شپنگ، پلینگ، بر و چنگ کے عمل میں یہ حرکت "خلی حرکت" کی صورت میں اور ڈرلنگ، گرائینڈنگ، ملنگ اور خراونے کے کام میں خوری حرکت ہوتی ہے۔ کٹائی کی حرکت یعنی میں موشن کی رفتار "رفتا رکٹائی" کہلاتی ہے۔ اس کا انداز عوامی طبقہ میں منٹ اور گرائینڈنگ کی صورت میں میٹر فی سینٹ

میں کیا جاتا ہے۔ رفتارِ کٹائی وہ رفتار ہے جس سے جاب کے میٹریل پر سے بڑے یا کترن کی کٹائی کی جاتی ہے۔

### فید موشن

فید موشن سے ٹول یا جاب یکساں رفتار پر یا جھٹکے سے ایک طرف کو دھکیلا جاتا ہے۔ فید موشن ہاتھ سے یا خود کار نظام سے دی جاسکتی ہے۔ اس کی مقدار کا اختصار جاب کے مطلوبہ سطحی معیار پر ہوتا ہے۔


### کٹ کی گھرائی کی حرکت یعنی ایڈ جینگ موشن

ایڈ جینگ موشن کٹ کی گھرائی کے لیے دی جاتی ہے۔ اس کی مقدار کا اختصار مشین کی بناوٹ اور ضبوطی کے علاوہ ٹول اور جاب کی بناوٹ اور ان کے میٹریل پر ہوتا ہے۔ مشین پر بنی ہوئی سکیل کے ذریعے کٹ کی گھرائی کو درست مقدار میں ایڈ جبٹ کیا جاسکتا ہے۔

کٹ کی گھرائی کو ایڈ جبٹ کرنے سے پہلے یہ لازماً معلوم ہونا چاہیے کہ سکیل کے نشانات یا درجات کتنی پیمائش کو ظاہر کرتے ہیں۔ فید موشن اور ایڈ جینگ موشن نیم یا مکمل خود کار میکانی نظام سے بھی حاصل کی جاتی ہیں۔ جدید مشینوں میں فید موشن اور ایڈ جینگ موشن کے لیے الیکٹرونک اور ہائیڈرولک کا مختلط نظام استعمال کیا جاتا ہے۔ خود کار مشینوں کی صورت میں مشینوں کے ساتھ تلکی ہوئی ایک مخصوص پن کسی پارٹنگ لینی پیلٹ پانٹنے کے طور پر تیار کیے گئے جاب کے ساتھ ساتھ حرکت کرتی ہے اور برقی آلات کے ذریعے پن کی پیر حرکت ٹول کو منتقل ہو جاتی ہے۔ اعدادی کنٹرول (numeric control) مشینوں کی صورت میں تمام قسم کی حرکات ایک کاغذ کے فیٹے یا کارڈ کی مدد سے دی جاتی ہیں۔ اس فیٹے یا کارڈ میں جاب کی زیعت کے مطابق مختلف قسم کے سوراخ بنائے ہوتے ہیں۔ کارڈ میں بننے ہوئے ان سوراخوں سے برقی آلات کے ذریعے تمام حرکات پیدا کی جاتی ہیں۔

### مشین ٹولز پر لگائے جانے والے بینگ اور راہنما راستے

مشین ٹولز کی حرکات مطلوبہ درستگی کے ساتھ سر انجام پانے کے لیے درست بینگ اور راہنما راستے درکار ہوتے ہیں جاب کی مطلوبہ درستگی حاصل کرنے کے لیے بینگوں اور راہنما راستوں کا درست ہونا ناگزیر ہوتا ہے۔

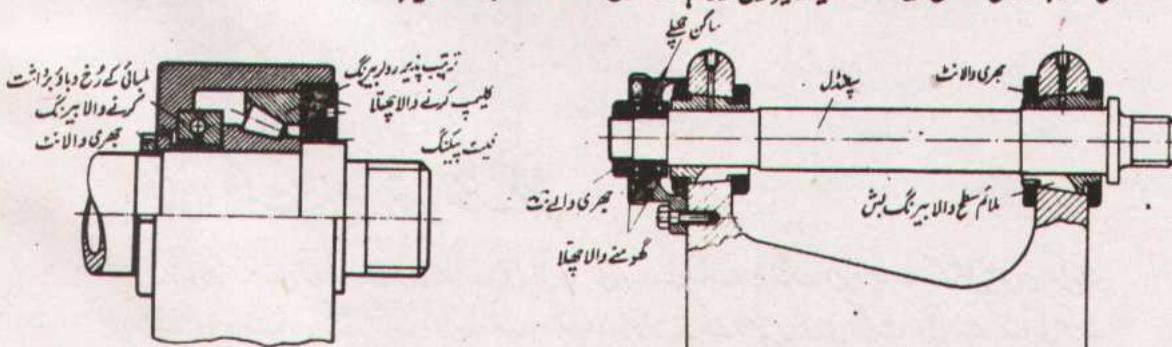

شکل 16.2 : روٹنگ بینگ


شکل 16.1 : بینن نسلائیڈ بینگ

مشین کا میں بیرنگ (main bearing) لازماً طاقتور اور آسانی سے ایڈجٹ کیا جاسکنے والا ہونا چاہیے تاکہ سپنڈل وغیرہ بالکل درست گھوم سکیں۔ کٹانی کے دوران سپنڈل وغیرہ پر دباؤ خوری خط کے متوازن عمل کرتا ہے اس لیے یہاں اسی قسم کا دباؤ برداشت کرنے والے بینگ استعمال کرنے چاہیے۔

مشین کے میں بینگ کو ایڈجٹ کرتے وقت دباؤ برداشت کرنے والے بینگ کو لازماً پہلے ڈھیلا کر لینا چاہیے۔

مشینوں کے سپنڈل عموماً سالائیڈ بینگ میں لگائے ہوتے ہیں (شکل 16.1)۔ یا پھر بہت درست قسم کے رولنگ بینگ استعمال کیے جاتے ہیں (شکل 16.2)۔

سالائیڈ بینگ جھکلوں کو کسی حد تک برداشت کر سکتے ہیں جبکہ رولنگ بینگ کی صورت میں رکٹ کم پیدا ہونے سے مشین کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔

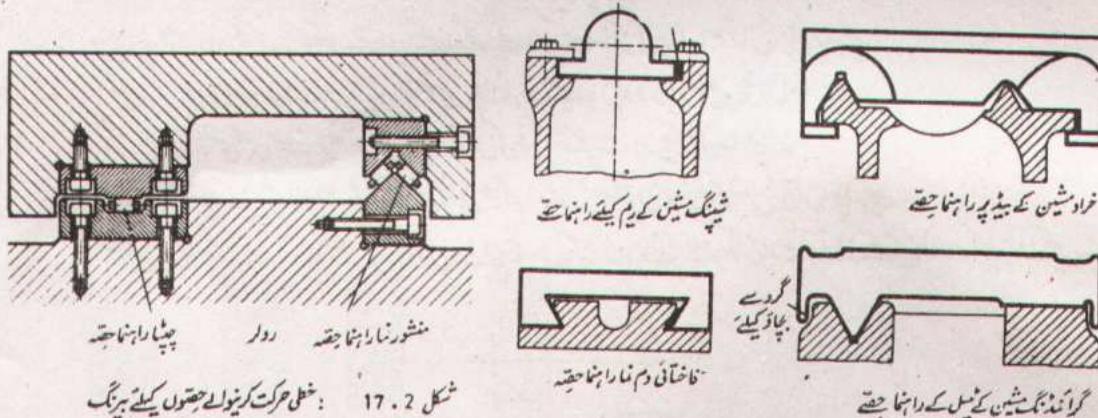

شکل 17.1 : خلی حرکت کرنوالے حصوں کیلئے رہنا جھٹ

سیدھے رہنا راستے یعنی کائیڈ ویز جن پر درسے حصوں نے پھنسنا ہوتا ہے (مثلًا ریم ٹیبل اور خزانہ مشین کا بیسہ) مناسب قسم کے میٹریل مثلاً GS سے بنائے جاتے ہیں اور ان کی سطحیں بہت اچھی قسم کی ہوئی چاہیں۔ اچھی قسم کے رہنا راستوں کو بعد میں بھی ایڈجٹ کیا جاسکنا چاہیے اور ان پر گرد اور بُرا دہ وغیرہ جمع نہیں ہونا چاہیے (شکل 17.1)۔ زیادہ قسمی مشینوں مثلاً یونیورسل ڈول گراند بینگ مشین کی صورت میں رہنا راستوں پر پہنچنے والے حصوں کے لیے رولنگ بینگ استعمال کیے جاتے ہیں (شکل 17.2)۔

## مشین ٹولز کی حفاظت اور دیکھ بھال


مشین ٹولز قسمی ہوتے ہیں۔ ان کی حفاظت اور دیکھ بھال بہت ضروری ہوتی ہے۔ وگرنہ وہ درست کام نہیں کر سکتے۔ ان کے کام کرنے کی کوئی خاص میعاد نہیں ہوتی ہے۔ مناسب دیکھ بھال سے ان کو زیادہ عرصہ تک قابل استعمال رکھا جاسکتا ہے۔ مشین کے بغیر کسی شخص کے چلنے اور ایکی حرکات درست حاصل کرنے کے لیے چکنا ہٹ کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے۔ چکنا ہٹ مناسب مگر ضرورت سے زیادہ نہیں ہوئی چاہیے کیونکہ وہ مشین جس سے تیل ٹیک رہا ہو اور بہت زیادہ چکنا ہٹ استعمال کی گئی ہو، مناسب حد تک چکنائی گئی مشین کی نسبت بہتر کام نہیں کرتی ہے۔ چکنانے کے بعد ڈھکنے وغیرہ اچھی طرح بند کرنے

چاہیں تاک تسلی وغیرہ دینے کی گلبوں میں گردیا میں وغیرہ نہ پھنس جائے۔ صرف صاف سکھاریں استعمال کرنا چاہیے۔  
مشین ٹولز کی اکثر صفائی ہوئی چاہیے اور ہفتے میں کم از کم ایک بار بہت اچھی طرح صفائی کرنی چاہیے میں مشینوں کی صفائی کے لیے دبی ہوئی ہوا ہرگز استعمال نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے گرد اور برادے کے باریک باریک ذرات بیزگ اور رامنا راستوں میں پھنس سکتے ہیں۔ اگر چلتی ہوئی مشین کو صاف کرنے کی کوشش کی جائے تو اکثر بہت خطرناک حادثات پیش آتے ہیں۔

### ہدایات

باہم مل کر پھلنے والی سطحوں اور بیرنگلوں کے بارے میں بہت اختیاط برتنی چاہیے۔  
ان کو مناسب وقت پر اور مناسب حد تک تسلی وغیرہ دینا چاہیے۔  
بیچوں، نٹوں اور کابلوں کو کھولنے اور کنے کے لیے درست سائز کی چابی استعمال کرنی چاہیے۔  
مشین کو اس کی صلاحیت سے زیادہ تیرنہیں چلانا چاہیے یا زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے۔  
اگر مشین کے کسی بھی حصے کو نقصان پہنچے تو اس کی فوراً اسکایت درج کرنا چاہیے۔  
خطاطی مداری کے پیش نظر گائے گئے خطاطی جگلوں اور ڈھکنوں وغیرہ کو نہیں آتا رانا چاہیے۔  
مشین پر کام کرتے وقت تنگ بازوؤں والے مناسب کپڑے پہننے سے حادثات ہونے کے اکلامات کم ہو جاتے ہیں۔

## مشینی پُرزے (Machine Elements)

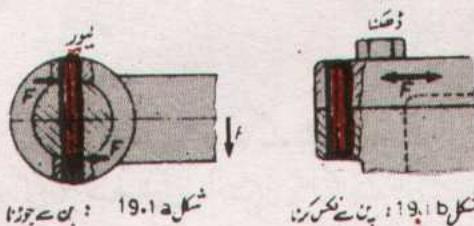

شکل 19.1a: پین سے ڈھن

شکل 19.1b: پین سے ڈھن


### پینوں سے مختلف حصوں کو جوڑنا

پینوں سے دو کام یہے جاتے ہیں:

- 1 - مختلف حصوں کو باہم جوڑنا مثلاً اینڈ ول، بیور، چھوٹی گاریوں، کرینک وغیرہ کوشافٹوں اور ڈھنوں کے ساتھ جوڑنا (شکل 19.1a)

- 2 - مختلف حصوں کو ایک دوسرے کی نسبت سے فکس کرنا مثلاً ڈھنون، سلاخوں، ٹکڑوں، کاٹنے والے ٹولز کے حصوں وغیرہ کوئی جگہ لگانا تاکہ وہ اپنی جگہ سے برٹ نہ سکیں اور ہر بار الگ کرنے کے بعد دوبارہ اصل جگہ پر لگائے جاسکیں (شکل 19.1b)۔ پینوں پر قیچنے کا دباؤ عمل کرتا ہے۔

### متوازی یا بلین نما پینیں

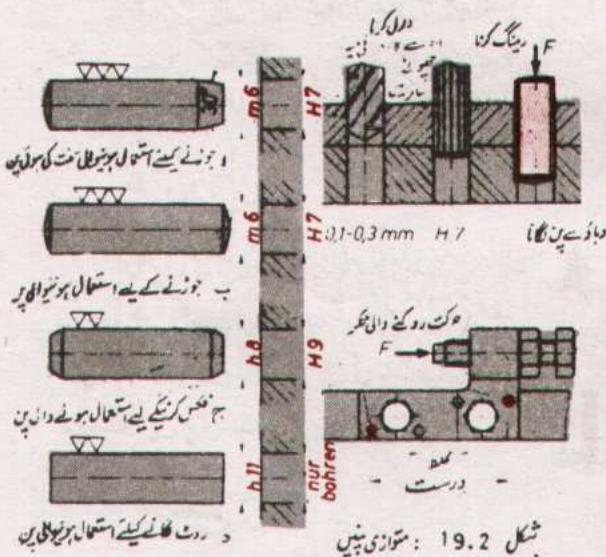

مختلف قسم کی گول پینیں ایک دوسرے سے شکل کے لحاظ سے (سلامی دار، ہجھوٹی یا کروی) سرے والی ٹالاریں کے لحاظ سے (h11, h8, m6, m7) سطحی معیار کے لحاظ سے (1, 7, 7, 7, 7, 7) اور میٹریل کے لحاظ سے ٹول ٹیلیں یا تیرتی ٹیلیں) مختلف ہوتی ہیں۔

مختلف حصوں کو باہم جوڑنے والی محنت کی ہوئی پینیں: ٹول ٹیلیں سے بنائی جاتی ہیں۔ اس بنا پر یہ زیادہ دباؤ برداشت کر سکتی ہیں سلامی دار سرے کو 30° پر سلامی دار بنا یا ہوتا ہے۔ یہ ٹول، ڈائیان جگ اور فلچرنا نے کے کاموں میں استعمال ہوتی ہیں جبکہ عام استعمال کی پینیں St. 50 اور St. 60 سیل سے بنائی جاتی ہیں اور مشینیں بنانے کے کاموں میں اور بلوپر قیچنے پینیں (Shear Pins) استعمال کی جاتی ہیں۔

مختلف حصوں کو جوڑنے والی پینیں St. 50 یا St. 40 سے بنائی جاتی ہیں اور مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں مثلاً قبضوں اور اس نتم کے حرکت کرنے والے حصوں میں لگائی جاتی ہیں۔

### متوازی پینوں سے جوڑ لگانا

ا، ب اور ج سے ظاہر کی گئی پینوں کے سوراخ کا سائز 0.1 سے 30 میلیمیٹر کر کر H7 (انٹر فیزنس فٹ) یا

H9 رکلینس فٹ اکے مالز میں رینگ کر کے تیار کیے جاتے ہیں۔ روٹوں کے طور پر استعمال ہونے والی پنوں کے سوراخوں کی رینگ نہیں کی جاتی ہے۔


### پنوں کی ترتیب

مختلف حصوں کو جوڑنے کے لیے لگائی جانے والی پنس ممکن حد تک ایک دوسرے سے فاصلے پر ہوئی چاہیں تاکہ لیور کی مناسب لمباٹی کی بدولت پن پر عمل کرنے والی قیچنے کی قتوں کا اثر کم ہو۔

### سلامی دارپسیں

ان کی نسبت سلامی 1:50 ہوتی ہے۔ جھوٹے قطر کا سائز بنیادی سائز تصویر کیا جاتا ہے اور اس کے مقابلے بڑا ہونا ٹیکا ریج کرنا سوراخ تیار کیا جاتا ہے۔ ان کو اکٹر الگ کیا جاسکتا ہے اور اس کے باوجود جوڑ درست کام کرتا ہے۔

پنوں پر جوڑیاں اس وقت ڈالی جاتی ہیں جب شدید جھکلوں سے ان کے دھیلے ہو جانے یا نکل جانے کا بنا کر باہر نکلنے کی وجہ پر جان متحمل کیے جوڑیاں احتمال ہو (شکل 20.1)۔

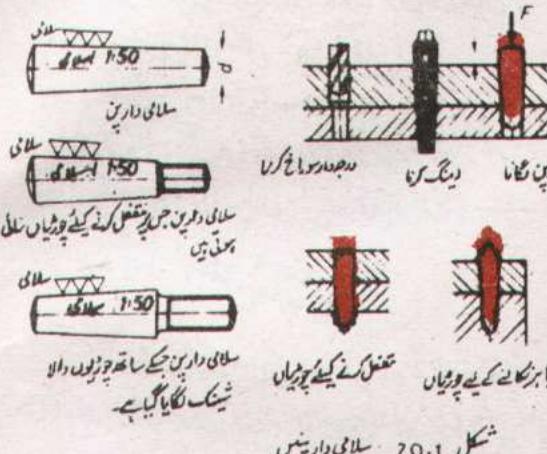

شکل 20.1 سلامی دارپسیں


### جھری دارپن

ان پنوں کی بیلن نامسط پر برابر فاصلوں پر تین جھریاں بنائی ہوتی ہیں۔ جھری کی شکل اور لمباٹی پن کی قسم ترکھر ہوتی ہے۔ ان پنوں کے سوراخوں کی رینگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے (شکل 20.2)۔

### سپرنگ پنسیں

اس قسم کی پنسیں سپرنگ ٹیل کی پتی کی ٹھوڑا کر مناقب جاتی ہیں۔ ان کو لیے سوراخوں میں جن کی رینگ نہ کی گئی ہو لگانے سے یہ پنسیں پاک کی پنا پر سوراخوں میں چنس جاتی ہیں۔ ان پنوں سے لگائے گئے جوڑوں کو اکٹر کھولا جاسکتا ہے۔


شکل 20.3 سپرنگ پن

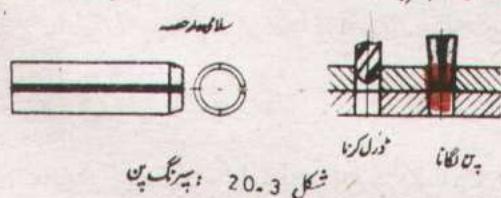

شکل 20.3 سپرنگ پن

## حرکت کر سکنے والے حصوں کو جوڑنے والی پسیں

ان پسیں کو عموماً یور کی طرح حرکت کرنے والے حصوں کو باہم جوڑنے یا گھومنے والے روکروں یا رسوں کی پیسوں کو بندہ افرزے لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

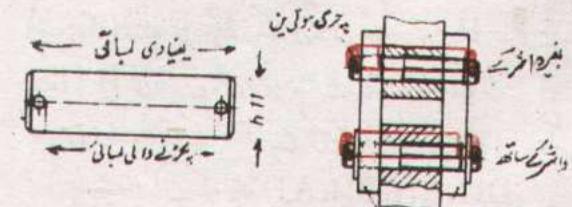

نکل ۲۱۱: ۲ بیناری بائی پسیں جن میں چری ہوئی پن لگانے کے لیے سوراخ ہے

اقتصادی لحاظ سے معیار کے مطابق بنائی ہوئی پزوں کو خود بنائی گئی پزوں کی بجائے استعمال کرنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ صرف خاص حالات میں مشتمل مرت کی صورت میں اشد ضرورت کے وقت پسیں خود بنائی جاتی ہیں۔

چری ہوئی پن (Split Pin) لگانے کے لیے سوراخ والی اور بیناری بائی کے دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ پزوں کا آرڈر دیتے وقت یا انتحاب کرتے وقت پن کی پکڑنے والی بائی (clamping length) کو مُنِظَر رکھا جاتا ہے۔ یہ بائی باہم جوڑے جانے والے تمام حصوں اور واشروں کی موٹائی کے علاوہ کلپنی کے مجموعہ کے برابر ہوتی ہے۔


## میٹریل

حرکت کر سکنے والے حصوں کو جوڑنے والی پزوں پر موت نے اور قپچے کا دباؤ پڑتا ہے۔ بیناری بائی پزوں کے لیے میٹریل ۹S، 20K، 35K، St 50K، St 60، St 35، St 60، St 50 کے مکمل سے تیار کیا گیا سر پا استعمال کیا جاتا ہے۔

سر والی پزوں کے لیے ۵۰S، 35K، St 50، St 60، St 35، St 60، St 50 کے مکمل سے تیار کیا جاتا ہے۔


نٹوں والی پزوں کے لیے پیچ بانے کے لیے استعمال ہونے والا میٹریل ۴D استعمال کیا جاتا ہے۔

## پسیں لگانا

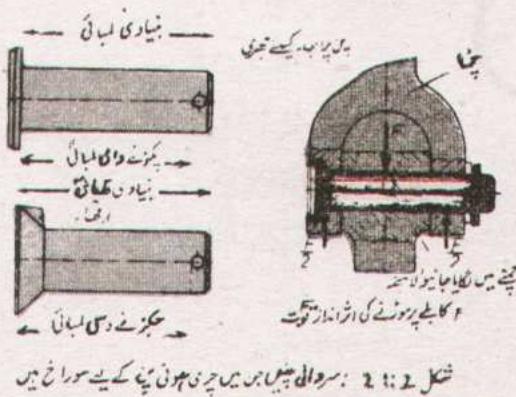

نکل ۲۱۱: ۳ سر والی پسیں جس میں چری ہوئی پن کے لیے سوراخ ہے

چوکر ان پزوں سے جوڑے جانے والے حصے حرکت کرنے والے حصے ہوتے ہیں، اس لیے پسیں لگانے سے حاصل ہونے والی فٹ ہمیشہ کلپنی فٹ ہوتی ہے۔ پزوں کی شافت کا مالائیں h11 کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ یور کی طرح حرکت کرنے والے حصوں کو پزوں سے جوڑتے وقت مندرجہ ذیل اصول پر کام کیا جاتا ہے:

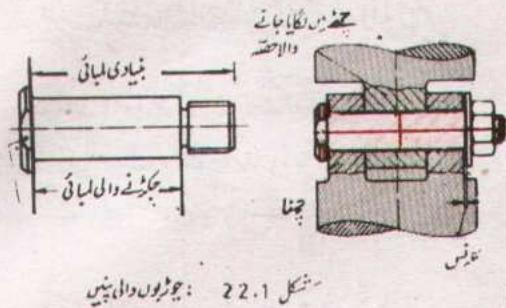


پن کو دوڑڑ لینی چھپٹے میں تکم ہزنا چاہیے اور عوام زیادہ موٹائی والے حصوں کو پن پر گھوننا چاہیے۔ ایسا ہونے کی صورت میں چھپٹے میں پن کو بہت محولی کلیرنس کے ساتھ فٹ ہزنا چاہیے مثلاً چھپٹے کے سوراخوں کے لیے 8 H سے 11 H کی طالرنس رکھی جاتی ہے اور پن کے اوپر گھونمنے والے حصے کے ساتھ پن کی فٹ زیادہ کلیرنس والی ہونی چاہیے اور ان کے لیے D11, C11, B11, A11.

D 9 کی طالرنس رکھی جاتی ہے اگر پن پر گھونمنے والے حصے (مشالاً رسوں کی پلیاں وغیرہ) کے لیے سلائیڈنگ فٹ رکھی جائے تو سوراخ کے لیے 9 D یا 10 D کے طالباق طالرنس رکھی جاتی ہے۔ بینگ کے مقام کو چکنا ہٹ دینے کے لیے ایسی پنیں استعمال کی جاتی ہیں جن کے محوری خط کے متوازی چکنا ہٹ کے لیے سوراخ بننے ہوئے ہوں اور چکنا ہٹ دینے کے لیے پل گئے ہوں۔

### پن کو محوری حرکت سے روکنے کے لیے مغلل کرنا

اس مقصد کے لیے کارٹر پن (cotter pins) کا استعمال آسان اور درست ہے، لیکن ان کو صرف ایک بار استعمال کیا جاستا ہے۔

**مغلل چھپٹے** (sealing ring) زیادہ محوری دباؤ کو برداشت کر سکتے ہیں۔ چھپٹے لگانے کے لیے بنائی گئی جھری لازماً تیز کنے والی اور درست سائز میں تیار کی جانی چاہیے۔ مغلل واشریں آسانی سے لگائی جاسکتی ہیں مگر وہ صرف کم محوری دباؤ کو ہی برداشت کر سکتی ہیں۔ پرینگ چھپٹے میں کی تار سے بنائے گئے چھپٹے ہوتے ہیں جن کو چھپٹے کی تار کے قطر کے لفٹ تک گولانی میں بنائی گئی جھری میں لگایا جاتا ہے (شکل 22.2)۔

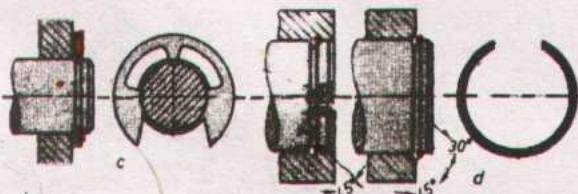


شکل 22.2 : پن کو محوری حرکت سے روکنے کے لیے مغلل کرنا  
شکل 22.2

- شافٹوں کی مغلل پنیری کے لیے مغلل چھپٹے
- بور یا سوراخوں کی مغلل پنیری کے لیے مغلل چھپٹے
- شافٹوں کی مغلل پنیری کے لیے مغلل چھپٹے
- شافٹوں اور سوراخوں کی مغلل پنیری کے مغلل چھپٹے

## ڈھرے - شافٹیں اور جرزل

ڈھروں اور شافٹوں پر خشینوں کے ایسے حصے (گاریاں، پلیاں وغیرہ) لگائے جاتے ہیں جو گھومنتے ہیں، ارتھاً حرکت برداشت کرتے ہیں یا کسی جگہ پر منتقل ہوتے ہیں۔

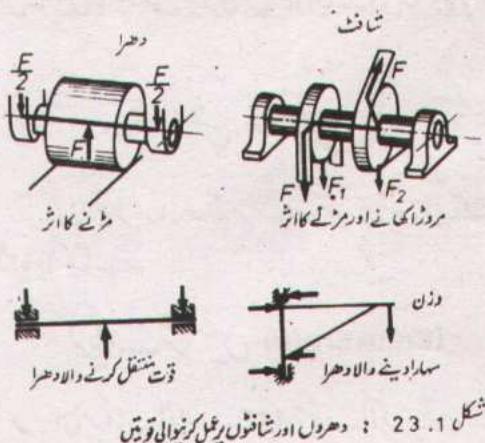


شکل 23.1 : ڈھروں اور شافٹوں پر عمل کرنے والی قوتوں

### ڈھروں اور شافٹوں پر عمل کرنے والی قوتوں

ڈھروں اور شافٹوں میں فرق ان کی شکل کی بناءٰٹ کے اعتبار سے نہیں، بلکہ ان پر عمل کرنے والی قوتوں کے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ ڈھرے پر عمل کرنے والی قوتوں سے اس پر موڑنے کا دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ ریل گاڑی اور موڑ گاڑی کے ڈھرے کی صورت میں اس قسم کا دباؤ بہت واضح ہے۔ شافٹیں ہمیشہ گردشی میکار کو منتقل کرتی ہیں اور اس طرح اس پر عمل کرنے والی قوتوں سے اس میں موڑ (torsion) پیدا ہوتا ہے۔

گاریوں اور پلیوں کے وزن ( $F_1$  اور  $F_2$ ) اور شافٹ کے پانچ وزن کی بدولت موڑ نے کا دباؤ بھی پیدا ہوتا ہے۔ شافٹیں ہمیشہ گھومتی ہیں (شکل 23.1)۔

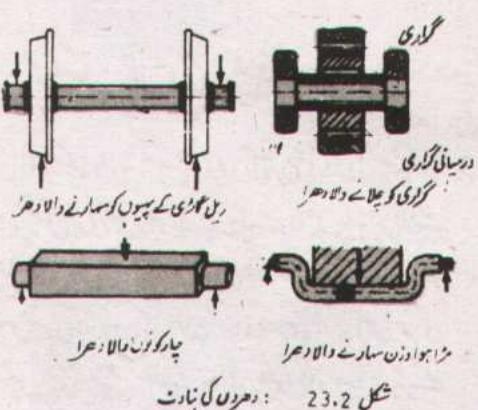

شکل 23.2 : ڈھروں کی بناءٰٹ


### ڈھرے کی بناءٰٹ

ڈھرے افقي اور عمودی دونوں حالتوں میں لگائے جاتے ہیں۔ گول ڈھرے اکثر گھومتے ہیں مرتفع یا مستطیل عمودی تراش دلے اور مٹرے ہوئے ڈھرے اکثر گھومتے نہیں ہیں۔ ان پر گھوما گھومنے والی پلیاں یا پیٹیے لگائے جاتے ہیں (شکل 23.2)۔

ڈھرے بنانے کے لیے 500 سے 600 نیون فی مرتفع می میر طاقت والا مٹیل یا زیادہ دباؤ کی صورت میں سمجھتے یہے جاسکتے والے بھرتی مٹیل استعمال کیے جاتے ہیں۔

### شافٹوں کی بناءٰٹ

شافٹیں ٹھوس یا کھوکھلی ہوتی ہیں۔ باہر حصہ خاد کیا جاتا ہے، گلیڈن اور پالش کیا ہوتا ہے (شکل 23.3)۔

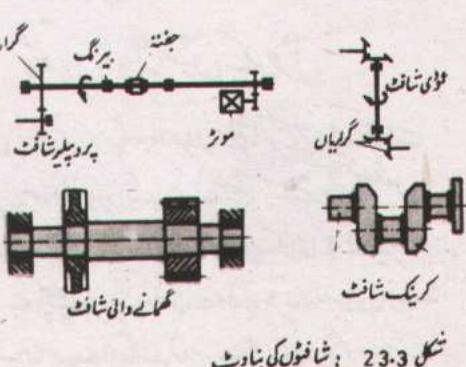

شکل 23.3 : شافٹوں کی بناءٰٹ

## پروپلر شافٹس (Propeller Shafts)



7 میٹر تک لمبی ہوتی ہیں۔ یہ زیادہ فاصلے سے گردشی معیار کو منتقل کرتی ہیں مثلاً موڑ گاڑیوں کے پچھلے پہیوں کو انجن سے ملانے والی شافٹس یا سٹیکل میں لگائی جانے والی شافٹس ہیں

## ٹرانسمیشن شافٹس (Transmission Shafts)

ان کا قطر عموماً دو جگہ دار ہوتا ہے۔ اس سے میںوں کے حصے مثلاً پیسے، واشریں، نٹ اور بیریگ اور پلخ وغیرہ کو آسانی سے لگایا جاسکتا ہے۔

## کرینک شافٹس (Crank Shafts)

ان پر ایک یا ایک سے زیادہ مختلف المکرر حصے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ہی مکڑے سے ٹپانی کر کے یا پھر ڈھلانی کر کے بھور کاٹت آئرن سے بنائی جاتی ہیں۔ کرینک شافٹ کے ذریعے گردشی حرکت کو خطی حرکت یا خطی حرکت کو گردشی حرکت میں تبدیل کیا جاتا ہے۔

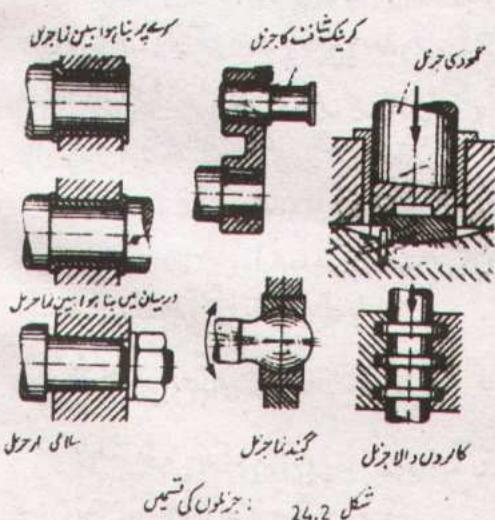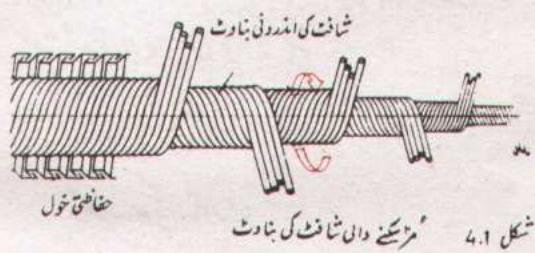

## مُطسکنے والی یا الجکدرا شافٹس

مُطسکنے والی شافٹس چڑیوں کی طرح تاروں کی پیداگئی تھیں پر تمہل ہوتی ہیں، جو کیے بعد دیگرے دائیں یا باشیں طرف کو پیدا ہوتی ہیں (شکل 24.1) (حفاظت اور رامہنائی کے لیے اس قسم کی شافٹس ایک خول کے اندر گھومتی ہیں۔ اس قسم کی شافٹس دستی گرائینڈر، گھومنے والی یتیوں اور سپید و میٹر کے ساتھ لگائی جاتی ہیں۔

## دھروں اور شافٹوں کے جرزل

جرزل خاص قسم کے بیریگ یا دھروں اور شافٹوں پر ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں شیزوں کے دوسرے حصے پہنچتے یا گردش کرتے ہیں۔ ان میں بناوٹ اور استعمال کے لحاظ سے تیز کے جاتی ہے۔ چیلے سرے، کھترے والے سرے، سلامی دار سرے کرینک نما سرے اور گینڈ نما سرے خورنی دباؤ کو برداشت



کر سکتے ہیں جبکہ سیرھی نمادرجہ دار اور کالر نیما سرے محوری خط کی سمت میں دباؤ کو برداشت کرتے ہیں۔ جنل کے قطعہ سے شافت یا دھرے کے قطعہ کو ملا نے والے کنے کے گولانی میں بنایا ہوتا ہے تاکہ دباؤ پڑنے سے شافت میں وہاں سے شکاف نہ پڑ جائے۔ جنل عموماً گرانید کے ہوتے ہیں تاکہ رگڑ کم پیدا ہوا اور اپر کی سطح سخت کی ہوتی ہے تاکہ جلدی گھس نہ کے۔ (شکل 24.2)۔

### رگڑ اور شکل کی بدلات حصوں کو باہم جوڑنا

#### گردشی معیار

کسی گاری یا یور سے شافت یا شافت سے کسی گاری یا یور کو گردشی یا ارتعاشی حرکت منتقل کرتے وقت گردشی معیار منتقل ہوتا ہے۔ گردشی معیار کی مقدار عمل کرنے والی وقت اور وقت کے محور سے عمودی فاصلے کی مدد سے معلوم کی جاسکتی ہے (شکل 25.1)۔

$$\text{گردشی معیار} = \text{وقت} \times \text{وقت کا بازو}$$

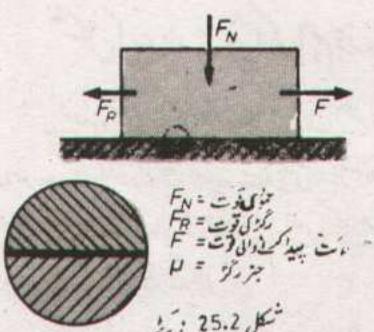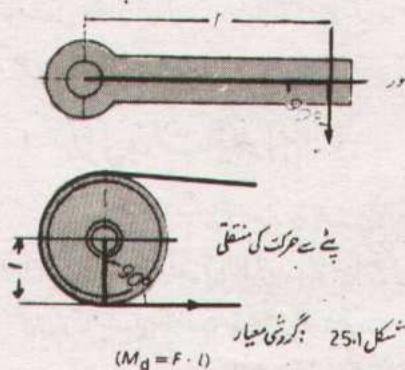

#### رگڑ (Friction)

دو جالبیں کو ایک دوسرے کے ساتھ (عمودی) قوت سے دبایا جائے تو دونوں سطحوں کے باہم چھوٹنے سے رگڑ پیدا ہوتی ہے اور رکھے ہوئے جاب کو صرف اس قوت F کے ساتھ کھینچ جاسکتا ہے جو رگڑ کی قوت F\_R سے زیادہ ہو۔ رگڑ کی قوت زیادہ ہو تو اس حالت میں دونوں جا بایک دوسرے سے چڑھے رہیں گے۔ (شکل 25.2)

رگڑ کی قوت اس وقت زیادہ ہو گی جب

1 - عمودی قوت کی مقدار زیادہ ہو۔


2 - جالبیں کی سطحیں ٹھہر دی ہوں۔

3 - باہم رگڑ کھانے والے میٹریل رگڑ پیدا کرنے کے لیے مناسب ہوں مثلاً سیل اور بریک لدیر یا کاست آئرن اور چڑڑ۔

رگڑ مطلوب یا غیر مطلوب ہو سکتی ہے۔

مطلوب رگڑ گازی کے ٹائر اور سڑک کے درمیان ہو رگڑ طیوں کے پیسوں کے درم اور بریک شوز کے درمیان ہیوں اور پیسوں کے درمیان ہوتی ہے میکنیکل انجنئرنگ کے کام میں رگڑ کو سطح پر عمودی اعمال کرنے والی قوت اور میٹریل کی ہتھ کے ذریعے کم و بیش کیا جاتا ہے۔

غیر مطلوب رگڑ شانٹوں اور دھروں کے جنل اور بیرینگ کے درمیان، میٹنوں کے باہم مل کر چھٹنے والے حصوں کے درمیان، فراد کے ٹول اور اڑتے نے والے بُرادے کے درمیان ہوتی ہے۔ گریس، ہیل اور دوسری میتم کی چتناہٹ کے استعمال سے رگڑ کو کم کیا جاتا ہے۔

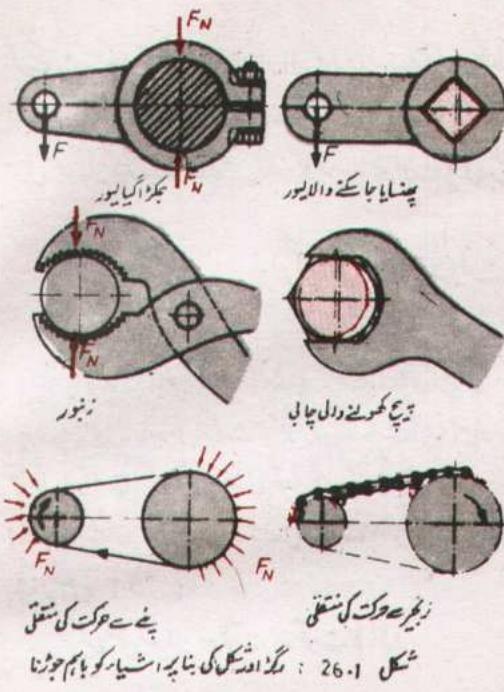

جاسکتا ہے مگر اس کو بالکل ختم نہیں کیا جاسکتا ہے۔

### رگڑ اور شکل کی وجہ سے اشیاء کا باہم جوڑنا ہونا

اگر کسی لیور سے کسی شافت وغیرہ پر گردشی حرکت (گردشی) میمار منقل کرنا ہو تو لیور اور شافت کے درمیان رگڑ یا لیور اور شافت کی مخصوص شکل کی بنابر حرکت کو منتقل کیا جاسکتا ہے (شکل 26.1)۔


### رگڑ کی بدولت اشیاء کو باہم جوڑنا

لیور کے لقینی طور پر گردشی میمار کو شافت پر منتقل کرنے اور اس پر نہ پھسلنے کے پیش نظر لیور کے سوراخ کی اندر میں سطھوں کو شافت پر مناسب مقادیر میں محرومی قوت سے دبانا چاہیے۔ اگر عمودی عمل کرنے والی محرومی قوت اور پیچاگا کی قوت مدد سے کم ہو تو رگڑ کی بدولت باہم جوڑی ہوئی اشیاء پسند نہیں کر دیں گی۔

### شکل کی بدولت اشیاء کو باہم جوڑنا

مخصوص شکل کی بنابر لیور اور شافت کی سطھوں کے ایک شکل 26.2 : باہم جوڑنے والی سلامی دار حصوں پر کشیدہ قوتیں دار سرے کے ساتھ درست طاپ سے گردشی میمار منتقل ہوتا ہے۔ تمہری لیکھ : کم سلانی کی صورت میں بڑی قوت اس طرح سے جوڑے ہوئے جھٹے پھٹل نہیں سکتے ہیں اور گردشی نصف دار لیکھ : زیادہ سلانی کی صورت میں پھٹوٹی قوت میمار کو لازماً منتقل کرتے ہیں۔

### رگڑ سے مختلف حصوں کو باہم جوڑنا

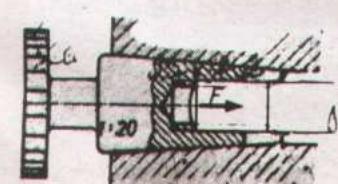

شکل 26.3 : نوز کے شکل کی سلامی دار بناوٹ

سلامی دار سطھوں کا باہم جوڑنا شافت کے سلامی دار سرے کو سلامی دار سوراخ میں قوت F سے لگایا جائے، تو سطح کی سلامی کی بنابر عمودی قوت کی مقادیر زیادہ ہوئی ہے جو دونوں سلامی دار سطھوں کے درمیان رگڑ پیدا کرتی ہیں (شکل 26.2)۔

کم سلامی والی سطھیں (مشتمل نسبت سلامی 20:1) بڑی عمودی قوت پیدا کرتی ہیں اور اس سے سلامی دار

گارڈی کے بہ



شکل: 27.1: شاند اور گارڈن کے حد تک داں سلامی دار حضوں

سطوں کے درمیان رگڑ بھی زیادہ پیدا ہوتی ہے (شکل 26.3)

زیادہ سلامی والی سطحیں (مثال نسبت سلامی 5:1)

کم سلامی دار سطوں کی نسبت چھوٹ عوادی توں پیدا کرتی ہیں

اور نتیجہ سطوں کے درمیان رگڑ بھی کم پیدا ہوتی ہے ایسے

حصوں کو آسانی سے جوڑا اور الگ کیا جاسکتا ہے (شکل 27.1)

سلامی دار سطوں کے باہم جوڑنے کے فائدے:

تیاری میں آسانی، جب چاہیں اور جتنی بار چاہیں حصوں کو

جوڑا کو متاثر کیے بغیر الگ کیا جاسکتا ہے۔ جوڑے جانے

والی حصے ایک دوسرے کی نسبت سے درست مرکز پر آتے ہیں اور ایک بیڈھ میں گھومتے ہیں۔

خامیاں: اندر ورنی اور بیرونی حصوں کو ان کے محوری خط کے متوازی رُخ میں ضنبوٹی سے جوڑا نہیں جاسکتا ہے۔

تیاری اور جوڑنا: اندر ورنی اور بیرونی سلامی دار حصوں کی نسبت سلامی کا ایک جیسا ہونا لازمی ہوتا ہے تاکہ دونوں کے

سلامی دار حصے کامل طور پر ایک دوسرے کو چھوٹیں رفت ہونے والی سطوں کو عدمہ سطح کے ساتھ خزاد یا گرانڈ کیا جاتا ہے۔ کثافی

کرنے والے اوزاروں مثلاً برے، ملگ کرم کو پکڑنے کے لیے استعمال ہونے والی سلامی دار سطحیں سخت کی ہوتی ہیں۔ دباؤ یا چوت

و فیرہ سے سلامی دار سطح کو تعقیب پہنچنے سے رگڑ میں کمی ہوتی ہے اور حصے ایک بیڈھ میں بھی نہیں رہتے۔

### مقفل کرنے والے پر ہنگ چھٹے

کام کرنے کا اصول: ایک دوسرے کو دبائے والے آب داری کے قابل شیل سے تیار کیے گئے چھلوں کو نہ

کے دباؤ کی وقت F سے دبایا جاتا ہے۔ دب جانے سے چھٹے

کسی حد تک باہر کو بھیتے ہیں جس سے در کار عوادی وقت FN

پیدا ہوتی ہے۔ پس چھٹے کی نسبت دوسرے چھٹے سے پیدا

ہونے والی عوادی وقت FN کم ہوتی ہے اور تیسرے چھٹے سے پیدا


ہونے والی عوادی وقت FN میں کمی ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے زیادہ

سے زیادہ چھلوں کی تعداد 4 رکھی جاتی ہے۔ (شکل 27.2)

تیاری اور جوڑنا: بوریا سوراخ والے حصے کو

H8 اور شافت کر j6, k6, l6 یا h6 کی ٹالین

کے مطابق تیار کیا جاتا ہے۔

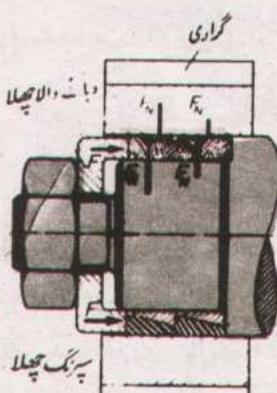

شکل: 27.2 : پر ہنگ چھٹے مقفل کرنے والے پرنسے


کا بلے پر لگے ہوئے نہ کوچانی کی مدد سے مطلوب گردشی معیار کے مطابق مناسب دباؤ کے ساتھ کتنا چاہیے اگر دباؤ

کی قوت F بہت زیادہ ہو تو جوڑے جانے والے حصوں کی شکل خراب ہو سکتی ہے اور اگر بہت کم ہو تو اتنی رگڑ پیدا نہیں

ہوتی ہے جس سے مطلوب گردشی معیار کو منتقل کیا جاسکے۔


## ڈناؤں والی سپر گ و اشر

کام کا اصول : سپر گ ٹیل سے تیار کی گئی سلامی نہ سپر گ و اشر پر جب وقت  $F$  کا دباؤ پڑتا ہے تو اس رشافت اور بور کی اندر و فی سطح کو عمودی وقت  $F_N$  سے دباتی ہے اور اس طرح مطلوب گردشی معیار کو منتقل کیا جاسکتا ہے (شکل 28.1)۔ تیاری اور جوڑنا : بور کو  $F_7$  سے  $H8$  اور شافت کو  $f7$  سے  $k8$  کی ٹارنس کے مطابق تیار کیا جاتا ہے پھر سے تیار حاصل کیے گئے حصوں کو جوڑتے وقت ان کو بنانے والی فیکٹری کی ہدایات کو مدنظر رکھا جانا چاہیے۔

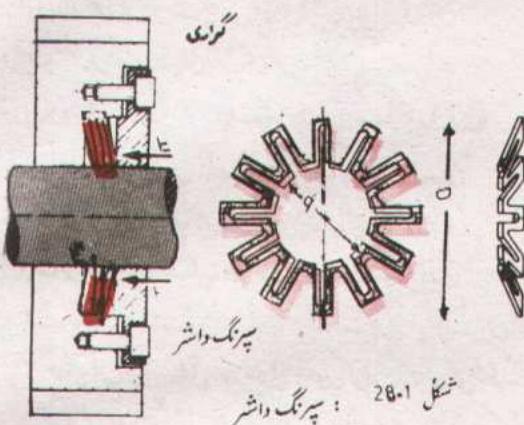


## چابیوں سے حصوں کو باہم جوڑنا

نیدر چابی چاروں طرف سے متوازی بنائی ہوتی ہے۔ شافٹوں کو شافٹوں کے ساتھ جوڑنے کے لیے ان میں بنائی گئی جھروں میں لگائی جاتی ہے۔ یہ اطراف سے پڑنے والے دباؤ کو برداشت کرتے ہوئے گردشی معیار کو منتقل کرتی ہے گردشی معیار کی منتقلی رکڑ کی وجہ سے نہیں بلکہ بناوٹ کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ بور والے حصے میں بنائی گئی جھروں کی عرضی سطح اور چابی کے درمیان  $0.2$  ملی میٹر کی کلینس ہوتی ہے (شکل 28.2)۔

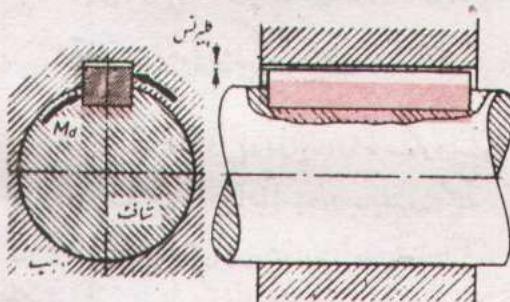

## فیدر چابی لگانے کے دو طریقے

ہمت قفس ہوتا ہے۔ یہ لفہ اس وقت استعمال کی جاتا ہے جب زیادہ گردشی معیار کو منتقل کرنا ہو اور جہاں پر حصوں کو باہم لگانا ہو وہاں تک رسائی آسان ہو۔ مثلاً جفتہ پہلوں اور شافٹوں کے سروں پر۔ چابی کو شافت یا بور والے حصے میں جھروں یعنی چابی کے راستوں میں لگاتے وقت وہ کی قسم کا خیال رکھا جاتا ہے۔ حصوں کو جوڑتے وقت بور والے حصے کو سیدھا کر کے اس پر رکھے ہوئے پاپ کے بارے پر تھوڑے کی زور دار پہلوں لگائی جاتی ہیں۔ اگر اس مقام تک رسائی آسان نہ ہو جہاں حصوں کو لگانا ہو مثلاً لیٹر کبس کی صورت میں، اور اکثر حصوں کو الگ الگ

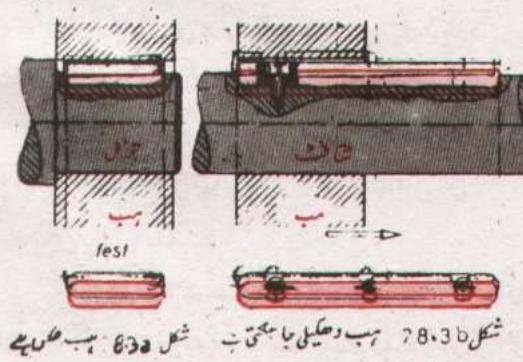

کرنا پڑتے تو چابی اور چابی کے راستوں کے درمیان ٹرازہ شن فٹ رکھی جاتی ہے۔ اس صورت میں ہب کو محوری خط کے متوازی حرکت کرنے سے روکنے کے لیے اسے مقفل کیا جاتا ہے۔ (شکل 28.3 a)

ہب کو دائیں باہیں دھکیلا جاسکتا ہے مثلاً گیریکس کی پھسلے والی گاریوں اور کم گردشی معیار کو منتقل کرتے وقت چابی کی لمبائی دھکیلے جاسکنے والی لمبائی اور ہب کی چوڑائی کے مجموعہ کے برابر ہونی چاہیے۔

ایسی چابیوں کو (جذبیں اوقات پھسلنے والی چابیاں بھی کہلاتی ہیں) ایک یا ایک سے زیادہ چھپوں کے ذریعے شافت میں چابی کے راستوں میں نکس کر دیا جاتا ہے (شکل 28.3 b) اس طرح وہ باہر نکلنے میں پاتیں ہب میں چابی کے راستے اور چابی کے درمیان زیادہ کلریں والی کلریں فٹ رکھی جاتی ہے تاکہ ہب آسانی سے پھسل سکے۔

شافت کے چابی کے راستے اور چابی کے درمیان زیادہ کلریں والی کلریں فٹ ہونی چاہیے (انٹر فیرس فٹ نہیں) تاکہ چابی کو آسانی سے شافت کے چابی کے راستے میں لگایا جاسکے تھمل

- 29.1

### قطعہ دائرہ چابی (Woodruff Key)




29.2

قطعہ دائرہ ہنچابی

یہ چابی سلامی دار طبع والے ہب میں خود بخود ٹیڑھی فٹ ہو جاتی ہے اور اس کو بنانا بھی آسان ہے۔ قطعہ دائرہ چابی یا تو گوشی معیار کو منتقل کر قی ہے اور بڑے سائز اور عموماً بیلن نماشافتوں کی صورت میں، یا اس کا کام مرفت ہب کو نکس کرنا ہوتا ہے (چھپٹے سائز اور سلامی دار طبوں کی شافت اور ہب کی صورت میں) چابی کے راستے کی زیادہ گہائی کی بناء پر شافت کرو ہو جاتی ہے۔ (شکل 29.2)

### مقدّد چھرلوں والی پہل داریا ندانوں والی شافٹیں

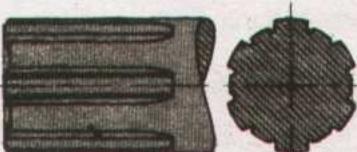


مقدّد چھرلوں والی شافت

پھسلنے والے ہب کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اور اس سے فنیدر چابیوں جیسے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔

گھومنے کی سمت کا رُخ تبدیل ہونے کے باوجود ان سے زیادہ مقداریں گردشی معیار منتقل کیے جاسکتے ہیں (شکل 29.3).


پہل دارشافتوں کے فائدے: ان شافتوں کی تیاری آسان ہے، شافت کو خریدنے کے بعد گراہنید کرنا اور ہب میں سوراخ بنانا، یعنی پہل ہوتے ہیں اور اس طرح خود بخود سیدھی میں آجائی ہیں۔ شافت کے ٹوٹنے کا احتمال نہیں ہوتا ہے۔

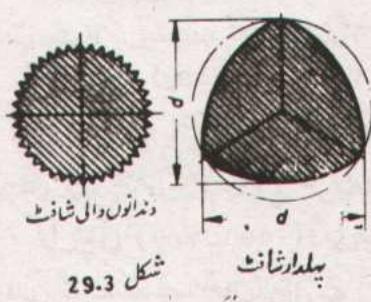

شکل 29.3

دنالوں دار بناوٹ والی شافت کے خلافے، اس قدر کی شافتیں خود بخوبی میں آ جاتی ہیں۔ دنالوں کی کم گرانی ہونے کے باوجود شافت زیادہ کروڑ نہیں ہوتی ہے۔

### سلامی دار چابیوں سے لگائے گئے جوڑوں پر عمل کرنے والی قوتیں

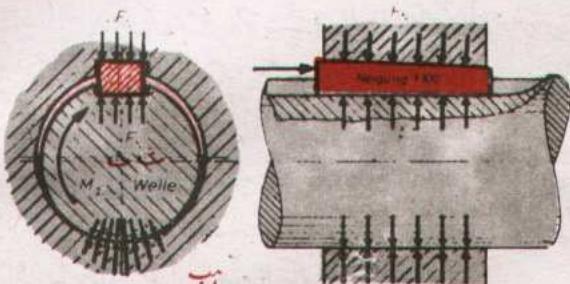


شکل 30.1 : چابی سے جوڑے گئے حصوں پر عمل کرنے والی قوتیں

چابی کا 1:100 کی نسبت سے جھکاؤ ہوتا ہے۔ چابی کو قوت F سے لگائے پر شافت اور ہب ایک دوسرے کے مخالف سمتیوں میں دب جلتے ہیں۔ اس طرح عمودی عمل کرنے والی قوت کی وجہ سے رگڑ پیدا ہوتی ہے جس سے شافت میں پایا جاتے والا گردشی معیار منتقل ہو جاتا ہے اس لحاظ سے سلامی دار چابیوں سے لگائے گئے جوڑ رگڑ کی بنابر کام کرتے ہیں۔ مرف اس صورت میں جب گردشی معیار رگڑ کی قوت سے زیادہ ہو، تو

گردشی معیار کی منتقلی کے لیے چابی بر اطراف سے دباؤ پڑتا ہے۔ اس صورت میں سلامی دار چابیوں سے لگائے گئے جوڑ رگڑ کی بنابر کام کرتے ہیں چونکہ سلامی دار چابیوں سے جوڑی گئی ہب اور شافت ہم کمزور نہیں ہوتی ہیں (شکل 30.1) اس لیے ان سے ایسے حصوں کو جوڑا جاتا ہے جن کے گھومنے میں بہت زیادہ درجگی درکار نہ ہو اس لیے گیر بکبوں میں ان کا استعمال مناسب نہیں ہوتا ہے۔ چابیاں بنانے کے لیے کھینچنے کے عمل سے تیار کیا گیا سٹیل (ڈرائی ٹیل)، جس کی کم از کم طاقت کھچاؤ 600 نیوٹن فی مرلچ میٹر پر ہو، استعمال کیا جاتا ہے۔

### چابیوں کی قسمیں

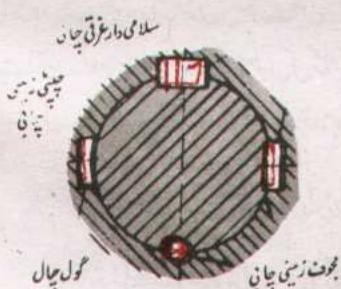

شکل 30.2 : چابیوں کی قسمیں

سلامی دار غلقی چابی (taper sunk key) یہ چابیاں ہب اور شافت دنوں میں بننے ہوئے چابی کے راستوں میں لگائی جاتی ہے اور اس سے لگایا گیا جوڑ اگر بناوٹ کی وجہ سے کام کرے تو زیادہ مقدار میں گردشی معیار منتقل کیا جائے سکتے ہے (شکل 30.2)۔

چپنی زینی چابی (flat saddle key) یہ چابی کسی حد تک بناوٹ کے اعتبار سے کام کرتی ہے اور اس سے عمومی گردشی معیار کو ہب منتقل کیا جا سکتا ہے۔

#### بوجت زینی چابی (hollow saddle key)

(30.2) یہ چابی چھوٹے ہپتوں وغیرہ کو ایسی شافتیوں پر لگائے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو چھوٹے سے مشینوں میں لگی ہوں اور ان پر مزید کام نہیں جا سکتا ہو۔ اس کے ذریعے عمومی گردشی معیار کو ہب منتقل کیا جا سکتا ہے (شکل 30.2)۔

گول چابی (round key) : گول چابی صرف عمومی گردشی معیار کو منتقل کرنے اور دستی ہپتوں (ہینڈ فیل) وغیرہ کو شافتیوں کے سرروں پر لگانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے (شکل 30.2)۔

### نماصی چابی (Tangential Key)

اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب بہت زیادہ گردشی معیار کو منتفع کرنا ہوا رکھومنے کی سخت تبدیل ہوتی ہے۔ اس صورت میں گردشی معیار بناوٹ کی وجہ سے منتفع ہوتا ہے۔ (شکل 31.1)

### چابیوں کو لگانے کے طریقے

دبارکر گانی جانے والی چابی کو اس وقت لگانا چاہتا ہے جب بہب کے دونوں طرف چابی لگانے اور نکالنے کے لیے کافی جگہ میرے ہو۔ شافت میں بنائے گئے چابی کے راستے کی لمبائی چابی کی لمبائی سے کم از کم دو گنی ہوئی چاہے (شکل 31.2)۔ ہب کو محوری رُخ میں درست مقام پر لایا جاسکتا ہے۔

### جب ہمیٹ چابی (Jib Head Key)

اس چابی کو اس جگہ استعمال کرنا چاہیے جہاں چبلی کو خالص سخت میں باہر نکالا جاسکتا ہو۔ چابی کو باہر کھینچنے والے ایک آئے کے ذریعے باہر نکالا جاسکتا ہے۔ اس چابی کے استعمال سے بھی ہب کو درست مقام پر لایا جاسکتا ہے۔ شافت میں چابی کا راستہ بھی دبارکر گانی جانے والی چابی کی طرح چابی کی لمبائی سے دو گناہکا جاتا ہے۔ (شکل 31.3)


### ادھاری چابی (Inserted Key)

اس فرم کی چابی کے سروں کو گولائی میں بنایا ہوتا ہے اور اس کو چابی کے سائز کے مطابق شافت میں بننے ہوئے چابی کے راستے میں لگایا جاتا ہے۔


چند ہب کو شافت پر لگانے میں شکل میں آتی ہے اور ہب کی درست پوزیشن کو نظر ہوں۔ بھی نہیں کیا جاسکتا، چابی لگانے کے لیے استعمال بیرونی قوت اس لیے یہ چالی کم ہی استعمال ہوتی ہے۔ (شکل 31.4)

کاٹر (cotton) (شکل 31.5) : چابی لگانے کے لیے استعمال بیرونی قوت


اس کی مدد سے شافٹوں وغیرہ کے سروں کو جوڑا جانا ہے۔ کاٹر شافٹوں کے محور کے عواداً لگائی جاتی ہے۔ اس کے لیے سوراخ ڈنگک شیپنگ اور یتی سے رگڑ کر تیار کیا جاتا ہے۔

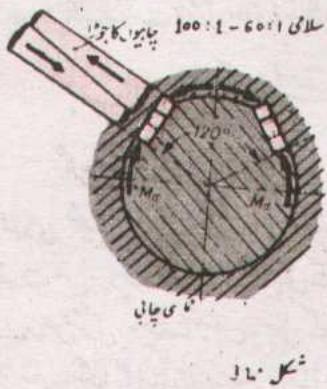


شکل 31.1

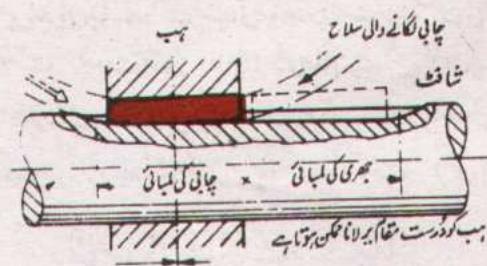

شکل 31.2 : چابی کو لگانا

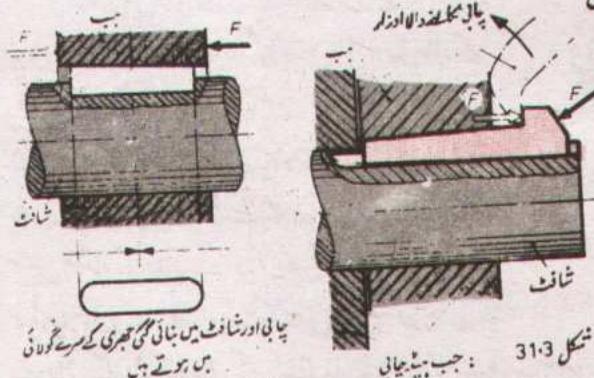

شکل 31.3 : جب بہی چابی

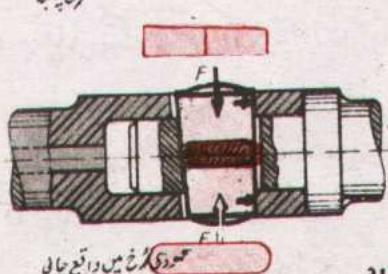


شکل 31.4

چابی کی جانب میں دفعہ چابی

ہے۔ ایسا کرتے وقت کاٹر کی سلامی کو متنظر کھا جاتا ہے۔

### ہب میں چابی کے راستے بنانا


اگرچہ ایک جاہوں میں چابی کے راستے بنانے ہوں تو عمودی شیپر مین پر بنائے جاتے ہیں کیونکہ مقدار پیداوار کی صورت میں بروچنگ کے ذریعے چابی کے راستے بنانے کے لیے خاص قسم کی بروچنگ مینیں یا چابی کے راستے بنانے والی مینیں استعمال کی جاتی ہیں۔ متوازی چابی کے لیے ہب

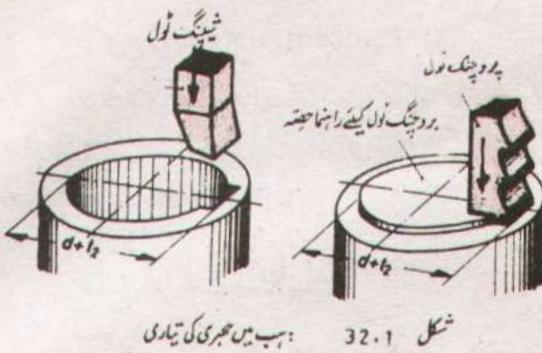

میں چھپاں بناتے وقت ہب کی سیدھہ کو درست کر کے مین کی ٹیبل پر رکھا جاتا ہے۔ سلامی دار چاہوں کے لیے چابی کے راستے بناتے وقت نسبتِ جھکاؤ 1:100 رکھی جاتی ہے۔ شیپر مین پر راستے کا طبیعہ وقت ہب کے نیچے ایک چھال نامکرو رکھ کر میں مطلوبہ زاویے کے مطابق ٹیکھا رکھا جاتا ہے۔ بروچنگ کی صورت میں بروچ کے نیچے چھال نامکرو رکھا لیا جاتا ہے جس سے وہ مطلوبہ زاویے کے مطابق ترمیح حکمت کرتا ہے۔ (شکل 1)

### شاپٹوں میں چابی کے راستے بنانا


شاپٹوں میں چابی کے راستے ہمیشہ شافت کے خوری خط کے متوازی ہوتے ہیں۔ متوازی چابی اور گول سڑیں والی اوخلائی چابی کے لیے چابی کے راستے فیٹنگ مین کی پارائینڈ میٹر (end mills) کے ذریعے بنائے جاتے ہیں۔ زیادہ مقدار میں چابی کے راستے بنانے کے لیے چابی کے راستے بنانے والی خاص قسم کی مینگ مین کی جاتی ہے۔ دبکر لگائی جانے والی اور جب بہیڈ چاہوں کے لیے یا سیدھے کناروں والی لمبی فیدر چابی کے لیے چابی کے راستے چابی کے راستے بنانے والی فیٹنگ مین کی پارائینڈ مین پر سلانگ کر کر سے بناتے جاتے ہیں۔ (شکل 2)

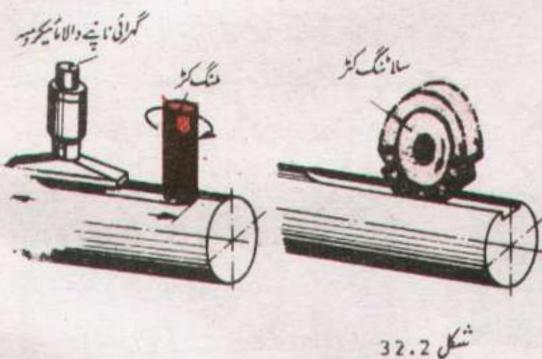

### چابی کے راستوں کو ناپنا اور جا پھنا

جب مخصوص ٹارن اور فٹ حاصل کرنا ہو تو اس صورت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ متوازی چابی سے جو طے گئے حصے زیادہ عرصہ تک درست کام کرتے رہیں ناک کچھ عرصہ بعد ہی ان میں چل یا ڈھیل پیدا ہو جائے چابی کے راستے کی گمراہی میں 0.1 سے 0.3 میٹر تک کافی قابل قبول ہوتا ہے۔

ہب میں بنائے گئے چابی کے راستوں کی گمراہی کو دریسر کلیپر سے کافی حد تک درست، اس حالت میں ناپا جاسکتا ہے جب دریسر کلیپر کے تیڑوں کی چوڑائی چابی کے راستے کی چوڑائی سے کم ہو۔ شافتوں میں گول سروں والے چابی کے راستوں کی گمراہی کو گمراہی سمجھ سے ناپا جاسکتا ہے۔ چابی کے ایسے راستے جو شافتوں کے سروں تک بنتے ہوں، ان کو ناپنے والے عام قسم کے آلات سے

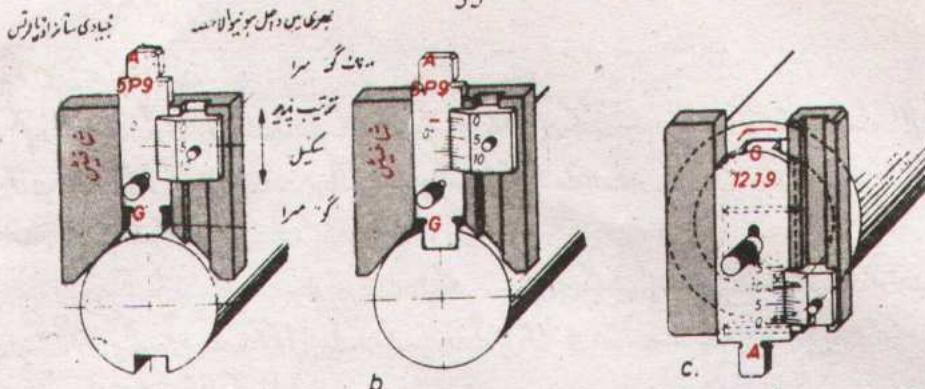

نکل ۳۳.۱ : سب سو باری کی بھری کو پہاڑ جانے

نکل ۳۳.۲ : چالوں کی بھریوں کو پیچکے استعمال ہمیشہ دو قریب پر

دیکھ کر شافت پر لکھا اور سکیں کو صفر پر سیٹ کرنا  
تھے۔ استحال ہونے والے حصے کو بھری میں دہنا اور پیش پختا گئے تھے۔ یہ سے ظاہر کریں  
کہ میں دل سو نہ چاہیے جبکہ اس سے ظاہر کی گئی سر اشکل سے دل سو نہ چاہیے

نپاناشکل ہوتا ہے۔ چابی کے راستوں کی چوڑائی پیگ گیجرا یا متوازی سروں والی گیجز سے نپی جاتی ہے۔ چابی کے راستوں کو جانپنے اور نپنکے لیے استعمال ہونے والے آلات، عام آلات سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس مقدار کے لیے استعمال ہرنے والے ہر آئے کے ساتھ چابی کے راستے کی چوڑائی اور ٹالرنس کے مطابق ایک حصہ لگا ہوتا ہے جو وینکل پر کام کرتا ہے۔ چابی کے راستے کاٹنے والی چھینی، برپوح اور منگ کرٹے چابی کا راستہ کاٹنے سے پہلے ان کو چابی کے راستے کی طلبہ ٹالرنس کے مطابق گرانید کیا جاتا ہے اور نیپ گنج سے ان کو جانچا جاتا ہے۔ (نکل ۳۳.۱ a, b, c)

## سپرنگ

سپرنگوں کے ذریعے شیزوں کے حصے ایک دوسرے کے ساتھ پاک سے جوڑ رہ جاتے ہیں۔ اکثر یہ لوٹانی کو محفوظ بھی کرتے ہیں یا ان کو حرکت یا جھٹکوں کو جذب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

سپرنگ کی فرمیں:

کوائل سپرنگ (coil spring)، مغلول یا چکردار سپرنگ (spiral spring)، پٹی کے سپرنگ (leaf spring)، پلیٹ ناپرنس (plate spring)

مودرنے والے سپرنگ (torsion spring)

تار کے سپرنگ (wire spring) اور


چھپے سپرنگ (flat spring) بناؤٹ

اوڑشکل کے لحاظ سے سپرنگوں کی مختلف

تصیسیں ہیں۔

کوائل سپرنگ (نکل ۳۳.۲) کو

استعمال کے لحاظ سے کھجاؤ والے اداو والے

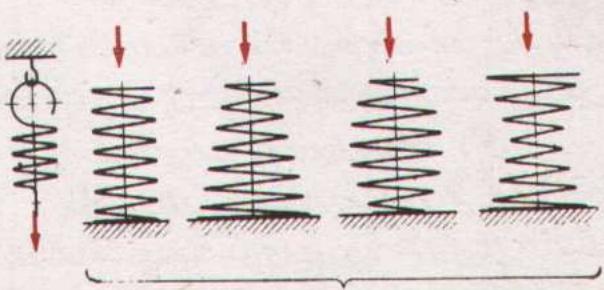


نکل ۳۳.۲ : کوائل سپرنگ کی مختلف بناؤں

اور یورپرینگوں ہیں تقسیم کیا جاتا ہے۔

کھاؤ والے پرینگ گول تاروں سے بنائے گئے ایسے پرینگ ہوتے ہیں جن کے بُل ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے واقع ہوں اور کھاؤ کی قوت کے زیر اڑان کی بساٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ پرینگ اشکوں لٹکاتے اور قوتوں کو منتقل کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ استعمال کے لحاظ سے مختلف شکلوں میں پیشے جاتے ہیں۔

دباو والے پرینگ گول یوں سے بنتے ہوئے ایسے پرینگ ہوتے ہیں جن کے بُل ایک دوسرے سے متصل ہے تھوڑے فاصلے پر واقع ہوں۔ عمدہ گول پرینگ ٹیل کے تار کو گول پیٹ کرتا رکھتے ہیں مگر خصوصی مقاصد کے لیے مرتعہ، سطلیں یا کسی اور خصوصی شکل کے عوادی تراش والے تار بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔

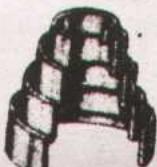

شکل 34.1

دباو والے پرینگ پر جب دباو پڑتا ہے تو وہ دب جاتے ہیں۔ بعض مقاصد کے لیے مقطوع مخطوط کی شکل میں بنائے گئے پرینگ بھی استعمال کیے جاتے ہیں (شکل 34.1)۔ یہ پرینگ ٹیل کی پتی سے تیار کیے گئے ایسے دباو والے پرینگ ہوتے ہیں جن کا قطر مسلسل کم ہوتا جاتا ہے کبھی کبھار ایسے پرینگ بھی استعمال ہوتے ہیں جن کی چیز ایک جیسی نہیں ہوتی ہے یا پوری کی پوری بساٹی تک ان کا قطر برابر نہیں ہوتا ہے۔



شکل 34.2

یور پرینگ (شکل 34.2) میں ناکوائی پرینگ ہوتے ہیں جن کے سروں کو یور کی شکل میں موڑا ہوتا ہے۔ یہ کسی حصے کی گردشی حرکت (گردشی معیار) کو روکنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس بنابر اس پرینگوں کو اکثر مروٹنے والے (torsion) پرینگ بھی کہا جاتا ہے۔ عموماً ان پرینگوں کو گول پرینگ ٹیل کے تار سے بنایا جاتا ہے۔ ان کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے یہ مختلف بناوٹ میں ملتے ہیں۔



شکل 34.3 مرغوار پرینگ

مرغوار یا چکدار پرینگ (spiral spring) یہ پرینگ ٹیل کی پتی یا تار سے چکوں لیئے مرغوار کی صورت میں پیشے گئے پرینگ ہوتے ہیں جن کے سروں کو یا تو موڑا ہوتا ہے یا ہونوں شکل میں کھوٹی نہ بنا یا ہوتا ہے۔ پرینگ اس وقت کام کرتا ہے جب اندر یا بیرونی سرے کو باندھ لیتی فکس کر دیا جاتا ہے اور دوسرے حرکت کر سکتے والے سرے پر گردشی معیار (گردشی حرکت) پیدا کریں۔ اس طرح پرینگ کے دنبے سے حاصل ہونے والی قوت سے گھڑا یا، ٹھکلوں اور آلات کو چلا یا جاسکتا ہے۔ (شکل 34.3)



شکل 34.4 پتی کے پرینگ

پتی کے پرینگ لیئی کمانی (leaf spring) (شکل 34.4) :

اکثر متعدد پتیوں کو کمانی کی شکل میں اکٹھا کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔

ان کو مروٹر گاڑیوں اور تاگلوں کے دھروں اور باؤلی کے دریان لگایا جاتا ہے تاکہ

جھکے وغیرہ محسوس نہ ہو سکیں۔ پتی کے پرینگ ٹیل کی پتی سے بنائے جاتے ہیں۔

پلیٹ ناپرینگ (plate spring) (شکل 35.1) :

یہ ڈھلوانی پلیٹوں کو جو ایک دوسرے کے اوپر اٹھی رکھی ہوتی ہیں، پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان پلیٹوں پر ان کے محوری سمات میں

دباو والے اجا سکتا ہے۔ پرینگ کی قوت اور دیر پا مضبوطی کی بناء پر اثر نہ کر سکتے۔ پرینگ کو خاص مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

ان کو اس طرح سے بنایا جا سکتا ہے کہ وہ زیادہ وزن سنار سکیں۔ مگر کم جگہ کھیریں۔ پلیٹوں کی تعداد بڑھانے سے پرینگ کی مضبوطی میں

امانہ کیا جاسکتا ہے۔



**مروڑنے والے سپرگ (torsion spring)** : یہ گردشی دباؤ کو برداشت کرتے ہیں۔ اس قسم کے سپرگ بنانے کے لیے گول تار، پائپ، مرتع سریے یا اکٹھی جوڑی ہوئی میٹیاں استعمال کی جاتی ہیں۔

**تاروں کے سپرگ (wire spring)** : یہ گول تار سے بنائے جاتے ہیں۔ یہ بے شمار

شکلوں میں بنائے جاتے ہیں۔ ان کو بطور کلیپ، شافٹوں کو دھکیلنے کے لیے، فریم اور چیلیاں وغیرہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ان کا استعمال ہر قسم کے تکمیلی کاموں میں کیا جاتا ہے۔

پیٹ نا سپرگ

شکل 35.1

**چھٹے سپرگ (flat spring)** : یہ بھی اور چادر وغیرہ سے بنائے گئے ہوتے ہیں۔ ان کو بھی ان ہی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن مقاصد کے لیے تاروں کے سپرگ۔

**میٹرلی:** اکثر سپرگ غیر جھوپی میٹل جس میں تقریباً 0.5 سے 1 فی صد تک کاربن ہبوناٹے جلتے ہیں۔ یہ میٹل مختلف طالبوں سے بنائے ہو اور قیاب ہوتا ہے۔ شلاگرہم حالت میں یہنے سے، ٹھنڈی حالت میں یہنے سے، ہیچ کر انگ کرنے سے یا آب داری کے جانے سے۔ خاص مقاصد کے لیے بھرپی میٹل اور خصوصاً گرم حالت میں مضبوطی برقرار رکھنے والا اور مراحم زنگ آلوگی میٹل اور مختلف غیر آہنی دھاتیں استعمال کی جاتی ہیں۔

### کوال سپرگ بنانا


زیادہ تعداد میں سپرگ بنانے ہوں، تو سپرگ بنانے والی خود کا رشینوں پر بنانے جاتے ہیں۔ اگر ایک آدھ سپرگ تیار کرنا ہو تو خزاد میں پریا بانک پر بنایا جاسکتا ہے۔ اگر سپرگ کے تار کا قطر ڈباؤ ہو تو سپرگ کے میٹرل کو سخت کرنے سے پہلے سپرگ بنایا جاتا ہے اور بعد میں سخت کیا جاتا ہے۔ باریک تار سے سپرگ بنانے وقت تار کو پہلے سخت کر لیا جاتا ہے اور پھر سپرگ تیار کیا جاتا ہے۔

### خزاد میں پر سپرگ بنانا

سپرگ بنانے کے لیے ایک مینڈل استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مینڈل کے آگے والے سرے پر ایک جھوپی یا سوراخ ہوتا ہے جس میں سپرگ بنانے کے لیے استعمال ہونے والے تار کا سراچنا یا جاسکتا ہو۔ مینڈل کو خزاد میں پر مکروں کے درمیان یا چک میں پکڑا جاتا ہے۔ سپرگ بنانے کے لیے استعمال ہونے والے تار کو ٹوٹ اڈی میں باندھے ہوئے کٹوی کے دمکڑوں کے درمیان سے گزارا جاتا ہے۔ تار کے سرے کو مینڈل میں بھی ہوئی جھوپی یا سوراخ

میں پھنسایا جاتا ہے اور میں کو آہستہ آہستہ چلا کر کیرج کی فیدہ موشن سے سپرگ کو پیٹا جاتا ہے۔ دباؤ والے سپرگوں (شکل 35.1) کی صورت میں فیدہ موشن کی مقدار

زیادہ رکھ کر مطلوبہ بچھ حاصل کی جاتی ہے۔ باریک تار کی صورت میں تار کو ہاتھ میں بھی پکڑا جاسکتا ہے۔ اس صورت میں بلوں کے درمیانی فاصلے کو مطلوبہ سائز کے قطر


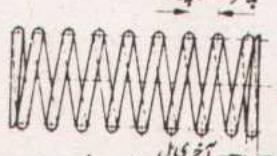


- آخوندی بل  
- سپرگ کی بانی  
- ادباؤ نہ ہونے کی صورت میں

شکل 35.2 : دباؤ والے سپرگ

کے تار کو دبلوں کے درمیان رکھ کر جانچا جاتا ہے۔ پیٹنے کے بعد سپرگ کو مناسب لمبائی میں کٹا جاتا ہے۔ سپرگ کے دباؤ طرف بل کا  $\frac{3}{4}$  حصہ بطور ختمی سراچھوڑا

جاتا ہے جسے مجبول سرکما جاتا ہے۔ کیونکہ اس حصتے میں پیک نہیں ہوتی ہے۔ اس مجبول حصتے کی تیاری گرائینڈر پر (شکل 36.1)

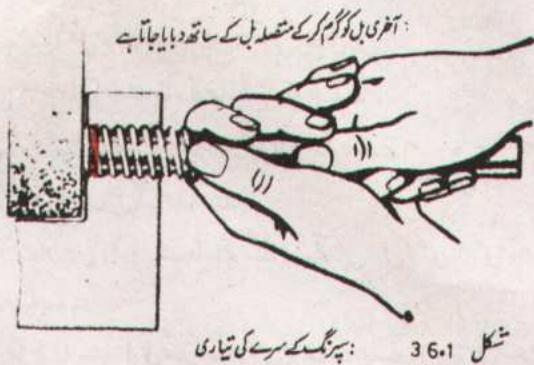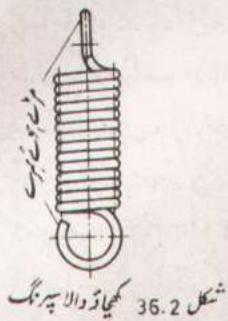


کی جاتی ہے۔ اس سے آخری بل بہت گرم اور نرم ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں آخری بل اس سے پہلے والے چکدار بل کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ پرنگ کے دونوں طرف سے رگڑی ہوئی سطح پرنگ کے سورجی خط کے محدود ہوئی چاہیے۔

کھیڑ والا پرنگوں کو بنانے کے لیے بلوں کو قریب قریب لکھا جاتا ہے اور دونوں طرف پرنگ کو لگانے کے لیے تار کو موڑ کر خونی کی شکل دی جاتی ہے (شکل 36.2)۔


پرنگ بناتے وقت اس بات کو مدنظر لکھا جاتا ہے کہ تیاری کے بعد تار کے چکدار ہونے کی وجہ سے پرنگ کے قطر اور اس کی لمبائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

## سلاںیدنگ بینگ


بینگ پر عمل کرنے والی قوت = شافت کا وزن + شافت پر پڑنے والا دباؤ

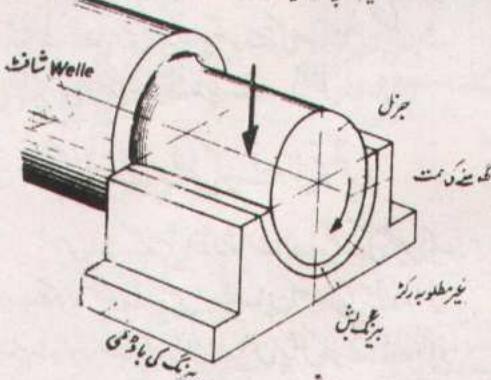

شکل 37.1 سادیہ بینگ کی بناءت

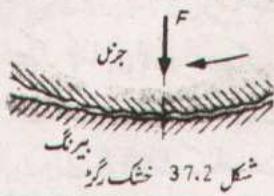

شکل 37.2 خٹک رگڑ

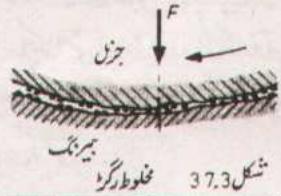

شکل 37.3 مخلوط رگڑ

سرچانائی ہوتی ہے کہ صاف سطحیں باہم پھیلنے والی سطحیں پر چکنا ہٹ اس سے رگڑ کم پیدا ہوتی ہے اور گھساو بھی کم ہوتا ہے زیادہ دیر تک باہم پھیلنے والی سطحیں کے لیے یہ طریقہ بھی نہیں اپنا یا جانا مخلوط رگڑ اس وقت پیش آتی ہے جب حصے گھونمنے والی شافتیں اور بینگوں کی نسبت ایسی شافتیں اور بینگ بیادہ گھستے ہیں جو بار بار رُک کر دوبارہ چلیں (شکل 37.3)۔

چکنا ہٹی مانع جات کی موجودگی میں رگڑ : اگر باہم ہٹ کر پھیلنے والی سطحیں ایک

دوسرے کو نہ چھو سکیں تو رگڑ چکنا نے کے لیے استعمال کیے

جانے والے میٹریل کے اندر پیدا ہوتی ہے چکنا نے والے


میٹریل کی پسلی تھی بینگ کے میٹریل کے ذرات کے میٹریل کے

جانی ہے اور حرکت نہیں کرتی۔ اور کہہ شافت کی سطح کے

ساتھ چک جاتی ہے اور شافت کے ساتھ ساتھ گھزنی ہے۔

ان دونوں تھوں کے درمیان چکنا نے والے میٹریل کی تین مختلف

رنگوں کے ساتھ حرکت کرتی ہیں جس سے ان میں رگڑ پیدا ہوتے ہے (شکل 37.4)۔

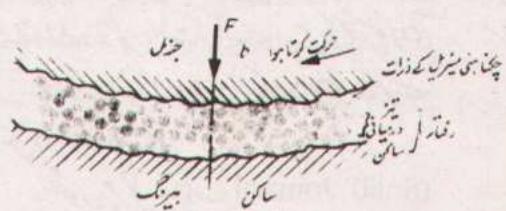

شکل 37.4 (37.4) شکل 37.4 : مانع کی موجودگی میں رگڑ

### رگڑ اور چکنا

بینگ شافتیں کو درست مقام پر رکھتے ہیں اور ان پر عمل کرنے والے بوجھ کو سمارتے ہیں۔ اس طرح شافتیں اور بینگوں کی سطحیں شافتیں پر عمل کرنے والے بوجھ تک باہم پھیتی ہیں (شکل 37.1)۔ یہاں پر پیدا ہونے والے رگڑ غیر طلوب ہوتی ہے اور مناسب طریقوں (چکنا نے) سے اس رگڑ کی مقدار کم سے کم کی جاتی ہے۔


**خشک رگڑ :** شافتیں کے بینگوں کے ساتھ پھیلنے والے حصوں کو گراہنید کر کے اور بینگوں کو عمدہ سطح کے ساتھ خدا گر تیار کیے جانے کے باوجود باہم مل کر پھیلنے والی سطحیں کسی حد تک کھو رہی ہوتی ہیں۔ اگر یہ سطحیں بغیر چکنا ہٹ کے ایک دوسرے پر پھیلنے تو بہت زیادہ رگڑ پیدا ہوتی ہے اور اس سے پھیلنے والے حصے بہت زیادہ گرم ہو جاتے ہیں۔ خشک رگڑ کی یہ حالت بینگوں کی صورت میں کبھی بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے (شکل 37.2)۔

**مخلوط رگڑ :** باہم پھیلنے والی سطحیں پر چکنا ہٹ اس

سرچانائی ہوتی ہے کہ صاف سطحیں باہم چھو سکیں۔ اس سے


## بیرنگ میں شافت کی پوزیشن

بیرنگ میں شافت اس طرح سے لگائی جانی چاہیے کہ شافت کے پوری رفتار پر گھومنے کی صورت میں چکنا ہٹ کی بننے والی نیکی تھرٹھنے پائے۔ (شکل 38.1)۔

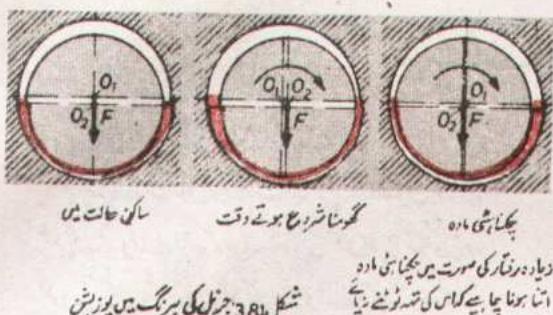

## چکنا ہٹ پر عمل کرنے والی قوت

اس بات کے پیش نظر کہ شافت اور بیرنگ کی سطحیں ایس دوسرے کو ز چھوٹے پائیں، بیرنگ میں استعمال کی جانے والی چکنا ہٹ کو شافت کے وزن اور اس پر عمل کرنے والے دباؤ کو سامان ناچاہیے۔ اس طرح چکنا ہٹی مادے پر دباؤ کی قوت کی عمل کرتی ہیں (شکل 38.2)۔ اس کی چکنا ہٹی یعنی گاتھا پن اتنا ہونا چاہیے کہ چکنا ہٹی مادہ درپ کر بیرنگ کی اطراف کو بہرہ جائے۔ اس سے ثابت ہوا ہے کہ چکنا ہٹ کو بیرنگ پر عمل کرنے والے دباؤ، شافت کے گھومنے کی قدر اور بیرنگ کے درجہ حرارت کے مطابق ہونا چاہیے۔ عام اصول یہ ہے کہ زیادہ گاڑھا چکنا ہٹی مادہ، زیادہ دباؤ، کم رفتار اور زیادہ درجہ حرارت کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے جبکہ سپلا چکنا ہٹی مادہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب دباؤ کم، رفتار زیادہ اور درجہ حرارت کم ہو۔


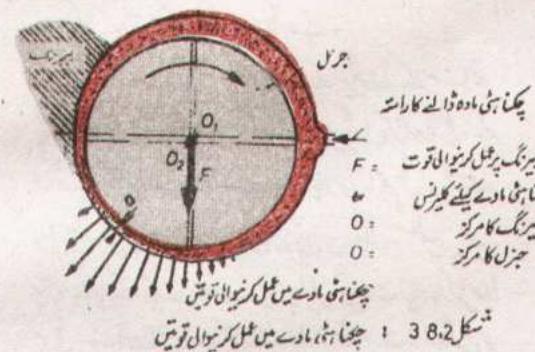


شافت کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے جبکہ سپلا چکنا ہٹی مادہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب دباؤ کم، رفتار زیادہ اور درجہ حرارت کم ہو۔


## بیرنگوں کی فرمیں

شافت پر عمل کرنے والی قوتوں کی سمت کے لحاظ سے جزو بیرنگ اور فٹ سٹپ بیرنگ ہوتے ہیں جزو بیرنگ افتنی سمت میں واقع شافتول کو سارے تین جکب فٹ سٹپ بیرنگ عمود اور واقع شافتول کو فٹ سٹپ بیرنگوں کے ساتھ گاید لیش اور لیش پلیٹ گھائی جاتی ہے لیش پلیٹ عمودی سمت میں پڑنے والے دباؤ کو برداشت کرتی ہے اور اس کی پی سطح کروی ہوتی ہے تاکہ وہ شافت کی پوزیشن کے مطابق سیٹ ہو سکے۔ (شکل 38.3 a, b)

**ٹھوس جزو بیرنگ (Solid Journal Bearing)**

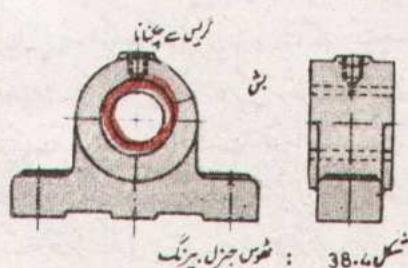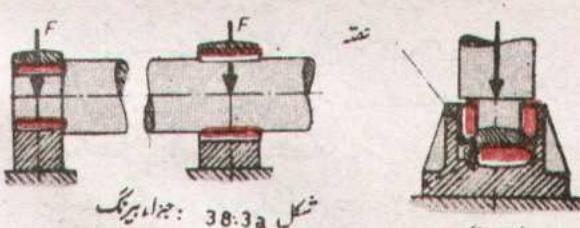

یادھالی کے طریقے سے بنائے گئے ایک ہی حصے پر مشتمل ہوتے ہیں جس میں بیرنگ میٹریل سے تیار کردہ بیرنگ بش لگایا ہوتا ہے۔  
مکھوس پیدھل بیرنگ (Solid Pedestal Bearing) (شکل 39.1)

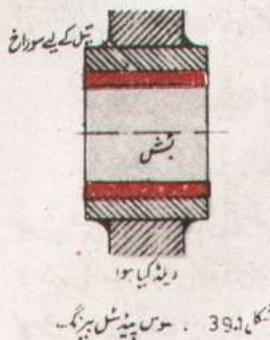

شکل 39.1 . سو سینیٹس بیرنگ۔

بیرنگ کی باڈی کا سطح آڑن سے بنائی گئی ہوتی ہے اور بیرنگ بش بیرنگ  
میٹریل سے تیار کیا گیا ہوتا ہے۔

مختلف حصوں پر مشتمل بش والا پیدھل بیرنگ (شکل 39.2) :

اس قسم کا بیرنگ پچھے حصہ، اور پر کے ذکر، بیرنگ میٹل کے بنے ہوئے دو حصوں پر مشتمل بیرنگ بش اور بیرنگ کے ذکر کے دو کابلوں پر مشتمل ہوتا ہے  
بیرنگ کے پچھے حصے اور دھکنے کے ایک دوسرے میں پھنسنے والے کنالے دونوں

حصوں کو ایک سیدھہ میں لاتے ہیں۔ یہ بیرنگ بش اور بغیر

بیس والے دونوں قسم کے ہوتے ہیں۔ مکھوس جزئی بیرنگ  
کی صورت میں شافت کو بش میں دھکیل دیا جاتا ہے مختلف  
حصوں پر مشتمل بیرنگ کا یہ فائدہ ہے کہ شافت کو گھٹے ہوئے  
بیرنگ میں لگایا جاسکتا ہے۔


اگر شافت افتنی نہ ہو بلکہ ٹیڑھی کافی گئی ہو تو بیرنگ  
بیس اور بیرنگ باڈی کے درمیان گیند نما حصے رکھے  
جاتے ہیں۔

### (Adjustable Bearing)


مخصوص مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے سائیڈ  
بیرنگ مثلاً خزادین کے پنڈل کے بیرنگ میں ایک مخصوص  
کلینس ہونی چاہیے۔ اگر زیادہ عرصہ استعمال کے بعد اس کلینس  
میں اضافہ ہو جائے تو بیرنگ کو ترتیب لینی ایڈجٹ کرنا پڑتا ہے  
گائینڈ کیے ہوئے بیرنگ بش کو ایک بیرنگ نٹ کے ذیلے  
سلامی دار بور میں دھکیلنا جاتا ہے۔ اس سے بیرنگ کو بور  
کا قظر کم ہو جاتا ہے۔ یہ ایڈجٹ بہت احتیاط سے کی  
جائی چاہیے تاکہ کلینس کی مقدار کم نہ ہو جائے اور اس طرح  
بیرنگ گرم نہ ہونے پائے (شکل 39.3)۔

متعادل جھرلوں والا بیرنگ (Shukl 39.4)


اس قسم کے بیرنگ میں چنانہ کے لیے متعادل جھریں بنائی ہوتی  
ہیں جھرلوں کی مناسب ترتیب سے اور باہم مل کر پھنسنے والی  
سطوں کے مخصوص دیزائن کی وجہ سے شافت اور سب کے

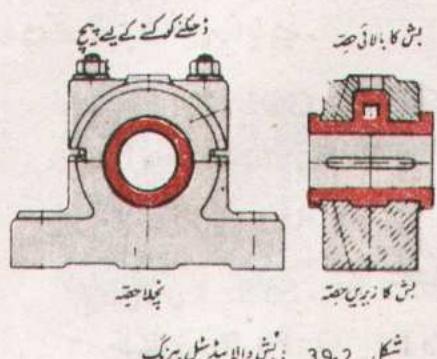

شکل 39.2 : بش والا پیدھل بیرنگ۔

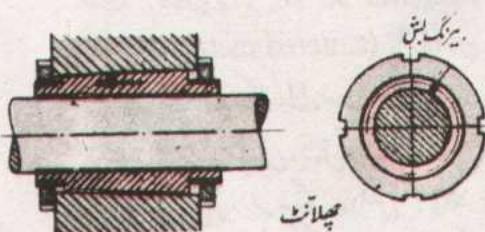

شکل 39.3 : ترتیب پذیر بیرنگ۔

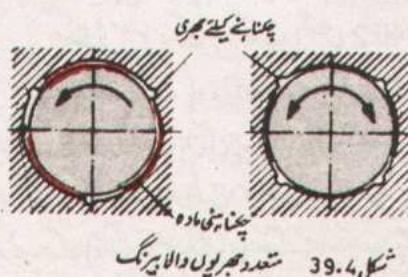

شکل 39.4 : ستد جھرلوں والا بیرنگ۔

دریان پکناہٹ کی تعداد نوکار اسیں بن جاتی ہیں جس سے شافت عام بینگ کی طرح اپنے کردے ہے نہیں پاتی ہے۔ مثلاً بڑے بڑے گرانیدروں کی شافتلوں کی صورت میں۔ اس قسم کے بینگ بنانا بہت مشکل ہے اور اس کے لیے بہت تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔

### بینگ کے لیے میٹریل

پکناہٹ کے بہتر انتظام کے باوجود بینگ اور شافت کی باعماں پھلنے والی سطحیں ایک دوسرے کو مختصر لمحہ کے لیے چھوٹی رہتی ہیں۔ چونکہ ہیاں رگڑ کم سیدا ہوئی چاہیے اور بینگ کی سطحیں جلدی گھنے نہیں چاہیں، اس لیے بینگ بیش اور بینگ سیلو کا میٹریل خصوصی خواص کا حامل ہونا چاہیے۔ شافتیں اکثر ایسے شیل سے تیار کی جاتی ہیں جس کی بیرونی سطح کو گھنٹ کیا ہوتا ہے۔ بینگ کا میٹریل جلدی گھننا نہیں چاہیے، اسے زنگ نہیں لگانا چاہیے، دباؤ پر واشت کر سکتا ہو، گرم ہونے پر زیادہ پھیلاتا ہو اور جہارت کا اچھا موصل ہونا چاہیے۔ علاوہ ازیں اسی شافت کی بناؤٹ کے مطابق مشکل اختیار کر سکتا ہو اور پکناہٹ کے ختم ہونے پر اسے شافت کے ساتھ چھٹ نہیں جانا چاہیے۔

کاست آئرن: GGL-25, GGL-20

بینگ میٹل (رسفید وعات): Lg Sn, Lg Pb Sn,

مرخ کاست آئرن: Rg 10, Rg 5

فلی والی کائنسی: G-Sn Bz, Sn Bz

سیے والی کائنسی: G-Sn Pb Bz, G-Pb Bz

خاص قسم کی کائنسی: G-Ni Al Bz, G-Fe Bz, G-Al Bz

خاص قسم کا پیل: So Ms 58 Al 1

سنڑڈ وعات (sintered metal) سنڑڈ آئرن (sintered iron) سنڑڈ کائنسی


میگنیشیم کے سیل جا سکنے والے بھرت: Mg Al 6 F 28, Mg Mn F 21

پلاٹک: پریڈ میٹریل، فنال پلاٹک

متعدد میٹریل والے بینگ (شکل 40.1): بینگ کی سیلو کاست آئرن، ورق پذیر کاست آئرن یا شیل سے مناسب مضبوطی میں بناؤ کرنے کے اور کسی بینگ میٹریل کی تھہ چڑھائی ہوتی ہے۔ سیلو بینگ پر عمل کرنے والے دباؤ کو برداشت کرتی ہے جبکہ اس پر تھہ کی صورت میں چڑھایا ہو اور میٹریل اچھی بینگ میٹل کی خصوصیات پوری کرتا ہے۔

سنڑڈ میٹل کے بینگ (شکل 40.2):

یہ بینگ ایک یادو چھٹے والے بینگوں کی صورت میں بنائے جاتے ہیں۔ ان کی پیمائشیں ہال بینگ کی پیمائشوں کے مطابق اس طرح دی جاتی ہیں کہ ان کو بال بینگ کے ہاؤ سنگ میں لگایا جا سکتا ہے۔ ایک چھٹے شکل 40.2 سنڑڈ میٹل کے بینگ

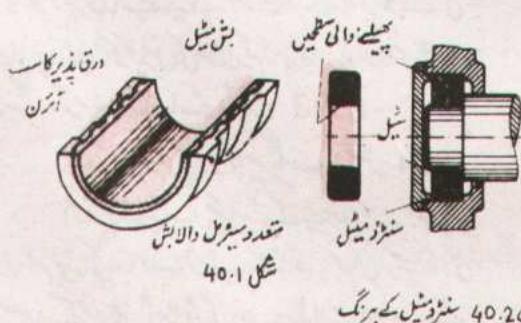

وکے بیرنگ مکل طور پر سندرڈ میل کے بنائے ہوتے ہیں جبکہ دو چلوں والے بیرنگ کا اندر ورنی چھلا سندرڈ میل کا اور بیرونی چھلا میل کا بنانا ہوتا ہے۔ سندرڈ میل کے بنئے ہوئے بیرنگ کو لگانے سے پہلے اسے تیل میں ڈبوایا جاتا ہے تاکہ تیل جذب کر سکے۔ اس سے چلنے کے دوران اور خصوصاً اگر ہوتے کی صورت میں چکناہٹ ممیا ہوئی رہتی ہے۔

### چکناہٹ دینے کا انتظام

چکناہٹ دینے کے لیے عام استعمال کیے جانے والے انتظامات مثلاً پنل، چکناہٹ کن ڈبیال، گرس کپ، جن کے ذریعے وقاً وقاً چکناہٹ بیرنگ کو دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بیرنگ کو مساں چکنانے کے لیے مندرجہ ذیل مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں (شکل 41.1)۔

بی والی تیل کپی: اس نظام میں چکنانے والا تیل بیتی میں چھٹا ہوا قطروں کی صورت میں چکنانے جانے والے مقام پر گرتا ہے۔ بیتی کا وہ سراج سے قطروں کی صورت میں تیل گرتا ہے تیل کپی کے پنڈے سے نیچا ہونا چاہیے۔


قطرو قطرو تیل گرانے والی کپی: اس کپی میں ایک سوئی لگی ہوتی ہے جس کو اور پنچے کرنے سے کپی سے پنچے گرفتے والے تیل کی مقدار کو کم و بیش کیا جاسکتا ہے۔

چکنانے والا چھٹا: اس صورت میں شافت کے ساتھ لگے ہوئے مختلف المکر چھٹے کے گھومنے سے تیل پنچے سے اٹھا کر چھٹے کے ذریعے شافت پر گرتا رہتا ہے۔


چکنانے کا مرکزی نظام: یہ نظام ایسے بیرنگوں کیے استعمال کیا جاتا ہے جن پر بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہو چکنانے کے لیے استعمال ہونے والی تیل کو گریپ کے ذریعے چکنانے جانے والے مقام پر چھٹا جائیے مختلف مقامات کو چکنا فریکیٹے الگ الگ پاپ استعمال ہوتے ہیں۔

### بیرنگ لگانا اور اس کی دیکھ بھال

بیرنگ لگانے سے پہلے شافت اور بیرنگ کے بور کی پیمائشیں جا پنچی جاتی ہیں۔ شافت کے گھومنے کی مطلوبہ درجگی کے مقابلہ کلرینس کی مقدار رکھتی جاتی ہے۔ بیرنگ کی چڑائی اہم ہوتی ہے کیونکہ زیادہ چور ہے بیرنگوں کی صورت میں شافت کے معولی سائز ہونے سے بیرنگ کے کناروں پر دباؤ پڑتا ہے جو بہت نقصان دہ ہے (شکل 41.2)

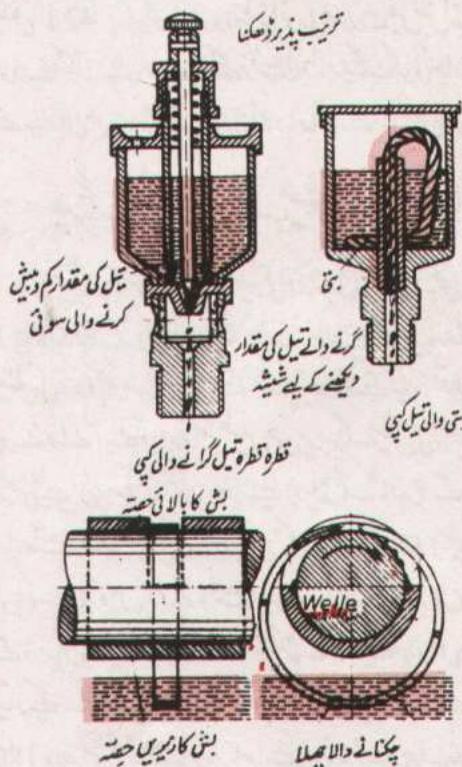


شکل 41.1 : چکناہٹ دینے کا انتظام

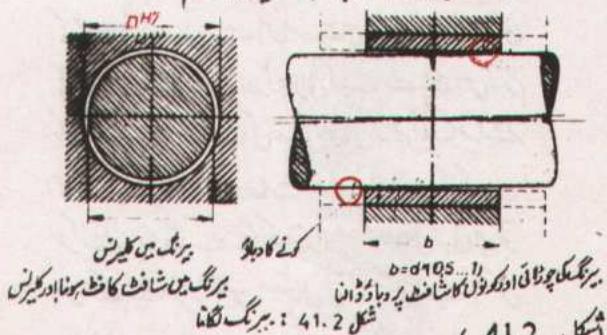

شکل 41.2 : بیرنگ لگانا


## بیرنگ بیش لگانا

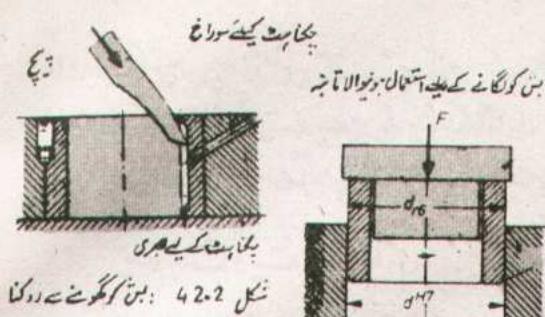

بیرنگ بیش کو لگانا  
شکل 42.1 : بین کو گھونٹنے کے بعد آتمال بیو والا آتھ


بیرنگ بیش کو لگانا فٹ کے ساتھ لگایا جاتا ہے یا اگر بیش لگانا شکل ہو تو ایسی طرزیں فٹ منصب کی جاتی ہے جس میں کلیفس کی مقدار کم سے کم ہو بیش کو لگاتے وقت بیش باسلک درست قائمہ زاویے پر ہونا چاہیے۔ بیش کو لگانے کے بعد بور کے سائز کو ناپ کر اس کی درستی کا اندازہ لگایا جاتا ہے (شکل 42.1) کیونکہ زیادہ انظر فیشن کی صورت میں بیش از کو دب سکتا ہے۔ مزورت کے وقت لازماً بیرنگ کرنی چاہیے۔ طرزیں فٹ کے ساتھ لگائے گئے بیشوں کو گھومنے سے روکنے کے لیے ان میں سوراخ کر کے چیج لگادیا جاتا ہے۔ (شکل 42.2)

## بیرنگ سلیو پر بیرنگ میٹل کی تہہ چڑھانا

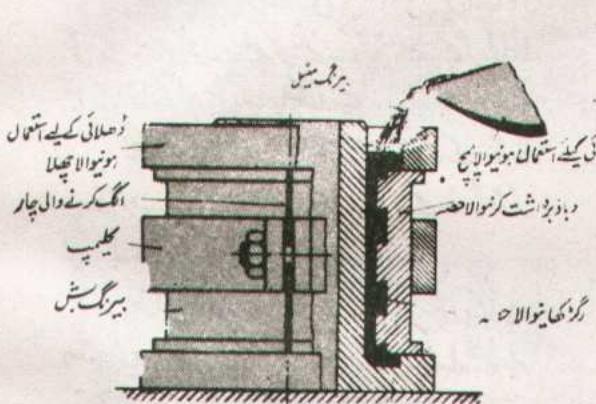

شکل 42.3 : ڈھلانی کے آئے کے زیر یہ بیرنگ بیش کی ڈھلانی کرنا

180 درجہ میٹریک گرم کرنا چاہیے، ورنہ ڈھلانی جالتے والی دھات اچاک ٹھہری ہونے سے راستے ہی میں جم جائے گی

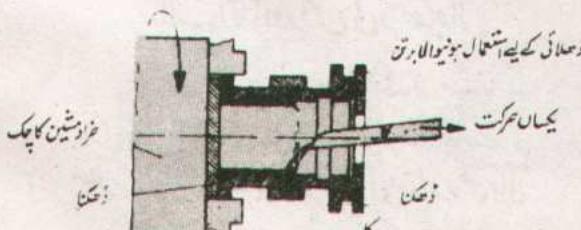


شکل 42.4 : بیرنگ بیش کی ڈھلانی کیلے ڈھنڈنے کی طریقہ

بیش کو معمولی انظر فیشن فٹ کے ساتھ لگایا جاتا ہے یا اگر بیش لگانا شکل ہو تو ایسی طرزیں فٹ منصب کی جاتی ہے جس میں کلیفس کی مقدار کم سے کم ہو بیش کو لگاتے وقت بیش باسلک درست قائمہ زاویے پر ہونا چاہیے۔ بیش کو لگانے کے بعد بور کے سائز کو ناپ کر اس کی درستی کا اندازہ لگایا جاتا ہے (شکل 42.1) کیونکہ زیادہ انظر فیشن کی صورت میں بیش از کو دب سکتا ہے۔ مزورت کے وقت لازماً بیرنگ کرنی چاہیے۔ طرزیں فٹ کے ساتھ لگائے گئے بیشوں کو گھومنے سے روکنے کے لیے ان میں سوراخ کر کے چیج لگادیا جاتا ہے۔ (شکل 42.2)

## بیرنگ سلیو پر بیرنگ میٹل کی تہہ چڑھانا

بیرنگ کو سہائے والی سلیو کی اندر ورنی سطح پر اچھی طرح ٹھانکا لگانے والی قلعی کی تہہ چڑھانی چاہیے تاکہ بیرنگ میٹل کی تہہ اچھی طرح چڑھے کے۔ تہہ چڑھانے کے لیے استعمال ہونے والے آئے کی وہ تمام سطحیں جن پر بیرنگ میٹل کی تہنیں چڑھنی پہنچیں ان پر سیاہی لگادیں چاہیے (ویلڈنگ ٹارپ کے ایسے شعلے سے جس میں اسٹینلس نیکس کی مقدار زیادہ ہو) سلیو کو بانک وغیرہ میں پکڑتے وقت سلیو اور بانک کے چڑھوں کے درمیان باریک چادر کے حفاظتی نکٹرے رکھ لینے چاہیے۔ تیار کیے گئے سانچے کو ویلڈنگ ٹارپ سے یا باہمی ہیں 150 سے

دافع المکر (سنٹری فیوگل) کا سنگ شین میں کافی کی ڈھلانی کی جاتی ہے۔ اس صورت میں بھی بیرنگ سلیو قلعی کی تہہ چڑھانی چاہیے اور ڈھلانی کرنے سے پہلے اس کو گرم رکیا جاتا ہے۔ دھات کی تہہ کی موہافی کے ایک جدید ہونے کا انحراف لگھلی ہوئی دھات ڈالنے والی قیف کی یکساں حرکت پر ہوتا ہے۔ اگر کم تعداد میں ڈھلانی کرنی ہو تو اس کے لیے خراص مشین استعمال کی جا سکتی ہے (شکل

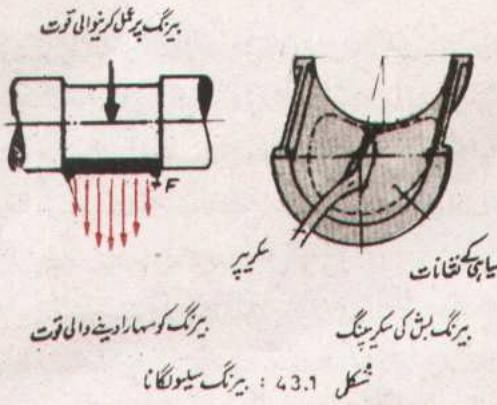


### بیرنگ سیلیوگ


اعلیٰ معیار کے بیرنگ کی کھڑچائی (scrapping) کی جاتی ہے۔ بیرنگ کو رنگ لگانی گئی شافٹ پر لگا کر پیچوں کو کس دیا جاتا ہے۔ شافٹ کے چند جگہ گھمانے (اگر ممکن ہو تو شافٹ پر پڑنے والے بوجھتے) کے بعد بیرنگ کا حصہ دیا جاتا ہے۔ رنگ لگے حصوں کی اس طرح کھڑچائی کی جاتی ہے کسلیو کا درمیانی حصہ ہی شافٹ کو چھوٹے اور کنکے نہ چھوٹنے پائیں۔ کیونکہ بیرنگ سیلیو کے درمیانی حصے پر ہی زیادہ دباؤ پڑتا ہے اور کنکوں کی طرف دباویں کی ہوتی جاتی ہے (شکل 43.1)۔

### سلائیڈ بیرنگ کی دمکھ بھال

اگر بیرنگ زیادہ گرم ہو جائے رعایتی میں زیادہ سے زیادہ قابل برداشت درجہ حرارت 60 درجہ منٹی گریڈ تک بیرنگ کے بہر جانے کا احتمال ہوتا ہے۔ اس کی وجہ غلط چکنا مہیٰ میٹریل کا استعمال، چکناہٹ کی سپلانی کا بند ہونا، شافٹ کے ٹیڑھے ہونے سے کناروں پر دباؤ کا پڑنا، بیرنگ کی سیدھہ کا درست نہ ہونا، کلیس کی مقادار کا کم ہونا تغیرت نہ پر بیرنگوں کی صورت میں) بیرنگ کے ناموزوں میٹریل کا انتخاب اور بیرنگ پر زیادہ دباؤ ہو سکتی ہے۔ اکثر اوقات بیرنگ کو گرم ہونے سے بچانے کے لیے مناسب خفاظتی متابیر اختیار کی جاسکتی ہیں۔

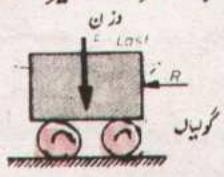

### رولنگ بیرنگ

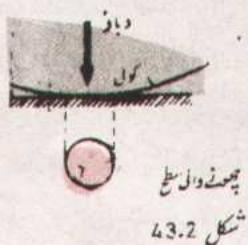

### بنیادی اصول رولنگ فرکشن

اگر سطح پر چھلنے والے جسم اور اس سطح کے درمیان گولیاں رکھ دی جائیں تو اس سے رگڑا اور رگڑ پر چاوی آتے والی قوت "R" میں بہت کمی آجائی ہے۔ گولی کا کروی حصہ چھلنے والے جسم کی سطح کو ایک نقطہ پر چھوڑتا ہے۔ واقعیت بوجھتے گولی کا کروی حصہ سطح کے اندر کی حد تک دھنس جاتا ہے اور اس طرح سطھیں باہم چھوٹی ہیں۔ سطھوں کے چھوٹنے سے رگڑ میں اضافہ ہوتا ہے (شکل 43.2)۔

### رولنگ بیرنگ کی بناءوٹ

رولنگ بیرنگ ایک خاص متم کے بیرنگ (نیڈل بیرنگ)




جس کا اندر فنی رنگ نہ ہو) کے علاوہ بیرونی رنگ اندر فنی رنگ کو گلیوں یا روکار اور جالی پر شتمل ہوتے ہیں۔ بیرونی رنگ ہب میں لگایا جاتا ہے اور بیرونی رنگ کے دو یا گلیوں اس کی اندر ورنی سطح پر چلتی ہیں۔ اندر ورنی رنگ شافت پر فٹ ہوتا ہے اور یہ رنگ گلیوں پر پھیلتا ہے اگر ہوتا ہے بیرونی رنگ میں ٹھک کر چلتے والے حصوں کی بنادٹ گول متوازنی روکار، کروی روکار یا سلامی زنفر کی صورت میں ہو سکتی ہے اور ان کو جالی کی مدد سے مناسب فاصلے پر رکھا جاتا ہے۔ بیرونی اور اندر ورنی رنگ کے علاوہ گولیاں یا روکار آب داری کے قابل کرویں شیل سے تیار کیے جاتے ہیں۔ (شکل 43.3) :

**فائدے:** گرم کم ہوتے ہیں۔ ابتدائیں آزمائشی طور پر چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہت عرصہ تک استعمال کے بعد کلینس میں صرف معمولی سا اضافہ ہوتا ہے۔ چکناہبٹ کم مقدار میں درکار ہوتی ہے۔ اس کی دمکھ بھال بھی کم کرنا پڑتی ہے۔ بین الاقوامی مقرر کردہ معیار کے مطابق بنائے جانے کی وجہ سے ان کو آسانی سے تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

**نقضان:** چھٹ اور جھٹکے کے خلاف بہت حساس ہوتے ہیں۔ ہب اور شافت کے لیے ٹالنس کی مقدار کم ہوتی ہے جس سے ان کی تیاری منگل پڑتی ہے۔ چلتے وقت آواز دیتے ہیں اور سفت محدود گردشی پکڑوں کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

### رولنگ بیرنگ کی قسمیں

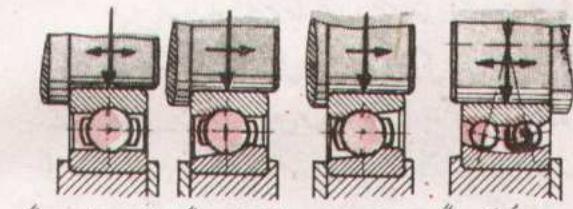

رولنگ بیرنگ کا انتخاب بیرنگ پر عمل کرنے والی قوتوں کی مقدار اور سمت کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے بیرنگ بھی ہیں جو یک وقت محیطی اور محوری دباؤ برداشت کرتے ہیں۔ خود بخود سیدھا درست رکھنے والے (selfallingning) بال بیرنگ، کروی

(spherical) رول بیرنگ اور خود بخود سیدھا درست رکھنے والے رول بیرنگ شافت کی میدھ کے مطابق


اپنے آپ کو ایڈجیٹ کر لیتے ہیں۔ میں نما روکار بیرنگ اندر ورنی اور بیرونی رنگوں پر ٹکرائی ہونے کی وجہ سے صرف معمولی محوری دباؤ برداشت کر سکتے ہیں۔ نیڈل بیرنگ کے

لیے تحفظی جگہ درکار ہوتی ہے۔ اگر اندر ورنی رنگ نہ لگایا جائے اور نیڈل کو سخت کی ہوئی سطح والی شافت پر گھومنے


دیا جائے تو سلامی بیرنگ سے زیادہ جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ سلامی دار روکار بیرنگ سلامی دار روکار کی بنابر

خود بخود اپنے مرکز پر آجائے ہیں۔ الگ کیے جانے والے بال بیرنگ متوازنی روکار بیرنگ، نیڈل بیرنگ اور سلامی دار روکار

بیرنگ کو اس طرح بنایا جاتا ہے کہ ان کے اندر ورنی اور بیرونی رنگ کو الگ کیا جاسکے۔ (شکل 44.1)

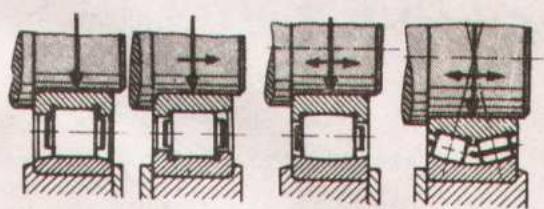

خود بخود سیدھا درست رکھنے والے بیرنگ کے لیے ابعاد دار جو

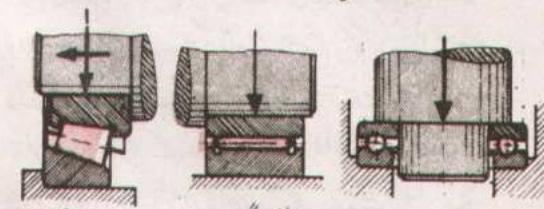

گھری جھری والی قوتوں دباؤ برداشت نیڈل بیرنگ سلامی اور روکار بیرنگ کرنیو الار بیرنگ

شکل 44.1 : رولنگ بیرنگ کی قسمیں

## بیرنگوں کی ترتیب

چہاں شافتیں گرم ہو کر چیل سکتی ہوں یا بیرنگ کی ہب خوری خط کی سمت میں چیل سکتی ہو، وہاں صرف ایک رائٹنگ بیرنگ لگایا جاسکتا ہے۔ باقی ایک یا ایک سے زیادہ لگائے جانے والے بیرنگ فلٹنگ بیرنگ ہو نہ چاہیں اور جو خوری خط کی سمت میں سیدھہ کے فرق کو خود بخود درست کر سکتے ہوں متوازی رو لبرینگ جن کے ایک رنگ پر کار نہ بننے ہوں یا نیٹل بیرنگ خوری خط کی سمت میں سیدھہ میں فرق کو خود بخود درست کر لیتے ہیں۔ (شکل 451)

## بال بیرنگوں کو موقفل کرنا

اکثر اوقات بیرنگ کے اندر ورنی رنگ کو شافت پر لگانے کے بعد اضافی طور پر موقفل کرنے کی فروت ہوتی ہے تاکہ بیرنگ خوری قوتیں لو سمار سکیں۔ عموماً موقفل پر یہ چھٹے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر خوری سمت میں عمل کرنے والا دباؤ زیادہ ہو، تو شافت کے سرے پر چیج کے ذریعے موقفل پر ڈھکنا، نٹ اور حفاظتی واشر یا درونگ نٹ استعمال کیے جاتے ہیں۔


بیرنگ کو مشین کے کسی درجہ جتھے سے مخصوص فاصلے پر رکھنے کے لیے فاصلائی بُش (d. tance bush) استعمال کیے جاتے ہیں۔ (شکل 45.2)

اگر اندر ورنی رنگ کا سوراخ سلامی دار رنابت سلامی 12:1 ہو تو بیرنگ لگانے کے لیے کلینگ سیلو استعمال کی جاتی ہے۔ کلینگ سیلو کو بیرنگ میں رنگ نٹ کے ذریعے دبکر داخل کیا جاتا ہے اور رنگ نٹ کو ڈھیلا کرنے سے لکھا جاسکتا ہے۔


## رولنگ بیرنگ کے لیے فٹ کی قسمیں

بیرنگ کو ہب میں یا شافت پر لگانے کے لیے فٹ کی قسم کا اختصار مندرجہ ذیل چار حالتوں پر ہوتا ہے۔ (شکل 46.1)۔  
۱۔ شافت اور اندر ورنی رنگ گھومتے ہوں اور شافت پر ایک سمت میں دباؤ پڑتا ہو۔ بیرونی رنگ ہب کے بور میں ساکن ہو۔


اندر ورنی رنگ کو شافت پر انظر فیرنس فٹ کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ بیرونی رنگ کو ہب میں عمومی سی کلیرنز کے ساتھ

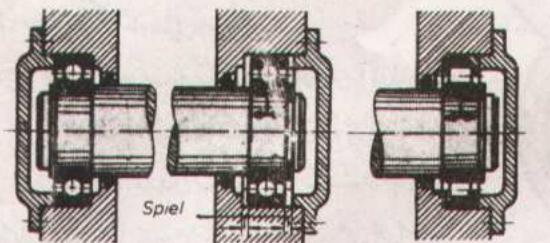


ڈیسیل بیرنگ  
بھگرا ہوا بیرنگ  
شکل 45.1 بیرنگ لگانے کا طریقہ

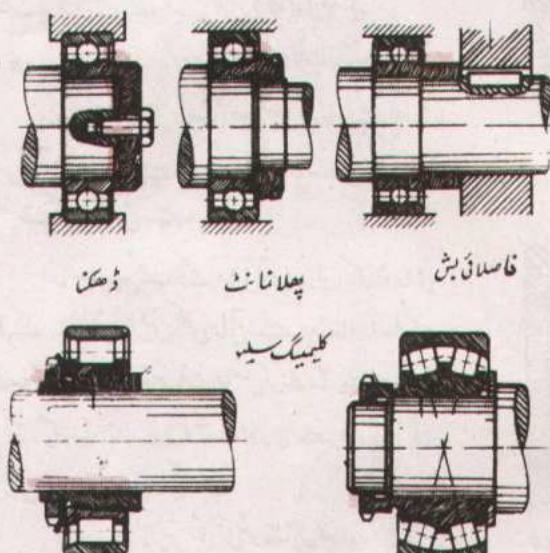

شکل 45.2 : بیرنگ کو موقفل کرنے کے طریقے

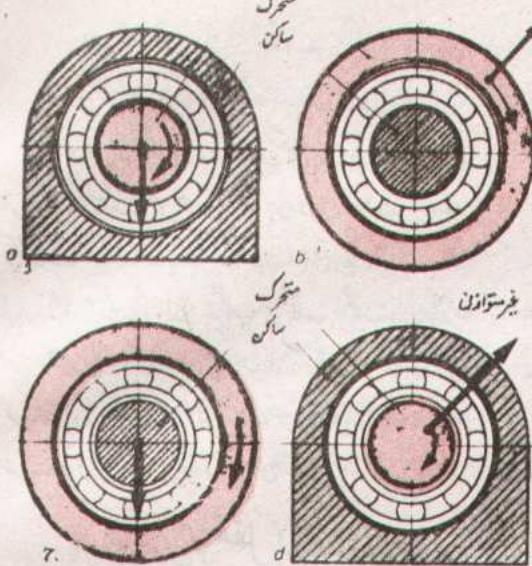

شکل 46.1 : بیرونی رینگ پر پہنے دا دے دباؤ کل چار حالتیں

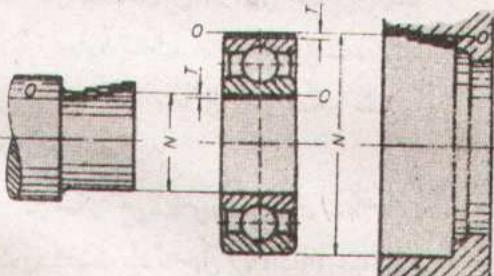

شکل 46.2 : شانوں، بیرونی رینگ اور بیرونی رینگ کے لیے مارنس فیڈ

انٹرفیزنس فٹ۔ ہب کی صورت میں G اور J مارنس فیڈ مختب کرنے سے کلینس فٹ اور M، K اور N کی مارنس فیڈ سے انٹرفیزنس فٹ حاصل ہوتی ہے۔ شافٹوں کے لیے 5 سے 7 تک اور بور کے لیے 6 سے 8 تک گرید مختب کیا جاتا ہے۔ اکثر اوقات اندر وینی رینگ اور شافت کے درمیان انٹرفیزنس فٹ اور بیرونی رینگ اور ہب کے بور کے درمیان کلینس فٹ ہوتی ہے (شکل 46.2)۔

### بیرونی رینگ لگانا

روٹنگ بیرونی اصلی پیٹنگ میں سٹوکرنے چاہیے۔ بیرونی رینگ لگاتے وقت انتہائی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ بیرونی رینگ کو دباؤ کر

لگانا چاہیے تاکہ لگانے میں آسانی رہے)۔

ب - اندر وینی رینگ اور شافت ساکن ہوں۔ بیرونی رینگ اور ہب دائم المکرر قوت کے ساتھ گھومتے ہیں۔

یہاں بھی اندر وینی رینگ اور شافت کے درمیان انٹر فیزنس فٹ ہونی چاہیے۔ بیرونی رینگ اور ہب میں کلینس فٹ ہو سکتی ہے۔




ج - شافت پر بداؤ پڑھا ہو اور وہ ساکن ہو اور بیرونی رینگ گھومتا ہو۔

اس بات کے پیش نظر بیرونی رینگ ہب کے بور میں ڈھیلانہ رہے، ان میں انٹرفیزنس فٹ ہونی چاہیے۔ اندر وینی رینگ اور شافت کے درمیان کلینس فٹ ہونی چاہیے۔


د - بیرونی رینگ ساکن ہو۔ شافت دائم المکرر قوت سے گھومتی ہو۔ یہاں بھی بیرونی رینگ ڈھیلانہ نہیں ہونا چاہیے اور لازماً کس کریٹ ہونا چاہیے۔ اندر وینی رینگ کے لیے کلینس فٹ مناختب کی جاسکتی ہے۔

تمام بال بیرونی قطر اور بور کے اندر وینی قطر کے لیئے منطبق مارنس رکھی جاتی ہے۔ ہب اور شافت کے ساتھ کلینس یا انٹرفیزنس فٹ حاصل کرنے کے لیے ہب اور شافت کے لیے G سے N تک اور g سے n تک کی مارنس فیڈ مختب کی جاتی ہے۔


g اور h مارنس فیڈ کی صورت میں کلینس فٹ حاصل ہوتی ہے اور مارنس فیڈ j، m، k اور n سے

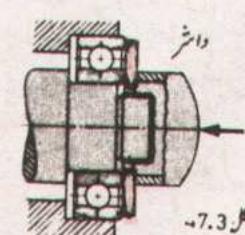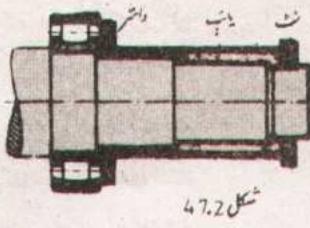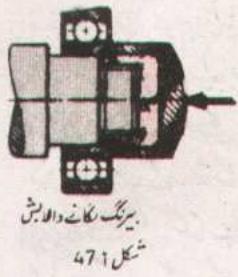

ڈا شدرو بیگ کو قوت کا نہ رہی اور بیرونی پیچے کو متصل نہ ہے۔

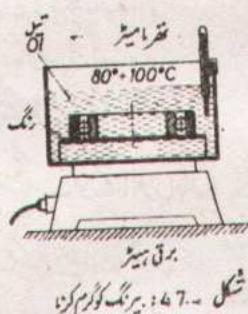

شکل 47.4: بیرنگ کو لازم کرنا۔

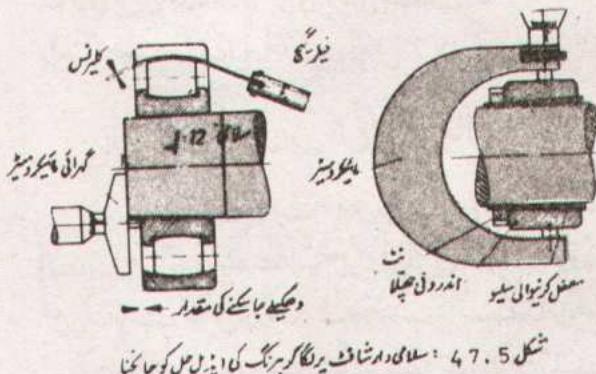

اندر ورنی اور بیرونی بینگ کو الگ الگ شکی جاسکتا ہو، کلینس کو فیسر یج کے ذریعے جانچا جاسکتا ہے۔ الگ الگ کیے جاسکتے والے بینگ کی صورت میں اندر ورنی بینگ کے قطعیں اضافے کو مایکرو میٹر سے جانچا جاتا ہے (شکل 47.5)۔

رف فارمولہ: محوری رخ میں بینگ کو دھکلنے پر بینگ کی کلینس میں 1:15 کے حاب سے کمی ہوتی ہے۔ اس کا

مطلوب یہ ہے کہ بینگ کو ایک میٹر دھکلنے پر کلینس میں  $\frac{1}{15}$  میٹر  $\approx 0.06$  میٹر کی ہو جاتی ہے۔


### بینگ کو اتارنا

بینگ کو اتارنے وقت بھی اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ بینگ کو اتارنے کے لیے لگائی جانے والی قوت گلبوں کے


چڑھاتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاہیتے کہ دباؤ کی قوت بیرونی بینگ سے گلبوں کے ذریعے اندر ورنی بینگ تک یا اس کے بر عکس منتقل نہ ہو۔ ایسا ہونے کی صورت میں گلبوں اور گلبوں کو چھوٹے والی سطح کو تقاضا پہنچنے سے روکا نہیں جاسکتا۔ شافت پر بینگ کو لگانے کے لیے بینگ لگانے والا بش استعمال کیا جاتا ہے جو صرف اندر ورنی بینگ کو چھوٹا ہے (شکل 47.1)۔ اگر بینگ کے لگائے جانے والا مقام شافت کے سر سے زیادہ فاصلے پر ہو تو ایک پاپ استعمال کیا جاتا ہے اور شافت پر پہلے سے بنائی ہوئی چھوٹیوں پر منت چڑھا کر پاپ اور اس طرح بالواسطہ طور پر بینگ کو دبایا جاتا ہے۔ پاپ کی دو توں طرف سے تکڑ خراو کر سیدھی کری جاتی ہے (شکل 47.2 اور 47.3)۔

پاپ اور بینگ کے درمیان ایسی واشر کو کھلیتے ہیں جو بینگ کے اندر ورنی اور بیرونی چھوٹوں کو ڈھانپ لے (شکل 47.2 اور 47.3)

انظریہ نہ فٹ کی صورت میں بینگ کو تسلی میں ڈبکر یا گرم ہٹ پر کھکھ کر آہستہ آہستہ زیادہ سے زیادہ 100 درج سینٹی گریڈ تک گرم کیا جاتا ہے (شکل 47.4)۔ اگر اس سے زیادہ درجہ حرارت تک بینگ کو گرم کیا جائے تو اب داری کیے گئے بینگ کے ذرات کی بنا و میں بدلتی ہے کیلیپنگ بینگ یا سلامی داسٹ پر بینگ لگاتے وقت بینگ کی کلینس کو ساتھ ساتھ جانچا جاتا ہے کیونکہ اندر ورنی بینگ کے پھیلنے سے بینگ کی کلینس کم ہو سکتی ہے۔ ایسے بینگ جن کے

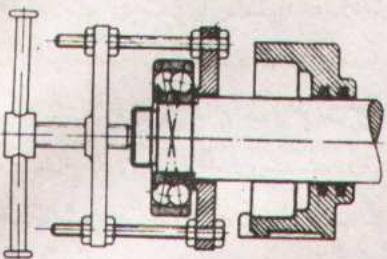

### شکل 48.1: پر کے ذریعے جنگ آلات

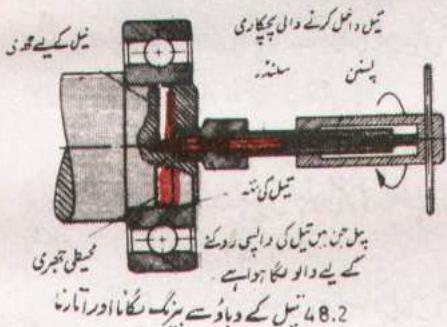

سرت وہی تیل اور چکنا بہٹ استعمال کرنی چاہیں جن کو بیرنگ بنا نے والی کمپنی نے تجویز کیا ہے۔ تیل اور چکنا بہٹ تیز اب اثاثات سے پاک اور دریٹنگ پر پڑے رہنے سے خراب نہیں ہونے چاہیں۔ اس کے علاوہ وہ بالکل خالص ہونے چاہیں اور گوند کی طرح انہیں لیں دار نہیں بننا چاہیے۔ شیل اور چکنا بہٹ کا اختبار بیرنگ کے سائز، گھومتے وقت چکروں کی تعداد، بیرنگ پر پڑنے والے دباؤ، استعمال کے وقت دینہ حرارت اور بیرنگ کے سینگ کے انتظامات پر ہوتا ہے۔ مقدار کے متعلق اصول یہ ہے کہ بیرنگ کی گولیوں کے ریانی خلا کو نصف تک چکنا بہٹ سے بھریں۔ تیل کی الگانی بیرنگ میں نصف اور چکنا تک ہونی چاہیے۔ بال بیرنگ کو کافی عرصہ رکھریا جائے۔





دیکھئے تیل سے پرنسپ لولگانا اور آتارنا

چھوٹے دستی اُنل کپر ہے میا اُنل انچکٹر رچھوٹے بینگوں  
کی صورت میں) کے ذریعے شافت میں اس عقد کے لیے  
بنائی گئی جھبڑی کی مدد سے تیل شافت اور بینگ برنگ کے  
روضیان دھکلیلا جاتا ہے۔ اس طرح شافت اور برنگ کے درمیان  
بننے والی تیل کی تہ سے رگڑ میں کمی ہو جاتی ہے اور برنگ  
کو نبنت آسانی سے الگ کیا جاسکتا ہے (شکل 48.2)

بال بیرون کو چینا اور اس کی دمکھ بھال

شافیعیں، دھرے یا سپندار عوام اشیون، گیریکسون، بیرنگکوں وغیرہ کے ہاؤسنگ میں داخل ہوتے ہیں۔ اس بات کے پیش نظر کہ ان مقامات سے گندگی اور گرد وغیرہ ہاؤسنگ کے اندر داخل نہ ہو سکے اور ان کے اندر گیس یا مالٹ حالت میں موجود مٹریل یا ہرہنگل کے، ان مقامات پر سلیم (seals) لگانی جاتی ہیں۔ اس طرح سلنڈر میں سپن کو فروز سلیم کیا جانا چاہئے تاکہ سلنڈر میں موجود گیس یا مالٹ کی صورت میں بیٹھے رہے سلنڈر میں داخل نہ ہو سکے۔

شافتیں، دھرے اور سینڈل گھومتے ہیں پسٹن آگے بیچھے کو حرکت کرتا ہے سیلیں اس طرح لگائی جانی چاہیں کرو گھومتی ہوئی یا آگے بیچھے کی حرکت میں رکاوٹ نہ بن سکیں اور اس کے باوجود کوئی چیز ایک طرف سے دوسری طرف نہ جاسکے۔

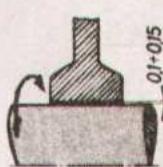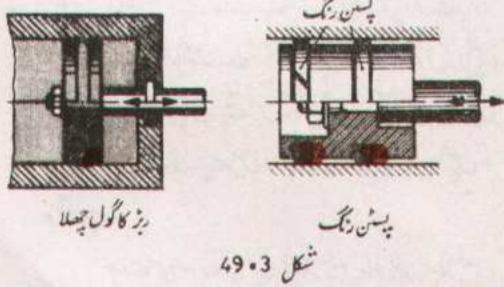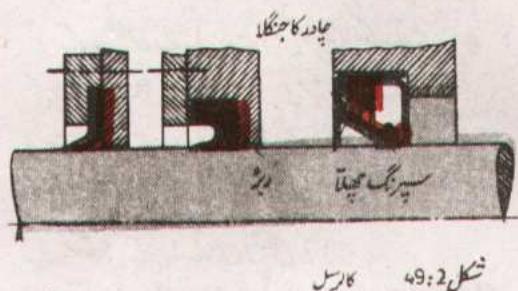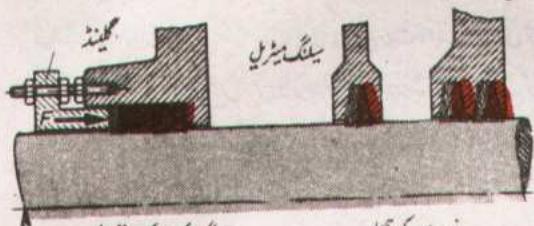

### رابلط سیلیں (Contact Seals)

پینگ کے ذریعے زیادہ تر سینڈل اور آہستہ آہستہ چلنے والے کنینگ راؤ کولیں کیا جاتا ہے۔ شنفنگ بکس کے گلینڈ کو دبائنے سے ریشتہ دار میٹریل، دھاتی ریٹروں، فرم وحات یا ہرگز اختیار کرنے والے سینک میٹریل کو سینڈل یا کنینگ راؤ پر لگایا جاتا ہے۔ اگر درز رہ جاتے تو گلینڈ کو مزید کس کر لگایا جاتا ہے (شکل 49.1)۔


ندے کے چھٹے کے ذریعے بیرنگوں کے گردیل کے لیے بنائی گئی جگہوں کو سیل کیا جاتا ہے۔ اس کی تیاری آسان اور سختی بے۔ ندے کے چھٹوں کے سائز اور سکلوں کے لیے معاشر مقرب کی گی ہے۔ رہٹ یا ہٹرے کے کالرنگ سے بنائی میں حرکت کر زوال حصشوں کو سیل کیا جاتا ہے۔ کالرل مختلف بناؤں کے معبتے میں اور اکثر وانگ بیرنگ کو سیل کرنے کے لیے لگائی جاتی ہیں۔ لگاتے وقت یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ رنگ ٹیڑھا نہ لگ جائے (شکل 49.2)۔

رہٹ کے بنے ہوئے گول رنگ کم دباؤ کی صورت میں پسٹن اور کنینگ راؤ کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کو لگاتے وقت یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ بل نہ کھا جائیں (شکل 49.3)


کاست آڑن یا ان فریں میں کے بنے ہوئے پن رنگ زیادہ دباؤ کی صورت میں بھی پسٹن کو اچھی طرح سیل کرتے ہیں (شکل 49.3)۔ یہ اچھی صدر گر طاخوصیات رکتے ہیں۔ اگر ایک سے زیادہ رنگ استعمال کیے جائیں تو ان کو اس طرح سے لگانا چاہیے کہ ان کے میں کے درمیان خلا ایک سیدھی میں نہ ہوں۔

### بلارابط سیلیں (ContactFree Seals)

گلینڈ اور شافت کے درمیان خلا کو کم رکھ کر 0.15 میٹر کی بنا پری حرثک گرد اور گندگی وغیرہ کو داخل ہونے سے روکا جاتا ہے۔ مالحات اور گیسوں کے داخلے کو روکنے کے لیے سیل کرنے کا یہ طریقہ کافی نہیں ہوتا ہے۔ (شکل 49.4)

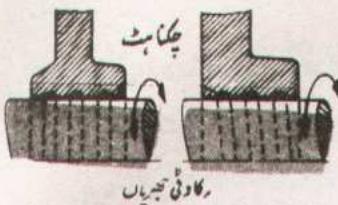


**رکاوٹی جھریں (Catching Grooves)** جوڑتے وقت یہ چکناہٹ سے جھر دی جاتی ہیں۔ تیزی سے گھونٹنے والی شافتلوں کی صورت میں یہ چکناہٹ ابھار کی صورت اختیار کر لیتی ہیں جو اچھی طرح سیل کرنے کا کام کرتی ہیں۔ بل وار جھریں کی صورت میں جھریں کو اس ترتیب سے شکل 50.1 رکھا جاتا ہے کہ سیل کرنے کے لیے استعمال ہونے والی چکناہٹ جھریں میں ہی حرکت کرے۔ (شکل 50.1)

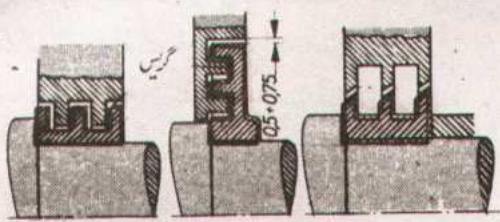

ایسی شافتلوں کیلئے جن کی سیدتا درست نہ ہو۔ میلری رخ مودری رخ  
شکل 50.2 چکناہٹ سے بھری ہوئی جھریں پر مشتمل گلینڈز

چکناہٹ سے بھری ہوئی متعدد جھریں پر مشتمل گلینڈز (lobryrinth gland) گرد وغیرہ کے داخلہ اور سیل کے باہر نکلنے کے لیے بہت اچھی طرح کام کرتے ہیں۔ خلا کی چوڑائی 0.5 سے 0.75 میلی میٹر ہوتی ہے۔  
محوری رخ میں جھریں پر مشتمل گلینڈز دو حصوں پر مشتمل ہیں  
کہ یہ اور محوری رخ میں جھریں پر مشتمل گلینڈز بند ہیں کوئوں کے لیے استعمال کیجاتے ہیں (شکل 50.2)۔


**تیل واپس یعنی والے چھلے (Injecting Rings)** (شکل 50.3)۔ اپنے بڑے سے بڑے حیط رزیادہ سے نیادہ گردشی رفتار، پرشافت کے ساتھ ساتھ نکلنے والے تیل کو واپس ہاؤنگ میں داخل کر دیتے ہیں۔ اسیل چیز کے پنچھے میں ایک سوراخ کے ذریعے تیل دوبارہ ہاؤنگ میں واپس آ جاتا ہے۔

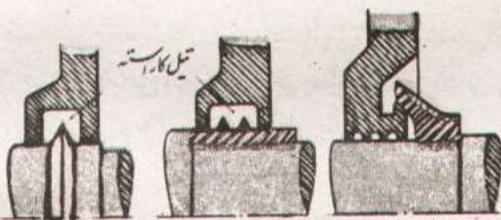

شکل 50.3

بہت سی صورتوں میں رابطہ تیلیں اور بلارابطہ تیلیں بیک وقت استعمال کی جاتی ہیں۔ مثلاً "مندے کا چھلا اور رکاوٹی جھریں۔


## جھٹائے (Couplings)

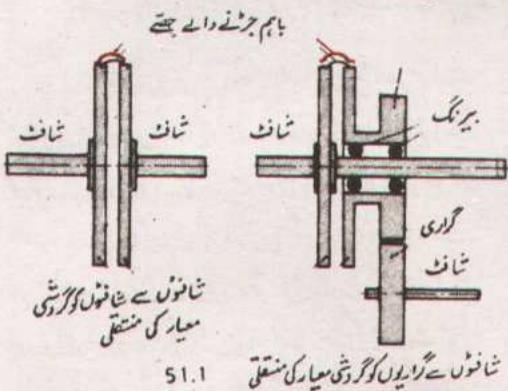


### جھٹائے کی بناوٹ

جھٹائے بنیادی طور پر دو حصوں، اکثر دو پلیٹوں پر مشتمل ہوتے ہیں جن کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ ان حصوں کو بناوٹ کے اعتبار سے کامبل، جھٹائے، پسزگوں، دندانوں وغیرہ یا دو بام مل کر پہنچانے والی سطحوں کے درمیان رگڑ کی وجہ سے جوڑا جاسکتا ہے۔ (شکل 51.1)

### جھٹائے کے کام کرنے کا اصول

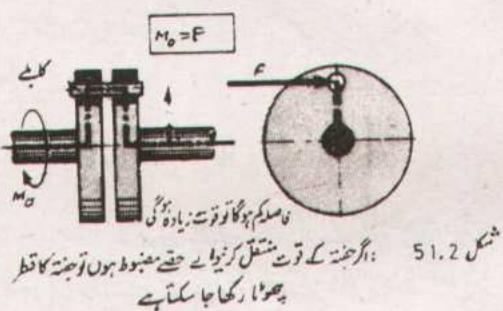

جھٹائے کے ذریعے مخصوص حالات کے تحت (مثلاً بغیر جھٹائے کے) گردشی میار کو شافٹوں کے درمیان یا کسی شافٹ سے گردشی، پلی یا فلائی ویل کو منتقل کیا جاتا ہے۔ گردشی میار قوت اور یور کے بازو کی لمبائی کے حاصل ضرب کے برابر ہوتا ہے۔ جھٹائے کی صورت میں شافٹ کے مرکز سے دونوں حصوں کو بام جوڑنے والے حصے کا فاصلہ گردشی میار کے لیور کا بازو 1 ہوتا ہے۔ لیور کا بازو = نصف قطر گردشی میار کی قوت F جوڑنے والے حصے پر مطلی قوت کی طرح عمل کرتی ہے۔ اگر جوڑنے کے لیے کابل استعمال کیا گیا ہو تو یہ کابنے پر قوت یعنی طرح، جھٹائے کی صورت میں ہوتی ہوئی قوت دباؤ اور رگڑ سے کام کرنے والے جھٹائے کی صورت میں رہی ہی قوت کی طرح عمل کرتی ہے اگر جھٹائے کے دونوں حصے یا جوڑنے والے پُرے زیادہ مقدار میں مطلی قوت F کو منتقل کر سکتے ہوں تو لضافہ 0 (لیور کے بازو کی لمبائی 1) اور اس طرح جھٹائے کا سائز بچھوڑا کہا جاتا ہے۔ (شکل 51.2)

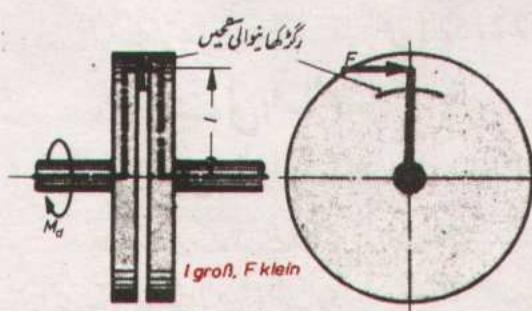

شکل 51.3 گردشی جھٹائے اکثر بڑے تکڑے کے ہوئے ہیں مگر ان پر میں کرنے والی میٹلی قوت F کم ہے۔

رگڑی بدلنے منتقل ہر سکے تجویزتہ کا نصف قطر ایور کا بازو 1 اسی قدر بڑا ہونا چاہیے (شکل 51.3)۔ اصولی طور پر سادہ فرم کے اور مضبوط جھٹائے کا

قطع جھپٹا ہوتا ہے۔

### جفنت کے دونوں حصوں کو جوڑنے کے طریقے

جفنت کے کام کرنے کا اصول اس پر مختص ہوتا ہے کہ اس کے دونوں حصوں کو جوڑنے کے لیے کونا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ قابلوں کے ذریعے دونوں حصوں کو بلے لوچ اور مضبوط باندھا جاتا ہے۔ اگر دونوں حصوں پر ایک دوسرے میں چھپنے والے جبڑے ہوں، تو جوڑ بناوٹ کے اعتبار سے ہونے کے باوجود بے لوچ نہیں ہوتا۔ لچکلہ جفنت کی صورت میں دونوں حصوں کو جوڑنے کے لیے ریڑ، پلاٹک، سپرنگ سٹیل کی تاریں یا پیلائیں استعمال کی جاتی ہیں۔ اگر جفنت کو گھومنے کے دوران الگ الگ کرنا یا جوڑ نامقصود ہو تو گرفتاری کے استعمال کیے جاتے ہیں جو گرفتاری کی بناء پر کام کرتے ہیں۔

### جفنت کا استعمال

جفنت کے ذریعے قوت پیدا کرنے والی میشین (موٹر) سے کام کرنے والی میشین (مٹلاؤپ) یا کسی مشین ٹول کو گردشی معیار منتقل کیا جاتا ہے۔ کام کی نوعیت کے طبق جفنت مستقل جبڑا ہو ابھی ہو سکتا ہے (مٹلاؤ موٹر اور پیپ) یا اس طرح بھی کہ اس کو جب چاہیں کھولا اور جب چاہیں جوڑا جاسکتا ہو مٹلاؤ خراط میشین کی صورت میں۔ ایسے جفنت جو شافت اور گراریوں کے درمیان ہجتے ہیں اور جبڑے اور الگ کیے جاسکنے والے ہوں ہمیشہ گیریں کی طرز پر بنائے جاتے ہیں، اس قسم کے جفنتاں گیریں کے اندر شافت پر پھیلنے والی گراریوں کے مقابل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور جفنت کے ذریعہ دباؤ ہونے کے باوجود چکروں کی تعداد کو تبدیل کیا جاسکتا ہے (شکل 52.1، 52.2)


### جفنتاں کی اقسام

#### بلے لوچ جفنت (Rigid Coupling)

ان جفنتاں کے ذریعے شافتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اب طرح جبڑا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی جفٹے کی طرح کام کریں۔ اس قسم کے جفنتاں ایسی شافتوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جن کو جوڑنے کے بعد سیدھا کا درست ہونا ضروری ہو۔

#### پلٹ مفت جفنت (Split Couplings)

یہ گردشی معیار کو گرفتار کی بنیاد پر منتقل کرتے ہیں، اس لیے مفت کے سوراخ کے لیے انحراف 0.1 سے 0.3 میٹر کا

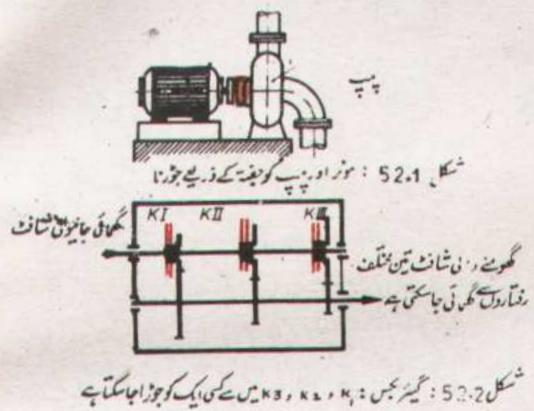

جاتا ہے۔ فیدر چابی مفت کو مخصوص مقام پر رکھتی ہے۔ کابلوں کے


دباو سے رگڑ پیدا ہوتی ہے اور اس بات کے پیش نظر کہ توازن بگڑ سکتے ہیں۔

نچاگے کابلوں کو دو ٹوں طرف سے لگایا جاتا ہے (شکل 53.1)۔

استعمال: کم گردشی معیار اور کم چپوں کی تعداد کے لیے۔


فائدہ: شافٹوں کو مطلوبہ مقام پر لگانے کے بعد بھی جفتہ

لگایا جاسکتا ہے۔  
غیر توازن ہونے کی وجہ سے بت زیادہ پکڑوں کی تعداد سے گھونٹے والے  
شافٹوں کے لیے مزود نہیں ہے۔

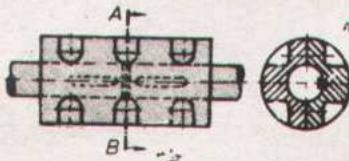

### فلنج جفتہ (Flange Couplings)


اسے کابلوں کی دو سے بھوڑا گیا ہوتا ہے اور وہ گردشی معیار کو رگڑ اور بناؤٹ دو ٹوں طرفیوں سے منتقل کرتے ہیں۔ فلنچ کے کنارے شافٹوں کے محور کے مطابق درست گولائی میں ہونے کی وجہ سے شافٹوں کے ایک سیدھے میں گھونٹے کو لیکنی بنا جاسکتا ہے۔ جفتہ لگاتے وقت شافٹوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دبایا جاتا ہے جفتہ کے لیے شافٹوں کے سروں کو کھانا چانما بنا لایا ہوتا ہے اور زیادہ گردشی معیار کو منتقل کرتی ہیں۔ ان کو تیار کرنے میں گھنگا ہوتا ہے، اس لیے اس جفتہ کو مخصوص حالتوں میں سی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً ٹربائن کی شافٹوں کے لیے۔ (شکل 53.2)

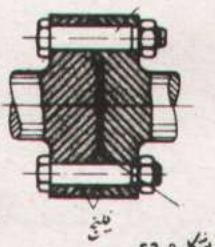

### بلے لونج جفتہ لگانا


جفتہ میں یعنی لگانے سے پہلے شافٹوں کے بینگوں کو اس طرح سیدھا کیا جاتا ہے کہ دو ٹوں شافٹوں بالکل سیدھے میں ہوں۔ فلنچ کے دو ٹوں حصوں کے ایک سیدھے میں ہونے کو جا پہنچنے کے لیے سیدھی دھار کو ان پر رکھ کر دیکھا جاتا ہے کہ کیا ان میں سے روشنی گزرتی ہے یا نہیں۔

لونج کی سطحوں اور سیدھی دھار میں سے روشنی اس صورت میں نہیں گزئے گی جب وہ ایک سیدھے میں ہوں گی (شکل 53.3)۔

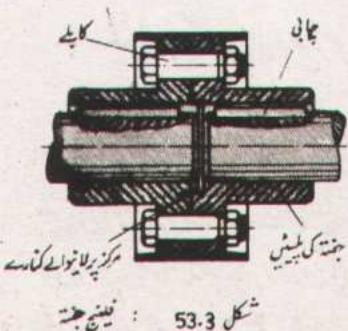


### لوچ دار جفتہ (Non-rigid Coupling)


اس قسم کا جفتہ بناؤٹ کی بناؤٹ کی بناؤٹ پر گردشی معیار کو ایک شافٹ سے دوسری شافٹ تک منتقل کرتے ہیں، مگر جوڑ میں اس تاخلا ہوتا ہے کہ لمبائی میں ہنڑوی بہت کم عیشی یا بینگوں کے اپنی جگہ سے مہٹ جانے سے ان کی کارکردگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جوڑ کی بناؤٹ کی وجہ سے بے لوچ جفتہ کی طرح شافٹوں کے گھونٹے میں ہر طرح کی بے قاعدگیاں (مثلاً جھکتے، واپسی حرکت وغیرہ) ایک شافٹ سے دوسری شافٹ کو منتقل ہوتی رہتی ہیں۔

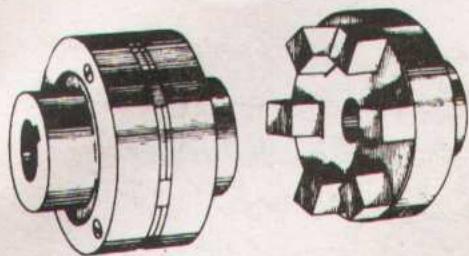

شکل 54.1 : جبڑوں والا جفتہ

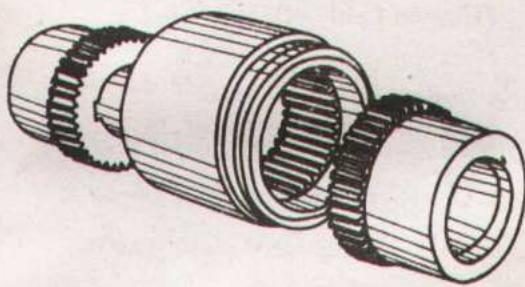

شکل 54.2 : دندانوں والا جفتہ

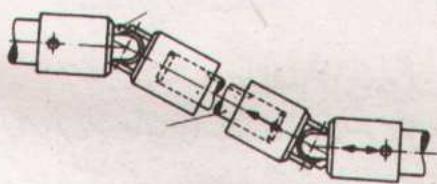

شکل 54.3 : گولی جوڑ والا جفتہ

### جبڑوں والا جفتہ (Claw Coupling)

یہ گردشی معیار کو ایک دوسرے میں فٹ ہونے والے جبڑوں کی وجہ سے منتقل کرتے ہیں۔ اس تھم کے بعض جفتناٹ کی بناؤٹ اس طرح سے ہوتی ہے کہ گھری شافٹوں کی صورت میں خفتہ کے آدھے حصے کو دھکیل کر جفتہ کو الگ کیا یا جوڑا جاسکتا ہے۔ (شکل 54.1)

### دندانوں والا جفتہ

یہ بھی اپنی بناؤٹ کے لحاظ سے گردشی معیار کو منتقل کرتے ہیں۔ جفتہ کی سیلو کو دھکیلنے سے جفتہ کو کھلا دیا جوڑا جاسکتا ہے۔ اگر دندان نے سوری ہمت میں بل کھاتے ہوئے ہوں تو شافٹوں کو 3 درجے تک کے زاویے پر پڑھا لگایا جاسکتا ہے۔ (شکل 54.2)

### گولی جوڑ والا جفتہ (Ball joint Coupling)


شکل 54.3 میں دکھائے گئے طریقے کے مطابق ایسے جفتناٹ ان شافٹوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جو ایک سیدھہ میں نہ ہوں۔ اس جفتہ کی مدد سے منتقل کیا جانے والا گردشی معیار کم ہونا چاہیے۔ شافٹوں کا دریافتی فاصلہ کم و میش کیا جاتا ہے۔

### نیڈل بیرنگ والا لینیورسل جفتہ

ایسے جفتناٹ کی مدد سے زیادہ گردشی معیار کو منتقل کیا جاسکتا ہے مثلاً موڑ گاڑیوں کی صورت میں۔ کراس جرنل کے سرے نیڈل بیرنگ میں گھومتے ہیں۔ اس لیے اس قسم کے جوڑوں کی زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت نہیں ہوئی (شکل 54.4)۔

## چکدار پیٹ والے جھنٹائے

(Dise type Flexible Coupling)

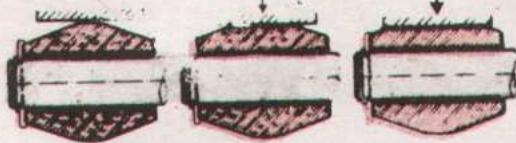

بغیرہ باڑ

بیٹھنے والے

باڑ


چکدار جھنٹا گر پیٹ پر مشتمل ہوتے ہیں جن کو شافت کے سروں پر لگے ہوئے فلینگوں کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے۔  
شانٹیں ایک دوسرے کی نسبت سے تقریباً 8 درجے کے جھنٹے پہنچنے والے باڑ کی موٹر میں دریافہ دباؤ کی موٹر میں  
زاویہ تک ڈیڑھی ہو سکتی ہیں۔ (شکل 55.1) -

شکل 55.1 : چکدار جھنٹا گرول کے اثرات

## چکدار جھنٹا گرولے جھنٹائے

(Pin type Flexible Coupling)

اس نئم کے جھنٹائے کی صورت میں جھنٹے کے دونوں حصوں کو چکدار جھنٹا گرول کی مدد سے جوڑا ہوتا ہے۔ اس سے گھومنے کے دوران ایک شافت پر پڑنے والے جھکٹے وغیرہ دوسری شافت کو متاثر نہیں کرتے اور شافتوں کی لمبائی کے رُخ حرکت یا ان کی لمبائی میں تھوڑی بہت کمی بیشی سے پیدا ہوتے والا فرق خود بخوبی ہو جاتا ہے جو بیرنگوں کے درست مقام پر نہ لگنے یا جھکٹوں یا سرینگ کو سمارا دینے والے حصوں کے ڈیڑھا ہو جانے یاد ہجھڑارت میں تبدیلی سے پیدا ہوتا ہے (شکل 55.2)

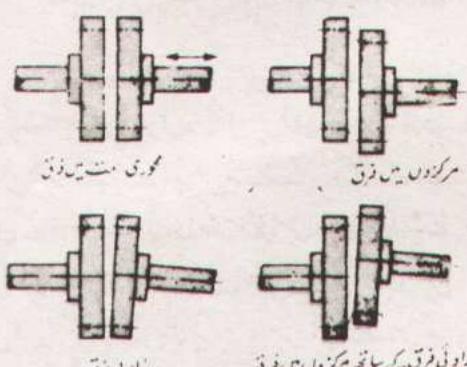

شکل 55.2 : شانٹوں کا ایک سیدھا میں فرن

## چکدار جھنٹا گرول کے اثرات

برڑ کے ڈکڑے، برڑ کی پیکنگ، برڑ کی پیٹیں، سپرنگ سٹیل کی پیان یا سپرنگ سٹیل کے فرمیں اور سپرنگ وغیرہ لبڑوں چکدار جھنٹا گر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ گھومنے والے شافت بہت زیادہ جھکٹوں کے ساتھ گھومتی ہو تو جوڑا بد عمل کرنے والی محیطی وقت بھی جھکٹا پر پڑنے پر کم لخت نیادہ ہو گی جھکٹے سے عمل کرنے والی اس قسم کی وقت سے پاک دار جھنٹا گرول کی شکل میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ برڑ کے ڈکش دب جاتے ہیں، برڑ کی پیکنگ بل کھا جاتی ہے۔ سپرنگ سٹیل کی پیان ٹڑ جاتی ہیں اور دباؤ والے سپرنگ دب جاتے ہیں۔ چکدار ایسا کہ شکل میں تبدیلی سے ان میں مخفی توانائی آ جاتی ہے جس سے گھماں جانے والی شافت تیزی سے گھونا شروع کر دیتی ہے مگر جو کہ یہ حرکت جھنٹے کی نسبت کہیں زیادہ وقت میں ہوتی ہے اس لیے گھماں جانے والی شافت پر جھکٹے کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ (شکل 55.3) )




## روپس جھنٹا (Rupex Coupling)

جھنٹے کی پیٹ میں سٹیل کے کلبے لگے ہوتے ہیں جن کے سروں پر برڑ

کے نکلار بیش لگائے ہوتے ہیں جھنٹائے کو جوڑنے پر کاہلوں کے برعے شکل 55.3 : روپس جھنٹا

جن پر برٹ کے بُش چڑھتے ہوتے ہیں، جہتہ کی دُسری پیٹ کے سوراخوں میں پھنس جاتے ہیں۔ جہت گرپلیٹوں کو فیدر چابی کے ذریعے شافٹوں کے سروں پر لگایا ہوتا ہے۔ (شکل 55.4)

### بیسری فلیکس جہتہ (Periflex Coupling)

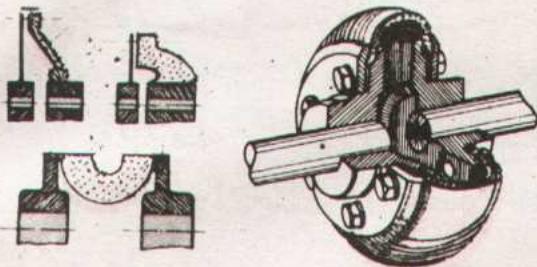

برٹ کے بُش کی بنادت


شکل 56.2

شکل 56.1

بیسری فلیکس جہتہ

دونوں جہت گرپلیٹوں کو برٹ کی پٹی سے مفصبوٹی سے جوڑا ہوتا ہے۔ گردشی معیار کی مقدار، چکروں کی تعداد اور دیگر مخصوص صوریات (مشلاً شافٹوں کی سیدھی میں زیادہ فرق) کے مطابق مختلف شکل والی برٹ کی پٹی استعمال کی جاتی ہے۔ موڑ گاڑیوں کے ٹانکروں کی طرح برٹ کے ان حصوں میں بھی دھاگے لگتے ہوتے ہیں تاکہ ان کی طاقت میں اضافہ ہو جائے۔ (شکل 56.1، 56.2)

### مالمیڈی بیبی جہتہ (Malmedi-Bibby Coupling)

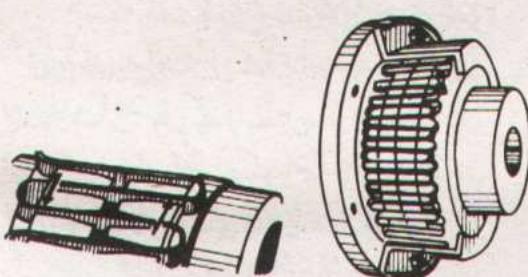

وہیانے دباؤ کی صورت میں شافٹوں کی پٹی کی پورشن

شکل 56.3


جہتہ کے دونوں حصوں میں بھی ہوئی جھبڑیوں میں پر گنگ شیل کی پٹی کو بل دار شکن میں لگایا ہوتا ہے اور دافع المکرہ قوت سے باہر نکلنے سے روکنے کے لیے اس کے اوپر ایک چلاناٹ دھکنا لگایا ہوتا ہے۔ جھبڑ پڑنے کی صورت میں جہتہ سے دونوں حصوں کو جوڑنے والی شیل کی بل دار پٹی لپک کی بنا پر ٹیڑھی ہون جاتی ہے۔ اس قسم کے جہتہ کی صورت میں شافٹیں لازماً بالکل سیدھی میں ہوں چاہیں کیونکہ اس قسم کے جہتہ میں شافٹوں کی سیدھی میں فرق شکل 56.3۔ الیڈی بیبی جہتہ

کے اثر کو دور کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ اس قسم کے جہتہ ایسے گردشی معیار کو ایک شافت سے دوسری کو منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جن کی مقدار زیادہ ہو اور پہلے گھومنے والی شافت جھبڑوں سے گھومتی ہو۔ (شکل 56.3) :

### قرص یا پلیٹ والے کلچ (Plate Clutch)

بنادٹ کی بناء پر کام کرنے والے کلچ کو صرف نہیں وقت باہم لگایا جاسکتا ہے جب شافٹیں ماسکن حالت میں ہوں یا آہستہ آہستہ گھوم رہی ہوں۔ ایسے کلچوں میں جبڑوں والے یا دندانوں والے کلچوں کا شمار ہوتا ہے۔ ایسے کلچ جن کو گھومنے کے دران لگایا یا الگ کیا جاسکتا ہو، حرکت کو ہمیشہ رکھ کر کے اصول پر منتقل کرتے ہیں۔ رکھ پیدا کرنے کے لیے رکھ لکھنے والی سطح پر عمودی قوت  $F_N$  کی مقدار مناسب ہونی چاہیے (شکل 57.1 اور 57.2) ۔

قوت میکانی طریقوں سے پیدا کی جاسکتی ہے مثلاً سپرنگوں، یاور یا اسلامی دار سطحون کی بدولت یا بر قی مقناطیس کے ذریعے بر قی رہو سے، ماوا فی نظام (دیہے ہوئے شبل) یا ہوا قوانین نظام (ردبی ہوئی ہوا) سے۔ لیکن اکثر میکانی یا بر قی طریق استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر نعمودی قوت کو آہستہ آہستہ رگڑ پیدا کرنے والی سطح پر لگایا جائے تو جفتنا آہستہ آہستہ بچل کر چلانی جانے والی شافت کو گھما نا شروع کر دیتا ہے مثلاً موٹر گاڑیوں اور خراشیزوں کے کلچ کی صورت میں۔

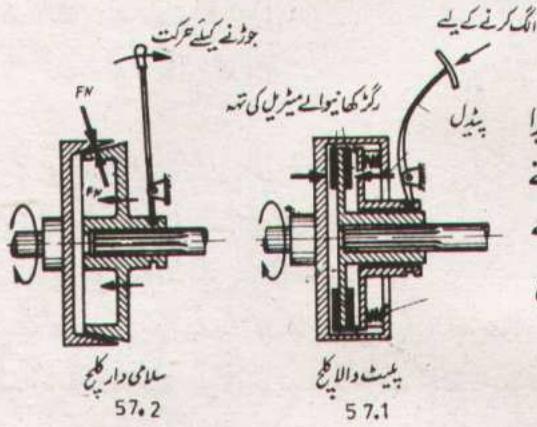


### سلامی دار کلچ

رگڑ کے لیے قوت سلامی دار سطحون کے ذریعے پیدا کی جاتی ہے۔ رگڑ کھانے والی سطحون کے خراب ہو جانے یا گھس جانے سے کلچ چسنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بغیر غرقوظ اور سائز میں بڑے ہونے کی وجہ سے ایسے کلچ کم ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ (شکل 1)

### پیٹ والے کلچ

کلچ پیٹ کی رگڑ پیدا کرنے والی سطحون پر ایسے میٹیل کی تہ لگائی ہوتی ہے جس میں رگڑ پیدا کرنے کی صلاحیت ہر مثلاً روئی، ایسے تھا جس میں روئی کے دھاگے ملے ہوں یا پلاٹک وغیرہ۔ دباؤ کی قوت کلچ کی بناؤٹ کے مطابق سپرنگوں سے حاصل کی جاتی ہے جس سے کلچ کے کوئی منتقل کرنے والا حصہ بڑھتے رہتے ہیں۔ پاؤ سے چلنے والے یور کے ذریعے سپرنگوں کو دبانے سے کلچ کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے (موٹر گاڑیوں کے کلچ)۔ (شکل 2)

### منعدہ قرصوں والا کلچ (Multiplate Clutch)

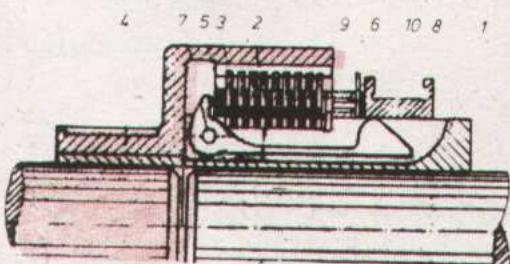

شکل 57.3 : متعدد قرصوں والا کلچ  
 6: ایجنسنگ پن لگانے کے لیے ڈاکٹ  
 7: یور اند پن  
 8: جوڑنے اور اگل کرنے والی تہ  
 9: ہردار سپرنگ (Spring)  
 10: ایجنسنگ نٹ بعد ایجنسنگ پن


میٹیل کے بننے ہوئے قرصوں میں سے آدمیہ قرصوں کو جفتنا کے بیرونی حصے کے ساتھ اندر کی طرف جھریاں کاٹ کر لگایا ہوتا ہے جبکہ باقی آدمیہ قرصوں کو اندر ہونی حصے کے ساتھ باہر کی طرف بنی ہوئی جھرلوں میں اندر ہونی حصے کے ساتھ لگائے گئے قرص انہوں صورت میں ٹیڑتے ہوتے ہیں۔ کلچ کی کھلی ہوئی حالت میں اندر ہونی اور بیرونی حصوں کے ساتھ لگائے گئے قرص ایک دوسرے سے فاصلے پر ہونے چاہیے۔ ایک ہی بارہ تام قرصوں کو خوری سنت ہیں وہ کیلا جا سکتے ہے۔ کلچ کو لگانے کی صورت میں یعنی پیٹ کیور رگڑ پیدا کرنے کے لیے دکار نعمودی قوت پیدا کرتے ہیں۔

اُن قسم کے کلچ کو ٹھنڈا کرنے اور چکنائے کے لیے تیل استعمال کیا جاتا ہے۔ (شکل 3)

## برقی مقناطیسی کلچ

اس میں طاقتوبر قی مقناطیس لگتے ہوتے ہیں۔ ان مقناطیسوں سے کلچ کو لگانے اور کھولنے کا کام لیا جاتا ہے۔ اس قسم کے کلچ کے ناصلے پر لگتے ہوئے پیش بین کی مدد سے برقی روکوبند یا چالوک کے کلچ کو لگایا یا کھولا جاسکتا ہے۔

برقی مقناطیسی کلچ، کلچ پیٹ والے یا متعدد قرصوں والے ہو سکتے ہیں۔ کلچ پیٹ والے برقی مقناطیسی کلچ (شکل 58.1) کی صورت میں کلچ کو لگانے کے لیے برقی مقناطیس کے

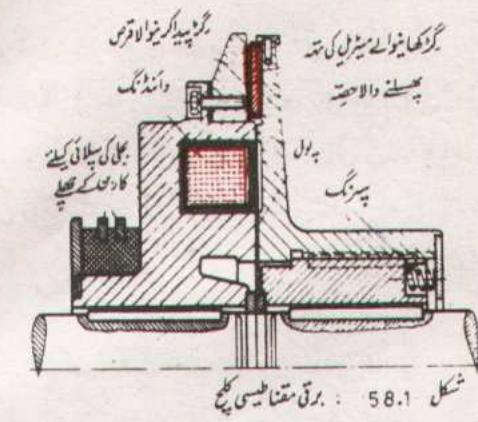

شکل 58.1 : برقی مقناطیسی کلچ

اثر سے پھسلنے والے حصے کو جس پر رگڑ پیدا کرنے کے لیے مناسب میٹریل کی تہ لگائی ہوتی ہے کلچ کے دوسرا حصہ پر گلی ہوئی پیٹ کے ساتھ دباتا ہے۔ برقی روکوبند کرنے پر سپرینگ پھسلنے والے حصے کو پیچے جکل دیتے ہیں۔ قرصوں والے برقی مقناطیسی کلچ کی بہت زیادہ درجگی کی بناء پر ان کا رابطہ جلدی قائم اور منقطع کیا جاسکتا ہے (ایک سینکڑ میں 15 مرتبہ)۔ ان کی جامست بھی چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے اس قسم کے کلچ برقی یا الکٹریکی میشن سے کام کرنے والے گیرجوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ نیز ان کو تیزی سے گھومنے والے سپنڈلوں پر بریک لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

## بیلٹ ڈرائیو


دو پیلوں کا پٹے (بیلٹ) سے رابطہ قائم کرنے سے ایک گھومتی ہوئی شافت سے دوسری شافت کو رگڑ کی بناء پر گھما جاسکتا ہے پٹے کی مدد سے گھما جانے والی شافت کی رفتار کو کم یا تيز بھی کیا جاسکتا ہے۔ رگڑ پیدا کرنے کے لیے درکار وقت پٹے میں چھاؤ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔

## پھسلن (Slip) :


چونکہ پیلوں پر چلنے والا پڑہ معمولی سا پھستتا ہے، اس لیے پوری کی پوری قوت منتقل نہیں ہوتی۔ گھما جانے والی پیلی محیطی رفتار گھمانے والی پیلی کی محیطی رفتار سے ہمیشہ کم ہوتی ہے۔ پٹوں کی یہ پھسلن ایک حد تک ہر فنی چائیے جس کی مقدار 2 فی صد تک ہو سکتی ہے۔ پھسلن کی مقدار کا اختصار پٹے پر پڑنے والے بوجھ، محیطی رفتار، پٹے اور پیلی کے میٹریل اور باہم رگڑ کھانے والی سطح کے سائز پر ہوتا ہے۔ اس کا پٹے کی چوڑائی اور اس کے جھکاؤ ایسی خم کے زاویے سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ پٹے کے جھکاؤ کے زاویے کا اختصار ملائی جانے والی پیلوں کے قطوفوں کے فرق اور ان کی دوسری پر ہوتا ہے۔ پھسلن کی وجہ سے پٹے کو ایسی جگہوں پر استعمال نہیں کیا جاتا ہے جہاں پر محیطی رفتار میں فرق (Differential speed) وغیرہ کی صورت میں) یا حفاظتی تابیر کے پیش نظر پٹے نہ لگائے جاسکتے ہوں۔

## چھپے پٹے سے حرکت کی منتقلی

اوپن بیلٹ ڈرائیو (Open Belt Drive) پٹے کے جھکاؤ یعنی خم کے زاویہ کو مناسب حد تک حاصل کرنے کے لیے پٹے کا خالی چلنے والا حصہ چھوٹی پلی کے اور کی طرف ہونا چاہیے نسبت منتقل (i) 6 : 1 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور دونوں شافت کا درسیانی فاصلہ  $(d_2 + d_1) \times 1.2$  سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ چلانے والی اور چلنے والی دونوں پلیاں ایک بھت میں گھومتی ہیں۔ (شکل 59.1)۔

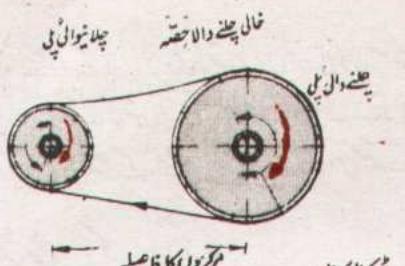

شکل 59.1 کھپائی گرنے والا حصہ

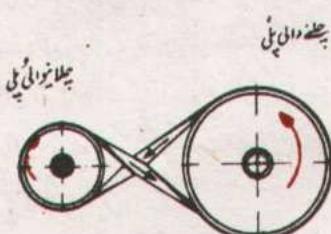


شکل 59.2 : کراس بیلٹ ڈرائیو

## کراس بیلٹ ڈرائیو (Cross Belt Drive)

اس صورت میں پٹے کے جھکاؤ کا زاویہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ لیکن پٹے جلدی گھس جاتے میں پلیاں مختلف سمت میں گھومتی ہیں (شکل 59.2)۔

## جوکی پلی

اگر نسبت منتقل 6 : 1 سے بڑھ جائے تو چھوٹی پلی پر پٹے کے جھکاؤ کا زاویہ اور پٹے کی لمبائی کو ایک زائد پلی ہے جسے جوکی پلی کہتے ہیں، کے ذریعے بڑھایا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس زائد پلی کو ایک یور کے ساتھ چھوٹی پلی کے قریب لگایا جاتا ہے۔ یہ پلی پٹے پر سینگ یا بوچھ کی وجہ سے دباؤ دالتی ہے۔ اس پلی کو اس طرح لگایا جاتا ہے کہ جب پٹے حرکت کرنا بند کر دے تو اس پر دباؤ بھی ختم کیا جاسکے۔ (شکل 59.3)

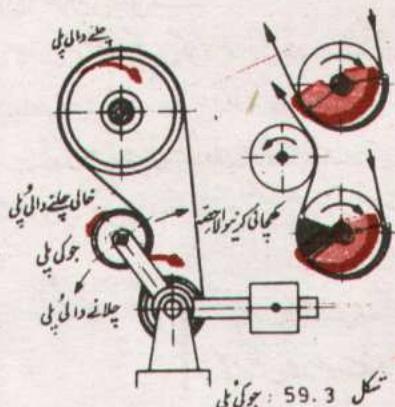


شکل 59.3 : جوکی پلی

## چھپے پٹے کامٹریل

چھپے کے پٹے بیلوں کی کھال کے کم ولے حصے سے بنائے جاتے ہیں۔ درکار میان کے مطابق منتقل حصوں کو باہم جوڑا یا سلانی کر کے پٹریا کیا جاتا ہے۔ پٹوں کو اس طرح بھی جوڑا جاتا ہے کہ جب چاہیں ان کو گھولوا جاسکے۔ چھپے کے پٹے بہت زیادہ دباؤ برداشت کر سکتے ہیں اور لچکدار ہوتے ہیں۔

دھالگے اور پلاٹک سے بنائے جانے والے پٹوں میں کوئی جوڑ نہیں ہوتا ہے اور ایک ہی حصے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس قسم کے پٹے چھوٹے قطر کی پلیوں پر بغیر جھکلوں کے قوت کر منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان پٹوں کو بنائے کے لیے

روٹی کا دھاگا، اونٹوں کے بال، ہصنوئی لیشم، پرلوں اور نائیلوں استعمال کی جاتی ہے۔ چمڑے اور پلاسٹک کی توں پر مشتمل پیلوں کی رگڑھانے والی تہ کو چمڑے کی ہوتی ہے جس کو بہت زیادہ دباؤ برداشت کرنے والی پلاسٹک (پرلوں) کی تہ کے ساتھ جوڑا گیا ہوتا ہے۔ اس قسم کے پٹے بہت فرم بہت میں اور زیادہ دباؤ برداشت کر سکتے ہیں۔

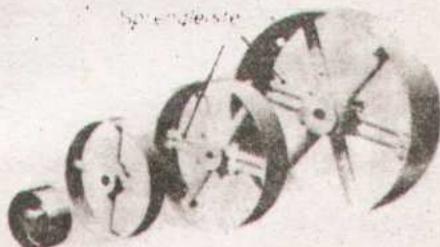

شکل 60.1 پیلوں کے لیے پیلوں کی بنادث

### چلنے پیلوں کے لیے پیلوں

چلنے پیلوں کے لیے پیلوں استعمال کے اعتبار سے کاست آرن سطھیں، ہمکی دھالتوں، پلاسٹک یا کارڈی سے بنائی جاتی ہیں (شکل 60.1)۔ ان کی بیرونی سطھ کی بنادث بلین نمایا کروی ہوتی ہے۔ کروی سطھ چلنے والی پیلوں پر بنائی جاتی ہے کیونکہ اس پر پٹہ بہتر چلتا ہے (شکل 60.2)۔ پٹے کے گھاؤ کو کم کرنے کے لیے پٹی کی سطھ کا کھردراپن سے ہائی و میٹر کے دریابن ہونا چاہیے۔

### سطھ کا کھردراپن

ایک ہی حصے پر مشتمل پیلوں کے بور H7 کی طالن کے مطابق تیار کیے جاتے ہیں اور ان کو شافٹ پر انظر فیز فٹ کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ پٹی کو شافٹ پر گھومنے سے روکنے کے لیے فیدر چابی استعمال کی جاتی ہے۔

دو حصوں پر مشتمل پیلوں کو کابلوں کی مدد سے شافٹوں پر کش دیا جاتا ہے۔ ایسی پیلوں کی ایک مکمل حصے کی صورت میں ڈھلانی کی جاتی ہے اور قریب قریب واقع اروں (ribs) کے دریابن سے کاٹ کر دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ دونوں طرف کلائی ایک سیدھیں نہ ہرنے کی وجہ سے پٹی کے دونوں جوڑے جانے والے حصوں کے ایک دوسرے کے ساتھ درست جوڑنے کو لیکنی بنایا جاسکتا ہے۔ دو حصوں پر مشتمل پیلوں ایک حصے پر مشتمل پیلوں کی نسبت بھاری ہوتی ہیں، مگر ان کو لگانا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔

اگر پیلوں کی خوری رفتار 25 میٹر فی سینٹ سے زیادہ ہو تو پیلوں


کو ساکن اور گھومنے والی حالت میں متوازن بنانا چاہیے۔

### وی (V) بیلٹ ڈرائیو

”V“ شکل کے پٹے چلنے کی طرح گولائی میں رہنے سے تیار کیے جاتے ہیں۔ ان کا عمودی تراش ذوزنقہ شکل کا ہوتا ہے۔ ان کے بالائی آدھے حصے میں دھاگے ڈالے ہونے میں جو پٹے پر عمل کرنے والے کھچاؤ کو برداشت کرتے ہیں۔ پٹے کی بیرونی سطھ پر دھاگے کی تہ پٹے کو جلدی گھسنے سے سمجھتی ہے۔

V شکل کے پٹے 10 : 1 کی نسبت منتقل تک پیلوں کے قطع چھوٹے ہونے اور شافٹ کا فاصلہ  $a = d + \frac{h}{2}$

$a =$  پٹی کا بیرونی قطر،  $d =$  پٹے کی اونچائی) ہونے کی صورت میں بھی استعمال کیے جاسکتے ہیں اور وہ پھسلتے نہیں ہیں۔

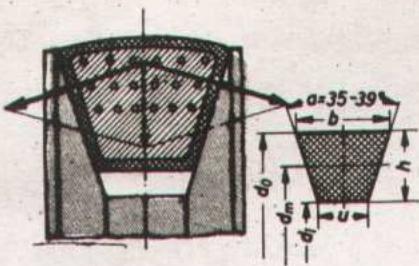

شکل 61.0 : دی پٹے کی بناوٹ

متوازن دیاٹ لینی کم ویسی ہونے والا دیاٹ ان پٹوں کی سلامی دار بناوٹ ہونے کی وجہ سے چلتے چلتے سے تین گنازیادہ ہو سکتا ہے۔ پٹے کو زیادہ کئے بغیر کام کیا جاسکتا ہے جس سے بینگ پر کھی دیاٹ کم پڑتا ہے۔ 12 تک متعدد دی پٹوں کو ساتھ ساتھ لگا کر زیادہ قوتوں کو منتقل کیا جاسکتا ہے (شکل 61.1)۔


### دی بیلٹ کی پلیاں

دی بیلٹ کے لیے پلیاں ایک یا متعادل دی ناجھرلوں والی بنائی جاتی ہیں۔ جھرلوں کی سلامی دار سطح کا درمیانی زاویہ 32، 34 اور 36 رکھا جاتا ہے۔ بڑے سائز کی پٹوں کے لیے زاویے کی مقدار زیادہ رکھی جاتی ہے۔

پٹوں کے لیے جھریاں اس طرح بنائی جاتی ہیں کہ چلتے کے اوپر کے کنارے باہر نہ نکلتے ہوں یا پٹے زیادہ گھرائی میں نہ لگا ہو اہو۔

کیونکہ ایسا ہونے کی صورت میں پٹہ جلدی خراب ہو جاتا ہے (شکل 61.2)۔


چلتے کے اوپر کے کنارے کے لیے بنائی گئی جھری کے برابر آنے چاہیں۔

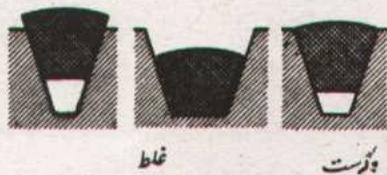

شکل 61.2 : دی پٹے کا پلی میں نہ نکلتا

پلی کو شافت پر لگانے سے پٹے یا جا چا جاتا ہے کہ کیا پلی کے بور اور اس کی بیرونی سطح کا نمودری خط ایک ہی ہے۔ بور پلی کی بلکر کے ساتھ درست 90 درجے کے زاویے پر ہو جا ہے۔

پلی کو شافت پر لگاتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ

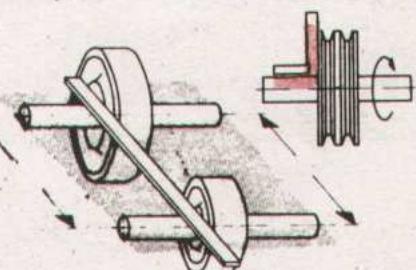

شکل 61.3 : پٹے سے عرکت کی منتقلی کے لیے پلیاں لگانا



پلی کو شافت پر لگانے سے پٹے اور فیدر چانپی لگانے سے بھی درست حالت میں رہے۔ پلی کو غلط لگانے سے پلی کی بیرونی سطح کی اونچائی یکساں نہیں رہتی۔ چلانے والی اور چلنے والی دونوں پلیاں ایک سیدھے میں ہونی چاہیں۔ اس بات کو فری دل یا زیادہ فاصلہ ہونے کی صورت میں رسی کوپی کے ایک طرف اس کے ساتھ رکھ کر جا چا جاسکتا ہے۔ دونوں پٹوں کی شافٹیں لازماً متوatzی اور ایک سمت میں ہونی چاہیں۔ (شکل 61.3)

### چین درایو (Chain Drive)

چین چکر گڑک کی تباہ نہیں بلکہ بناوٹ کی بنا پر حرکت کو منتقل کرتی ہیں، اس لیے چین پھٹنے نہیں پاتی۔ چین اسی شافٹوں کے درمیان حرکت کو منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے جو زیادہ فاصلے پر ہوں اور ان کو گرلریوں کی مدد سے جوڑا نہ جاسکتا ہو۔

چین شانٹوں پر لگی ہوئی گاریوں کے دندانوں میں سچن جاتی ہے چین ابی شانٹوں کے درمیان حرکت منتقل کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں جہاں فی بھارت، تیل وغیرہ کی وجہ سے پٹے استعمال نہ کیسے جاسکتے ہوں۔

### ڈرائیونگ چین کی قسمیں

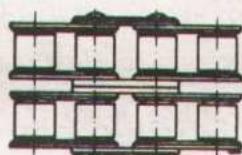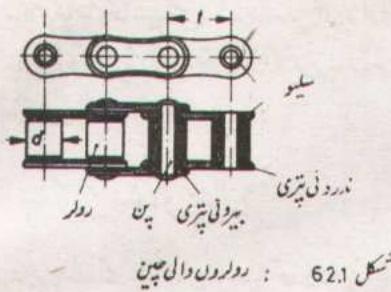

شکل 62.2 رولروں والی دوہری چین

رولروالی چین (شکل 62.1 اور 62.2) دو نوں طرف اور پیچے رکھ کر جڑی گئی پتریوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ دو نوں طرف کی اندر ورنی پتریوں میں سطحی سخت کی ہوئی سلیو دبایا لگائی ہوتی ہیں۔ جن پر رولر چڑھانے کئے ہوتے ہیں۔ سلیو میں سے گزرتی ہوئی پن کے ذریعے اندر ورنی پتریوں پر دو نوں طرف بیرونی پتریاں لگائی ہوتی ہیں۔ اس طرح بیرونی پتریاں چین کی کڑیوں کو باہم طافی ہیں۔ سلیو پر گھوم سکنے والے رولر گاری کے دندانوں میں سچنے ہیں۔ اس طرح چین کے چلتے وقت گاری کے دندانوں اور چین کے درمیان رولنگ فرکشن پیدا ہوتی ہے۔ چین کی کڑیوں کے سائز کو چین کی تیج "T" سے ظاہر کرتے ہیں، جو دو متصل رولروں کے مرکزوں کا فاصلہ ہوتی ہے۔  $\frac{5}{8}$  تیج کی چین جس پر 20000 نیٹن قوت کے برابر وزن ڈالا جاسکتے ہیں۔ کب مندرجہ ذیل طریقے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\text{چین } \frac{5}{8} \times 20000$$

رولروالی چین میں رولر ایک یا ایک سے زیادہ متوازن قطاروں میں لگائے ہو سکتے ہیں۔

### دندانوں والی چین (شکل 62.3)


اُس وقت استعمال کی جاتی ہے جب چین کو زیادہ تیز رفتاری (20 میٹر فی سینٹ ٹک) کے ساتھ بغير شور پیدا کیے جانا چاہیے۔ چین کی کڑیاں بنانے والی پتریوں کی بناؤٹ اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ گاری کے دندانوں میں سچن جاتی ہیں اور چین گاری پر سچل نہیں سکتی ہے۔



شکل 62.3 : دندانوں والی چین

### چین گاریاں

چین گاریوں کے دندانوں کا سائز چین کی تیج کے مطابق اس طرح رکھا جاتا ہے کہ چین کی تیج اور گاری کے دندانوں کی گولائی میں تیکچ برابر ہوں۔ گاری کے دندانوں کی تعداد مطلوبہ نسبت منتقل کے مطابق رکھی جاتی ہے۔

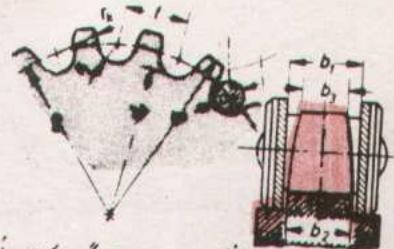

شکل 63.1 : چین گردی کی ہم پیمائش

تیل برنی



دندان بہنی



شکل 63.2 : چین گاریوں کی بنادوں


گارسی کی چیج کو چیج دائرے پر ناپا جاتا ہے جس کا قطر چیج قطر  $d_0$  ہوتا ہے۔ دندانوں کے پینڈے کی سطح گولائی میں بنائی ہوتی ہے جس کا نصف قطر  $r_k$  چین کے رولر کے قطر "dr" کے لصفت کے برابر ہوتا ہے۔ دندانوں کے ہپلو کی چیج دائرے سے اوپر کی سطح کروی ہوتی ہے جس کا نصف قطر  $\frac{d_r}{2} - t - r_k$  ہوتا ہے (شکل 63.1)۔

چین کے آسانی سے چلنے کے لیے دندانوں کی اُپر سے موٹائی کم رکھی جاتی ہے۔ نیز دندانوں کی چوڑائی چین کی پتزوں کے درمیانی فاصلے سے 10 فی صدمہ ہوتی ہے گاریاں بنانے کے لیے میلا گیا سٹیل رگاری مکمل طور پر خرد کر یا مختلف حصوں کو باہم ویلڈ کر کے تیار ہوتی ہیں، ڈھالا جاسکنے والا سٹیل، کاست آرٹ اور سٹیل کی چادر استعمال کی جاتی ہے (شکل 63.2)۔


چین کے ذریعے ملائی گئی گاریاں بالکل ایک سیدھے میں ہونی چاہیں۔ ان کے مرکزوں کا درمیانی فاصلہ اگر 30t سے 50t کے درمیان رکھا جائے، تو نہایت مناسب ہوتا ہے۔ زیادہ فاصلہ ہونے کی صورت میں چین کی جنس کو کم کرنے کے لیے سپرینگ کے سامنہ لگا ہوا رولر یا گاری استعمال کی جاتی ہے جو چین کو دبائے رکھتی ہے۔ یہ چین کو کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بھیشہ خیال رکھا جاتا ہے کہ چین کو چکنلنے کے لیے مناسب مقادیر میں تیل یا گلیں دیتا ہوتا ہے۔ چین کو اُس وقت تبدیل کرنا پڑتا ہے جب کھچا یا گاریوں کے تھنے سے چین کی لمبائی میں 3 فی صد اضافہ ہو جائے۔

## گراریاں

گراریاں دو ایسی شافتیں کے درمیان حرکت کو منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں جن کا درمیانی فاصلہ زیادہ نہ ہو۔ گراریوں کے ذریعے حرکت کو مختلف رفتاروں اور مختلف سمتیں میں منتقل کیا جاسکتا ہے۔

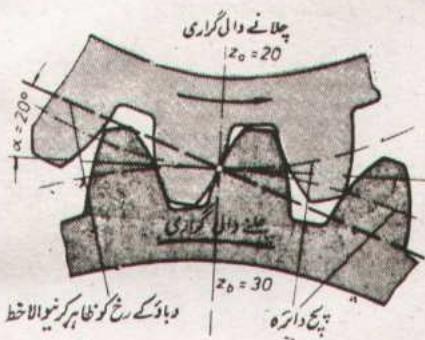

شکل 64.1 : گراری سے قوت کی منتقلی

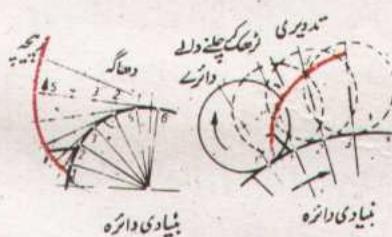

شکل 64.2 : تندیوری توں کا بننا      شکل 64.3 : پیچھے توں کا بننا


## دنداون کی بناؤٹ

قوتوں کی منتقلی کے درمیان دنداون کے ایک درمرے پر مبنی ہے۔ وقت ان کی سطحوں کو کم سے کم چھلانچا ہے تاکہ گھساو، رگڑا اور شور کم سے کم پیدا ہو۔ علاوہ ازیں دو یا ہم مل کر چلنے والی گراریوں کے ذریعے دائرے پر محیطی رفتار برابر ہوئی چاہیے۔ (شکل 64.1) یہ شرائط اس وقت تقریباً تقریباً پوری ہوتی ہیں جب دنداون کے پہلو ایک خودار گولاٹی میں تعینی درج ہجھ (involute) یا تندیوری (cycloidal) ہوں۔ عام شنین بنانے کے کام میں گراریوں کے لیے درج ہجھ شکل کی گولاٹی استعمال کی جاتی ہے (دھانے کی لیکر)۔ درج ہجھ گولاٹی (شکل 64.2) اس وقت بنی ہے جب کسی گول چیز پر پہنچنے والے دھانے کے طرح اُتا راجائے کہ وہ بالکل سیدھا ہے۔ اس دھانے کے سرے کی حرکت سے بننے والی قوس کو درج ہجھ کہتے ہیں۔ گراریوں کے دنداون کے پہلوؤں کی سطحیں درج ہجھ قوس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتی ہیں۔

درج ہجھ نام سطح والے دنداون والی گراریوں کی شافتیں کے درمیانی فاصلے میں اگر تھوڑی بہت تبدیلی آجائے تو گراریوں پر زیادہ اثر نہیں پڑتا۔ ان کو تیار کرنا آسان اور سستا ہوتا ہے کیونکہ اس قسم کی گراریوں کو ایسے ٹولز سے کام جاسکتا ہے جن کے دنداون کے پہلو کروی کی بجائے سیدھے ہوں۔ دنداون کے بنیادی حصے مضبوط ہوتے ہیں۔

تندیوری قوس (شکل 64.3)، اس وقت بنتی ہے جب کسی گول چیز پر درمری گول چیز نہ لٹک کر چل رہی ہو۔ تندیوری پہلوؤں والی گراریاں زیادہ درست کام کرتی ہیں مگر شافتیں کا درمیانی فاصلہ کم وسیع ہو جانے کے لحاظ سے یہ گراریاں بہت حساس ہوتی ہیں۔ ان گراریوں کو زیادہ تر گھریاں بنانے کی صنعت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ان گراریوں کی تیاری کے لیے استعمال ہونے والے ٹولز کے کٹائی کرنے والے دنداون کے پہلو کروی ہوتے ہیں۔

اگر درج ہجھ گراری کے جو دائیں کو اتنا بڑھ دیا جائے کہ وہ خط متقین کی شکل اختیار کرے، تو دنداون کے پہلو کروی کی بجائے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ سیدھی سطح پر اگر دنداون بنائے جائیں تو اسے گیئر ریک کہتے ہیں۔ گیئر ریک کے دنداون

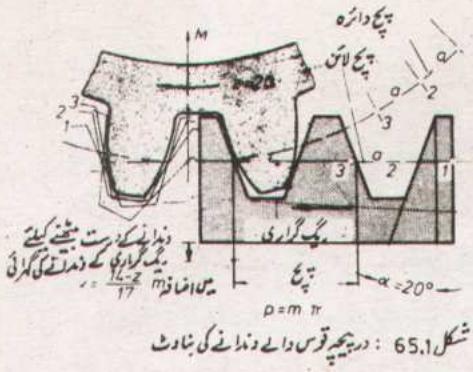

شکل 65.1 : دریچ پچ قوس دالے دندانے کی بنادت

کی سطح پچ لائن کے ساتھ زاویہ  $\alpha$  پر ہوتی ہے۔ دریچ گاری کی صورت میں اس زاویہ  $\alpha$  کی قیمت 20 درجے ہوتی ہے۔ دندانے کاٹنے والے ٹول پر بھی یہ زاویہ درج کیا ہوتا ہے۔


### گراریوں کی پیمائشیں

گراری کی پیمائشیں گراری کے پچ دائرے پر محض ہوتی ہیں۔ جس کا معیط  $D_0 \times \pi$  ہوتا ہے جس کو سرکلر پچ P اور دندانوں کی تعداد T سے بھی ظاہر کیا جاسکتا ہے۔  $\frac{P}{\pi}$  کی قیمت کو ماڈیول (m) کے میں  $D_0 - \frac{P}{\pi} = m$  (65.2) سے 75 ماڈیول کی گراریاں بنانی جاتی ہیں۔ (شکل 65.2) ہر دندانے کے حصے میں جتنا پچ قطر آتا ہے، وہ ماڈیول کھلاتا ہے۔

دو بائیں مل کر جلنے والی گراریوں کا ماڈیول اور دباؤ کا زاویہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔

### گراریوں کے دندانوں کی تیاری

#### اشکالی ملنگ (Form Milling) کے طریقے سے

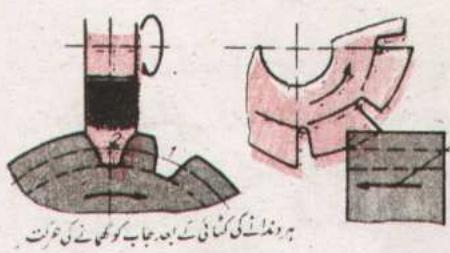

شکل 65.2 : گراری کی پیمائش

خاص شکل میں کٹا کرنے والے ایسے ملنگ کٹر سے یونیورسل ملنگ مشین پر گراریوں کے دندانے کاٹے جاسکتے ہیں جس کی بنادٹ دندانوں کی دریافی خالی جگہ کے مطابق ہو۔ گراری کے دندانے کاٹنے کے لیے جاب کی نیزہوں ملنگ مشین کے ساتھ تقسیم کار (انڈیکنگ) ہے۔ ملنگ کیا جاتا ہے اور ایک ایک کر کے دندانے کاٹے جاتے ہیں۔ (شکل 65.3)

شکل 65.3 : ملنگ مشین پر گراری کی تیاری

بالکل درست بنادٹ والے دندانے حاصل ہو دندانے کی بنادت کے بعد گراری کے دندانوں کی پچ کے مطابق جاب کو گھننا پڑتا ہے۔

کرنے کے لیے دندانوں کی تعداد کے مطابق مخصوص نمبر کے ملنگ کر کر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اخراجات کی بحث کے لیے شکل میں معمولی سی تبدیلی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح 8 ماڈیول تک ہر ماڈیول کے لیے 8 ملنگ کٹر اور ماڈیول 9 سے اوپر کے ماڈیول کی صورت میں ہر ماڈیول کے لیے 15 ملنگ کر کر استعمال کیے جاتے ہیں۔

## ہانگ (Hobbing) کے طریقے سے

اس طریقے میں دندانے کاٹنے کے لیے ہاب (کرٹ) استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی بنادٹ ایسے درم سے منشاہ ہوتی ہے جس کے دندانے در پیچ شکل کے مطابق بنے ہوں۔

اور ان دندانوں کے عموداً ہانگ کے طریقے سے جھریاں کافی شکل 66.1 : ہانگ کے طریقے سے جھریاں کافی

ہوں۔ جاب اور کرٹ اس طرح مل کر کام کرتے ہیں جیسے درم سوت یا جاتا ہے جب کزادہ گراری کے دندانوں کا رخ یا کسر کے علاوہ ہو۔ مثلاً ہانگ کرٹ بائیں ڈالت کر دندانوں والی گراری تیار کرنی ہو تو وہ جاب جس پر 50 دندنے

کاٹنے ہوں اتنی درم میں ایک پچھر کا طبقاً صلبی دیر میں ہاب 50 چکر کاٹتا ہے۔ ہاب کی پیچ کاٹنی جانتے والی گراری کی پیچ کے برابر ہوتی ہے۔ ہاب کو گراری کے خور کے متوازی حرکت دی جاتی ہے۔ اگر ایک سے زیادہ جابوں کو اکٹھا باندھ لیا جائے تو وقت میں بچت ہوتی ہے۔ پس گراری کاٹنے کے لیے ہاب کو زاویہ ۲ پر جھکا کر باندھا جاتا ہے۔ ترچھے دندانوں والی گراری کاٹنے کے لیے ہاب کو باندھتے وقت دندانوں کے جھکاؤ کے زاویے

B کو جبی مدنظر کھا جاتا ہے۔ (شکل 66.1)

درم گراری کاٹنے وقت ۶° سے ۸° بل کے جمعہ کا زاویہ (helix angle) ہوتے کہ درم میں ہاب کو جاب کی طرفی حرکت میں حرکت دی جاتی ہے اور زاویہ بڑھنے کی صورت میں مماسی پوزیشن میں (شکل 66.2)

## شپنگ کے طریقے سے


دندانوں کی ذریعی جگہوں کی کٹانی ایک سیدھے دندانوں والی کٹ کی مدد سے کی جاتی ہے کٹانی کرنے والا یہ ٹول آگے اور پیچھے کی سڑوک مکمل کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خور پر گھومتا بھی ہے۔ تیار کی جانتے والی گراری کاٹنے والے ٹول کے ساتھ اس طرح چلتی ہے جیسے کسی درم سی گراری کے ساتھ۔ والپی سڑوک کے دوران ہاب کو پیچھے ٹھاکیا جاتا ہے۔ دندانوں کے کٹ کی گھرانی کی حرکت (ایڈ جینگ موشن) ٹول سے نہ جاتی ہے۔ (شکل 66.3)



شکل 66.2 : ہانگ کے طریقے سے سیلکل گراری کی تیاری



شکل 66.3 : شپنگ کے طریقے سے گراری کاٹنے کے ذریعے یہ روٹی اور اندر دنے دندانوں والی گراری کاٹنے

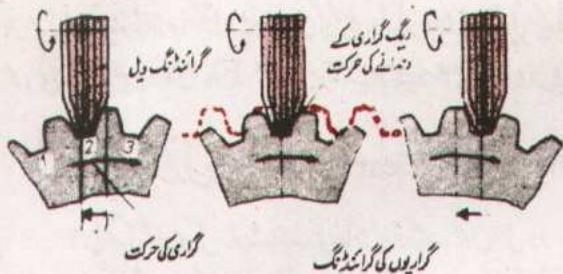


### گرینڈنگ کے طریقے سے (شکل 67.1)

اس طریقے میں سان کے پہیے کی رگڑائی کرنے والی سطحیں اس طرح ہوتی ہیں جیسے گیریک کے دندانوں کو کاٹنے والے ٹول کی گرینڈنگ کے طریقے سے دندانوں کے پسلوؤں کا سطحی معیار بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے تیار کی ہوئی گرایاں اگر زیادہ تیز رفتاری سے کام کرنے والے گیریکیں میں لگی ہوں تو آواز پیدا نہیں ہوتی اور حکمتی بھی کم ہیں۔

### گیئر ڈرائیو (Gear Drive)

اگر دو یادو سے زیادہ گرایاں باہم کرچلپیں تو اس کو گیئر ڈرائیو کہتے ہیں۔ گیئر ڈرائیو سے گردشی معیار کو منتقل کیا جاتا ہے۔ باہم کرچلنے والی گرایوں کے دندانوں کی بناؤٹ اور تکل کا اختلاف منتقل کی جانے والی قوت، مطلوبہ نسبت منتقلی، گرایوں کے پچ دائرے پر ناپی جانے والی محیطی رفتار اور شافٹوں کے ایک دوسرے کی نسبت سے واقع ہونے پر ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل مختلف اقسام کی گرایاں ایسی شافٹوں پر حرکت منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں جن کے محوری خط باہم متوازی واقع ہوں۔


### سپر گراری (Spur Gear)

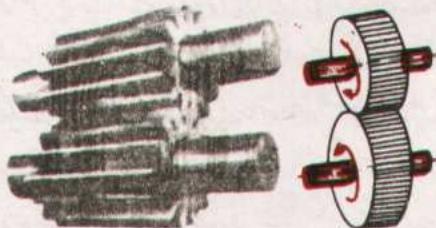

اس قسم کی گراری پر شافت کے محور کے متوازی دندانے ہوتے ہیں۔ کیونکہ دندانے باہم کرکے ایک کرکے چلتے ہیں، اس لیے چلتے وقت آواز پیدا ہوتی ہے۔ ان گرایوں کو تیار کرنا آسان ہتا ہے (شکل 67.2)۔

شکل 67.2 : سپر گراری


### ترچھے دندانوں والی گراری (Helical Gear)

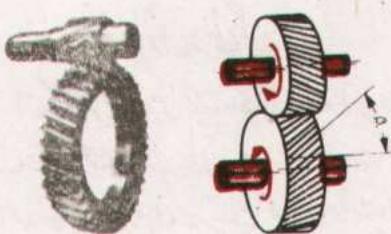

شکل 67.3 : تیچے دندانوں کی گرایاں

اس قسم کی گراری دندانے شافت کے محور کے ساتھ  $8^{\circ}$  سے  $20^{\circ}$  پر ترچھے بننے ہوتے ہیں۔ اگر دندانوں کے عموداً سیکشن کاٹ کر دیکھا جائے تو دندانوں کی بناؤٹ دی پیچکی طرح ہوتی ہے۔ دندانے دائیں یا بائیس طرف کو ترچھے ہو سکتے ہیں۔ جب گیر چلتے ہیں تو ترچھے بننے ہوئے دندانوں پر آہستہ آہستہ دباؤ پڑتا اور ختم ہتا رہتا ہے۔ بیک وقت کئی دندانے ایک دوسرے کو دباتے ہیں، اس لیے اس قسم کی گرایاں چلتے وقت آواز پیدا نہیں کرتی ہیں۔

ان پر زیادہ دباؤ دالا جاتا ہے اور ان کی مکمل رفتار 160 میٹر فی سینٹی میکڑ ہو سکتی ہے ترچھہ دنداں کی وجہ سے شافت کے محوری سمت میں دباؤ "FA" پیدا ہوتا ہے جیسے سلامی دلرواری محوری (axial) بینگ برداشت کرتے ہیں۔ (شکل 68.1)۔

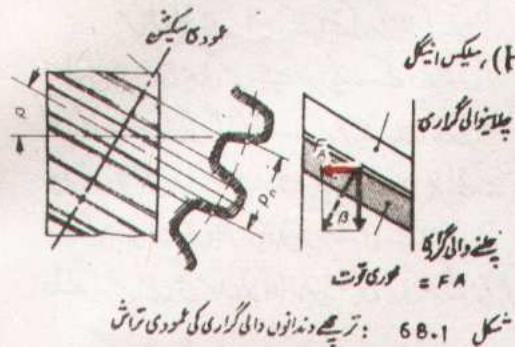


شکل 68.1 : ترچھے دنداں والی گیری کی مودوی تراش برداشت کر سکتی ہیں

### بلدار دنداں والی گیری (Spiral Gear)

اس فرم کی گیری کی بناء پر ایک ہی سائز کی ترچھے دنداں والی دو طرح جو ڈھنی گیریوں کی مانند ہوتی ہے جن کے دنداں کا کمزور ایک دوسرے کے مقابلہ میں ہو۔ اس طرح کی بناء والی گیری میں ترچھے دنداں والی گیریوں کی تمام خصوصیات موجود ہوتی ہیں مگر شافتوں پر مودوی دباؤ نہیں پڑتا ہے اور زیادہ دباؤ برداشت کر سکتی ہیں



شکل 68.2 : بلدار دنداں والی گیری

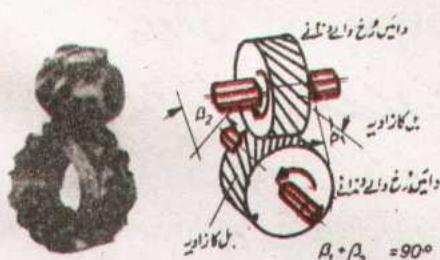

شکل 68.3 : بلدار دنداں والی گیریاں  
استعمال کیے جاتے ہیں۔

### بلدار دنداں والی گیری (Spiral Gear)

اس فرم کی گیری پر بلدار دنلنے کا طریقہ ہر ٹوئے میں اور ان کی شناسی ایک دوسرے کے مقابلہ کسی زاویے پر واقع ہوتی ہے۔ گیرے باہم مل کر چلنے والی گیریوں کی صورت میں ان زاویوں  $\beta_1$  +  $\beta_2$  کو جمع کر لیا جائے جن کے مقابلہ بلدار دنلنے کا طریقہ ہے جسے ہمیں تردد زاویہ حاصل ہو جاتا ہے جو دونوں گیریوں کی شافتوں کے درمیان بنتا ہے عموماً ان کا مجموعہ  $\beta_1 + \beta_2 = 90^\circ$  ہوتا ہے۔ گیریوں کے دنداں کی طبعی ایک دوسرے پر گھونٹنے کے مقابلہ ساتھ چلتی جیسی ہیں کیونکہ چلتے وقت وہ ایک دوسرے میں چڑھتے ہیں کیونکہ یہ ملے ہوئے ہیں۔ اس طرح چلنے کی وجہ سے کم قوت کو گیری زنقاری سے منتقل کر سکتے ہیں۔ ان کی نسبت مشتقی کی حد 1:5 ہوتی ہے۔ اس فرم کی گیریاں میٹروں کے دوسرے حصوں کو چلانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں مثلاً کیم شافٹ، جوزیاہ ترچھوٹے چھوٹے پرزوں۔




شکل 68.4 : اندروںی دنداں والی گیری

اس گیری کی مہوت میں ایک اندروںی دنداں والی گیری کے اندر ایک بیردنی دنداں والی گیری لگائی ہوتی ہے۔ اس صورت میں شافتیں قریب قریب ہوتی ہیں، اس لیے اس فرم کی گیریوں کو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب جگہ کم ہو۔ گیریاں ایک ہی سمت میں ٹھوٹی ہیں۔ (شکل 68.4)

## (Gear Rack)


## گیئر ریک

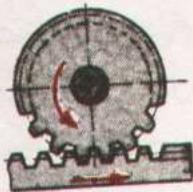

69.1 گیئر ریک

گیئر ریک کے ذریعے گردشی حرکت کو خلی حرکت یا خلی حرکت کو گردشی حرکت میں تبدیل کر کر منتقل کیا جاتا ہے اور گیئر ریک ایسے حصوں کے ساتھ لگائے جاتے ہیں جو ایک ہی مقام پر دائمی باہمی خطی حرکت کرتے ہوں۔

## گرازیوں کو لگانا

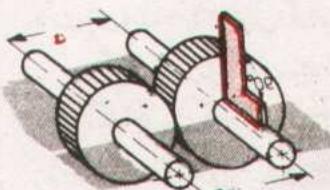


شکل 69.2 گرازیوں کو لگانا

گرازیاں اسی صورت میں بغیر کسی نقص کے چل سکتی ہیں جب ان کے مائز (دنالوں کی موٹانی، دنالوں کی اوپنچانی، پچ) اور دنالوں کی بناوٹ درست ہو۔ ان کو بالکل گولاں میں گھوننا چاہیے اور گرازیوں کی اطراف کی سطحیں شافٹوں کے ساتھ قائمے زاویے پر ہونی چاہیں۔ گرازیاں شافٹوں پر پڑھی نہیں لگی ہونی چاہیں۔ تیزی سے گھونٹنے والی شافٹیں اور سینڈل جن پر گرازیاں لگی ہوں نہایت احتیاط سے متوازی کی جاتی ہیں۔ (شکل 69.2)

سپر گرازی کے دنالے شافٹوں کے محوری خط کے متوازی ہونے چاہیں۔ سپر گرازی اور ترجیحے دنالوں والی گرازی کے دنالوں کی سخت کو دیتیں۔ گیئر کی مدد سے گرازی جانچنے والی مشین پر جانچا جاتا ہے۔

دو گرازیوں کے مرکزوں کا درمیانی فاصلہ  $\frac{m}{2} = \frac{d_{o_1} + d_{o_2}}{2}$  (T<sub>1</sub> + T<sub>2</sub>) a۔ بالکل درست ہونا چاہیے تاکہ دنالے درست طور پر ایک دوسرے پر دباؤ دیں۔


حرکت منتقل کرنے والے حصوں کو اس طرح لانا بہت سخت ہے کہ دو آپس میں مل کر جانچنے والی گرازیوں کی پہلو کی سطحیں پوری ملبائی تک ایک دوسرے کو ایک جیسا چھوٹیں۔ گرازی کے دنالوں پر نیک گاگاریہ دیکھا جاتا ہے کہ دنالے کس حد تک ایک دوسرے کو درست چھوڑتے ہیں۔ اگر گرازی کے دنالوں کو بلائی کے رُخ میں محول سا کروی بنا دیا جائے تو دنالوں کے درمیانی جتھے دباو برداشت کرتے ہیں۔ اس طرح دنالے بنانے سے گرازیاں جلدی خراب نہیں ہونے پاتیں اور گرازیاں لگاتے وقت جو خلیا رہ جاتی ہیں ان کو کسی حد تک دُور کیا جاسکتا ہے (شکل 69.3)۔

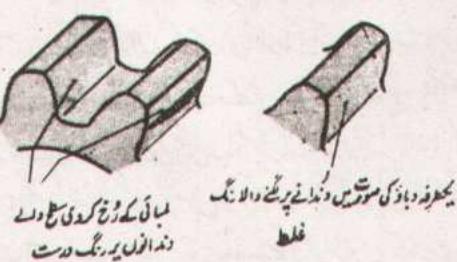

شکل 69.3 گرازی کے دنالوں پر نیک غلط کا گرازیاں کے درست نیک کیا جائیں

## مخروطی گرازیاں (Bevel Gears)

مخروطی گرازیاں اس وقت استعمال کی جاتی ہیں جب شافٹیں جن پر گرازیاں لگائی ہوں، کے محوری خطوط متوازی نہ ہوں بلکہ ایک

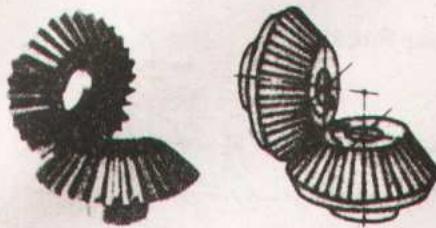

شکل 70.1 : سیٹے دنالوں والی مخروطی گرایاں

دوسرے کے مقابلہ تکسی زاویے پر واقع ہوں۔ شافٹوں کے دریان عموماً بنتے والے زاویے 90° لہوتا ہے، تاہم یہ زاویہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ مخروطی گرایاں اسی طرح کام کرتی ہیں جس طرح دو سلامی دار سطح والے ایسے حصے باہم مل کر چلتے ہیں جن کے محوری خطوط ایک دوسرے کو کاٹتیں لیعنی منقاطع واقع ہوں (شکل 70.1)۔


سیدھے دنالوں والی مخروطی گرایی کے دندانے اس کے خیالی نقطہ راس کی سمت میں ہوتے ہیں۔ مخروطی گرایی کو بنانے میں پیچیدگی اس کی درستگی کو متاثر کرتی ہے۔ مخروطی گرایی کو لگاتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ درست لگے تاکہ دندانے ایک دوسرے میں بھپس نہ سکیں۔



شکل 70.2 : بلدار دنالوں والی مخروطی گرایاں

اگر مخروطی گرایی کے ذریعے زیادہ قوت تو لوں کو منتقل کرنا مقصود ہو اور ان کے چلنے سے آواز بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے تو ترچھے دنالوں یا بلدار دنالوں والی مخروطی گرایاں استعمال کی جاتی ہیں۔ بلدار گرایی کی صورت میں چھوٹی گرایی (pinion) کے کم از کم دو دندانے بیک وقت بڑی گرایی (crown gear) کے دنالوں کو چھوٹتے ہیں (شکل 70.2)۔ اس طرح گرایاں چلتے وقت آواز پیدا نہیں کرتی ہیں اور دونوں گرایوں کی شافٹوں کے محوری خط منقاطع واقع ہوتے ہیں۔ چھوٹی گرایی کا محوری خط بڑی گرایی کے محوری خط سے بڑی گرایی کے نیچے قطر کے  $\frac{1}{8}$  حصہ تک ایک طرف کو ٹھاپٹا ہو سکتا ہے۔ ایسا خصوصاً موڑگاڑیوں میں ہوتا ہے جس سے پر و پیسل شافٹ (propeller shaft) کو نسبتاً بچھے لگایا جا سکتا ہے اور اس طرح اس کے لیے کم جگہ درکار ہوتی ہے۔

### مخروطی گرایوں کو لگانا

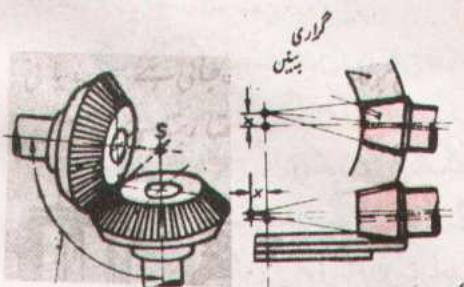

شکل 70.3 : مخروطی گرایاں نکلتے وقت


پیمانہ دلائیں  
مخروطی گرایوں کا دریان زاویہ

دھونوں کا دریان زاویہ

مخروطی گرایاں لگانا

سیدھے دنالوں والی مخروطی گرایاں اس لحاظ سے بہت ساس ہوتی ہیں کہ ان کے محوری خطوط کی سیدھہ درست ہو۔ ایسا نہ ہونے کی صورت میں پوسے کے پوسے دندانے پر دباو نہیں پڑتا۔ بلکہ صرف ایک کنارے پر ہی دباو پڑتا ہے جس سے چھوٹی گرایی بلدری گھس جاتی ہے (شکل 70.3)۔ مخروطی گرایوں کو اکٹھا لگاتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ گرایوں کے محوری خط ایک دوسرے کو مطلوبہ زاویہ پر کاٹتے ہوں (شکل 70.4)۔ اس کے لیے گیرنکن کے ہاؤنگ میں لگائے جانے والے برینگ کو اچھی طرح جایا جاتا ہے۔

بلدار دنالوں والی مخروطی گرایوں کی صورت میں دو باہم مل کر چلنے والی گرایوں کے دنالوں کے قبل ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ مختلف طریقے سے

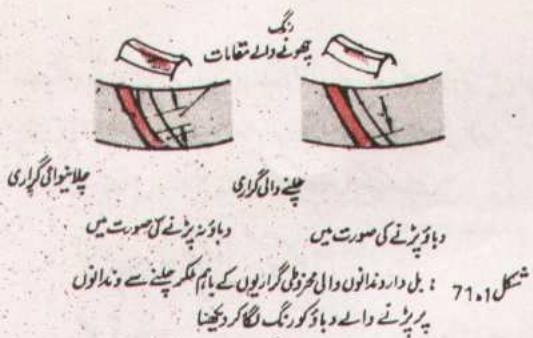

بل کھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس سے دندانے ایک دوسرا کو صرف مرکز پر چھوٹتے ہیں۔ جوئی خطوط کے ایک سیدھے میں نہ رہنے سے باہم چھوٹنے والی طبوں کا مقام بدل جاتا ہے جس سے حد سے زیادہ یک طرف دباؤ نہیں پڑتا۔ دباؤ پڑنے پر دندانوں کی چھوٹنے والی طبوں کی تعداد بیشتر جاتی ہے (شکل 71.1)۔



### ورم اور درم گاری

ورم اور درم گاری کی شافتیں ایک دوسرے کے مقابلے 90° درجے کے زاویے پر منقاطع واقع ہوتی ہیں (شکل 71.2)۔ ورم درم گاری کو چلاتا ہے۔ ورم حرکت منتقل کرنے والی چڑیوں سے مشابہ ہوتے ہیں اور اس پر ایکی چڑیاں کافی ہوتی ہیں۔ ورم پر چڑیاں ایک ممٹہ والی یا متعدد ممٹہ والی اور دائیں ہاتھ کی یا یا ماٹیں ہاتھ کی ہو سکتی ہیں۔ درم گاری کے دندانے نہت کے ایک حصے کے دندانوں سے سلسلے ہلتے ہیں جو کالے کے ساتھ لگا ہو۔


ورم اور درم گاری بہت زیادہ نسبت منتقل کے ساتھ حرکت منتقل کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جو 1:60 تک ہو سکتی ہے درم کے 60 چلک گانے پر درم گاری ایک چلک مکمل کرتی ہے۔ اسی نسبت کا اطلاق منتقل کی جانے والی قلوں کے لیے ہوتا ہے۔ درم اور درم گاری بغیر آواز کے چلتے ہیں اور بہت زیادہ قلوں کو منتقل کر سکتے ہیں۔ اگر درم کی چوڑی کے بل کا زاویہ ۲۵° کم ہو تو اس کو درم گاری کی مدد سے چلا یا نہیں جاسکتا (شکل 71.3)، وزن اٹھانے والی مشینوں کی صورت میں اگر درم گاری کے نظام گوونzen اٹھانے کے لیے استعمال کیا جائے تو دلن خود بخود واپس گرتے نہیں پاتا۔

درم پر جوئی دباؤ بہت زیادہ پڑتا ہے جسے جوئی بینگ برداشت کرتے ہیں۔ درم کے گھومنے سے گردشی معیار کی بدولت پیدا ہونے والی نیلی قوت F درم گاری میں محیطی قوت  $F_1$  پیدا کرتی ہے۔ جس کے رو عمل سے پیدا ہونے والی قوت مختلف سمت میں درم کے بینگ پر عمل کرتی ہے۔ قوت  $F_1$  سے نیمقطبی (radial) قوت  $F_2$  پیدا ہوتی ہے جو درم گاری کے بینگ پر دباؤ ذالتی ہے (شکل 71.4)۔

درم اور درم گاری کے درمیان بہت زیادہ رگڑ پیدا ہوتی

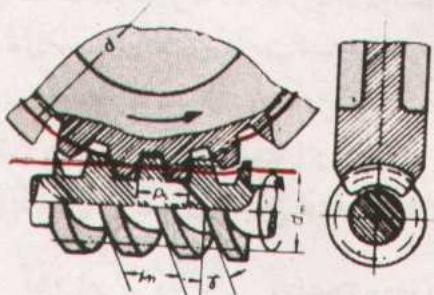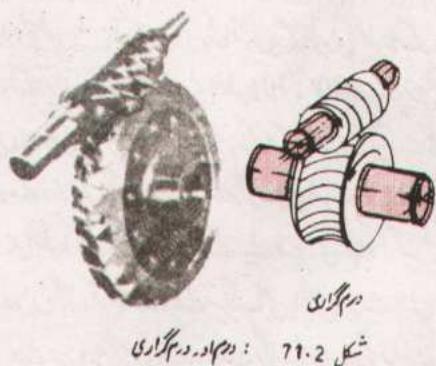


شکل 71.3 : درم اور درم گاری کی پیمائشیں

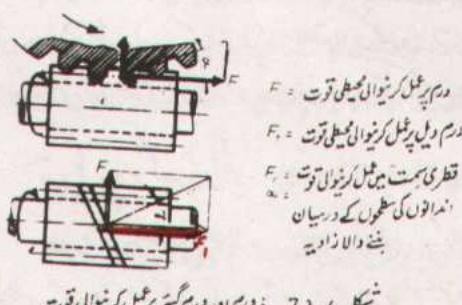

شکل 71.4 : درم اور درم گاری پر عمل کرنے والی قوت

ہے۔ گھاؤ اور گارٹ پیدا ہونے کو کم کرنے کے لیے درم کو سیل اور درم گاری کو کاست آئری اور کافی سے بتایا جاتا ہے۔  
اُن ہی دجوہات کی بتا پر درم اور درم گاری کو جزوی طور پر تیل میں دوبارہ نہ چاہیے۔ گیر بس کے ساتھ ایک طرف شیشے کی نی  
لگی ہوتی ہے جس سے تیل کا لیوں دیکھا جا سکتا ہے۔

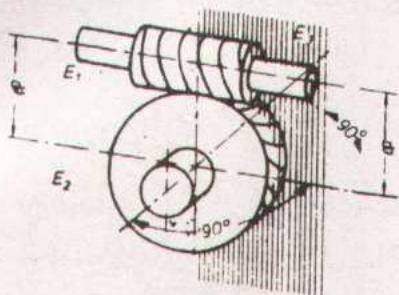

شکل 72.1 : درم اور درم گیر کو لگانا

### درم اور درم گاری کو لگانا

لگاتے وقت یہ بات اہم ہے کہ درم اور درم گاری کے محوری خطوط E<sub>1</sub> اور E<sub>2</sub> متوالی ہوں (شکل 72.1)۔  
اُن دونوں طفبوں میں فرق دونوں شافتوں کے محوری خطوط کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوتا ہے۔ محوری خطوط طلاز 90° درجے پر واقع ہرنے چاہیں اور ععودی سطح E<sub>3</sub> جو درم کے مرکز سے گزرتی ہے لازماً درم گاری کے دندانوں کے درمیان سے گزرنی چاہیے۔ درم اور درم گاری کے محوری خطوط کو درست رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ گیر بس کے ہائنسگ میں لگائے جانے والے بینگ بھی بالکل درست ہوں۔




دندانوں کی صورت میں  
دندانوں کے درست گھمنے کے  
شکل 72.2 گاریوں کے درست گھمانے کے

درم اور درم گاری کے درست لگائے جانے کو جانچنے کے لیے دندانوں کی سطح پر سیاہی لگا کر جانچا جاتا ہے (شکل 72.2)۔ غالباً درم کو چلانے سے درم کے محیل کنارے کے قریب اور دباؤ کے تحت چلانے کی صورت میں دندانوں کے لفٹ ٹک بھی ایسی درم گاری کے دندانوں پر لگ جانی چاہیے۔ دائمی طرف کو چڑیوں والا درم کی صورت میں درم کو دائمی طرف گھمنے سے سیاہی درم گاری کے دندانوں کے بائیں آدھے حصے پر لگے گی جبکہ دائمی طرف گھمانے سے دینی جانب۔

### تغیری پر گیر ڈرائیو (Variable Speed Gear Drive)

رفار تبدیل کرنے والی گاریوں کے ذریعے حرکت پیدا کرنے والی ماشین کے پیڈل کے چکروں کی تعداد ایک ہی رہنمے کے باوجود چلانی جانے والی ماشین کو مختلف مطلوب رفتاروں سے چلا�ا جاسکتا ہے۔ ماشین ٹولز کی صورت میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ میں موشن اور فیڈ موشن جاب کے مطیر میں اور استعمال کیے جانے والے لٹاڑ کے مطابق ہو۔  
ماشین کو جس قدر مختلف رفتاروں سے چلا�ا جا سکے ماشین اسی قدر بہتر کام دیتی ہے۔

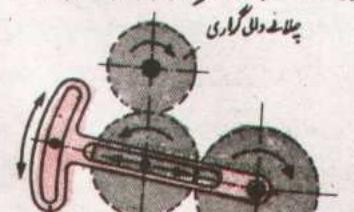


تبدیل پر گیر ڈرائیو (Chang Gear Drive) (شکل 72.3)۔

مطابق نسبت منطبق کو مختلف دندانوں والی گاریاں لگا کر حاصل کیا جاتا ہے۔ پلٹ دل گاری  
ہے۔ ہر ماشین کے ساتھ ایسی گاریاں ہوتی ہیں جن کو تبدیل کر کے ماشین کے مختلف شکل 72.3 : تبدیل پر گیر ڈرائیو  
کیلئے پہنچتے ہیں۔


جھوٹوں کو مختلف رفتاروں سے چلایا جاتا ہے۔ ان کو باہم تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ گری تبدیل کرنے والے ایک سب توڑے سو راخ والے لیور کے ذریعے گریوں کو اس طرح مطلوب حالت پر لایا جاسکتا ہے کہ وہ درست چلیں۔ اگر گریاں درست نہیں تو اس سے گھانے سے ان کو بینز کی رکاوٹ کے چلنے چاہیے۔

### سمت پلت گئر درائیو (Tumbler Gear Drive)

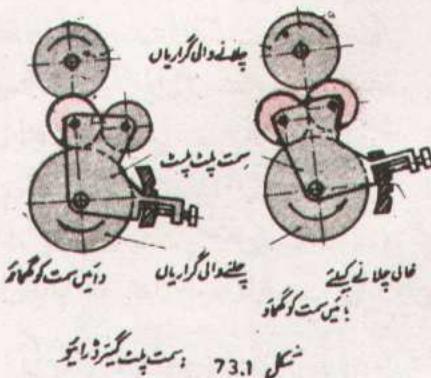

سمت پلت گریوں کے استعمال سے شافٹوں اور چکروں کے گھومنے کی سمت اس طرح تبدیل کی جاتی ہے کہ ان کے چکروں کی تعداد میں کوئی فرق نہ آئے۔ چلانے والی اور چلنے والی گریوں کے دریان میں نی ہوئی گریوں کو ایک لیور پر تھوڑی سی قوت لگا کر تبدیل کیا جاسکتا ہے جو کہ ایک ایسی پیٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں جس سے اس کے محور پر خاص حد تک لیور کے ذریعے گھایا جاسکتا ہے۔ (شکل 73.1 )

### سلائینگ گئر درائیو (Sliding Gear Drive)

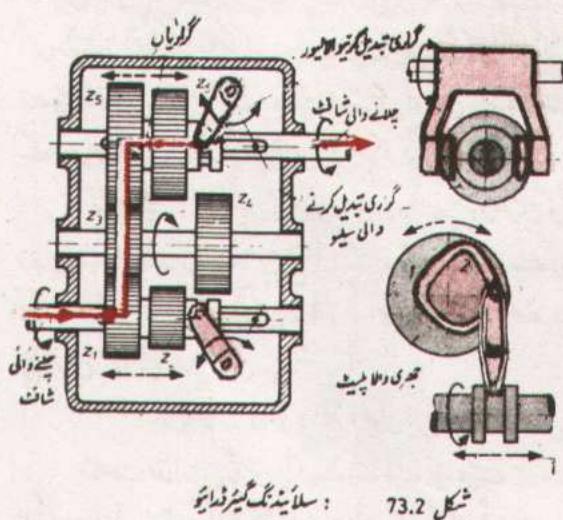


اس طرز پر بنائے گئے گئر بس میں نی ہوئی گریوں کو ان کے محور کی سمت میں دھکیل کر گریوں کے ساتھ ملا جاسکتا ہے جوں کے ملنے سے چلنے والی شافٹ مطلوب چکروں کی تعداد سے گھونما شروع کر دیتی ہے۔ دھکیل یا کھسکانی جاسکنے والی گریاں عموماً متعدد جھریوں والی شافٹوں پر لگائی ہوتی ہیں اور تھوڑی سی قوت لگانے پر گریوں کو مطلوب حد تک درست کھسکایا جاسکتا ہے۔ نیز اس قسم کی شافٹ کے ذریعے چابوں (keys) سے شافٹوں پر جوڑی گئی گریوں کی نسبت زیادہ گردشی میسا کر منقل کیا جاسکتا ہے۔ رفتاروں کی متعدد منتفعیتیں حاصل کرنے کے لیے کئی گریوں کو ایک ساتھ طیا ہوتا ہے۔ یعنی گریوں کا چھالا گھا لایا ہوتا ہے۔

کھسکانی جاسکنے والی گریوں کو ایک لیور استعمال کرتے ہوئے گریاں تبدیل کرنے والے چھٹے رجواہک لفظ کے گرد گھوم سکتا ہے) کے ذریعے تبدیل کیا جاتا ہے یا ایک گری اور چھوٹی گری اور چھوٹی گری کو استعمال کرتے ہوئے کھسکانے والے چھٹے کے ذریعے۔ ان کو تبدیل کرنے کے لیے قرص والا لامبی اسٹیل کیا جاسکتا ہے جو میکانی، برقی مقناطیس یا ہائیڈرولک کے اصول پر کام کرتا ہو۔ (شکل 73.2 )

### نارٹن گیئر درائیو (Norton Gear Drive)

اس قسم کے گیئر بس سے 10 تک مختلف رفتاریں حاصل کی جاسکتی ہیں۔ چلنے والی شافت پر ترتیب وار لگی ہوئی گرالیوں کو چلانے والی شافت پر لیور کے ذریعے کھلکھل جاسکتے وہی گاری سے جوڑا ہوتا ہے۔ چھے کھسکا کر ترتیب وار لگی ہوئی گرالیوں میں سے جس گاری کے ساتھ چاہیں رابطہ قائم کیا جاسکتا ہے، چونکہ گرالیاں ہائی درست طور پر مٹنے نہیں پاتیں اس لیے اس قسم کے گیئر بس کو کم مقدار میں قویں کم رفتار پر منتقل کرنے کے لیے ہی استعمال کیا جاسکتا ہے (شین ٹول کی صورت میں فید موشن کے لیے)۔ (شکل 74.1)

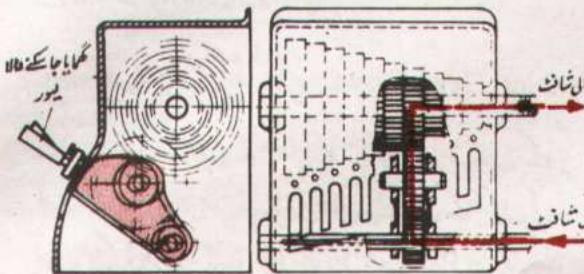


شکل 74.1 : نارٹن گیئر درائیو

### فرکشن ڈرائیو (Friction Drive)

اس طریقے سے رگڑ کے ذریعے دو متوازنی، ایک دوسرے پر سے گزرنے والی یا ہائی مٹنے والی میٹی شافٹوں کے دریان حرکت کو منتقل کیا جاسکتا ہے جو قریب قریب واقع ہوں۔ رگڑ سے چلنے والی پہیے مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کو اُس وقت استعمال کیا جاسکتا ہے جب زیادہ محیطی رفتار کو منتقل کرنا ہو اور منتقل رفتاریں مختلف سمتیوں میں حاصل کرنی ہوں۔ رگڑ سے چلنے والی پہیے بغیر چھکلے پیدا کیے چلتے ہیں اور ان کے چلنے سے آواز بھی پیدا نہیں ہوتی ہے چلانے اور چلنے والی شافٹوں کے دریان نسبت رفتار میں نہیں رہتی کیونکہ قتوں کی منتقلی کے دریان پہیوں کے دریان چھلنے واقع ہوتی ہے۔

رگڑ سے چلنے والی پہیوں کی صورت میں دو ایسے پہیوں کو جن کی محیطی سطح ہموار ہو، ایک دوسرے کے ساتھ عمودی قوت  $F_N$  (وجہ پہیوں کے ملنے والے مقام پر ماس کے عموداً ہوتی ہے) سے دبایا جاتا ہے جس سے پہیوں کی محیطی سطح پر عمل کرنے والی محیطی قوت  $F_R$  پیدا ہوتی ہے (شکل 74.2)۔ اس کی مقدار کا اندازہ دباؤ کی قوت  $F_N$  اور جزو رگڑ مدد پر ہوتا ہے جو ہائی مل کر چلنے والی سطحوں میں پیدا ہوتی ہے

$$F_N = F_R \times \mu \text{ (نیوٹن میں)}$$

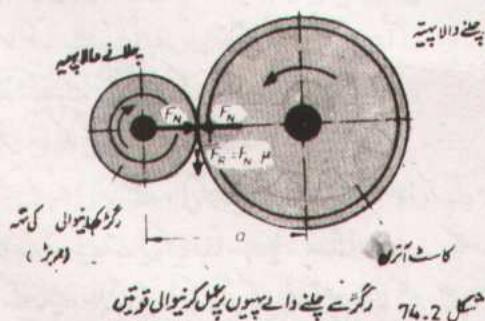

شکل 74.2 : رگڑ سے چلنے والی حرارت کو آسانی سے خالی کرنے


مناسب مقدار میں رگڑ پیدا کرنے کے لیے ایک پہیے پر پلاٹک، ربوٹ یا چھڑے کی تہ پر چھڑا دی جاتی ہے۔ اگر چھوپنے والوں کو منتقل کرنا ہو تو پہیے پر چکدار ربوٹ کی تہ لگادی جاتی ہے۔ اور زیادہ قتوں کو منتقل کرنے کی صورت میں اس کو دیکھنا از کیا جاتا ہے۔ بہت بڑی قتوں کی صورت میں ٹیکل کی تاروں کی تہ چھڑھانی جاتی ہے۔ رگڑ سے پیدا ہونے والی حرارت کو آسانی سے خالی کرنے کے پیش نظر پہیے پر کٹی چھوٹے چھلے چڑھائیے جاتے ہیں جو

تقویٰ سے مخواڑے فاصلہ پر لگ کر ہوتے ہیں۔


مل کر چلنے والے دوسرے پیسے کو کاست آٹن یا سیل سے تیار کیا جاتا ہے جس کی بروئی سطح گرانینڈ کی ہوتی ہے۔  
جز و رکھ کی مقدار کا انعام بایہم رکھانے والی سطحوں کے میزیل پر ہوتا ہے۔

### جز و رکھ (M)

0.4 سے 0.3	پلاٹک اور کاست آٹن کے درمیان
0.3 سے 0.2	چھڑے اور کاست آٹن کے درمیان
0.8 سے 0.7	ربڑ اور کاست آٹن کے درمیان

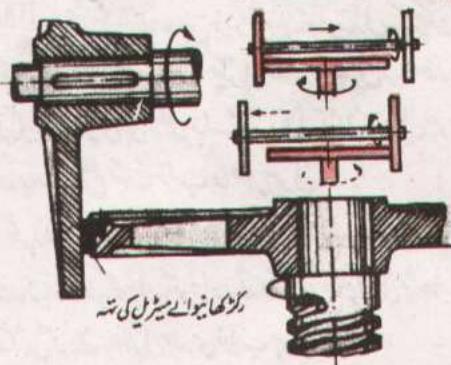


شکل 75.2 فرشن ڈائیجسٹ میں سینڈل کی سمت تبیریں کی جائیں  
پرس شیوں کے سینڈلوں کو چلانے کے لیے استعمال

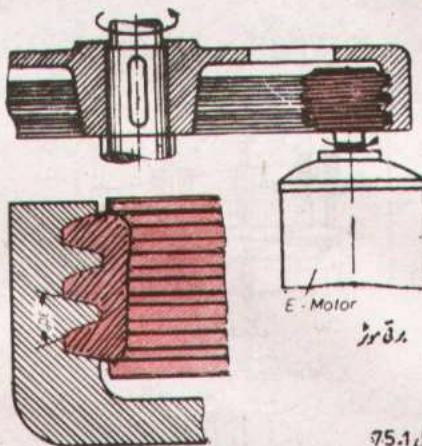

شکل 75.1

پھریوں کی ناداث والے رکھ سے چلنے والے پیسے  
ڈھوانی طی کی وجہ سے باڑ کر ہو جاتا ہے اور رکھ کھاتیوں سطح  
برچھا جاتی ہے

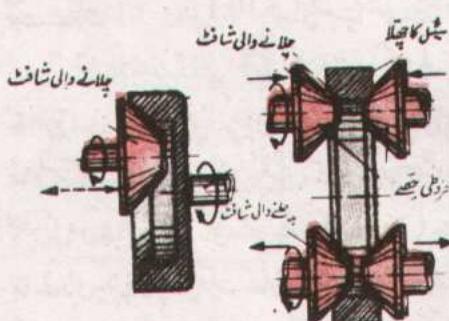

رکھ سے چلنے والے پیسے میں نہ مخدود نہ یا رکھ کھانے والی  
سطحوں کی چھڑیوں نہ بناوٹ والے ہوتے ہیں (شکل 75.2، 75.1)  
75.3 - رکھ کی بدلت حرکت منتقل کرنے کے نظام کوشین ٹراؤز  
وزن اٹھانے والے آلوں (winches)، پرسیوں کے سینڈلوں  
اور لامدوں تغیری پذیر ڈائیجسٹ میں استعمال کیا جاتا ہے۔

شکل 75.3 مخدود پرسیوں والا فرشن ڈائیجسٹ  
لامدوں تغیری پذیر ڈائیجسٹ کے لیے

### رکھ سے چلنے والے پیسے کو لگانا

رکھ سے چلنے والے پیسے شافٹوں پر پرسی فٹ اور فیدر چانی  
کے ذریعے لگائے جاتے ہیں۔ چلانے کی مناسب نسبت حاصل کرنے کے لیے اور اس بات کے پیش نظر رکھ پیدا کرنے کے  
لیے چڑھائی گئی تہ ایک طرف سے گھس رہ جائے۔ شافٹیں بالکل متوازنی لگائی جانی چاہیں۔

### لامحمدود تغیر پر ڈرائیور

لامحمدود تغیر پر ڈرائیور فار ریگولیٹر (شکل 76.1)




محمدود تغیر پر ڈفیار کی صورت میں مشین کے چکروں کی تعداد کو صرف محدود چکروں کی تعداد میں ہی تبدیل کیا جاتا ہے۔ ایک رفتار سے دوسرا رفتار میں تبدیل کے لیے شین کو کھڑا کرنا پڑتا ہے جس سے وقت خالع ہوتا ہے۔ نیز مشین کے چکروں کی تعداد کو کافی نہیں رکھا جاسکتا ہے مثلاً 500 میٹر اور 100 میٹر قطر دب دے جاب کر 100 میٹر فی منٹ کی رفتار کیٹائی سے خادنا ہو تو فار مولے  $n = \frac{CS \times 1000}{\pi d}$  کے مطابق خزاد مشین کے سپنڈل کے چکروں کی تعداد کو 64 چکر فی منٹ سے 320 چکر فی منٹ پر تبدیل کرنا مطلوب ہو گا۔ اگر چکروں کی تعداد پہلی ہی رکھی جائے تو رفتار کیٹائی تبدیل ہو جائے گی۔ جس سے جاب کی سطح بتا خراب حاصل ہو گی۔

اگر رفتار کیٹائی کو ادھر قطر 300 میٹر کے حساب سے رکھا جائے تو اس سے زیادہ قطر کے جاب کو خراو تے وقت رفتار کیٹائی بڑھ جائے گی جس سے کٹ لی گئے والا اول جلدی خراب ہو جائے گا۔


لامحمدود تغیر پر ڈرائیور ان نعمتوں سے پاک ہوتے ہیں۔ چلتے وقت آواز اور جنسی بھی کم پیدا ہوتی ہے اور ان کے ذیلیے مشین کو ٹھوڑے چکروں کی تعداد کے مطابق چلا جاتا ہے۔ لامحمدود تغیر پر ڈرائیور کی صورت میں 125 کلووات تک کی قوت سے حرکت 3:1 سے تک 10:1 تک کی نسبت منتقلی سے منتقل کی جاسکتی ہے۔

متوازن تغیر پر ڈرائیور (شکل 76.2) کمل طور پر دھات سے تیار کیا گی تمام ہوتا ہے۔ اس کی سلامی دار پیشان دو چڑوں پر مشتمل ہوتی ہے جن پر بہت چھپے خاص قسم کے ذندانی بنائے ہوئے ہیں۔ پیسوں کے ان دونوں چڑوں کو دھات کی پتڑوں پر ہیں کی صورت میں ملاکر تیار کیے گئے ہیں (شکل 3.76) سے ملایا ہو تا ہے۔ چین بنانے والی یہ پتڑاں پتھلی حرکت کے رخ کے ساتھ 90 درجے پر اسانی سے حرکت کر سکتی ہیں۔ اس طرح اگر پیسوں کے چڑوں کے دریافتی فاصلے کو کم دیں کیا جائے تو پتھر ناچین آسانی سنتے ذہنوں پر چلنا شروع کر دیتی ہے۔

چکروں کی تعداد کو تبدیل کرنے والا یہ ایسے سپنڈل پر لگایا ہوتا ہے جس پر دائیں اور بائیں رخ کی چڑیاں ڈالی ہوتی ہیں۔ ان دائیں اور بائیں رخ کی چڑیوں نے سپنڈل پتھر پر دو منٹ دویں دومنٹ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ نمٹوں کا دریافتی فاصلہ کم ہونے سے سلامی دار پیسوں کے چڑوں میں سے جمال ایک جو شے کا دریافتی فاصلہ کم ہو جاتا ہے کامیابی ناصل کر ہو جاتا ہے۔ اس طرح یورک گھما کر پیسوں کے باہمی فاصلے کو کم دیں کیے مطابق بنت منتقل حاصل کی جاتی ہے۔

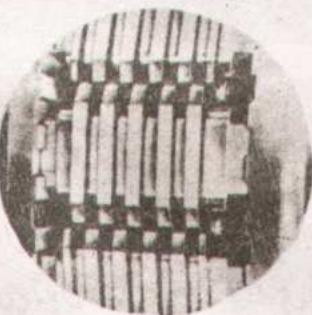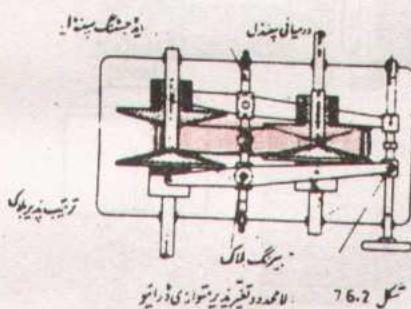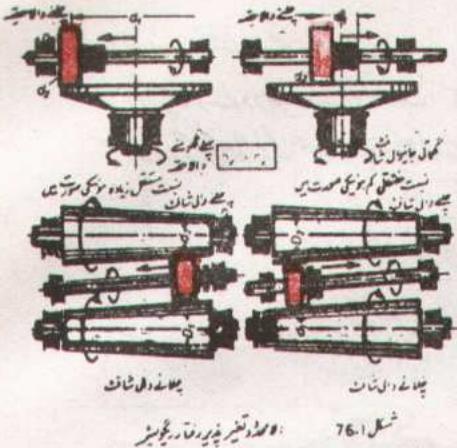

شکل 76.3: دھات لپڑوں سے بنائی گئی ہے۔

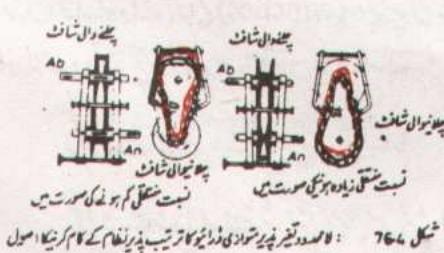

شکل 76.4: لامحمدود تغیر پر ڈرائیور کا دریافتی ترتیب پتھر نفخاں کے لامحمدود میں۔

دھات لپڑوں کے جو شے کا دریافتی فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔

اس طرح یورک گھما کر پیسوں کے باہمی فاصلے کو کم دیں کیے مطابق بنت منتقل حاصل کی جاتی ہے۔

## ماقونیات (Hydraulics)

ماقونی نظام کا اطلاق ان شینزوں اور آلات پر ہوتا ہے جن کو کنٹرول کرنے کے لیے مانعات و استعمال کیا جائے یعنی شینزوں کے حصوں کو حرکت دینے یا بند کرنے کے لیے (میں موشن اور فید موشن) اوقتوں کو منتقل کرنے کے لیے (پہنچنے والے آلات) نکلوں کے لگا کر زیادہ قوت حاصل کرنے کے لیے (مانعات سے کام کرنے والے جیک، پریس اور سامان اٹھانے اور دھکلنے والے آلات) افتاب کو تبدیل کرنے کے لیے گھومتے ہوئے حصوں کے چکروں کی تار لو تبدیل کرنے اور حرکت کرتی ہوئی اشیاء کی حرکت کو روکنے کے لیے۔ ماقونی کے استعمال کے بغیر کام کرنے کے بعد یہ طریقوں اور خود کا شینزوں کو استعمال نہیں کیا جاسکتا راشکال 77.1 تا 77.4)۔




شکل 77.1: شینزوں کو کم کرنا




شکل 77.2: گرانڈنڈیل کو فید موشن دینے والے آلات

بیل شاک پنڈل کو مکر دینے والے آلات

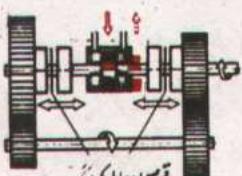

شکل 77.3: اکثر استعمال کی حالت میں کسی ساکن مانع کا دباؤ قوت کو منتقل کرنے کے لیے

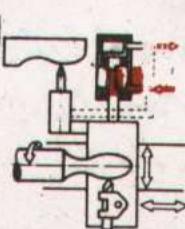

شکل 77.4: لعل کرنے والی خراشین میں توافق نہیں

والے جیک، پریس اور سامان اٹھانے اور دھکلنے والے آلات افتاب کو تبدیل کرنے کے لیے گھومتے ہوئے حصوں کے چکروں کی تار لو تبدیل کرنے اور حرکت کرتی ہوئی اشیاء کی حرکت کو روکنے کے لیے۔ ماقونی کے استعمال کے بغیر کام کرنے کے بعد یہ طریقوں اور خود کا شینزوں کو استعمال نہیں کیا جاسکتا راشکال 77.1 تا 77.4)۔

ماقونی نظام کی حالت میں کسی ساکن مانع کا دباؤ قوت کو منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بعض اوقات حرکت میں مانع کی حرکت ہونا میں کام کرنے والے آلات میں لا جای جاتا ہے۔

مانعات کو ایک جگہ سے دوسرا جگہ منتقل کرنے اور دباؤ پیدا کرنے کے لیے پہپ استعمال کیے جاتے ہیں خطي حرکت پیش اور سلنڈر کے ذریعے حاصل کی جاتی ہیں جبکہ گھومنے کی حرکت تیل سے چلنے والے انجینوں سے۔

ماقونی نظام سے شینزوں اور آلات کو چلانے کے فائدے اس کے نقصانات سے کمیں زیادہ ہیں۔ عموماً استعمال ہونے والا مانع ہیل ہوتا ہے۔

**فائدے:**

(1)- بھاری شینزوں کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے اور زیادہ قوت بنتساہدہ اور سامان طریقوں سے پیدا کی جاسکتی ہے۔

شکل 77.5: مٹسندو ایجاد آر







(2)- زیادہ فاصلوں سے بھی حرکت کو نہیات عدہ طریقے سے اور بغیر جھکلوں کے منتقل کیا جاسکتا ہے۔

(3)- شینزوں کے مختلف حصوں کو لوچ دار پاپوں سے جوڑا جاسکتا ہے جس سے شینزوں کے جھتے آسانی سے حرکت کر سکتے ہیں۔

(4)- ماقونی نظام سے کام کرنے والے حصوں کا سائز کم ہونے کی وجہ سے شینزوں کے حصوں کو کوئی کوتیری سے آگے پیچے حرکت دی جاسکتی ہے۔

**نقصان:**

(1)- بساؤ کی وجہ سے رگڑ کے پیدا ہونے سے توافقی کا ضیاء ہوتا ہے جوڑے چالنے والے حصوں کا باہم درست بیٹھا ہتے ضروری ہوتا ہے۔

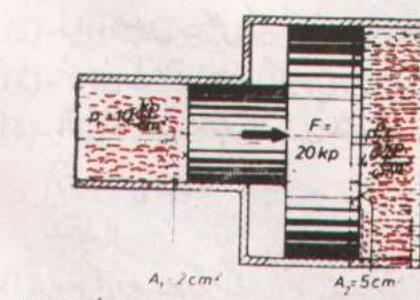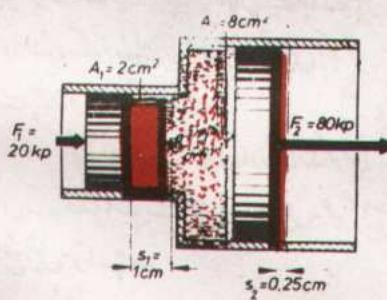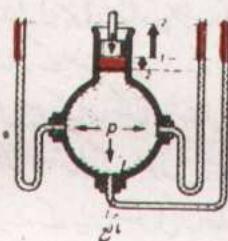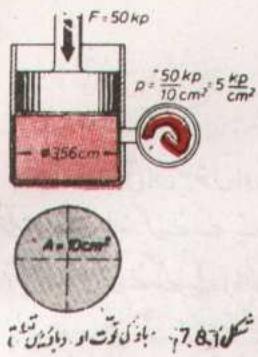

(2) درجہ حرارت میں کمی میشی سے مائع تسلی کے جنم میں کمی میشی ہو جاتی ہے۔  
مائعات اور خاص کرتسل کے مقاوی نظام کے لیے  
مزروع ہونے کی وضاحت ان کے طبعی خاص کی بنابری کی جاسکتی ہے۔  
مائعات کے ذریعے ایک دوسرے کی نسبت سے آسانی سے  
جگت کر سکتے ہیں اور ان کو الگ کیا جاسکتا ہے۔ یہ ہر قدم کے برتن  
میں داخل جانتے ہیں کیسی مائع پر ڈالا گیا دباؤ ہر سمت کو ایک جیسا  
منفصل ہوتا ہے (شکل 78.1) یعنی قوتوں کے زیر اثر ان کے  
جنم میں صرف معقولی سی کمی میشی ہو سکتی ہے (شکل 78.2)۔  
دباؤ ہٹا لینے پر مائع دوبارہ لپنے اصلی جنم میں واپس آ جاتا ہے۔  
باہم چڑھتے گئے مختلف حصوں کے اندر ایک جسی دباؤ عمل کرتا ہے۔

### قوت میں تبدیلی

2 مرتفع سنتی میٹرسٹی  $A_1$  والے پیٹن پر لگائی جانے والی  
200 نیوٹن کی قوت پیٹن کی مکر کی پوری کی پوری سطح پر ایک جس  
تقسیم ہو جاتی ہے (شکل 78.3) جس سے مائع میں دباؤ پر  
ہوتا ہے جس کی مقدار

$$P = \frac{F_1}{A_1} = \frac{200 \text{ N}}{2 \text{ Cm}^2} = 100 \text{ N/Cm}^2$$

یہ دباؤ 8 مرتفع سنتی میٹر رقبہ والی سطح  $A_2$  والے پیٹن پر عمل کرتا ہے  
اور اس سے قوت  $F_2$  پیدا کرتا ہے۔

$$F_2 = P_1 \times A_2 = 100 \text{ N/Cm}^2 \times 8 \text{ Cm}^2 = 800 \text{ N}$$

اس طرح

یعنی چھوٹے اور بڑے پیٹن پر عمل کرنے والی قوتیں ان کی طرح  
کے رقبہ کے قابل ہوتی ہیں۔ یعنی

$$F_1 : F_2 :: A_1 : A_2$$

### دباؤ میں تبدیلی (شکل 78.4)

مائع سے بھرے ہوئے دو مختلف حصوں کو درجہ دار پیٹن سے  
الگ الگ کیا جاسکتا ہے۔ شال کے طور پر اگر باشیں جانب  
P₁ 100 نیوٹن فی مرتفع سنتی میٹر کا دباؤ A₁ سطحی رقبہ پر

عمل کے تو پیٹن پر عمل کرنے والی قوت  $F = A_1 \times P_1 = 100 \text{ نیوٹن} \times \frac{\text{مربع سنتی میٹر}}{5} \times 2 = 200 \text{ نیوٹن}$ ۔ اس سے پیٹن کی دوسرا طرف جس کا علمی رقبہ  $A_2 = 5 \text{ مربع سنتی میٹر}$  ہے، اس پر عمل کرنے والا دباؤ  $P_2 = \frac{F}{A_2} = \frac{200}{5 \text{ مربع سنتی میٹر}} = 40 \text{ نیوٹن}$  ہے۔

دونوں پیٹنوں پر عمل کرنے والا دباؤ مختلف ہوتا ہے، اس لیے اس بناء پر اس آئے کو دباؤ تبدیل کرنے والا آل کام جائے گا۔ اس صورت میں پیٹن کے علمی رقبہ پر عمل کرنے والا دباؤ اس کے علمی رقبہ کے بالعکس مناسب ہے۔ یعنی پیٹن کا علمی رقبہ جس قدر بڑا ہو گا اسی قدر اس پر شدتِ دباؤ کم پیدا ہو گا۔

### کام کرنے والے حصے

**پاپ لائن**  
اُن بھپ سے میا کیا جاتے والا دباؤ پیدا کرنے والا مائع پاپ لائن کے ذریعے سلنڈر تک لے جایا جاتا ہے۔

### پاپوں کے چوڑے





شکل 79.1

پاپوں کو جنت گروں یعنی جوڑنے والے حصوں کی مدد سے جلدی صفائی دار اور اس طرح جوڑا جاسکتا ہے کہ وہ زیادہ دباؤ برداشت کر سکیں (شکل 79.1)۔

### سلنڈر اور پیٹن

تیل کے دباؤ کو قوت میں منتقل کرنے کے لیے خطی حرکت کرنے والے سلنڈر اور پیٹن استعمال کیے جاتے ہیں (مشین ٹول، وزن اٹھانے والی میشین، مشینوں کی حرکت کو کنٹرول کرنے والے حصے)۔

عام حالتوں میں پیٹن حرکت کر سکتا ہے جبکہ سلنڈر مخصوص جگہ پر نصب ہوتا ہے کبھی کبھی بخار ہی اس کے برعکس نظام ہوتا ہے۔

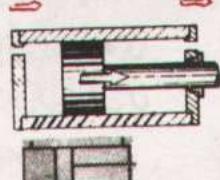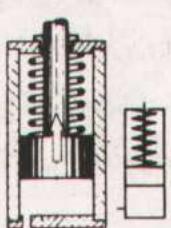


شکل 79.2: دو طرف پیٹن شکل 79.3: دو طرف پیٹن

پیٹن والے پیٹن کی صورت میں پیٹن صرف ایک طرف سے ہی کنٹنگ راڈ کے ساتھ چڑھا ہو سکتا ہے۔ اس قسم کے پیٹن یک طرف یا دو طرف کام کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ یک طرف پیٹن کو دوبارہ اصلی حالت میں لانے کے لیے پہنچ استعمال کیا جاسکتا ہے (شکل 79.2)۔ دو طرف پیٹن کی دونوں طرف کی طبوں کے رقبے اور جنم میں فرق کی وجہ سے (شکل 79.3)۔ کام والی سڑوک آہستہ آہستہ گزیادہ قوت سے بکل ہوتی ہے جبکہ واپسی سڑوک تیزی سے گزیادہ قوت

۔

## کنٹرول کرنے والے پُرزے

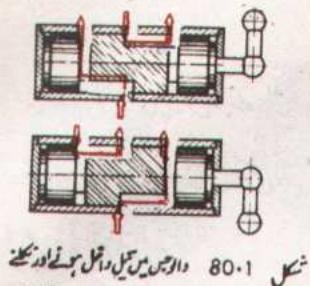


شکل 80.1 داؤں میں ایک داؤں بھینے اور بھینے  
کے پیچے چار راستے ہیں۔ یہ داؤں بھینے  
میں تیل کے بہاؤ کو کنٹرول کرتے ہیں۔

میں کنٹرول کرنے سے مریشین کو چلا جانا اور بند کرنا ہے۔ حرکت کی سمت تبدیل کرنا یا آلات کو استعمال میں لانا ہے۔ اس کام کے دوران استعمال ہونے والے تیل کے بہاؤ کے رُخ، مقدار اور دباؤ کو تبدیل کرنے کے لیے والوں نے مُقدارِ اُن استعمال کیے جاتے ہیں۔

والو کی مدد سے کھلتے اور بند ہونے والے راستوں کے ذریعے تیل کو چلا جائے جانے والے حصوں میں داخل کرتے یا ان میں سے نارج کرتے ہیں (شکل 80.1)۔

ان کی بناءٰٹ کا اختصار اس بات پر موتا ہے کہ وہ کتنی نالیوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ دو تین اور چار نالیوں کو کنٹرول کرنے والے والو ہوتے ہیں۔ ان کے کام کے لحاظ سے ان کی مندرجہ ذیل قسمیں ہیں:

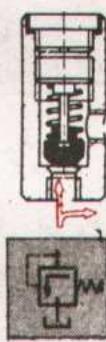

شکل 80.2

**پلیٹر والو:**  
یہ والو مائع کو صرف ایک سمت میں بخست دیتے ہیں (شکل 80.2)۔

**پلیٹر والو:**  
ان کو پلیٹر کنٹرول والو بھی کہتے ہیں۔ کسی جھٹے یا پاپ لائن میں مائع کے دباؤ کو ایک حد تک قائم رکھتے ہیں یعنی پاپ میں دباؤ کو ایک حد سے بڑھنے نہیں دیتے ہیں (شکل 80.3)۔


## متوازن والو (لفرقی والو)

دو پاپ لائنوں میں دباؤ کو اس طرح متوازن رکھتے ہیں کہ دونوں پاپ لائنوں میں مائع کا دباؤ ہر وقت برابر یا کسی خاص نسبت سے رہے (شکل 80.4)۔

بہاؤ کنٹرول والو تیل کے دباؤ کو اور ساتھ ہی اس کی مقدار کو ہبہت نفاثت سے کم و بیش کرتے ہیں جس سے سپلن کی رفتار کو تبدیل کیا جاسکتا ہے،

## آئل پیپ

ماوانی نظام کی تینیں باتیں آئل پیپ اور آئل بجن کام کرتے ہیں۔ بجلی کی موڑ سے چلنے والے آئل پیپ

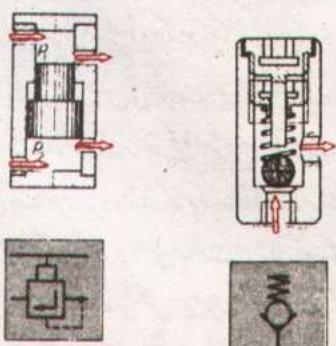


شکل 80.4 ترقہ والو

شکل 80.3: بجلفہ والو

تیل کو اندر کھینچ کر پاپ لائیں میں بھیتے ہیں جہاں سے تیل اُنل انجن میں جاتا ہے جو منید کام کرتا ہے۔ کام کے دوران پس اور انجن گردشی یا آگے پیچے کی حرکت کرتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پس گردشی حرکت کرے جبکہ انجن آگے پیچے کی حرکت۔


### گیئر پس

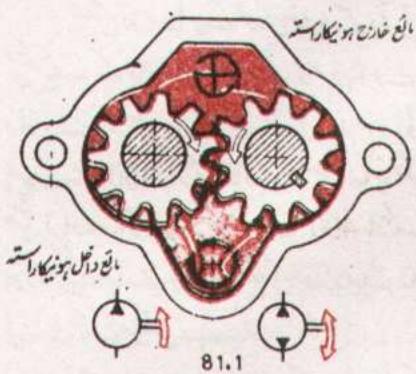

گیئر پس (شکل 81.1) کی صورت میں ایک گاری کو گھایا جاتا ہے۔ باہم مل کر چلنے والی گاریوں کے دندانوں کی دریافتی جگہ کے ذریعے تیل پس کے اندر داخل ہونے والی طرف سے باہر نکلنے والی طرف کو بادی کے ساتھ منتقل ہو جاتا ہے جہاں دونوں گاریوں کے دندانے باہم ملتے ہیں وہاں سے دونوں بھتھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ گیئر پس کے ذریعے تقریباً 200 بار تک کادباؤ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ سادہ قم کے پمپوں کی صورت میں گاریوں کی سمت تبدیل کرنے سے مائع کے بھاؤ کی سمت بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔

### ترتیب پذیر پس (Adjustable Pumps)

گیئر پس اور سینڈل پس کو چلاتے وقت چکروں کی تعداد ایک جیسی ہونے کی صورت میں منتقل کیے جانے والے مائع کی مقدار ایک جیسی رہتی ہے جبکہ تغیرت پذیر پس میں چکروں کی تعداد ایک جیسی ہونے کے باوجود منتقل کیے جانے والے مائع کی مقدار کو کم و بیش کیا جاسکتا ہے۔

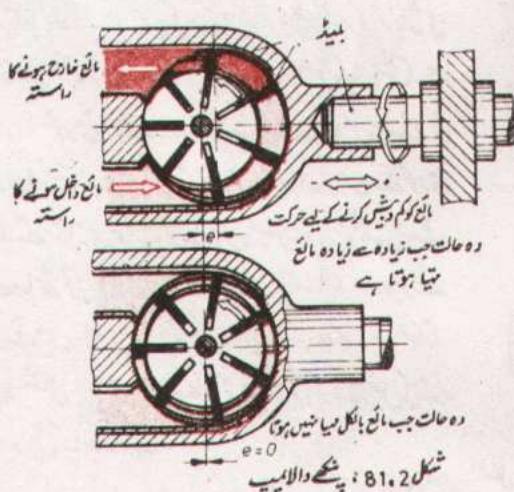

### پنکھے والا پس (Vane Pump)


ایک گھومنے والے ڈرم کی محیطی سطح میں قطری سمت میں جھریاں کاٹی ہوتی ہیں جن میں پنکھہ بیان یعنی بلیڈ لگے ہوتے ہیں جو قطری سمت میں ڈرم کی جھریوں میں حرکت کر سکتے ہیں۔ ڈرم ایک بلین نہ بادی میں گھومتا ہے جس کے سور کو ڈرم کے سور کی نسبت مخفف المکر زیست کیا جاسکتا ہے۔ بلیڈوں کے سروں کے ساتھ پھیلنے والے بلک لگے ہوتے ہیں۔ یہ پھیلنے والے بلک بادی میں بینی ہونی جھری میں پھیل کر چلتے ہیں جس سے بلیڈ ہر وقت بادی کے ہم مرکز سہتے ہیں۔ ڈرم کے بادی کی نسبت میں مخفف المکر ہونے سے بلیڈ بھی ڈرم کی نسبت سے مخفف المکر ہوں گے۔

پھلنے والے بائک اور جھری کی وجہ سے طافع المکر قوت کے زیر اثر بیلڈ بادی پر بالا سطح پہنچتے ہیں جس سے وہ جلدی نہیں گھٹتے ہیں۔ مالٹ کی مقدار کو کم دبیش کرتے وقت ایک سپنڈل کے ذریعے ڈرم کو بادی کے مرکز کے قریب یا اس سے دور کیا جاسکتا ہے۔ اس قسم کے پپ کم بادی کے ساتھ زیادہ مقدار میں تیل جیسا کر سکتے ہیں (شکل 82.1)۔

### پسٹن پپ

پسٹن اور سلنڈر کے محوری خطوط کے موقع کے لحاظ سے پسٹن پپ نیم قطعی اور محوری پسٹن پپ کہا جاتا ہے۔ بنانے


کی تینیں کے لحاظ سے پسٹن پپ عام دباؤ والے اور زیادہ دباؤ والے دو قسموں کے ہوتے ہیں۔ عام دباؤ والے پسٹوں سے 150 بار تک کا دباؤ حاصل کیا جاسکتا ہے جبکہ زیادہ دباؤ والے پسٹوں سے 400 بار تک کا دباؤ اور دھیکیے جانے والے مالٹ کی مقدار صرف 500 لیٹر فی منٹ تک ہو سکتی ہے۔

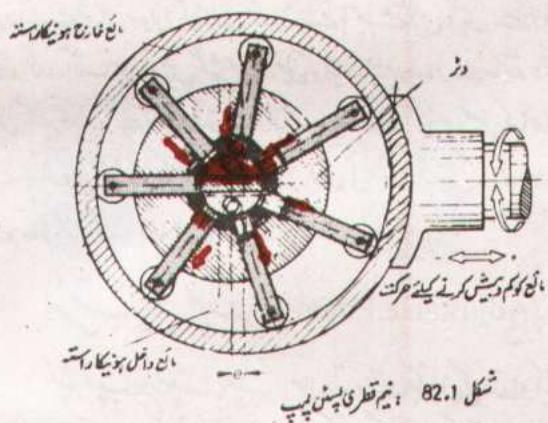

شکل 82.1 نیم قطعی پسٹن پپ

نیم قطعی (radial) پپ کے روڑ میں نیم قطعی ہوتے ہیں طاق تعداد میں سلنڈر بنائے ہوتے ہیں جن میں حرکت کرنے والے پسٹن کے ساتھ لگے ہوئے روڑ پپ کی بادی کے ساتھ لگ جاتے ہیں (شکل 82.1) اور روڑ کی بادی کی نسبت سے منحرف المکر گھومتا ہے اور روڑ کا مرکزی حصہ دو حصوں پر مشتمل ہونے کی بنا پر ایک طرف سے تیل اندر کی ہٹکتی چاہتا ہے اور دوسری طرف تیل دب کر باہر نکلتا ہے۔ تیل کی مقدار کو روڑ کے مرکز کو بادی کے مرکز کے قریب یا دور کرنے سے کم دبیش کیا جاسکتا ہے۔


محوری (axial) پپ کی صورت میں سلنڈر کی بادی گھومتی ہے اور پسٹن سلنڈر کے اندر اس کے محوری خط کے متوازی حرکت کرتے ہیں۔ پسٹن، ڈرائیونگ پلیٹ کے ساتھ گول والے جوڑ (ball joint) سے جوڑتے ہوئے ہیں۔ اس پلیٹ کو ایک طرف کو جھکایا جاسکتا ہے (شکل 82.2)۔ جھکاؤ کو کم دبیش کر کے تیل کی مقدار کو کم دبیش کیا جاتا ہے۔

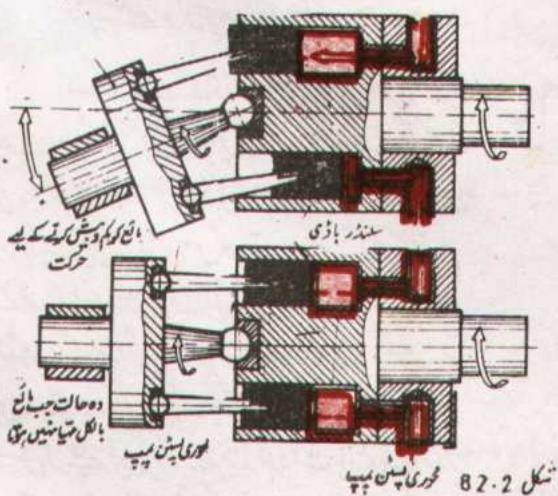

شکل 82.2 محوری پسٹن پپ

### ماقائی نظام کی سادہ تنصیب کی مثال (شکل 83.1)

دبلے جانے والے تیل کو پیپ ٹینک سے یک طرف والی یعنی ایک طرف کو گھلنے والے والو (check valve) کی وساحت سے اندر کھینچتا ہے اور دبا کر بھاؤ کنٹرول والو اور سمت کنٹرول والو کے راستے سلنڈر تک پہنچاتا ہے۔ جب تک سمت کنٹرول والو، سلنڈر کا راستہ بند رکھتا ہے اس دوران تیل جمع کرنے والے سلنڈر میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ دباؤ زیادہ ہونے کی صورت میں دباؤ کو ایک حد تک رکھنے والا والو گھل جاتا ہے اور اس طرح تنصیب کے اندر زیادہ دباؤ پیدا ہونے نہیں پاتا۔ سلنڈر سے نکلنے والا سمت کنٹرول والو میں سے ہوتا ہم تو ٹینک میں واپس آ جاتا ہے۔

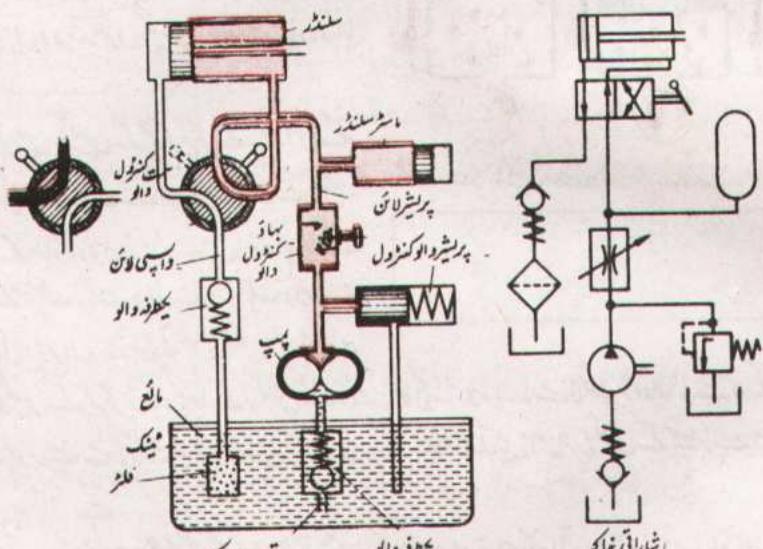


شکل 83.1 : ماقائی نظام کی سادہ تنصیب

## باب ۵ ہواؤئیات (Pneumatics)

### گیسول کے خواص

گیسول کے ذرات کو مانعات کی نسبت آسانی سے اضافی حرکت (relative motion) دی جاسکتی ہے لیکن کسی خاص

مقدار کو چھوٹی یا بڑی ہر قسم کی جگہ کے اندر ایک جیسا پھیلا یا جاسکتا ہے لیکن کوئی بند برتن یا جگہ میں ہی دیا کر کتنا جاسکتا ہے۔ ہر وقت حرکت میں پائے جانے والے گیسول کے ذرات اس برتن کی تمام دیواروں پر ایک جیسا دباؤ ڈالتے ہیں جس میں وہ بند ہوں۔ گیسول کو بہت زیادہ دبایا جاسکتا ہے۔

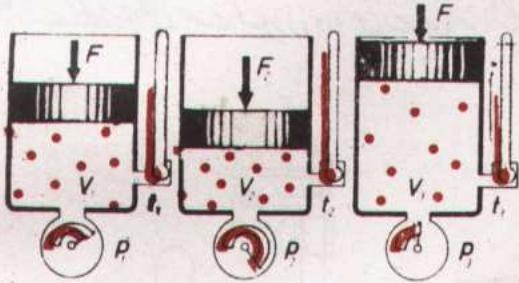

شکل 84.1 گیس کی حالت کا انعام، جم، دباؤ اور درجہ حرارت پر ہوتا ہے

کسی برتن میں بند گیس کے جم کو کم کرنے سے اس کے متعدد ذرات ایک دوسرے سے اور قریب آ جاتے ہیں۔ اس سے گیس کے دباؤ اور درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ گیس کے متعدد ذرات دباؤ سے اکثر ایک دوسرے سے اور برتن کی دیواروں سے ٹکرلتے ہیں (شکل 84.1)۔

اگر بند گیس کے جم کو بڑھادیا جائے تو گیس کے ذرات کا ایک دوسرے سے فاصلہ بڑھ جاتا ہے اور گیس پھیل جاتی ہے۔ پوک گیس کے جم بڑھنے سے ذرات شاذ و نادر ہی ایک دوسرے سے ٹکرلتے ہیں اس طرح گیس کے پھیلنے سے اس کے دباؤ اور درجہ حرارت میں کمی ہو جاتی ہے۔

اگر بند گیس کے مخصوص جم کو گرم کیا جائے تو ذرات کی حرکت میں تیزی آ جاتی ہے جس سے دباؤ اور درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے۔

### ماقونی (ہائیڈرالک) اور ہواؤئی (نیومیک) تنصیبات کا موازنہ

**فائڈ سے :**

- (1) ہوا ہر جگہ وافر مقدار میں دستیاب ہوتی ہے، اس لیے ہوا کو خارج کر دیا جاتا ہے اور اس طرح والپی لائن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔
- (2) ہوا کی تیزی کے ساتھ حرکت کر سکنے کی صلاحیت کی بدولت کام 30 میٹر فی سینٹیکی تیزی فناڑی ہنگ کیا جاسکتا ہے۔
- (3) پوک ہوا کو دیا جاسکتا ہے اس لیے ہوا کی تیزی کی تنصیبات میں استعمال ہنپولے آلات پر بہت زیادہ دباؤ نہیں پڑتا ہے۔
- (4) ہوا کی تنصیبات کو لیے مقام پر لگایا جاسکتا ہے جہاں آگ کے لئے سے دھماکا ہونے کا خطرہ ہو۔

**نقصانات :**


- (1) ہوا کے دب جانے کی صلاحیت کی بنا پر کام کی مزاجمت کی وجہ سے کام کی کیس رفتار حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے۔

- (2) ہوا کے خارج ہوتے وقت بہت زیادہ شور ہوتا ہے۔  
(3) عموماً ہوا کا دباؤ 6 بار ہونے کی وجہ سے زیادہ قوت حاصل کرنے کے لیے زیادہ بڑے قطر کا پیٹن استعمال کرنا پڑتا ہے۔

## (Air Compressor)

ہر اقوانی نظام کی تنصیبات کے لیے درکار دباؤ کے ساتھ ہوا مہیا کرتے ہیں۔ ان کو جلی کی موڑوں یا انہزوں کی مدد سے چلا جاتا ہے۔

## پسٹن والے کمپرسر (Piston Type Compressors)

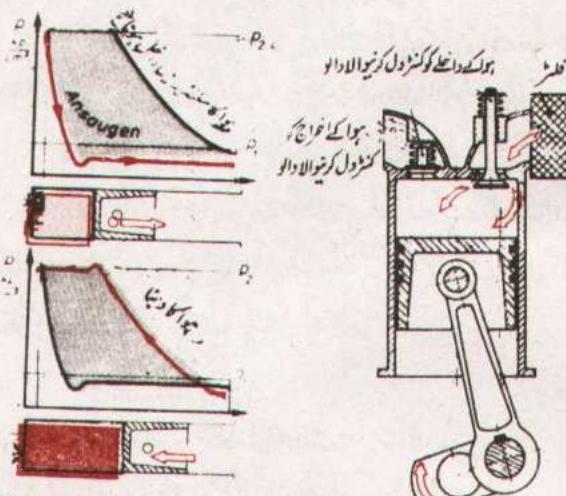


سلنڈر کے اندر چلنے والے پیپن کی ہوا کو اندر کھینچنے والی سٹرک (suction stroke) کے دوران سلنڈر کے اندر خلا میں اضافہ ہوتا ہے جس سے سلنڈر کے اندر کے دباؤ میں کمی ہوتی ہے۔ ایسا ہونے پر اندر کی طرف کھلے والا جو جس کے ساتھ پر ٹرک گاہ ہوتا ہے ہوا کے دباؤ سے کھل جاتا ہے اور فلٹر سے گزر کر ہوا سلنڈر میں داخل ہوتی ہے۔ باتنے والی سٹرک (compression stroke) کے دوران سلنڈر میں داخل شدہ ہوا دب جاتی ہے۔ جب سلنڈر میں ہوا کا دباؤ ہوا کے پاپ میں دباؤ سے اور والو کے پر ٹرک کے دباؤ سے بڑھ جاتا ہے تو دباؤ کی قوت کے زیر اثر باہر کی طرف کھلنے والا یا خارج کرنے والا جو کھل جاتا ہے اور دبی ہوئی (compression valve)

ہوا پاپ لامیں پی جاتی ہے (رس 85.1)۔  
 ہوا قوانی کی تضییبات میں درکار دباؤ (P) 3 سے 6 بار ہوتا ہے۔ ہوا کے دباؤ کو عام ہوا کے دباؤ P<sub>1</sub> سے بڑھا کر  
 دبایا ہوا دباؤ P<sub>2</sub> کر دیا جاتا ہے جس قدر P<sub>2</sub> دباؤ زیادہ ہو گا، اسی قدر ہوا کو دبائے سے درجہ حرارت میں اضافہ ہو گا شکل  
 85.2)۔ درجہ حرارت میں اضافہ پسٹن کی چیلنے والی سطحیں اور والوں کی سطحیں پر استعمال کی جانے والی چکناہیٹ کے لیے  
 ناموزوں ہوتا ہے۔ سلنڈر کے اندر رونی چھتے کے گرم ہونے سے سلنڈر کے اندر داخل ہونے والی ہوا کی مقدار کم ہو جاتی ہے  
 اور اس سے کپریسر کی کارکردگی (ایفیشنی) کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے دباؤ میں اضافے کے لیے مطلوبہ دباؤ کے حافظے سے دو  
 سے چار مراحل میں ہوا کو دبائے والی کپریسر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس قسم کے کپریسر کی صورت میں ہر مرحلے میں ہوا کو دبائے  
 کے بعد درمرے مرحلے سے گزندے سے بیٹھنڈا کر کے اس کے استدالی درجہ حرارت پر آیا جاتا ہے۔

دومراحل میں دبائے والے کمپرسیر

اس قسم کے کپریسیر دو کرینک شافتھٹ اے ہر سکتے ہیں جن کے سلندروں کو عموماً 7 شکل میں لگایا گیا ہزما ہے یا

ایک کریکٹ شافت والے ہو سکتے ہیں جن میں درجہ دار پسٹن ہوتے ہیں۔

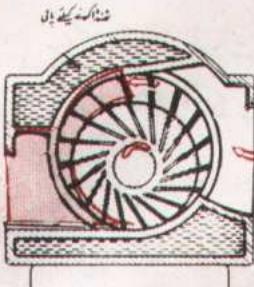


شکل 86.1: رولر پریس

**ہاؤنگ کے میں ناسوراخ کے اندر روٹر گھومتا ہے جس کی محیلی سطح پر نیم قطری سمت میں جھریاں کاٹی ہوتی ہیں جن میں نیم قطری سمت میں حرکت کر سکتے والے بلید لگے ہوتے ہیں۔ روٹر کے گھونٹنے پر دافع المکروہوت کے تحت یہ بلید ہاؤنگ کے میں ناسوراخ کی سطح کو چھوٹتے رہتے ہیں۔ روٹر کا محور ہاؤنگ کے خور کی نسبت مخفف المکروہونے کی وجہ سے روٹر اور ہاؤنگ کے دریان چاند کی شکل کی مانند چکنی ہے۔ ہاؤنگ بلید اور روٹر کو چھوٹے چھوٹے بنانے والیں جو روٹر کے گھونٹنے کی سمت میں پہنچتے تو بڑے ہوتے جاتے ہیں (اس دوناں ہوا المدر داخل ہوتی ہے) اور چھوٹے (اس دوناں بنی ہوئی ہوا بہتر تھکتی ہے)۔**

2 بارٹک کے دباؤ کے لیے ایک مرحلے میں ہوا دبلنے والا کپریس کافی ہوتا ہے اور 8 بارٹک کے دباؤ کے لیے دو مرحلے میں ہوا دبلنے والا کپریس استعمال کیا جاتا ہے جو نہ کم تعداد میں دبی ہوئی ہوا اسی کتابے کیونکہ دبنتے سے ہوا کا جنم کم ہو جاتا ہے۔ اکثر دوں مرحلے کے لیے الگ الگ موڑیں نسبت ہوتی ہیں۔

### ماقوائی نظام میں استعمال ہونے والے پُرزے

ہوا قوانین نظام کی تفصیلات میں استعمال ہونے والے پُرزے بناؤٹ اور کام کرنے کے اصول سے ماقوائی نظام میں استعمال ہونے والے پُرزوں سے متفاہی ہوتے ہیں۔ دونوں اقسام کے مختلف کاموں میں ان کی ڈرامنگوں میں مختلف تفصیلات کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ہی قسم کے مختلف استعمال کیے جاتے ہیں۔

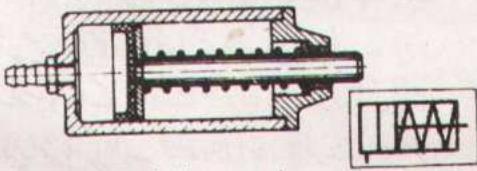


شکل 86.2: یکہڑہ سلنڈر

### سلنڈر اور پسٹن


یک طرف سلنڈر کی صورت میں ہوا کارڈ بیل پسٹن کے صرف ایک ہی طرف عمل کرتا ہے۔ ہوا کے خارج ہونے پر پسٹن سپرنگ کے دباؤ یا اپنے ہی وزن کے زیر اڑاپنی ابتدا پوزیشن میں آ جاتا ہے (شکل 86.2)۔ ہوا قوانین سے کام کرنے والے پکڑنے والے آلات کو اگر دباؤ کم ہو جانے کے بعد بھی جاب کو پکڑے رکھنا مقصود ہو تو اس کے لیے ایک سپرنگ

استعمال کیا جاتا ہے جو سلنڈر سے دبی ہوئی ہوا خارج ہونے کے بعد جاب کو پکڑے رکھتا ہے۔ دبی ہوئی ہوا کے ذریعے ہی پھر پکڑنے والے آٹے کو کھولا جاسکتا ہے۔ ہوا قوانین نظام میں پسٹن کے زیادہ تیز رفتاری سے کام کرنے سے سلنڈر میڈ پر جھک پڑ سکتے ہیں۔ جس سے سلنڈر میڈ کو فقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے سلنڈر کو جھکلوں کو کم کرنے والی قسم کا بنایا جاتا ہے۔ اس صورت میں کام کرنے والے پسٹن کے ساتھ ایک بریک پسٹن لگا ہوتا ہے جو سلنڈر میڈ میں بستے ہوئے ایک سلنڈر میں جا لگتا ہے (شکل 86.3)۔ جب کام کرنے والا سلنڈر اپنے آخری مقام پر مجاہما ہے تو ریک لیٹر کے لئے سلنڈر میں جا لگتا ہے

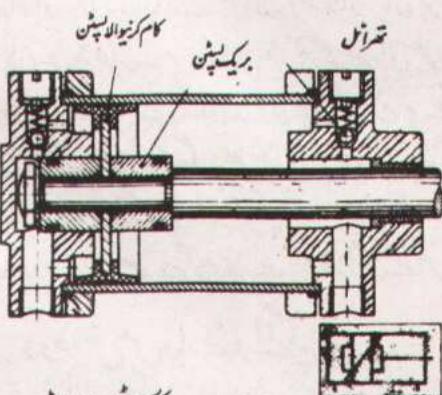


شکل 86.3: بریک پسٹن والا سلنڈر

سنڈر کے اندر ہوا کا دباؤ بڑھنے سے پیپر مخالف سمت میں بدنسنے والی ہوا صرف ایک ترتیب نہیں جاؤ گزندول والوں سے ہوتی ہوئی خارج ہو سکتی ہے، اس لیے اس سے پیپر کی حرکت کا جانی بہت سادہ ہے۔

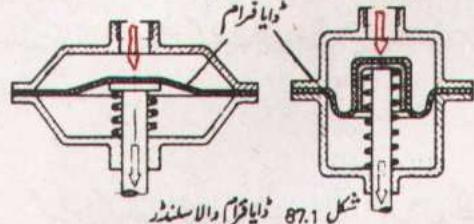


شکل 87.1 ڈایافرا姆 والا سنڈر

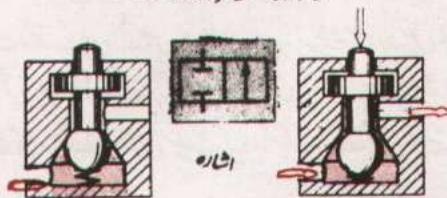

کامل حالت میں بند حالات میں

شکل 87.2 دو جگوں سے کنٹکشن والا اور دو پوزیشنوں میں کنٹرول والا والو

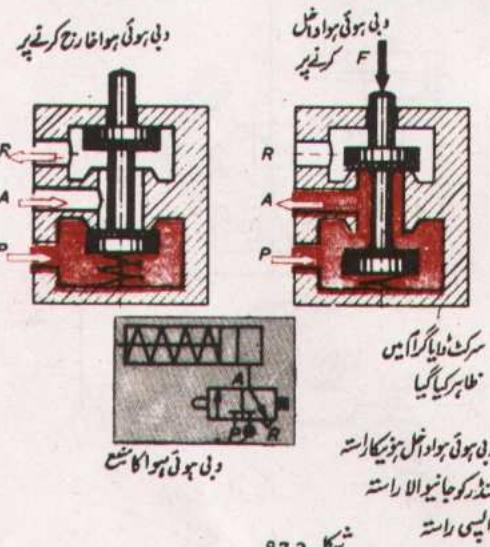

شکل 87.3 دبی ہوئی ہوا کا شے

یہ چھوٹی سڑک کے لیے مناسب ہوتے ہیں جیسا کہ مثلاً پکڑنے والے آلات کے لیے۔ چونکہ ڈایافرام والا سنڈر ووں کے لیے ڈائی سے تیار کردہ یا لیخنپنے کے عمل سے تیار کیے گئے حصے استعمال کیے جاسکتے ہیں، اس لیے ان کو تیار کرنے کے لیے خرچ کم آتا ہے۔ (شکل 87.1)


### ڈایافرام والا سنڈر

### والو

دو جگوں سے کنٹکشن والا اور دو پوزیشنوں میں کنٹرول والا والو (2/2 ways valve) سنڈر سے ہوا خارج کرنے والے سنڈر کو جلانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں (شکل 87.2)۔ تین کنٹکشن والا اور دو پوزیشنوں میں کنٹرول والا والو (3/2 ways valve) ایسے سنگل ایکٹنگ سنڈر ووں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جہاں والو کو ابتدائی پوزیشن میں لانے کے لیے پر ٹنگ لگے ہوں (شکل 87.3)۔ ساکن حالات میں دبی ہوئی ہوا A راستے کے ذریعے داخل ہوتی ہے اور R راستے کے ذریعے خارج ہوتی ہے۔ چار کنٹکشن والا اور تین پوزیشنوں میں کنٹرول والا والو (4/3 ways valve) ڈبل ایکٹنگ سنڈر کو دبی ہوئی ہوا کی پاٹ لائن کے ساتھ جوڑتے ہیں اور دوسرا طرف ہوا خارج کرتے ہیں۔ دریافتی پوزیشن میں اس کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں (شکل 87.4)

### ہوا قوانی نظام کی سادہ فرم کی تنصیب کی مثال


ہوا قوانی پلانٹ کپر لیسر، کنٹرول کرنے والے پرزوں اور کام کرنے والے چھوٹوں پر مشتمل ہوتا ہے (شکل 88.1)

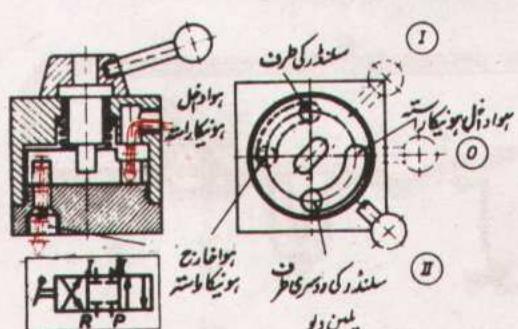

شکل 87.4 : پاک لکٹشنوں والا اور میں پوزیشنوں میں کنٹرول والا والو

فیکٹریوں میں استعمال ہوتے والے مام فٹم کے کچھ طرز پیش کر دیتے ہیں۔ ان کو جلا نے کے لیے بھلی کی موڑی یا انجن استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ ہوا کو ایک فلٹر میں سے اندر کھینچتے ہیں اور اسے دبالتے کے بعد سلنڈر میں داخل کر دیتے ہیں۔ سلنڈر میں سے دبی ہوئی ہوا پائپ لائن میں پہنچتی ہے اسی پائپ لائن کو نیلا رنگ لکھا ہوتا ہے۔

کنٹرول کرنے والے اور کام کرنے والے حصوں میں لگے ہوئے آلات میں دبی ہوا کے پہنچنے سے پہلے پائپ لائن میں حفاظتی آلات لگائے ہوتے ہیں جو فلٹر، پریشر ریگولیٹر اور تیل دینے والے آئے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ فلٹر ہوا میں موجود کثیر فتوں شلائی گرد اور پانی کے ذرات وغیرہ کو دور کرتا ہے۔ پریشر ریگولیٹر کے ذریعے دبی ہوئی ہوا کے دباؤ کو تنصیبات میں لگے ہوئے آلات کے مطابق سیٹ کیا جاسکتا ہے۔ تیل دینے والا آلہ ہوا میں معمولی سائیل ملا دیتا ہے تاکہ لگائے گئے

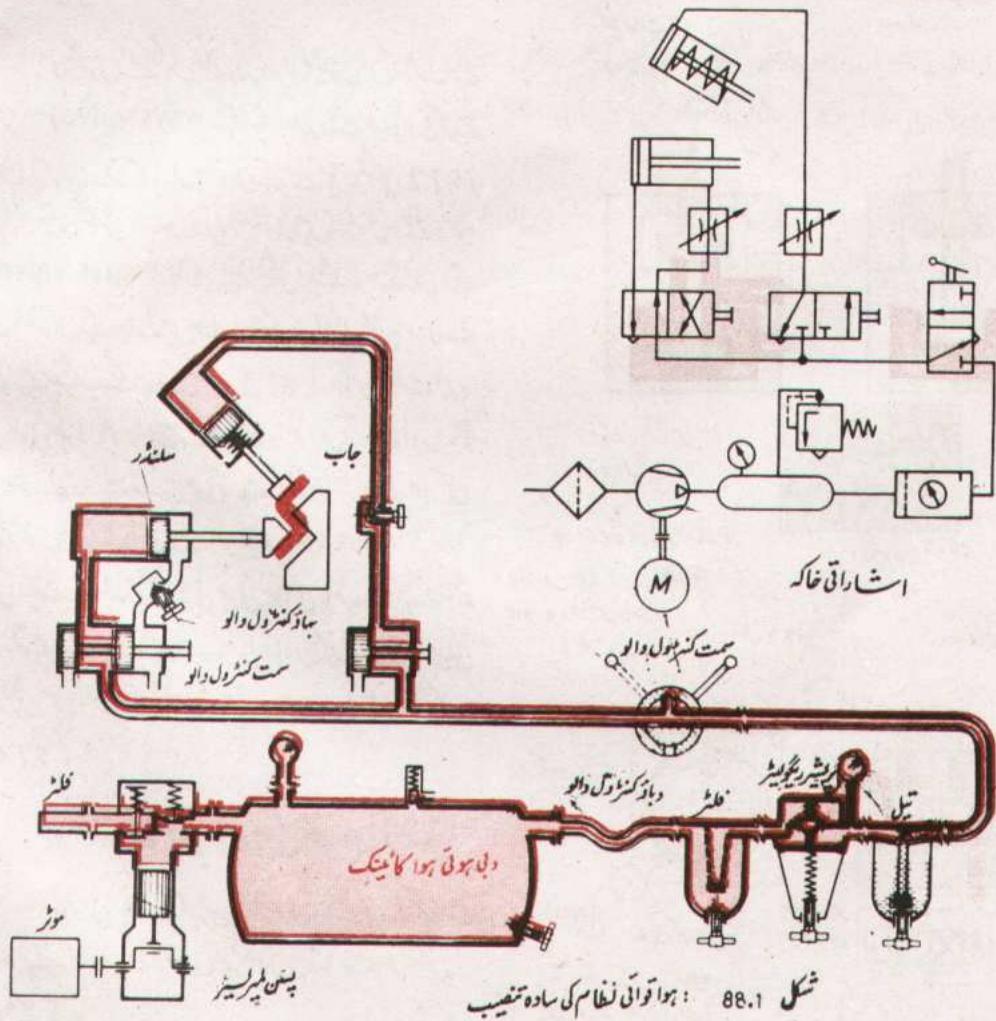

آلات کو زنگ ن لگنے پائے اور وہ جلدی بھینے نہ پائیں۔ چونکہ تیل کے بخارات تھوڑی دُوز جا کر پاپ لائیں کی تھی میں بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے کوئی بھی والو یا سلنڈر اس قسم کی تنصیبات سے 4 میٹر سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہونا چاہیے۔ تیار شدہ دبی ہوئی ہباؤ بھاؤ کنٹرول والو اور سخت کنٹرول والو سے گزرتی ہوئی کام کرنے والے پُرنسے کے کنٹرولنگ حصے تک پہنچانی جاتی ہے۔ سیفیٹی والو جو دباؤ کو ایک مخصوص حد سے بڑھنے نہیں دیتے، ہوا قوانین نظام میں حادثات سے بچاتے ہیں۔


## مشینیں

توانائی کی ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیلی

### توانائی کی قسمیں

توانائی مختلف حالتوں میں پائی جاتی ہے مثلاً میکانی توanائی، برقی توانائی، حرارتی توanائی، کیمیائی توanائی، حرکی توanائی۔ توanائی کوشینوں کے ذریعے ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ انہیں اور مشینیں توanائی کو ایک قسم سے دوسری قسم میں تبدیل کرتے ہیں۔ کام کرنے کی صلاحیت توanائی کہلاتی ہے (شکل 90.1)۔

**توanائی = کام کرنے کی صلاحیت**

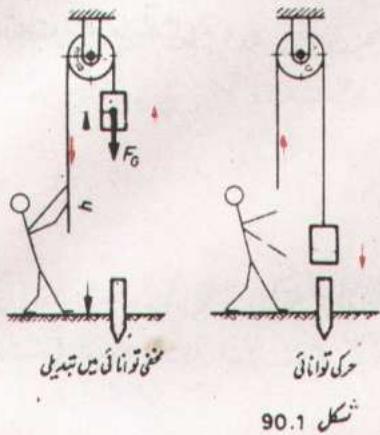

### وقت پیدا کرنے والی مشینیں

یہ مشینیں پانی میں پائی جانے والی حرکی توanائی یا ٹھوس، مائع اور گیس کی شکل میں پائے جانے والے اینڈن سے پیدا ہوئے والی حرارتی توanائی کو میکانی توanائی میں تبدیل کرتی ہیں۔ مثلاً پانی سے چلنے والی مشینیں، بھاپ سے چلنے والی مشینیں، اینڈن سے چلنے والی مشینیں۔

میکانی توanائی کو برقی توanائی میں تبدیل کیا جاسکتا ہے جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا آسان ہے۔ اس کو بھلی کی مشینوں میں استعمال کر کے دوبارہ میکانی توanائی یا حرارتی توanائی میں تبدیل کر کے استعمال میں لایا جاتا ہے۔

### کام کرنے والی مشینیں

مشینوں کو چلانے کے لیے میکانی توanائی درکار ہوتی ہے۔ یہ مالعات اور گیسوں کو متیا کرنے، وزن اٹھانے یا مٹریل کاٹنے کا کام کرتی ہیں۔ مثلاً پمپ، کپسیر، وزن اٹھانے والی مشینیں۔


### بنیادی اصول

بھاپ سے چلنے والی مشینیں پانی کی بھاپ میں پائی جانے والی حرارتی توanائی کو میکانی توanائی میں تبدیل کرتی ہیں۔

بھاپ باؤلر میں تیار کی جاتی ہے۔ باؤلر چاروں طرف سے بند میں کے ایسے بڑے بڑے برتن ہوتے ہیں جو دباؤ کو برداشت کر سکتے ہیں۔ باؤلر میں پانی داخل ہوتا ہے اور اسے ٹھوس، مائع یا گیس کی صورت میں پائے جانے والے اینڈن سے گرم کیا جاتا ہے۔ باؤلر میں داخل ہونے والے پانی کو باؤلر میں داخل ہونے سے پہلے اچھی طرح صاف کیا جاتا ہے تاک

اس میں پانی جانے والی کشافتوں کی وجہ سے بولائیک اندر وی دیواروں پر ان کی تندز حجم جائے اگر پانی کی کشافتیں بولائیک اندر وی دیواروں پر تھے کی صورت میں جم جائیں تو یہ سہ حرارت کا موصل نہ ہونے کی وجہ سے بولائیک میں پانی کو گرم کرنے کے لیے مرد ہوتے والی حرارت کو پانی تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اس طرح پانی کو مطلوب حد تک گرم کرنے کے لیے بولائیک کو سبتاً زیادہ گرم کرنا پڑتا ہے جس سے اس کے پھٹ جانے کا اندازہ ہوتا ہے۔ پانی میں ہوا نہیں ہونی چاہیے تاکہ بولائیک کے اندر زنگ لگنے کو روکا جاسکے۔

### پانی کی بھاپ

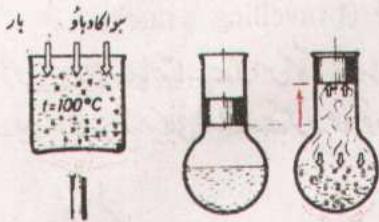


اگر پانی کو کھلے برلن میں عام دباؤ (1 بار) پر گرم کیا جائے تو پانی 100 درجہ سینٹی گریڈ پر ابلنا شروع کر دیتا ہے (شکل 91.1)۔

پانی کو گرم کرنے سے پانی کے ذرات اس طرح حرکت میں آجلتے ہیں کہ نقطہ کھولاً پر وہ پانی سے باہر نکلا شروع کر دیتے ہیں۔ پانی بھاپ میں تبدیل ہونا شروع کر دیتا ہے۔ پانی کے بھاپ میں تبدیل ہونے سے اس کے جنم میں اضافہ ہوتا ہے۔

اگر 1 لیٹر پانی کو 1 بار پریش پر بھاپ میں تبدیل کیا جائے تو اس سے تقریباً 1700 لیٹر بھاپ تیار ہوتی ہے۔

اگر پانی کسی بند برلن میں گرم کر کے بھاپ میں تبدیل کریں تو پانی کے سطح کی اوپر والی جگہ بھاپ سے بھر جاتی ہے (شکل 91.2)۔ جوں جوں پانی کو مزید گرم کیا جائے گا، توں توں پانی کے ذرات بھاپ میں ملے جائیں گے۔ بند برلن کے اندر بھاپ کے بڑھنے سے برلن کی دیواروں پر دباؤ پر ٹسے گا بھاپ کا پانی پر دباؤ بڑھنے سے پانی کا نقطہ کھولاً جی 100 درجہ سینٹی گریڈ سے بڑھ جاتا ہے کیونکہ پانی کے ذرات کو پانی سے خارج ہونے کے لیے پانی کی سطح پر عمل کرنے والے بھاپ کے دباؤ کو رد اشت کرنا پڑتا ہے۔ سطح سمندر پر عمل کرنے والے ہوا کے دباؤ کی بنیاد پر پانی کو ابلانے کے لیے اسے 100 درجہ سینٹی گریڈ تک گرم کرنا پڑتا ہے۔

پانی کا نقطہ کھولاً پانی کی سطح پر عمل کرنے والے دباؤ پر پانی کا سطح دا جست  
مخصر ہوتا ہے۔ یہ اصول باقی تمام مالحات کے لیے بھی ہے۔

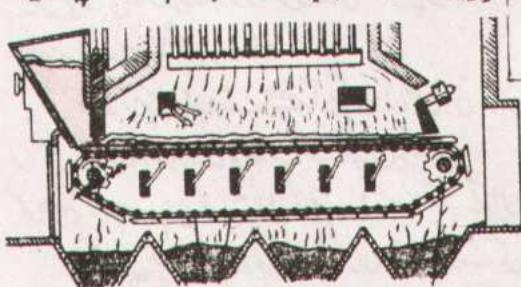

شکل 91.3 : مکعب چوکہ کی بناد اور کام کرنے کا امول

### بولائیک گرم کرنا

بولائیک گرم کرتے وقت ٹھوس، مائع یا گیس کی تھر میں پائے جانے والے ایندھن میں کمیائی انداز میں موجود تو انہی کو حرارتی تو انہی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس دوران ایندھن کے جلنے والے اجزا کے ذرات

رکاربن، ہائیڈروجن، سلف وغیرہ) ہو امیں موجود اسکے ساتھ ملتے ہیں لیکن وہ اگلائیڈ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کے دران حرارت خارج ہوتی ہے۔ اسکے ساتھ نہ طنز والے اجراء کا کہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔


اگل کے شعبوں کا قدرتی طور پر اور کو اٹھنا جلنے سے پیدا ہونے والی گرم گیسوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ ہوا سے ہلکی ہوتی ہیں، اس لیے وہ چمنی کے راستے اور کو اٹھتی ہیں اور ٹھنڈی ہواؤ اگ کے جلنے والے مقام کی طرف ھٹپنچی جاتی ہے۔

خود کا اس طرح بنایا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سر زندہ ہو۔ بجلی کی موڑ سے اسے لامدد و تغیر پذیر ڈرامیو کے نظام سے چلا جاتا ہے۔ میکانی طریقے سے کوئلہ خود جنود اس پر گرتا رہتا ہے۔ (شکل 91.3)

بواں

بواں کے چوٹھے میں اینڈن کے جلنے سے پیدا ہونے والی حرارتی قوانینی بواں کی گرم سطحوں کی وساطت سے پانی کو منتقل ہوتی ہے۔ بواں کی گرم سطح جس کی پیمائش آگ والی طرف سے کی جاتی ہے، ایک طرف سے حرارت کو جذب کرتی ہے اور دوسری طرف سے اس کو پانی چھوڑتا ہے۔

آگ کی نگروں والا بوالر (Fire Tube Boiler)

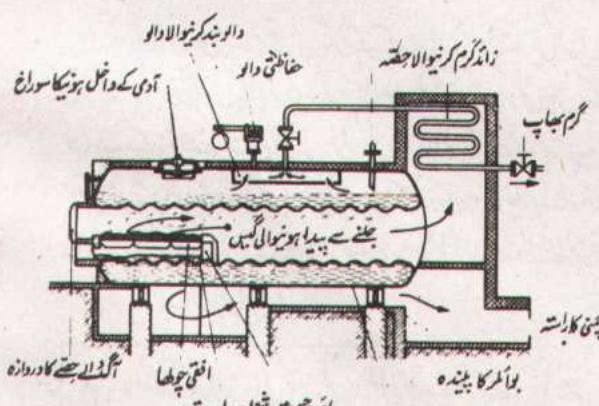

شکل 92.1 آگ کنٹرول وریل آنل

اس قسم کے بوائلر میں لمبائی کے رُخ ایک یا ایک سے زیادہ لمبائی لگی ہوتی ہیں جن میں گرم گھسیں گزرتی ہیں۔ اس کی دیواروں کو لمد اور بنانے سے اس کی مضبوطی میں اضافہ ہوتا ہے نیز اس کی گرم ہونے والی سطح میں اضافہ ہوتا ہے۔

پوھنے کا پینڈہ آگ کی نلیوں کے ابتدائی حصے  
میں نسب ہوتا ہے یا آگ کی نلیوں سے باہر  
سیڑھیوں کی ماند درجہ دار حرارت کی منتقلی چھوٹے  
سے ہوتی ہے (شکل 1.92)۔


نامہ گرم کرنے والے حصے گرم گسیوں میں باقی

رہ جانے والی حربت کو جذب کرتے ہیں جو بھاپ

کو مزید گرم اور پانی کو ابتدائی گرم کرنے کا کام کرتے ہیں۔

وہ سریزیہ کرم اور پاپی وابدی کی کرم رہے۔ اسے اپنے گیرے میں سماں کی نیکیوں والے براہمی سائز میں بڑھے ہونے کی وجہ سے دباؤ میں کمی بیشی کے اعتبار کے لحاظ سے حساس نہیں۔ سماں کی نیکیوں والے براہمی سائز میں بڑھے ہونے کی وجہ سے دباؤ میں کمی بیشی کے اعتبار کے لحاظ سے حساس نہیں۔

ہوتے ہیں اس کو جیلانا اور صاف کرنا آسان ہوتا ہے۔ ان کی گرم سطح کم ہونے اور زیادہ درجہ حرارت درکار ہوتے کی وجہ سے ان کو گرم کرنے کے لیے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ اس میں پیدا ہونے والی بھاپ کا دباؤ کم ہوتا ہے جو کہ 16 بارٹک ہو سکتا ہے۔

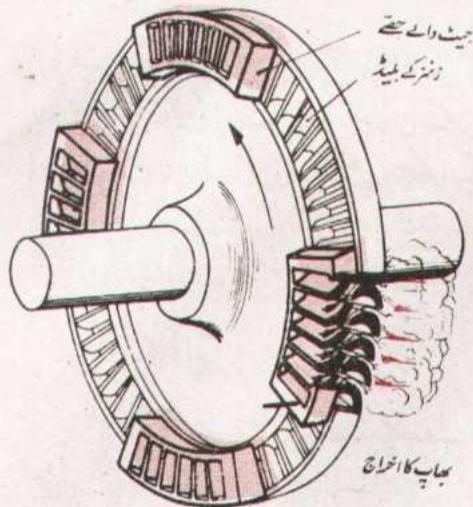

### بھاپ سے چلنے والی ٹربائیں (شکل 93.1)


بھاپ سے چلنے والی ٹربائیں بھاپ میں موجود حرارتی تو انہی کو جیٹ (jets) اور رنر (runners) کے ذریعے میکانی تو انہی میں تبدیل کرتی ہیں

#### جیٹ

جیٹ مختلف عمودی تراش کی بناء و الی یہ حصے ہوتے ہیں جن میں سے بھاپ گزرتی ہے۔ یہ بھاپ میں پانی جانے والی حرارتی تو انہی کو جو دباؤ کی صورت میں ہوتی ہے جو کی تو انہی میں تبدیل کرتے ہیں۔ بھاپ اندر دنی دباؤ کے ساتھ جیٹ میں داخل ہوتی ہے، اس میں پھیلتی ہے اور جیٹ شکل 93.1 کے اجزا جی مسٹر پر اس کا دباؤ کم ہو کر  $P_2$  رہ جاتا ہے دباؤ میں کمی حکی تو انہی میں اضافے کا باعث ہوتی ہے۔

#### (رنر)

جیٹ میں پیدا ہونے والی حرکت تو انہی فوارے کی صورت میں رنر پر پڑنے کی وجہ سے میکانی کام میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

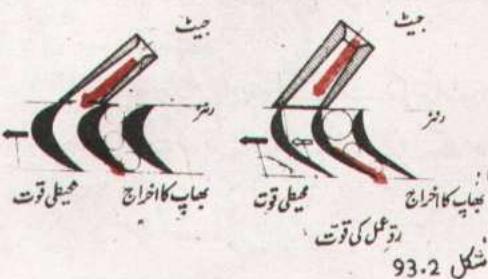

شکل 93.2

## اندرونی احتراقی انجن (Internal Combustion Engines)

### پسٹن والے انجن

پسٹن والے انجن مانع یا گیس حالت میں پائی جانے والے ایندھن کے جلنے سے پیدا ہونے والی حرارتی تو انہی کو میکانی تو انہی میں تبدیل کرتے ہیں۔ اس کے لیے جل کر بہت زیادہ تو انہی پیدا کرنے والے میٹریل کو سلنڈر کے اندر جلا یا جاتا ہے جس کو ایک طوف سے سلنڈر میڈی اور دوسرا طوف سے پسٹن سے بند کیا ہوتا ہے۔ جلنے سے سلنڈر کے اندر گیسوں کا دباؤ بڑھتا ہے جس سے پسٹن حرکت کرتا ہے۔ پسٹن کو کینٹنگ راڈ کے ذریعے کریک شافت کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے۔ جلنے سے پیدا ہونے والی گرم گیسیں بڑی تیزی سے چیلیتی میں اور پسٹن کو ڈھکیتی ہیں۔ پسٹن کی حرکت کنٹنگ راڈ کے ذریعے کریک شافت پر منتقل ہو جاتی ہے۔ یہاں پسٹن کی خطی حرکت کریک شافت کی گردشی حرکت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

مسل حرکت حاصل کرنے کے لیے جل ہوئی گیسوں کو سلنڈر سے خارج کرنا چاہیے اور جلنے والا تازہ ایندھن اور

ہوا سلنڈر میں لائی جانی چاہیے۔ یہ کام کمی (cam) شافت (جسے کرینک شافت سے چلا جاتا ہے)، پُش راٹ، راکر آرم والوں (چار سڑوک انجن کی صورت میں) یا گیسوں کے اندر آنے اور خارج ہونے کے راستے کو بناتے خود پیٹن سے کھولنے اور بند کرنے (دوسرے سڑوک انجن کی صورت میں) سے کیا جاتا ہے۔ کام کے دو لانگیسوں کی تبدیلی، جلاتے جاتے والے ایندھن اور ہوا کو ملا لئے اور ان کو جلانے کے وظایت میں جن کا نام ان کو ایجاد کرنے والوں کے نام پر رکھا گیا ہے۔

### آٹو کاطریفیٹ

پیٹن کی حرکت سے سلنڈر کے اندر جلتے والے ایندھن اور ہوا کا آمیزہ داخل ہوتا ہے اور زیادہ وولٹیج کے برقرار شدہ ٹینی سپارک پلگ سے ان کو جلا جاتا ہے۔

### ڈیزل کاطریفیٹ

پیٹن خالص ہوا کو اندر کھینچ کر اس کو دباتا ہے جس سے اس کا درجہ حرارت اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جب زیادہ دباؤ کے ساتھ جلتے والے ایندھن (ڈیزل) کو پھکاری (atomiser) کے ذریعے اس کے اندر پھر کا جاتا ہے تو اسی لمحے سے خود بخود آگ لگ جاتی ہے۔

جلتے والے ایندھن اور ہوا کے آمیزے کی تیاری ان کو سلنڈر میں لانے اور جلی ہوئی گیسوں کو خارج کرنے کے طریقے کے لحاظ سے چار سڑوک اور دوسرے سڑوک کے طریقوں کے مطابق چار سڑوک اور دوسرے سڑوک انجن ہوتے ہیں۔

### چار سڑوک انجن

آٹو کاطریفیٹ (شکل 95.1)

پہلی سڑوک (اندر کھینچنے والی - suction)

جلتے والے ایندھن اور ہوا کا آمیزہ سلنڈر میں داخل ہوتا ہے خالص ہوا سلنڈر میں داخل ہوتا ہے

دوسری سڑوک (دباتے والی - compression)

والوں کو بند کر کر آمیزے کو دباتا جاتا ہے تاکہ جلدی اور مکمل طور پر چل سکے۔ جلاتے کے لیے بجلی کا شکل پیدا کیا جاتا ہے۔


تیسرا سڑوک (کام کرنے والی - working)

ایندھن مکمل طور پر جلتا ہے گرم گیسیں ہیلیتی ہیں اور جلتے کے عمل سے پیدا ہونے والا دباؤ پیٹن کو دھکیلتا ہے

چوتھی سڑک (خارج کرنے والی—Exhaust)

جلنے کے عمل سے پیدا ہونے والی گلیسین جزوی طور پر زیادہ دباؤ سے اور جزوی طور پر پسپن کی حرکت کی وجہ سے خارج ہوتی ہیں

لگیوں کے اخراج اور مٹوا اور جلنے والے میٹریل  
کے داخلے کو والوں کنٹڑوں کرتے ہیں۔

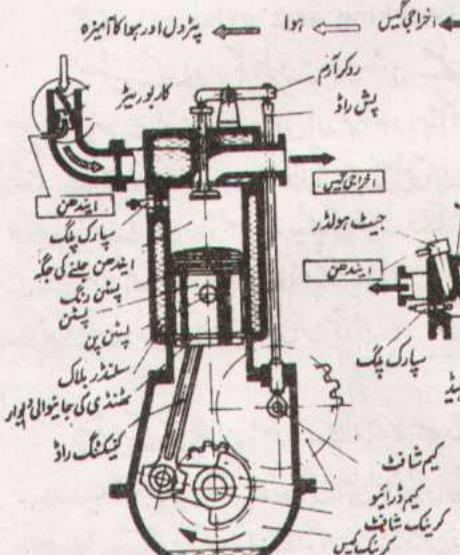

شکل ۱. ۹۵: چار اسٹراؤک آٹو این کی ساوت

دوسراوک اخوند آرتو (otto) اخوند آرتو

لیسوں کو داخل اور خالیج کرنے کا کام بھی سپن خود ہی انجام دیتا ہے۔  
ہمارا سٹراؤک سسٹم کے لئے کام ہے۔

پی سروت بچی اور پرپی مرت جوت  
امن صن اور سو اکے آمنزے کو اندر کھینٹنا اور دلنا


(suction and compression) **يعنى**

پسٹن کے اوپر کی طرف: پہلے جلنے کے عمل سے


لے والی نیسوس کو، مریع شافت کے ہاؤسٹ میں پہنچا۔ ل کا دباؤ ہوا آمیزہ اخراج یاں کے راستے خارج کر

جب پسٹن کا اور کارکنا را اخراج پاپ کو بند کر دیتا


**پشن کے پچھلی طرف :** پشن کی اوپر کی طرف

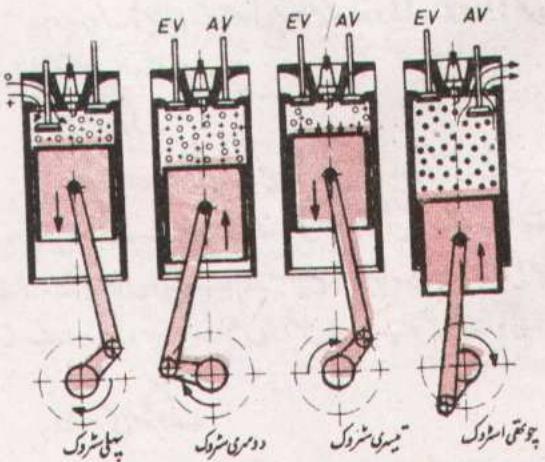

### شکل 95.2 : چار سڑک انجن کے کام کرنے کا اصول

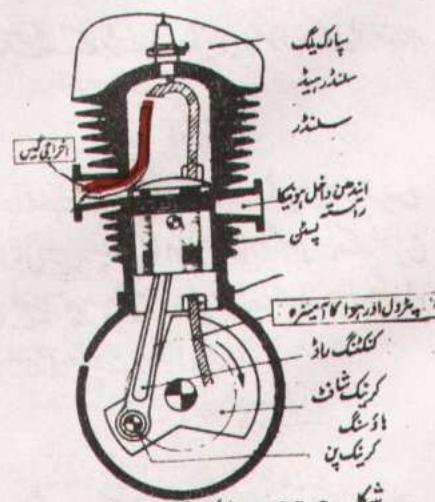

شکل 95.3 دوسرد ک اجنب

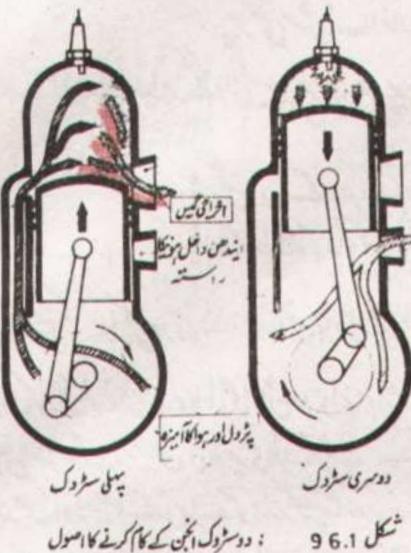

حرکت سے کریکٹ شافت کے ہاؤنگ میں خلا پیدا ہوتا ہے جس سے ہوا کے ساتھ طاہر اپرول داخل پاپ کے ذریعے کریکٹ شافت کے ہاؤنگ میں داخل ہوتا ہے۔

**دوسری سڑک:** پیٹن کی خلی طرف کام کرنا اور ملی ہوئی گیسوں کو خارج کرنا یعنی (working and exhaust)

پیٹن کے اوپر کی طرف: پیٹن کے بلند تریں مقام سے لمحہ بھر پہلے پرول اور ہوا کا دبایہ ہوا آمیزہ جل اٹھتا ہے۔ جلنے سے پیدا ہونے والی گیسیں چھلتی ہیں اور اس طرح پیدا ہونے والا دباؤ پیٹن کی نیچے کی طرف دبایا ہے۔ پیٹن کے پچھے تریں مقام سے پہلے پیٹن کا اوپر کا اندازہ اخراج پاپ کو کھول دیتا ہے اور گیسیں باہر خارج ہونا شروع کر دیتی ہیں۔

**پیٹن کے خلی طرف:** پیٹن کے پچھے کے سے داخل پاپ کے بند ہو جانے کے کریکٹ شافت کے ہاؤنگ میں موجود پرول اور ہوا کا آمیزہ دبنا شروع ہو جاتا ہے اور جوں ہی پیٹن کی نیچے کی طرف حرکت کے دوران پیٹن کا اوپر کا اندازہ اسے اور ہاؤنگ کے رالبٹر پاپ کے مٹہ کو کھوتا ہے یہ آمیزہ سلنڈر میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سلنڈر میں باقی ماندہ گیسیں بھی خارج ہو جاتی ہیں۔

### دو سڑک ڈیزل انجن

دو سڑک ڈیزل کے اصول پر کام کرنے والے 15000 کلووات قدر تک کے بڑے بڑے ڈیزل انجنوں کے لیے مندرج ذیل طریقہ مناسب رہتا ہے۔

#### پہلی سڑک

بہت زیادہ دبائی گئی ہوا میں ڈیزل کو زیادہ دباؤ سے پرسے کیا جاتا ہے۔ گرم ہوا کی وجہ سے ڈیزل جلا شروع کرتیا ہے۔ جلنے سے پیدا ہونے والی گیسیں پیٹن کی نیچے کی سمت میں رباتی ہیں۔ پیٹن کا اوپر کا اندازہ گیسوں کے اخراج کے راستے کو کھول دیتا ہے اور گیسیں باہر خارج ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر پیٹن تازہ ہوا اندر آنے کا راستہ کھول دیتا ہے اور تازہ ہوا سلنڈر میں داخل ہوتی ہے جس سے باقی ماندہ گیسیں بھی خارج ہو جاتی ہیں۔

#### دوسرا سڑک

پیٹن اوپر کی طرف حرکت کرتا ہے۔ پہلے ہوا کے داخل ہونے کا اور پھر گیسوں کے خارج ہونے کا راستہ بند کرتا ہے اور تازہ ہوا کو دبانتا ہے تاکہ دوبارہ جلنے کا عمل مکمل ہو سکے۔

دو سڑک انجنوں کی بنادٹ سادہ ہوتی ہے۔ انجن کے پورے مراحل ایک بارٹے کرنے کے لیے کریک شافت کو صرف ایک ہی چکر گھونا پڑتا ہے۔ ایک جیسے بڑے انجنوں کی صورت میں دو سڑک انجن سے حاصل ہوتے والی قوت چار سڑک انجن کی نسبت اصولی طور پر دو گنی ہونی چاہیے، مگر چونکہ گیسوں کا اخراج اور آمیزے کا سلسلہ میں دھرمکمل طور پر چھن نہیں ہوتا، اس لیے ضایع کے باعث دو سڑک انجن سے حاصل ہونے والی قوت چار سڑک انجن کی نسبت صرف تقریباً 30 فی صد زیادہ ہوتی ہے۔


### گیس ٹربائیں

گیس ٹربائیں دباؤ کے ساتھ نکلنے والی گرم گیسوں میں پائی جانے والی حرارتی توانی کو میکانی توانی میں تبدیل کرتی ہیں۔ دباؤ کے ساتھ نکلتی ہوئی گرم گیسوں میکارنے والے انجنوں کی بنادٹ سادہ ہوتی ہے اور کارکردگی بہت زیادہ۔ ان کو چلانے کے لیے مائع یا گیسیں حالت میں پایا جاتے والا ایندھن استعمال کیا جاسکتا ہے کسی مقام پر مستقل رکابی ٹریکسیں ٹربائیں بھل کے جنریٹروں، ہوا کو دباتے والے کپریسریوں اور 260 سے 18700 کلووات پاور تک کپپ چلانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ بڑے ڈیزل انجنوں کی صورت میں گیس ٹربائیں ہوا کو دباتے والے کپریسر کے طور پر کام آتی ہیں ہوائی جہازوں کی صورت میں یکچھوں کو چلانے یا جیت ہوائی جہازوں کی صورت میں ہوا کو دھکھلنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔

### کسی مقام پر مستقل رکابی کی گیس ٹربائیں

یہ ایک کپریسر، احتراقی چیمیر اور ٹربائیں پر مشتمل ہوتی ہیں اور ان کو ایک امدادی موڑ سے چلا جاتا ہے۔ (شکل ۹۷.۱)

**ایک کپریسر:**  
یہ کپریسر موری کپریسر کی طرز پر کام کرتے ہیں (جو ہوا کو شافت کے محور کے متوازی دلتے ہیں۔ اس کے روڑ کی بنادٹ

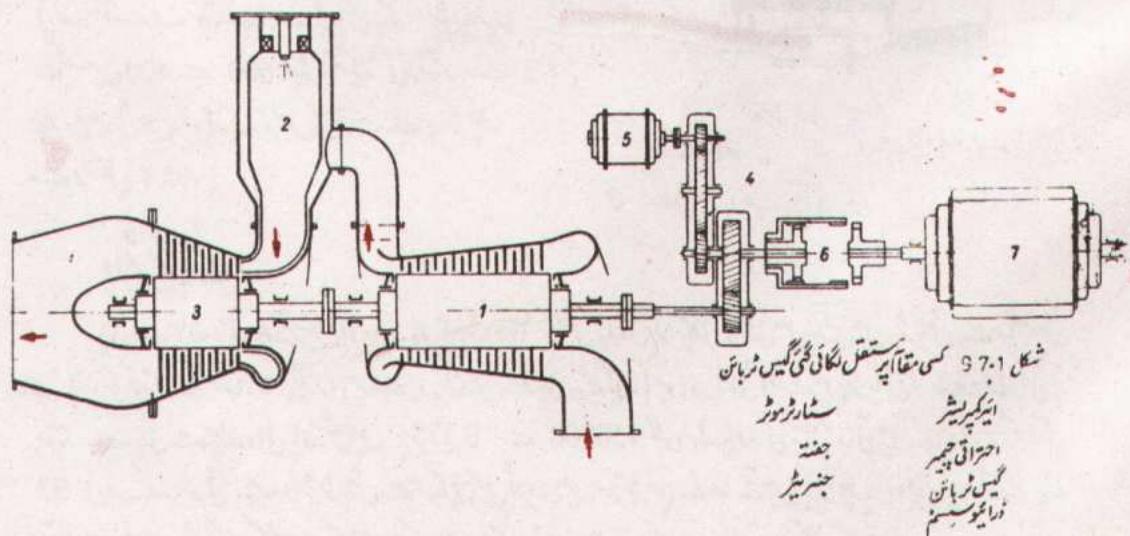

ڈرم لیعنی بیرل کی مانند ہوتی ہے جس کے اوپر ترچھے بلیڈ (سینکڑا یاں) لگے ہوتے ہیں۔ ایئر کپر لیسر ٹرباؤن کو کھینچ کر احتراقی چمیبر میں دھکیلتا ہے۔ ایئر کپر لیسر ٹرباؤن کی شافت پر ہی لگا ہوتا ہے۔

### احتراقی چمیبر (Combustion Chamber)

ایئر کپر لیسر سے احتراقی چمیبر میں داخل کی جانے والی ہوا اس میں جلنے والے ایندھن کو مکمل طور پر جلانے میں صرف ہوتی ہے۔ یہ ہوا چمیبر کے اندر جلنے سے پیدا ہونے والی گیسوں کے درجہ حرارت کو بھی 1400 درجہ سینٹی گریڈ سے کم کر کے ٹرباؤن کے لیے سانگار درجہ حرارت 650 سے 750 درجہ سینٹی گریڈ پر لاتی ہے۔

### گیس ٹرباؤن

ان کے ایک یا ایک سے زیادہ مراحل والے روٹرجن پر ترچھے بلیڈ لگائے ہوتے ہیں، ہائی الائی سٹیبل سے تیار کیے جلتے ہیں۔ ٹرباؤن کو گیسوں کی حرارتی قوانینی سے چلا جاتا ہے۔

### جیٹ پاور پلانٹ (Jet Power Plant)

ان کو ٹرباؤن پاور پلانٹ بھی کہتے ہیں اور تیز رفتار ہوائی جہازوں کو ہوا کے دباؤ کے رد عمل سے چلاتے ہیں اور ہر انجن سے 75000 کلووات تک پاور حاصل کی جاتی ہے اور کم پاور کی صورت میں 0.5 نیوٹن فی کلووات تک۔ ان کے ایئر کپر لیسر اور ٹرباؤن ایک ہی شافت کے سروں پر لگائے ہوتے ہیں۔ درمیان میں احتراقی چمیبر ہوتا ہے۔

گرم گیسیں ٹرباؤن کو چلاتی ہیں اور اس سے کپر لیسر

بھی چلتا ہے راس پر پیدا ہونے والی قوت کا لفڑیا 30


فی صد حصہ صرف ہوتا ہے اور ٹرباؤن کے اخراجی پاپ

سے گیسیں 400 سے 600 میٹر فی سینٹیکی رفتار سے خارج ہوتی ہیں۔ ہوا کے رد عمل کی قوت سے جہاز چلتا

خارج ہوتی ہیں۔ خارج ہوتے ہیں۔

(شکل 98.1)

شکل 98.1 جیٹ پاور پلانٹ

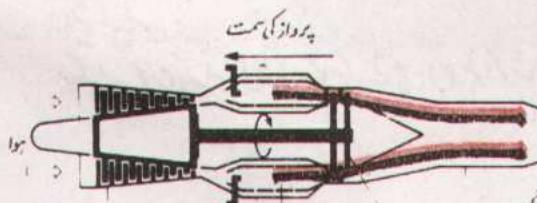

### واٹر ٹرباؤن


پانی سے چلنے والی پاور شنیں اوسچائی پر جمع شدہ پانی کی مخفی قوانینی کو میکانی قوانینی میں بدلتی ہیں۔ ٹرباؤن سے حاصل ہونے والی قوت کا اختصار اس بلندی پر ہے جس بلندی سے پانی نیچے گر رہا ہے اور الائی وقت میں ٹرباؤن کو ٹلنے والے پانی پر ہوتا ہے۔ پانی سے چلنے والی پاور شنیں 0.375 سے 150000 کلووات پاور کی بنائی جاتی ہیں۔ ان کی کردگی 93 فیصد تک ہوتی ہے۔ واٹر ٹرباؤن سے عموماً پن بجلی گھروں میں جائز ٹریچلائے جاتے ہیں یا پن چکیاں وغیرہ چلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ٹرباؤنوں کی قیموں کے نام ان کو ایجاد کرنے اور بنانے والوں کے نام پر رکھے گئے ہیں۔

### پیلٹن ٹربائیں (Pelton Turbine)

پیلٹن ٹربائیں کو 2000 میٹر تک کی بلندی سے گرنے والے پانی سے چلایا جاسکتا ہے۔ چلانے کے لیے استعمال ہونے والے پانی کو بند بنانا کرپ جمع کر لیا جاتا ہے اور پانپوں کے ذریعے مشین کے پنچھوں پر گرا جاتا ہے (شکل 99.1)۔

#### توانائی کی تبدیلی

پیلٹن ٹربائیں کے ساتھ 6 تک جیٹ ہو سکتے ہیں جن میں سے خارج ہونے والے پانی کی دھاریں ٹربائیں کے پنچھوں پر گرتی ہیں۔ پانی جیٹ سے تیزی کے ساتھ آزاد طور پر دھار کی صورت میں ٹربائیں کے بلیدوں پر گرتا ہے اور اپنا حرکتی تو انائی ٹربائیں کے روپ کو منتقل کر دیتا ہے۔ بلیدوں کی بناوٹ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جھک کا نہیں لگنے پاتا اور اس طرح تو انائی کو بغیر ضائع کیے منتقل کرتا ہے۔

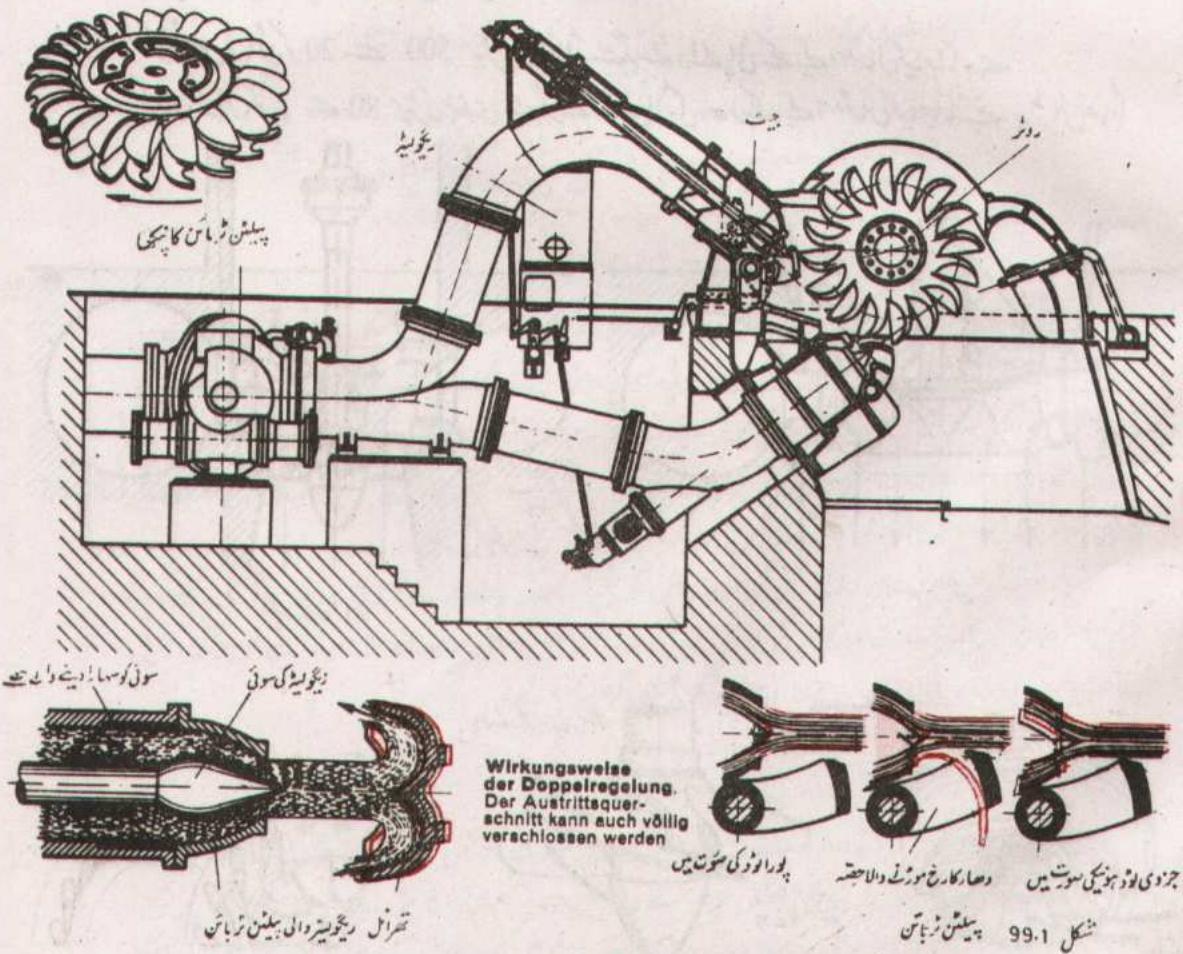

شکل 99.1 پیلٹن ٹربائیں

## ایک ریگولیٹر والی ٹربائیں



پیلٹن ٹربائیں کو دھار بنتے والے جیٹ کے متوازی حرکت کر سکتے والی پن سے نظرول کیا جاتا ہے۔ اس کو آگے پیچے کرنے سے پانی کی مقدار میں کمی نیشی ہوتی ہے۔ ٹربائیں ریگولیٹر کی سوئی کو ٹربائیں پر یو ڈ کے مطابق ایڈجیٹ کر لیا جاتا ہے۔

## دو ریگولیٹر والی ٹربائیں

دھار کو ہٹانے والے (Jet Deflector) پُر زے کو بھاری جیٹ کی سوئی کی نسبت اصلنی سے او جلدی حرکت دی جاسکتی ہے۔ یہ پانی کی دھار کو ایک طرف ہٹا دیتا ہے جس سے ٹربائیں پر فوراً دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ پھر جیٹ کی سوئی کو اس کے منہ میں اس قدر دھکیلا جاتا ہے کہ مناسب مقدار میں دھار کا دباؤ حاصل ہو جائے۔

## فرانس اور کپلان ٹربائیں (شکل 100.1)

فرانس ٹربائیں کو 20 سے 500 میٹر کی اوپنچائی سے گرنے والے پانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کپلان ٹربائیں کو 7 سے 80 میٹر کی بلندی سے گرنے والے پانی کی دھار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ٹربائیں خرما

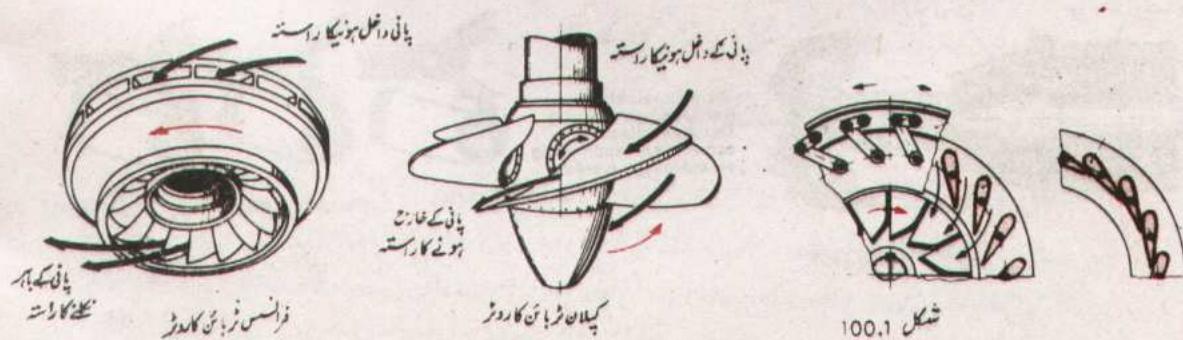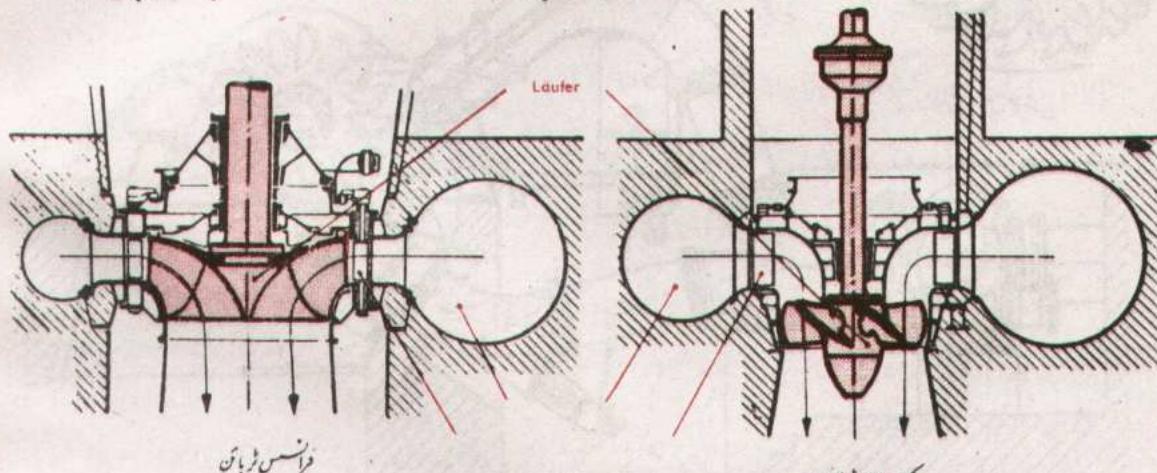

شکل 100.1

اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب جمع شدہ پانی کی اونچائی کم و میش ہوئی رہتی ہو۔ اگر کل جمع شدہ پانی کا صرف 20 فی صد حصہ بھی باقی رہ جائے تو بھی یہ طبائع پوری کارکردگی سے کام کرتی ہے۔  
فرانس اور کپلان طبائع کا بیان کا منتقل کرنے والا حصہ اور روٹر غول کی شکل میں کاست آڑن، کاست میل، میل کی چادریا بیٹوں دھات سے بنائی ہوئی بادی میں لگے ہوتے ہیں۔ چھوٹی طبائع بادی کے ساتھ بلا واسطہ لگائی جاتی ہیں۔

### توانائی کی تبدیلی

پانی کے دباؤ کی برقی تو انائی میں تبدیلی طبائع کی بادی میں ہی شروع ہو جاتی ہے۔ پانی بڑھتی ہوئی رفتار کے ساتھ پانی مہیا کرنے والے حصے میں بہتا ہے۔ تیز پدر بلید ٹجیٹ بناتے ہیں جن میں پانی کی رفتار میں اضافہ ہوتا ہے۔ پانی مہیا کرنے والا حصہ پانی کی دھاریں بناتا ہے جو روٹر پر کرتی ہیں اور اسے ساتھ گھماتی ہیں۔ پانی اپنی حرکی تو انائی کو کروی بلیدوں والے پٹکھے کو منتقل کرتا ہے۔

### کنٹرول کرنا


طبائع کی استعمال کو پانی مہیا کرنے والے حصے پر لگے ہوئے بلیدوں کو گھانے سے کم و میش کیا جاسکتا ہے۔ پانی مہیا کرنے والے حصے کے کروی بلیدوں کو ایک کنٹرولنگ چھٹے سے ایک یور کے ذریعے اکٹھا گھایا جاسکتا ہے۔ اس سے بہتے والے پانی کی مقدار اور اس کے بہتے کی سمت میں تبدیل آ جاتی ہے۔ پانی کے بہاؤ کو بالکل بند بھی کیا جاسکتا ہے۔

### پمپ

### پسٹن والے پمپ

پمپ گہرائی میں واقع مقام سے مائعات کو اوپر کھینچ کر بلند مقام پر پہنچاتے ہیں۔

### کھینچنے کا عمل (شکل 101.1)

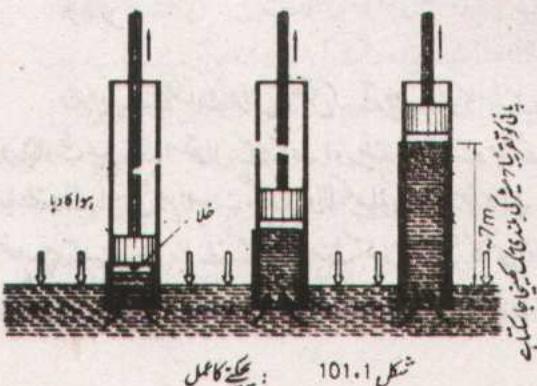


پسٹن کو اوپر کی طرف حرکت دینے سے سلنڈر میں خلا پیدا ہوتا ہے۔ مائع کی سطح پر عمل کرنے والے ہوا کے دباؤ کی وجہ سے مائع اس خلا کو پر کرنے کے لیے سلنڈر میں داخل ہوتا ہے۔ کسی بلندی تک مائع اوپر چڑھنے کا انحصار مائع کی سطح پر عمل کرنے والے ہوا کے دباؤ پر ہوتا ہے جس کو سریمیٹر سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ یہ دباؤ اوس طبق 1.033 بار (کلوگرام فی مربع سینٹی میٹر) ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پانی اصولی طور پر 10.33 میٹر اونچائی

تک کھینچا جاسکتا ہے ریانی کا وزن = 1 کلوگرام فی مکعب ڈلی میٹر پانی سے بلکہ مائعات کی صورت میں اونچائی زیادہ اور بخاری مائعات کی صورت میں کم ہوگی۔ ہوا کے نامکمل اخراج اور ڈالکی بنا پر ضیارہ حرص سے پنی کو نقشہ بیا 7 میٹر کی اونچائی تک کھینچا جاسکتا ہے۔ درجہ حرارت کے بڑھنے سے بلندی میں کمی ہوتی ہے کونکلیسٹن کی حرفت کی بنا پر خلا پیدا ہونے سے مائعات 100 درجہ سینٹی گریڈ سے نیچے ہی کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے پیدا ہونے والی بھاپ خلا سے پیدا ہونے والے دباؤ کو کم کرتی ہے جس سے مائع کم بلندی تک کھینچا جاتا ہے۔

**پسٹن پپ کے کام کرنے کا اصول (شکل 102.1)**

**کھینچنے والی سڑوک:** پسٹن اور پر کی طرف جاتا ہے۔

اس سے پیدا ہونے والے خلا کی بنا پر داخلی والوکھل جاتا ہے اور خارجی والو بند ہو جاتا ہے۔ اس طرح مائع سلنڈر میں داخل ہو جاتا ہے۔

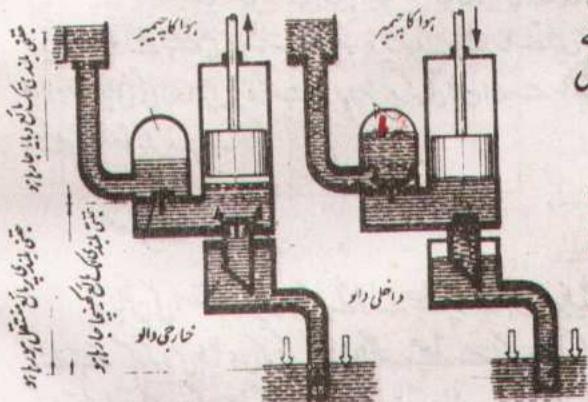

**دبانے والی سڑوک:** پسٹن نیچے کی طرف حرکت تیکتا ہے۔ داخلی والو بند ہو جاتا ہے اور خارجی والوکھل جاتا ہے۔ مائع دباؤ کے ساتھ ہوا کے چیزیں سے ہوتے ہوئے پاپ اور پر چڑھ جاتا ہے۔

### ہوا کا چیبر (Air Chamber)


شکل 102.1 : دباؤ والے پسٹن پپ کی بنیاد اور کام کرنے کا اصول

پسٹن پپ سے مائع کے جھکلوں سے بہاؤ ہوا کے چیبر کے ذریعے کم کیا جاتا ہے۔ ہوا کے چیبر کے اندر ہوا موجود ہوتی ہے جب پسٹن کی نیچے کی طرف حرکت سے یکدم پانی میں میں داخل ہوتا ہے تو ہوا دب جاتی ہے جب پانی داخل ہونا بند ہو جاتا ہے تو ہوا چیبر کے اندر دبی ہوئی ہوا کے دباؤ سے پاپ میں پانی اور چڑھتا ہوتا ہے۔ اس دونوں پانی کا نیاریلا سلنڈر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ پر ٹکڑی

### والو


والو پپ کے مختلف عوامل کو مکمل کرتے ہیں۔ والو کا میٹریل اور بنیاد پیپ کے استعمال کے مقاصد اور بلندی پر لے جائے جانے والے مائع کی قسم (صاف، گندگی والا، کیمیائی عامل وغیرہ) پر منحصر ہوتا ہے۔ والو بنانے کے لیے کاست آئزن ہٹلیں، کافنی، گن میٹل، بریٹ، پلاسٹک اور چڑھا استعمال ہوتے ہیں (شکل 102.2)

شکل 102.2 : پسٹن پپوں کے والو کی بنیاد

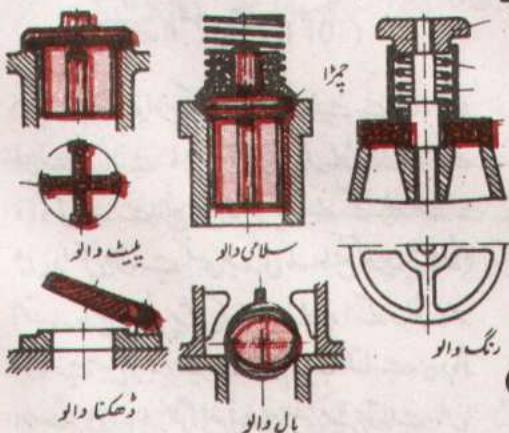

پسند پپ سے کھینچے جانے والے مائع کا بہاؤ پسٹن کی حرکت کے مطابق کم و بیش ہوتا رہتا ہے۔ ان کے ذریعے 10000 بار لگام فی مرلے منٹی میٹر ہاک دباؤ کے ساتھ 200 ملکب سیڑھی گھنٹے کے حساب سے مائع خارج کیا جاسکتا ہے۔ عموماً کام کرنے کے دروازے پپ کے چکروں کی تعداد 100 سے 300 نی منٹ کے درمیان ہوتی ہے۔

### نیم گردشی پپ (Shelk 103.1) (Semi Rotary Pump)

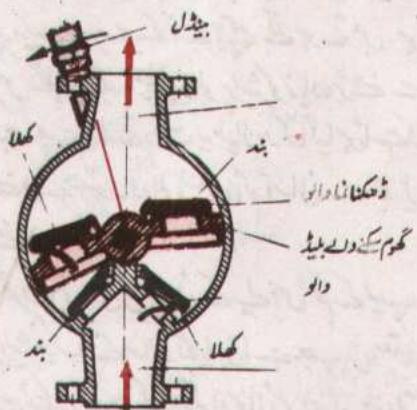


شکل 103.1 نیم گردشی پپ

پپ کے مرکز کے گرد گھمائے جاسکنے والے بلیڈوں اور ان کے نیچے بنی ہوئی دیواروں میں دو دھکنا نا والے لگے ہوتے ہیں۔ جب ہینڈل کو باہمیں طرف گھمایا جائے تو دو بلیڈ طرف بلیڈ اور اس کے نیچے واقع دیوار کی درمیانی جگہ بڑھ جاتی ہے جس سے دایہنیں طرف کو مائع کھینچا جاتا ہے۔ باہمیں طرف کے حصے میں پہلے سے چھرا شوا مائع دبنے سے اور اٹھاتا ہے۔ ہینڈل کو بار بار دایہنیں باہمیں طرف حرکت دینے سے مائع مسلسل اور پڑھڑھارتا رہتا ہے۔

### ڈایافرام پپ (Shelk 103.2)


عام پسٹن ٹائپ پپ کے پسٹن کی جگہ رہبری جو طے کامناسب حد تک مضبوط اور طاقت ور ڈایافرام لگایا جاتا ہے۔ جس کے اوپر اٹھنے سے اندر ورنی جم بڑھ جانے سے مائع پپ کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور نیچے کو حرکت کرنے سے دباؤ سے مائع پاٹ میں پڑھ جاتا ہے۔ ڈایافرام کی بار بار حرکت اور والوں کے استعمال سے مائع مسلسل ٹھیک جاتا ہے۔

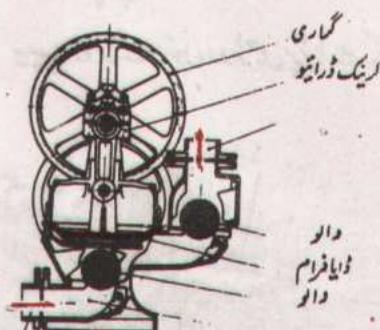

شکل 103.2 ڈایافرام پپ

ڈایافرام پپ کے لیے رہبری کے بنے ہوئے گیند نما والوں استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ پپ عموماً زیادہ گندگی والے مائعات کو کھینچنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر رکھنے والے پڑے نہیں ہوتے ہیں۔ مائع کی کھینچی جاتے والی مقادیر میں اضافہ کرنے کے لیے ایک قطار میں تین پپ ایک دوسرے کی نسبت سے 120 درجے کے زاویے پر لگائے جاتے ہیں جن کو ایک ہی کرینک شافت سے چلا جاتا ہے۔

## ڈبل ایکٹنگ پیٹن پپ (Double Acting Piston Pump) (شکل 104.1)

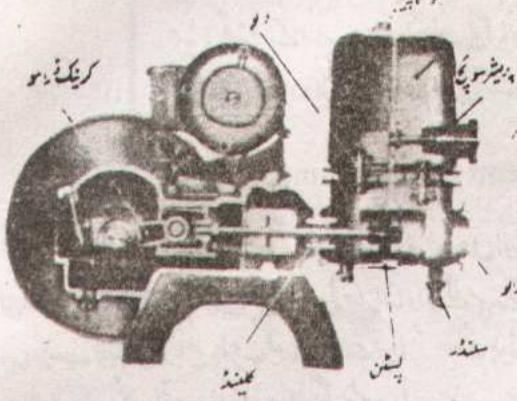


شکل 104.1 : ڈبل ایکٹنگ پیٹن پپ

چھوٹی مبانی کی سڑک والے پپ کو چلاتے کیا ہو گا  
لگی ہوتی ہے۔ پس پر ایک کرینک شافت کے ذریعے پپ کو چلاتا  
ہے۔ ہوا کے چمیر کو عمودی دیوار سے الگ کیا ہوتا ہے۔ ہر  
آدھے حصے میں ایک ایک داخلی اور خارجی والوں ایک ہی والوں  
پیٹ پر ایک دوسرے کے آگے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ ہوا  
کے چمیر میں لگایا گیا ایک سیفٹی والو پریش کو زیادہ بڑھنے سے  
روکتا ہے۔ پپ بناتے وقت یہ خیال رکھا گیا ہوتا ہے کہ  
تمام گھنے والے حصوں (والو، پیٹن) کو آسانی سے تبدیل  
کیا جاسکے۔


گھروں میں پانی کی سلانی کے لیے اس قسم کے پپ  
کو اکثر پریش نیک کے ساتھ لگایا ہوتا ہے جب پانی استعمال  
ہونے سے ٹینک میں اپنی کم سے کم اونچائی پر پہنچتا ہے، تو  
پپ خود بخود چلا شروع کر دیتا ہے۔ پانی کی اونچائی بڑھنے  
سے پریش نیک میں موجود ہوا ادب جاتی ہے۔ ہوا کے پیٹے  
میں منتخب کیے گئے 3 بار کے دباؤ پر موڑ دیا رہ بند ہو جاتی ہے۔

## گردشی پپ (Rotary Pump) (شکل 104.2 اور 104.3)

یہ پپ دو بڑے حصوں روٹر جس پر ٹیکڑے کیے ہوئے بلیٹ لگے ہوتے ہیں اور مرغیوں سے مشابہ رکھتے والے

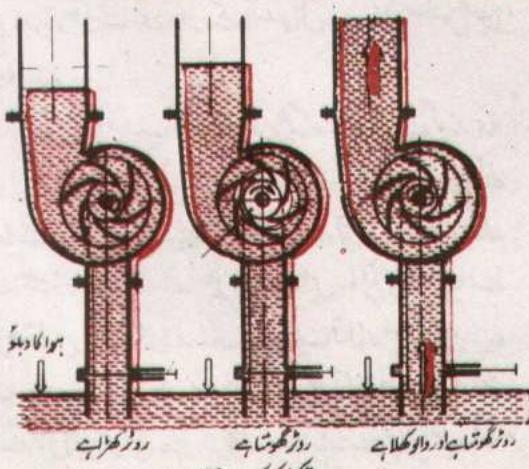

شکل 104.2 گردشی پپ کے کام کرنے والے حصوں

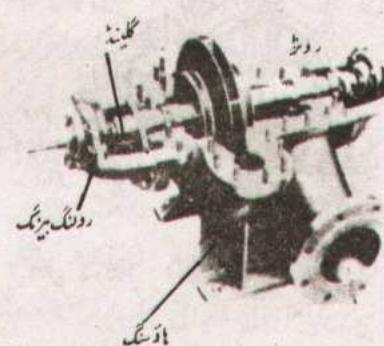

شکل 104.3 : مند، دراصل والے گردشی پپ

ہاؤنگ پر مثال ہوتے ہیں۔ بیڈ روٹر کے گھومنے کی سمت کے خلاف رُخ میں ٹیڑھے کیے ہوتے ہیں۔ بلیڈوں کا درمیانی فاصلہ محیطی رُخ میں بڑھتا جاتا ہے۔ روٹر کی شافت کے قریب مائع پمپ میں داخل ہوتا ہے اور گھومنے ہوئے بلیڈوں کے دباؤ سے محیطی رُخ میں چلتا ہوا دباؤ کے زیر اثر پاپ میں چڑھتا جاتا ہے۔

### کام کرنے کا اصول


ہر گھومنے ہوئے جسم پر یاداڑے کی صورت میں حرکت کرتے ہوئے جسم پر دافع المکرزن قوت عمل کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بھیگی ہوئی چھتری کو گھما یا جائے تو اس پر پڑے ہوئے پانی کے قدرے دافع المکرزن قوت کے زیر اثر باہر کی طرف کو گزیں گے۔

پاپ لائن، پمپ کے ہاؤنگ اور روٹر کو پانی سے بھرا ہوتا ہے۔ پمپ کے نیچے سے پاپ لائن کو ایک دھکیل کر کھولے جاسکتے والے والو سے بند کیا ہوتا ہے۔ جب روٹر گھومتا ہے تو پانی کا کچھ حصہ دافع المکرزن قوت کے تحت پاپ میں چڑھ جاتا ہے جس سے روٹر کے مرکزی حصے کے قریب خلا پیدا ہوتا ہے کیونکہ پاپ نیچے سے بند ہونے کی وجہ سے مائع یا ہوا پمپ والے حصے میں نہیں پہنچ سکتی ہے۔ جو نبی پمپ کے نیچے پاپ لائن میں لگا ہوا والو کھولا جاتا ہے تو ہوا کے دباؤ کے زیر اثر خلا کو پُر کرنے کے لیے مائع اور پر چڑھ آتا ہے۔

اگر دھکیل کر بند کیا جانے والا والو کھلا رہے تو دافع المکرزن قوت کی وجہ سے خلا کے مسلسل پیدا ہونے اور ہوا کے دباؤ کی وجہ سے مائع لگاتار مہیا ہوتا رہتا ہے۔

### متعدد مراحل والے گردشی پمپ (شکل 105.1)

گردشی پمپ سندھی فیوگل (centrifugal) پمپ ہوتے ہیں کیونکہ یہ میاکرنے والے مائع کو محیطی سمت میں دھکیلتا ہے اس قسم کے پمپ کی ساخت اس طرح ہوتی ہے کہ کم، درمیانی یا زیادہ دباؤ سے مائع میاکر سکیں۔ بلیڈوں کی شکل اور روٹر کے چکردوں کی تعداد کا اختصار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس سے کتنے دباؤ پر مائع منتقل کیا جانا چاہیے۔ زیادہ دباؤ والے پمپ میں ایک ترتیب میں آگے پیچھے متعدد روٹر لگائے ہوئے ہیں جن کو ایک ہی شافت سے گھما یا جاتا ہے۔

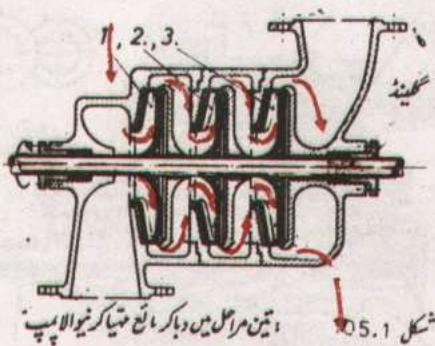

ہاؤنگ کی بناؤٹ اس طرح سے ہوتی ہے کہ پانی پہلے روٹر سے ابتدائی دباؤ کے ساتھ دوسرے روٹر والے حصے میں داخل ہوتا ہے پھر وہاں سے تیسرا روٹر والے حصے میں سے ہوتا ہوا آخری روٹر سے پاپ میں چڑھ جاتا ہے۔ ہر مرحلہ میں پانی کے دباؤ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس طرح سے 15 مرحلیں 300 بار ٹک کا دباؤ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

گردشی پمپ صرف اس وقت کام کرتا ہے جب

پپ سے نیچے والی پاٹ لائیں اور پپ کے ہاؤنگ پانی سے بھرئے ہوئے ہوں۔ پپ کو مائع سے خالی ہونے سے بچنے کے لیے پپ کے نیچے پاٹ لائیں پر ایسا والوں کا یا جاتا ہے جو مائع کو والوں جانے نہیں دیتا۔ پپ کے ہاؤنگ کی بناؤٹ اس طرح سے ہوتی ہے کہ بوقتِ ضرورت اس کو مائع سے بھرا جاسکے۔



گردشی پپ مائع کو مسلسل ایک جیسے دباؤ سے مہیا کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے 6000 مکعب میٹر فی گھنٹہ تک مائع مہیا کیا جا سکتا ہے۔ کام کے دوران اس کے چکروں کی تعداد 1000 سے 6000 چکڑی منٹ ہو سکتی ہے۔

### گیئر پپ (شکل 106.1)

مائع رامیڈر رالک اور چکناہی تیل، گاری کے دندازی کے دریافتی خالی جگہ کے ذریعے پپ کے ہاؤنگ کے ساتھ ساختہ منتقل ہوتا ہے اور جب دونوں گاریوں کے دندانے باہم ملتے ہیں تو مائع دب کر باہر نکلتا ہے۔ پپ کی تیاری میں درجی گاریوں کے چکروں کی تعداد اور بناؤٹ کے طرز کے لحاظ سے گیئر پپ کے ذریعے میٹر کو 5 میٹر کی بلندی تک 200 بار کے دباؤ کے ساتھ پہنچا جا سکتا ہے۔


### سینڈل پپ (شکل 106.2)

پپ میں چھوڑی دار سینڈل باہم مل کر چلتے ہیں جب سینڈل گھومتے ہیں تو ان کی چھوڑیوں کی بھراؤ میں بھرا ہوا مائع دب کر بھراؤ میں حکمت کرتا جاتا ہے۔ اس طرح مائع پپ کی اخراجی سخت کو داخلی سخت کی طرف سے دباؤ کے تحت مسلسل چلتا رہتا ہے۔ سینڈل پپ زیادہ تر مشینوں کو چکنانے یا ما قوانی پپ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس سے مائع 100 بار تک کے دباؤ کے تحت منتقل کیا جا سکتا ہے۔

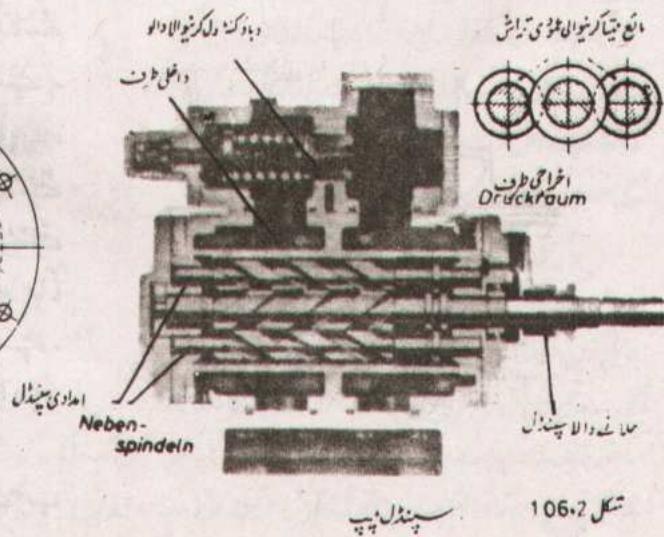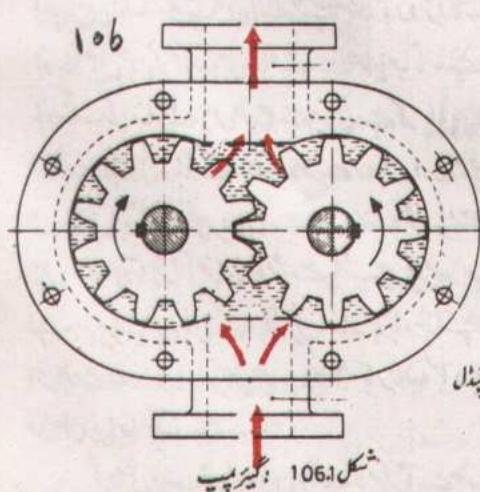

شکل 106.2: سینڈل پپ


### منحرف المکرر رولر والاگرڈشی پپ (شکل 107.1)

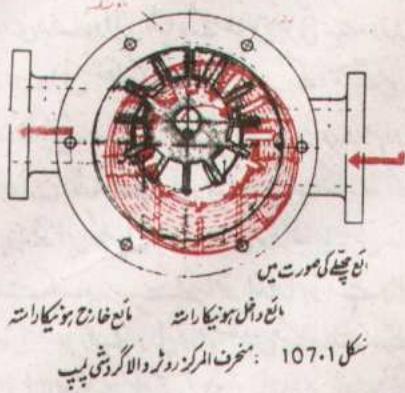

روٹر کو عمر ہاؤ سنگ میں منحرف المکرر لگایا ہوتا ہے۔ مائع کو پپ کے اندر لانے کے لیے بنائی گئی جھری کی بنادٹ چاند کے حصے سے مشابہت رکھتی ہے جس کی چڑائی اس سمت میں بڑھتی ہے جس سمت میں پپ گھوم رہا ہو۔ اسی طرح کی بنی ہوئی مائع خارج کرنے والی جھری کی چڑائی اس کے عکس اس سمت میں سنگ ہوتی جاتی ہے جس سمت کو پپ گھومتا ہے۔ روٹر کے بلڈلے سے مائع گھوم کر ہاؤ سنگ کے ساتھ ٹھرا تا ہے گھومنے سے بننے والے مائع کے چھلے روٹر، ہب اور اس کے بلڈلے میں کھلانہ تے ہیں جو روٹر کے گھومنے کی سمت میں بڑھتا جاتا ہے جو میں اضافہ ہونے کی وجہ سے دباؤ میں کمی ہوتی ہے جس سے مائع پپ کے اندر کھینچا جاتا ہے۔ گھومنے کی سمت میں خلا کے چھٹا ہوتے کی وجہ سے مائع دب کر باہر نکل جاتا ہے۔

منحرف المکرر روٹر والے گردشی پپ کو گردشی پپ کے ساتھ اُس طرف لگایا جا سکتا ہے جس طرف سے مائع گردشی پپ میں داخل ہوتا ہے تاکہ گردشی پپ میں مائع کو خود بخود کھینچنے کا عمل مکمل ہو سکے۔ اگر گردشی پپ کو مائع سے بھرا ہوا ہو تو یہ گردشی پپ میں رکاڈٹ پیدا ہونے سے ضیاع کو زوکتا ہے۔


### انجیکٹر پپ (Injector Pump) (شکل 107.2)

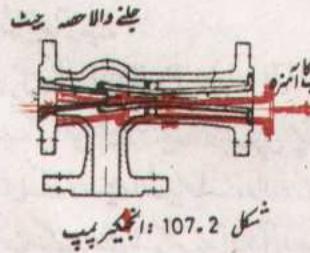

پیپ مالٹا، گیسیں اور بھاپ کو منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اندر کھینچنے کے لیے استعمال ہونے والا مٹریل (بھاپ یا پانی) جیٹ میں سے تیزی کے ساتھ گزرتا ہے جس کی رفتار آواز کی رفتار سے زیادہ تک ہو سکتی ہے۔ تیزی کے ساتھ نکلنے والی دھار اپنے اردو گرد کی ہو کر اپنے ساتھ کھینچتی ہے اور سنگ چیبر میں اس کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہے۔ اس سے جیٹ کے اردو گرد خلا پیدا ہوتا ہے جو ساتھ کھینچنے جانے والی چیز کو اپنے ساتھ کھینچتا ہے جو بعد میں دھار کی شکل میں خارج ہونے والے مٹریل کے ساتھ مل جاتا ہے۔ سنگ چیبر کے آخر میں جیٹ کی حرکت تو انہی دباؤ کی صورت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

### وزن انٹھانے والی مشینیں

وزن انٹھانے والی مشین وزن کو اوپر یا نیچے لانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔

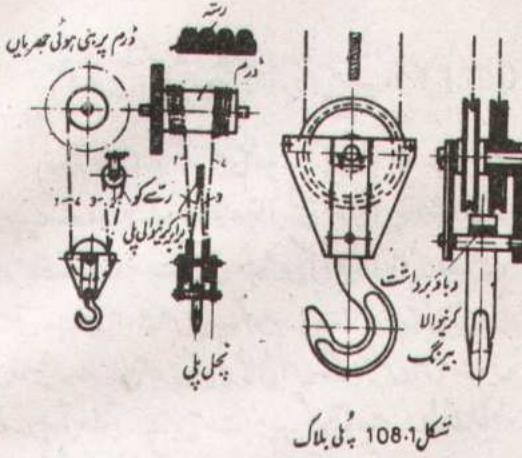


تکلیف 108.۱ پُٹی بلاک

وزن منتقل کرنے والی میشینیں وزن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہیں۔ میشینوں کی بنادٹ ان کے ذیلے حرکت، ہی جانے والی اشیاء کے مطابق ہوتی ہے۔ وزن اٹھانے اور وزن منتقل کرنے والی میشینوں کے اہم حصے لیور، پلیاں، رستے پیشے والے ڈرم، زنجیر، گاریاں اور ورم اور درم گیئر، وزن اٹھانے والی کھوٹی اور بریک لگاتے کا نظام ہوتے ہیں۔ پلیوں اور ڈرموں کو زنجیر یا سیل کے رسون سے ایک دوسرے کے ساتھ باندھا ہوتا ہے۔ وزن اٹھانے یا منتقل کرنے والی تمام میشینیں میکانیات کے مندرجہ ذیل اصول پر کام کرتے ہیں۔

$$\text{وقت} \times \text{قوّت کا طے کردہ فاصلہ} = \text{وزن} \times \text{وزن کا طے کردہ فاصلہ}$$

اُس اصول کی بدولت تھوڑی قوت کو زیادہ فاصلے تک لگا کر زیادہ وزنی چیز کو کم فاصلے تک منتقل کیا جاسکتا ہے۔

سادہ قیم کی وزن اٹھانے والی مشینیں (شکل 108.2)

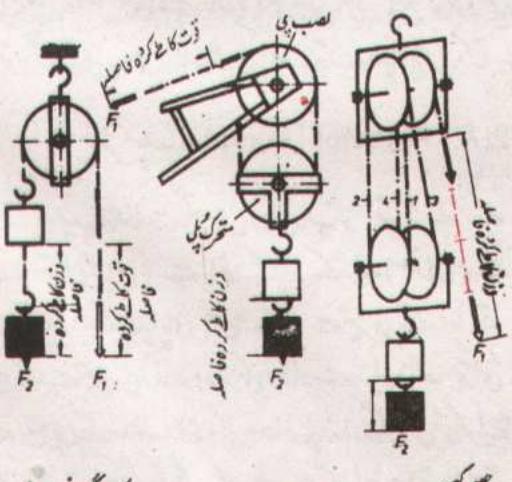

ایک جگہ رنگ پیلی

$$F_1 = F_2$$

دوسری میں

$$F_1 = \frac{F_1}{\gamma}$$


پیغمبر

یہ ایک نصب کی گئی پلی اور ایک متحرک پل پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے اٹھایا جانے والا وزن پل کے دونوں طرف کے رستے یا زنجیر پر آدھا آدھا بادو ڈالتا ہے۔ اس طرح وزن کو اٹھانے کے لیے کم از کم اس کے لفڑ کے برابر قوت درکار ہوتی ہے۔


## (Pulley Block) چین کی

اس میں کسی جگہ پر لگائے گئے دھرے پر چند پلیاں لگائی ہوتی ہیں اور اتنی ہی تعداد میں پلیاں ایک متعدد

ہر دوں ہیں اور اس پر اپنے ملک کا یاد رکھنے والے بھائیوں کے لئے اس طرح یہ دو بلاک پر مشتمل ہے۔ جامد کیے گئے بلاک کے دھرے پر لگی ہوتی ہیں جس کے ساتھ وزن لٹکایا جاتا ہے۔ اس طرح یہ دو بلاک پر مشتمل ہے۔ جامد کیے گئے بلاک کے ساتھ باندھے ہوئے رستے سے دونوں بلاکوں کی پلیوں کو ایک ایک کر کے اس طرح ملایا ہوتا ہے کہ رستے کو ایک طرف سے کھینچنے پر رستہ تمام پلیوں پر تھوڑا احتکار احرکت کرتا ہے۔ دونوں پلیوں کو رستے کی جتنی لمبائیاں ملائی ہیں، وزن اتنے

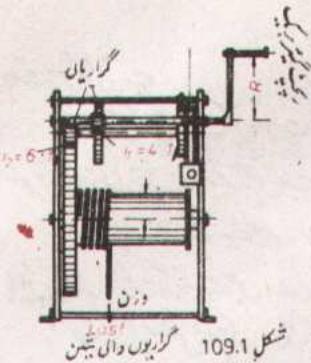

تسلیل 109.1 مکاریوں والی یتمن

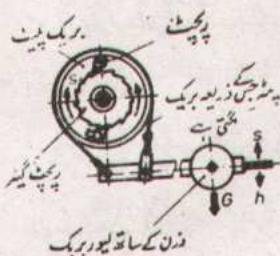

شکل ۱۰۹۲ بحث گیربریک

ہی حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔


#### گاریوں والی مشینیں (Lifting Gears) (شکل 109.1)

اس کو ہاتھ پایا جیکی کی موڑ سے چلایا جا سکتا ہے جلانے والی شافت اور رست پیٹنے والے ڈرم کے درمیان گر اریاں نکالنی ہوتی ہیں۔ اگر 250 نیوٹن کی قوت کے ذریعے 300 ملی میٹر لمبائی کے پینڈل کو گھایا جائے اور دو مارٹل میں مکمل نسبت منقصی اگر 1:24 ہو تو 400 ملی میٹر قطر (200 ملی میٹر نصف قطر) کے رست پیٹنے والے ڈرم سے 9000 نیوٹن کی قوت  $F_2$  سے وزن کو اونپر انھلایا جا سکتا ہے اس صورت میں رگڑ کی وجہ سے ضیائع کو مرئی نظر نہیں رکھا گیا ہے۔

گراری والی مشین میں پریک کے کام کرنے کا اصول (شکل 109.2) شکل 109.2 پیٹ یونیورسٹی

بریک لگانے والے لیور کے ساتھ وزن متقل طور پر باندھا ہوتا ہے جو کہ بریک لگانے والی پلیٹ کے ساتھ مضبوطی سے جڑا ہوتا ہے۔ وزن اٹھانے کے دلوں ایچٹ مسلی ریچٹ گیئر کے دلوں پر پھیلتا ہے۔ وزن کوئی گرتے وقت بریک لگانے والی پلیٹ کو رستہ پینے والے ڈرم پر عمل کرنے والا وزن ریچٹ گیئر لور ریچٹ کے ذریعے گھماتا ہے۔ بریک لگانے والے لیور کو اور اٹھانے سے وزن نیچے کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ وزن کے نیچے جانے کی رفتار کو لیور کو اور پر نیچے کے کنٹروں مکجاھاتا ہے۔

## زیادہ وزن دھکیلنے والی مشنیں

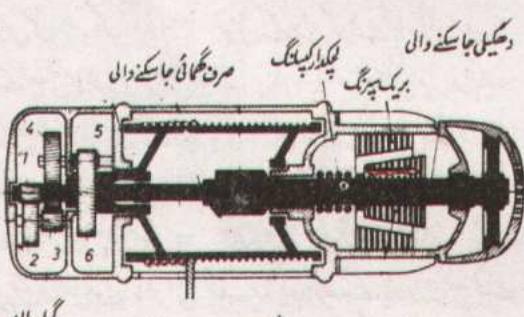

شکل 109-3 : بجلی سے حلنے والی جمین کی

بجلی سے چلتے والی چین کپی رشکل 109.3) مورٹر، گاریلوں، رستہ لپٹنے والا ڈرم اور وزن کے ذیر پر اس کام کرنے والی بریک کو ایک ہی ہاؤ سنگ میں لگایا ہوتا ہے۔ بجلی سے کام کرنے والی وزن انھٹا نے والی شیوں سے 80 میگانیونٹ تک کے وزن کو 4 سے 20 میٹر فی منٹ کی رفتار سے انھٹا یا جاستا ہے۔ بجلی کے بٹن سے وزن کو درست اونچائی تک نفاست سے انھٹا یا اونچپے لیا جاسکتا ہے۔ اس کی ضرورت مورٹر گاڑیوں میں اجنبی رکھتے وقت یا چھاری و وزن کے چالوں کو خراو میشن میں باندھتے۔

وقت پیش آتی ہے۔

وزن کو افتن سمت میں حرکت دینے کے لیے اضافی پلی استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ وزن لٹھانے کے لیے استعمال ہونے والی کھوٹی اپنے بند ترین مقام پر پہنچتی ہے تو ایک سیفٹی سورج خود بخود موڑ کو بند کر دیتا ہے۔

موڑ چلانے کے لیے جب سورج کو دبایا جاتا ہے تو برقی مقناطیسی اثر کے تحت دایس بائیس حرکت کر سکتے والا روتر باسیں جاتے حرکت کرتا ہے جس سے بریک کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔

حرکت کی منتعلی متحرک روٹر، کپنگ، شافت، 1 سے لے کر 6 تک تعداد میں ترجیح دنالوں والی گاریوں اور رتر پیشے والے ڈرم کے ذریعے ہوتی ہے۔

سورج بند کرنے پر پریگ بریک کے موڑ طی حصے کو دباتا ہے جس سے وہ اپنے مختلف سطح کے ساتھ جا لگتا ہے جس سے وزن کو ہراونچانی پر بھا نقلت روکا جاسکتا ہے۔



### ماقانی جیک (شکل 110.1)۔

ان کے ذیلیے 3000 میکانوٹن تک کے وزن کو تمولی قوت  
مکون کر کے اٹھایا جاسکتا ہے لیکن وزن کو صرف 200 میٹر کی  
اونجانی تک پہنچایا جاسکتا ہے جیک کو چلانے کے لیے پانی یا  
سماں ایسی تسلی اتمال کیا جاتا ہے۔

وزن کو اٹھانے کے لیے بہت زیادہ قوت، مالاٹ کے  
ایس اصول سے حاصل کی جاتی ہے جس کے تحت مالاٹ کو دبایا کر ان  
کا جنم کم نہیں کیا جاسکتا ہے، البتہ آسانی سے دوسرے برتن میں  
ڈالے جاسکتے ہیں اور ان کا دباؤ چاروں طرف کو ایک جیسا ہوتا ہے۔  
فرز کیا کہ اگر سینڈل جس کے لیور کی نسبت 10:1 ہے

پر 250 نیوٹن کی قوت F لگائی جاتی ہے تو لیور اس قوت کو  
دوس گناہ بڑھا کر 2500 نیوٹن کے برپا کر دے گا۔ اگر میپ  
کے لپٹن کا عمودی تراش کا رقمہ A<sub>1</sub>-1 مربع سینٹی میٹر اور جیک  
کے لپٹن کا عمودی تراش کا رقمہ A<sub>2</sub>-2=80 مربع سینٹی میٹر ہو تو وزن  
اٹھانے والی قوت F<sub>2</sub>=2500-2500 نیوٹن فر تریج سینٹی میٹر ×  
80 مربع سینٹی میٹر = 20000 نیوٹن = 200 میگا

نیوٹن حاصل ہوگی۔ ماقانی جیک پر زیادہ عرصے کے لیے وزن نہیں ڈالے  
رہنا چاہیے کیونکہ مائع کے خارج ہجئے کی صورت میں جیک نیچے ٹھیک سکتا  
ہے اس لیے اگر وزن کو زیادہ عرصے کے لیے اٹھائے رکھنا ہو تو اس  
کے نیچے کوٹھوں پر چڑکی جاتی ہے۔ (شکل 110.2)۔

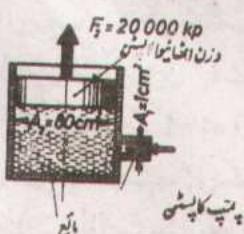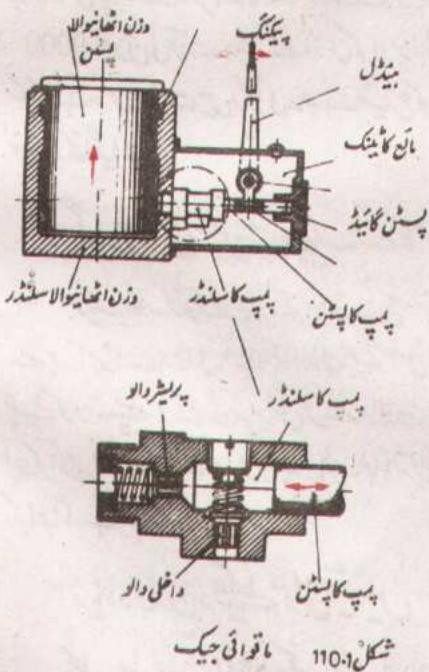

شکل 110.2 قوت اور ایکٹ کوڈ فاصلوں میں نیتیں برپا نہیں متناسب  
ہوتی ہیں۔

باب 7

## آب داری

آب داری سے وعاتی میٹریل کے ذرات کی بناوٹ تبدیل کر کے اس کے خواص میں تبدیل پیدا کرنے سے حب منشاء خواص حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

### میٹل کی آب داری

ٹولز، آلات اور مشینوں کے حصتوں میں ان کے استعمال کے لحاظ سے سخت پن، مضبوطی وغیرہ کے خواص لازماً ہونے چاہیں۔ مثلاً چھینی کی دھار سخت کی گئی ہوئی چاہیے۔ اس کے عکس گاری کے دندانوں کی بالائی سطح سخت اور جلدی نہ گھستے والی ہوئی چاہیے تاہم دندانوں کا میٹریل اندر سے مضبوط ہونا چاہیے تاکہ جھکلوں اور مٹرنے والے دباو کو پک کی بنا پر برداشت کر سکیں۔ مخصوص مقاصد کے لیے مختلف قسم کے خواص مناسب قسم کے میٹریل کے انتخاب اور آب داری کے طریقے سے حاصل کیے جاتے ہیں۔

### سخت کرنا (Hardening)

سخت کرنے کے لیے جاہلوں کو شروع میں 600 درجہ سینی گریڈ تک آہستہ آہستہ اور ایک جیسا گرم کرتے ہیں اور پھر سخت کرنے کے جزوہ درجہ حرارت تک تیزی سے گرم کر رکھا جائیے۔ ایسا کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ بیرونی سطح کے میٹریل سے کاربن خارج نہ ہونے پائے اور میٹل جلتے نہ پائے۔ یوں کہ اس سے سخت پن اور جاب کے دید پا ہونے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ ہوا کی آسیں گن کو میٹریل سے دور رکھنے کے لیے بے عمل گئیں، سالٹ باقاعدہ یا مخصوص قسم کی پیکنگ کے اندر دباؤ کر گرم کیا جاتا ہے۔ سخت کرنے کا درجہ حرارت جاب کے میٹریل کے علاوہ جاب کی بناوٹ اور اس کے سائز پر مخصر ہوتا ہے۔ باریک اور پچیدہ قسم کی بناوٹ والے جاہلوں کے لیے پہلی حد دکم سے کم درجہ حرارت (منتخب کی جاتی ہے۔ بڑے اور سادہ قسم کی بناوٹ والے جاہلوں کے لیے دی گئی حدود میں سے اور کی حد منتخب کی جاتی ہے)۔


ابتدائی طور پر مناسب گرم کرنے کے بعد جاب کو سخت کرنے کے درجہ حرارت پر 10 میٹر مٹانی کے لیے 10 منٹ کے حساب سے رکھا جاتا ہے۔ زیادہ مقدار میں بھری اجزاء والے میٹل، جن میں کوئی لفظ نہ ہو، کی صورت میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ان میں ڈبل کاربائیڈ کی بناوٹ ہوتی ہے جس کو حل کرنے کے لیے زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جاب کو ایک جیسا گرم کرنے پر خصوصی توجہ دینی چاہیے کیونکہ یہاں طور پر گرم نہ ہونے والے جاب کو پانی وغیرہ میں مٹندا کرنے پر اس میں شکاف وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔

گرم کرنے کے بعد فرماٹندا کرنے کے لیے استعمال ہونے والے ذرائع کا اختصار میٹل کی قسم پر ہوتا ہے۔ غیر بھرتی میٹل کے لیے 20 سے 50 درجہ سینی گریڈ تک گرم کیا ہو پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ بھرتی میٹل کے لیے لیے شفاف تیل جو ٹیکیدی عامل نہ ہوں یا پنکھے کے ذریعے ہوا استعمال کی جاتی ہے۔ پانی یا تیل میں جاب کو الیس سمت سے ڈبو رکھا جاتا ہے کہ جاب کی شکل میں کوئی بگاڑ وغیرہ پیدا نہ ہو سکیں۔


آب داری کرتے وقت غیر مطلوب روکی جاسکنے والی اور نہ روکی جاسکنے والی تبدیلی میں تیز کم جعلی ہے۔ روکی جاسکنے

والی تبدیلی اسی تبدیل کرنے میں جو غلط طریق اختیار کرنے، جاب کو ایک جیا گرم یا ٹھنڈا کرنے یا میٹل کے اپنے وزن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ پیمائشوں میں تبدیلی نہ روک جاسکتے والی تبدیلی ہے جو جاب کے مٹیریل کی قلمی بناوٹ میں تبدیلی کی بناء پر جنمیں تبدیلی سے واقع ہوتی ہے پیمائشوں میں تبدیلی کی وجہ یہ ہے کہ برابر وزنی جاہلوں کی صورت میں عام پانی جانے والی بناوٹ کی نسبت مارٹنائیٹ کی بناوٹ زیادہ اور آسٹینائیٹ کی بناوٹ نبتاب کم جگہ گھیرتی ہے۔

پانی میں ٹھنڈا کر کے مکمل طور پر سخت کیے جانے والیغیرہ بھرپور میٹل کے جنمیں زیادہ سے زیادہ اضافہ 0.7 سے 1 فی صد اور کم مقدار میں بھرتی اجراد اے سٹیل کی صورت میں 0.3 سے 0.5 فی صد اضافہ ہوتا ہے جبکہ زیادہ مقدار میں بھرتی اجراد والے سٹیل کے جنمیں کم سے کم اضافہ اس صورت میں ہوتا ہے جب سخت کرنے کا درجہ حرارت اور پر کی حد کے قریب ہو اور گرم کرنے کے بعد جاب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تیل استعمال کیا جائے (شکل 112.1)۔

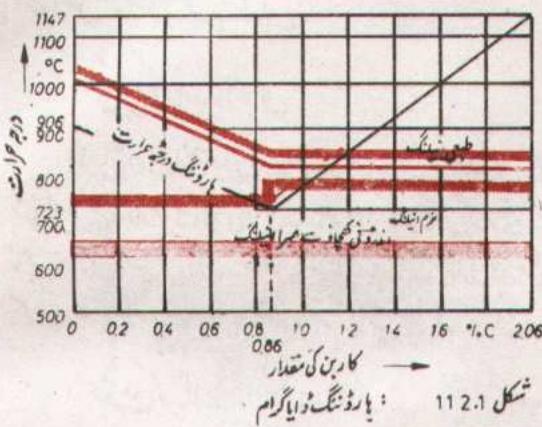

شکل 112.1 : ہارڈنگ دیا گرام

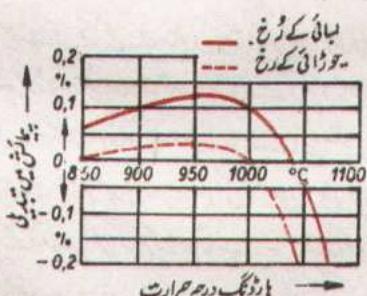

شکل 112.2 : ہارڈنگ دیا گرام

ہر ستم کی ہارڈنگ میں کچھ نہ کچھ آسٹینائیٹ باقی رہ جاتا ہے منسوب طریقے سے ٹیپرنگ کرنے پر مارٹنائیٹ کے منفی اثرات کو کم کیا جاسکتا ہے اور اس طرح جنمیں تبدیلی کو برابر کیا جاسکتا ہے۔


علاوہ ازیں جنمیں تبدیلی پر جاب کی بناوٹ (بلین نما، چادر، چھٹے) اور اس کے سلسلے کی سخت (سیلنے کی سخت کے مقابلے یا عموداً) بھی اثر انداز ہوتی ہے (شکل 112.2)۔ اگر گرینڈنگ الائنس اور آب داری سے پیدا ہونے والی تبدیلیوں کو مُنظَر نہ رکھا جانے تو اصول طور پر وہ پیمائشیں جزو زیادہ درست ہوئی چاہیں وہ سلسلے کی سخت کے عوادٰ ارکھی جاتی ہیں۔

بعض اوقات تیل میں ٹھنڈا کرنے کی بجائے سالٹ باقہ یا میٹل باقہ میں ڈبو جاتا ہے جن کو 180 سے 400 درجہ سینٹی گریڈ تک گرم کیا ہوتا ہے اور پھر ضرورت کے مطابق کرے کے درجہ حرارت تک ٹھنڈا کر کیا جاتا ہے۔ اس طرح سخت کرنے سے پیدا ہونے والے اندر ونی کچھا اور شکاف پیدا ہونے کے انذیشے کو بہت حد تک کم کیا جاسکتا ہے۔ اس میں مشکل بات گرم سالٹ باقہ یا میٹل باقہ میں ڈبوئے رکھنے کے درست وقت کا تعین کرنا ہوتا ہے۔

### ٹیپرنگ (Tempering)

نائٹرائیڈنگ کے طریقے سے سخت کرنے کے علاوہ باقی تمام طریقوں سے سخت کیے ہوئے جاہلوں کو سخت کرنے کے بعد ٹیپر کرنا چاہیے۔ لیگزن کی عموماً ایجنگ کی جاتی ہے تاکہ سختی سے پیدا ہونے والے اندر ونی کچھا اور شکاف کی رفع کیا جاسکے اور استعمال

کے لحاظ سے مطلوبہ ضبوطی حاصل ہو سکے۔ سالٹ باختیا اسی بھی جس میں گرم ہوا گردنگ کرے، میں ٹپکرنا زیادہ بہتر ہے۔ اس صورت میں درجہ حرارت کو بہتر طور پر کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ سالٹ باخت کے ساتھ ساتھ جاب بھی گرم ہو جاتا ہے اور اس کو زیادہ درجہ تک ٹپکنگ درجہ حرارت پر رکھا جاسکتا ہے۔ رنگت کو دیکھ کر ٹپکر کرتے وقت اس بات کو متنظر رکھا جاتا ہے کہ جاب صرف یہ ورنی سطح ہی سے مطلوبہ درجہ حرارت تک گرم نہ ہو بلکہ مکمل طور پر اندر سے بھی ایک جیسا اسی درجہ حرارت تک گرم ہو۔ زیادہ مقدار میں بھرتی اجزاء اے سٹیل کی صورت میں ٹپکنگ رنگ تک گرم کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ گرم حالت میں کام کرنے والے سٹیل اور ہائی پسیدہ سٹیل کو دوبار ٹپکرنا پڑتا ہے گرم حالت میں کام کرنے والے سٹیل کے لیے ٹپکنگ کا درجہ حرارت استعمال کے لحاظ سے مطلوبہ سخت پن، حرارت برداشت کرنے کی صلاحیت اور گھساوٹ کے خلاف مراحت کے لحاظ سے 350 سے 650 درجہ سینٹی گریڈ تک رکھا جاتا ہے۔ ٹپکنگ درجہ حرارت کے مطابق طاقت کھاؤ 1800 سے 1050 نیوٹن فی مربع میل میٹر کے درمیان ہوتی ہے۔ ہائی پسیدہ سٹیل کے لیے ٹپکنگ درجہ حرارت 450 سے 580 درجہ سینٹی گریڈ رکھا جاتا ہے۔ اس سے 65 HRC تک سخت پن حاصل ہوتا ہے۔ ایسے سٹیل جن کی پیائش میں تبدیل نہیں ہوتی

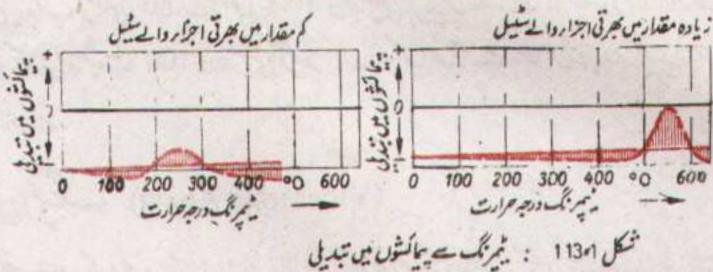

شکل 113.1 : ٹپکنگ سے پیائشوں میں تبدیل

ٹپکنگ سے بارڈنگ کے دوران سائز میں پیدا ہونے والی تبدیلیاں متاثر ہوتی ہیں (شکل 113.1)۔ کم مقدار میں بھرتی اجزاء والے سٹیل کی صورت میں 200 درجہ سینٹی گریڈ سے کم درجہ حرارت تک گرم کر کے ٹپکنگ کرنے سے مارٹنائیٹ کی بناوٹ میں تبدیلی سے جنم میں معمولی سی کمی واقع ہوتی ہے۔ 200 سے 320 درجہ سینٹی گریڈ کے درمیان گرم کر کے ٹپکنگ کرنے سے باقی رہ جانے والے آسٹینائیٹ کے تحمل ہوئے کی بنا پر ٹپکنگ سے پہلے والے جنم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر ٹپکنگ درجہ حرارت میں مزید اضافہ کیا جائے تو جنم میں دوبارہ کمی ہرمنی شروع ہو جاتی ہے۔

زیادہ مقدار میں بھرتی اجزاء والے سٹیل کی صورت میں اگر ٹپکنگ کے لیے جاب کو 200 درجہ سینٹی گریڈ سے زیادہ گرم کیا جائے تو بھی ٹپکنگ کے بعد جنم میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس سٹیل کا باقی رہ جانے والا آسٹینائیٹ اس وقت تحمل ہوتا ہے جب جاب کو 500 سے 600 درجہ سینٹی گریڈ تک گرم کیا جائے۔

### ایجنگ (Ageing)

ایجنگ سے مراد میٹریل کو ایک مرتبہ یا متعدد مرتبہ ہوا کے درجہ حرارت سے کم یا زیادہ درجہ حرارت پر مخصوص وقت تک رکھنا ہوتا ہے تاکہ خاصیتوں کی تبدیلی کا عمل جو ہوا کے درجہ حرارت پر آہستہ آہستہ ہوتا ہے جلدی مکمل ہو سکے۔ ایجنگ کے ذریعے جاب کو کافی عرصہ تک ایسی درجہ حرارت پر رکھنے سے اس میں قلمی بناوٹ کے سائز کو برقرار رکھنی صلاحیت بنت بڑھ جاتی ہے۔ جیسا کہ گیز کی صورت میں یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا سائز برقرار رکھیں۔ ایجنگ کے مختلف طریقے ہیں۔

### (i) گرم ایجینگ (Warm Ageing)

اس میں جاب کر تیل کے باقی میں یا اس بھٹی میں جس میں گرم ہوا گردش کرے، 100 سے 120 درجہ سینٹی گریڈ درجہ حرارت پر جاب کی موٹائی اور پیمائشوں کے مطابق 20 سے 60 گھنٹے تک رکھا جاتا ہے۔

### (ii) احترازی ایجینگ (Oscillating Aging)

اس صورت میں جاب کر تیل کے باقی میں یا اس بھٹی میں جس میں گرم ہوا گردش کرے، 100 درجہ سینٹی گریڈ پر 2 سے 4 گھنٹے تک رکھنے کے بعد نکل دلکے پانی میں منفی 5 درجہ سینٹی گریڈ تک تھنڈا کیا جاتا ہے۔ یہ عمل کئی بار دوبار یا جاتا ہے۔

### (iii) انتہائی تھنڈی ایجینگ (Deep Cool Ageing)

اس طریقے میں جاب کو منفی 80 سے منفی 100 درجہ سینٹی گریڈ پر 2 سے 6 گھنٹوں تک رکھا جاتا ہے اور آخر میں تھوڑے عرصے کے لیے مثبت 100 درجہ سینٹی گریڈ تک گرم کیا جاتا ہے۔ خاص قسم کے پیچیدہ قسم کی گیجروں کی صورت میں میں یہ عمل دوبار یا جاتا ہے۔

### (iv) ارتھاشی ایجینگ (Viberating Aging)

اس طریقے میں جاب کو عام درجہ حرارت پر بالاصوتی ارتھاش کی حالت  $\frac{1}{2}$  گھنٹے سے 1 گھنٹے تک رکھا جاتا ہے۔

### سطح سخت کرنا (Surface Hardening)

سطح سخت کرنے سے جاب کی ایک یا ایک سے زیادہ سطحیں یا جاب کو مکمل طور پر باہر سے سخت اور جلدی نہ رکھنے والا بنا دیا جاتا ہے جبکہ اندر سے میٹریل نرم اور مضبوط رہتا ہے۔ ٹول اینڈ ڈائی میکنگ میں سطح سخت کرنے کے لیے تین طریقے استعمال کیے جاتے ہیں:


- کاربورائزنگ کے طریقے سے سطح سخت کرنا تلاپکڑنے اور کنٹرول کرنے والے پرزے، پکڑنے والے الالات وغیرہ کے لیے۔
- ناشٹ اینڈنگ مثلاً اشکال ڈائیاں اور گیجروں بنانے کے لیے۔
- برقی امالہ کے طریقے سے سخت کرنا تلاپکڑی ہٹلی گیجروں کے لیے۔

### کاربورائزنگ کے طریقے سے سطح سخت کرنا

کاربورائزنگ کے عمل سے غیر بھرتی سٹیل اور کم مقدار میں بھرتی اجر (ایمیگنیز، کرومیم، نکل، ہولڈنیم) اولے بھرتی سٹیل، جن میں 0.2 فیصد تک کاربن ہوتی ہے، کو کاربن والے میٹریل میں دبا کر گرم کرنے سے ان کی بھرتی سطح کے میٹریل میں کاربن کی مقدار کو برداشتیا جاتا ہے اس مقصد کے لیے مخصوص، مائف اور لکسیوں کی صورت میں پائے جاتے والے میٹریل اسعمال کے جاتے ہیں۔ گرم کرنے کے لیے 880 سے 930 درجہ سینٹی گریڈ تک کا درجہ حرارت استعمال کیا جاتا ہے۔ سائنسیڈ سالٹ باہم

کی صورت میں 1000 درجہ سینٹی گریڈ تک گرم کیا جاتا ہے۔ گرم کرنے کے وقت کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ کتنی گرمائی تک کاربن کو نفوذ کرنا مقصود ہے۔

کاربن 2 ملی میٹر گرمائی تک نفوذ کی جاسکتی ہے اور خاص قسم کے کاربن باقاعدہ استعمال کر کے 5 ملی میٹر گرمائی تک بڑھائی جاسکتی ہے۔ اصولی طور پر کاربورائزرنگ کے بعد جاب کو آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے دیا جاتا ہے۔ پھر اس کو سخت کرنے والے درجہ تک گرم کر کے پانی یا تیل میں ڈبو کر ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ اس سے بیرونی سطح کا مٹریل زیادہ سخت ہو جاتا ہے جبکہ اندر وہ مٹریل نسبتاً زم رہتا ہے۔ بعد ازاں 150 سے 200 درجہ سینٹی گریڈ تک گرم کر کے ٹھنڈنگ کرنے سے مٹریل کی مضبوطی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر سطح سخت کیے گئے حصوں پر ہارڈنگ کے بعد گرائیڈنگ کے علاوہ دوسرے عوامل کرنے ضروری ہوں، مثلاً کلیپنگ ہارڈنگ بس (شکل 115.1) کی صورت میں تو اس کے لیے منصب کیا گیا طریقہ ہند رجہ ذیل مدارج پر مشتمل ہو گا۔ الاؤن کے ساتھ ابتدائی خداوتا، کاربورائزرنگ کرنا، جن حصوں کو نرم رکھنا مقصود ہو اُن پر سے نفوذ شدہ کاربن کی تہہ کو اُمار دینا، سخت کرنا، گرائیڈنگ اور چوڑیاں کاٹنا۔

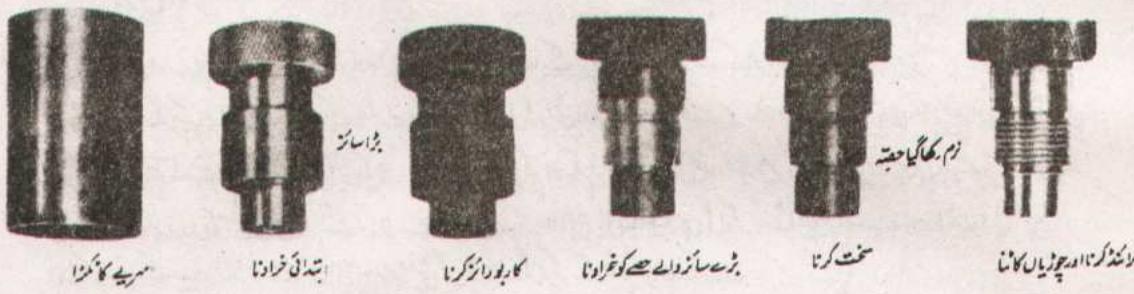

شکل 115.1 : یہ شکل ہارڈنگ بیٹن کی تیاری کے مراحل

سادہ قسم کے جاہلوں کے جن حصوں کو نرم رکھنا مقصود ہو، ان حصوں پر رنگ وغیرہ لگادیا جاتا ہے یا تابے کی ملٹج کاربی کر دی جاتی ہے تاکہ کاربورائزرنگ کے عمل کے دوران ان مقامات پر کاربن نفوذ نہ ہو سکے۔

### ناشٹرائیڈنگ

ناشٹرائیڈنگ کے عمل میں کرومیم الیٹنیم اور کسی حد تک نکل والے بھر قی سٹیل کاربن کی مقدار 0.27 سے 0.34 فیصد کو 500 سے 520 درجہ سینٹی گریڈ پر اموالیا کیسی یا 550 سے 570 درجہ سینٹی گریڈ تک پہنچے ہوئے سائنسائیڈ کے باعث میں گرم کیا جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ اس سے جاب کی بیرونی سطح میں ناشٹر و جن نفوذ کر جاتی ہے جس سے بیرونی سطح بہت سخت ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے وکر (vicker) میٹن کے مطابق  $1000HV$  تک سخت پن حاصل کیا جاسکتا ہے جو راکویل میٹن کے مطابق سخت پن کے نمبر  $HR 68$  سے زیادہ ہے۔ یہ سخت پن 500 درجہ سینٹی گریڈ تک قائم رہتا ہے۔ اگر جاب کے کچھ حصوں کو نرم رکھنا مقصود ہو تو ان کو قلعی کی تہہ سے ڈھانپ دیا جاتا ہے تاکہ وہ سخت نہ ہو سکیں۔ سخت تہ کی گھلائی 0.1 سے 0.7 ملی میٹر کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ جاب کو کتنی دیر تک رزیادہ سے زیادہ 90 گھنٹے کیسی یا سالٹ باقاعدہ میں گرم حالت میں رکھا گیا ہے۔ چونکہ تہ کی سختی جاب کے اندر وہنی حصتے کی طرف بندیریج کم ہوتی ہوئی رسم حصتے تک پہنچ کر حتم ہو جاتی ہے، اس لیے سختی کی یہ تہ جاب میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہونے پر ہی اکھڑ سکتی ہے۔ البتہ اس طریقے سے سخت کیے جانے والے جاب پر تیز دھاردار کنائے یا نکیے کنارے نہیں ہونے چاہیں کیونکہ ناشٹر و جن کے نفوذ

ہونے پر ان کے اندر ورنی جستے زمینیں رہ سکتے ہیں۔ کناروں کو ممکن حد تک گولاٹی میں بنانا چاہیے۔ باریک جالیوں کی صورت میں نائٹرائیڈ کے وقت میں کمی کی جاتی ہے۔ چونکہ نائٹرائیڈ نگ کے بعد جاب کو پانی یا تیل میں ڈبوایا نہیں جانا چاہیے، اس لیے ایسا کرنے سے پیدا ہونے والے اندر ورنی کھچاؤ پیدا نہیں ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں کوئی غیر مطلوبہ تبدیلی بھی پیدا نہیں ہونے پاتا۔ نائٹرائیڈ نگ سٹیل لالزاں آبردی کے قابل سٹیل ہونے چاہیں کیونکہ آبردی کی وجہ سے کے بعد ہی ایسے سٹیل میں بہترین میکانی خواص حاصل کیے جاسکتے ہیں اور بیشتر کسی نفع کے نائٹرائیڈ والی تہ حاصل کرنے کے لیے آب داری درکار ہوتی ہے۔

ٹول اور ڈائی میلنگ میں نائٹرائیڈ سٹیل، گیجہ، رملٹ گیجہ، رنگ گیجہ اور ماسٹر گیجہ وغیرہ پلاسٹک اور بریک کو دبائنے کی ڈائیاں اور پرے کامنگ شیں بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر نائٹرائیڈ کی تہ کی زنگ اور گھاؤ کے خلاف مزاحمت اور پھیلنے کی اچھی خاصیتوں کو مرکوز رکھا جاتا ہے۔

### برقی امال سے سخت کرنا (Induction Hardening)

برقی امال سے سخت کرنے میں زیادہ فری کوئی کے کرزنٹ کے زیر اشایڈی کرزنٹ کے ذریعے جاب کی سیر و نی سطح کے میٹریں کو تھوڑی سی گہرا فیٹنگ گرم کی جاتا ہے۔ گرم کیے جانے والے میٹریل کی گہرا فی اور اس سے سخت ہونے والی تہ کی موٹائی کا اختصار برقی رونگ فری کوئی پر ہوتا ہے۔ زیادہ فری کوئی کم اور کم فری کوئی کم اور ماسٹر گیجہ زیادہ ہوتی ہے۔ سخت کی وجہ سے دلے پر زندل کو سٹیل کی قسم کے لحاظ سے ضرورت کے طلاق پانی یا تیل میں ڈبو کر مٹھا کیا جاتا ہے اور اندر ورنی کھچاؤ کو فور کرنے کے لیے 150 سے 200 درجہ سینٹی گریڈ تک گرم کر کے پھر کریا جاتا ہے۔

ٹول اینڈ ڈائی میلنگ میں یہ طریقے نبتا کم استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ طریقے زیادہ تر بریک گیجہ کی ناپس کے لیے استعمال ہونے والی سطحوں کو سخت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

### سخت اور پھیپر کرنا

سخت اور پھیپر کرنا وہ طریقہ ہے جس میں سخت کرنے کے بعد جاب 530 سے 670 درجہ سینٹی گریڈ تک گرم کر کے پھیپر کی جاتا ہے۔ اس عمل سے زیادہ سخت پن حاصل کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے بلکہ چھوٹی چھوٹی نلموں والی ایسی بناوٹ حاصل کی جاتی ہے جس سے میٹریل کی طاقت اور مضبوطی میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس طریقے کے لیے آب داری کے قابل سٹیل استعمال کیے جاتے ہیں مثلاً CK 60، 5 Si 37 Mn وغیرہ۔ اس طریقے سے غیر بھرتی سٹیل کی صورت میں 1050 نیوٹن فی مربع میٹر تک اور بھرتی سٹیل کی صورت میں 1900 نیوٹن فی مربع میٹر کی طاقت حاصل کی جاسکتی ہے۔

### ائینگ

ائینگ سے مراد وہ عمل ہے جس میں جاب کو آہستہ آہستہ مخصوص درجہ حرارت تک گرم کر کے کچھ دیر اس درجہ حرارت پر رکھ کر یا رکھنے لئے بینز آہستہ آہستہ مٹھندا کیا جاتا ہے۔ اینینگ کے اہم طریقوں میں اندر ورنی کھچاؤ کو رفع کرنے کے لیے اینینگ، نرم اینینگ اور قدرتی بناوٹ حاصل کرنے کے لیے اینینگ شامل ہیں۔

## اندرونی کھاؤ کو رفع کرنے کے لیے اینلگ

اندرونی کھاؤ کو رفع کرنے کے لیے اینلگ سے میٹریل کے اندر کام کرنے کے دوران لیے پیدا ہونے والے اندرونی کھاؤ کو دُور کیا جاتا ہے جن کی وجہ سے بارڈنگ کرتے وقت میٹریل میں درزیں وغیرہ بننے یا ٹیڑھے ہو جانے کا احتمال ہو۔ اوزاروں پر ختمی عوامل کرنے سے پہلے گرم کیا جاتا ہے اور سائز کے مطابق آدھ گھنٹہ سے لے کر کشی گھنٹوں تک 500 سے 600 درجہ سینی گریڈ تک بھی میں آہستہ آہستہ ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ درست درجہ حرارت تک گرم کر کے اندرونی کھاؤ رفع کرنے سے میٹل کے ذرات کی بناوٹ پر کوئی بڑا اثر نہیں پڑتا ہے۔ اس بات کا صرف اس وقت خیال رکھا جاتا ہے جب جاب کو سخت کرنے کے بعد جاب کو ختمی شکل اور پیمائشوں کے مطابق گرائیڈنگ کر کے تیار کیا جائے۔ ایسی صورت میں سخت کرنے سے میٹریل کے جنم میں تبدیل کے علاوہ گرائیڈنگ کے لیے گنجائش کو بھی مدنظر رکھنا ہوتا ہے۔

## نرم اینلگ


اس عمل سے سخت کرنے کے عمل سے عاصل ہونے والی قلمی بناوٹ کو دوبارہ اصلی حالت میں تبدیل کر لیا جاتا ہے۔ اوزاروں کو آہستہ آہستہ پہلے سے طلب شدہ درجہ حرارت پر گرم کیا جاتا ہے اور ان کے سائز کے مطابق اس درجہ حرارت پر مناسب وقت تک رکھا جاتا ہے۔ پھر ان کو بھی میں آہستہ آہستہ 500 سے 600 درجہ سینی گریڈ تک گرم کر کے ہوا میں ٹھنڈا کر لیا جاتا ہے۔

## قدرتی بناوٹ حاصل کرنے کے لیے اینلگ

یہ عمل میٹل کی بناوٹ تبدیل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور اس وقت اپنالے میں جب ایک جیسی قدر تی قلمی بناوٹ حاصل کرنا مقصود ہو۔ یہ عموماً آب طری کے دوسرا عوامل کے لیے ابتدائی عمل ہوتا ہے۔ قدرتی بناوٹ حاصل کرنے کے لیے اینلگ کا درجہ حرارت سخت کرنے والے درجہ حرارت کی زیادہ سے زیادہ حد سے 20 سے 30 درجہ سینی گریڈ زیادہ ہوتا ہے۔ جاب کو آہستہ آہستہ اس طرح گرم کیا جاتا ہے کہ میٹریل اندر تک پوری طرح ایک جیسا گرم ہو۔ اینلگ کے درجہ حرارت تک گرم کر کے اس درجہ پر تھوڑی دیر تک رکھنے کے بعد جاب کو ساکن ہوا میں یا بھی میں رکھ کر ہمی آہستہ آہستہ ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔

## میٹریل ڈیسٹنگ

میٹریل ڈیسٹنگ سے تکنیکی کاموں میں استعمال ہونے والے میٹریل پرسرو فی قوتی شدلا کچھاو، دباؤ، موڑنے، قینچنے وغیرہ کے اثرات سے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ میٹریل کی شکل میں آرے آہستہ یا تیزی سے واقع ہونے والی تبدیلی کے لحاظ سے میٹریل کی طاقت برداشت مختلف ہوتی ہے (شکل 118.1)۔

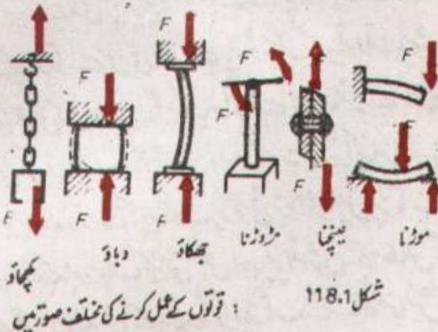

شکل 118.1


قوتوں کے عمل کرنے کی مختلف صورتیں

### میٹریل ڈیسٹنگ کے میکانی طریقے

ان طریقوں سے کسی میٹریل کی طاقت، سخت پن، ڈینگ کے جانے کی قابلیت، کھینچنے کے جانے کی الہیت، موڑنے، ٹھپائی کرنے اور ڈیسٹنگ کے جانے کی صلاحیت معلوم کی جاسکتی ہے۔

### ورکشاپ میں کیے جانے والے ٹیسٹ

ورکشاپ میں کیے جانے والے ٹیسٹوں کے ناتائج ہندسوں کی صورت میں حاصل نہیں ہوتے میں بلکہ ان سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ استعمال کرتے وقت میٹریل کی کس قسم کے خواص ظاہر کرتا ہے۔ ٹھپائی کی جانے کی صلاحیت:

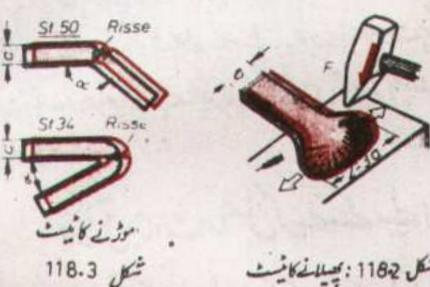


شکل 118.2: پیچلنے کا نیٹ

ٹیل کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو گرم کر کے اس کی ٹھپائی اس وقت تک کرتے ہیں کہ اس کے پھیتے والے کناروں میں درزیں نہ پڑ جائیں۔ ٹھپائی کے قابل میٹریل کو اپنی اصل چڑائی سے 1 یا  $\frac{1}{2}$  انگٹا تک پھینا چاہیے۔ بصورت دیگر ٹھپائی کرتے وقت میٹریل یہ پھٹ جائے گا (شکل 2)۔

### خندڑی حالت میں موڑنا:

(i) - ٹیل کی پیچی پیچی 3 ملی میٹر مونٹ کو باہک میں پکڑ کر اس حد تک موڑ جاتا ہے کہ فم کے بیرونی طرف کا میٹریل پھٹ جائے۔ خندڑی حالت میں اچھے شکل پذیر ٹیل کو 180° کے زاویے تک موڑ کر تہدار بنایا جاسکتا ہے (شکل 3)۔

(ii) - دلیٹ بھئی موڑنے کا نیٹ: تاکہ باہک میں پکڑا یا جاتا ہے اور بار بار 180° پر دلیٹ بھئی موڑ جاتا ہے۔

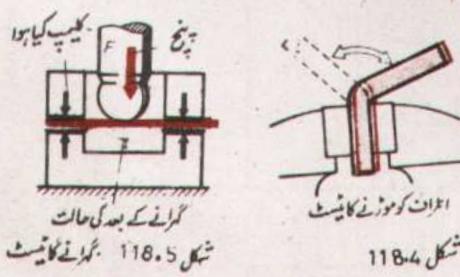

شکل 118.3: پیچلنے کا نیٹ

زیادہ طاقت والے ٹیل کو موڑنے میں شکل پیش آتی ہے اور ان کو صرف چند بار ہی موڑا جاسکتا ہے۔ میٹریل کو ٹکڑے تک موڑنے کی تعداد سے اس کی طاقت، ہضمی اور شکل پذیری کی صلاحیت معلوم ہوتی ہے (شکل 4)۔

### ریتی سے گرفتنے کا ٹیسٹ :

ریتی سے رگڑائی کر کے پر جلوہ ہوتا ہے کہ سخت سیل پر ریتی چلانا مشکل اور نرم سیل پر ریتی چلانا آسان ہوتا ہے۔

### گہراں میں کھینچنے کا ٹیسٹ (Deep Drawing Test)

دونوں طرف سے مضبوطی سے باندھی ہوئی چادر کو گول سرے والے مینڈرل (mandril) سے آہستہ آہستہ دباؤ دال کر پیڑھا کیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ دیکھا جاتا ہے کہ میٹریل میں درزیں پیدا ہونے تک کس حد تک سینچے کی طرف دب سکتا ہے۔ (شکل 118.5)۔

### چنگاری ٹیسٹ :

متیاب سیل کی قسم کو جا پھنسنے کے لیے چنگاری ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے میٹریل کو سان کے پیٹے پر گھا کر دیکھا جاتا ہے کہ کس قسم کی چنگاریاں نکلتی ہیں۔ ان چنگاریوں کا مختلف اقسام کی بنیت والی چنگاریوں سے موازنہ کر کے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ سیل کس قسم کا ہے۔

### آواز کا ٹیسٹ :


ٹیسٹ کیے جانے والے نمرے کے زیادہ تر دھانے ہوئے، کو آزاداں لگایا جاتا ہے۔ نمرے کے ساتھ کسی چیز کو ٹکرائی اداز پیدا کی جاتی ہے جس سے میٹریل کی قسم کا اندازہ ہوتا ہے۔ مثلاً سیل کی آواز اونچی اور سیل ہو گئی جبکہ جھوٹے کا سات آٹھنگی کی مدد اور بھاری۔ اس کے علاوہ اس طریقے سے اگر میٹریل میں درزوں غیر و پڑی ہو تو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔

### ظاہریت سے جا پھنا :

دیکھنے سے سطح کی لاٹیت کے معیار اور بیرونی تقاضہ متشاہد  
درزیں وغیرہ کا پتہ چل جاتا ہے۔

### پائپوں کو پھیلانے اور تپانے کا ٹیسٹ :

اس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کیا پائپوں کے درز کو پھیلانے سے

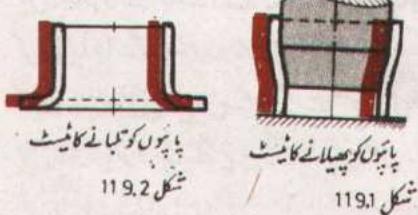

شکل 119.2

ان کے سروں میں درزیں پڑ جاتی ہیں یا نہیں۔ تپانے کے ٹیسٹ میں پائپ کے سروں کی اس وقت تک تپانیٰ کی جاتی ہے جب تک اس میں درزیں پیدا نہ ہو جائیں (شکل 119.1 اور 119.2)۔

### ایک میٹریل کا دسرے میٹریل میں دھننے سے سخت پن کا اندازہ کرنا

پیشہ میٹریل کے بدھ جانے کی ممکنیت (plastic deformability) پر مبنی ہے۔ دو مختلف سختی والی ملٹریوں (مشلاً سیل اور الیوئنیم) کے درمیان سیل کی گولی کو رکھ کر بانک میں پکڑ کر دبایا جاتا ہے۔ اس طرح مختلف قطاووں کے بننے ہوئے گڑھوں یا شاخات سے سخت پن کا موازنہ کیا جاتا ہے۔




شکل 119.3

### اچھنے سے سخت پن کو جا پھنا


اس ٹیسٹ میں پاک کی خصوصیت سے استفادہ کیا جاتا ہے۔

شکل 119.3 : گہراں کے نشان کے ذیل سے سخت پن کا موازنہ کرنا

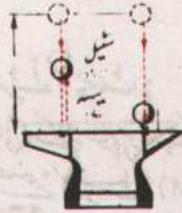

سینیل کی گول کو مخصوص بلندی سے میسر میں پر گرا یا جاتا ہے۔ نرم میسر میں کی  
نسبت سخت میسر میں سے مکار کر گولی زیادہ بلندی تک اچھتی ہے

شكل 120.1: نت پن جانچے کیک اچلنے کا تیز پیش

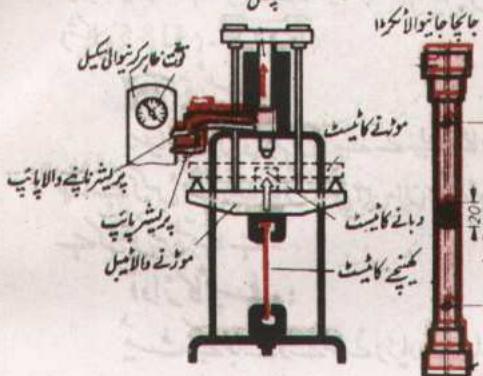


## شکل 0.2 : طاقت کھیڑا میٹ کرنیوال شین

(i) طاقت کھاؤ کا شیٹ میار کے مطابق تیار کیے گئے ایک نزنے پر کیا جاتا ہے۔ اس پر سل بڑھنے والا دباؤ ڈالا جاتا ہے (تل 20.2)۔ قوت F کے زیر اثر نزنے کی عمودی تراش پر کھاؤ کا دباؤ ڈالا جاتا ہے نزنے کے اس مکرے کی لمائی میں اضافہ ہوتا ہے جسی کہ وہ رُٹ جاتا ہے۔ اطلاتی قوت کو یونین میں اور لمائی میں اضافہ اہ رُٹیا 1) کوئی رُٹ میں ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$l = l_0 + \Delta l$$

تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ لمبائی میں اضافہ  $\tau$  اس وقت دو گناہ پر کا جب الملاقي وقت  $F$  دو گنی کر دی جائے بلکہ میں اضافہ  $\tau$  کے جانے والے دباؤ کے مقابلہ ہوتا ہے۔ اگر دباؤ کو ہٹایا جائے تو تیلید و بارہ اپنی اصل لمبائی  $l_0$  میں واپس آ جاتا ہے۔ یعنی مطیریل کے ذرات کھاؤ کی حالت میں ہوتے ہیں اور دباؤ کو ہٹانے پر یہ ذرات اپنی اصل حالت میں آ جاتے ہیں (شکل 120.3)۔

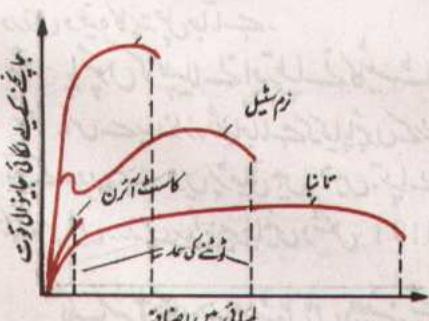

شکل 3 120۔ مختلف دھاتوں کے یہ کھینچنے کی قوت اور بائی میں اضافہ

(iii) اگر کھپا تو کی قوت میں اضافہ کر دیا جائے تو میری مل پہنچا پک کی حالت میں رہتا ہے لیکن قوت کو ہٹا لینے پر وہ اپنی اصل لمبائی پر والپس آ جاتا ہے۔ یہ خاصیت پک پن کی مدد را لیا گک ملٹ مک برقرار رہتی ہے تاہم قوت کی نسبت سے لمبائی میں اضافہ رہتا جاتا ہے۔

**بگارا** = "برٹھنے والی بیانی اور استادی بیانی میں نسبت ہے :


$$\mathbf{E} = (I \quad I) : I_0$$

E = 41 : 10

۸۰ = ایسلوں)

کھیاڑ کی قوت کے زیر اشتر میں میں اندر ونی کھیاڑ (stress) پیدا ہوتا ہے۔ ایک مرتع میں میٹر سطح پر عمل کرنے والی کھیاڑ کی قوت کو تناولی کھیاڑ (tensile stress) کہا جائے گا۔

$$\sigma = \frac{F}{A_0}$$

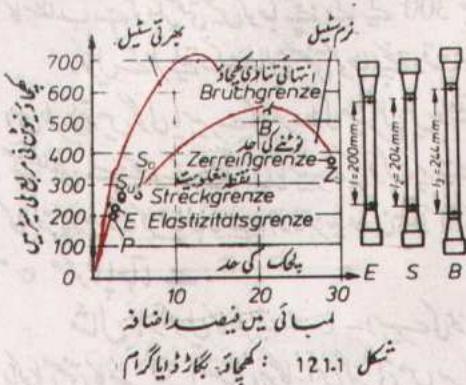

$F$  = اطلاقی قوت نیوٹن میں

$A_0$  = پہنچنے کے بعد عمودی تراش کارقبہ مرتع میں میٹر میں

(iii) جس قدر تناوی کھجور میں اضافہ کیا جائے گا، بلکہ طبعی اسی قدر بڑھا جائے گا۔ جیسی کہ ایک مقام پر آکر دباؤ کو بڑھائے بغیر لمباٹی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا (شکل 121.1) میٹر میل کے ذریت میں اس وقت حرکت آتی ہے جب نقطہ مغلوبت (yield point) سے  $S_u$  پہنچنے ہیں۔ مزید دباؤ دلتے پر میٹر میل کی لمباٹی اور موٹاٹی کم ہوتی جاتی ہے۔ میٹر میل کی لمباٹی میں اضافہ نقطہ B تک ہتوار ہتا ہے۔ دباؤ کی یہ زیادہ سے زیادہ حد انتہائی تراش کھجور کو کھلاتی ہے۔ انتہائی تناوی کھجور کو  $\sigma_B$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کا حساب عمودی تراش کے فی مرتع میں میٹر پر ہوتا ہے۔


مثال:  $\sigma = 800$  نیوٹن فی مرتع میں میٹر

(iv) دباؤ میں مزید اضافہ کرنے پر میٹر میل نقطہ Z تک بھی جاتا ہے اور یہ مقام ٹوٹنے کا نقطہ (fracture point) کہلاتا ہے۔

(v) عملی طور پر جابلوں اور شیزوں کے حصوں پر چک کی حد سے زیادہ دباؤ نہیں ڈالا جانا بلکہ چک کی حد سے کم تک دباؤ دلا جاتا ہے۔

### سخت پن جانچنے کا ٹیسٹ

سخت پن جانچنے کا ٹیسٹ جس کا جواب ہندسوں میں معلوم کیا جاسکتا ہے، کے لیے برلن (Brinell - rock well) اور رکر (Rocker) کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان طریقوں میں فرق ٹیسٹ کرنے کے لیے استعمال ہونے والے جھٹکے کی بناءٰ و الے دباؤ کے لحاظ سے ہوتا ہے (شکل 121.2)۔

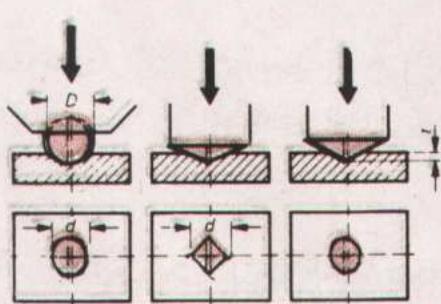

شکل 121.2 : برلن، رکر اور راکول کے سخت جانچنے کا ٹیسٹ

برلن کے طریقے کے مطابق سختی جانچنے کا ٹیسٹ کرتے وقت قطر D کی ایک گولی کو قوت F کے ساتھ ٹیسٹ کیے جانے والے میٹر میل کی سطح پر دبایا جاتا ہے۔ اس طرح میٹر میل کے اندر بننے والے گڑھے کا قطر d "نما" جاتا ہے۔ اس طرح

$$\text{برلن خروج} (HB) = \frac{\text{اطلاقی قوت} (F)}{(\text{بننے والے گڑھے کی سطح کارقبہ}) (A_0)}$$

عملی طور پر اطلاقی قوت سے پیدا اہونے والے گڑھے کے قطر کے مطابق جدول کے ذریعے برلن کی سختی کا نامن معلوم کیا جاتا ہے۔

بہت باریک، سخت اور چھوٹے جاہلوں کے لیے وکر کے طریقے سختی کو جانچنے کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہیرے کی اہم کو جاہل کی سطح پر دیکھنے والے نشان کے ورکونا پا جاتا ہے۔ وکر کے طریقے کے مخفف HV سے لکھا جاتا ہے۔ مثلاً "30HV"

کا مطلب ہے کہ وکر سختی جس کو جانچنے کے لیے 30 نیوٹن کی قوت استعمال کی گئی ہو۔

راکویل کے طریقے کے مطابق سختی کو جانچنے کے لیے گولی یا ہیرے کی محدود استعمال کی جاتی ہے اس طریقے میں گولی یا ہیرے کی میٹریل میں دھنٹی کی گئی "e" کو ناپا جاتا ہے غیرہ موساط کی وجہ سے گھرائی کوپنے کی غلطی سے پچنے کے لیے گولی یا ہیرے کی نوک پر پہلے 100 نیوٹن کا ابتدائی وزن ڈالا جاتا ہے اور پھر راکویل مشین کی سوئی کو صفر پر سیٹ کر لایا جاتا ہے اور مزید وزن مثلاً 1400 نیوٹن لگایا جاتا ہے اور اس سے گھرائی میں پیدا ہونے والی تبدیلی "e" کو ناپا جاتا ہے۔

مثال : راکویل کا طریقہ - e - (ہیرے کی محدود)۔ اگر نوک کے دھنٹے کی گھرائی 0.2 میٹر ہو تو اس کے لیے راکویل سختی کا نمبر 0 استعمال ہو گا۔ اس گھرائی میں ہر 0.002 میٹر کمی کے لیے 1 نمبر دیا جاتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر محدود 0.14 میٹر گھرائی مکمل دھنٹی ہے تو 0.2 میٹر کی نسبت گھرائی میں 0.06 میٹر کی کمی رہ جاتی ہے۔ اس کے لیے راکویل کا سختی نمبر مندرجہ ذیل طریقے سے معلوم کیا جاسکتا ہے :

$$\text{راکویل سختی نمبر} = \frac{0.06}{0.002} = \text{HRC}$$


---

## میٹریل


### سنٹرڈ میٹریل (Sintered Materials)

پاؤڈر کی مانند خام میٹریل کو دبکر مناسب شکل دی جاتی ہے اور بعد میں اس کو پکا کر ٹھویں شکل دے دی جاتی ہے۔ یہ عمل سنٹرنگ کہلاتا ہے۔


سنٹرنگ دھات کاری کا ایسا طریقہ ہے جس سے دھات کے پاؤڈر کو دبکر مناسب شکل دینے کے بعد اس کے نقطہ پیچلاوے سے کم درجہ حرارت تک گرم کر کے اسے ٹھویں دھات کی شکل دیتے ہیں۔ اس طریقے سے ایسے میٹریل کو باہم لٹا کر جوڑا جاسکتا ہے جن کے بھرت تیار کرنے ناممکن یا مشکل ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے تیار کیے جانے والے میٹریل میں بہت زیادہ سخت پن، طاقت، دوسرے میٹریل کو کامنے کی بہت اچھی صلاحیتیں یا چیزیں کی جاتی ہیں۔ اس طریقے میں استعمال ہونے والے میٹریل میں لوہا، تانبہ، تلہی، گریفیٹ، ہنک، ٹنکسٹن اور ٹیٹا نیمہ شامل ہیں۔

## تیاری

تیاری کا کام تین مراحل میں ہوتا ہے: (شکل 123.1 و 123.2)

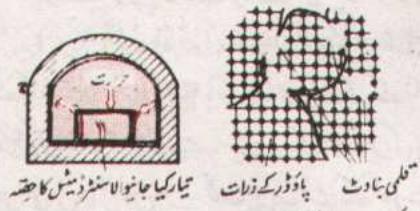

شکل 123.1: سنٹرنڈ میٹریل کی تیاری کی تین مراحل میں ہوتی ہے۔ (1) پاؤڈر کی تیاری: دھاتوں کو کوٹ اور پیس کر پاؤڈر بنایا جاتا ہے۔ پاؤڈر میں موجود اکسائیٹ اور بنی ڈور کرنے کے لیے پاؤڈر گرم کیا جاتا ہے۔ آخر میں مطلوبہ اجزاء ترکیبی کے مطابق ان کو ملا دیا جاتا ہے۔ نیز اس میں چکنا ہٹی مادہ بھی شامل کیا جاتا ہے۔ (2) پاؤڈر کو دبکر بنانا: پاؤڈر کو دبکر مناسب شکل دینے کے لیے میکانی یا ہائیڈرالک پرس استعمال کی جاتے ہیں۔ مطلوبہ کشافت کا انحصار ڈالنے جانے والے دباؤ پر ہوتا ہے۔ ایک جیسا دبائی کے لیے ایسے پرس استعمال کی جاتے ہیں جن کے دونوں طرف سے دباؤ پڑتا ہو۔ (3) پکانا: بند بھیوں میں میٹریل کو ان کے نقطہ پیچلاوے کے  $\frac{2}{3}$  درجہ حرارت تک گرم کیا جاتا ہے جس سے ذرات باہم جوڑ جاتے ہیں۔

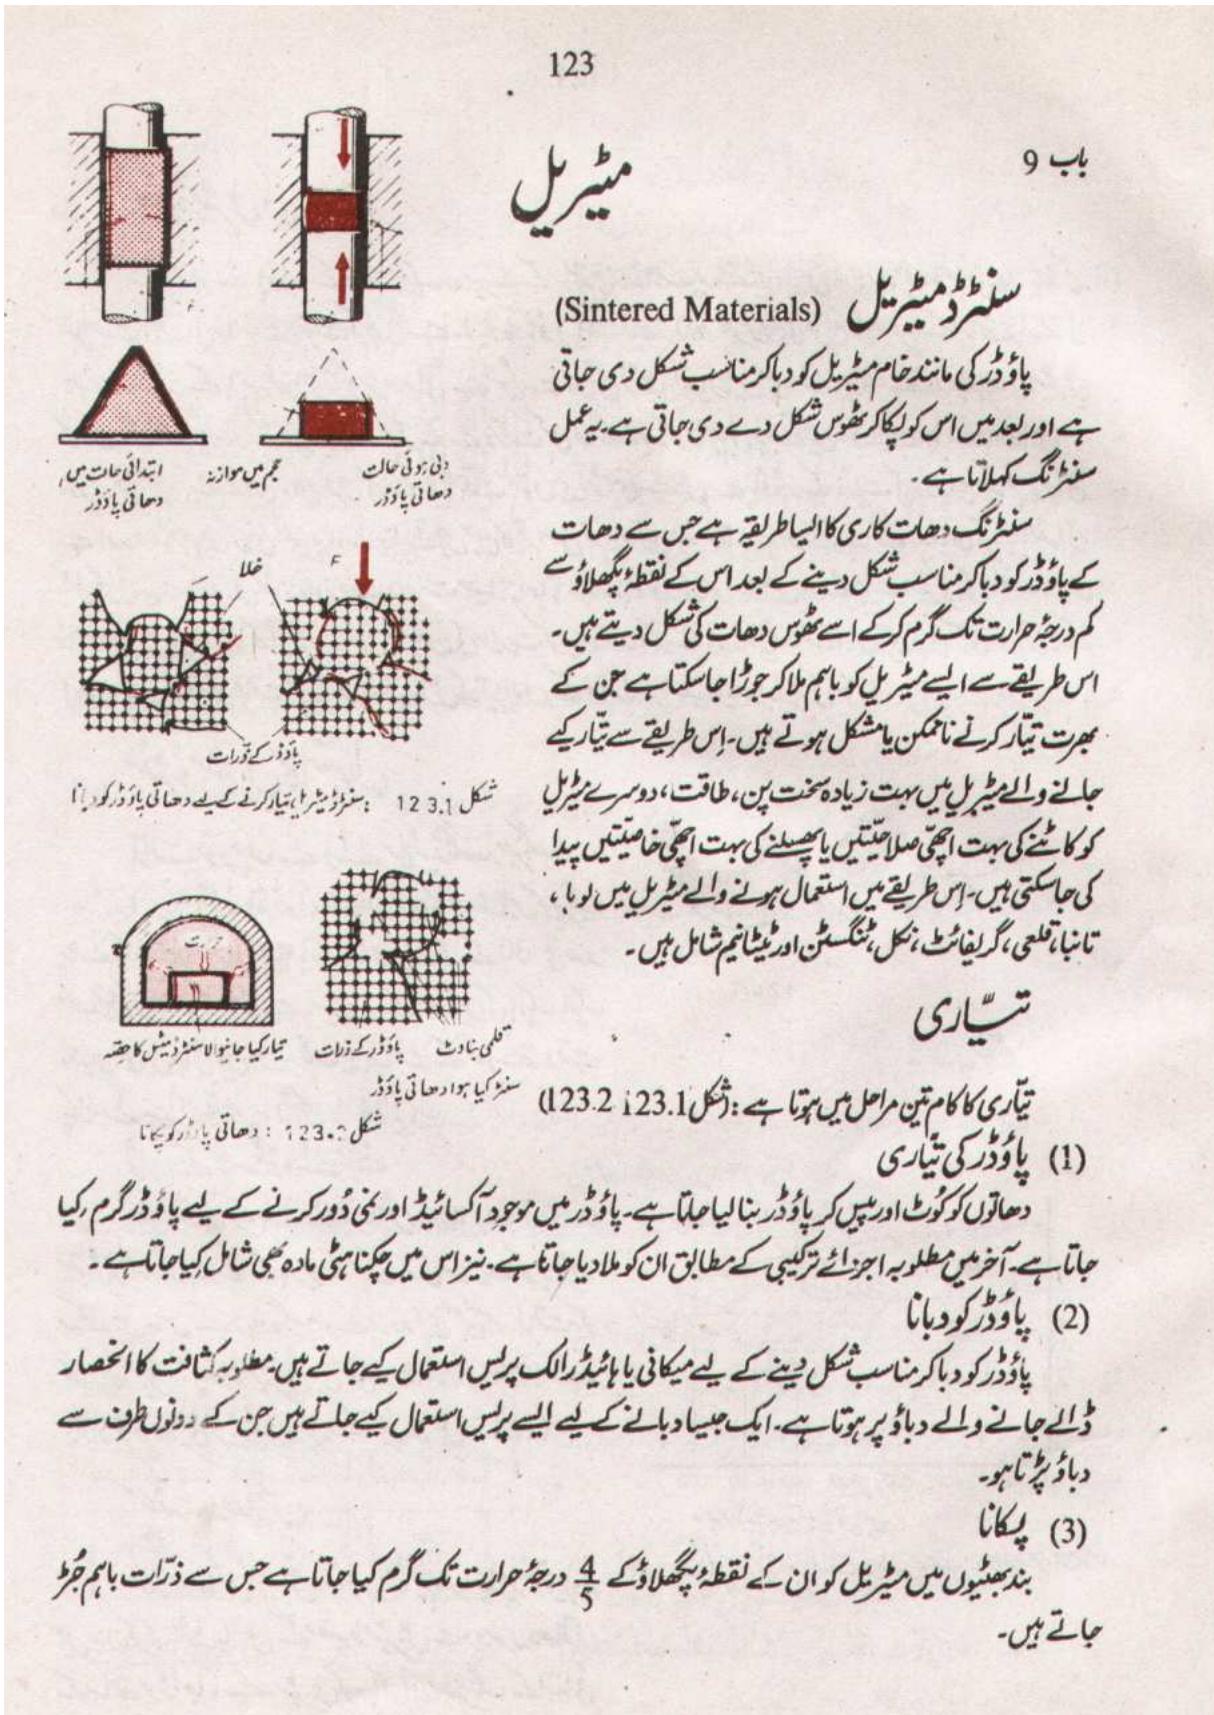

## سندرڈ میٹریل کی بناؤٹ

ندبے ہوئے پاؤڈر کے ذرات ایک دوسرے کے ساتھ چند مقامات پر ملتے ہیں۔ اس طرح ان میں باہم جڑتے رہنے کی صلاحیت (الصالی خاصیت) بہت کم ہوتی ہے۔ زیادہ دباؤ (40 سے 80 کلو نیوٹن فی مربع میٹر) کے ساتھ دیا نے کی وجہ سے ذرات کے باہم مٹے والی سطح بڑھ جاتی ہے جس سے ان کی قوتِ اصال میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ دبے ہوئے میٹریل کو اس کے نقطہ پگلاو کے قریب تک گرم کرنے سے ذرات کی حد تک بہم مل جاتے ہیں (plastic change) اور وہ نئی قلمیں بناتے ہیں۔ ان قلموں کی بناؤٹ مختلف سماتوں میں بڑھتی ہے جس سے پاؤڈر کے ذرات کی درمیان جگہ گرم ہو جاتی ہے اور وہ باہم مل کر نئی قلمی بناؤٹ بناتے ہیں جن کا جنم اصل جنم کا مالاں حصہ ہوتا ہے اور ذرات کے درمیان قوتِ اصال عمل کرتی ہے۔ میٹریل ٹھووس اور سخت دھات جیسا بن جاتا ہے۔ پاؤڈر کی صورت میں ملاتے ہوئے میٹریل کی انفرادی خاصیتیں بھی اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ مثلاً ننگشن کی حرارت کو برداشت کرنے اور سرخ حالت میں بھی اپنی سختی کو برقرار رکھنے کی صلاحیت مٹائیں کی طاقت کھپا، کوبالٹ یا نکل کی تیزابوں کے خلاف مزاحمت یا مولید غیر مختن۔

## سندرڈ میٹریل کا استعمال



124.1

**بڑات خود چکنے والے سلائی بینگ بینگ**  
کافی کا سندرڈ پاؤڈر (تابتے اور قلعی کا بھرت جس کو بینگ  
بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ اپنے جنم کے 30 فیصد  
تک تیل کو جذب کر سکتا ہے۔ میٹریل کے اندر تیل کی باریک باریک  
نالیاں سی بن جاتی ہیں اور بینگ میں شافت کے گھوستہ وقت  
چکتا ہے پیدا کرتی ہیں۔ (شکل 124.1)۔


### ٹول کے کاٹنے والے جھٹے

اکثر استعمال کیے جانے والے بھرت تیل 400 سے 600 درجہ  
سینٹی گریڈ تک گرم ہونے کے باوجود کام کرنے کی صلاحیت کو برقرار  
رکھتے ہیں۔ اس سے زیادہ گرم ہونے پر وہ اپنی سختی اور طاقت کو  
کھو دیتے ہیں، مگر سندرڈ میٹریل اپنی سختی اور طاقت کو 1200 سے  
1500 درجہ سینٹی گریڈ تک برقرار رکھتے ہیں (شکل 124.2)۔

## سخت دھاتیں

سخت دھاتیں ننگشن، مٹائیں یا مٹائیں کا بائیڈ پر مشتمل ہوتی  
ہیں۔ ان کو کربالٹ یا نکل کے مضبوط میٹریل سے دوسری دھاتوں  
کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ میٹریل کو دبکر اور سندرڈ بینگ کے ابتدائی


عمل سے ابتدائی طور پر تیار کیا جاتا ہے جس سے مطلوب شکل میں کٹائی کے لیے استعمال ہونے والی ٹپ کاٹ لی جاتی ہیں۔ ختمی سنٹرنگ کے دران میٹر میل مطہر حالت میں ہئے کے ساتھ ساتھ ایک حد تک ماخ حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے جس سے شکستہ کوبالٹ اور کاربن کے اجزاء اپس میں حل ہو جاتے ہیں۔ سنٹرنگ کے بعد اس پر صرف گرائینڈنگ کا کام کیا جاسکتا ہے۔ اس کے مشترک ناموں میں ویدیا (widia)، ٹینٹانیٹ (titanite) شامل ہیں۔

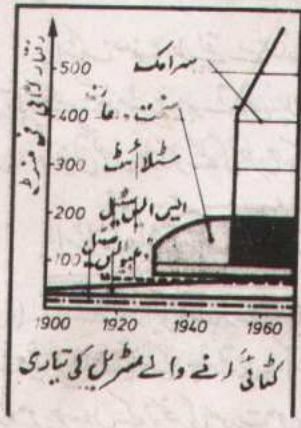

سخت دھاتیں ٹولز کی ٹپ کے لیے دستیاب ہوتی ہیں جن کو سیل رکم سے کم ۸۰۰ نیوٹن فی مربع میل میٹر طاقت کھپوڑا کے شینک پر جوڑا یا باندھا جاتا ہے۔ بیزرنگ سے جوڑنے سے پہلے تار کے ذریعے ٹپ کو درست مقام پر رکھا جاتا ہے۔ بیزرنگ کرنے کے لیے تابنے یا تابنے اور جبٹ کے بھرت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ (شکل ۱۲۵.۱)

### کٹائی کرنے والے سرامک میٹریل (Ceramic Cutting Materials)

سرامک کٹائی کرنے والے میٹریل سرامک اور دھاتی میٹریل کو ملا کر تیار کیے جانے والے میٹریل ہوتے ہیں۔ مثلاً ایلومنیم آکسایڈ کو کرومیم، ایلومنیم، کوبالٹ یا لہب سے ملانے سے۔ علاوہ اذیں سیلیکون ڈائی آکسایڈ کو کرومیم یا سیلیکون کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے۔

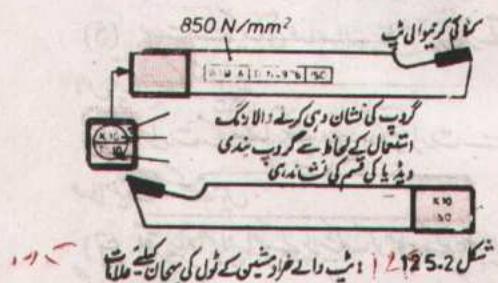


دھاتی اور سرامک میٹریل باہم مل کر بھرت نہیں بنتے ہیں بلکہ سنٹرنگ کے عمل سے ان کے ذرات کو باہم جوڑا جاتا ہے۔ اس طرح تیار ہئے والے میٹریل سرامک میٹریل کہلاتے ہیں۔ سنٹرنگ کے عمل سے ملائے جانے میٹریل اپنی اچھی الفراودی خاصیتوں کو برقرار رکھتے ہیں۔ اس طرح ایلومنیم آکسایڈ کا بہت زیادہ سخت پن اور کرومیم کی مضبوطی دونوں خواص پائے جاتے ہیں۔ ٹولز کی ٹپ ایلومنیم آکسایڈ سے بنائی جاتی ہے جو بہت سخت میٹریل ہوتا ہے جس کو جوڑنے کے لیے دھاتی پاؤڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ سنٹرنگ کے عمل سے میٹریل کے اجزاء باہم مل جاتے ہیں اور اس میں سخت پن اور حرارت برداشت کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ یہ سخت دھات کی نسبت سستے ہوتے ہیں اور اس سے بنائی گئی ٹپ کو گند ہونے پر دوبارہ تیز نہیں کیا جاتا ہے بلکہ چینک دیا جاتا ہے۔ ٹپ کو شینک کے ساتھ کلیپ کر کے لگایا جاتا ہے اور ان کی اطراف تبدیل کرتے ہوئے ان کو استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس سے کٹائی کی رفتار سخت دھات کی نسبت اُنہیں دو گزی رکھی جاسکتی ہے۔ (شکل ۱۲۵.۲)۔

### ہیر الپٹو کٹائی کرنے کا میٹریل

ہیر اس سے زیادہ سخت میٹریل ہے۔ ہیر سے مناسب طریقہ اختیار کر کے سخت دھاتوں کی کٹائی بھی کی جاسکتی ہے۔

## پلاسٹک

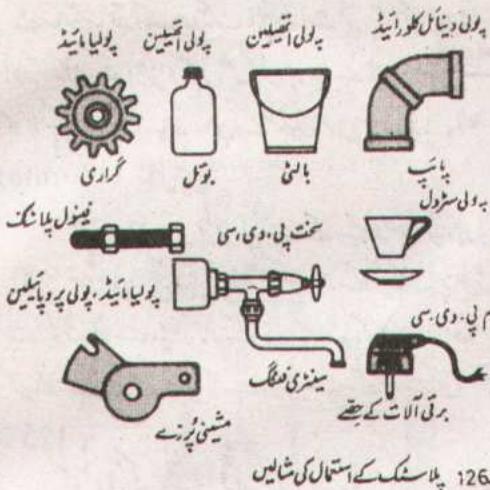

پلاسٹک مصنوعی طریقے سے مختلف اشیاء کو کیمیائی طور پر مل کر تیار کیے گئے میٹریل ہوتے ہیں۔ پلاسٹک بنانے کے لیے مختلف میٹریل، معدنیاتی لگیں اور کوٹلے کی طرح کے میٹریل استعمال ہوتے ہیں۔

### پلاسٹک کی مشترک خاصیتیں

- (1) یہ سستے اور تکمیلی اعلیٰ سے آسانی سے حاصل کی جاتے والے میٹریل سے تیار کیے جاتے ہیں۔ اکثر پلاسٹک کا بین کے بہت تعداد میں جو ہر ہوں کے زیغیر کی صورت میں ملنے سے بنتے ہیں۔ کا بین کے علاوہ صرف سیلیکون کے ذرات میں کریبی پلاسٹک کے ذرات بناتے ہیں۔

(2) ان کا وزن الیوینٹیم سے بھی کم ہوتا ہے (0.9 سے 2 کلوگرام فی مکعب ڈیسی میٹر)۔

(3) ان کی سطح اکثر بہت ہمار ہوتی ہے اور ان پر زثر اُترنے والا رنگ کیا جاسکتا ہے۔

(4) پانی یا لگیں وغیرہ ان میں جذب نہیں ہو سکتے ہیں۔

(5) بہت سے کیمیائی عنصر ان پر اثر نہیں کرتے ہیں اور ان کو استعمال کے لحاظ سے اس طرح بنایا جاسکتا ہے کہ مختلف میٹریل اس پر اثر نہ کرسکیں۔

(6) حرارت کے موصل نہیں ہیں، مگر حرارت سے بہت زیادہ پھیلتے ہیں۔ محدود حد تک ہی حرارت کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

(7) تقریباً تمام اقسام کے پلاسٹک کو بھلی کے کام میں بطور حاجز استعمال کیا جاسکتا ہے کیونکہ یہ بھلی کے موصل نہیں ہیں۔ اگر لگنے پر جزوی طور پر جلتے ہیں، مگر ان سے اسی لگن پیدا ہوتی ہے جو زنگ لگنے کے عمل میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ جس سے مشینوں اور آلات کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔

(8) پلاسٹک پر آسانی سے اور تیزی سے کام کیا جاسکتا ہے۔ مختلف عوالیٰ ہی ڈھالنکوں کے دبکر، بیلنے سے، دیلڈ کر کے، پھٹلا کر پھوار کی صورت میں ڈال کر یا ہوا کے دباؤ سے اس کو مختلف شکلیں دی جاسکتی ہیں۔ (شکل 126.1)۔

### تھرموستینگ پلاسٹک کی تیاری


تھرموستینگ پلاسٹک اضافی میٹریل کے ساتھ ڈھال کر اشیاء بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ نیزول پلاسٹک

(phenolic plastic) اور ایمینو پلاسٹک (amino Plastic) اہم تھرموستینگ پلاسٹک ہیں۔

فیزول پلاسٹک فیزول ( $C_6 H_5 OH$ ) سے تارکوں سے حاصل کرتے ہیں اور فارمل ڈیمینڈ (formaldehyde) سے تیار کیا جاتا ہے۔

امینو پلاسٹک یوریا (urea) اور فارمل ڈیہائیڈ کے ملنے سے بنتا ہے۔ یوریا امونیا اور کاربن ڈائی اگسٹائیڈ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ پلاسٹک بھر بھرے ہوتے ہیں، اس لیے ان میں اضافی میٹریل شامل کیے جاتے ہیں (مثلاً پاسپھر، ایسٹیس کے ریشے، لکڑی کا پاؤ ڈر، کاغذ کے لکڑے وغیرہ)۔ اس سے پلاسٹک کی طاقت اور لچک میں اضافہ ہوتا ہے اور بھر بھرے پن میں کرنی۔

تھرمو سٹینگ پلاسٹک کی اشاد پلاسٹک کو ڈائی میں دبکر بنانی گئی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے تھرمو سٹینگ پلاسٹک کی خصوصی مقدار کو گرم حالت میں محلی ڈائی میں ڈالا جاتا ہے۔ ڈائی کو مسلسل گرم رکھا جاتا ہے۔ ڈائی کے حصوں کو جوڑنے سے ڈائی پلاسٹک سے بھر جاتی ہے۔ درجہ حرارت 140 سے 170 درجہ سینٹی گریڈ کے قریب ہوتا ہے اور کئی سو بار کا دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ پلاسٹک کے سخت ہونے پر ڈائی کو کھول کر تیار شدہ چیز کو باہر نکال لیا جاتا ہے۔ (شکل 127.1)

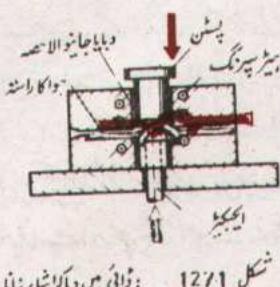


شکل 127.1 : ڈائی میں دبکر بنانی

فتال پلاسٹک کا قدرتی رنگ زردی مائل بھورا ہوتا ہے۔ تیار ہونے والی اشاد میں ریڈیو کے ڈھانچے، بھلی کے سورج، سائیں، چادریں، پاپٹ شامل ہیں۔ امینو پلاسٹک بے رنگ، بے بوادر بے ذائقہ ہوتا ہے۔ اس سے تیار کی جانے والی اشاد میں گھر میں استعمال ہونے والی شیزوں کے ڈھانچے اور ان کے حصے، ٹیلی فون، بھلی کے کام میں استعمال ہونے والی اشاد شامل ہیں۔ اگر اس پلاسٹک کو جلا دیا جائے تو اس سے بالوں کو جلانے سے پیدا ہونے والی بوکی طرح بو پیدا ہوتی ہے۔ تھہدار صورت میں پلاسٹک سے اشاد اس کو دبکر تیار کی جاتی ہیں۔ اس میں اضافی میٹریل کے طور پر کاغذ اور کپڑے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کاغذ یا کپڑے کی تہوں کو پلاسٹک میں بھگو کر اور پریخچے رکھا جاتا ہے اور گرم حالت میں پرنسیس سے دبایا جاتا ہے۔ تھہدار صورت میں اس طرح تیار ہونے والی چیز کو سخت کا گذ (hard paper) یا سخت پارچہ (hard paper) کہتے ہیں۔ اس طرح دبکر پلاسٹک کو گرا ریاں، بیرنگ لیش، رسچلٹے والی پیلیاں، شیزوں کی بادیاں وغیرہ اور حاجز اشاد بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تھہدار صورت میں پلاسٹک سخت اور مضبوط ہوتے ہیں اور ان کی کٹائی بھی بہت اچھی طرح ہو سکتی ہے۔ ڈر کاٹن (durcoton) لائیکس (linox) نوزوٹیکس (novotex) (ریزیٹکس (resitex) پرٹنیٹیکس (pertinex) اور ٹرولیٹیکس (trolitex) کے کاروباری ناموں سے یہ پلاسٹک بازار میں دستیاب ہیں۔ تھہدار صورت میں لکڑی کا اپلاسٹک لکڑی کی باریک باریک تہوں کو پلاسٹک سے جوڑنے سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے تیار کی جانے والی اشاد میں فرشچر، گرایاں، پلائی وڈ شامل ہیں۔ لکنو فول (lignofol) کے تجارتی نام سے دستیاب ہے۔

### تھرمو پلاسٹک کا استعمال


تھرمو پلاسٹک کو 80 سے 200 درجہ سینٹی گریڈ تک گرم کر کے موڑ کر اس کی شکل میں تبدیل پیدا کی جاسکتی ہے۔

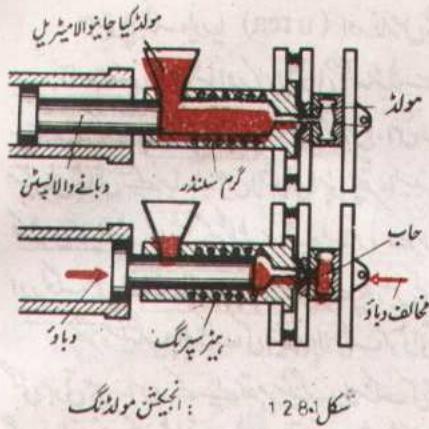

عام درجہ حرارت پر یہ پلاسٹک مٹوس اور مصنبوط ہوتے ہیں۔ عام استعمال کیے جانے والے پلاسٹک پلی سٹرول (Poystrol) (PVC) پولی امید (polyamide) اور پولی وینائل کلوراٹ (Polyvinyl chloride) ہیں۔ انگیشن مولڈنگ میں پلاسٹک کو ایک باریک جیٹ کے ذریعے دبکر ٹھنڈی ڈائی میں داخل کیا جاتا ہے جہاں وہ بہت تیزی سے جم جاتا ہے اور ڈائی کے خلاکی شکل اختیار کر لتا ہے (شکل 128.1)۔

گھرائی میں تکمیلی وقت پلاسٹک کی پیٹ کو مناسب درجہ حرارت تک گرم کیا جاتا ہے اور پھر ٹھنڈا ہونے سے پیشہ اس کو دبکر طلبہ شکل دے دی جاتی ہے۔


**اندر کھینچنے (suction)**: کاٹر لفی پلاسٹک کی باریک باریک چادر بول سے اشیاء بننے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈائی میں چبوٹے چھوٹے سوراخ کیے ہوتے ہیں اور اسے ایک خلاپیدا کرنے والی چمیر کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ والوں کو گھونٹنے پر گرم پلاسٹک کی چادر ایک دم ڈائی کے اندر کھینچ جاتی ہے اور وہی شکل اختیار کر لتی ہے جو ڈائی کی ہو (شکل 128.2)۔

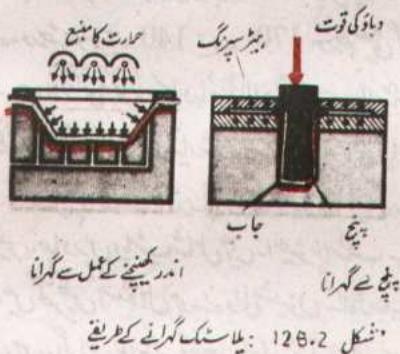

### منتخب تھرمو پلاسٹک

پولی وینائل کلوراٹ (PVC) عام استعمال کیا جانے والا پلاسٹک ہے۔ اسے نک کے تیزاب اور اسٹیلین سے تیار کیا

جاتا ہے۔ دونوں کے باہم ملنے سے گیس کی صورت میں پولی وینائل کلوراٹ حاصل ہوتا ہے کیمیائی عمل بولی (polymerisation) سے اس سے سفید نگ کا پولی وینائل کلوراٹ پاؤڈر حاصل ہوتا ہے۔ (شکل 128.3)

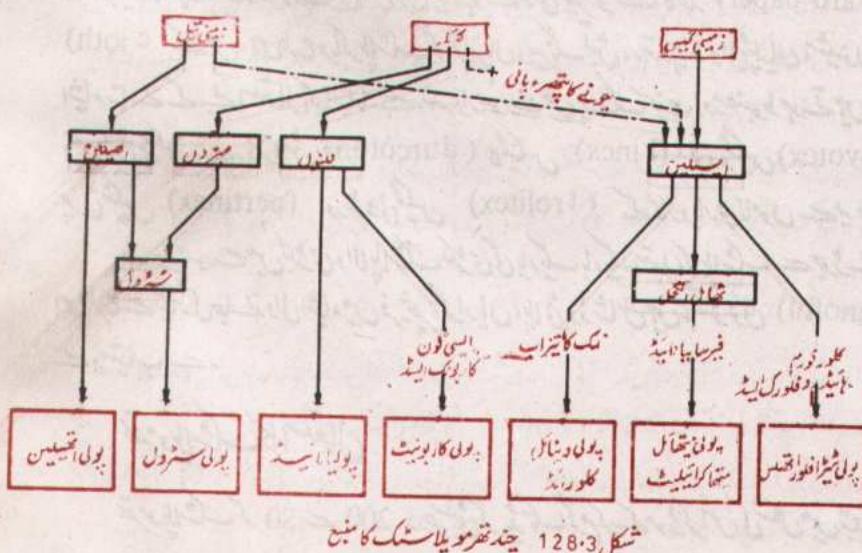


سی کو دھاتوں کی جگہ

استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ چادر ویں اور پائپوں کی صورت میں دستیاب ہے۔ دھاتوں کی طرح کٹانی کر کے اس سے اشیاء بنائی جاسکتی ہیں۔ عام درجہ حرارت پر اس کی طاقت چھاؤ 60 نیوٹن فی مرچ میٹر اور اس کی لمبائی میں 300 فی صد تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ حرارت کا اچھا مول نہیں ہے بخخت پی۔ وی سی جلدی پھٹ جاتا ہے۔ یہ بے ذائقہ اور بے بو ہے۔ الگل اور تیزاب اس پر اثر نہیں کرتے ہیں۔

نرم پی۔ وی سی کو کبھی اسی طرح بنایا جاتا ہے جس طرح سخت پی۔ وی سی کو، مگر اس میں الیامیٹریل شامل ہوتا ہے جو اس کو نرم بنادیتا ہے۔ اس سے اس میں ربوہ جیسی خاصیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس سے مختلف رنگ دار باریک چادریں اور شفاف چادریں بنالی جاتی ہیں۔ اس سے لیسے پائپ اور نیوٹن میں بنائی جاتی ہیں جن میں دھانگے وغیرہ کے ریشے ہوں۔ نیز اس سے مصنوعی چھاؤ اور ریکسین تیار کیے جاتے ہیں۔ نرم پی۔ وی سی کو کاملاً جاسکتا ہے۔ اس میں سوراخ بنائے جاسکتے ہیں، اسے دبلڈ کیا جاسکتا ہے، مگر آری سے کٹائی اور خزاد پر کام اچھا نہیں ہوتا ہے۔

پولی اتھیلین (polyathiline) ہلکا رشتہ 0.92 سے 0.95 کلوگرام فی مکعب ڈیجی میٹر، ہوتا ہے اور پانی اس پر اثر نہیں کرتا ہے۔ اس پر تیزاب، الگل اور چکناہی مادے اثر نہیں کرتے ہیں۔ پڑوں اس پر اثر کرتا ہے اور اس میں جذب ہو جاتا ہے۔ پولی اتھیلین بے ذائقہ اور بے بو ہے۔ بہت اچھا فیبر مول ہے اور اسے رنگ بھی نہیں لگتا ہے۔ زیادہ حصہ استعمال کی صورت میں اسے صرف 70 درجہ سینی گریڈ تک ہی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یہ پلاسٹ میٹریل کی پیکنگ، کمیابی عناصر رکھنے کے لیے تو میں اور جیل کے کام میں بطور حاجز استعمال ہوتا ہے۔

پروون اور ناٹیل پولی امید (polyamide) ہیں۔ یہ گوند کی طرح کے میٹریل میں جو سخت، چکدار، بہت زیادہ لمبا ہو

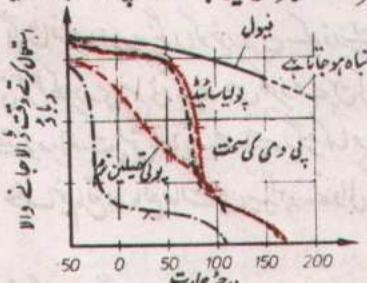


شکل 129.1 پلاسٹ کو گرم کرنے پر اس کے میکافی خواص


جانے والے اور بہت زیادہ مضبوط میٹریل ہوتے ہیں۔ نیز کھستے بھی نہیں ہیں۔ دھاگوں کو دوسرا ہزار نے سے تقریباً 4 گناہ زیادہ طاقت حال کی جاسکتی ہے۔ اس قسم کے دھاگوں سے مضبوط، رنگ دار دھاگے تیار کیے جاسکتے ہیں۔

### حرارت کا لکھنرو پلاسٹ پر اثر (شکل 129.2, 129.1)

مٹھوں تھرمو پلاسٹ کرم ہو کر چکدار یا زیادہ گرم ہو کر بہہ سکتے ہیں۔ سٹھوں حالت میں اس پر مختلف قسم کے کام کیے جاسکتے ہیں۔ درجی سے رگڑانا، آری سے کاشنا، ملنگ، خزاد اور ڈرلنگ مشین پر کام ڈائی کے ذریعے سوراخ وغیرہ کرنا۔ اگر مٹھوں پلاسٹ ک کرم کیا جائے تو نرم ہونے سے اس کی طاقت کم چھاؤ میں اچانک بہت کمی ہو جاتی ہے اور میٹریل کرم ہو کر ربوہ کی مانند ہو جاتا ہے اور آسانی سے جس شکل میں چاہیں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ اس حالت میں اس کو موڑ کر، کھینچ کر، گھرائی میں کھینچ کر ڈائی سے اس کی شکل میں تبدیل پیدا کی جاسکتی ہے اور

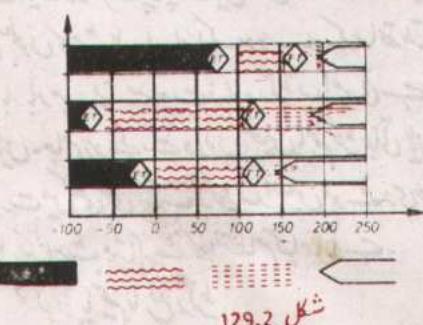

شکل 129.2

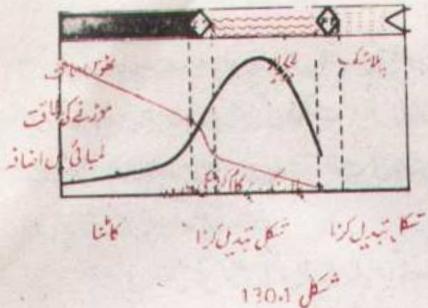

مزید گرم کرنے پر پلاسٹک کی سیمانی بناوٹ ختم ہو جاتی ہے اور پلاسٹک بے کار ہو جاتا ہے۔

### چکناہیٰ اور ٹھنڈا کرنے والے ماقبے

چکناہیٰ اور ٹھنڈا کرنے والے مادوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ ہم کو پہنچنے والے دھاتی حصوں کی سطحیں کو ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کھانے سے بچائیں اور اس طرح سے پیدا ہونے والی حرارت کو کم کریں۔ یونیکر رگڑ کھانے سے مشین کی کارکردگی میں کمی ہوتی ہے۔ چکناہیٰ مادہ دوبارہ ہم پہنچنے والے حصوں کے درمیان (رشا بیرنگ) چکناہیٰ تہہ بناتا ہے جس سے رگڑ میں کی واقع ہوتی ہے اور حصوں کو گرم ہونے سے بچایا جاتا ہے۔

### رگڑ کی قسمیں

اگر شامتوں اور بیرنگوں کو خود ریں کے ذریعے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عمدہ سطح تیار کرنے کے باوجود سطح اپنی بھی ہے۔ یعنی سطح کھدری ہوتی ہے۔ اس کھدری سے پن کی وجہ سے حرکت کرنے والے حصے کو مزاحمت پیش آتی ہے جسے رگڑ کہا جاتا ہے۔

خاک نیم مائع اور مائع حالات میں پیدا ہونے والی رگڑ، رگڑ کی تین قسمیں


ہیں۔

### خاک رگڑ

اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دوبارہ ہم پہنچنے والی سطحوں کے اوپنے مقامات ایک دوسرے پر پہنچتے ہیں۔ اس سے حرارت زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ دونوں سطحوں کا میٹریل بار بار ایک دوسرے کے ساتھ مٹتا اور الگ ہوتا ہے۔ یہ عمل بار بار ہونے سے بہت زیادہ رگڑ پیدا ہوتی ہے اور سطحیں جام ہو جاتی ہیں۔ جام ہونے سے دونوں سطحیں بارہم جڑ جاتی ہیں۔ اس لیے بیرنگوں کی صورت میں کبھی بھی خاک رگڑ پیدا نہیں ہونے دی جاتی، بلکہ مناسب تقلیل میں سلسلہ چکناہیٰ کرنے کا انتظام کیا جاتا ہے۔

جنلوٹ یا نیم مائع رگڑ

اس وقت پیدا ہوتی ہے جب چکناہیٰ ہونے کے باوجود سطحوں

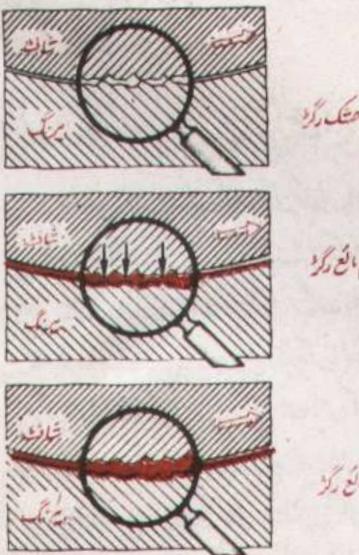

شكل 130.2 : رگڑ کی تینیں

کے دریان چنانہٹ کی مناسب ترین بننے نہ پائے۔ مثلاً شین چلاتے وقت چنانہٹ کے باوجود ایک دوسرے پر چلنے والی سطحون کے اوپر مقامات ایک دوسرے پر سے رکھا جاتے ہیں۔

### مالع رگڑ

سب سے بہتر ہتھی ہے کیونکہ بیرنگ اور شافت کی سطحون پر چنانہٹی مادے کی تھیں ایک دوسرے پر چلتی ہیں۔ چنانہٹی مادے کی تھیں مسلسل برقرار رتی ہیں اور روشنے نہیں پاتیں۔ اس طرح دھالوں کی سطحیں باہم رگڑ کھانے نہیں پاتیں۔ چلنے والے حصوں کی ایک دوسرے پر عمل کرنے والی تمام قسم چنانہٹی مادے برداشت کرتے ہیں۔ رگڑ بہت کم پیدا ہوتی ہے جس سے سطحون کا لگھاؤ کم ہوتا ہے اور حرارت بھی کم پیدا ہوتی ہے۔ شافٹوں اور بیرنگوں کے لیے مخصوص میٹریل استعمال کر کے ان کے کام کرنے کی استعداد کو بڑھادیا جاتا ہے مثلاً شافتیں سٹیل سے اور بیرنگ زیادہ گریفٹ اور کامست آئرن سے بنائے جاتے ہیں۔ میٹریل میں مخصوص طریقے سے چنانہٹی مادے کو شامل کیا جاسکتا ہے جس سے بیرنگ میں ایک حفاظتی ترین جاتی ہے جو چنانہٹ کا کام کرتی ہے۔ مثلاً اگر گریفٹ اور مولڈ نہ شامل کرنے سے بعض سندڑہ میٹریل میں بھی چلنے کی خاصیتیں بہت اچھی پائی جاتی ہیں۔ اس قسم کے میٹریل سے بنائے ہوئے بیرنگوں کی صورت میں آہستہ آہستہ اور کم وقت کے لیے چلنے والے حصوں کے لیے مرغ ایک بارہی چنانہٹ دینا کافی ہوتا ہے، دوبارہ چنانہٹ لگاتے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح یہ چنانہٹ زیادہ عرصہ تک کام دیتی ہے۔ مثلاً لگھ میٹریل استعمال کے آلات کے لیے۔

### چنانہٹی اور ٹھنڈا کرنے والے میٹریل کی خاصیتیں

چنانہٹی اور ٹھنڈا کرنے والے میٹریل کو لازماً زیادہ چنانہٹی اور ٹھنڈا کرنے کی صلاحیت کا حامل ہونا چاہیے۔ یہ میٹریل مناسب حد تک ماٹھ ہونے چاہیں۔ نیز یہ پانی اور تیزاب سے پاک ہونے چاہیں۔ انہیں گندکی طرح چنانہٹی نہیں چلے ہے۔ چنانہٹی مادے کی خاصیتیں جانشکے کے لیے ایسے آلات استعمال کیے جاتے ہیں جن کو اکثر مرف لیباڑی میں ہی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

چنانہٹی مادہ اتنا گاڑھا ہونا چاہیے کہ وہ رگڑ کھانے والی سطح پر ایک جیسا لگا رہے اور چلنے والے حصوں کے دریان مناسب چنانہٹی تھے ہی۔

بیرنگ پر جس قدر زیادہ دباؤ پڑتا ہو، جس قدر زیادہ حرارت پیدا ہو اور چلنے کی رفتار جس قدر کم ہو، چنانہٹی مادہ اسی قدر زیادہ گاڑھا ہونا چاہیے۔

لزوجت پیما (viscosimeter) کے ذریعے یہ جانچا جاتا ہے کہ چنانہٹی مادہ کس مخصوص درجہ حرارت پر کس قدر گاڑھا رہتا ہے کہ شد کیے ہوئے پانی کے بہاؤ کا مختلف درجہ حرارت پر چنانہٹی میٹریل کے بہاؤ سے موازنہ کیا جاتا ہے۔ چنانہٹی میٹریل کی مخصوص مقدار کے بہنسے کے لیے جس قدر زیادہ وقت درکار ہو گا، میٹریل اسی قدر گاڑھا رہے گا۔

درجہ حرارت کے بڑھنے سے تیل کے گاڑھے پن میں بہت زیادہ کمی واقع ہوتی ہے۔ دریانی قسم کا مشینی تیل 150 درجہ سینٹی گریڈ پر ہی پانی کی طرح پلا ہو جاتا ہے۔ متعدد مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے چنانہٹی تیل کے گاڑھے پن پر درجہ حرارت کا کم اثر ہوتا ہے۔

چنانہٹی میٹریل کے استعمال کے مقاصد کے مطابق اس کے نقطہ بُرھا کا (flash point) کو کم دیش ہونا چاہیے۔

نقطہ بڑھکاؤ کا اندازہ اس عقد کے لیے بنائے گئے خاص فرم کے آلات سے کیا جاتا ہے۔ جانچنے والے تیل کی مخصوص مقدار کو ایک چھوٹی سی پیالی میں ڈال کر گرم کیا جاتا ہے۔ مقوٹے تھوڑے وقفے کے بعد ایک ٹھنڈے شفٹ کو تیل کے قریب لاایا جاتا ہے اور یہ حلوم ریکا جاتا ہے کہ کس درجہ حرارت پر تیل کے بخارات اگ پکڑ لیتے ہیں۔ وہ درجہ حرارت جس پر تیل کے بخارات اگ پکڑتے ہیں، تیل کا نقطہ بڑھکاؤ کہلاتا ہے۔ سلنڈر آئل اور موٹر گاڑیوں کے انہنوں میں ڈالے جانے والے تیل کا نقطہ بڑھکاؤ اونچا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اچھے چننا ہٹی میٹر میں (setting point) کم ہونا چاہیے۔

تیل کا نقطہ انجاد معلوم کرنے کے لیے اس کو ٹیٹھ ٹیوب میں ڈال کر ٹھنڈے تک (cool mixer) کی مدد سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ تیل کا وہ درجہ حرارت جس پر وہ ابھی منجمد ہونا شروع کرے اس کا نقطہ انجاد کہلاتا ہے جس سے ٹھنڈی ہی حالت میں تیل کی خاصیتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ منجمد تیل چکنا نہیں ہے۔

### چکنا ہٹی مادوں کی اقسام

چکنا ہٹی مادے کی خاصیتیں استعمال کے مختلف مقاصد کے مطابق ہرنی چاہیں۔ اس عقد کے لیے اسی اشیا، ملائی جاتی ہیں جو تیل میں حل ہو جاتی ہیں۔ اس سے تیل زیادہ دیر تک استعمال کے قابل بنایا جاسکتا ہے۔ نیز تیل سے زنگ لگنے کے امکانات کو کم کیا جاتا ہے۔

کسی خاص مقام کو چکنانے کے لیے ہمیشہ ایک ہی فرم کا چکنا ہٹی میٹر میں استعمال کیا جانا چاہیے۔  
معدنیاتی تیل

زمینی تیل اور سپھر کے کوئی سے عمل کشید کے ذریعے حاصل کر کے حاصل کیے جاتے ہیں۔ ان میں جانوروں اور دھرتی کی چکنا ہٹ شامل ہوتی ہے۔ معدنی تیل شاذ و نادر ہی گوند کی شکل اختیار کرتے اور گاڑھے ہوتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ درجہ حرارت پر کھولتے اور اگ پکڑتے ہیں۔ ان میں تیرابیت بھی نہیں ہوتی ہے۔ نیز یہ سستے بھی ہوتے ہیں۔  
گاڑھے پن کی بنیاد پر معدنی تیل کو پتے بہر جانے والے، درمیانے گاڑھے اور زیادہ گاڑھے تین قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پتے تیل تیزی سے چلنے والی میٹیوں کے لیے حصوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جن پر کم دباؤ پر رہا ہو۔ درمیانے گاڑھے تیل شیزوں کے تیزی کے ساتھ چلنے والے حصوں اور بیرنگوں کو چکنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جن پر درمیانہ دباؤ پر رہا ہو۔ مشین ٹلوں اور سجی کی ہٹڑیں وغیرہ۔ گاڑھے اور بھاری تیل کم پر سیسی، لگنیں، بھاپ کے سلنڈر کے علاوہ زیادہ درجہ حرارت اور آہستہ آہستہ چلنے والی ایسی شافتیوں اور بیرنگوں کو چکنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جن پر زیادہ دباؤ پر رہا ہو۔

### نباتاتی تیل

شلال سروں اور زیتون وغیرہ کا تیل جو پودوں کے بیجوں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ تیل اچھی چکنا ہٹ رکھتے ہیں، مگر جلدی سے گوند کی طرح لیں داشکل اختیار کر لیتے ہیں۔ نیز ان میں تیرابی اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ وکٹاپ میں دھاتوں پر کام کرتے وقت چکنانے اور ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

حیواناتی تیل اور چکنا ہٹی مادے  
یہ گھلا نیا پکانے سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی نباتاتی تیلوں جیسی خاصیتیں رکھتے ہیں۔ ان کو صنعت میں خاص

مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت زیادہ چکنا سب و اسے جیواناتی تسل پر جلدی تیرابی اثر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ نیز یہ جلدی خشک بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس تسل کو عمدہ قسم کی چھوٹی چھوٹی میں اور گھر لوں کو چکنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ٹریوں کا تسل دفتروں میں استعمال ہونے والی میں اور سلائی کی میں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ علاوہ انہیں چھلی کا تسل اور ٹھیوس چربی بھی استعمال کی جاتی ہے۔

### گریس

صابن کو معدنی تسلوں میں حل کر کے گریس تیار کی جاتی ہے۔ یہ بال بینگ اور سلائیڈ بینگ کو چکنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ان کو استعمال کرتے وقت ان کے درجہ پہلو کو مدنظر رکھا جاتا ہے۔

### گریفائل و الے چکنا ہٹی مادے:

چکنا ہٹی تسل میں باریک پسے ہوئے گریفائل کی تھوڑی سی مقدار ملانے سے تیار کیے جاتے ہیں۔ اس قسم کے چکنا ہٹی مادے استعمال کرنے کی ایک خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ چھلنے والی سطحوں کے اوپنے نیچے مقامات کو گریفائل کی تھہ ایک جیسا اور ملائم بنادیتی ہے۔ گریفائل و الے چکنا ہٹی میٹریل اسی گرایوں اور بیرنگوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جن پر بہت زیادہ دباؤ پڑ رہا ہو۔ یہ زیادہ حرارت کو برداشت کر سکتے ہیں اور گرد وغیرہ کو تسل سے الگ کر دیتے ہیں۔

### عمدہ قسم کے چکنا ہٹی مادے

متفق تسلوں اور چکنا ہٹی مادوں کے ساتھ مولڈ شیم سلفائیڈ کا آئیزہ ہوتے ہیں۔ ان کو بینگ پر زیادہ دباؤ پڑنے کی صورت میں، زیادہ درجہ حرارت والے مقامات پر اور گھر ای میں ٹھیکنے کے دوران رگڑ کو کم رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مولڈ شیم سلفائیڈ چھوٹی چھوٹی قلموں پر مشتمل ہوتا ہے جو دھرات کی سطح پر ضبوطی سے جڑ جاتی ہیں اور سطح کے نیچے مقامات میں بھر جاتی ہیں۔ اس طرح زیادہ دباؤ کے باوجود سطھیں ایک دوسرے پر اسانی سے چھلتی رہتی ہیں۔

### کیمیائی طریقے سے تیار کیے گئے چکنا ہٹی مادے

قدر تی میٹریل مثلاً معدنی تسلوں سے تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ نامیاتی چکنا ہٹی مادوں کی نسبت بنیادی تسل ایک ہی ہوتے کی وجہ سے مکمل طور پر مکیاں ہوتے ہیں۔ ان کی چکنا ہٹی تھہ جلدی لٹکتی نہیں ہے۔ نمی کو جذب کرنے کی خاصیت اچھی ہوتی ہے۔ جو رگڑ کم اور درجہ حرارت میں تبدیلی سے گاڑھے پن میں عمومی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ بنانے کے لیے استعمال ہوتے والے عام میٹریل کے کیمیائی طور پر صاف ہونے کی وجہ سے گوند کی مانند چکتے نہیں ہیں۔ ان سے زنج لگنے کا خطرہ کم ہوتا ہے اور زیادہ عرصہ تک چکنانے کا کام دیتے ہیں۔

### چکنانے کے لیے استعمال ہونے والے آلات

چکنانے کے لیے استعمال ہونے والے آلات ایسے ہونے چاہیں کہ چکنانے والے مقام کو ایک جیسا اور صرف فرد کے مطابق ہی مناسب مقدار میں چکنا ہٹی مادے جیسا کریں چکنانے والے مقامات پر عوامگی لکھا کر ان کو واضح کیا ہوتا ہے۔ میں کے کام کرنے کی میعاد کا اختصار بہت زیادہ اس کو درست طریقے سے مناسب وقت پر چکنانے پر ہوتا ہے۔

ہاتھ سے تیل کچی یا آئل گن (oil gun) کے ذریعے چکنا سب و دینے کا سادہ ترین طریقہ ہے۔ آئل کپ، گریس کپ، گریس نیل، چمنیوں (splash) اور چکنانے کا مرکزی نظام، چھلے کے ذریعے چکانا (ring oiling)

اور دبکر چکنا (press oiling) چکنانے کے لیے استعمال ہوتے والے مختلف انتظامات ہیں۔ گرس کپ کے پیچ کو وقتاً ذمہ گنا پڑتا ہے تاکہ دب کر گرس مطلوبہ جگہ پر پہنچی رہے۔ گرس نیل کے ذریعے اتھ یا پاؤں کے ذریعے چلنے والی گرس گن سے گرس دی جاسکتی ہے۔ درسے چکنانے کے آلات خود کار ہوتے ہیں۔ چھٹے سے چکنانے جانے والے بیرنگ کی صورت میں ایک اُٹل رنگ شافت کے ساتھ ساتھ گھومتا ہے جس سے تیل بینگ کے پنجھے حصے سے اور والے چھٹے ٹک لے جایا جاتا ہے۔ گیئر بکسون کی صورت میں چکنانے کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ گراہیاں تیل میں ڈوبی ہوتی ہیں اور گھومتے وقت تیل گراہیوں کے ان مقامات پر بھی تیل پھنستا ہے جو تیل میں نہیں ڈوبلے ہوتے ہیں۔ چکنانے کے مکر زی نظام میں اُٹل پپ کے ذریعے تیل چکنانے جانے والے تمام مقامات پنچایا جاتا ہے اور سہر بینگ کے لیے تیل دینے کا انتظام الگ ہوتا ہے۔ تیل کے بخارات سے چکنانے کے طریقے میں خشک اور صاف شدہ ہوا جس میں یکساں طور پر ملے ہوئے اور بہت چھوڑے چھوڑے تیل کے قطرات  $R = 0.2$  سے 2 مائیکرو میٹر سائز میں) ملے ہوتے ہیں چکنانے جانے والے مقام کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ بہت تیز گھومتے والے جھصوں کے لیے جن تک تیل پنچانا مشکل ہوتا ہے چھڑ کا تو کا طریقہ لینی پرے آشینگ کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اُٹل پپ کے ذریعے تیل تقریباً 0.5 ملی میٹر سائز کے جھٹ کے ذریعے دباؤ کے ساتھ بہت زیادہ رفتار سے (15 میٹرنے سینٹ سے زیادہ) چکنانے جانے والے مقامات پر چھڑ کا جاتا ہے۔ اس طریقے سے تیل کے علاوہ گرد اور گندگی وغیرہ بھی چکنانے جانے والے مقام پر پڑتی رہتی ہے۔

مشینوں میں ڈالے گئے چکنانے کے لیے استعمال ہرنے والے تیل میں کمی کو نہ صرف پورا کرنا چاہیے بلکہ مستقل تیار کیے گئے پروگرام کے مطابق بدلتے رہنا چاہیے۔

### دھات پر کام کے دوران ٹھنڈا کرنے والے چکناہی مادے

دھاتوں پر کٹائی یا بغیر کٹائی کے کام کرنے کے دوران ان کو ٹھنڈا کرنے اور چکنانے کے لیے مناسب مادے دکار ہوتے ہیں۔ اسی لحاظ سے ان کو ٹھنڈا کرنے والے اور چکناہی مادے کہتے ہیں۔ یہ مادے مندرجہ ذیل مقاصد پر کرتے ہیں:

ٹول اور جاب کے میٹریل سے حرارت کا اخراج، ٹول اور جاب کو کٹائی کے دوران چکنانा، رگڑ کی مزاحمت کو کم کرنا اور اس طرح کام کرنے کے لیے پیدا ہونے والی مزاحمتی قوت میں کمی کرنا ہے۔ علاوہ ازیں ان کے استعمال سے ٹول کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اعلیٰ میار کی سطح حاصل کی جاسکتی ہے اور برادے کو ساتھ بھالے جانے سے کٹائی کے مقام سے اس کو الگ رکھتا ہے۔

ٹھنڈا کرنے کے لیے چکناہی مادے کا انتخاب کرتے وقت کا ٹھنڈے والے ٹول کے میٹریل، جاب کے میٹریل اور کام کی نوعیت کو مدنظر کھا جاتا ہے۔ اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ٹول کٹنگ کپاؤنڈ کے مالٹ میں مسلسل بھیگتا ہے۔ کٹنگ اُٹل معدنیاتی، بناتا قی یا جیو امراضی تیل یا ان تیلوں کا آمیزہ ہوتے ہیں۔ کٹنگ اُٹل میں پانی ملانا ہے جا چاہیے۔ حل پذیر تیل جو کو اکثر ٹھنڈا کرنے کے لیے چکناہی مادے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، معدنیاتی تیلوں میں صابن کا محلوں ہوتے ہیں۔ اس بات کو مدنظر کھتھے ہوئے کہ کیا ٹھنڈا کرنے یا چکنانے کے لیے استعمال کرنا ہے، 5 سے 25 فی صد تک صابن ملایا جاتا ہے کٹنگ کپاؤنڈ پانی اور 10 سے 12 فی صد تک حل پذیر تیل کا محلوں ہوتا ہے۔ پانی کی

خواست کی وجہ سے زیادہ ٹھنڈا اثر پیدا کرتا ہے۔ جل پذیر تیل میں ملایا جانے والا پانی ہلکا اور بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ گرم پانی استعمال کرنے سے جل پذیر تیل میں شامل بعض اہم اجزاء ضائع ہو جاتے ہیں۔ تیل کو پانی میں ملاتے وقت راس کے برکش نہیں کیا جاتا کیونکہ کٹنگ کپاؤنڈ پانی میں تیل کا مخلوط ہے، اچھی طرح ہلانا چاہیے۔ کٹنگ کپاؤنڈ میں کثافیں شامل نہیں ہوئی چاہیں۔ اس کو ہاتھ دھونے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے چلد کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کو اکثر ہلاتے رہنا چاہیے کیونکہ تیل اور پانی کے الگ الگ ہو جانے کا احتمال ہوتا ہے۔ چونکہ پانی کی نسبت تیل براۓ کی کترن اور جاب کی سطح کے ساتھ زیادہ چکتا ہے، اس لیے وفا فقاً تیل کا اضافہ کرنا چاہیے۔

### چکنانے اور ٹھنڈا کرنے والے مادے کی دیکھ بھال اور صفائی

چکنانے اور ٹھنڈا کرنے والے مادے کی مسلسل دیکھ بھال اور صفائی ہونی چاہیے۔ اس کا اطلاق خصوصاً کٹنگ کپاؤنڈ پر ہوتا ہے کیونکہ یہ گندگی، جراشیم کے ملنے، پرانے ہو جانے اور تیزابی اثر کی بنا پر خراب ہو جاتا ہے۔ تیلوں کو زیادہ عرصہ استعمال کرنے کے لیے ان کو ایسے برتن میں جمع کیا جاتا ہے جن میں کثافتوں کو الگ کیا جاسکے۔ برادے کی باقی رہ جائے والی یا ریک باریک کترن کو مقناطیسی اور کسی اور مناسب طریقے سے الگ کیا جاتا ہے۔ صفائی کا کام تیل کو سائن کر کے تہ میں بٹھانے، صاف کرنے، تقطیر کرنے، پانی، پیروں اور دیگر جل ہو جانے والی اشیاء کو بخارات بناؤ رہ لئے اور منید ایجاد ملائم سے کیا جاتا ہے۔


## باب 10

## کیمیائی تاکل

(Chemical Corrosion)

دھاتوں کے کیمیائی یا برقی کیمیائی اثرات کی وجہ سے گھل جانے کیمیائی تاکل کہتے ہیں۔ تاکل سے دھاتوں کو بہت نقصان پہنچاہے۔

### کیمیائی اثرات

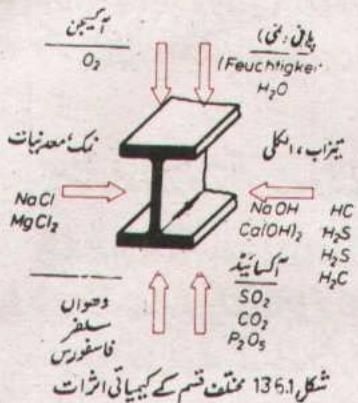


میریل پر فضامیں موجود مہوا اڑانداز ہوتی ہے۔ ہوا میں آسکین، ہمی، دھواؤ جیسیں میں سلفر اور فاسفورس کے مرکبات ہوتے ہیں جیسے سے پیدا ہونے والی گیسیں مثلاً کاربن ڈائی اسائیڈ، ہکے تیزاب مثلاً کاربونک ایڈ، گندھک کے تیزاب اور نک کے تیزاب شامل ہوتے ہیں۔ (شکل 136.1)۔ اکثر دھاتیں کچھ دھات کی صورت میں آسکین، پانی، گندھک، فاسفورس یا کاربن کے ساتھ میں ہوتی ہیں۔

چونکہ کچھ دھاتوں سے دھاتوں کی تیاری کے عمل میں تو انہی صرف کرنے سے دھاتوں میں مل ہوئی ان اشیاء کو الگ کیا جاتا ہے، اس لیے حاصل کی جانے والی دھاتوں میں ان اشیاء کے ساتھ مل کر مرکبات بنانے کا کافی رجحان پایا جاتا ہے۔ تاکل بننے کی صورت میں دھاتوں کے ضائع ہونے کی بھی وجہ ہے۔

کوئی دھات اتنی ہی زیادہ دیر پا ہوتی ہے جس قدر وہ دوسرا اشیاء کے ساتھ مل کر مرکبات بنانے کی امداد کم رکھتی ہو۔

### دھاتوں پر اسکین اور پانی کا اثر

اگر لوہے، تانبے اور جست کے چکدار مکمل طور پر کوآگ کے شعلے سے گرم کیا جائے تو وہ اپنی چک کھو ڈیجتے ہیں اور ان پر آسائیڈ کی تہہ جنم جاتی ہے۔ آسائیڈ کی کمی تینیں مل کر بہری فی سطح پر ایک موٹی حفاظتی تہہ بنادیتی ہیں جو اندر کی دھات کو مزید آسائیڈ میں تبدیل نہیں ہونے دیتی (شکل 136.2)۔ مندرجہ ذیل دھاتوں کے آسکین کے ساتھ ملنے سے ان کے آسائیڈ بن جاتے ہیں:

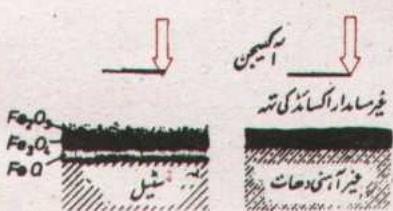


تابنے سے تانبے کا آسائیڈ  
لوہے سے لوہے کا آسائیڈ  
اگر لوہے کو آسکین میں گرم کیا جائے تو وہ اجل کر آسائیڈ بناتا ہے۔  
جست سے جست کا آسائیڈ  
سیبے سے سیبے کا آسائیڈ  
ایلوینیم سے ایلوینیم کا آسائیڈ

میگنیشیم سے میگنیشیم کا اسائید۔


## زنگ لگنا

لوہے اور لوہے کے مرکبات کے پانی کی موجودگی میں اسکے حسن کے ساتھ جلنے سے زنگ لگتا ہے۔ پانی جس قدر تیزابیت والا ہوگا، زنگ اسی قدر تیزی سے لگے گا۔ سیل میں کاربن کی مقلا جس قدر کم ہوتی ہے، اسی قدر سیل کو کم زنگ لگتا ہے۔

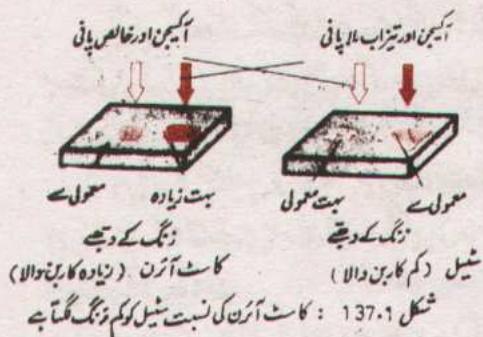

کاست آئرن اور سیل کے دو مکڑوں سے چکنا ہے وغیرہ اُتاب کر سطح کو ریگ مار سے اچھی طرح رگڑا کر دلوں مکڑوں پر مختلف مقامات پر خالص پانی اور تیزاب یا نکلے پانی کے قللے گرانے جائیں تو ظاہر ہو گا کہ کاست آئرن کے نکڑے ان مقامات پر جہاں تیرانی پانی کے قللے ہوں گے سیل کے مکڑے کی نسبت جلدی اور زیادہ زنگ لگے گا۔ (شکل 137.1)

جب کی سطح پر لوہے کے ذرات پانی کی موجودگی میں ہوائی اسکے حسن کے ساتھ مل کر لوہے کا اسائید بناتے ہیں جس سے سطح پر سُرخی مائل بھورے رنگ کی زنگ کی تہ جنم جاتی ہے۔ زنگ کی یہ تہ مسام دار ہوتی ہے۔ اس بناء پر گہرائی میں واقع لوہے کے ذرات کو ہوائی اسکے حسن اور پانی جمیا ہوتے رہتے ہیں اور اس طرح مرید لوہا زنگ میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ (شکل 137.2)۔

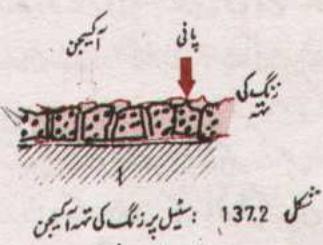

موکی اثرات سے محفظ سیل کو ابتدائیں عام طریقے سے زنگ لگتا ہے سطح پر بننے والی زنگ کی تہ اس حد تک ٹھوس ہوتی ہے کہ اس کے نیچے والے میٹریل کو مزید زنگ نہیں لگنے پاتا۔

## برقی کیمیائی تاکل


برقی کیمیائی تاکل اس وقت لگتا ہے جب مختلف دھاتوں کو باہم جوڑ کر کسی برق پاشیدہ (electrolyte) میں ڈبو دیا جائے۔ برق پاشیدہ بھی کے موصل مائعات ہوتے ہیں مثلاً ہوائی میں، پسینہ، تیزاب یا نکل ملا جاؤ پانی۔

تجربہ: گندھک کے تیزاب کو اگر پانی میں ڈالا جائے تو یہ ہائیڈروجن کے مثبت چارج اور باقی منفی چارج والے روپ (ions) میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ روپ پانی کے ساتھ مل کر برق پاشیدہ بناتے ہیں۔

تجربہ: ہلکے گندھک کے تیزاب میں جبت کی پیٹ کو ڈبو دیا جائے تو وہ تیزاب میں گھل جاتی ہے جبت کے مثبت چارج والے روپ تیزاب میں حل ہو جاتے ہیں جبکہ منفی چارج والے روپ اس میں موجود رہتے ہیں۔

میگنیشیم، الیمینیم، لوہے اور سیسے کی طرح کی دوسرا دھاتوں کی صورت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے تجربہ: تابنے کو گندھک کے پہکے تیزاب میں ڈبو نے سے تابنے کا گھٹا نہیں ہے۔ تابنے کی طرح چاندی، پلاسٹم اور سونا بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔

وضاحت: ہر دھات کا برق پا شدہ کے اندر حل ہونے کا رجحان ہوتا ہے جس سے دھات مالموں میں تبدیل ہونا شروع کردیتی ہے۔ برق پا شدہ میں حل ہونے کا زیادہ رجحان رکھنے والی دھاتیں برقی کیمیائی عامل دھاتیں کہلاتی ہیں۔ مثلاً کوہا، جست ایلوسینیم اور میگنیٹیم۔ حل ہونے کا کم رجحان رکھنے والی دھاتوں کو برقی کیمیائی غیر عامل دھاتیں کہتے ہیں۔ شاؤتابا، پلٹینم، سونا۔

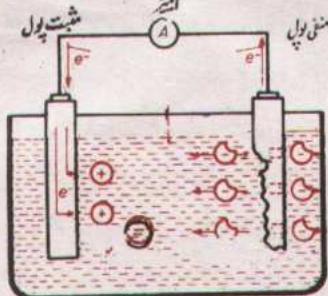


منفی پول: جست گھنٹا ہے۔ مثبت پول: ہائیڈروجن منفی ہے۔  
شکل 138.1 دو نانی سیل

### وولتا میل (Voltaic Cell) (شکل 138.1)

تجربہ: گندھک کے بلکہ تیزاب میں ایک تابنے اور ایک جست کی پلیٹ کو ڈالو یا اور برق پا شدہ کے باہر دلوں پلیٹوں کو چھوٹ کے ذریعے لایا جائے تو اس موصل میں برقی روہنا شروع کردیتی ہے۔ اس قسم کا انتظام برقی روہ کا منبع بن جاتا ہے جسے بیٹری کہتے ہیں۔ تابنے کے مقابلے میں جست ایک برقی کیمیائی عامل دھات ہے، اس لیے یہ گھنٹ جاتا ہے۔

جست کے روشنے برق پا شدہ میں حل ہو جاتے ہیں اور اس کے ہر جو ہر کے لحاظ سے دو الیکٹرون جست کی پلیٹ پر باقی رہ جانے ہیں (منفی چارج) ہے۔ الیکٹرون برق پا شدہ میں سے ہوتے ہوئے تابنے کے پلیٹ کی طرف حرکت کرتے ہیں۔ جہاں وہ تیزاب میں ہائیڈروجن کے روافن کے ساتھ مل کر پانی بناتے ہیں۔ غیر عامل دھات مثبت پول (cathode) عامل دھات منفی پول (anode) بنتا ہے۔ دھاتوں کے برقی کیمیائی چارج میں جس قدر زیادہ فرق ہو گا اسی قدر برقی روہ (وولٹیج) اور دھاتوں کا برق پا شدہ میں گھنٹ جانے کا رجحان زیادہ ہو گا۔

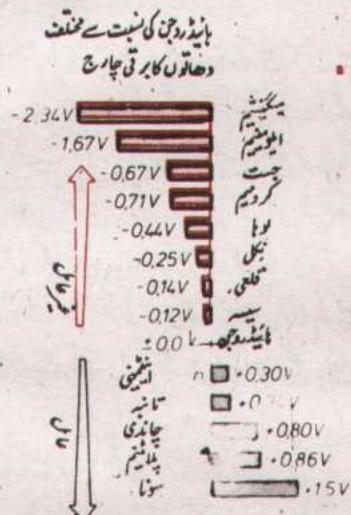


138.2

### تاكیل کا پیدا ہونا


چھوٹے یا مالانے سے پیدا ہونے والا تاکل اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دو مختلف برقی چارج والی دھاتوں کو برق پا شدہ کے ذریعے لایا جائے (شکل 138.3)۔ اس سے غیر عامل دھات گھنٹ کرنا تھا ہو جاتی ہے۔ الیکٹرون غیر عامل دھات سے عامل دھات کی طرف بہنا شروع کر دیتے ہیں۔

لوہ ہے کی چادر پر قلعی کی چڑھی ہوئی تھر اگر زخمی ہو جائے تو رہتے کے روشنے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور قلعی کی تھر کی نیچے زنگ لگانا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ لوہ ہے کے مقابلے میں

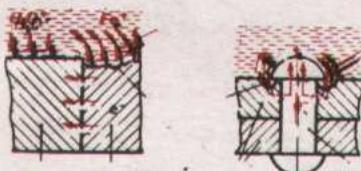

قلقی بر قی کیمیائی لحاظ سے زیادہ غیر عالی دھات ہے۔ زنگ کی مقادیر زیادہ ہونے سے قلقی کی تہر اتر جاتی ہے۔

جی تی چادر کی صورت میں اگر جست کی تہر زنگی ہو جائے تو جست لوہے کی نسبت زیادہ عالی ہونے کی بنا پر گھننا شروع کر دیتا ہے۔ مثبٹ پول کا کام کرتا ہے۔ اسکی طرح جست سے لوہے کی طرف بنتا شروع کر دیتے ہیں۔ (شکل 139.1)

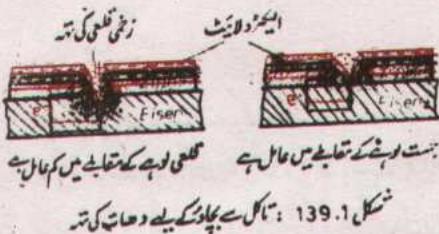


شکل 139.1 : تاکل سے پچاڑ کیلئے دھات کی تہر

کلموں کے درمیان تاکل بھرت کی مختلف بنادوٹ والی

کلموں کے باہم ملنے والے مقام پر پیدا ہوتا ہے (شکل 139.2).

سٹیل کی صورت میں خالص لوہا آئرن کار بائیڈ کی نسبت عالی

ہوتا ہے۔ اس سے لوہے کے روشن برق پا شیدہ میں حل ہو جاتے

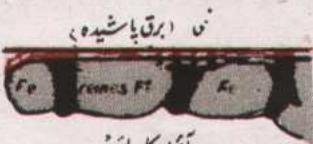

شکل 139.2 : کلموں کے درمیان تاکل

ہیں جس سے لوہے کی قلیں گھنل جاتی ہیں۔ عموماً ہوا کی برق پا شیدہ کے طور پر کام کرتی ہے جس سے تاکل پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔

ایمیٹنیم، تانبا یا سیسے برق پا شیدہ کے ساتھ مل کر دھات کی سطح پر حفاظتی تہر بنائیتے ہیں (مشائیڈ کار بونٹ) جس سے دھات کو مزید زنگ نہیں لگنے پاتا۔

### دھاتوں کی بیرفتی سطحوں کو تاکل سے بچانے کے لیے حفاظتی تدابیر

#### غیر دھاتی تہر

دھات کی سطحوں کو تاکل سے بچانے کے لیے اختیار کی گئیں حفاظتی تدابیر سے ذمہ دھاتیں فوڑا ہو جاتی ہیں بلکہ ان کی ظاہری خوبصورتی میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔

تیل اور چکناہٹ کو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب تیار شدہ اشاد کی سطح چکار رکھنا مقصود ہو رہا مشاؤ و نیریں یکلیپر کی صورت میں۔ استعمال کی جانے والی چکناہٹ اور تیل میں تیزابیت نہیں ہونی چاہیے۔


رنگ کرنا: بُرش یا سپرے کے ذریعے رنگ کرنے سے دھاتوں کے اوپر رنگ کی حفاظتی تہر بن جاتی ہے۔ رنگ کا انتخاب استعمال کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔

انیمیل (enamel) کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انیمیل پاؤڈر کو دھات کی سطح پر سپرے یا دوسرا طریقہ سے لگا کر 800 درج سینٹی گریڈ سے زیادہ درجہ حرارت تک گرم کیا جاتا ہے۔ دھات کی سطح پر اس طریقے سے انیمیل کی بنتے والی تہر دھات کو کیمیائی اثرات اور حرارت سے محفوظ رکھتی ہے۔

پلاسٹک کی تہر دھات کے گھنٹے کو مائع پلاسٹک میں ڈبوانے کے طریقے سے چڑھائی جاتی ہے۔ عام استعمال ہونے والے رنگ پلاسٹک میں ملکر دیلے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں ایسی وارنیش بھی طبی ہیں جن کو 120 سے 150 درج سینٹی گریڈ تک گرم کر کے خٹک کیا جاتا ہے۔ اس طرح بے لگائی جانے والی وارنیش کی تہر تاکل کے خلاف بہت مذاحمت رکھتی ہے۔

## دھاتی تہہ

دھاتی باتی : صاف کیے گئے جاب کو مائع دھات میں ڈبوایا جاتا ہے مثلاً سٹیل کی چادر ووں کو جبست میں۔ پھر جاب کو مائع دھات سے نکال کر لٹکا دیا جاتا ہے جس سے فالتو دھات قطروں کی صورت میں یعنی گرجاتی ہے اور ایک پتلی تہہ جاب پر جنم جاتی ہے۔ اس طریقے سے سٹیل کی اشیاء پر جبست یا قلعی کی تہہ چڑھائی جاتی ہے۔

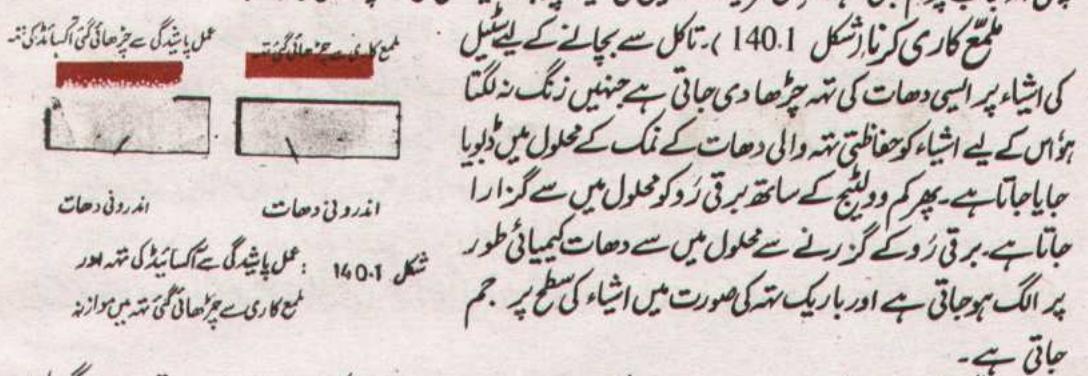

پلینگ کرنا : پلینگ کے عمل میں بیلنے سے کسی دھات پر دوسری دھاتات کی تہہ چڑھادی جاتی ہے۔ فنگے ٹریل کو اس طریقے سے بچایا جاتا ہے۔  
پرسے کرنا : ہوا کے داؤ سے مائع دھاتات مثلاً سیسی جبست ہٹی کر سٹیل، کا جاب پر پرسے کیا جاتا ہے۔

## کیمیائی طریقے سے حفاظتی تہہ چڑھانا

### بھروسی سطح بنانا


وہے اور سٹیل کے جابوں کی سطح کو بھروسی رنگت ڈیجاب کو متعدد بار 400 درجہ سینی گریڈ تک گرم کر کے تیل میں ڈبوانے سے دی جاتی ہے۔ لیکن یہ حفاظتی تہہ زیادہ پاشیدار نہیں ہوتی ہے۔

### دھاتات کے نک کی تہہ چڑھانا


جاب کی سطح پر تیرابی یا اساسی محلوں کے ذریعے نک کی تہہ جادی جاتی ہے۔

### دھاتات کی سطحوں پر عمل پاشیدگی سے اکسائید کی تہہ چڑھانا:

اس طریقے سے ایلوسینیم اور ایلوسینیم کے بھرت پر مصنوعی طریقے سے اکسائید کی تہہ بنائی جاتی ہے۔ اس طرح قدر قی اکسائید کی تہہ کی موٹائی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ جاب کی سطح پر بنے ہوئے نشانات اور خراشیں وغیرہ ویسے کے ولیے ہی رہتے ہیں۔ حفاظتی تہہ مٹھوس ہوتی ہے اور جلدی اترنی نہیں ہے (شکل 140.2)۔

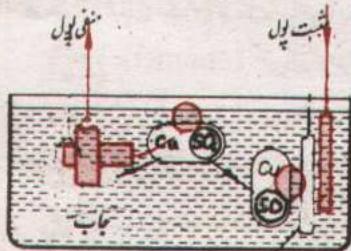

شکل 140.2 : میں کاری سے تابے کی تہہ چڑھانا  
گذھک کے تیراب میں سیسے کی پلیٹ کو بھروسی پول اور ایلوسینیم کے جاب کو بھروسی پول ڈبوایا جاتا ہے۔ ڈی سی کرنٹ گزارنے پر

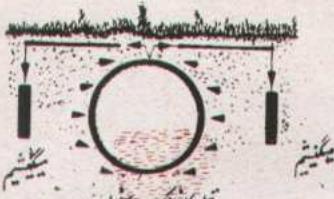

میگنیش

جب کی سطح پر اسکا شیدر کی حفاظتی تھد جنم جاتی ہے۔

منفی چارج والے میٹریل کی تھرچ چڑھانا

اگر دو دھاتوں کو ایک برق پاشیدہ کے ساتھ طاریا جائے

تو یہ میٹری کی صورت اختیار کر لیتی ہیں اور عامل دھات ٹھنڈی

شکل ۱۴۱

منفی چارج والے میٹریل کی تھرچ چڑھانا

جاتی ہے۔ اس طریقے سے شلاشیل پر میگنیش کی ایسی حفاظتی تھرچ ٹھادی جاتی ہے جس سے زنگ نہیں لگتا ہے۔ اگر تار سے میگنیش کے ٹھکڑے کو شلاشیل کے جاب کے ساتھ باندھ دیا جائے جس پر حفاظتی تھرچ چڑھانی ہو تو ہلکی ہلکی برقی رو بنا شروع کر دیتی ہے جس سے میگنیش کے رولنے برق پاشیدہ میں حل ہو کر لو ہے پر جمع ہو جاتے ہیں۔

جب کی سطح پر منفی چارج والے میٹریل کی حفاظتی تھد اس وقت بنیت ہے

جب جاب کو کسی برقی کیمیائی عامل دھات کے ساتھ برق پاشیدہ

سے ملایا ہو۔

