

B 131, 1 مندرجہ ذیل تقاضا کو مدنظر رکھ کر کترن کتنی ہیں
 'a' ملی میٹر میں کٹ کی گہرائی ہے 'b' ملی میٹر میں ٹانگ کی
 چالنے والی سطح کی چوڑائی 's' فیڈ کی شرح (ا ملی میٹر فی منٹ)
 'V' کترن کی مقدار۔

فیڈ کا انتخاب (Selection of feed)

ٹانگ کے عوامل کے لیے فیڈ کا مطلب فیڈ کی شرح ملی میٹر فی منٹ ہوتی ہے۔ یہ
 ملی میٹروں میں وہ فاصلہ ہے جو ٹیل یا چاب ایک منٹ میں طے کرتا ہے (B 131, 1)۔
 فیڈ کی شرح کا انحصار کٹر، چاب کے میٹرل، کٹائی کی گہرائی اور مطلوبہ سطحی مہیا پر ہوتا
 ہے (T 130, 1)۔ ٹیشین پر زائد بوجھ سے بچانے کی خاطر فیڈ کی شرح گاہے گاہے معلوم
 کرنی پڑتی ہے۔ چاب پر سے ایک منٹ میں بڑی سے بڑی کترن جو کٹر کاٹ سکتا ہے پر فیڈ کی
 شرح کا انحصار ہوتا ہے۔ تجربات سے کترنوں کی مناسب مقدار کعب سنی میٹر فی کلو واٹ
 (cm³ per kilowatt) مشین کی استعداد میں تعین کی گئی ہے۔ (T 142, 3 صفحہ 142)

$$V = \text{بڑی سے بڑی ممکن مقدار کترن کعب سنی میٹر فی منٹ}$$

$$V' = \text{جائزہ کترن کی مقدار کعب سنی میٹر فی کلو واٹ منٹ}$$

$$P = \text{مشین چلانے کی استعداد کلو واٹ میں} - (kW)$$

بڑی سے بڑی ممکن مقدار کترن فی منٹ برابر ہے۔ جائزہ مقدار کترن فی کلو واٹ فی منٹ میں کعب سنی میٹر فی کلو واٹ منٹ ضرب مشین کی چلنے
 کی استعداد۔

$$V = V' \times P \text{ cm}^3 / \text{min.} \quad V' = \text{بڑی سے بڑی ممکن مقدار کترن کعب سنی میٹر فی منٹ}$$

مثال: 350 - 600 نیوٹن فی مرز ملی میٹر طاقت کے سٹیل کی پلین ٹانگ کے لیے جائزہ مقدار کترن 12 سینٹی میٹر کعب فی کلو واٹ منٹ
 T 142, 3 ہوتی ہے۔ 2.5 کلو واٹ مشین کے چلنے کی استعداد والی مشین پر ایک منٹ میں کتنی کترن آریں گی۔

$$\text{حل: } V = V' \times P = 12 \text{ cm}^3 / \text{min} \times 2.5 \text{ kW} = 30 \text{ cm}^3 / \text{min}$$

کترن کی مقدار V (B 131, 1) کٹ کی گہرائی (a)، ٹانگ کی چوڑائی (b) اور فیڈ کی شرح (s) سے بھی معلوم کی جاسکتی ہے۔

$$V = \frac{a \times b \times s}{1000} \text{ cm}^3 / \text{min.}$$

$$s' = \frac{V \times 1000}{a \times b} \text{ mm} / \text{min.}$$

مساوات نمبر 1 اور 2 کو ملا کر لکھنے سے فیڈ کی شرح ملی میٹر فی منٹ = s'۔

مثال: پلین ٹانگ سے st. 50.11 سٹیل پلیٹ کو ٹانگ کرنا ہے۔ کٹائی کی گہرائی 4 ملی میٹر، ٹانگ کی چوڑائی 80 ملی میٹر اور مشین کی
 استعداد کام 3 کلو واٹ ہو تو فیڈ کی زیادہ سے زیادہ ممکن شرح معلوم کریں۔

$$\text{حل: } 1 \text{ کترنوں کی بڑی سے بڑی ممکن مقدار: } V'$$

$$V = V' \times P; \quad V = 12 \text{ cm}^3 / \text{min} \times 3 \text{ kW}$$

$$V = 12 \text{ cm}^3 / \text{min} \times 3 \text{ kW} = 36 \text{ cm}^3 / \text{min}$$

2 فیڈ کی شرح: s'

$$s' = \frac{V \times 1000}{a \times b} = \frac{36 \text{ cm}^3 / \text{min} \times 1000}{4 \text{ mm} \times 80 \text{ mm}} = 112 \text{ mm/min.}$$

ٹانگ مشین پر نمونہ چاند ایک خاص فیڈوں کی شرح ہی سیٹ کی جاسکتی ہے۔ جیسے:

480 - 276 - 167 - 99 - 57 - 33 - 20 - 12 ملی میٹر فی منٹ۔ اس لیے مندرجہ بالا مثال میں فیڈ کی


شرح 99 ملی میٹر فی منٹ منتخب کرنی ہوگی۔

لہ p (طاقت یا پاور سے لیا گیا) کارکردگی کے لیے فارمولے کا مختلف DIN 1304 کے مطابق ہوتا ہے۔




کھردری اور ختمی ملنگ : (B 132, 1) (Rough and Finish Milling)

کھردری ملنگ کے دوران کم سے کم وقت میں زیادہ میٹرل اتارنا ہوتا ہے۔ اس لیے فیڈ کی شرح زیادہ منتخب کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد ختمی یا فائنش ملنگ کے عمل کیلئے 0.5...1 ملی میٹر تک میٹرل باقی رہ جاتا ہے۔ ملنگ کٹری میٹریل کے تغیر کٹائی کی رفتار کم رکھنی پڑے گی۔ (T 130, 1)

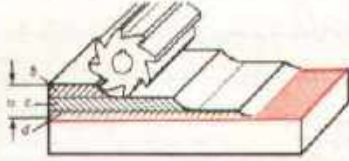

B 132, 1 - (پہلیں) : کھردری اور ختمی ملنگ۔
 (a) کٹائی کی گنجائشیں۔ (b) پہلا کھردراؤ۔ (c) دوسرا کٹ
 (d) ختمی کٹ (0.5...1 ملی میٹر گرائی تک)
 B 132, 2 - (دوئیں) : ملنگ کے عمل کے دوران

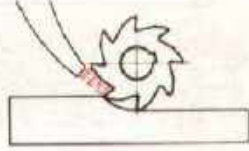

ٹھنڈا کرنے کا عمل۔

ختمی ملنگ میں جاب کی پیمائش اور اس کا مطلوبہ سطحی میٹریل درست ہونا چاہیے۔ اس مقصد کیلئے کٹائی کی رفتار زیادہ اور فیڈ کی شرح کم رکھنی ضروری ہوتی ہے۔ اگر کٹائی کی گنجائش بہت زیادہ نہ ہو تو جاب کو ایک ہی کٹ میں درست اور ہموار کاٹا جاسکتا ہے۔ اس صورت میں کٹائی کی رفتار اور فیڈ کی شرح کی درمیانی قیمتیں منتخب کرنی چھٹی

ملنگ کے دوران ٹھنڈا کرنے کا عمل (Cooling during the milling operation) (B 132, 2 T 142, 2 صفحہ 142)


ٹھنڈا کرنے کے موزوں ترین طریقے سے جاب کی سطح کا میٹریل اور ملنگ کٹری کی میٹریل بڑھتی ہے۔ مزید برآں کٹتی ہوئی سطح پر تیزی سے گرنا ہوا ٹھنڈا کرنے والا مائع جمع شدہ کٹروں کو ہٹا دیتا ہے اور اس طرح کٹروں اور جاب کی سطح کے درمیان رکاوٹ پیدا نہیں ہونے دیتا۔

ملنگ کے اصول :

- 1- صحیح مشین منتخب کرنا چاہیے۔
- 2- صحیح و موزوں ٹول منتخب کرنا چاہیے۔
- 3- ملنگ کٹروں کو صحیح چلانا چاہیے۔
- 4- کٹروں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔
- 5- جاب کو مضبوطی اور حفاظت سے بانڈھنا چاہیے تاہم غلط طریقے سے نہیں بانڈھنا چاہیے اور کپڑے والے موزوں کا بے استعمال
- 6- چکروں کی تعداد اور فیڈ کا صحیح انتخاب کرنا چاہیے۔
- 7- فیڈ لگانے سے پہلے یہ پڑھنا کہ جاب یا ٹیل کسی جگہ جھکاتے نہ ہوں۔
- 8- ٹھنڈا کرنے والا مائع بروقت استعمال کرنا چاہیے۔

ملنگ کے دوران حادثے کی روک تھام : (Accident prevention during Milling)

- 1- چلتے ہوئے ملنگ کٹروں کو انگلیوں سے کبھی نہیں چھونا چاہیے۔
 - 2- کٹروں یا برادے کو انگلیوں سے نہ پھانسیں بلکہ برش یا برادے ہٹانے کی کھوشی استعمال کریں۔
 - 3- ہمیشہ مشین کو روک کر پیمائش کریں۔
- ملنگ کے لیے صرف وقت معلوم کرنا :

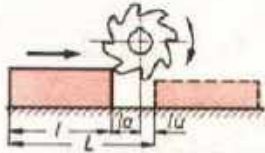

B 132, 3 - ملنگ کیلئے طے شدہ فاصلہ

$$\text{کٹائی کا وقت} = \frac{\text{ٹیل کا طے شدہ فاصلہ (ٹی میٹر)}}{\text{فیڈ کی شرح (ٹی میٹر فی منٹ)}} \times \frac{1}{60} \text{ min}$$

طے شدہ فاصلہ (L) جاب کی لمبائی (l)، فیڈ کی چھوٹ اور زائچہ چال (l اور l) پر منحصر ہوتا ہے (B 132, 3)۔

مثال : 42 : 250 ملی میٹر لمبی میٹریل پر پلین ملنگ سے کھردری ملنگ کرنی مقصود ہے۔ صرف وقت معلوم کریں۔

معلوم : $l = 250 \text{ mm}$, $l_a = 30 \text{ mm}$, $l_u = 5 \text{ mm}$, $s' = 100 \text{ mm/min}$


حل : $L = l + l_a + l_u = 250 + 30 + 5 = 285 \text{ mm}$

$t_m = \frac{L}{s'} = \frac{285 \text{ mm}}{100 \text{ mm/min}} = 2.85 \text{ min}$



ملنگ پر ہموار سطحیں بنانا : (Milling of plane surfaces)


تقریباً تمام پوزوں پر ہموار سطحیں مختلف مقاصد کے لیے بنائی ہیں (B 133.1)۔ اس مقصد کے لیے ملنگ کے علاوہ پلیننگ، تراشنے سے یا گرائنڈنگ سے بھی مشیننگ کی جاسکتی ہے۔ سطح کے میٹیریل کا انحصار پوزے کے استعمال پر ہوتا ہے۔ سطحیں مثلاً کھردری و ختمی یا عمدہ ختمی ہو سکتی ہیں۔

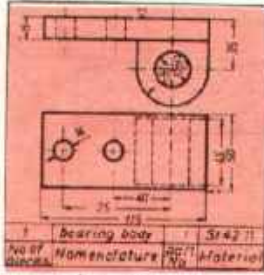


B 133.2 - ورک شاپ ڈرائنگ

B 133.1 - (دائیں)۔ ہموار سطحوں کی

- (a) مشینیں۔ (b) ٹن کرپھنے والی سطحیں۔
 - (c) پلیننگ سطح۔ (d) پھیلنے والی سطح۔
- دیکھتے۔

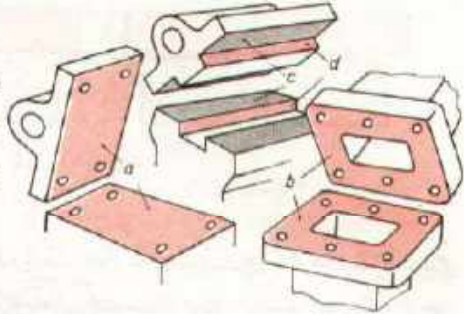

ترتیب عمل :

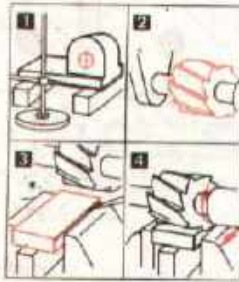

نمبر	عمل	ٹولز
1	مارکنگ	اونچائی نخط کش
2	کٹر ہانڈل اور ہم مرکز چپال کو جانچنا۔	پلین ملنگ کٹر 63 x 70 N کٹر آربر۔
3	جاب کو پکڑنا	مشیننگ بائک
4	سطح کی ملنگ کرنا	

ناپنے اور جانچنے کے آلات : وزیر کیلیپر، سلائی کنارے والی فولادی سیدھی دھار۔

مثال :
ورک آرڈر : ویڈ شدہ بیرنگ باڈی (B 133.2) کی سطح کو ملنگ کے ذریعے ہموار کرنا مقصود ہے۔ یہ فرض کیا جاتا ہے کہ صرف آٹمی ملنگ مشین دستیاب ہے۔ اس لیے پلین ملنگ کا طریقہ منتخب کیا جائے گا۔

سطحی ملنگ : (Surface milling)

سطح پر ایک ہی عمل میں کھردری ملنگ کریں گے۔ جاب کو پکڑتے وقت مارکنگ لائن یا کھینچے گئے خط کے مطابق سیدھا کیا جائے گا۔ کٹر کے قطر اور رفتار کٹائی پر کٹر کے چکروں کی تعداد کا انحصار ہوتا ہے۔ ٹیبل کو اوپر کی طرف چلانے سے کٹائی کی گہرائی سیٹ کی جاتی ہے۔ ملنگ کرنے کے بعد کھینچے گئے خط پر جانچ کے نشانیوں کے دائرے آدھے قطر آسنے چاہئیں۔ کراس سلائیڈ اور گھٹنے (Knee) کو میٹنگ کے بعد لاک کر دیں۔ 100 ملی میٹر فی منٹ تک فیڈ منتخب کی جاسکتی ہے۔ کٹائی کا عمل شروع کرنے سے پہلے کیرسج کو لمبائی کے رخ چلا کر جاب کو کٹر کے قریب تر لانا چاہیے۔ تب فیڈ لگائیں اور ٹھنڈا کرنے والے مائع کا پمپ چلائیں گے۔ ملنگ کے دوران مشین کو بند نہیں کرنا چاہیے ورنہ جاب کی سطح پر غیر ضروری نشان بن جائیں گے۔

جاب کی سطح کو جانچنا :

ہموار بن کر سلائی کنارے والی فولادی دھارے ساتھ خلا سے روشنی گزرنے کے طریقے سے جانچا جاسکتا ہے (B 133.3)۔




B 133.3 - جاب کی سطح کے ہموار بن کر جانچنا



ہموار سطحوں کو جانچنا (Testing of Plane Surfaces) :


خلا سے روشنی گزرنے کا طریقہ : (The light gap method) :

ہموار پن جانچنے کے لیے فولاد کی سیدھی دھار کے تیلے کنارے کو جاب کی سطح پر رکھتے ہیں۔ غیر ہموار سطحوں کے خلا سے روشنی نظر آئے گی (B 134, 1)۔ خلا سے روشنی گزرنے کے طریقے سے جانچنا بہت درست ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ ٹریننگ کے بعد اور اچھی روشنی میں 10 ملر تک کاروشن خلا بھی نظر آ سکتا ہے۔

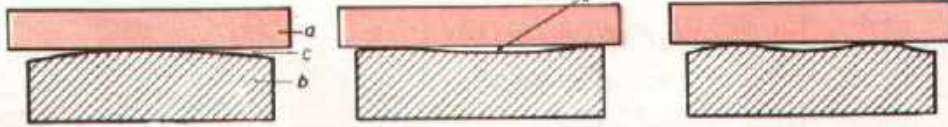


B 134, 1 نقش دار سیدھی - (a) سیدھی دھار - (b) جاب - (c) روشنی خلا۔

سٹیل کے بیماٹوں کے کنارے سلائی یا دھار دار بنائے ہوئے ہوتے ہیں (B 134, 2)۔ سیدھی دھاروں کو درستی کے چار میٹروں سے چھانستے ہیں۔ گینے سے پکاؤ کی خاطر سلائی کے کنارے والی سیدھی دھار ٹکون ٹا سیدھی دھار، تیز نوک والی سیدھی دھار کو سخت کیا جاتا ہے۔ کھردری سطح کو جانچنے کے لیے سٹیل کی سیدھی دھار کافی ہوتی ہے۔ اس کو جاب کی سطح پر عموداً رکھنا چاہیے (B 134, 3)۔ سیدھی دھار کو ٹھکا کر کھنے سے روشنی خلا بہتر طور پر نظر آتا ہے۔ لیکن تجربہ غلط ہو سکتا ہے کیونکہ سیدھی دھار کی سطحیں نا ہموار اور ٹیڑھی بھی ہو سکتی ہیں۔ جانچنے کے دوران سیدھی دھار کو مختلف جگہوں پر مختلف سمتوں میں رکھ کر دیکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے 1 یا 2 درجے کی سیاری درستی والی سیدھی دھاروں سے تختی سطح یا عمدہ تختی سطح کو جانچتے ہیں۔

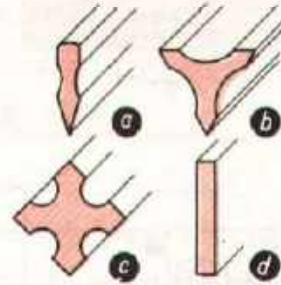

B 134, 2 سٹیل کے تیلے :

(a) ٹیل گینا سیدھا۔ (b) ٹکون ٹا سیدھا کنارے درستی کا معیار 1۔ (c) تنگ سرے دار سیدھا کنارے درستی کا معیار 2۔ (d) بیماٹوں کو سٹیل والا سٹیل کا سیدھا کنارے درستی کا معیار 2 اور 3

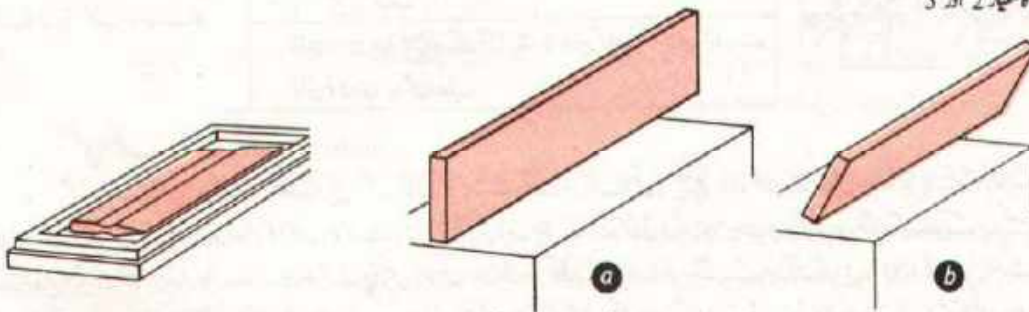


B 134, 4 فولاد کی سیدھی دھار کی نگہداشت

B 134, 3 فولاد کی سیدھی دھار (steel straight edge) سے جانچنا۔ (a) سیدھی دھار کی

مستطیل سطح کو استعمال کرنا (صحیح ہے)۔ (b) سیدھی دھار کو ٹھکا کر رکھنا (غلط ہے)

 سطحوں کے ملاپ کا طریقہ : (نیپا کرنا) جانچنے والی سطح کا ہموار پن جانچنے کے لیے اس کو نیپلے رنگ سے رنگی ہوئی سرفیس پلیٹ (surface plate) پر رکھ کر ادھر ادھر جلاتے ہیں۔ اس طرح جاب کی سطح پر ابھری ہوئی جگہوں کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ اکثر سکریپنگ (scraping) کرتے وقت استعمال ہوتا ہے۔



B 134, 5 سطحوں کے ملاپ کا طریقہ :

(a) سرفیس پلیٹ۔ (b) جاب۔



چابنی کے لیے جھریوں کی ملنگ (Milling of Key-ways) :


(B 135, 1)

پچھوں کے ہب، بلیٹ چرخیاں، گراہیاں وغیرہ شافٹ پر چابنی (Key) یا پھسے والی چابنی (sliding or feather key) کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں۔


چابیاں کئے یا کھڑنے کے کام آتی ہیں۔ چابیاں تھوڑی سی سلامی دار ہوتی ہیں اور جب شیشی پُرزہ ان پر لگا تاہو تو چابیوں کو چابنیوں کی جھریوں (keyways) میں رکھ کر دھکیں دیا جاتا ہے۔

پھسلوں چابنی (feather key) سلامی دار نہیں ہوتی ہے اور یہ چلانے واسے جڑوں (driving connection) پر لگائی جاتی ہیں۔ ان کو ایسی جگہوں میں لگاتے ہیں جہاں ہب کی منتقلی مقصود ہو جیسے قابل منتقل کلچ۔

چابیوں اور پھسلوں چابیوں کی چوڑائی یکس شافٹ پر چابیوں کی جھریوں اور جڑوں پر پھسلوں چابیوں کی جھریوں کی گہرائی کے معیار مقرر کر دیے ہیں۔

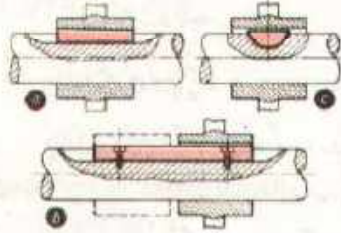


B 135. 1 - (بائیں) : چابنی اور پھسلوں چابنی کی شائیں :
(a) چلانے والی چابنی (driving key)
(b) پھسلوں چابنی (sliding or feather key)
(c) وڈرف چابنی (woodruff key)

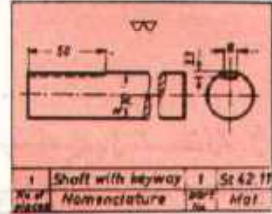

B 135. 2 - (دائیں) : وڈرف ڈرائیگ۔

مثال :


ورک آرڈر : افقی ملنگ مشین پر چابنی کاٹنے والے کٹر کی مدد سے ایک شافٹ میں پھسلوں چابنی کی جھری بنا مقصود ہے۔
ترتیب عمل :

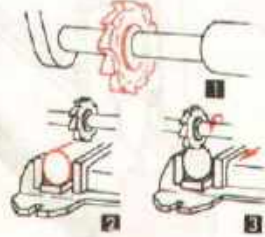

عمل	تور
1. کٹر لگانا اور کٹر کی چال جانچنا	چابنی کی جھری کاٹنے والا کٹر 8x63 کٹر آؤر 22 پھ
2. چاب کو کھڑنا اور چابنی کی جھری ملنگ کرنا	شیشی بانگ
ناپنے اور جانچنے کے آلات : سلپ گیج، گنیا، گہرائی گیج۔	


چابنی کی جھری کی کٹائی کرنا :

ملنگ کے لیے سلٹنگ سار (slitting saw) یا فارم ریپر وڈ کٹر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ افقی اور لمبائی کے رخ شافٹ کو احتیاط سے سیدھا کرتے ہیں (B 135, 3)۔ چاب کو کٹر کے درمیان میں سیٹ کرنے کے بعد کراس سلائڈ کو لاک کر دیتے ہیں (B 135, 4)۔

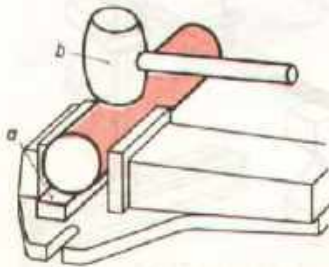


B 135. 3 - (بائیں) : میٹل (mallet) سے سیدھا کرنا۔ (a) شیل کے متوازی بلاگ۔ (b) میٹل۔

B 135. 4 - (دائیں) : چاب کو کٹر کے درمیان میں سیٹ کرنا۔ (a) سلپ گیج۔ (b) گنیا۔

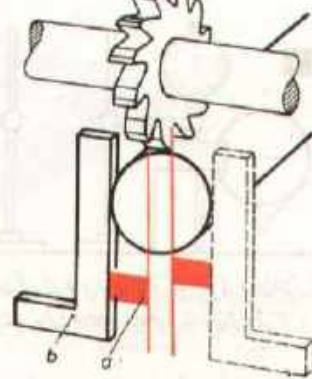



چابی کی جبری کی گمرانی کی درستگی کے لیے اؤنچائی سیٹ کرنے والے درجہ دار واٹرہ کو اس مثال کرتے ہیں۔ (B 136, 1)۔

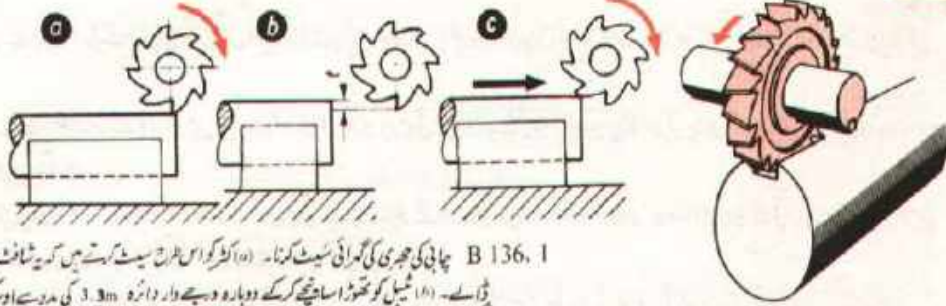


B 136, 1 چابی کی جبری کی گمرانی سیٹ کرنا۔ (a) کو اس طرح سیٹ کرتے ہیں کہ یہ شافٹ پر معمولی سی تلاش

ڈالے۔ (b) شیل کو تھوڑا سا نیچے کر کے دوبارہ ویسے وار دائرہ 3.3m کی مدد سے اوپر کھینچیں۔ پھر
ٹھنڈے (hocs) کو اسی حالت میں مندرجہ بالا سے لاک کر دیں۔ (c) پھر چاب کو تیزی سے بڑی احتیاط سے
چلا کر فیڈ لگائیں اور ٹھنڈا کرنے والا لگ کر لیں۔

B 136, 2۔ چابی کی جبری کی مٹنگ۔


چابی کی جبری کو جانچنا : (Testing of Keyways)

چابی کی جبری کی چوڑائی کو سلسپ گیزر کی مدد سے جانچا جاسکتا ہے (B 136, 3)۔ چابی کی جبری کی گمرانی ناپنے کے لیے چابی کے راستے کی گمرانی
گیج (Depth gauges for keyways) ہوزوں رتبی ہے (B 136, 4 & 5)۔ چابی کی جبری کی مرکزی حالت سلسپ گیج اور ڈائیل انڈیکسٹر کی مدد سے جانچتے
ہیں (B 136, 7 & 8)۔

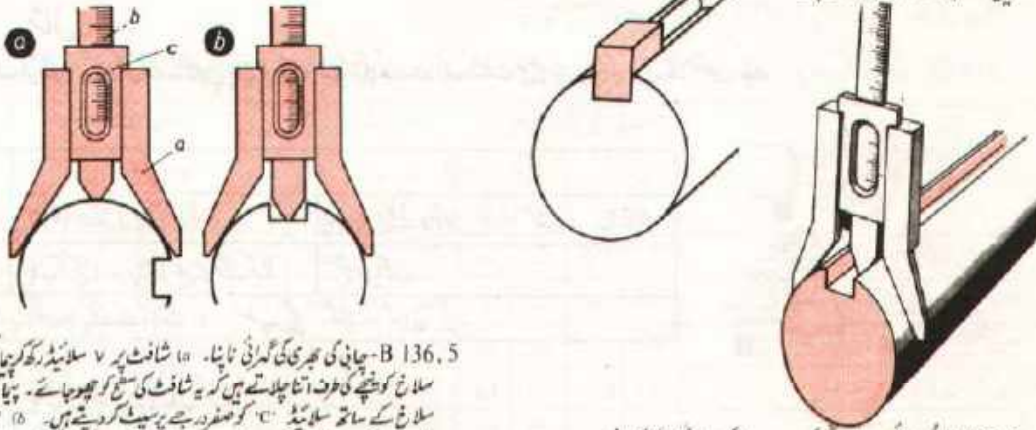


B 136, 5۔ چابی کی جبری کی گمرانی ناپنا۔ (a) شافٹ پر 7 سلائیڈرک کے چابی
سلاخ کو پھینکے کی طرف اتارنا چلائے ہیں کہ یہ شافٹ کی سطح کو چھو جائے۔ چابی کی
سلاخ کے ساتھ سلائیڈرک (c) کو صاف دیکھ کر پرسیٹ کر دیتے ہیں۔ (b) پھر
ایڈجسٹ کیے ہوئے آگے کو چابی کی جبری کے اوپر رکھ کر چابی کی سطح کو پھینکے کی
طرف چلا کر گمرانی ناپ لیتے ہیں۔

B 136, 3 (اوپر دائیں)۔ سلسپ گیزر کی مدد سے چابی کی جبری کی چوڑائی جانچنا۔
B 136, 4 (دائیں)۔ چابی کی جبری کی گمرانی کو گمرانی سے جانچنا۔

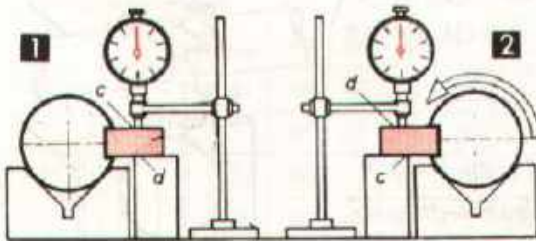

B 136, 7 چابی کی جبری کی مرکزیت کو جانچنے کے عوامل (a) آزمائشی سلسپ (c) پرنڈائیل انڈیکسٹر کو رکھ
کر صاف دیکھ کر پرسیٹ کرتے ہیں۔ (b) پھر شافٹ کو 180 درجے گھما کر دوسری آزمائشی سلسپ (d)
کو ڈائیل انڈیکسٹر سے جانچتے ہیں۔
ڈائیل انڈیکسٹر کی ٹوٹی کا انحراف چابی کی جبری کی مرکزی حالت سے بناؤ کا دو گنا ہونا چاہئے۔

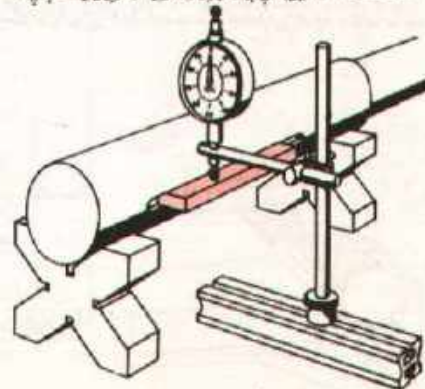


B 136, 6۔ چابی کی جبری کو سلسپ کے سطح جانچنا۔




پھیلوں سطحوں کی ملنگ : (Milling of Slides)

متوازی اور زاویائی سطحوں والے پرزہ جات عموماً رہبر استوں guide ways کے طور پر استعمال ہوتے ہیں (B 137, 1)۔ صحیح فلنگ اسی صورت میں بنتی ہو سکتی ہے جب سطحیں نہ صرف ہموار ہوں بلکہ متوازی اور زاویائی بھی ہوں — رہبر استوں پر فلنگ کے بعد اکثر گرائنڈنگ یا سکرپنگ کئے جتے ہیں۔

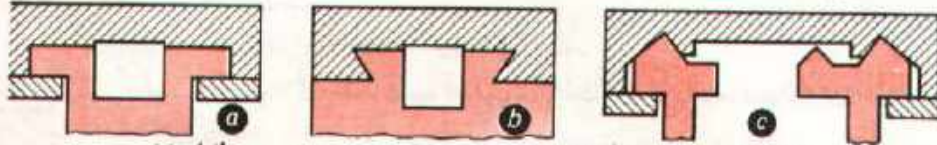

B 137, 1- پھیلوں سطحوں کی مثالیں: (a) مستطیل کراس سیکشن والی پھیلوں سطح۔ (b) ناقضاتی ڈیم نما پھیلوں سطح۔ (c) شکل کی رہبر سطحیں۔

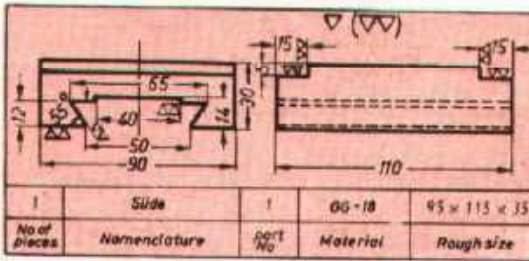

مثال:


ورک آرڈر:

عمودی فلنگ مشین پر ایک پھیلوں سطح

B 137, 2- بنانا مقصود ہے۔

B 137, 2 کوشاپ ڈرائنگ

ترتیب عمل:

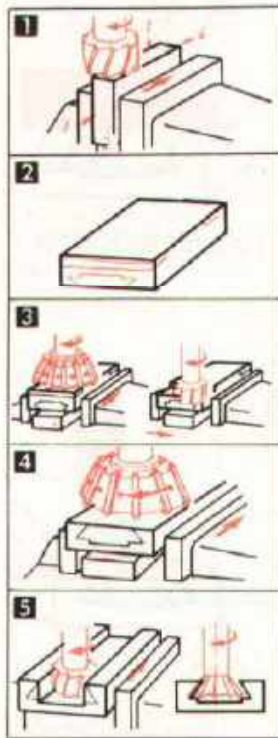

شولز	عمل
1 دائیں ہاتھ بل وار اینڈ فلنگ کٹر 50N مشینی بائک۔	1 کم چوڑی چاروں پھیلوں سطحوں کی فلنگ کرنا۔ (a) فلنگ کٹر لگانا۔ (b) چاب پکڑنا اور صحیح کرنا۔ (c) کم چوڑی پھیلوں سطحوں کی فلنگ کرنا
2 اوپرانی سطح کو 90 ڈیگری سے گرائنڈنگ۔ یونیورسل بول ہڈ ڈرائنگ	2 ناقضاتی کرنا۔
3 ایک سے لگے چھوٹے دندانوں والا کٹر 100 φ دائیں ہاتھ بل وار اینڈ ملن 50N	3 پلائی سطحوں کی فلنگ کرنا۔ (a) ایک سے لگے چھوٹے دندانوں والے کٹر لگانا۔ (b) چاب ہاندھنا اور صحیح کرنا۔ (c) سطح کی کھروری فلنگ کرنا۔ (d) اینڈ فلنگ کٹر لگانا۔ (e) 90 ڈیگری کی کھروری اور مشینی فلنگ کرنا۔
4 ایک سے لگے چھوٹے دندانوں والا کٹر 100 φ	4 زیریں سطحوں کی فلنگ کرنا۔ a - ایک سے لگے چھوٹے دندانوں والا کٹر لگانا۔ b - چاب ہاندھنا اور صحیح کرنا۔ c - کھروری اور مشینی فلنگ کرنا۔
5 دائیں ہاتھ بل وار اینڈ فلنگ کٹر 50N دائیں ہاتھ کا ڈوشیل کٹر 50x14x55*	5 ناقضاتی ڈیم نما پھیلوں سطح کی فلنگ کرنا۔ (a) اینڈ فلنگ کٹر لگانا۔ (b) ناقضاتی ڈیم نما پھیلوں کی کھروری فلنگ کرنا۔ (c) ڈوشیل کٹر ہاندھنا۔ (d) ناقضاتی ڈیم نما رہبر سطحوں کی مشینی فلنگ کرنا۔



پھسلویں سطح بنانا : (Manufacture of a Slide)

پھسلویں سطحوں کی فلنگ کرنے کے لیے کٹروں کے پیکروں کی تعداد اور شرح فیڈ کا تعین کر لینا چاہیے۔ فرض کیجیے کہ عمودی فلنگ مشین دستیاب ہے جس کے پیکروں کی تعداد نصف 130 اور شرح فیڈ نصف 131 پر درج ہے۔

شیل اینڈ مل 50 سے اینڈ فلنگ کرنی ہے۔

T 130, 1(a) کے مطابق کٹائی کی رفتار : کھوری 12 میٹر فی منٹ : ختمی 18 میٹر فی منٹ۔

T 142, 1(a) کے مطابق پیکروں کی تعداد : کھوری 76 فی منٹ درج ہے لیکن قریبی 64 فی منٹ منتخب کی گئی ہے۔ درج شدہ ختمی 115 فی منٹ : مگر منتخب 113 فی منٹ کی گئی ہے۔

T 130, 1(a) میں درج شدہ شرح فیڈ : کھوری 140 ملی میٹر فی منٹ : مگر منتخب 167 ملی میٹر فی منٹ ہے۔ ختمی 70 ملی میٹر فی منٹ ہے۔ لیکن منتخب 99 ملی میٹر فی منٹ۔


اس صورت میں فیڈ کی شرح کا حساب نکالنا غیر ضروری ہے۔

ڈویل فلنگ کٹر اور فلگ سے لگے ہوئے دندانوں والے فلگ کٹروں کے لیے پیکروں کی تعداد اور فیڈ کی شرح بھی اسی طرح سے معلوم کی جائے گی۔

پھسلویں سطحوں کو تاپنا اور جانچنا : (Measuring & Testing of the Slide)

پھسلویں سطح کی لمبائی، چوڑائی اور موٹائی ناپنے کے لیے پیمائشی آلات مثلاً ورنیر کیلیپرز، گہرائی گینج اور مائیکرو میٹر وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔

ہمواری پن، تراویائی پن اور متوازی پن کو مختلف طریقوں سے جانچی جاسکتے ہیں (B 138, 1-8)۔

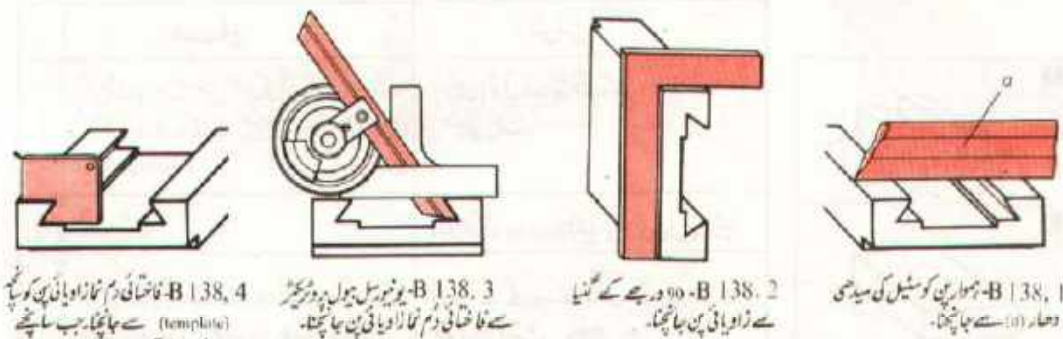


B 138, 4 - ٹائٹائی دم نما زاویائی پن کو جانچنے سے جانچنا (template) سے جانچنا ہے اور (B 138, 5) اور (B 138, 5) کے مطابق جانچنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

B 138, 3 - ہونورس بیول پروڈیوسر سے ٹائٹائی دم نما زاویائی پن جانچنا۔

B 138, 2 - 90 درجے کے گنیا سے زاویائی پن جانچنا۔

B 138, 1 - ہمواری پن کو شیل کی میٹری (حصہ 10) سے جانچنا۔

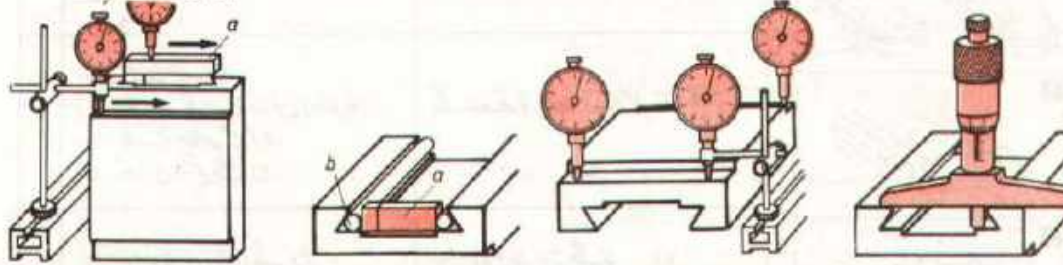

B 138, 8 - آڑی ٹکروں کو 90 درجے کے گنیا اور ڈائیل انڈیکس کی مدد سے جانچنا، گنے کے ساتھ ایک پین لاسٹرو ہونی چاہیے جس سے گنے کو ٹائٹائی دم نما زاویائی پن میں کھاسا جاسکے۔

B 138, 7 - تریبل ہمبر اسٹون کے متوازی پن کو سلپ گینج (a) اور رولر (b) سے جانچنا۔


B 138, 6 - ڈائیل انڈیکس سے ہمبر اسٹون کے متوازی پن کو جانچنا۔

B 138, 5 - ٹائٹائی دم نما، ہمواری گہرائی اور اندرونی وپرولی ریسر اسٹون کے متوازی پن کو مائیکرو میٹر گہرائی سے جانچنا۔




ملنگ پر مسدس سطحیں بنانا : (Milling of Hexagons)

برابر تقسیم شدہ گول سطحوں والے پرزہ جات بہت سی مختلف شکلوں میں استعمال ہوتے ہیں (B 139. 1)

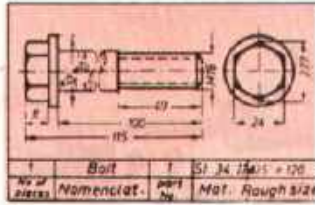


B 139. 1 - (دائیں): برابر تقسیم اور ملنگ شدہ سطحوں اور فیسیز والے پرزہ جات۔ (a) مسدس، (b) مسدس مجری دار شافٹ۔ (c) گزاری، (d) رنگ ٹک۔

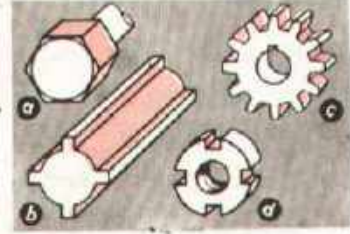

B 139. 2 - درکشاپ ڈرائنگ

ترتیب عمل

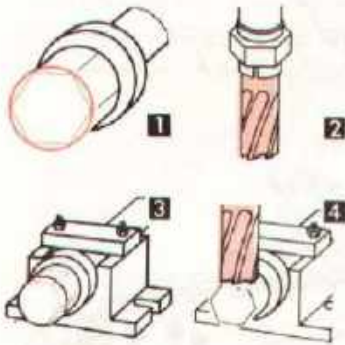

عمل	ٹولز
1 نشانہ بنانا	اوپر چاقی خط کش V بلاک
2 فلنگ کٹر لگانا	ایڈج فلنگ کٹر B 20 N
3 جاب کو پچھڑانا	پچھڑنے کیلیے V بلاک
4 مسدس کی فلنگ کرنا	

نہانے اور جانچنے کے آلات: ورزیر کیلیپر، 120° والا گنیا۔


مثال :
ورک آرڈر :

عمودی فلنگ مشین پر کابلے کا چپ پہلو پیڈ بنانا مقصود ہے (B 139. 2)۔
فرض کیا کہ تقسیم کار ہیڈ (صفحہ 141) دستیاب نہیں ہے۔

مسدس کی ملنگ کرنا :

فلنگ کے دوران فیسوں کی برابر تقسیم پر خاص توجہ دینی پڑے گی (B 139. 2)۔

نوٹ : فلنگ کیلیے جاب پچھڑنے کے لیے دی بلاک کا استعمال ایک متبادل ذریعہ ہے۔ فیسوں کی برابر تقسیم، تقسیم کار ہیڈ کے ساتھ زیادہ درست ہوتی ہے۔

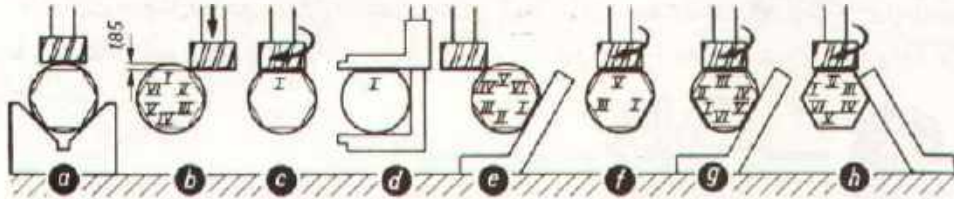

B 139. 3 - مسدس کی فلنگ کے لیے ترتیب عوامل : (a) جاب پر کٹر سے معمولی خراش ڈالی جائے گی۔ (b) کٹر کو 1.85 ملی میٹر تک گراؤٹ دیں گے۔ (c) - (24-27.7) : 2 = 1.85 (c) پہلے فیس کی فلنگ کرنا۔ (d) - (I) پہلے فیس کی پیمائش کرنا۔ (e) جاب کو 120° گھمائیں گے۔ (f) دوسرے فیس کی فلنگ کرنا (e) - (e) جاب کو گھمانا اور تیسرے فیس کی فلنگ کرنا۔ (g) - (III) جاب گھمانا اور باقی فیس فلنگ کرنا۔ VI, IV, II

مسدس کو ناپنا اور جانچنا : (Milling of hexagon)

آسنے سامنے فیسوں کے درمیان چوڑائی ورزیر کیلیپر سے ناپی جاتی ہے۔ فیسوں کی زاویائی حالتوں کو جانچنے کے لیے 120° کا گنیا استعمال ہوتا ہے۔




تقسیم کار آلات سے تقسیم کرنا: (Dividing with indexing attachments)

جاب کے محیط پر فیروز اور منگ کرنے والی سطحوں کو برابر جتنوں میں تقسیم کرنے کیلئے تقسیم کار ہیڈ استعمال ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے مارنگ ایسٹنی نشانہ دہی کرنا ضروری نہیں رہتی۔

عام تقسیم کار آلہ: (Plain indexing attachment)
(B 140, 1)

جاب کم تعدد میں جتنے (Division) تقسیم کرنے ہوں تو عام تقسیم کار آلہ پلین انڈیکسنگ ایٹچمنٹ کافی رہتا ہے۔ جاب کو انڈیکسنگ ہیڈ اور پلین اسٹاک کے سینٹروں کے درمیان بچھا جاتا ہے۔ انڈیکس سپینڈل پر باہر تبدیل پذیر (inter changeable) انڈیکس پلیٹ لگی ہوتی ہے جس پر جاب کے متعلقہ جتنوں کے برابر تجربہ بال لگی ہوتی ہیں۔ ہر ایک تبدیل کی کے بعد انڈیکس پلیٹ کو اسی حالت میں پن سے لاک کر دیتے ہیں۔ اس طریقے کو پلین انڈیکسنگ (Plain indexing) کا طریقہ کہتے ہیں۔

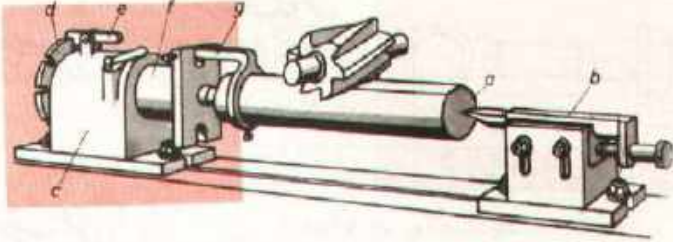


B 140, 1 - عام تقسیم کار آلہ (Plain indexing attachment) (a) جاب، (b) پلین اسٹاک، (c) انڈیکس ایٹچمنٹ سپینڈل، (d) انڈیکس پلیٹ، (e) پن (Pin) - انڈیکس سپینڈل اور "g" جاب کو گھمانے والی اسٹاک (working don) لگے ہوتے ہیں۔

تقسیم کار ہیڈ:

(The dividing head) (B 140, 2 & 3)


یہ زیادہ تعددوں میں جتنے تقسیم کرنے کیلئے استعمال ہوتا ہے ہاؤسنگ میں 40:1 ورم گزاری لگی ہوتی ہے۔ یہ ورم گزاری انڈیکس سپینڈل پر مضبوطی سے لگی ہوتی ہے۔ ہر ایک

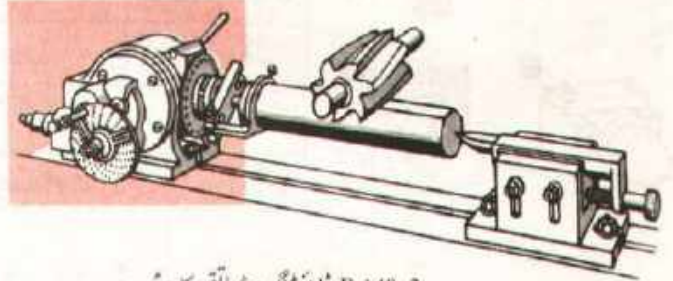

B 140, 2 - ڈیوایڈنگ ہیڈ یا تقسیم کار ہیڈ

تبدیل پذیر انڈیکس پلیٹ کو سپرنگ ہولڈ کی مدد سے ہاؤسنگ کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ ایک ڈیوایڈنگ ہیڈ کے ساتھ تین انڈیکس پلیٹیں ہوتی ہیں جن پر دائروں میں سوڈا خون کی مختلف تعدد ہوتی ہے۔ (T 140, 1)

ورم کو گھمانے والا سپینڈل مرکز کی طرف ایڈجسٹبل ہوتا ہے۔ اس سپینڈل پر ایک انڈیکس پن ہوتی ہے جس سے سوڈا خون کی تعداد کا تعین کیا جاتا ہے۔ بریس (Brace) کی وجہ سے انڈیکس کے دوران ہار با سوڈا خون کی گنتی نہیں کرنی پڑتی۔ کیونکہ ورم گزاری کی مدد سے جاب کو گھمایا جاتا ہے۔ اس لیے طریقہ کیلئے کپاؤنڈ انڈیکسنگ کا طریقہ کہلاتا ہے۔

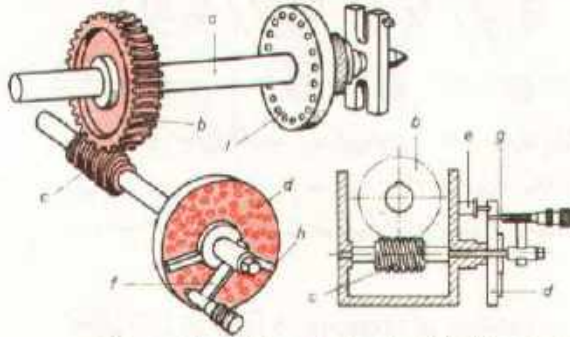

T 140, 1 - سوڈا خون والے دائروں میں سوڈا خون کی موجودہ تعداد۔

20	19	18	17	16	15	I
33	31	29	27	23	21	II
49	47	43	41	39	37	III

B 140, 3 - ڈیوایڈنگ ہیڈ کے اہم جتنے: (a) انڈیکس سپینڈل، (b) ورم گزاری، (c) ورم گزاری (d) انڈیکس پلیٹ، (e) سپرنگ ہولڈ، (f) سپینڈل، (g) انڈیکس پن، (h) بریس، (i) ہار با سوڈا انڈیکسنگ کے لیے انڈیکس پلیٹ۔



تقسیم کار ہیڈ سے تقسیم کرنا : (Indexing with the dividing head)

جاب پر حصوں کو تقسیم کرنے کے لیے ہینڈل کے چکروں کی تعداد معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے۔

علامات :

ہینڈل کے چکروں کی تعداد = n_c

درم گزاری کے ذمہ داروں کی تعداد (عموماً 40) = z

n = تقسیم کیے جانے والے حصوں کی تعداد جیسے (4, 6, 8, 10, 12) (ہتے)


درم گزاری کے ذمہ داروں کی تعداد کو تقسیم کے عدد (Indexing number) سے تقسیم کرنے سے ہینڈل کے چکروں کی تعداد معلوم کرتے ہیں۔

مثال : ایک سڈس کو فلنگ پر بنانا ہے۔ ہر فلنگ کی فلنگ کے بعد جاب کو $\frac{1}{6}$ چکر گھمانے کے لیے کتنے چکر دینے پڑیں گے؟

حل : ہینڈل کے چکروں کی تعداد (n_c) = $6 \times \frac{4}{6} = 4$ rev

یعنی ہینڈل کو $6 \times \frac{2}{3} = 4$ چکر گھمانا پڑے گا۔

طریقہ کار : 3 سے تقسیم ہونے والے سوراخوں کے دائرہ کو منتخب کرنا ہوگا یعنی 15 سوراخوں کا دائرہ (T 140, 1) اور (B 141, 1)

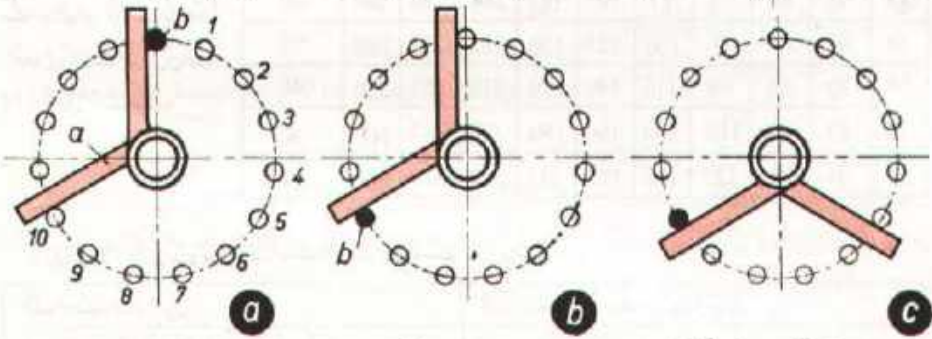

B 141.1 - تقسیم کار ہیڈ سے تقسیم کرنا۔ (a) بریس (بازو) اور (b) ہینڈل پر انڈیکس ہیں۔

(a) سوراخوں کے دائرہ پر $10 = 15 \times \frac{2}{3}$ سوراخ گن کر بریس کی چوڑائی سیٹ کریں۔


(b) سڈس کے پہلے فلنگ کی فلنگ کرنے کے بعد ہینڈل کو سبب و فلنگ گھا کر مزید 10 سوراخوں کے بعد سیٹ کر دیتے ہیں۔

(c) اگلے فلنگ بعد بریس کو نئی حالت میں سیٹ کر دیتے ہیں۔

ڈفرنشیل انڈیکسنگ (differential indexing) بہتر ہونے کی تقسیم کاری ڈفرنٹیئل انڈیکسنگ سے ممکن نہیں ہوتی۔ ان کی تقسیم کاری ڈفرنشیل انڈیکسنگ میں گزاریوں کے سلسلہ کی مدد سے کرتے ہیں۔ ڈفرنشیل انڈیکسنگ میں انڈیکس پلیٹ کو ڈھیل کر دیتے ہیں۔ گزاریوں کی مدد سے اس کو آگے (advance) یا پیچھے (retard) کی حرکت حاصل ہوتی ہے۔ حساب کر کے گزاریوں کے ذمہ داروں کی تعداد معلوم کر لی جاتی ہے۔

T 141.1 - گزاریوں پر ذمہ داروں کی تعداد :

44	40	36	32	28	24	24
100	86	72	64	56	48	

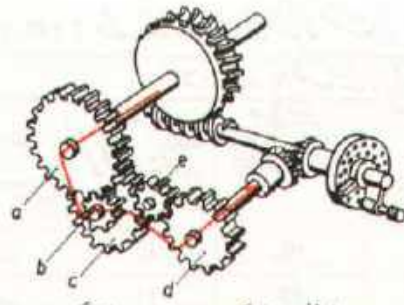

B 141.2 - ڈفرنشیل انڈیکسنگ a b تک گزاریوں کا سلسلہ



T 142, 1 ملنگ کے کٹروں کی چکروں کی تعداد فی منٹ :

کٹر کا قطر d ملی میٹر										ملنگ کی رفتار CS میٹر فی منٹ
200	175	150	130	110	90	75	60	50	40	6
10	11	13	15	17	21	26	32	38	48	8
13	15	17	20	23	28	34	42	51	64	10
16	18	21	24	29	35	42	53	64	79	12
19	22	25	29	35	42	51	64	76	96	14
22	26	30	34	40	50	60	73	89	112	18
29	33	38	44	52	64	76	96	115	145	22
35	40	47	54	64	77	93	117	140	175	26
42	48	56	65	75	91	110	140	165	210	30
48	55	64	73	87	105	128	160	190	240	35
56	64	74	86	100	125	150	185	225	280	40
64	72	86	98	116	140	170	210	255	320	45
72	82	95	110	130	160	190	240	287	360	50
80	91	106	122	145	177	212	265	318	400	

مثال : ملنگ کی رفتار CS = 22 میٹر فی منٹ
کٹر کا قطر d = 60 ملی میٹر
مطلوب : کٹر کے چکروں کی تعداد

حل : T 142, 1 میں CS = 22 میٹر
فی منٹ کے بائیں طرف اور d = 60
ملی میٹر کے عمودی دیکھیں تو 22
کے سامنے اور 60 کے نیچے نقطہ
انقطاع پر کٹر کے چکروں کی تعداد
117 چکروں کی تعداد ہے۔

T 142, 2 ملنگ کے لیے ٹھنڈا کرنے اور چکنا ہٹانے کے مائع بات

ملنگ ہونے والے میٹریل	ٹھنڈا کرنے اور چکنا ہٹانے کے مائع بات
کاربن سٹیل اور بھرتی سٹیل ، درمیانی طاقت کچھلاؤ (tensile strength)	معلول تیل کے آمیزے (soluble oil emulsion)
زیادہ طاقت کچھلاؤ اور سٹیل اور ہیلڈ کاسٹ آئرن ۔	کٹنگ آئل
کاسٹ آئرن ، اینٹی ٹیک بلاسٹ اور ساچھے کے مرکبات (moulding compounds)	شٹک
پتیل ، کاشی ، ایڈمیٹیم یا ایڈمیٹیم کے بھرت	معلول تیل کے آمیزے یا کٹنگ آئل معلول تیل کے آمیزے یا شٹک
میگنیشیم کے بھرت	شٹک یا خاص کٹنگ آئل


T 142, 3 ملنگ کے دوران کٹروں کی گمانی کی معیار

کٹروں کی مقدار V	بھرتی سٹیل کی گورڈ سٹیل کی پہلانے کی استعداد	کاسٹ آئرن درمیانہ سخت	بھرتی سٹیل 1000 نیوٹن کی مزاحمت ملی میٹر طاقت	بھرتی سٹیل 800-600 نیوٹن کی مزاحمت ملی میٹر	بھرتی سٹیل 600-350 نیوٹن کی مزاحمت ملی میٹر	ملنگ کرنے کا طریقہ
60	30	22	8	10	12	پہلے ملنگ
75	40	28	10	12	15	ایڈ ملنگ




5 - تیسپنگ اور پلیٹنگ کے طریقے : (Shaping and Planing Operations)

پلنگ کے بعد سیدھی دو لاتی دار سطحیں بنانے کے لیے پلیٹنگ ایک بہت اہم طریقہ ہے۔ (B 143.1)

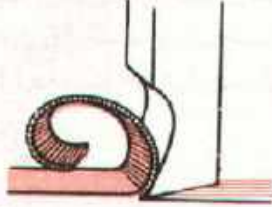

B 143. 2 پلیٹنگ کے دوران کٹرن کی کٹائی

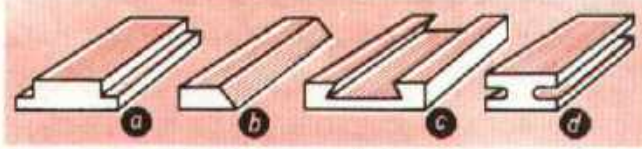

B 143. 1 - پلیٹنگ سے تیار شدہ پرزوں کی مثالیں۔ (a) اور (b) گاؤڈ گیٹس (Guide gib) (c) ڈاؤن ٹیل سلائیڈ (Dove tail slide) (d) گولائی دار ٹول (Blanking tool)

سیدھی مین سٹروک (main stroke) کے دوران چاب پر سے کٹرن بٹری کی شکل میں اترتی ہیں۔ (B 143. 2)۔ چھوٹے یا لمبے چابوں کی پلیٹنگ کے لیے مختلف ساخت کی پلیٹنگ مشینیں ہوتی ہیں۔

شپینگ مشین (Shaping machine) (B 143. 5)


یہ مشین 800 ملی میٹر لمبے چابوں کی پلیٹنگ کے لیے بہت موزوں ہوتی ہے۔ اس مشین کی مین سٹروک افقی ہونے کے باعث اس کو افقی سلاٹنگ مشین (Horizontal slotting machine) بھی کہتے ہیں۔ کٹرن کی کٹائی کے لیے مین سٹروک فیڈ (feed) اور ٹول کی عمودی حرکت (adjustment movement) ضروری ہوتی ہے۔

(B 143. 4 & 5)

میں حرکت یا کٹائی کی حرکت شپینگ ٹول سے ہوتی ہے۔ کٹائی کی سٹروک اور خالی سٹروک میں فرق ہوتا ہے۔ کٹائی کی سٹروک (اگلی سٹروک) کے دوران میٹیریل پر سے کٹرن کی کٹائی ہوتی ہے جب کہ خالی سٹروک (پچھلی سٹروک) کے دوران ٹول میٹیریل کی کٹائی کے بغیر واپس آتا ہے۔ اگلی سٹروک اور پچھلی سٹروک ملا کر ایک مکمل دور (Cycle) بنتا ہے۔

فیڈ کی حرکت : (Feed motion)

فیڈ کی حرکت سے کٹرن کی موٹائی بنتی ہے۔ اگلی شپینگ کے لیے جکر سے مجھے چاب کو ٹول کی حرکت کے مخالف چلا دیا جاتا ہے۔ جبکہ عمودی شپینگ کے لیے ٹول کو چاب کی طرف چلا دیا جاتا ہے۔ ایڈجسٹمنٹ یا ٹول کی عمودی حرکت سے کٹائی کی گہرائی کا تعین کرتے ہیں۔ اگلی شپینگ کے دوران ٹول کو پیچھے کی طرف چلانا پڑتا ہے اور عمودی شپینگ کے دوران چاب کو ٹول کے مخالف چلا دیا جاتا ہے۔

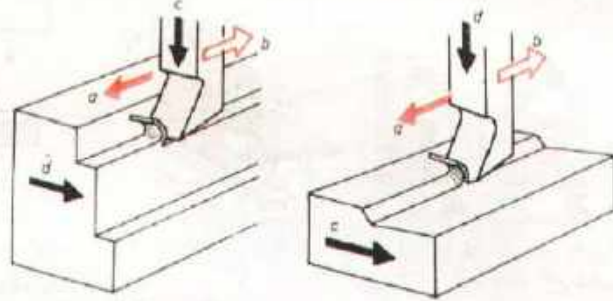


B 143. 4 عمودی شپنگ کی ضروری حرکات۔

- (a) اگلی سٹروک
- (b) پچھلی سٹروک
- (c) فیڈ
- (d) سائڈ ایڈجسٹمنٹ

B 143. 3 افقی شپنگ کی ضروری حرکات۔

- (a) اگلی سٹروک (b-forward stroke) پچھلی سٹروک
- (Horizontal feed) (c-backward stroke)
- (d-test) کٹائی کے لیے ٹول کی عمودی حرکت۔

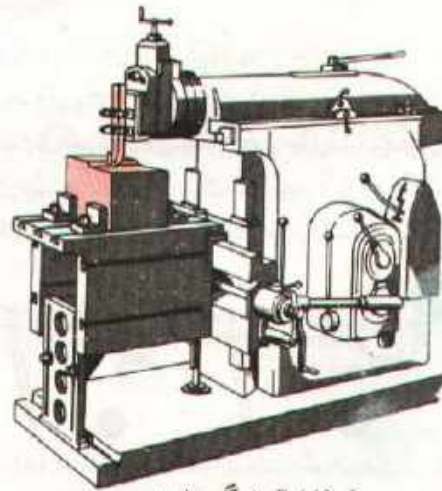


B 143. 5 - شپینگ مشین




شپنگ مشین کی ساخت : (B 144. 1) (Design of the Shaping Machine)

شپنگ مشین کی باڈی میں ٹیبل ریم (ram) میں ڈرائیو (main drive) اور فوڈ ڈرائیو (main drive) ہوتی ہیں۔ ریم ایک رہبر جبری میں چھس کر چلتا ہے جس سے مین نوکٹ پیدا ہوتی ہے۔ ریم کے سرے پر ٹول سلائیڈ لگا ہوتا ہے۔ شپنگ ٹول ایک ٹول آڈی (tool post) میں پکڑا ہوتا ہے۔ جو کہ ایک ٹوفنڈ کے ذریعے کلیپر بکس (clapper box) میں پھنسی رہتی ہے (B 144. 2 & 3)۔ اگلی مشروک کے دوران کلیپر کٹائی کی طاقت کے باعث کلیپر بکس کے ساتھ چپکا رہتا ہے مگر کچھلنے کے دوران یہ اوپر کواٹھ جاتا ہے۔ اس طرح کام کی سطح اور ٹول کی دھارا کو نقصان نہیں پہنچتا۔

ٹول سلائیڈ کو سلائیڈوں (Bevels) کی شپنگ کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کیلئے ٹول سلائیڈ پر ادرج کندہ کیے ہوتے ہیں۔ ریم کے اندر لگی ہوئی سپنڈل کی مدد سے مشروک کی لمبائی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔

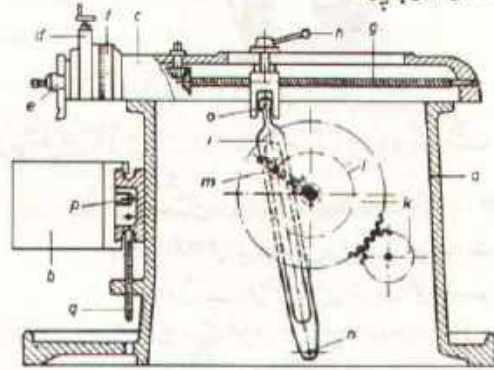

B 144. 1 - شپنگ مشین کی ساخت۔ (a) مشین کی باڈی، (b) ٹیبل، (c) ریم (ram) (d) ٹول سلائیڈ (e) ٹول آڈی (f) ڈرائیو (graduations) (g) مشروک کی لمبائی باندھنے والی سپنڈل، (h) بلاک پور، (i) لاکنگ لیور (locking levers) (j) مارکٹریم (rocket arm) (k) گریڈ ڈرائیو (gear drive) (l) وچ گرائی، (m) پیسٹوں جگ بین مار (sliding block with pivot) (n) محور (fulcrum) (o) جڑ، (p) ٹیبل کی عمودی ایڈجسٹمنٹ۔

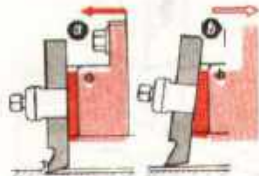

B 144. 2 - شپنگ کے دوران کلیپر کی حرکت۔ (a) اگلی مشروک، (b) پہلے مشروک۔



B 144. 2 - کلیپر میں کلپر بکس


جواب کو مشین کی ٹیبل پر کئی مختلف جگہوں پر باندھا جاسکتا ہے (B 144. 4)۔ اس لیے جاب کی لمبائی کی نسبت سے مشروک کی لمبائی باندھی جاتی ہے۔ اگلی مشروک یا پہلی مشروک کو باندھنے کے لیے لاک سکریو کو پھیلوا کر اسے ریم کے سپنڈل کو گھماتے ہیں اور ریم کو مطلوبہ جگہ تک کھسکا کر مشروک کی لمبائی کو باندھتے ہیں۔ لیڈ سکریو کی مدد سے ٹیبل کو افقی یا عمودی حالت میں سیٹ کر سکتے ہیں۔

ٹیبل کو جاب باندھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیڈ سکریو کی مدد سے ٹیبل کو افقی یا عمودی حالت میں سیٹ کر سکتے ہیں۔

میں ڈرائیو ریم کو آگے پیچھے حرکت دیتی ہے۔ عموداً گزری حرکت کو راکر آرم کے ذریعے ریم کی سیدھی حرکت میں تبدیل کیا جاتا ہے۔

بکلی کی موٹر سے گیز ڈرائیو کے ذریعے ایک گزری کو بیس گزری حرکت دی جاتی ہے یہاں ایک مارنگی ہوتی ہے۔ جو کہ سکریو سپنڈل کے ذریعے مرکزی طرف چلائی جاسکتی ہے۔ اس مارپر ایک پیسٹوں لگا ہوتا ہے۔ یہ لٹکا راکر آرم کی رہبر جبری میں چلتا ہے۔ گزری کی گزری حرکت کے ذریعے راکر آرم (جس کا ایک کنارہ مشین کے پینڈ سے منبھا ہوتا ہے) اپنے دوسرے آزاد کنارے کو آگے پیچھے جھلاتا ہے۔ ایک اور کئی ڈار جوڑ اس جوڑنے والی حرکت کو ریم تک پہنچاتا، اس طرح ریم آگے پیچھے حرکت کرتا ہے۔

کچھ شپنگ مشینوں میں ہائیڈرولک مین ڈرائیو لگی ہوتی ہے۔

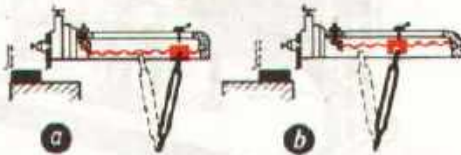


B 144. 4 - مشروک کی حالت چرنا۔ (a) مشروک کو آگے کی طرف چرنا۔ (b) مشروک کو پیچھے کی طرف چرنا۔



سٹروک کی لمبائی گزاری ہوئی مدار کو کھینکا کر باندھنے سے متعین کرتے ہیں۔ واپسی سٹروک اگلی سٹروک سے کم وقت لیتی ہے

لمبی ترین سٹروک میں گھٹکا یا مدار کو گزاری کے مرکز سے زیادہ سے زیادہ دوری پر لگا ہونا چاہیے (B 145, 1)۔ اس طرح مدار A سے B (زاویہ α) تک کا فاصلہ اگلی سٹروک یعنی کٹائی کرنے والی سٹروک میں طے کرے گا۔ اور B سے A فاصلہ (زاویہ β) واپسی سٹروک میں طے کرے گا۔ زاویہ α زاویہ β سے بڑا ہے۔ اس لیے اگلی سٹروک (کام کرنے کی سٹروک) واپسی سٹروک (خالی سٹروک) سے زیادہ وقت لیتی ہے کیونکہ واپسی سٹروک کے دوران کٹائی نہیں ہوتی۔ اس لیے واپسی سٹروک میں وقت کم صرف ہوا سو مند ہوتا ہے۔

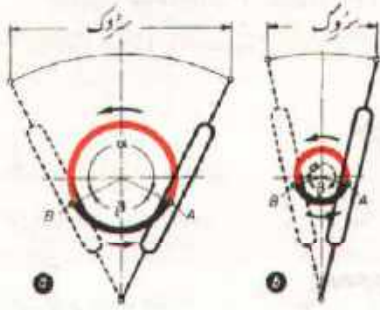

مثال : زاویہ $\alpha = 240^\circ$ درجے

زاویہ $\beta = 120^\circ$ درجے

ایک مکمل دور (cycle) میں صرف وقت = 3 سیکنڈ

خالی سٹروک اور کٹائی کی سٹروک کا وقت معلوم کریں۔

حل : ایک مکمل دور = 3 سیکنڈ میں 360° مکمل ہوتا ہے۔

خالی سٹروک کا وقت = 1 سیکنڈ میں 120° مکمل ہوتے۔

کٹائی کی سٹروک کا وقت = 2 سیکنڈ میں 240° درجے مکمل ہوتے۔

چھوٹی ترین سٹروک کیلئے مدار کو گزاری کے مرکز کے قریب ترین لگا ہونا چاہیے۔

B 145, 1 - سٹروک کی لمبائی باندھنا۔ لمبی سٹروک، چھوٹی سٹروک۔

اس صورت میں زاویہ α اور زاویہ β کے سائز میں بہت ہی تھوڑا فرق ہوگا۔ اس طرح اگلی سٹروک اور خالی سٹروک کے صرف وقت میں کوئی نمایاں فرق نہیں ہوگا۔

شیپنگ کے دوران کٹائی کی رفتار : کٹائی کی سٹروک کے دوران کٹنگ ٹول جو فاصلہ میٹرنی منٹ طے کرتا ہے، کٹائی کی رفتار (cutting speed) کہتے ہیں۔ اس کو CS_A سے ظاہر کرتے ہیں اور خالی سٹروک کے دوران رفتار کو واپسی رفتار

(return speed) کہتے ہیں۔ اس کو CS_R سے ظاہر کرتے ہیں۔

مثال : سٹروک کی لمبائی $L = 360$ می میٹر

کام کرنے والی سٹروک کا وقت $t_A = 0.03$ منٹ۔

خالی سٹروک کا وقت $t_R = 0.015$ منٹ۔

کٹائی کی رفتار CS_A اور واپسی رفتار CS_R معلوم کریں (جبکہ سوال میں CS_A اور CS_R سے مراد زیادہ سے زیادہ کی جیسے اوسط رفتار جو۔)

حل : رفتار = (فاصلہ / وقت) = کٹائی کی رفتار : $(CS_A) = \frac{\text{سٹروک کی لمبائی (L) میٹرنی}}{\text{کام کرنے والی سٹروک کا وقت (t_A)}}$

واپسی رفتار : $(CS_R) = \frac{\text{سٹروک کی لمبائی (L) میٹرنی}}{\text{کام کرنے والی سٹروک کی لمبائی (t_R)}}$


شاہد پریکٹس میں کٹائی کی رفتار عموماً اوسط کٹائی کی رفتار مراد ہے جو کہ CS_A اور CS_R سے معلوم کیے گئے ہیں۔

اس طرح $CS_m = 2 \times \frac{CS_A \times CS_R}{CS_A + CS_R}$

اگر آرام ڈرائیو والی مشین پر شیپنگ کرتے وقت رفتار کٹائی کی رفتار مراد ہے جو کہ $(B 145, 2)$ ۔

سٹروک کے آغاز پر کٹائی کی رفتار سفر ہوتی ہے۔ سٹروک کے درمیان میں زیادہ سے زیادہ قیمت CS_A

تک پہنچتی ہے اور سٹروک کے انجام پر یہ پھر صفر ہو جاتی ہے۔ یہی اصول خالی سٹروک کے دوران زیادہ سے زیادہ رفتار کے لیے ہوتا ہے۔

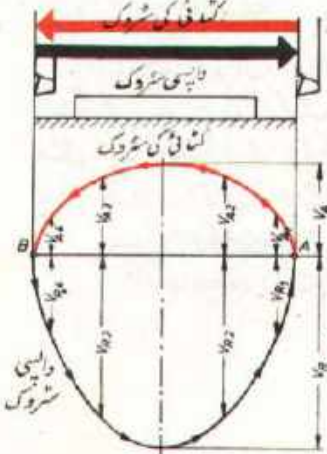

سٹروک کی لمبائی کا کٹائی کی رفتار پر اثر : گزاری کے مستحکم ٹولوں کے ساتھ سٹروک کی تبدیلی مستحکم ہوتی ہے۔

ایک چکر ایک سائیکل کے برابر ہوتا ہے لیکن اگر سٹروک کی لمبائی تبدیل کر دی جائے تو سپیڈ بھی بدل جاتی ہے۔


کیونکہ شیپنگ ٹول اتنے ہی وقت میں مختلف فاصلے طے کرتا ہے۔ B 145, 2 - شیپنگ کے عمل کے دوران رفتار کا خاکہ



فیڈ ڈرائیو : (Feed drive)

ہر کام کرنے والی سڑوک سے پہلے فیڈ کی چال ایک جھٹکے کے ساتھ دی جاتی ہے۔ لیکن اگر فیڈ سپینڈل کو ہاتھ سے چلائیں تو ہاتھ کی سب سے قاعدہ حرکت سے کھردری اور خراب سطح نکلتی ہے۔ یہ خرابی یکساں اور مثبت فیڈ سے دور کی جاتی ہے۔

گراری کی شافٹ سے ایک T سلاٹ (B 146, D) والی گراری چلائی جاتی ہے۔ اس سلاٹ میں ایک T بولٹ (T-bolt) کسی بھی جگہ پر لہکا کر باندھا (lock) جا سکتا ہے۔ ٹیبل کی سکریو سپینڈل پر ایک ریچٹ گراری لگی ہوتی ہے جس کے دندانوں میں ایک چرخ روک (Pawl) پھنستا ہے۔

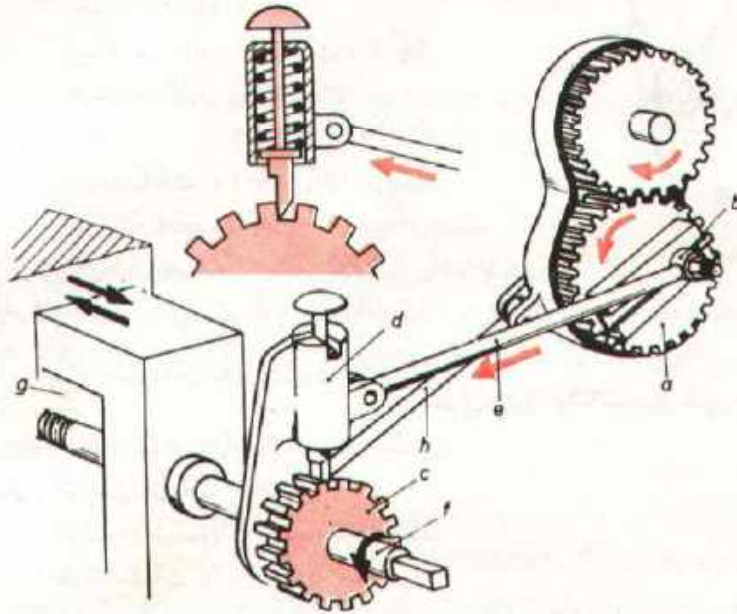

B 146, 1 - فیڈ ڈرائیو کے طریقہ

(a) بھری والی گراری (T-slot gear)

(b) T بولٹ (T-bolt)

(c) ریچٹ گراری (ratchet wheel)

(d) چرخ روک (Pawl)

(e) کنیکٹنگ راڈ

(f) ٹیبل سکریو سپینڈل

(g) ٹیبل

(h) کنیکٹنگ راڈ

T بولٹ اور چرخ روک ایک کنیکٹنگ راڈ کے ذریعے منسلک ہوتے ہیں۔ اگلی سڑوک کے دوران کنیکٹنگ راڈ، چرخ روک کے ذریعے ریچٹ گراری کو آگے کی طرف گزرتی حرکت دیتی ہے۔ اس طرح ریچٹ گراری کی یہ حرکت ٹیبل کی سپینڈل سکریو کو چلاتی ہے۔

بھری والی گراری کی مزید حرکت کے دوران کنیکٹنگ راڈ پیچھے کی طرف جاتی ہے۔ جب کہ سلائی شدہ چرخ روک ریچٹ گراری کے دندانوں پر سے کھسک کر دوبارہ دو دندانوں میں پھنس جاتا ہے۔ اس طرح ٹیبل خود بخود چلتا ہے اور جاب پر ہر نئے کٹائی والے کٹ کے لیے آگے کو فیڈ ہو جاتا ہے۔

فیڈ چال کو اگر برعکس یعنی اٹا لگانا ہو تو پال کو 180° گھما دیتے ہیں۔

T بولٹ کو بھری والی گراری کی بھری میں آگے پیچھے کرنے سے فیڈ کی مقدار کم و بیش کی جا سکتی ہے۔ کھردری کٹائی کے دوران چرخ روک ریچٹ گراری پر سے کئی کئی دندان لے کھسک جاتا ہے۔ جبکہ ختمی کٹائی کے دوران ایک ایک دندان کھسکتا ہے۔

مثال: ایک شیڈنگ مشین کے ٹیبل کی سکریو سپینڈل کی پیچ 4 ملی میٹر ہے۔ یعنی اگر یہ ایک پیکر کٹے تو ٹیبل 4 ملی میٹر کھسکتا ہے۔ اگر ریچٹ گراری کے 20 دندان ہوں تو اس کے ایک دندان کے حرکت سے ٹیبل کی سکریو سپینڈل $\frac{4}{20}$ ملی میٹر = 0.2 ملی میٹر لمبائی کے ذریعے حرکت کرے گی۔ ٹیبل کی ہمردی اونچائی کو کم و بیش کرنے کے لیے کنیکٹنگ راڈ کی لمبائی تغیر پذیر ہونی چاہیے۔ ایک اور کنیکٹنگ راڈ کے ذریعے گراری کو گھما (swivel) سکتے ہیں۔ اس طرح ٹیبل سے یکساں فاصلہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔



شپنگ اور پلیٹنگ کے ٹولز : (Shaping and Planing tools)

پلیٹنگ کے ٹولز عام طور پر ہائی سپیڈ سٹیل کے بستے ہوتے ہیں۔ لیکن سنڈ کا رابڈ ٹیپ ٹول (cemented carbide tiptool) کثرت سے استعمال کیے جاتے ہیں۔


ٹول کی کٹائی والی دھار کی شکل جاب پر پلیٹنگ کے کام کی ذمیت کے مطابق ہوتی ہے۔ پلیٹنگ کے ٹولز کی شکل غیر معمولی حالات کے علاوہ خرابی کے ٹولز میں ہوتی ہے۔ (B 147, 1)

کھوری کٹائی کے ٹولز سے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ممکن شیری کاٹا جاتا ہے۔ بڑی اور موٹی کٹرن کی کٹائی کے لیے ان ٹولز کی کٹائی کی دھار مضبوط یعنی چوڑی اور موٹی ہونی چاہیے۔ (B 147, 2)

ختمی کٹائی والے ٹولز (B 147, 3) جاب کی سطح کو صاف اور عمدہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے ٹولز کی کٹائی کی دھار گولائی دار یا مربع منحنی ہوتی ہے۔ ایک لٹھی گردن ٹول (goose neck tool) جاب میں کسی سمت تمام طرف سے اچھل جاتا ہے اور اس طرح جاب کی سطح خراب ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ دیگر اشکال کے پلیٹنگ ٹولز (B 147, 4) مختلف اشکال کے جاب تیار کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔


شول کو پکڑنا : ٹول کی اچھال کو بند کرنے کے لیے ٹول کو کم سے کم باہر نکال کر پکڑتے ہیں (B 147, 5)۔

افقی پلیٹنگ کے لیے ٹول کو جاب کی طرف عموداً پکڑتے ہیں۔ کام کے دوران کلیپر واپسی سٹروک کے دوران اڈپر کو اٹھ جانا ہے۔ زاویہ کٹائی کے لیے ٹول سلائڈ کو ترجیحاً بانڈھنے سے ٹول دوبارہ عمودی حالت میں آسکے۔ اس سے بچنے کے لیے اگر ممکن ہو تو کلیپر بکس کو عمودی حالت میں ہی بانڈھنا چاہیے۔ زاویہ یا ترچھی کٹائی کے لیے کلیپر کو ایک پن کے ذریعے لاک کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے واپسی سٹروک کے دوران ٹول جاب کی سطح کو خراب نہیں کرتا۔ (B 147, 6)

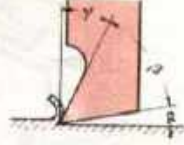


1. B 147, 1 - پلیٹنگ کے ٹول کی دھار کے زاویے۔


α کلپرس ایگل - β ڈیج ایگل - γ ریک ایگل

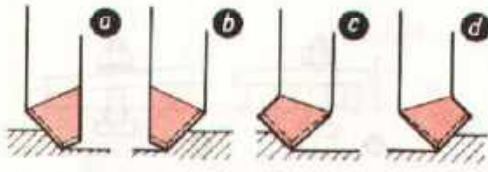


2. B 147, 2 - کھوری کٹائی والے ٹولز: (a) سیدھا دائیں طرف کھوری کٹائی کا ٹول۔ (b) سیدھا دائیں طرف کٹائی کا ٹول۔ (c) بائیں طرف مڑا ہوا کھوری کٹائی کا ٹول۔ (d) دائیں طرف مڑا ہوا کھوری کٹائی کا ٹول۔

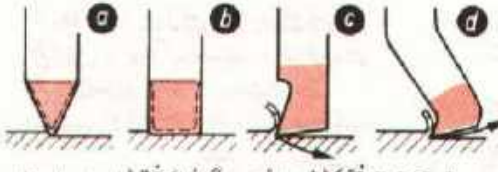

3. B 147, 3 - ختمی کٹائی والے ٹولز: (a) گول منحنی کا ختمی ٹول اور مربع منحنی کا ختمی ٹول۔ (b) سیدھا ختمی ٹول۔ (c) لٹھی گردن کا ختمی ٹول۔

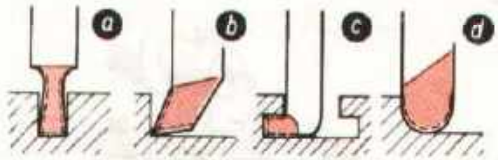

4. B 147, 4 - پلیٹنگ کے ٹولز کی مختلف اشکال: (a) سمبوری ٹول، (b) لٹھی ٹول، (c) بٹنی فی سلاٹ ٹول، (d) گول منحنی کا ٹول۔

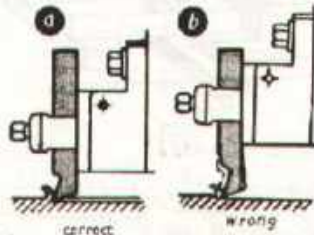

5. B 147, 5 - ٹول کو بانڈھنا: (a) کم سے کم باہر نکال کر ٹول کو بانڈھنا (صحیح ہے) (b) زیادہ باہر نکال کر بانڈھنا (غلط ہے)




6. B 147, 6 - (a) ناویائی یا ترچھی پلیٹنگ کے لیے ٹول کو بانڈھنا اور (b) عمودی پلیٹنگ کے لیے ٹول کو بانڈھنا۔



جایوں کو پکڑنا : (Clamping of Workpieces)


مشین ہانگ میں یا ٹیبل پر جاب باندھنے سے مضبوطی سے پکڑی جاتی ہے۔ اس طرح اگلی مشین کے دوران جاب کھسکنے سے محفوظ رہتی ہے۔ پکڑنے سے جاب کے دالے جاب کی کھردری سطح اور پکڑنے کی طاقت سے پکڑنے کی مضبوطی اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن پکڑنے کی طاقت بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ورنہ پتلے جاب ٹیبل سے ہرنے کا خطرہ ہوتا ہے پکڑی جاب کے دالے سطح کافی بڑی ہونی چاہیے۔ اگر یہ سطح چھوٹی ہوگی تو فی مربع کافی دباؤ بہت بڑھ جائے گا اور جاب کی سطح پر نشان پڑ سکتے ہیں۔ کٹرن یا دوسری اشیاء جاب کو مضبوطی سے پکڑنے میں مدد دیتی ہیں۔ اس لیے پکڑنے سے پہلے جاب کی سطحوں کو صاف کر لینا چاہیے۔

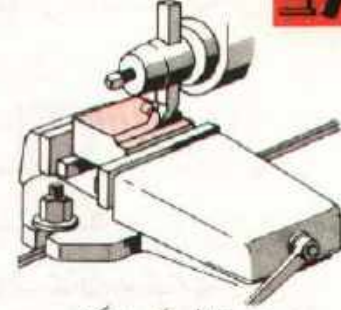


B 148, 1 - مشین ہانگ میں پکڑنا۔

چھوٹے پکڑنے مشین ہانگ (B 148, 1) میں پکڑنے جاب چاہئیں۔ مشین ہانگ کتے وقت جاب کو تھوڑا سا اوپر اٹھانے رکھنا چاہیے۔ تاکہ بعد میں جاب کو پلاسٹک کے ہتھوڑے سے نیچے ٹھونک کر جہاں جاسکے۔ متوازی بلاک پکڑنے اور سیدھ درست کرنے میں بڑی مدد کرتے ہیں۔ تاکہ ان متوازی بلاکوں کو مشیننگ کرتے وقت جاب کو ناپنے اور چاہنے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔

بڑی جابوں کو مشین کی ٹیبل (B 148, 2) پر پکڑتے ہیں۔ اس طرح پکڑنے کے لیے T بولٹ اور ٹینجے (clamps) استعمال کرتے ہیں۔ T ٹیبلوں میں T بولٹ کا ہیڈ صحیح طور پر بیٹھنا چاہیے۔ پکڑنے کی طاقت کو ٹینجے جاب تک منتقل کرتے ہیں۔ اس لیے ٹینجے کو پکڑی جاب کے متوازی ہونا چاہیے۔ جس کے لیے سطح کافی بڑی رکھنی چاہیے۔ T بولٹ جاب کے قریب تر ہونے چاہئیں تاکہ لیور کے اصول کے مطابق پکڑنے کی زیادہ طاقت اثر نماز ہو سکے۔ اگر اوپر دیکھائے گئے طریقے کے مطابق جاب کو پکڑنا ممکن نہ ہو تو جاب کو ٹیبل پر ٹیک (stop) اور دیگر پکڑنے والے آلات کی مدد سے باندھتے ہیں (B 148, 3)

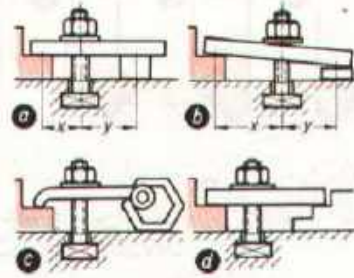


B 148, 2 - مشین کی ٹیبل پر پکڑنا (a) صحیح ملاپ والی سطح جس میں 'x' فاصلہ کتے کہ ہے (b) غلط ملاپ والی سطح جہاں فاصلہ 'x' حاصل کرنے سے بہت بڑا ہے۔
(c) ترتیب پکڑنے کا ٹینجہ (d) مددگار درجہ وار ٹیک۔

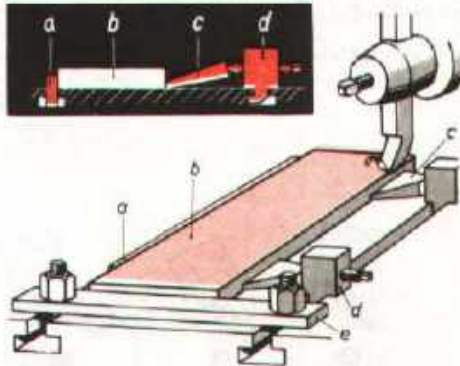

B 148, 3 - (بائیں)، پتلے جاب پکڑنا (a) رکاوٹی کنارہ (b) contact edge) جاب

(c) پٹیٹ ٹیبلنگر (clamping plate) (d) ٹینجے کا کتا مع ٹیک (clamp dog with screw) (stopper)

B 148, 4 - (دائیں)، متعدد جابوں کو پکڑنا۔

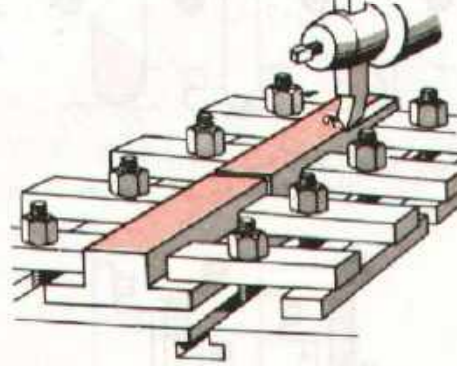



تعداد دور سیٹ کرنا : (Setting the Number of Cycles)


دور فی منٹ cycles/min کی سیٹنگ کا انحصار مناسب رفتار کٹائی اور سٹروک کی لمبائی پر ہوتا ہے۔
 کٹائی کی رفتار جدول 1، T 149 سے پڑھی جاسکتی ہے۔
 دور فی منٹ مشین پر لگے ہوئے جدول 2، T 149 سے مطابق کٹائی رفتار پڑھے جاسکتے ہیں اور حساب کر کے بھی معلوم کیے جاسکتے ہیں۔
 مشین کی ساخت کے مطابق دور کی مختلف رفتاریں فی منٹ سیٹ کر سکتے ہیں۔ مشین پر لگے ہوئے جدول کی مدد سے دور فی منٹ کا تعین کرنا۔
 مثال: ایشپر ہر ہائی سپیڈ مشین ٹول سے کاسٹ آئرن کی پلیٹ کی کھردری کٹائی کرنی ہے۔ سٹروک کی لمبائی 300 ملی میٹر ہے۔ دور فی منٹ معلوم کریں۔
 حل: جدول 1، T 149 کے مطابق کٹائی کی رفتار تقریباً 14 میٹر فی منٹ ہے۔
 جدول 2، T 149 کے مطابق دور کی تعداد 28 فی منٹ ہے۔
 دور فی منٹ کا حساب کرنا: (calculating the cycles/min):

$$n = \frac{CS \cdot m}{2L} \quad \text{یا} \quad \frac{\text{اوسط رفتار (CS m) میٹری منٹ میں}}{2 \times \text{سٹروک کی لمبائی (2L) میٹر میں}}$$


مثال: دور فی منٹ معلوم کریں جب کہ سٹروک کی لمبائی 400 ملی میٹر اور اوسط رفتار کٹائی 15 میٹر فی منٹ ہو۔

معلوم: $L = 400 \text{ mm} = 0.4 \text{ m}$; $CS \text{ m} = 15 \text{ m/min}$

$$\text{حل: } n = \frac{CS \cdot m}{2L} = \frac{15 \text{ m/min}}{2 \times 0.4 \text{ m}} = 20 \text{ Cycles/min}$$

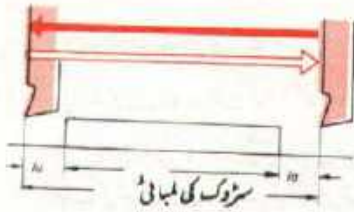


B 149, 1
 سٹروک کی لمبائی کو باندھنا 'L' جاب کی لمبائی 'e' کٹائی سے پیشتر چھوٹ 'e' کٹائی کے بعد کی چھوٹ (سٹروک کی چھوٹ)

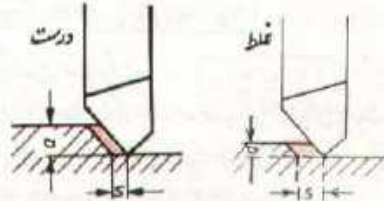

B 149, 2
 فیڈ اور کٹ کی گہرائی (a) کٹ کی گہرائی (s) فیڈ

سٹروک کی لمبائی باندھنا (B 149, 1) سٹروک کی لمبائی 'L'، کٹائی سے پیشتر سٹروک کی چھوٹ 'e' اور کٹائی کے بعد سٹروک کی چھوٹ 'e' پر مشتمل ہوتی ہے۔ غیر ضروری صرف وقت سے بچنے کے لیے 'e' اور 'e' بہت زیادہ نہیں ہونے چاہئیں۔ اسی لیے 20 فی منٹ اور 'e' کے لیے 10 ملی میٹر چھوٹ کی لمبائی منعقد کرنا چاہیے۔

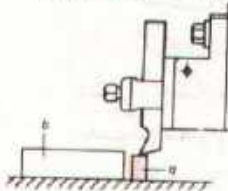

$$A = a \times s$$

فیڈ اور کٹائی کی گہرائی باندھنا (B 149, 2)۔
 فیڈ کی مقدار کٹائی کی قسم پر منحصر ہوتی ہے۔ کٹرن کا کراس سیکشن = کٹائی کی گہرائی x فیڈ
 کٹرن کا کراس سیکشن مشین کی استعداد پر منحصر ہوتا ہے۔ کھردری کٹائی کیلئے کٹائی کی گہرائی فیڈ سے 3 تا 5 گنا زیادہ ہونی چاہیے۔
 نرسی کٹائی کے لیے کٹائی کی گہرائی اور فیڈ کم ہونی چاہیے۔

B 149, 3 - سلپ گیڈز کی مدد سے ٹول کو باندھنا۔ (m) سلپ گیڈز (c) جاب

T 149, 2 تعداد دور کا انتخاب

تعداد دور فی منٹ	سٹروک کی لمبائی کی میٹروں میں
	400 300 200 100
	CS m میٹر فی منٹ
28	18.2 14.2 10.2 5.3
52	33.6 26.2 19 9.8
80	52 41 29 15.2


T 149, 1 سیٹنگ برکٹائی کی رفتار (میٹر فی منٹ) کی حوالہ جاتی قیمتیں۔

ٹول کا مشین	سٹین کی طاقت کھیلاؤ			سرخ پیتل
	800 N/mm ²	600 N/mm ²	400 N/mm ²	
ٹول سٹین	8	12	16	سرخ پیتل
ہائی سپیڈ سٹین	12	16	22	



پلیننگ کے دوران حادثے کی روک تھام : (Accident prevention during the planing process)

- 1 مشین چلانے سے پہلے اس کو احتیاط کے ساتھ ہاتھ سے چلانا چاہیے تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ وہیم اور میبل کسی جگہ پر ٹکراتے نہیں ہیں۔
- 2 کٹرز یا براؤز صرف کھونٹی یا برش سے ہی بنانا چاہیے۔
- 3 پیمائش ہمیشہ مشین کو بند کر کے ہی کرنی چاہیے۔

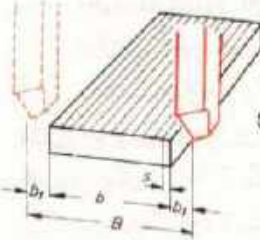

(Calculation of the machining time during the planing process)

$$L = \ell + \ell_a + \ell_u \quad ; \quad CS_R = \text{واپسی رفتار میٹر فی منٹ میں}$$

$$CS_A = \text{کٹائی کی رفتار میٹر فی منٹ میں} \quad ; \quad s = \text{فیڈ فی دور (feed/cycle) میٹر میں}$$

B 150, 1
پلیننگ کیلئے دیگر دور
10 میٹر، 20 سی اینڈ کی فوٹ سے فیڈ کی چھوٹ
b جاب کی چوڑائی، n پلیننگ کی چوڑائی۔

کٹائی کا صرف وقت نکالنے کی بنیادی مساوات : $t = \frac{\text{طے شدہ فاصلہ}}{\text{رفتار}}$

طے شدہ فاصلہ مشرک کی لمبائی ہوتا ہے۔ CS_R اور CS_A رفتاروں کی مدد سے کام کرنے والی مشرک اور بیکار مشرک میں صرف وقت نکالا جاسکتا ہے۔

$$t_A = \frac{L}{CS_A} \text{ min.} \quad ; \quad \text{میشروں میں مشرک کی لمبائی} = t_A = \text{کام کی مشرک کے دوران وقت}$$

$$t_R = \frac{L}{CS_R} \text{ min.} \quad ; \quad \text{میشروں میں مشرک کی لمبائی} = t_R = \text{بیکار مشرک کے دوران وقت}$$

$$t = t_A + t_R \quad ; \quad \text{دور میں صرف وقت} = \text{کٹائی کی مشرک میں صرف وقت} + \text{واپسی مشرک میں صرف وقت}$$

جاب کی پلیننگ کے لیے دور کی مخصوص تعداد ضروری ہوتی ہے جس کا انحصار فیڈ کی مقدار اور جاب کی چوڑائی میں چھوٹ پر ہوتا ہے۔

B 150, 1 مشیننگ کی چوڑائی جاب کی چوڑائی میں جاب کی ہر دونوں طرف 5 ملی میٹر کی چھوٹ پر مشتمل ہوتی ہے۔

مشیننگ کی چوڑائی B = جاب کی چوڑائی + دونوں طرف کی چھوٹ (5 × 2 + b = B) ملی میٹر
اگر مشیننگ کی چوڑائی کو فیڈ سے تقسیم کر دیا جائے تو مطلوبہ تعداد دور حاصل ہو جائے گی۔

$$Z = \frac{B}{s} \quad ; \quad \text{مطلوبہ تعداد دور} = Z = \frac{\text{مشیننگ کی چوڑائی}}{\text{فیڈ}}$$

مشیننگ یا کٹائی میں صرف وقت معلوم کرنے کے لیے تعداد دور کو وقت فی دور سے ضرب دیتے ہیں۔

$$t_m = Z \times t \quad ; \quad \text{کٹائی کا وقت} = t_m = \text{تعداد دور} \times \text{وقت فی دور}$$

مثال : ایک پلیٹ پر کھردری سیٹنگ کرنی ہے۔ مشیننگ میں صرف وقت نکالیں۔

جب کہ معلوم : پیرٹ کی لمبائی 260 ملی میٹر، چوڑائی 90 ملی میٹر، $\ell_a = 30$ ملی میٹر، $\ell_u = 10$ ملی میٹر، $CS_A = 10$ میٹر فی منٹ،

$CS_R = 20$ میٹر فی منٹ، فیڈ 1 ملی میٹر فی دور، دائیں اور بائیں طرف سے چھوٹ 5 ملی میٹر ہو۔


- (1) $L = \ell + \ell_a + \ell_u = 260 + 30 + 10 = 300 \text{ mm} = 0.3 \text{ m}$ حل :
- (2) $t_A = L / CS_A = 0.3 \text{ m} / 10 \text{ m/min} = 0.30 \text{ min}$.
- (3) $t_R = L / CS_R = 0.3 \text{ m} / 20 \text{ m/min} = 0.015 \text{ min}$.
- (4) $t = t_A + t_R = 0.30 \text{ min} + 0.015 \text{ min} = 0.315 \text{ min}$
- (5) $B = b + 2 \times 5 \text{ mm} = 90 \text{ mm} + 10 \text{ mm} = 100 \text{ mm}$.
- (6) $Z = B / s = 100 \text{ mm} / 1 \text{ mm/cycle} = 100 \text{ cycles}$
- (7) $t_m = Z \times t = 100 \text{ cycles} \times 0.315 \text{ min/cycle} = 31.5 \text{ min}$.



(Shaping of V-Blocks) **وی بلاک کی شپینگ**


ورک آرڈر: شپینگ سے ایک V بلاک (B 151, D)

بنانا مقصود ہے۔ مشین سے تیار شدہ کناروں والا مخصوص لمبائی کا جاب ہتیا کیا جائے گا۔ شپینگ کے لیے ایک ڈاکر آرم ڈرائیو والی شپینگ مشین دستیاب ہے۔

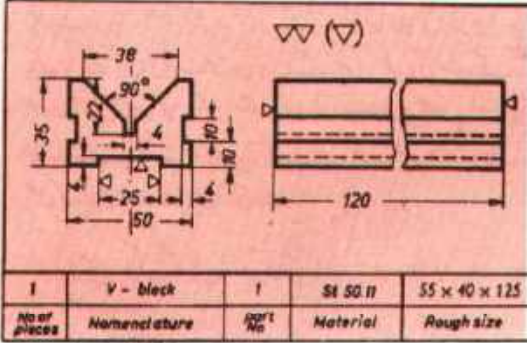

B 151, 1 - ورکشاپ ڈرائیونگ

ترتیب عمل:

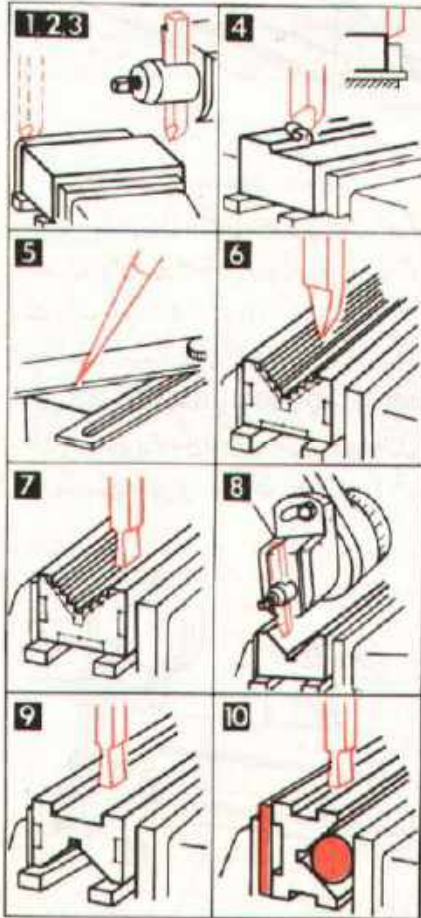


عمل	نوٹس
1	جواب کو باندھنا اور سیدھا صحیح کرنا۔
2	شپینگ ٹول کو پکڑنا
3	قندرو دور، مشروک کی لمبائی مشروک کی حالت اور فیڈ لگانا۔
4	عملی ترتیب لمبی طرفین کی شپینگ کرنا
5	90° کا گلیا۔ بیول پروڈیکٹرز اور نیپر کیسپر۔ سیکسٹینٹر۔ سٹینڈر پینچ
6	شپینگ سے کٹ کی گہرائی سیٹ کرنا
7	V بلاک کی نشاندہی کرنا
8	V بلاک کی گھردلی شپینگ
9	جھری کاٹنے والا ٹول باندھنا اور جھری کی شپینگ کرنا۔
10	ٹول سلائڈ کو زاویے پر باندھنا، تختی کٹائی والا ٹول باندھنا، ترقیبی سطحوں کی شپینگ کرنا۔
11	ٹول سلائڈ کو عمودی حالت میں باندھنا۔
12	جواب کو دوبارہ باندھنا۔
13	جھری (recess) کی شپینگ کرنا۔
14	جواب کو دوبارہ باندھنا، کم چوڑی سطحوں پر جھریاں بنانا اور طرفین پر جھریاں بنانا
15	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
16	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
17	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
18	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
19	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
20	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
21	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
22	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
23	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
24	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
25	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
26	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
27	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
28	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
29	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
30	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
31	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
32	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
33	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
34	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
35	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
36	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
37	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
38	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
39	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
40	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
41	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
42	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
43	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
44	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
45	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
46	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
47	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
48	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
49	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
50	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
51	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
52	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
53	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
54	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
55	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
56	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
57	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
58	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
59	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
60	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
61	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
62	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
63	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
64	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
65	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
66	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
67	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
68	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
69	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
70	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
71	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
72	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
73	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
74	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
75	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
76	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
77	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
78	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
79	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
80	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
81	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
82	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
83	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
84	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
85	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
86	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
87	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
88	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
89	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
90	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
91	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
92	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
93	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
94	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
95	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
96	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
97	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
98	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
99	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول
100	جھریاں کاٹنے والا سیدھا ٹول



وی بلاک بنانا : (Manufacture of V-Block)

جانب کو ایک بانک میں پچھا جائے گا۔ کٹائی کی گہرائی کا تعین کرنے کے لیے گینج بلاک استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ کٹائی سے پہلے مشروک کی چھوٹ تقریباً 2 ملی میٹر اور کٹائی کے بعد تقریباً 10 ملی میٹر ہونی چاہیے۔ اگر جدول (T 149, 2) کے مطابق مشین پر 50 دور فی منٹ سپیڈ کیے جاسکتے ہوں تو بہت مزوں ہوں گے۔ بیرونی سطحوں کی شیپنگ کے دوران یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ سطحوں کا متوازی پن درست رہے گا۔ بصورت دیگر ایسے V بلاک استعمال کرنے سے سوراخ 90° پر نہیں ہوں گے۔ جھریاں ڈالنے کے ٹول کوڑھنے اور اڈر کٹھنے (hooking) سے بچانے کے لیے بہت تھوڑی فیڈ لگاتے ہیں۔ بیرونی سطحوں کی شیپنگ سے پہلے جھریاں آری سے کٹنی چاہئیں۔ اس طرف سے ترتیب عوامل میں ساتواں عمل کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔


وی بلاک کو ناپنا اور جانچنا : (Measuring and Testing of V-Block)

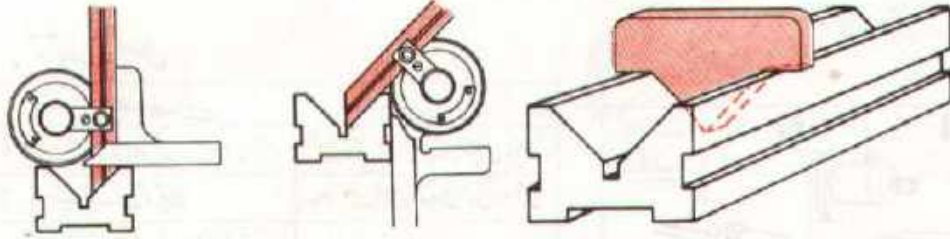

B 152, 1 - یونیورسل بیول پر ڈرنکٹریس سے جانچنا۔

B 152, 2 - سلپے (template) سے جانچنا۔

لمبائی، چوڑائی، اونچائی، جھری کی چوڑائی، اور گہرائی کو ناپنے کے لیے ڈرنکٹریس اور گہرائی گینج کافی ہوں گے۔ ترجمہ سطحوں کی درستی جانچنے کے لیے سیبھی دھار استعمال کی جاتی ہے۔ بیرونی سطحوں کا مربع پن 90° کے گینے اور ترجمہ سطحوں کو یونیورسل بیول پر ڈرنکٹریس (B 152, 1) سے جانچیں گے۔ ایک سلپے (B 152, 2) کی مدد سے بھی شکل کو جانچا جاسکتا ہے۔ ترجمہ سطحوں کا بیرونی سطحوں کے ساتھ متوازی پن مختلف طریقوں سے جانچا جاسکتا ہے۔ جیسے ڈائیل انڈیکٹریس یا سلپ گینوں (B 152, 3) سے اس مقصد کے لیے مارکنگ پلیٹ (marking plate) کی سطح کو صاف کر کے V بلاک رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک آزمائشی منڈرل (test mandrel) کی ضرورت ہوگی جس کو سلائی سطحوں پر رکھا جائے گا۔ منڈرل کے دونوں کناروں پر ڈائیل انڈیکٹریس کو ایک میس نوآندگی ظاہر کرنی چاہیے۔ ڈائیل انڈیکٹریس کی فیلر پن کو منڈرل کے سب سے اونچے گہرائی حصے پر رکھنا چاہیے۔ سلاش کے دونوں سروں کے نیچے سلپ گین سے جانچنے سے اس بات کا یقین کیا جاتا ہے کہ مارکنگ پلیٹ کی سطح اور سلاش کے دونوں سروں کے درمیان فاصلہ یکساں ہے۔

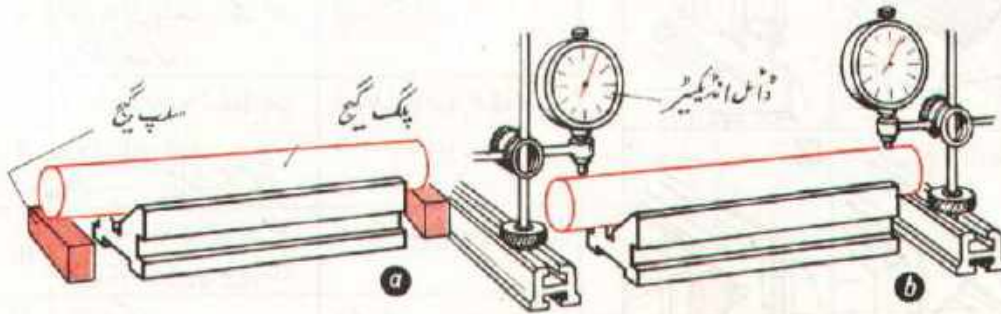


B 152, 3 - ترجمہ سطحوں کا بیرونی سطحوں کے ساتھ متوازی پن جانچنا۔ (a) سلپ گینوں کی مدد سے جانچنا۔ (b) ڈائیل انڈیکٹریس کی مدد سے جانچنا۔



پلیننگ مشین کی ساخت : (Design of the Planing Machine)

پلیننگ مشین کے ٹیبل پر کچی ہوتی جاہ سے میں حرکت سرانجام پاتی ہے۔ پلیننگ کے ٹول سے فیڈ اور کٹ کی گہرائی کی حرکات عمل پذیر ہوتی ہیں۔ (B 153, 1)

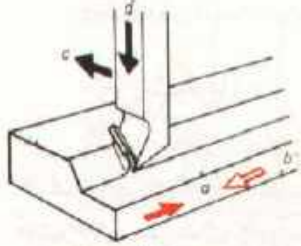

B 153, 1 - پلیننگ مشین پر پلیننگ کے دوران حرکات (a) کام کرنے والی کٹ کی حرکت (b) ٹیبل کی حرکت (c) ٹیبل کی حرکت (d) پلیننگ حرکت لینن کٹ کی گہرائی کی حرکت۔


پلیننگ مشینیں ایک میٹر سے 20 میٹر تک پلیننگ لمبائی کی ہوتی ہیں۔ (B 153, 2)
 مشین بیڈ کے رہبر راستوں میں ٹیبل چسپل کر چلتی ہے۔ ٹیبل پر جاہ کو بکڑنے کے لیے T نمبر حمیریاں بنی ہوتی ہیں۔ ایک ہیج ڈار سپینڈل کی مدد سے ٹول سلائڈنگ کو افقی حالت میں باندھا جاسکتا ہے۔ ایک کراس بیل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ آڈی پٹریوں (cross rail) کو کالموں سے سہارا دیا جاتا ہے۔ اور ہیج ڈار سپینڈل کی مدد سے ان کی اونچائی کو کم و بیش کیا جاسکتا ہے۔ بڑی پلیننگ مشینوں کی آڈی پٹری پر اکثر دو ٹول سلائڈنگ ہوتی ہیں۔ مزید برآں عمودی کٹائی کی خاطر اکثر دو ٹول آڈیاں (tool posts) بھی لگی ہوتی ہیں۔

بڑی جسامت والے جاہ جو کالموں کے درمیان نہ آسکتے ہوں ان کو ایک طرف سے کٹنی پلیننگ مشینوں پر کچھ کر پلیننگ کرتے ہیں۔

مین ڈرائیو : (Main drive) (B 153, 3)

مین ڈرائیو جو مشین کے بیڈ میں لگی ہوتی ہے۔ ٹیبل کو دو طرفہ حرکت (reciprocating movement) دیتا ہے۔ یہ عموماً گھماوری ڈرائیو ہوتی ہے۔



ٹیبل کے نیچے ایک دندلے دار ریک (tooth rack) لگا ہوتا ہے۔ ریک کے ساتھ ایک گھماوری لگی ہوتی ہے جس کو ریک کی موٹو سے برابرت درمیانی گیر کبس چلایا جاتا ہے۔ کٹائی کی ہر سٹروک کے بعد ٹیبل کو واپس آنا چاہیے۔ اس لیے ڈرائیو کے چکر کی سمت کو پلیننگ مشین کا ٹیبل سرانجام دیتے ہوئے ریک کی لمبائی کے مطابق دو ٹیکس لگی ہوتی ہیں جو سمت پلیننگ والے لیور کے ساتھ گھماتی ہیں۔ مستقل لیور (shifting lever) کی مدد سے کنٹرول لیور کی حرکت بیلٹ ڈرائیو تک منتقل ہوتی ہے۔ جس سے گھومنے کی سمت بیلٹ ڈرائیو (electro-magnetic reversing clutch) لگا ہوتا ہے۔ وقت کی بچت کے لیے ٹیبل کی واپسی سٹروک کی رفتار کٹائی والی سٹروک کی رفتار سے زیادہ ہوتی ہے۔

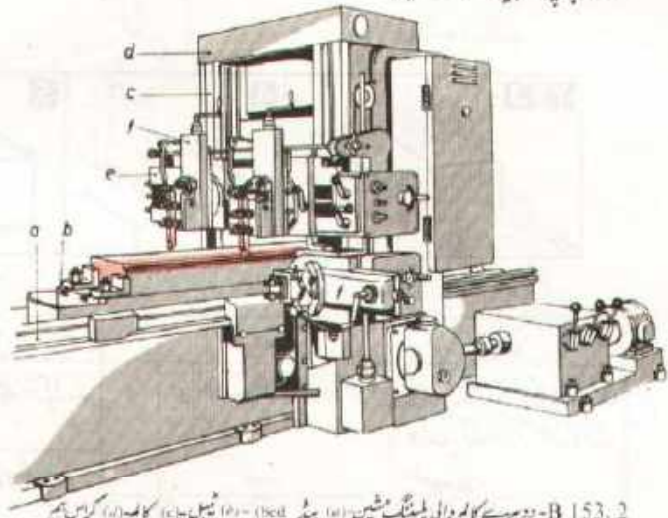

B 153, 2 - دو طرفہ کٹائی پلیننگ مشین (a) بیڈ (b) ٹیبل (c) کالم (d) کراس بیل (e) آڈی پٹری (cross rail) (f) ٹول سلائڈنگ (g) ٹیبل

B 153, 4 - فیڈ ڈرائیو کا طریقہ کار۔

(a) گھماوری (b) کنٹیکٹنگ باڈی (c) دندلے دار ریک (d) ٹیبل (e) سٹریچنگ کبس (f) پٹری (g) ٹول سلائڈنگ کی سپینڈل جس کو چھوٹا روک پلاستے گا۔

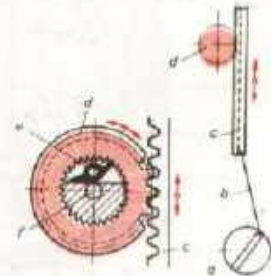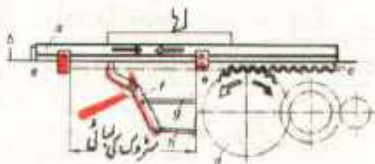


B 153, 3 - پلیننگ مشین کی مین ڈرائیو (a) ٹیبل (b) بیڈ (c) دندلے دار ریک (d) گیر ڈرائیو (e) ٹیک (f) کنٹرول لیور (g) مستقل لیور مین ڈرائیو کی گھرنی حرکت کی سمت پلیننگ ہے۔ (b) مستقل لیور (shifting lever) برابرتے فیڈ۔



رہبر چہت کی پلیننگ : (Planing of Guide Gibs)

مثال :


ورک آرڈر : ایک نمزدوں لمبائی والی رہبر چہت (B 154, D) کی پلیننگ کرنا مقصود ہے۔

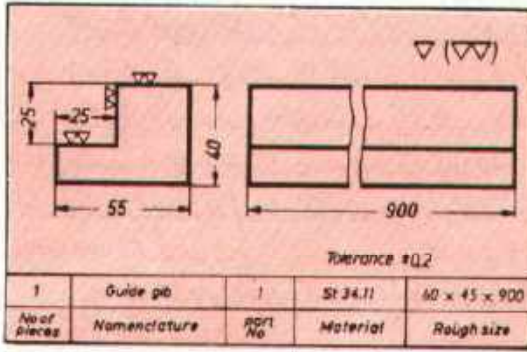

ورکشاپ ڈرائنگ B 154.1

رہبر چہت کو بنانا :

چونکہ چہت کو بالائی سطح سے نہیں پکڑا جاسکتا اس لیے پکڑنے کے لیے ٹیکس و پیچ دار شیشے اور پکڑنے والے شیشی آلات استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ مطلوبہ تعداد ورک کا تعین مشروک کی لمبائی اور کٹائی کی رفتار کو مدنظر رکھ کر کرنا پڑتا ہے (صفحہ 149) مشروک کی لمبائی اور مشروک کی حالت کو ٹیکوں کی مدد سے مقرر کیا جاسکتا ہے۔ کٹائی کی گہرائی باندھنے کے لیے سلپ گیج استعمال کی جاتی ہیں۔

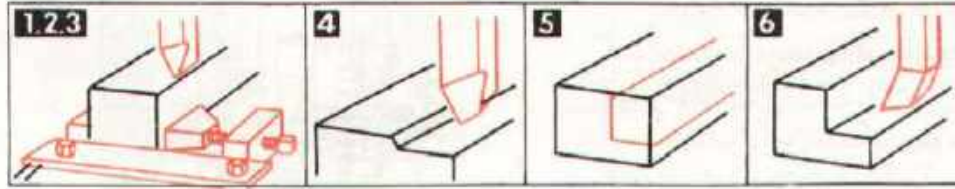

ترتیب عوامل :

تولز	عوامل	تولز	عوامل
سیدھا بائیں ہاتھ کا کھردری کٹائی کا ٹول، نوکدار شیشی کٹائی کا ٹول۔ سلپ گیج۔	لمبن اطراف کی کھردری اور تختی کٹائی کرنا۔	ٹیکس، پیچ دار شیشے اور پکڑنے والے شیشی آلات	1 چاب کو پکڑنا اور سیدھا درست کرنا۔
اُونچائی خط کشی، 90 کا گینا۔	کھتے سے (shoulder) کی نشاندہی کرنا۔	سیدھا بائیں ہاتھ کا کھردرا ٹول	2 کھردری کٹائی کے ٹول کو باندھنا
بائیں طرف مڑا تختی ٹول، سلپ گیج۔	کٹائی کے ٹول کو باندھنا اور کھتوں کی پلیننگ کرنا۔		3 مطلوبہ اونچائی تک آڑی پٹریاں باندھنا، تعداد دور مقرر کرنا، مشروک کی لمبائی، مشروک کی حالت، اور فیڈ باندھنا۔
ملاعم ریتی	پابری اتارنا		

تلچنے اور ہانچنے کے آلات : درنیر کیلیپر، گہرائی گیج، 90 کا گینا، سیدھی دھار (Straight edge)

چہت کو ناپنا اور جانچنا :


چہت کی پیمائش کی درستی، ہمواری اور عمودی پن کی جانچ عام طریقے سے درنیر کیلیپر، گہرائی گیج، سیدھی دھار اور 90 کے گینے سے کی جاتی ہے۔ کھتوں کے کنارے کی گہرائی بھی سلپ گیج سے جانچی جاسکتی ہے۔



سپرٹ لیول سے جانچنا : (Testing with spirit levels)

افقی خط سے چھوٹے زاویوں کے انحراف

(small angle deviations) کو جانچنے کے لیے

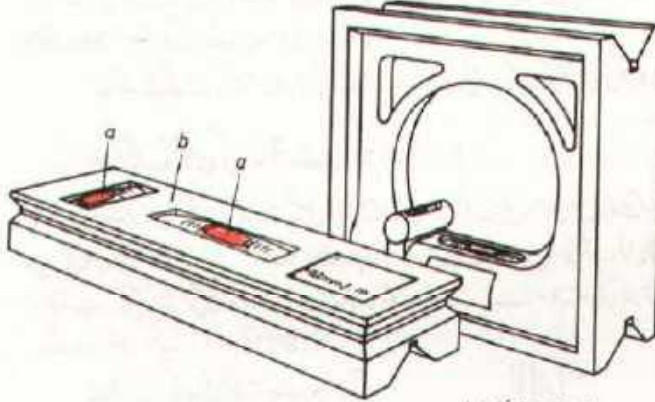

B 155. 2 - فریم لیول

B 155. 1 - دقیق سپرٹ لیول - 100 ملی میٹر - دھات کی باڈی

سپرٹ لیول مزوں ہوتا ہے۔ سپرٹ لیول مشینوں پر جانچوں کی سیدھی صحیح کرتے اور مشینوں کے پوز سے جوڑتے وقت استعمال کرتے ہیں۔ شکل (B 155. 1) میں دکھایا گیا دقیق سپرٹ لیول عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کو دوسرے عام اقسام کے باڈوں سے امتیاز کرنے کیلئے اس کو دقیق سپرٹ لیول (Precision spirit level) کہتے ہیں اور یہ کلاسی کے خول میں ہوتا ہے۔


فریم لیول (B 155. 2) سے عمومی خط کے انحراف

کا تعین کیا جاسکتا ہے۔ سپرٹ لیول کا خاص جز شیشے کی ایک بند ٹکلی (B 155. 3) ہوتی ہے۔ جو دھات کے خول میں لگی ہوتی ہے۔

شیشے کی یہ ٹکلی گلی سی مراب نما ہوتی ہے اور تھوڑی سی جگہ خالی چھوڑ کر اس میں ایٹھر (ether) مہر دیتے ہیں۔ اگر سپرٹ لیول کو پانی سے مہر جائے تو اتورا پانی شیشے کے ساتھ چپکنے کی وجہ سے آزادانہ نہیں بہ سکتا اور دوم سردیوں میں جم جاتا ہے۔ اس میں بلب ہمیشہ ممکن اور سچی حالت میں رہتا ہے۔ اس لیے شیشے کی ٹکلی کی سمت میں ہر تھپیل کے ساتھ ساتھ یہ بھی مختلف جگہوں پر نظر آتا ہے۔ شیشے کی ٹکلی پر کندہ اہلج سے ہوا سطح کے جھکاؤ کی خواندگی ہو سکتی ہے۔ بلب کے کنارہ نقطہ خواندگی ہوتا ہے۔ سپرٹ لیول کو افقی خط سے منحرف کرنے سے بلب دائیں یا بائیں حرکت کرتا ہے۔

سپرٹ لیول کی ملاپ والی سطحوں کو مشورہ شکل دی ہوتی ہے

تاکہ اس کو شیشوں پر بھی رکھا جاسکے۔

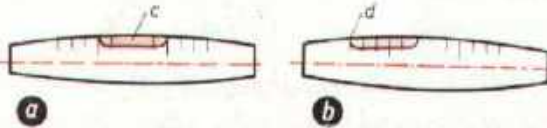

B 155. 3 - شیشے کی ٹیپ (a) - (b) افقی حالت میں بلب مرکزی حالت میں پر ہوگا۔

(c) - جھکاؤ کی حالت میں نقطہ خواندگی ہوگا۔

سپرٹ لیول کو استعمال کرتے وقت اس کی جانچنے کی قابلیت

(sensitiveness) کو جاننا چاہیے۔ بلب کے ایک درجہ یعنی ایک

کنندہ لائن کا انحراف 0.2 ملی میٹر فی میٹر کے برابر تھا ہر کرتا ہے اور

یہ سپرٹ لیول پر کندہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوتے کہ اگر ایک

میٹر کی لمبائی پر سطح کا جھکاؤ 0.2 ملی میٹر ہو تو بلب ایک درجہ خط کے برابر انحراف ظاہر کرے گا۔

مثال : 2.5 میٹر لمبے بیڈ والی مشین کو صحیح کرتے وقت 0.2 ملی میٹر فی میٹر جانچنے کی قابلیت والا سپرٹ لیول 3 درجہ نشان کا انحراف ظاہر کرتا


ہے۔ مشین کے بیڈ کے کنارے کے نیچے کتنے ملی میٹر رکھے جائیں تاکہ بیڈ افقی حالت میں آجائے ؟

حل : ایک میٹر لمبائی پر $0.2 \times 3 = 0.6$ ملی میٹر بیڈ کے نیچے رکھنے پڑیں گے۔

2.5 میٹر لمبائی پر $0.6 \times 2.5 = 1.5$ ملی میٹر نیچے رکھنے پڑیں گے


B 155. 5 - فریم لیول سے عمومی

حالت کو جانچنا۔

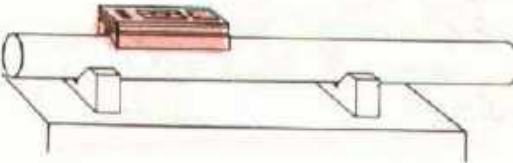

B 155. 4 - دقیق سپرٹ لیول سے

ایک شافت کی پیوہ کو صحیح کرنا۔

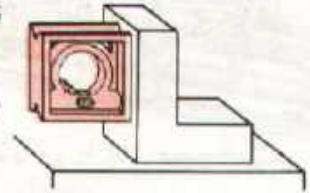



6 - سلاٹنگ مشین پر پرنز سے بنانا : (Manufacture of Parts on Slotting Machine)


اندرونی چھریاں، چابی کے راستے، اندرونی گھریاں، کھلی چھریاں (recesses) توں نما شکلیں بشمول دو سطحیں وغیرہ (B 156, 1) سلاٹنگ کے عمل سے بنائی جاتی ہیں۔ چونکہ سلاٹنگ مشین آہستہ کام کرتی ہے۔ اس لیے کثیر پیداوار کے لیے سلاٹنگ مشین کی جگہ بروچنگ مشین (Broaching Machine) استعمال کرتے ہیں۔ (B 156, 2)

اس کے ٹول کی تین حرکت عمودی ہوتی ہے اور چاب سے فیڈ اور کٹ کی گہرائی کی حرکات سرانجام دی جاتی ہیں۔

سلاٹنگ مشین کی ساخت : (B 156, 3)

چاب کو ٹیبل پر رکھا جاتا ہے۔ ٹیبل لمبائی کے رخ اور دائیں بائیں سمتوں میں حرکت کر سکتی ہے۔ چھوٹی مشینوں کی ٹیبل عموداً ابھی حرکت کر سکتی ہے۔ مزید برآں اس میں گولائی دار فیڈ (circular feed) بھی ہوتی ہے۔ ریم پر سلاٹنگ ٹول لگا کر آہستہ آہستہ اور ریم مشین کی باڈی پر لگے عمودی رہبر دستوں پر چلتا ہے۔ ریم کو اکثر ترقیبی حالت میں بھی باندھا جاسکتا ہے۔ جس سے نہ صرف عمودی بلکہ ترقیبی سطحوں کی بھی سلاٹنگ ہو سکتی ہے۔ جیسے کٹائی والی ڈوائی

(Blanking) وغیرہ۔ (B 156, 4)

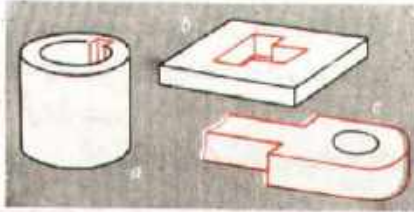


ہیں ڈرائیو کرینک کی حرکت سے پیدا ہوتی ہے۔ اسٹروک کی مختلف لمبائیاں حاصل کرنے کیلئے کرینک پن کو مختلف جگہوں پر لگایا جاتا ہے۔ فیڈ ڈرائیو سے ٹیبل کو لمبائی کے رخ دائیں بائیں اور سطحی حرکت دی جاتی ہے۔ فیڈ ڈرائیو میں ڈرائیو سے ملتی ہے۔ ایک ریچٹ گرائی جھٹکے سے حرکت منتقل کرتی ہے۔

B 156, 1 - سلاٹنگ سے بننے پر نہ جات کی مثالیں - (a) چابی کے رستے والی ریش۔ (b) کٹائی والی ڈوائی (blanking die)۔ (c) کٹینگ رڈ کا ہیڈ۔


B 156, 2 - سلاٹنگ کے عمل کے دوران حرکات (a) کام کرنے یا کٹائی کی سٹروک - (b) خالی سٹروک - (c) فیڈ کی حرکت - (d) ایڈجسٹنگ حرکت۔

سلاٹنگ کے ٹولز :


ٹھوس ٹول یا الگ سے لگی ٹول پتوں والے ٹول ہرلڈرز (B 156, 5) سلاٹنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سلاٹنگ ٹولز پر ویسے ہی زاویے یعنی کھینس وریج اور ریک اینجیل ہوتے ہیں۔ جیسے دوسرے کٹائی کے ٹولز پر ہوتے ہیں۔ کٹائی کی دھما کی شکل کا انحصار چاب کی شکل پر ہوتا ہے۔

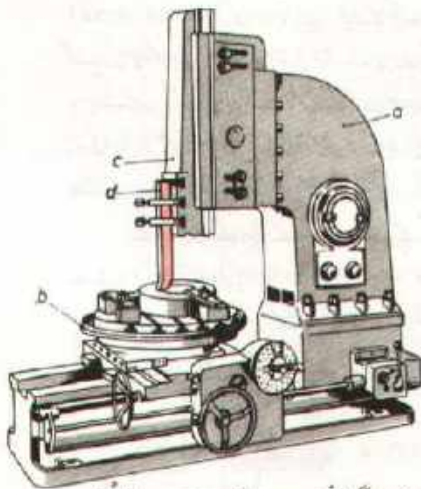

B 156, 3 - سلاٹنگ مشین: (a) ڈبڑی (Box) - (b) ٹیبل - (c) ریم (Ram) - (d) ٹول ہولڈر۔

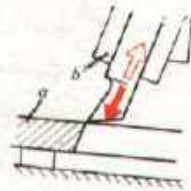

B 156, 4 - ترقیبی ریم سے سلاٹنگ کرنا۔ (a) چاب - (b) ریم بمع ٹول۔

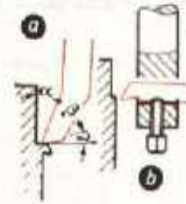


B 156, 5 - سلاٹنگ ٹولز۔ (a) ٹھوس سلاٹنگ ٹول - (b) الگ سے لگی ٹول ہٹ والا ٹول ہرلڈر۔ (Tool holder with inserted bit)




چابی کے راستوں کی سلائیٹنگ کرنا : (Slotting of Key ways)

مثال :
ورک آرڈر : کلچ کے بور میں پھسلوں چابی (sliding key) کے لیے چابی کا راستہ بنانا ہے۔ (B 157. 2)
چابی کا راستہ سلائیٹنگ مشین سے بنانا ہوگا۔

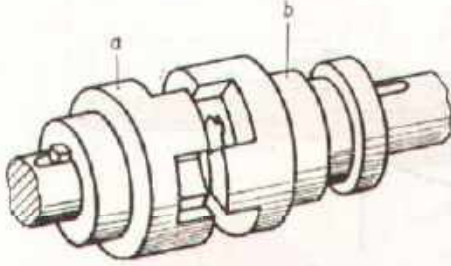


B 157. 1 - ڈوگ کلچ (Dog clutch) - کلچ کا ایک حصہ شافٹ کے بائیں طرف چابی سے تکیا ہوا ہے۔ (a) شافٹ کے دائیں طرف کلچ کا حصہ لمبائی کے ساتھ حرکت کر سکتا ہے۔

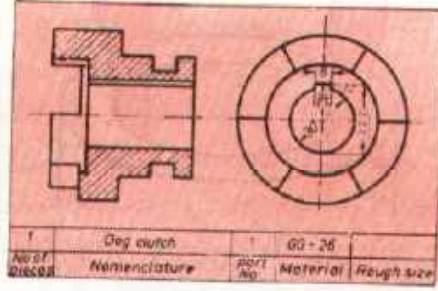

1	Dog clutch	60 - 26
No of pieces	Nomenclature	Part No. Material Rough size

B 157. 2 - ورک شاپ ڈرائیونگ۔

ترتیب عمل :

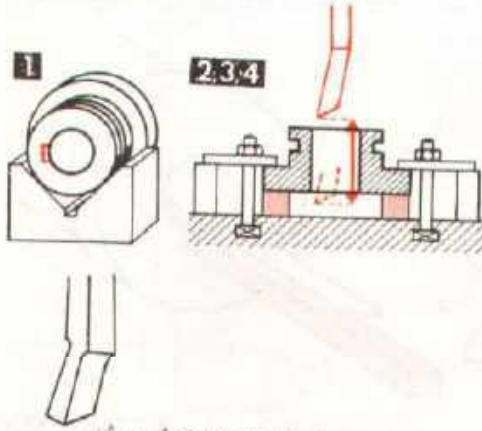

B 157. 3 - چھریوں کا شے والا ٹول۔

شمل	مطلوبہ
1	چابی کے راستے کی نشاندہی کرنا۔ اور چابی نکالنا، 90° کا گھومنا۔
2	چاب کو پکڑنا۔ چکیے، شیل کے متوازی بلاک۔ تھکنی پیچ۔
3	چھری کا شے والے ٹول کو پکڑنا۔ 8 فی میٹر پورا چھری کا شے والا ٹول۔
4	تعداد دو، سٹروک کی لمبائی اور سٹروک کی حالت بانڈھنا۔
5	ہاتھ کی فیڈ سے چابی کے راستے کی سلائیٹنگ کرنا۔

تاپتہ اور چاہنے کے آلات : 90° کا گھومنا، فورڈیئر کیلیپر، قیاسی انڈیکسٹر۔


چابی کے راستے بنانا :

چاب بانڈھتے وقت باہم مرکزی سیدھ کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اگر چابی کے راستے کی سلائیٹنگ مخروطی مرکز ہو جائے تو شافٹ، کلچ اور پھسلوں چابی صحیح طور سے اکٹھے نہیں جڑ سکتے۔ چابی کے راستے کی چھرائی کے مطابق سلائیٹنگ ٹول ہونا چاہیے۔ سٹروک کی لمبائی بانڈھتے وقت سٹروک کی چھوٹ کم سے کم منتقہ کرنی چاہیے۔ ٹیبل کو سلائیٹنگ ٹول سے خراب ہونے سے بچانے کے لیے چاب کے نیچے مناسب آؤسپنے متوازی بلاک رکھنے چاہئیں۔ سٹروک کے آغاز میں سٹروک کی چھوٹ اتنی رکھنی چاہیے کہ چاب کو فیڈ کرنے کے لیے مناسب وقت مل سکے۔ فیڈ کو ہاتھ سے کیساں پھلانا ہوتا ہے۔




چابی کے راستوں کو ناپنا اور جانچنا : (Measuring & Testing of keyways)

چابی کے راستے بنانے وقت بہت سی غلطیاں واقع ہو سکتی ہیں۔ جیسے چابی کے راستے کی چوڑائی اور گہرائی کی پیمائش صحیح نہ ہونا، چابی کے راستے کی بورس کے مطابق سیدھ درست نہ ہونا یا چابی کا راستہ منحرف المرکز ہونا۔

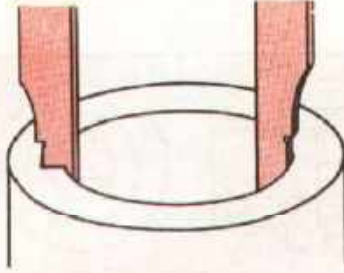


1-B 158. 1- چابی کے راستے کی گہرائی ورنیئر کیلیپر سے ناپنا۔

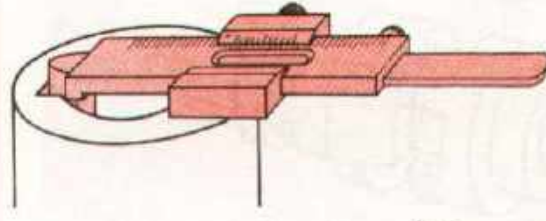


2-B 158. 2- اندرونی گہرائی گج سے چابی کے راستے کی گہرائی ناپنا۔

چابی کے راستے کی چوڑائی کو سلیپ گج کے ذریعے ناپا جاسکتا ہے۔
ورنیر کیلیپر سے چابی کے راستے کی گہرائی ناپتے وقت کیلیپر کے جبرسے مین مرکزی خط پر رکھنے چاہئیں۔ (B 158. 1) چابی کے راستوں کی گہرائی ناپنے کے لیے اندرونی گہرائی گج ایک موزوں پیمائشی آلہ ہوتا ہے۔ (B 158. 2)

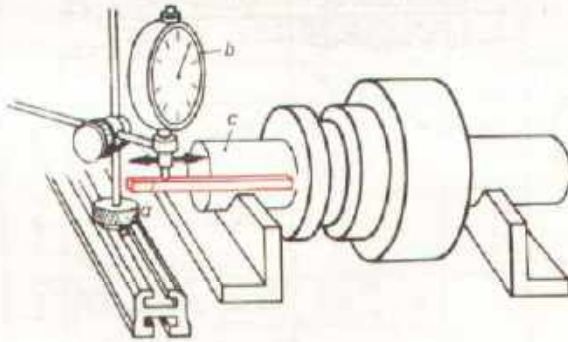

3-B 158. 3- چابی کے راستے کا بورس کے مطابق متوازی بن جانچنا۔

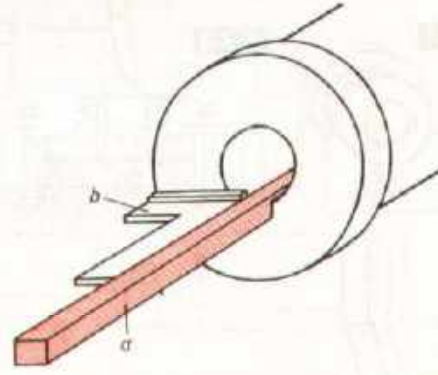

4-B 158. 4- فیس کے ساتھ چابی کے راستے کی زاویائی عانت کو جانچنا۔


(a) پیسوں چابی - (b) گھنٹا۔
چابی کے راستے کی بورس کے مطابق سیدھ کی جانچ مختلف طریقوں سے کی جاسکتی ہے۔ ڈائیل انڈیکٹر کے ساتھ جانچتے وقت (B 158. 3) کلچ کو ایک موزوں آزاد کشی مینڈرل پر لگا کر ایک پیسوں چابی کو چابی کے راستے میں لگا دیتے ہیں۔ آگے بڑھے ہوئے ان پرزوں کو اسی طرح دو برابر اونچائی واسلے V بلاکوں پر رکھتے ہیں۔ ڈائیل انڈیکٹر کی فیڈرین کو پیسوں چابی کے ایک سرے پر رکھ کر صفر درجہ پر سیٹ کر دیتے ہیں۔ اگر چابی کے راستے کی سیدھ بورس کے مطابق درست ہوگی تو ڈائیل انڈیکٹر کی فیڈرین کو چابی کی سطح کے ساتھ ساتھ پھسلانے سے ڈائیل انڈیکٹر کی سوئی کی خواندگی میں کوئی انحراف ظاہر نہیں ہوگا۔ اگر کلچ کا فیس اس کے بورس کے ساتھ گھنے میں ہو (B 158. 4) تو چابی کے راستے کی سیدھ کو پیسوں چابی کو چابی کے راستے میں داخل کر کے گھینے کی مدد سے فٹا سے روشنی گزرنے کے طریقے سے بھی جانچا جاسکتا ہے۔

چابی کے راستے کی مرکزی عانت کو اس طرح سے جانچتے ہیں جس طرح شافٹ پر چابی کے راستے کو جانچتے وقت سمت پلٹتے ہیں۔




7۔ بروچنگ کے طریقے: (Broaching Operations)

چھوٹے اور درمیانی پیمائش کے پرزوں پر کثیر پیداوار میں اندرونی اور بیرونی سطحوں کو عموماً بروچنگ سے کاٹتے ہیں (B 159, 1)۔ عام طور پر اندرونی بروچنگ سے مختلف اشکال یا متعدد چھریوں والے سوراخ بناتے ہیں۔ (B 159, 2)

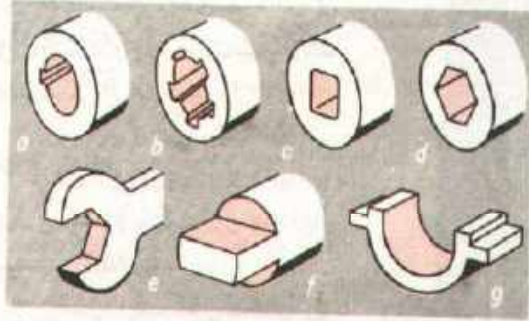


B 159, 1 - بروچنگ کی مثالیں (a) سے (d) اندرونی بروچنگ - (e) سے (g) بیرونی بروچنگ۔

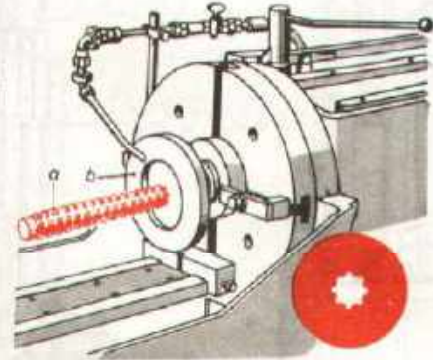

B 159, 2 - افقی بروچنگ مشین کا ہیڈ (a) بروچ (Broach) (b) بیرونی بروچنگ ٹول (c) چاب

متعدد کٹائی کے دندانوں والے بروچنگ ٹول کو کہتے ہیں۔ ایک کھردرے سوراخ (rough drilled hole) میں دبا کر داخل کرنے یا کھینچنے سے زائد میٹرل کاٹا جاتا ہے۔ موزوں پرزوں پر عموماً فلگ کی جگہ بیرونی بروچنگ (B 159, 3) کی جاتی ہے۔ بروچنگ ٹول کی دندانے دار سطح کو چاب کی بنائی جانے والی سطح پر پھلایا جاتا ہے۔

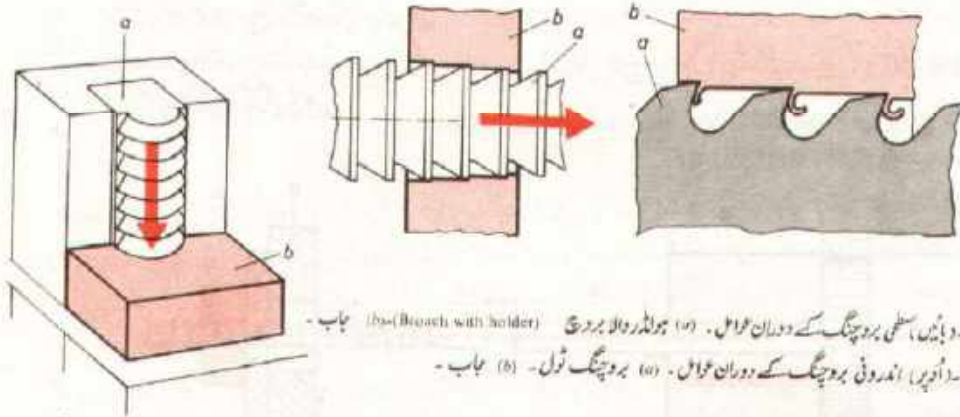


B 159, 3 - دایئیں، اصلی بروچنگ کے دوران عوامل۔ (a) ہولڈر والا بروچ (Broach with holder) (b) چاب - B 159, 4 - (اوپر) اندرونی بروچنگ کے دوران عوامل۔ (a) بروچنگ ٹول۔ (b) چاب۔

بروچنگ کے ذریعے مشیننگ کے تلبیل وقت میں صحیح پیمائش اور اونچے سطحی معیار کے پرزے بنائے جاسکتے ہیں۔ ہر شکل کے پرزے کیلئے ایک الگ بروچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بروچ بہت مہنگے ہونے کی وجہ سے یہ طریقہ صرف کثیر پیداوار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ (a) سے 120 چاب فی گھنٹہ کے حساب سے افقی بروچنگ مشینوں پر اور 100 سے 200 تک عمودی بروچنگ مشینوں پر بنائے جاسکتے ہیں۔ یہ مقدار خاص صورتوں میں بڑھائی بھی جاسکتی ہے۔



بروچنگ مشینیں : (Broaching Machines)

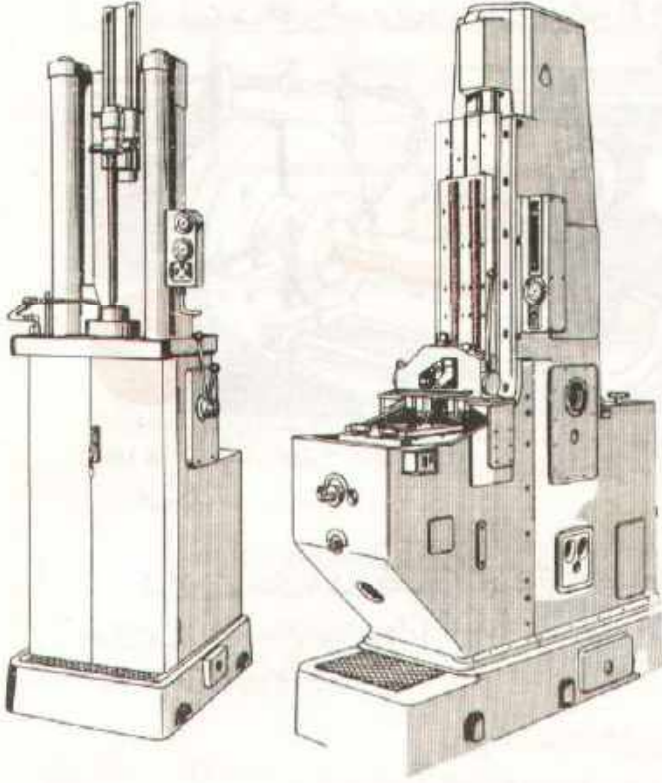

B 160, 1 - اندرونی عمودی بروچنگ مشین


B 160, 2 - بیرونی عمودی بروچنگ مشین

بروچ کو حرکت دینے کیلئے ان مشینوں پر صرف سیدھی رین حرکت ہوتی ہے۔ اس لیے ان کی ساخت بھی سادہ ہوتی ہے۔ چونکہ بروچ کے دندانوں کی پیمائش بتدریج بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے فیڈ کی حرکت بروچ میں ہی منتقل ہو جاتی ہے۔

اندرونی اور سطحی بروچنگ کیلئے عمودی اور افقی ساخت کی مشینیں ہوتی ہیں (B 160, 1 & 2)۔
مین ڈرائیو ریک یا سائڈ راکٹ ڈرائیو سے چلائی جاتی ہے۔ (B 160, 3)

اندرونی بروچنگ کے عمل کے دوران کٹائی کے دباؤ سے جابہ مشین کے میل پر دباؤ ہوتا ہے۔ اس لیے اکثر صورتوں میں اس کو الگ سے کھلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ سطحی بروچنگ کے دوران کیٹرفر دباؤ کی وجہ سے جاب کو صحیح طور پر جکڑنے کیلئے نگہباز کی ضرورت ہوتی ہے۔

بروچنگ کے لیے افقی یا عمودی بروچنگ مشین کے انتخاب کا اجماع حالات پر منحصر ہوتا ہے۔ افقی بروچنگ مشینیں سستی اور کثیر اوزن استعمال کی ہوتی ہیں۔ لیکن عمودی بروچنگ مشینوں کی نسبت ان کی پیداواری استعداد بہت کم ہوتی ہے۔ مزید برآں یہ ورکشاپ میں زیادہ جگہ گھیرتی ہیں۔

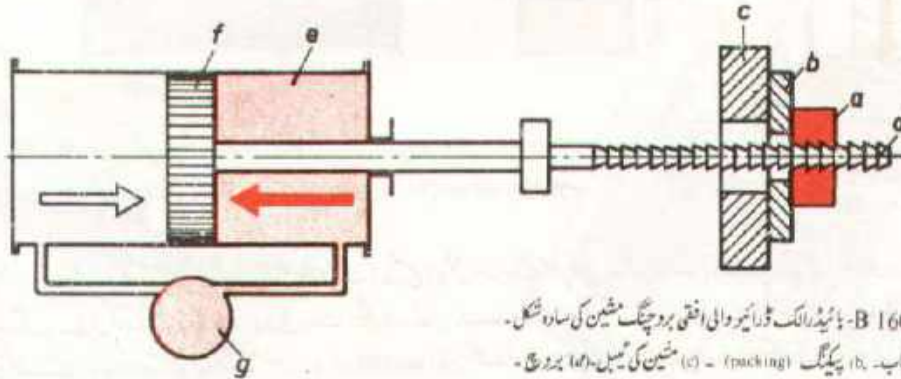


B 160, 3 - ہائیڈرولک ڈرائیو والی افقی بروچنگ مشین کی سادہ شکل۔

(a) جابہ، (b) پیکنگ (packing) - (c) مشین کی میل (M) بروچ -

(d) سنڈر (S) پین، (e) میل کا پمپ -




بروچنگ ٹولز : (Broaching Tools)

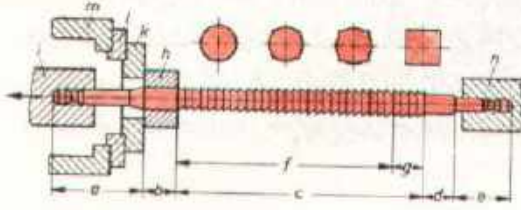

B 161.1 کام کے دوران بروچنگ (a) شینک (b) بروچنگ کا آنا ڈاکا حصہ یا پیش رہبر (c) وندانے والے سلسلہ (d) پچھلا رہبر (e) پکڑنے والا آخری حصہ (f) سہانی کا حصہ (g) بروچنگ اور جاب کو پکڑنا (h) ہاب (i) بروچنگ ہولڈر (j) پکڑنے والی پلیٹ (k) مشین باؤنڈری (l) بروچنگ کو واپس لانے والا گنگا۔

اندرونی بروچنگ کو بروچنگ ہولڈر میں شینک سے پکڑتے ہیں۔ بروچنگ کا آنا ڈاکا حصہ یعنی پیش رہبر (front pilot) کو کھردرے سوراخ میں آسانی سے ڈھیلی فٹ (running fit) کی طرح داخل کرنا چاہیے۔ اس طرح یہ جاب اور بروچنگ کو ایک سیدھ میں رکھتا ہے۔ لیجے بروچنگ کو چمک (sagging) سے بچانے کے لیے بروچنگ کو پلٹ پر ایک واپس لانے والے گنگے (retriever) میں پکڑا جاتا ہے۔

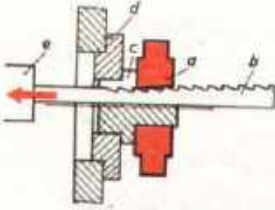

B 161.2 جابی کے رلے بنانے والے بروچنگ سے جابی کے رلے بنانا (a) جاب (b) جابی کے رلے بنانے والا بروچنگ (c) پکڑنے والی پلیٹ (d) پکڑنے والی پلیٹ (e) بروچنگ ہولڈر (Broach holders)

سلفی بروچنگ کے بروچنگ ٹولز یا ہولڈروں (Bar holders) میں پکڑے جاتے ہیں۔ بروچنگ ٹول کے وندانے سخت اور تیز ہونے کے ساتھ ساتھ بہت حساس ہوتے ہیں۔ ان کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے دوسری سخت اشیاء کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے۔ بروچنگ ٹولز کو ہمیشہ کلائی یا ندے وغیرہ پر احتیاط سے رکھنا چاہیے۔ بروچنگ کرنے سے متعلق ہدایات :

اندرونی بروچنگ کیلئے جاب میں اس طرح کھورا سوراخ کہتے ہیں کہ بورس کے باہر جاب کی سطح بورس کے ساتھ گنیے میں ہر اندرونی بروچنگ کی صورت میں بروچنگ کے مین نہ چل سکنے کی وجہ سے بروچ شدہ ہر زون کی بعد میں تسمی مشیننگ کرنی پڑتی ہے۔ بروچ شدہ سوراخ اپنا مشیننگ کیلئے حلالے کا کام دیتا ہے۔ بیرونی بروچنگ کیلئے ہر زون کو عمداً فلکٹور (fixtures) میں پکڑتے ہیں اور بروچنگ شروع کرنے سے پہلے جاب کو پکڑنے کے لیے جاب پر ناسب جگہ کا مینیا ہرنا ضروری ہے۔

کٹائی کی رفتار میٹرل کی قسم پر منحصر ہوتی ہے سخت میٹریل کیلئے کٹائی کی رفتار 1... 2 میٹر فی منٹ اور نرم میٹل اور لگی ٹولیاں، پیتل اور کانسی کیلئے 2... 10 میٹر فی منٹ ہوتی ہے۔ ٹھنڈا کرنے والا مائع کافی زیادہ مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ ٹھنڈا کرنے والا مائع مندرجہ ذیل مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جاب اور ٹول کو ٹھنڈا کرنا، رگڑ کو کم کرنا اور کٹرن کو ہٹانا۔

Calculation of machining time for the broaching process

بروچنگ کے عمل میں صرف وقت معلوم کرنا :

بروچنگ سے کٹائی کا وقت (t_m) بروچنگ کی لمبائی (وندانوں کے سلسلے کی لمبائی) اور کٹائی کی رفتار پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ مندرجہ ذیل طریقے سے معلوم کیا جاتا ہے۔

$$t_m = \frac{L}{CS} \text{ min.} \quad \text{بروچنگ کی لمبائی (میٹر)} \\ \text{کٹائی کی رفتار (میٹر فی منٹ)} ;$$

مثال : ایک بورس کے جاب (hub) میں ایک رینٹنٹوں کا بروچنگ کرنا مقصود ہے۔ مشیننگ کا وقت معلوم کریں۔ جبکہ بروچنگ کی لمبائی (وندانوں کے سلسلے کی لمبائی) 0.9 میٹر، کٹائی کی رفتار 2 میٹر فی منٹ۔


معلوم : $L = 0.9$; $CS = 2 \text{ m/min.}$

حل : $t_m = L/CS = 0.9/2 \text{ m/min} = 0.45 \text{ min.}$




بروچنگ کے ذریعے متعدد جھریوں والے سوراخ کرنا : (Broaching of Multiple Spline Bores)

متعدد جھریوں والی شافٹ (spline shaft) پر پھسلوں گراہی (B 162, 2) لگی ہوتی ہے۔ اس طرح گراہیاں اکثر گھیر کبوسوں میں لگائی جاتی ہیں۔ جہاں بہت زیادہ طاقت کو مستقل کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ٹرک کی ڈرائیو، آڈیو بائیل گھیر ٹرانسمیشن (Auto-mobile gear transmissions) شافٹ پر پھسلوں چابی کے راستے کے مقابلے میں متعدد جھریوں والی شافٹ پر چابی کے راستوں یعنی جھریوں کی گھرائی بہت کم ہوتی ہے۔ جس سے شافٹ کو کم ہونے اور مروڑنے والی طاقت (torque) تمام محیط پر یکساں تقسیم ہو جاتی ہے۔ جھریوں کے خدو خال (spline profile) کے معیار مقرر کر دیے گئے ہیں۔

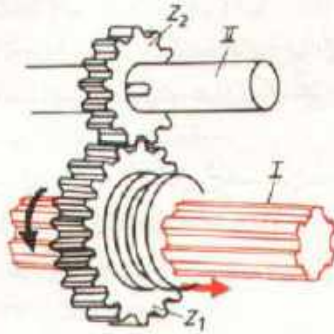

B 162, 2 - پھسلوں گراہی کے کام کرنے کا طریقہ شافٹ II پر گراہی Z₂ لگی ہوتی ہے۔ شافٹ I پر پھسلنے والی گراہی Z₁ لگی ہوتی ہے۔

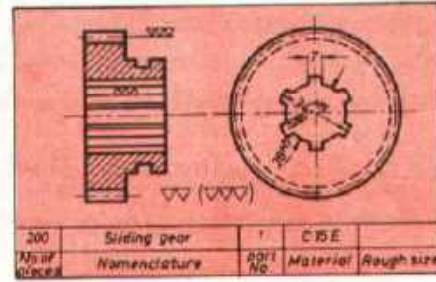

B 162, 1 - درک شاپ ڈرائیو

مثال :

درک آرڈر پھسلوں گراہیوں (B/62.1) میں متعدد جھریوں والے سوراخ بنانا مقصود ہیں۔

ایک جاہ کو بنانے کے لیے سلائنگ کے طریقے کا انتخاب زیادہ موزوں ہوگا۔ چونکہ اس صورت میں زیادہ تعداد میں جاہ بنانا منطوق ہے اس لیے بروچنگ کا طریقہ کفایت شعار طریقہ ہوگا۔ اندرونی بروچنگ کے دوران برنج کے حصے نہ پلے کا امکان ہوگا۔ جن جاہوں کی پیمائش کی زیادہ دقتی مقصود ہو۔ ان پر بروچنگ کرنے کے بعد دیگر عوامل سے شتمی حالت میں بنایا جاتا ہے۔ اس لیے پیداواری عوامل میں بروچنگ سب سے پہلا عمل ہوتا ہے۔

پھسلوں گراہیوں کی بناوٹ کے لیے ترتیب عمل :

عملے	ٹولز
1	خراوشین یا نیم خود کار خراوشین
2	بروچنگ مشین
3	خراو یا کیپشن لیٹھ مشین
4	گیر فلنگ مشین
5	ہیٹ ٹریٹمنٹ (Heat Treatment)
6	سائ مشینیں

متعدد دندانوں والی شافٹ کو ہا پینا :


کثیر پیداوار میں ہا پینے کے لیے سٹیپ گیجر اور گرائی دار گیجر استعمال کرتے ہیں۔



8- گرائینڈنگ کے طریقے : (Grinding operations)

ٹول کو تیز کرنا اور سخت سے سخت اور نرم سے نرم پر زوں کی رگڑائی کے لیے گرائینڈنگ کا عمل ایک خاص عمل ہے۔ جابوں کی سطحوں پر سے غیر ہموار جگہوں کو ختم کرنے یا سطحوں کی گولائی یا ہموار پر زوں کی بہت زیادہ درست پیمائش اور اعلیٰ سطحی معیار حاصل کرنے کی غرض سے گرائینڈنگ کرتے ہیں۔ (B 163, 1)

پرزوں کی گرائینڈنگ کرنا
ٹول کو تیز کرنا

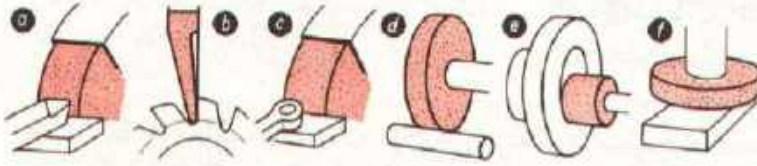

B 163, 1 - گرائینڈنگ کے عمل کی مثالیں۔
(a) ٹرننگ ٹول کو تیز کرنا (b) فلٹک کٹر کو تیز کرنا۔
(c) لیور کی باہری آٹاری (d) شافٹ کی چین ٹاکر گرائینڈنگ
(e) بیل کی اندرونی گرائینڈنگ۔ (f) چپ کی سطح کی گرائینڈنگ۔

گرائینڈنگ کٹائی کا ایک عمل ہے۔ ایک گھومنے والا سان کا پہیہ (Rotary grinding wheel) موم گرائینڈنگ ٹول کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ سان کا پہیہ خراشی مادوں کو جڑ کر باہر کرنا اور ہیرے ذروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ کٹرن کی کٹائی کرتے ہیں (B 163, 2) سان کے پھینے کی بہت زیادہ حسیلیت رفتار سے بہت زیادہ رگڑ پیدا ہونے سے کٹرن یا براہ شرف گرم ہو جاتا ہے۔

سان کے پھینے کے اجزا :

سان کے پھینے میں خراشی مادوں (abrasives) کے سخت اور ٹوکیٹے ریزسے (abrasive grains) جڑنے والے ٹیریل (bonding material) سے اکٹھے جے ہوتے ہیں (B 163, 3)

خراشی مادے : (Abrasives)

خراشی مادوں کی اقسام (type of abrasives) خراشی مادے سے قدرتی اور مصنوعی ہوتے ہیں۔ قدرتی خراشی مادے قدرتی کو رڈم (Natural corundum) اور اہری ہوتے ہیں۔ معدنیاتی پتھر (Quartz) ریتلے پتھر میں قدرتی خراشی مادے کی حالت میں ملتا ہے۔ عام طور پر سان کے پھینے کے لیے مصنوعی خراشی مادے ہی استعمال ہوتے ہیں۔

بجھا ہوا کو رڈم (fused corundum) (ایومینیم آکسائیڈ)

یہ بجلی کی بجٹی میں ایلمینا (alumina) سے بنایا جاتا ہے۔ عام کو رڈم NK اور اچھے درجے کے کو رڈم EK میں آسانی پہچان ہو سکتی ہے۔

سلیکان کاربائیڈ (silicon carbide) کو رڈم۔

یہ ریتی کو رڈم اور کاربن پڈر سے بنایا جاتا ہے۔ اس کا رنگ سیاہی یا سبز ہوتا ہے۔ اس کے اجزا ہیرے کی طرح

چمک دار ہوتے ہیں۔

خراشی مادے کا انتخاب : (Selection of Abrasives)

خراشی مادہ چکیوں میں پسایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے پلے ہوئے ذرات کو تحبب یعنی طازوار (granulation) کے نام سے پکارتے ہیں۔ کھورنے یا ملائم سان کے پھینے بنانے کیلئے خراشی ذرات کو چھان کر الگ کرتے ہیں۔

چھین کی مثال کے نمونوں جن میں سے ذرہ گرتا ہے اسکے مطابق اس تحبب کا عربی کے اعداد (T 164) پر دکھا جاتا ہے

تحبب (granulation) کا انتخاب :

اس سے گرائینڈنگ کی استعداد اور سطحی معیار پر اثر پڑتا ہے (T 165, 1)

کھوردار تحبب : (course granulation)

گرائینڈنگ کی زیادہ استعداد لیکن سطح کھورری بناتا ہے۔

عمدہ تحبب : (fine granulation)


گرائینڈنگ کی کم استعداد لیکن سطح ملائم بناتا ہے۔

B 163, 4 - ذرات کے حجم کی مثالیں۔

(ڈرے کر کے دکھانے گئے ہیں۔)



B 163, 3 - سان کے پھینے کے اجزا (a) ریزسے (grains) (b) جڑنے والے ٹیریل (bonding material)

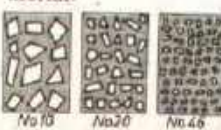



سان کے پیٹے کے خراشی ماڈول کو جوڑنا : (Bond of Grinding Wheel)

لاعداد خراشی ماڈول کو جوڑنے والے میٹریل (Bonding Material) میں لاکر سان کے پیٹے کی شکل بنائی جاتی ہے۔

ڈیٹریٹاٹڈ (Vitrified Bond) یہ فلڈ سپار (feldspar) کے میٹریل اور حدیاتی پتھر پر مشتمل ہوتا ہے۔ خشکی دیکھتے ہوئے پیٹوں کو چکایا جاتا ہے ڈیٹریٹاٹڈ تقریباً 75 فیصد سان کے پیٹے بنا کر جلتے ہیں۔ یہ پیٹے جھٹکا اور چوٹ لگنے سے ٹوٹ جاتے ہیں مگر زیادہ درجہ حرارت برداشت کر سکتے ہیں۔

منسل بانڈ (Mineral bonds) میگنیشیاٹ پر جوڑنے والا میٹریل جوتا ہے کھلی ہوا میں سخت ہر جاتا ہے۔ ان کے لیے نمی موزوں نہیں ہے اور خشک گرائنڈنگ کے لیے موزوں رہتے ہیں۔


سیلیکٹ بانڈز میں بنیادی جز سر ڈیویم سیلیکٹ ہوتا ہے۔ اس پر پانی اثر نہیں کرتا اور میٹرو ماگنیٹ گرائنڈنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ آرگینک بانڈز (Organic bonds) یہ لاکھریکا لائٹ اور رابر پر مشتمل ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ سخت اور لچکدار ہوتے ہیں اس لیے کھلی ہوا میں پیٹے بناتے اور ٹیکسٹیل جگوں کی گرائنڈنگ کے لیے بہت موزوں ہوتے ہیں۔ زیادہ حرارت پر کام کرنے کے لیے لاکھریکا لائٹ بانڈز موزوں رہتے ہیں۔ رابر اور لاکھ کے ڈرات زیادہ درجہ حرارت پر چیک جاتے ہیں۔

بانڈز کا انتخاب گرائنڈنگ کے طریق کار پر منحصر ہوتا ہے۔ جیسے لوہے گرائنڈنگ، ہیلن نما اور سٹینل گرائنڈنگ اس کے علاوہ گرائنڈنگ کے جانے والے میٹریل پر اور سان کے پیٹے اور جاناب کے درمیان متعلقہ سطح کے سائز پر سان کے پیٹے کی سختی (Hardness of Grinding Wheel) گرائنڈنگ کے دوران اگر ڈرنے کے بعد ہوجائیں تو کٹائی کے پڑھتے ہوئے دباؤ سے جوڑنے والے میٹریل سے الگ ہو کر باہر نکل آتے ہیں۔ سان کے پیٹے کا نرم یا سخت ہونا خراشی ڈرات کی سختی کے سوال سے نہیں ہوتا بلکہ کٹائی کے نرم یا سخت ہونا ہے۔ نرم سان کے پیٹوں کی نسبت سخت سان کے پیٹوں کے بانڈز مضبوط ہوتے ہیں۔ سختی کا درجہ الفاظ سے ظاہر کرتے ہیں۔ (T 164, 1) سختی کے درجے کا انتخاب (Selection of degree of hardness) کند اور گھٹے ہوتے


ریزوں کو بانڈ سے الگ ہو کر تیز ڈرنوں کے لیے جگہ بنانی چاہیے۔ اس لیے :
نرم سان کے پیٹے سخت میٹریل گرائنڈ کرنے کے لیے
سخت سان کے پیٹے نرم میٹریل گرائنڈ کرنے کے لیے
بڑی متعلقہ سطحوں سے ڈرتے جلدی کند ہو جاتے ہیں اور اسی لیے بڑی سطحوں پر نرم سان کے پیٹے استعمال کرتے ہیں۔ قدرتی سختی اور کام کی سختی کا فرق سان کے پیٹے کی سختی کے بارے میں بات کرتے وقت معلوم ہونا ضروری ہے۔ قدرتی سختی سان کے پیٹے کی ساکن حالت میں سختی ہوتی ہے۔ کام کی سختی محیط کی رفتار پر منحصر ہوتی ہے۔ محیط کی رفتار کی کمی سے سان کا پیٹہ نرم نظر آتا ہے۔

سان کے پیٹے کے ڈرات کی بناوٹ (structure of Grinding wheel) ایک مخصوص جگہ پر خراشی ڈرات جوڑنے کے میٹریل اور غلار یا مسام (pores) کی تقسیم کو بناوٹ (structure) کہتے ہیں B 164. 2 اجزاء کے ڈرات میں درمیانی فاصلہ زیادہ ہر تو اس کو کھلی بناوٹ (open structure) کہتے ہیں۔ اور اگر فاصلہ کم ہو تو گنجان بناوٹ (dense structure) کہتے ہیں کھلی بناوٹ والا سان کا پیٹہ گنجان بناوٹ والے پیٹے کی نسبت زیادہ ٹھیکہ جگہ ہر جاتا ہے۔ بناوٹ کی تقسیم پیٹے پر عربی حروف سے لکھی جاتی ہے۔ T 164. 1

بناوٹ کا انتخاب : (selection of structure) زیادہ کٹائی کے لیے زیادہ کھلی بناوٹ ہونی چاہیے تاکہ اترا ہوا براہ مساموں میں سما سکے۔
T 164. 1 سان کے ڈرات ، سختی اور بناوٹ

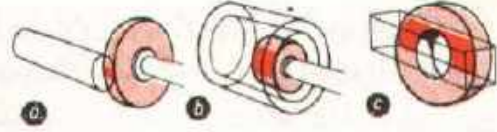

B 164. 1 - سان اور جاناب کے درمیان متعلقہ سطح (a) کم متعلقہ سطح (b) بڑی متعلقہ سطح (c) زیادہ متعلقہ سطح (اندرونی گرائنڈنگ میں کم (d) بڑی متعلقہ سطح (سٹریٹس گرائنڈنگ)۔

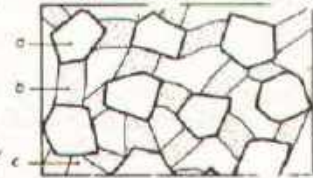


B 164. 2 سان کے پیٹے کی بناوٹ بڑن کے دکھائی گئی (a) ریزہ (b) بانڈ (c) غلار

بناوٹ (structure)	سختی (hardness)	ڈرات (grains)
1 to 0	G F E	بہت نرم 12 10 8
3 to 2	K J I H	نرم 24 20 16 14
5 to 4	O N M L	درمیانہ نرم 60 50 46 36 30
7 to 6	S R Q P	سخت 120 100 90 80 70
9 to 8	W V U T	بہت سخت 240 220 200 180 150
	Z Y X	سخت ترین 600 500 400 320 280



سان کے پتیے : (Grinding wheels)

سان کے پتیوں کی اشکال: (Shapes of Grinding Wheels)
گرائینڈنگ کے مختلف عوامل کیلئے مختلف سائزوں اور اشکال کے سان کے پتیے ہوتے ہیں (B 165, 1) سان کے پتیوں کی شکل اور پیمانوں کا معیار مقرر کر دیا گیا ہے۔

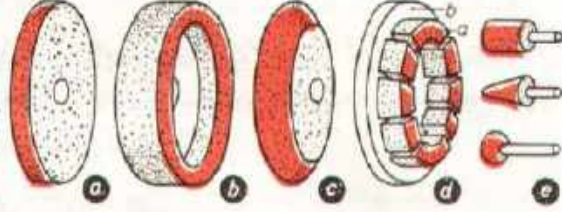

سان کے پتیے کی خدمتوں کے ناموں کی مثالیں :

سیدھا سان کا پیسہ قطر (D)=250 ملی میٹر، چڑائی (B)=25 ملی میٹر،
برڈ (L)=76 ملی میٹر، عمدہ درجے کا کوئٹم EK فورت 46 سٹینٹ L، درمیان
بناوٹ (M، 4)، ہانڈ ٹریٹمنٹ (Ke) سان کی پوری تفصیل یوں ہوگی
250 × 25 × 76 DIN69 120EK46L4Ke

سان کے پتیوں کی سنگھداشت :

سان کے پتیے بھر بھر سے (Brittle) ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو
جھکوں اور چڑوں سے بچانا چاہیے۔ ان کو سنگھ جگہ پر رکھنا چاہیے۔

سان کے پتیے کو مشین پر لگانا: (mounting of Grinding wheels)


مشین کی سپینڈل پر لگانے سے پہلے سان کے پتیے کو آواز کے ٹیسٹ (B 165, 2)
سے پرکھ لینا چاہیے۔ سان کے پتیے کے مجموعہ ٹیسٹ اور پھر اسے باج کی اچھی سطح
حاصل کرنے کے لیے اس کو متوازن ہونا چاہیے (B 165, 3) سان کے پتیے کو
گرائینڈنگ مشین کی سپینڈل پر کھولنے خواہے جسے نلیج قوسوں (hollow-
turned flange discs) میں چکاتے ہیں (B 165, 4)

T 165, 1 - سان کے پتیے کا انتخاب کرنے کے اصول (مشین گرائینڈنگ)

(DIN 69 102) سے ماسخو)


سان کے پتیے کا قطر (ملی میٹر میں)			بیرونی گرائینڈنگ میٹر میں
350	450.....350	600.....450	
350	EK 50 L	EK 46 L	سخت شدہ سٹیل
350	NK 50 M	NK 46 M	غیر سخت شدہ سٹیل
350	SC, EK 50 Jot	SC, EK 46 Jot	کاسٹ آئرن
سان کا قطر (ملی میٹر میں)			اندرونی گرائینڈنگ میٹر میں
16	36.....16	80.....36	
16	EK 60 K	FK 46 Jot	سخت شدہ سٹیل
16	NK 60 L	NK 46 Jot	غیر سخت شدہ سٹیل
16	SC 60 Jot	SC 46 T	کاسٹ آئرن
سان کا قطر (ملی میٹر میں)			سرلیس گرائینڈنگ میٹر میں
200	200	200	
200	EK 46 Jot	EK 30 Jot	سخت شدہ سٹیل
200	EK, NK 46 K	FK, NK 24 K	غیر سخت شدہ سٹیل
200	EK, SC 46 T	EK, SC 30 Jot	کاسٹ آئرن

B 165, 1 - سان کے پتیوں کی مختلف مثالیں - (a) سیدھا سان کا پتیہ
عموماً سنگ چٹری سطحیں گرانے کے لیے ہوتا ہے۔ (b) پیلا نا سان جڑانے
کی سطح کے لیے ہوتا ہے۔ (c) گولائی دار مشین نا سان یہ قسم کی گولائی
کی شکل والی ہوتی ہے۔ (d) مکھوسے دار مشین نا سان کا پتیہ جو بڑے
پرزوں کی سطحیں گرائینڈ کرتے ہیں۔ مکھوسے 'a' ڈگھار پیٹ 'b' پر چکے
ہوتے ہیں، اشکال گرائینڈ کرنے کے لیے اکیلے سان کے پتیے (a) لگ
سے لگائے گئے، ان کو کب وارڈ ناٹ پر لگا کر ہاتھ سے دھری تو کٹ دیتے ہیں

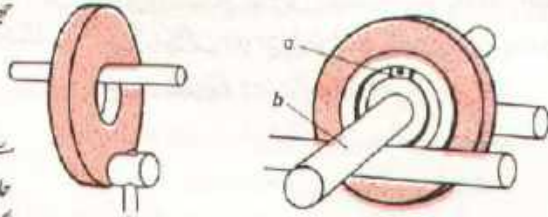

B 165, 2 - آواز کا ٹیسٹ آزاد رکھنا
بیرا سان کا پیسہ میٹ کی پورٹ پر ایک
صاف آواز دینا ہے۔ ٹیپا آئی سان کے
پتیے آواز میں دیتے۔

B 165, 3 - سان کے پتیے کو متوازن کرنا
(balancing) - (a) مخالف وزن (counter-
weight) (b) توازن موٹر (balance)
اوزان ایک گول چھری میں کھاسے پاسکتے
ہیں اور چھریوں سے جڑے جلتے ہیں۔

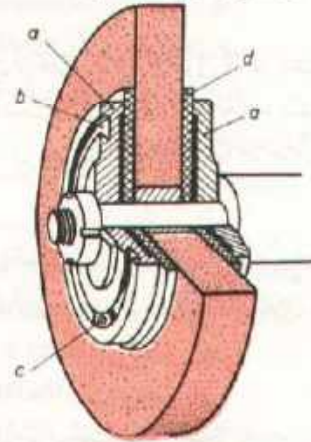

B 165, 4 - سان کے پتیے کو سپینڈل پر لگانا - (a) کولڈنگ
والے نلیج - (b) گول چھری - (c) مخالف وزن - (d) لگنے
پر ہوتے پیمانے کی پیکنگ۔



سان کے پیتوں کی ڈریسنگ کرنا : (Dressing of grinding wheel)

سان کے پیتے کے غیر گول حصوں اور چکے حصوں کی درستگی کی جاتی ہے تاکہ ہم مرکز چلیں اور کٹائی کی استعداد بھی بڑھ سکے۔ ڈریسنگ ٹولز کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں۔ سخت سٹیل کے چرخ دار ڈریسر (fluted hard steel dresser) کھردری گرائینڈنگ کے سان کے پیتے درست کرنے کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ ہیرے کی لوک والے ڈریسر بہت زیادہ درست ڈریسنگ کیلئے موزوں ہوتے ہیں (B 166.1)۔

سان کے پیتے کی محیطی رفتار :

سان کی محیطی رفتار کو کٹائی کی رفتار بھی کہتے ہیں۔ اس کو میٹر فی سیکنڈ سے ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً 25 میٹر فی سیکنڈ۔

بہت زیادہ محیطی رفتار پر مرکز سے دور کروی طاقتوں (Centrifugal

forces) کے بڑھنے سے سان کے ٹوٹنے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔

اس طرح سے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے سے ٹکڑے کا باعث بن سکتے ہیں۔


خاصی تیار ہونے کے تحت مختلف ہانڈنگ میٹریل اور گرائینڈنگ کے طریقوں

کے لیے زیادہ سے زیادہ مخصوص رفتار مقرر کر دی گئی ہے۔ روٹریٹا ٹیڈ اور

نہایت ہانڈنگ کے سان کے پیتوں کے لیے زیادہ سے زیادہ رفتار برائے

ہینڈ گرائینڈنگ 30 میٹر فی سیکنڈ ہے۔ شروع میں استعمال سے پھلے

ہر سان کے پیتے کو 5 منٹ تک غالی چلا کر پیک لینا چاہیے

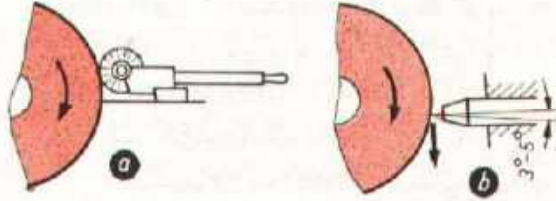

B 166.1 - سان کے پیتوں کی ڈریسنگ کرنا۔ (a) سٹیل کی ہیروں سے ڈریسنگ کرنا۔

(b) ہیرے سے ڈریسنگ کرنا۔

محیطی رفتار معلوم کرنا :

$CS_s =$ سان کی محیطی رفتار میٹر فی سیکنڈ میں

$D =$ سان کے پیتے کا قطری میٹروں میں

$n =$ سان کے پیتے کے چکر فی منٹ

مثال : سان کے پیتے کا قطر = 275 ملی میٹر، چکر فی منٹ = 1700 تو رفتار کٹائی کی CS_s معلوم کریں۔

$$CS_s = \frac{\pi \times D \times n}{1000 \times 60} = \frac{3.14 \times 275 \text{ mm} \times 1700 \text{ Rpm}}{1000 \times 60} = 25 \text{ m/Sec.}$$

ٹولز کو تیز کرنا : (Sharpening of Tools)

اکثر ٹولز پر "اکثر تیز کریں" لکھا ہوتا ہے جیسے ٹانگ کٹروں پر کند ٹول مشیننگ کا وقت بڑھاتے ہیں اور غلط کاتتے ہیں۔ اگر ٹول کی دھار بہت زیادہ گھس جائے تو تیز کرنے کے لیے بہت زیادہ میٹریل گرائینڈ کرنا پڑے گا۔ اس طرح تیز کرنے سے نہ صرف قیمتی سٹیل ضائع ہوگا بلکہ گرائینڈنگ کے دوران حرارت سے دھار کے نرم ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے جس سے کٹائی کی استعداد بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ٹول کو بروقت دوبارہ تیز کرنا سونپنا ضروری ہے۔

ٹول گرائینڈنگ کی مشینیں :

ایک دھار والے ٹولز کی ہاتھ سے گرائینڈنگ کرنے کے لیے اصولی طور پر پیڈ شکل گرائینڈنگ مشین استعمال کرتے ہیں مثلاً چینی، ٹرانگ اور شپنگ کے ٹول وغیرہ کیلئے (صفحہ 30) عمودی کالم پر افقی حالت میں گرائینڈنگ سپنڈل لگی ہوتی ہے جس کے ایک یا دونوں سروں پر سان کے پیتے لگے ہوتے ہیں۔ ٹول کی ایک طرف سے دوسرے طرف لگے ہوتے ہیں۔

یونیورسل ٹول اور کٹر گرائینڈر : (Universal tool and cutter grinder)

اس پر متعدد دھاروں والے ٹول تیز کرتے ہیں جیسے ریبرنگ کے کٹر اور موس (Taps) وغیرہ ٹول کو تیز کرنے کیلئے ٹول کو جکارتے ہیں اور رہروں کے ذریعے مثبت طور پر سان کے پیتے کی طرف بڑھاتے ہیں (صفحہ 127)۔

سان کے پیتوں کا انتخاب :

ٹول کو تیز کرنے کیلئے درمیانی سختی اور درمیانے ذرات کے کوڈم کے سان کے پیتے استعمال کیے جاتے ہیں عام طور پر ٹولز جیسے خراہ یا بلینڈنگ کے ٹولز کو پھلے کھردرے سان کے پیتے اور بعد ازاں عمدہ سان کے پیتے پر تیز کرتے ہیں۔



سان کے پھینے کی کٹائی کی رفتار اور چکر فی منٹ : (Cutting speed and R. pm. of Grinding wheels)

T 167.1 سے کٹائی کی رفتار دریافت کی جاسکتی ہے۔ چکر فی منٹ جدول سے باسبب کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔

چکر فی منٹ معلوم کرنا : سان کے پھینے کے چکر فی منٹ : $n = \frac{CS_g \times 1000 \times 60}{\pi \times D}$ Rpm.

مثال : 150 ملی میٹر قطر کا سان کا پھینے 20 میٹر فی سیکنڈ کٹائی کی رفتار چلتا ہے۔ چکر فی منٹ معلوم کریں۔

حل : $n = \frac{CS_g \times 1000 \times 60}{\pi \times D} = \frac{20m/Sec \times 1000 \times 60}{3.14 \times 150 mm} \approx 2550$ Rpm.

ٹول تیز کرنے کے اصول :

- 1 سان کے پھینے کے سامنے پھتے پر گرائینڈ کریں۔ ایسا کرنے سے باہری پیدا ہوتی ہے۔
- 2 حرارت سے بچنے کے لیے دیا ڈکم رکھیں۔
- 3 ٹول گرائینڈنگ کے دوران ٹھنڈا کرنا یا مائع کی کافی مقدار استعمال کرنی چاہیے۔ ناکافی مقدار سے چاب کی سطح پر کھچاؤ کی دراڑیں (Tension Cracks) پڑجاتی ہیں۔ گرائینڈنگ کے عمل کا بہتر مشاہدہ کرنے کیلئے اکثر خشک گرائینڈنگ کرنی چاہیے۔ خشک گرائینڈنگ کے دوران چوٹوں بہت زیادہ گرم ہو جاتے ہیں ان کو پانی میں ٹھنڈا نہیں کرنا چاہیے ورنہ کھچاؤ کی دراڑیں پڑھائیں گی۔
- 4 احتیاطی تدابیر کو ملحوظ رکھیں۔ (صفحہ 168)

گرائینڈنگ کے ذریعے چابوں کو درست کرنا : (Fettling of workpieces)

سکھوں پر ڈھلانی کے چوڑ پریس کی باہری یا دوسری کھردری سطحوں کو گرائینڈنگ کے ذریعے درست کرنے کے طریقے کو فیتلنگ (Fettling) کہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے دستی جابوں کو پیڈسٹل گرائینڈرز پر گرائینڈ کرتے ہیں۔ وہ چاب جو بہت بڑے ہوں جیسے بڑی اور پیچیدہ ڈھلانیوں، ریل کی لائنیں یا شیل کے بننے پر زہ جات وغیرہ کے لیے نقل پذیر گرائینڈرز (portable grinder) (B 167.1) استعمال کرتے ہیں۔ نقل پذیر گرائینڈرز کا سان کا پھینے موٹر سے لپک دار شافٹ کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ لپک دار شافٹ کو تمام سمتوں میں ربر کی نالی کی طرح سان کے پھینے کے ساتھ ساتھ گھمایا جاسکتا ہے۔ کھردری سطحوں کی بگڑائی عموماً کھردری گرائینڈنگ سے ہی کرتے ہیں۔ لپک دار شافٹ والے گرائینڈرز سے ڈائز اور ساپچوں کی گرائینڈنگ بھی کرتے ہیں۔

T 167.1 ہاتھ سے گرائینڈنگ اور فیتلنگ (fettling) عوامل کے لیے رفتار کٹائی اور ہانڈ :

طریقہ گرائینڈنگ	چاب کا میٹرل	ہانڈ	میٹرل سیکڑ میں کٹائی کی رفتار
ٹول گرائینڈنگ	ٹول سٹیل ہائی سپیڈ سٹیل سینسٹو کاربائیڈ	{	25 15
			25 15
			45
ہاتھ سے گرائینڈنگ فیتلنگ اور باہری ڈکڑ کرنا	ہکی دھاتیں کاسٹ آئرن کاسی سٹیل ڈم کاسٹ آئرن	{	15
			25
			30



B 167.1 - لپک دار شافٹ والا گرائینڈرز



گرائینڈنگ کے دوران ٹھنڈا کرنے کا عمل : (Cooling during grinding)

گرائینڈنگ کے دوران اکتے ہوئے شراروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ پوزے اور سان کے درمیان رگڑ سے بہت زیادہ حرارت پیدا ہوتی ہے۔ یہ پیدا شدہ حرارت سان کے پینے اور جاب کو منتقل ہوتی ہے۔ بہت زیادہ حرارت سے سان کا پتہ بچھٹ سکتا ہے۔ جاب ٹیڑھا ہو سکتا ہے۔ سخت جابوں کی سختی زائل ہو سکتی ہے۔ جابوں پر اینڈنگ کے رنگ کے نشان جابوں کے گرم ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔


حرارت کو زائل کرنے کے لیے ٹھنڈا کرنے کا عمل بہت ضروری ہوتا ہے۔ ٹھنڈا کرنے کے لیے ان جوبیک وقت جاب کو ٹھنڈا کرتا اور برائے کو بہا دیتا ہے۔ گرائینڈنگ والی سطح پر تیز دھار سے گرائینڈنگ کی جاتی ہے۔ پانی میں 5 فیصد سوڈا یا گرائینڈنگ کا مرکب بطور ٹھنڈا کرنے والا مائع استعمال کرنا چاہیے۔

اصولی طور پر شیل پریلی اور کاسٹ آئرن پر خشک گرائینڈنگ کرتے ہیں۔ گرائینڈنگ کا کام ختم کرنے کے بعد ٹھنڈا کرنے والے مائع کو بند کر کے سان کے پینے کو کچھ دیر کے لیے خالی چلنے دینا چاہیے۔ تاکہ جذب شدہ مائع سان کے پینے میں سے خارج ہو کر اپنی خشک ہو جائے۔

سان کے پینے پر اگر "صرف خشک گرائینڈنگ کیلئے" لکھا ہوا ہو تو اس کو صرف خشک گرائینڈنگ کیلئے ہی استعمال کرنا چاہیے۔ کم سے کم کٹ رنگانے سے زیادہ حرارت پیدا ہونے سے بچایا جاسکتا ہے۔ سطح پر کھچاؤ کی دراڑوں کے نشانات سے بچنے کے لیے آغاز میں خشک گرائینڈنگ کرنے کے فوراً بعد ٹھنڈا کرنے والا مائع پر گز نہیں کرنا چاہیے۔

گرائینڈنگ کے دوران حادثات کی روک تھام : (Prevention of accidents during grinding)

- 1 سان کا پتہ لگانے سے پہلے دراڑوں کیلئے معائنہ کریں۔
- 2 سان کے پینے کی ہم مرکزیت کو چیک جانچ لیں۔
- 3 استعمال کرنے سے پہلے آزمائشی طور پر چلا کر دیکھ لیں۔
- 4 مناسب عملی رفتار سے زیادہ رفتار پر نہیں چلانا چاہیے۔
- 5 عینک کا استعمال کریں۔
- 6 پینڈل گرائینڈنگ پر کام کرتے وقت فول کی ٹیک کو سان کے پینے سے صرف 2 ملی میٹر کے فاصلے پر ہونا چاہیے۔ ورنہ سان اور فول کی ٹیک کے درمیان جاب داخل ہو کر سان کے پینے کو توڑ دے گا۔
- 7 خشک گرائینڈنگ کے دوران براہ کوشش ہوا (suction) سے بچائیں۔
- 8 حفاظتی ڈھکنے نہ آئیں۔
- 9 چلنے ہوئے پینے کو ہاتھ سے نہ چھویں۔

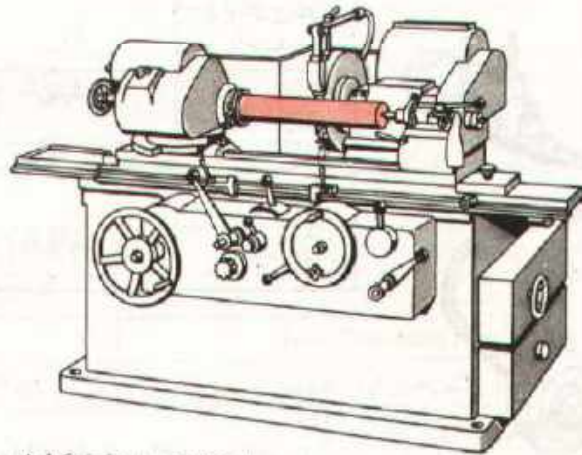

B 168, 1 - سلفی گرائینڈنگ مشین۔




میلن نما جابوں کی گرائینڈنگ (Cylindrical Grinding) :

گرائینڈنگ کے ذریعے درست پیمائش اور اعلیٰ سطحی معیار کے جاب بنائے جاسکتے ہیں۔ میلن نما جابوں کی اندر فی اور بیرونی گرائینڈنگ میں فرق ہوتا ہے۔ خواہ پرزنگ کی نسبت گرائینڈنگ سے پیمائش کی زیادہ ہیرتی یا سانی حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ گائی کی گرائی بہت کم یعنی 0.0025 ملی میٹر سے 0.03 ملی میٹر تک ہوتی ہے۔ تبدیل پذیر ٹول یا جاب کی بناوٹ کے وقت پیمائش کی کم سے کم گنجائشی حدود کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اعلیٰ سطحی معیار سے مل کر چلنے والے جابوں میں رگڑ کم اور چھٹنے کی خاصیت بڑھتی ہے۔ مزید برآں کٹاؤ کا اثر کم کرنے سے مضبوطی بڑھتی ہے۔

میلن نما جابوں کی بیرونی گرائینڈنگ (External Cylindrical Grinding) :

میلن نما اور اسلامی (tapered) جاب گرائینڈنگ سے بھی بنائے جاسکتے ہیں۔ گرائینڈنگ کے عمل کے دوران جاب اور سان کے پیچھے کو مخصوص حرکات کرنی چاہئیں (B 169.1)۔
مشین کی ساخت کے مطابق لمبائی کے رُخ فیڈ جاب سے نارٹن ساخت کی مشین پر یا سان کے پیچھے سے لاندیس ساخت کی مشین (Landis design) پر دی جاتی ہے۔

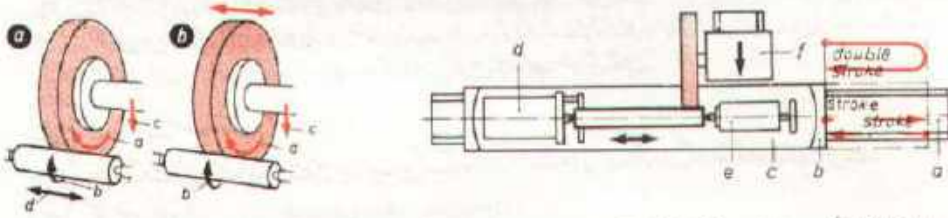

B 169.1 (بائیں) : میلن نما جابوں کی گرائینڈنگ کے دوران حرکات۔ (a) سان کے پیچھے کی بین، حرکت (ب) جاب کی حرکت، (c) حرکت کی گرائی کی حرکت، (d) پہلو کے رُخ حرکت، (e) جاب سے پہلو کے رُخ حرکت، (f) سان کے پیچھے سے پہلو کے رُخ حرکت، (g) B 169.2 (دائیں) : سلنڈر ٹریکل گرائینڈنگ مشین کا مفید خاکہ (نارٹن ساخت والی)۔ (a) بیڈ، (b) زیر بیڈ، (c) باہنی ٹیبل، (d) بیڈ ٹراک، (e) ٹریبل ٹراک (Grinding head) بیڈ


سلنڈر ٹریکل گرائینڈنگ مشینیں (Cylindrical Grinding Machines) :

گرائینڈنگ کے عمل کیلئے ضروری حرکات سلنڈر ٹریکل گرائینڈنگ مشین سے دی جاتی ہیں۔ عام استعمال ہونے والی مشین نارٹن قسم کی ہوتی ہے، (B 168, 2) (B 169.2)۔
گرائینڈنگ مشین کے بیڈ پر گرائینڈنگ بیڈ مشین ٹیبل پر بیڈ ٹراک برائے جاب اور ٹریبل ٹراک لگے ہوتے ہیں۔
گرائینڈنگ بیڈ : (B 169.2), (B 168.1)

یہ سان کے پیچھے کو بین گرائی حرکت اور نیچے والی فیڈ کی حرکات دیتا ہے۔ یہ بیڈ کی سائڈ بریکٹ پر اس طرح رکھی ہوتی ہے کہ اوپر اور نیچے ہونے سے موثر سے گھومنے والی گرائینڈنگ پنڈل پر سان کا پتہ لگا ہوتا ہے۔ جاب کے بیڈ ٹراک کی وساطت سے گرائی حرکت حاصل کرتا ہے۔ چلانے کیلئے ایک موٹر استعمال کرتے ہیں۔ موڈوں کی تعداد کا انتخاب لگے جبے گیر جس سے ممکن ہوتا ہے۔ اصولی طور پر سینڈ کوئی گرائی حرکت نہیں کرتا ہے۔ بیڈ ٹراک پر لگی ڈرائیو ٹراک پلیٹ جاب کو گھماتی ہے۔ سان کے پیچھے اور جاب کے گھومنے کی سمت ایک ہی ہوتی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے خلاف گھومیں۔ (صفحہ 171 پر B 171.2)

مشین کے ٹیبل سے لمبائی کے رُخ حرکت دیتے ہیں۔ یہ بالائی اور زیری ٹیبل پر مشتمل ہوتا ہے۔ بالائی ٹیبل پر جاب کے لیے بیڈ ٹراک اور ٹیبل لگے ہوتے ہیں اور یہ دونوں ریمبرسٹوں میں آگے پیچھے حرکت کر سکتے ہیں۔ بیڈ ٹراک اور ٹریبل ٹراک کے سینڈروں میں جاب چکڑا جاتا ہے۔ ایک گرائی یا ہائیڈرولک ڈرائیو سے ٹیبل اوپر اور نیچے چلا جاتا ہے۔ (B 170.1) اور اس کی لمبائی کے رُخ کی حرکت کو ٹیبل (stops) کی مدد سے کسی بھی حدود میں بندھا جاسکتا ہے۔ آگے اور پیچھے ہونے والی دونوں حرکات کو مل کر ایک دور (cycle) یا سٹروک کہتے ہیں۔

مطلوبہ گرائینڈنگ کے معیار کے مطابق لمبائی کے رُخ کی فیڈ کو لگا یا جاسکتا ہے۔ غیر ڈرائیو سے فیڈوں (ٹیبل فیڈ) کی صرف مخصوص تعداد لگائی جاسکتی ہے۔ ہائیڈرولک ڈرائیو کی مدد سے محدود تغیر پذیر ٹیبل سپیڈس لگائی جاسکتی ہیں (B 170.1)۔

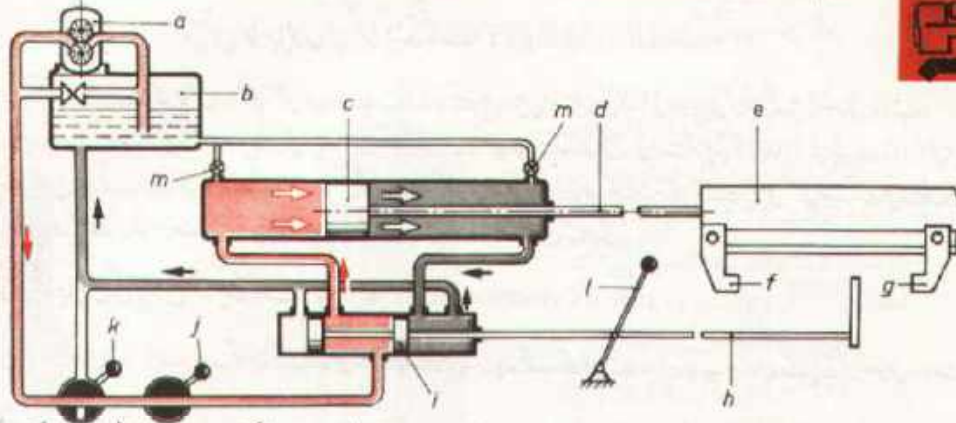

B 170, 1 - ہینڈ راکٹ ٹیل کی حرکت کی کارکردگی کو سادہ خاکہ، پہلی کی موٹو سے چھینڈوا کر پیمپ (a) تیل کی ٹنگی (b) سے تیل کو کھینچ کر وہاں کے ساتھ پمپ (c) کے دائیں بائیں طرف بھینچے۔ پمپ کی راڈ (d) ٹیل (e) تک حرکت منتقل کرتی ہے۔ ٹیلوں (f) اور (g) سے شوک کی لمبائی (گرائینڈنگ کی لمبائی) باندھی جاسکتی ہے۔ شوک ٹیک (h) کنٹرول اوڈ سے جو کہ تیل کو کنٹرول کرنا والا والا (i) پمپ کے بائیں جانب تیل کے ہمارا کو بند کر کے دائیں جانب کھول دیتا ہے۔ تیل کی سپلائی کو تیز کرنے سے ٹیل کی لامحدود تغیر فریڈ فریڈ مائل کی جاسکتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے کنٹرول کرنی والا والا (j) استعمال ہوتا ہے۔ والا (k) کو بند کرنے سے پمپ کو تیل کی سپلائی بند کی جاسکتی ہے۔ ٹیل کی حرکت کو بند کرنے اور حرکت پھینچنے والی کنٹرول پیر (l) استعمال کیا جاتا ہے اور والا (m) تیل کو واپس ٹنگی میں بھیجے کیلئے استعمال کرتے ہیں۔

ٹیل شاگ (فٹ سٹاک) :


یہ شاگ کو سہارا دیتا ہے۔ ٹیل شاگ سپینڈل سلیمین سٹیک سپرنگ کی مدد سے شاگ کو دباتی ہے۔ تاکہ شاگ گرم ہو کر آدھی سے پھیل سکے۔

سان کے پینے کا ڈریسر : (Grinding wheel dresser)


دو تین سان کے پینوں کی ڈریسنگ ایک ہی سے 'جرڈریسر سے رہنمائی دیتا ہے' سے کی جاتی ہے۔ ڈریسر کو ٹیل شاگ پر ٹیل پر یا سان کے پینے کے بیڈ شاگ پر باندھا جاتا ہے۔ (B 170, 3)۔

ساکن سٹیڈیز (fixed steadies) تیلے اور بے جاہوں کو ٹیزا ہونے سے بچاتی ہیں۔

خراہ مشین پر بیرونی بیلمن نما گرائینڈنگ : (External cylindrical grinding on turning lathe) (B 170.2) غیر معمولی صورتوں میں کی جاتی ہے۔ ایک گرائینڈنگ ایچیمنٹ (Grinding Attachment) کی ضرورت ہوتی ہے جو کپاؤنگ سٹیڈ پر لگائی جاتی ہے۔ خراہ کے رہبر استوں کو سان کے براؤ سے اور ٹھنڈا کرنے والے مائع سے خراب ہونے سے بچانا چاہیے۔

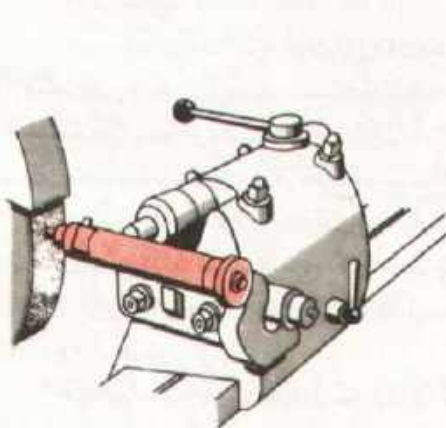


B 170, 3 - ٹیل شاگ پر سان ڈریسر لگا ہوا۔

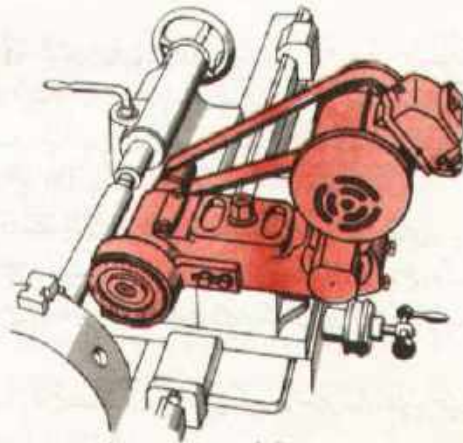


B 170, 2 - خراہ مشین پر گرائینڈنگ کرنا




لمبائی کے رُخ گرائینڈنگ : (Longitudinal grinding)

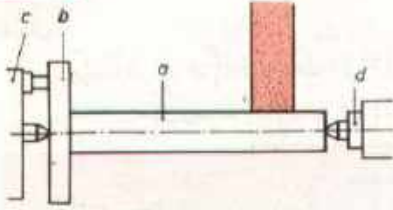


B 171.1 سینٹروں کے درمیان پکڑنا۔
1. چاب (b) ڈائمنڈ۔ 2. ڈائمنڈ پیٹ
3. ٹیل سٹاک۔

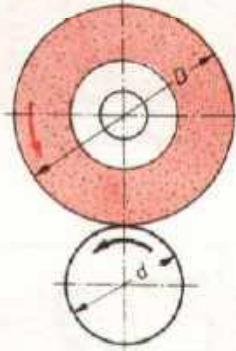

B 171.2 سان کے پیسے D اور چاب d کے
سے

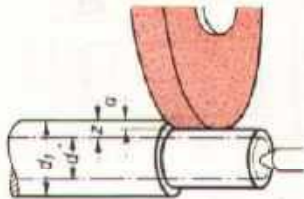

B 171.3 گرائینڈنگ کے دوران ٹیٹل کی لمبائی۔
گرائینڈنگ سائز۔ 1. ڈائمنڈ سائز۔ 2. ڈائمنڈ سائز
کی چھوٹ۔ 3. آٹ کی کڑائی (اصل چاقوؤں سے برصا کر
شکل بنائی گئی ہے)

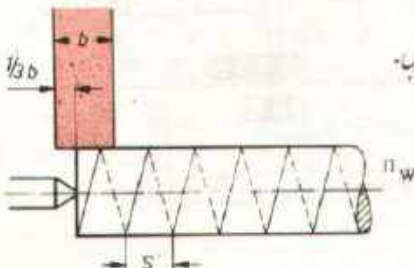

B 171.4 پہلو کی لفٹ فیڈ۔ 1. سان کے پیسے کی
پہلو کی لفٹ فیڈ (lateral feed)
چاب کے لیے میٹرنگ چکر (100... 405)

جاہوں کی شکل اور پیمائش کے مطابق بیرونی میں نما گرائینڈنگ کیلئے گرائینڈنگ کے مختلف طریقے
درکار ہوتے ہیں۔

بیسے چاب مثلاً شافٹوں کا بلے، سپنڈلین وغیرہ کی مشیننگ لمبائی کے رُخ گرائینڈنگ سے کی
جاتی ہے۔ چاب کو سینٹروں کے درمیان پکڑا جاتا ہے (B 171.1)۔

سان کا پہلے صحیح منتخب کر لینے علاوہ کفایت شمار گرائینڈنگ کیلئے مندرجہ ذیل نکات مد نظر رکھنے چاہئے
سان کے پیسے کی کٹائی کی رفتار چاب کی میٹری رفتار آٹ کی کٹائی، فیڈ اور ٹھنڈا کرنے والا مائع۔

سان کے پیسے کا انتخاب؛ اکثر صورتوں میں لمبائی کے رُخ گرائینڈنگ کیلئے سیدھے سان
کے پیسے استعمال ہوتے ہیں۔ اصولی طور پر نرم سان کے پیسے سخت سان کے پیسوں کی نسبت زیادہ
کفایت شعار ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ تیکھے رہتے ہیں اور باوجود ہلکی گھنے کے ان کی کٹائی کی استعداد بہت
زیادہ ہوتی ہے۔ (سان کے پیسوں کا انتخاب T 165.1)۔

سان کے پیسوں کی کٹائی کی رفتار اور چکر کی منٹ :

صفحہ 173 پر جدول T 173.1 سے کفایت شمار چھٹی اور کٹائی کی رفتار معلوم ہوتی ہے۔

کٹائی کی رفتار زیادہ ہو تو گرائینڈنگ کا کام جلدی کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے سان کے پیسے کی ظاہری
رفتاری گئی ہدایات سے کم نہیں ہونی چاہیے لیکن زیادہ رفتار پر گرائینڈنگ کرنے سے گریز کرنا چاہیے
کیونکہ سان کے پیسے میں آکٹ (clog) پیدا ہونے سے ملائم ہو جاتا ہے اور مزید گرائینڈنگ نہیں کرتا جس
سے چاب گرم ہو جاتا ہے اور صحیح نہیں رہتی۔ مزید براں مادے کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ چکر کی
منٹ حساب کر کے معلوم کیے جاسکتے ہیں۔ (صفحہ 167) یا جدول سے منتخب کیے جاسکتے ہیں۔

چاب کے چکر کی منٹ اور محیطی رفتار :

شمعی رفتار میٹر کی منٹ میں ظاہر کی جاتی ہے۔ یہ کٹائی کے میٹر پر انداز ہوتی ہے۔ اگر یہ کم ہو
تو کٹائی تھوڑی ہوگی اگر یہ بہت زیادہ ہو تو کٹائی کھردری ہوگی۔ (T 173.2 صفحہ 173)

چکر کی منٹ معلوم کرنا :

CSw = چاب کی محیطی رفتار میٹر کی منٹ میں۔

d = چاب کا قطری میٹر میں

n_w = چاب کے چکر کی منٹ

$$n_w = \frac{CSw \times 1000}{\pi \times d} \text{ Rpm.}$$

مثلاً: 50 ملی میٹر قطری Si 50 کی نئی ہوئی شافٹ کی گرائینڈنگ کرنی ہے۔ n_w معلوم کریں۔

حل : CSw = 15 ملی میٹر کی منٹ بطابق (T 173.2)

$$n_w = \frac{CSw \times 1000}{\pi \times d} = \frac{15 \text{ m/min} \times 1000}{3.14 \times 20 \text{ mm}} = 239 \text{ Rpm.}$$

کٹائی کی گہرائی : کھردی 0.01 سے 0.03 ملی میٹر

منتہی یا عمدہ 0.0025... 0.005 ملی میٹر


پہلو کی طرف فیڈ کے لیے T 173.3 دیکھیں۔




شافتوں کی گرائینڈنگ : (Grinding of Shafts)

مشال :

ورک آرڈر : درم گزاری کی شافت (B 172.1) پر قنگ کے قطر کے مطابق ختمی گرائینڈنگ کرنا مقصود ہے۔ یہ کھردری خراوی گئی حالت میں مینیا کی گئی ہے۔ (درم گزاری صفحہ 211)

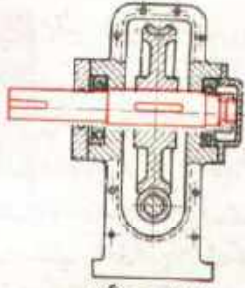

B 172.1 درم گزاری

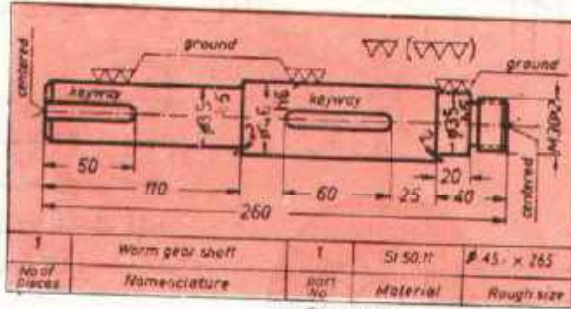

B 172.2 درم شاپ قنگ

شافت بنانے کیلئے ترتیب عمل :



عمل	مشین اور ٹولز
1 خرازا	خراوشین
2 چڑیاں کاٹنا	خراوشین
3 گرائینڈنگ	سائڈ ریکل گرائینڈنگ مشین
4 چابکے، راستے کی منگ کرنا	قنگ مشین

شافت کی گرائینڈنگ کے لیے ترتیب عوامل :

1	سائے کے پستے کو لگانا اور چکرتی منٹ قبل کا انتخاب کرنا۔	سیٹھا سائے کا پستہ 30 x 200 NK 60 M 4 Kc
2	سائے کے پستے کی ڈریسنگ کرنا	ڈریس پستہ
3	سینٹروں کے درمیان چابک پچھڑانا	خروہ کا ڈائل پکھڑا حق سلیپر
4	چابک پکھڑی منٹ منتخب کرنا	
5	مشین کی مینیا کھانڈ کی پرتال کرنا	
6	فیڈ اور ریٹروک کی لمبائی باڑھنا	
7	تھروں کی کھردری کوئی کرنا	40 h 5 اور 35 h 5
8	تھروں کی مستحقی کوئی کرنا	40 h 6 اور 35 h 5
9	چابک کو دوبارہ باڑھنا	
10	قنگ 35 h 5 کی کھردری اور مستحقی کوئی کرنا۔	

(Snap Gauge)

لپٹنے اور چا پھٹنے کے آلات : گھرنی، ایکریٹور سٹیپنگ

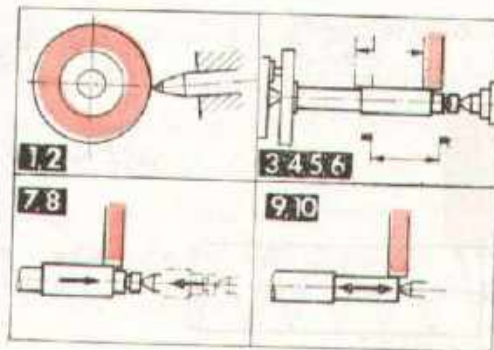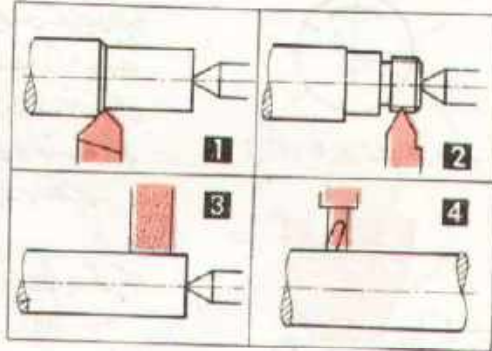



شافت کی گرائینڈنگ کرنا : (Grinding of Shaft)

مندرجہ ذیل خصوصیات کا سان کا پتہ گرائینڈنگ کے کام کیلئے موزوں ہوتا ہے۔ (T 165.11 صفحہ 165) سیدھا سان کا پتہ 30×200 نارمل کوئٹم (NORMAL CORUNDUM) ذرات (60، سختی M، بناوٹ، 4 ڈیٹا گرائینڈنگ)۔

گرائینڈنگ شروع کرنے سے پہلے شافت کی ہم مرکز چال اور چلائش کی درستی کو جانچنا چاہیے۔

سینٹروں کے درمیان پکڑنے کیلئے حفاظتی سلیوا اور ڈرائیور (Driver) لگائے جائیں گے۔ سینٹروں کے سوراخوں میں گرہیں یا موٹا تیل بھریں۔

سٹروک کے آخر میں سان کا پتہ جاب پر صرف $1/3$ پینتے کی چرائی کے برابر زیادہ پتلے گا۔ اگر شستی غما سان کا پتہ جاب کی پوری لمبائی پر سے گزر جائے تو جاب کے کنارے گرائینڈنگ کے دباؤ سے پتلے ہو جائیں گے۔ سان کے پینتے اور جاب کو موزوں مناسب پکڑوں کی تعداد پر گھومنا چاہیے۔ ٹیکوں کی مدد سے سٹروک کی لمبائی باندھیں گے۔ لمبائی کے رُخ فیڈ تقریباً 12 ملی میٹر جاب کے فی پکڑ منتخب ہوگی اور کٹ کی گرائی تقریباً 0.02 ملی میٹر منتخب ہوگی۔ جسمی گرائینڈنگ کے لیے فیڈ اور کٹ کی گرائی کم تر منتخب کریں گے۔ 2 نری کٹ کی گرائی پر جب سان کا پتہ گرائینڈنگ کر چکے تو اس کو جاب پر ہارڈ کٹ کی گرائی کے بنیہ چلائیں گے یہاں تک کہ مزید شتارے نہ آئیں۔ اس طریقہ سے سطح کا میاں اچھا ہو جائے گا۔ گولائیوں کی گرائینڈنگ کرنے کیلئے سان کے پینتے کو بھی گولائیوں کے مطابق گول ہونا چاہیے۔ گرائینڈنگ کا عمل شروع کرنے سے پہلے ٹھنڈا کرنے والے مائع کا پمپ چلا دینا چاہیے۔

شافت کو ناپنا اور جانچنا: (Measuring and Testing of Shaft)

مخصوص لمٹ گین کے ساتھ 6 h 40 h $\phi 35$ 5 کی فٹس (fits) کو جانچیں گے۔ جیسا کہ عام اصول ہے کہ جانچتے وقت مشین بند کر دیتے ہیں۔ عملی میاں کو جانچنے کیلئے گرائینڈنگ شہ سطح کے میاں کا موازنہ ایک میاں کی نمونہ سے کرتے رہنا چاہیے۔ سطح کے میاں کو جانچنے کیلئے مخصوص آلات بھی ہوتے ہیں۔

T 173.1 سان کے پینے کی محیطی رفتار کٹائی کی رفتار کی حوالہ دہانی قیمتیں (DIN 69 103 سے لی گئیں)۔ میٹریں سیکنڈ :

گرائینڈنگ کا طریقہ	سٹیل	مشیریل		جت (mm) کے آہستہ
		کاسٹ آئرن	سینٹ کاربائیڈ	
بیرونی گرائینڈنگ	30 میٹریں سیکنڈ	25 میٹریں سیکنڈ	8 میٹریں سیکنڈ	35 میٹریں سیکنڈ
سرفیس گرائینڈنگ	25 میٹریں سیکنڈ	25 میٹریں سیکنڈ	8 میٹریں سیکنڈ	20 میٹریں سیکنڈ
اندرونی گرائینڈنگ	25 میٹریں سیکنڈ	20 میٹریں سیکنڈ	8 میٹریں سیکنڈ	25 میٹریں سیکنڈ

T 173.2 گرائینڈنگ کے دوران جاب کی رفتار میٹریں منٹ) :

گرائینڈنگ کا طریقہ	نرم سٹیل	مشیریل		مکئی دھات
		سخت یا ہوا سٹیل	کاسٹ آئرن	
بیرونی گرائینڈنگ	12-18 میٹریں منٹ	14-18 میٹریں منٹ	12-15 میٹریں منٹ	25-40 میٹریں منٹ
کھردری روشنی گرائینڈنگ	10-15 میٹریں منٹ	10-12 میٹریں منٹ	10-12 میٹریں منٹ	20-30 میٹریں منٹ
اندرونی گرائینڈنگ	18-20 میٹریں منٹ	20-24 میٹریں منٹ	20-24 میٹریں منٹ	28-32 میٹریں منٹ
سرفیس گرائینڈنگ			8-14 میٹریں منٹ	


T 173.3 لمبائی کے رُخ فیڈ جاب کے فی پکڑ کے حساب سے بمطابق سان کے پینتے کی چرائی کی کسر :

مشیریل	ہیلن ہما گرائینڈنگ		اندرونی گرائینڈنگ	
	کھردری گرائینڈنگ	جسمی گرائینڈنگ	کھردری گرائینڈنگ	جسمی گرائینڈنگ
سٹیل	2/3 - 3/4	1/3 - 1/4	1/2 - 1/3	1/4 - 1/5
کاسٹ آئرن	3/4 - 5/6	1/2 - 1/3	2/3 - 3/4	1/3 - 1/4




بیلین نما جا بولوں کی گرائینڈنگ اور گرائینڈنگ سے کاٹنے کے مختلف طریقے (Various methods of cylindrical grinding, cut-off grinding)

پلنج کٹ اور اشکال کی گرائینڈنگ (Plunge-cut & Profile Grinding) (B 174, 1): چھوٹی سطحوں کی گرائینڈنگ یعنی کٹ گرائینڈنگ کے طریقے سے کرتے ہیں جو کہ سان کے پینے کو نیچے گھرف ڈیڑھے کر کے جاتی ہے۔ گولائیوں یا مختلف اشکال کی گرائینڈنگ (profile grinding) کے عوامل کے لیے سان کے پینے کی شکل جاب کی سمتی شکل کے مطابق ہونی چاہیے۔ سان کے پینے کی اشکال یا گولائیاں ایک مخصوص شکل یا گولائیوں کے ڈرامیر سے بنائی جاتی ہیں۔

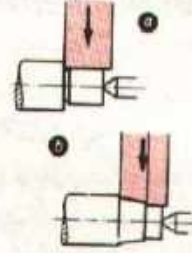


B 174.1 - پلنج کٹ اور اشکال یا گولائیوں کی گرائینڈنگ۔
a) پلنج کٹ گرائینڈنگ۔
b) اشکال یا گولائیوں کی گرائینڈنگ۔

سلائی کی گرائینڈنگ (Taper Grinding) (B 174, 2): پھسلویں سلائیوں (slip tapers) کی گرائینڈنگ کرنے کے لیے بالائی ٹیبل کو سلائی زاویہ (taper angle) کے نسبت یعنی سینگ (setting angle) کے برابر ترقیہ کیا جاتا ہے۔

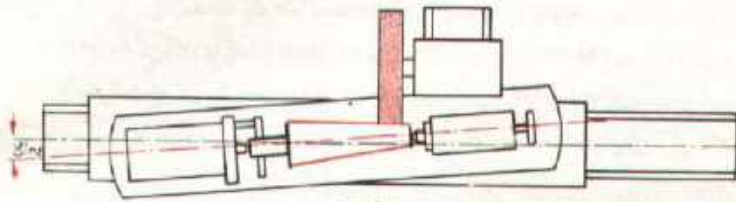

B 174.2 - منتقل شدہ بالائی سلائی سے سلائی گرائینڈنگ کرنا۔

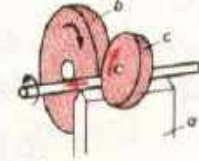


B 174.3 - بے مرکز گرائینڈنگ
a) 10 میٹر یا گائیڈ
b) 10 سان کا پینے
c) فیڈ دینے والا سان کا پینے۔

مشین کی ساخت کے مطابق چھوٹے جاب پر چھوٹی سلائیوں ہیڈ شاٹ کو منتقل کر کے گرائینڈنگ کی جاسکتی ہیں یا بڑی کٹ گرائینڈنگ کے طریقے سے منتقل شدہ گرائینڈنگ ہیڈ کے ساتھ کرتے ہیں۔

بے مرکز گرائینڈنگ (Centreless grinding) (B 174.3):

یہ طریقہ کثیر پیداوار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بے مرکز گرائینڈنگ مشین پر کیا جاتا ہے۔ جاب کو سینٹروں میں پھوسے لیسر سان کے دو پتوں کے درمیان گرائینڈنگ کرتے ہیں سان کا بڑا پتہ گرائینڈنگ کرتا ہے۔ سان کے چھوٹے پتے سے فیڈ دیتے ہیں اور اس کو فیڈ پتہ کہتے ہیں۔ سان کا چھوٹا پتہ بڑے پتے کی نسبت کم رفتار پر چلتا ہے۔ چھوٹا پتہ جاب کو بڑے پتے سے دیکھانے والی حرکت کو روک کر معلوم چکری منٹ پر رکھتا ہے۔ فیڈ واسے پتے کا ترقیہ جاب کو پھوسے پتے کے ساتھ ساتھ دبا کر چلا جاتا ہے۔

گرائینڈنگ کے دوران پیدا ہونے والے نقائص (Defects Occurring during Grinding):

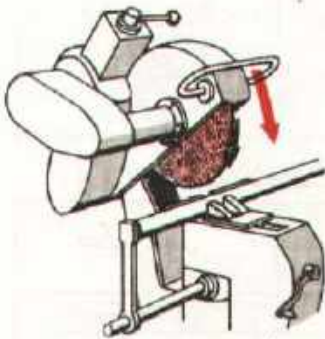

B 174.4 - گرائینڈنگ سے کاٹنا۔

عام طور پر پائے جانے والے نقائص 'درزیں' (درائیں) زیادہ حرارت کے وجہ سے (overheated spot) اور دھڑک کے نشانات اور چھریاں (صفحہ 175)


گرائینڈنگ سے کاٹنا (Cut-off Grinding) (B 174, 4):

غیر سخت اور سخت کیے ہوئے سٹیل، وچی لوہے، پتیل، اومینیر وغیرہ کے جابوں کی کٹائی گرائینڈنگ سے بہت کم وقت میں کی جاسکتی ہے۔ سان کے پینے کے چلنے ہوئے کو ریزم یا بیک لارٹ بانڈ والے سلیکان کاربائیڈ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان کا قطر 400 ملی میٹر تک اور چوڑائی 3.2 ملی میٹر تک ہوتی ہے۔ صحیحی رفتار 75 80 میٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ جاب کو مضبوطی سے جکڑنا چاہیے۔



حل	نفا نفس گرائینڈنگ
بہت زیادہ حرارت پیدا ہونے سے بچایا جاسکتا ہے مثلاً گرائینڈنگ کی مناسب رفتار سے تیز سان کا پتہ مٹھانا کرنے والا لگانے کا فی مقدار میں استعمال کرنے سے۔	گرائینڈنگ کی ورزیں : جاب پر گرائینڈنگ کی ورزوں حرارت کی متغی زیادتی سے پیدا ہوتی ہیں۔ جاب کے سطحی اور اندرونی درجہ حرارت میں فرق کی وجہ سے ورزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ورزوں والے جاب کام کرنے کے دوران ٹوٹ جاسکتی وجہ سے میزوزوں ہوتے ہیں۔
برنگوں کو ٹھیک کرنے سے سان کے پیچھے کو متوازن کرنے سے اسٹریٹ اور سینڈزوں کے سوراخ کو بچانے سے سان کی ٹیڈی استعمال کر سکتے ہیں۔	حرارتی دھبے : حرارت کی زیادتی کے نشانات ٹپے لگ کے رنگوں سے پہچانے جاسکتے ہیں۔ اس ٹیپرنگ رنگوں سے جاب کی سطح کا ذائیل ہونا ظاہر ہوتا ہے۔
برنگوں کو ٹھیک کرنے سے سان کے پیچھے کو متوازن کرنے سے اسٹریٹ اور سینڈزوں کے سوراخ کو بچانے سے سان کی ٹیڈی استعمال کر سکتے ہیں۔	دھڑک کے نشانات : دھڑک کے نشانات دھڑک کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً سپنڈل کے پریگنگ 'انوزوں' سان کے پیچھے کی غیر متوازن حالت۔ جاب کی ڈھیلی بچڑھ
سان کا کھرو پتہ متعجب کرنے سے،	جھریاں : جاب کی سطح پر جھریاں اس وقت پڑتی ہیں جب سان کا پتہ بہت زیادہ کھردرا ہو۔

(Calculation of machining time for Cylindrical grinding)

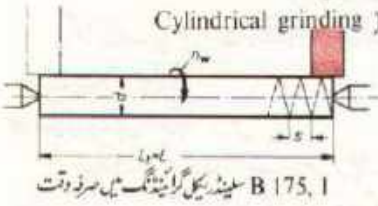

بیلن نما گرائینڈنگ میں صرف وقت معلوم کرنا : (B 175, 1)

$$L_1 = \text{جاب کی لمبائی فی میٹر میں}$$

$$L = \text{گرائینڈنگ کی لمبائی فی میٹر}$$

$$s = \text{فیڈ فی میٹر جاب کے فی چکر کے حساب سے}$$

$$n_w = \text{جاب کے گھومنے کی رفتار چکر فی منٹ میں}$$

$$i = \text{کٹ (Cut) کی تعداد (کل فاصلہ)}$$

وقت نکالنے کیلئے گرائینڈنگ کی لمبائی کو کٹ کی تعداد (کل فاصلہ) سے ضرب دے کر فیڈ فی منٹ سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$\text{فیڈ فی منٹ} = \text{فیڈ جاب کے ایک چکر میں} \times \text{جاب کے چکر فی منٹ}$$

$$t_m = \frac{L \times i}{s \times n_w} \quad \text{مشیننگ میں صرف وقت جبکہ ٹیبل کی ہر شرٹوک میں فیڈ لگائی جائے۔}$$

$$t_m = \frac{2 \times L \times i}{s \times n_w} \quad \text{مشیننگ میں صرف وقت جبکہ ہر دور میں فیڈ لگائی جائے۔}$$

مثال : 42 : 400 میٹر فی منٹ پر ایک شافٹ 400 میٹر لمبی گرائینڈنگ کرنی ہے۔ گرائینڈنگ کیلئے شافٹ 30 تا 40 کی میٹا کی گنتی ہے۔ مشیننگ وقت نکالنا ہے۔

کوائف : سان کا پتہ 40 میٹر چھڑا 0.01 میٹر فی دور فیڈ لگانے کی مقدار (واپسی سٹروک میں فیڈ نہیں لگائی گئی)۔

حل : 1- جاب کے چکر فی منٹ۔ جدول 2، 173 کے مطابق معمولی رفتار 12 میٹر فی منٹ۔

$$n_w = \frac{CS w \times 1000}{\pi \times d} = \frac{12 \text{ m min} \times 1000}{40 \text{ mm} \times 3.14} \approx 95 \text{ Rpm.}$$

2- جدول 3، 173 کے مطابق ٹیبل کی متعجب فیڈ، سان کے پیچھے کی نصف چوڑائی کے برابر فی چکر کے حساب سے۔

$$s = 40 \text{ میٹر} \times 0.5 = 20 \text{ جاب کے فی چکر میں۔}$$

3- کٹ کی تعداد : شافٹ کے نصف قطر پر گرائینڈنگ کی گنتاؤں 0.3 : 0.15 = 2 : 0.3 میٹر کیلئے شافٹ 0.3 میٹر ڈی میٹا کی گنتی ہے۔

$$i = \frac{0.15 \text{ mm}}{0.01 \text{ mm}} = 15 \quad \text{گرائینڈنگ کی گنتاؤں (i) بچے کی نیش کی مقدار}$$

4- مشیننگ کا وقت :


$$t_m = \frac{2 \times L \times i}{s \times n_w} = \frac{2 \times 400 \text{ mm} \times 15}{20 \text{ mm} \times 95 \text{ Rpm}} \approx 6.31 \text{ min.}$$



اندرونی بیلیں نما گرائینڈنگ کا طریقہ : (Internal cylindrical grinding)

اندرونی گرائینڈنگ سے بین ناک اور سلائی سوراخوں کی گرائینڈنگ کر سکتے ہیں۔ جاب کی نوعیت کے مطابق گرائینڈنگ کے دو طریقوں میں تمیز ضروری ہے :

- 1 اُن جابوں کی گرائینڈنگ جو گھوم سکیں جیسے بیش یا چھتے (Rings)
- 2 اُن جابوں کی گرائینڈنگ جو گھوم نہ سکتے ہوں جیسے کار کے سلینڈر گرائینڈنگ باڈ وغیرہ۔

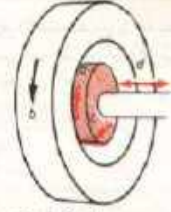

اندرونی گرائینڈنگ مشینیں :


1 B 176, 1 - اندرونی گرائینڈنگ کیلئے حرکت
 ۲) سان کے پیچے کی گرائینڈنگ والی حرکت۔
 ۳) جاب کی گروٹی حرکت۔ ۴) سان کے پیچے کی
 پیچے کی طرف فیڈ۔ ۵) جاب باسان کے پیچے کی
 لمبائی کے رخ حرکت سے لمبائی کے رخ فیڈ۔
 اندرونی گرائینڈنگ مشین پر ہوگی۔ اندرونی گرائینڈنگ کے لیے بھی گرائینڈنگ کی
 طرح کام کرنے کی چار حرکات درکار ہوتی ہیں (B 176, 1)۔ اندرونی گرائینڈنگ مشین کی ساخت بھی (B 176, 2)
 سرکھ گرائینڈنگ مشین کی طرح ہوتی ہے۔

گرائینڈنگ ہیڈ میں حرکت کر سکنے والی گرائینڈنگ سپینڈل بمع سان کے پیچے لگی ہوتی ہے۔ سان کے پیچے کو ایک موٹر محیطی حرکت دیتی ہے۔ کیونکہ
 سان کے پیچے کا قطر چھوٹا ہوتا ہے اس لیے پکڑوں کی تعداد ضروری ہوتی ہے۔ بڑے اور چھوٹے، لمبے اور کم لمبے سوراخوں کی گرائینڈنگ کرنے کیلئے مختلف موٹائی
 اور لمبائی کی سپینڈل لگائی جاسکتی ہیں۔

ہیڈ ٹاک میں گھومنے والا چک جابوں کو پکڑنے کے لیے لگا ہوتا ہے۔ ایک موٹر اس کو چلانے والی حرکت دیتی ہے۔ ایک گیر کی مدد سے پکڑوں کی بہت
 سی مختلف تعدادیں سیٹ کی جاسکتی ہیں۔ گرائینڈنگ ٹیبل پر گرائینڈنگ ہیڈ لگا ہوتا ہے اور یہ لمبائی کے رخ فیڈ کو چلاتا ہے۔
 چھوٹی مشینوں میں لمبائی کے رخ فیڈ کو حرکت کرنے والے ہیڈ ٹاک سے لگاتے ہیں۔ جبکہ بڑی مشینوں
 پر گرائینڈنگ ہیڈ سے لگاتے ہیں۔

یونیورسل گرائینڈنگ مشین : (Universal grinding machine)

اندرونی اور بیرونی گرائینڈنگ کے لیے موزوں ہوتی ہے۔

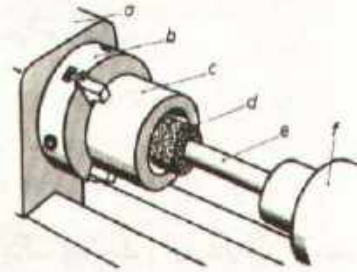

جاب کو پکڑنا :

موٹی دیواروں والے جابوں کو چک میں پکڑتے ہیں تہی دیواروں والے جابوں کو پچھلے میٹل کے آلات سے پکڑتے ہیں۔

سان کے پیچے کا انتخاب : (Selection of grinding wheel)

نرم سان کا پتہ منتخب کرنا چاہیے کیونکہ نرم سان اور جاب میں ملپ کی سطح (contact face) زیادہ ہوتی ہے۔

عمومی سپینڈل والی اندرونی گرائینڈنگ مشین : (B 176, 3)

(Internal grinding machine with planetary spindle)

یہ مشین ان جابوں کی گرائینڈنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے جو گھوم نہ سکیں۔

جاب کو ایک کراس سلائیڈ پر بانڈھا جاتا ہے اور جاب کو لمبائی کے رخ فیڈ دار سپینڈل کی مدد سے
 گرائینڈنگ سپینڈل کے مطابق سیٹ کیا جاتا ہے۔ اپنی ساخت کے مطابق گرائینڈنگ سپینڈل مندرجہ ذیل
 حرکات سرانجام دے سکتی ہے۔ سان کے پیچے کی کٹائی والی حرکت، لمبائی کے رخ فیڈ پیچے کی طرف فیڈ
 اور مزید برآں گرائینڈنگ کیلئے جانے والے پورے اندر گروٹی حرکت (Planetary motion)

2 B 176, 2 - اندرونی گرائینڈنگ مشین۔ ۱) ہیڈ ٹاک
 ۲) چک۔ ۳) جاب۔ ۴) سان کا پیچہ۔ ۵) گرائینڈنگ سپینڈل۔
 ۱) گرائینڈنگ ہیڈ۔




3 B 176, 3 - عمومی سپینڈل والی گرائینڈنگ مشین پر گرائینڈنگ
 کی حرکات۔ ۱) سان کے پیچے کی گرائینڈنگ کرنے والی حرکت۔
 ۲) گرائینڈنگ سپینڈل کی گروٹی حرکت۔ ۳) گرائینڈنگ سپینڈل
 کی لمبائی کے رخ فیڈ کی حرکت۔ ۴) گرائینڈنگ سپینڈل کی پیچے
 کی طرف فیڈ کی حرکت۔




بورز کی گرائینڈنگ کرنا : (Grinding of Bores)

مثال :

ورک آرڈر : ایک رینگ گیج (Ring gauge) (B 177.1) کے اندر کی طرف سے اور بیرونی سطحوں پر گرائینڈنگ کرنا ہے۔ یہ سخت کی ہوئی حالت میں اور گرائینڈنگ کی گنٹا بننے کے ساتھ متیا کی گئی ہے۔
عموماً سخت کیے ہوئے جاہول کو سختی سائز میں کرنے کے لیے صرف گرائینڈنگ ہی کا طریقہ ہوتا ہے۔

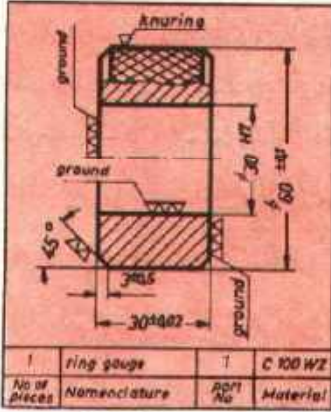


B 177.1 - ورکشاپ ڈرائنگ

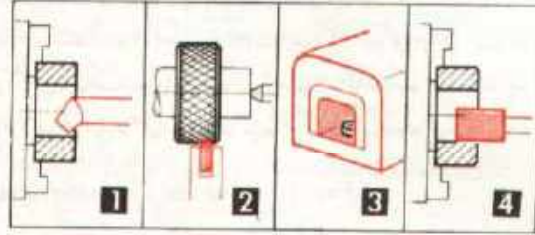

جاہول ہیکل کرنے کیلئے ترتیب عمل :

مشینیں اور ٹولز	عمل	
خراہ مشین	خراہنا اور پور کرنا	1
خراہ مشین	فرنگنگ کرنا	2
سخت کرنے کی بجٹی	سخت کرنا	3
اندرونی گرائینڈنگ مشین	گرائینڈنگ	4

گرائینڈنگ کے لیے ترتیب عمل :

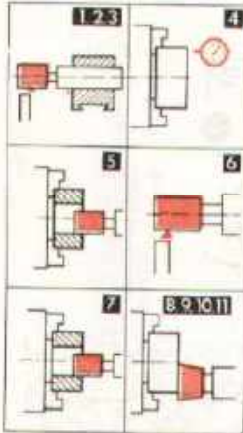

ٹولز	عمل	
اندرونی گرائینڈنگ سپنڈل	اندرونی گرائینڈنگ سپنڈل لگانا۔	1
ساں کا پتہ لگانا	ساں کا پتہ لگانا	2
ER 60 K4 KC 15	ساں کا پتہ لگانا۔ ہارڈ چرائی	3
ہیرے سے وال ڈیسر	ساں کے پتے کی ڈرائنگ کرنا	4
تین لگے وال چک 1 ڈائل انڈیکٹر	جاہول کو چک میں پڑھانا اور سیدہ درست کرنا۔	5
ہیرے سے وال ڈیسر	24-25 ٹک پوری نموداری گرائینڈنگ کرنا۔	6
ہیرے سے وال ڈیسر	ساں کے پتے کی گندہ ڈرائنگ کرنا۔	7
50 H7	50 H7 ٹک پوری سختی گرائینڈنگ کرنا۔	8
ER 60 J05 KC	سیدھا ساں کا پتہ لگانا اور پتہ لگانا۔	9
ER 60 J05 KC	سیدھا ساں کا پتہ لگانا۔	10
ER 60 J05 KC	بیرونی سطح نمبر 1 کی سختی گرائینڈنگ کرنا	11
	جاہول کو دوبارہ چکنا	
	بیرونی سطح نمبر 2 کی سختی گرائینڈنگ کرنا۔	


نڈینے اور چاہنے کے آلات : ٹائیکرو میٹر، پلگ گیج، ڈائل انڈیکٹر۔

رینگ گیج کی گرائینڈنگ کرنا : (Grinding of Ring Gauge)
اندرونی گرائینڈنگ سپنڈل چھوٹی ترین اور موٹی ترین منتخب کرنی ہوگی۔ سخت کیے ہوئے جاہول کی ملاپ کی سطح بڑی ہونے کی وجہ سے نرم ساں کا پتہ استعمال کریں گے۔ 20 میٹر فی سیکنڈ کی گنتی کے ساتھ ساں کے پتے کے گھومنے کی رفتار 15,300 رپم فی منٹ ضروری ہے۔ گرائینڈنگ کے عمل کے دوران ساں کا پتہ پور کی لمبائی سے ساں کے پتے کی چرائی کا 1/3 حصہ تک زیادہ چلا یا جاسکتا ہے۔ اگر ساں کا پتہ پور میں سے مکمل طور پر خارج ہو جائے تو کناروں پر پور کا قطر بڑا گرائینڈ ہوتا ہے۔ سطحوں کی گرائینڈنگ کے عمل کے لیے پیارہ ٹاسان کا پتہ (cup wheel) بہت چھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ سطح نمبر 2 کی سیدہ کو درست رکھنے کے لیے گھومنے والا مقناطیسی چک استعمال کرتے ہیں۔



سطحی گرائینڈنگ (Surface Grinding) :

سرفیس گرائینڈنگ سے جابوں پر مہار سطحیں بنائی جاسکتی ہیں (B 178. 1)۔
کھردری یا رت گرائینڈنگ عموماً ڈھلے ہوتے پرپس پرپسے یا کوٹ کر بنائے گئے (forged)
جابوں کی مل کر چلنے والی سطحوں کی گرائینڈنگ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔
اس وجہ سے پیمائش کی درستگی اور سطحی مییار گرائینڈنگ کی زیادہ استعداد سے اہم نہیں ہے۔

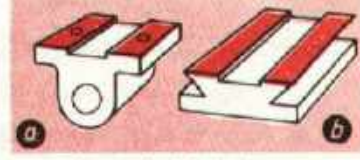

B 178. 1 - سرفیس گرائینڈنگ کی مثالیں۔ (a) مل کر چلنے والی
سطحوں کی گرائینڈنگ۔ (b) تاحاتی ڈھانچہ پر سطح کی سطحی گرائینڈنگ۔

اس صورت میں ملنگ یا اینڈنگ کی نسبت گرائینڈنگ عموماً سستی رہتی ہے۔
ختمی گرائینڈنگ سے ملنگ اور اینڈنگ کی نسبت بہتر درستی اور سطحی مییار کی سطحیں بنانا
مقصود ہوتا ہے جیسے فرٹ ہونے والے پوزوں کی مشیننگ، رہراور پیمائش سطحیں۔ گرائینڈنگ کے ذریعے گراں قیمت سکریڈنگ کے طریقے سے کچھ
ہوسکتی ہے۔ بہت سی صورتوں میں کھردری حالتوں میں جابوں کی درست پیمائش اور اعلیٰ سطحی مییار حاصل کرنے کے لیے ختمی گرائینڈنگ کرتے ہیں۔

فیس گرائینڈنگ اور محیطی گرائینڈنگ (Face Grinding and Circumferential Grinding) :

سان کے پیسے کے فیس کے ساتھ یا محیطی سطح کے ساتھ سطحیں گرائینڈنگ کی جاسکتی ہیں۔ (محیطی گرائینڈنگ)

فیس گرائینڈنگ کیلیے سطحی گرائینڈنگ مشین (Surface Grinding Machine for face Grinding) :

یہ مشین عمودی اور افقی سپنڈلوں والی ہوتی ہیں۔ گرائینڈنگ ٹیبل لمبوترے یا گول بنا سکتے ہیں (B 178. 1)۔



B 178. 2 - فیڈ کی سطحی گرائینڈنگ۔ (a) گولٹی کی حرکت۔ (b) جاب کی فیڈ کی حرکت۔
نیچے کی طرف فیڈ۔ (c) عمودی گرائینڈنگ سپنڈل کے ساتھ گرائینڈنگ کرنا۔ (d) افقی گرائینڈنگ
سپنڈل کے ساتھ گرائینڈنگ کرنا۔ (e) گول ٹیبل پر گرائینڈنگ کرنا۔

عمودی گرائینڈنگ سپنڈل والی مشینیں ان جابوں کیلیے موزوں ہوتی ہیں جن کی بیرونی سطحیں، گرائینڈنگ کی سطح کے متوازی ہوں۔
افقی گرائینڈنگ سپنڈل والی مشینیں ان جابوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں جن کی گرائینڈنگ کی سطح کی حالت بیرونی سطح کے ساتھ عمودی ہو۔
سرفیس گرائینڈنگ مشینیں 1500 ملی میٹر لمبی گرائینڈنگ سطح کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ سب سے بڑی مشین کو چلانے کے لیے 40 ہارس پاؤور یعنی
تقریباً 30 کھوواٹ طاقت درکار ہوتی ہے۔

عمودی گرائینڈنگ سپنڈل کی مشین کے مخصوص جتنے بیڈ، لمبوتری ٹیبل، کالم بیج ہیڈ شاک سلائیڈ ہیں۔ گرائینڈنگ سپنڈل میں پراسن کا پتہ لگا
ہوتا ہے، ہیڈ شاک سلائیڈ میں لگی ہوتی ہے۔ موٹر سے سپنڈل کو مین حرکت دی جاتی ہے۔ جاب کی طرف ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے ہیڈ شاک کالم پر عموداً
پہل سکتا ہے۔ ایک اور بہت درست ایڈجسٹمنٹ سے نیچے کی طرف فیڈ دی جاتی ہے۔
لمبوتری ٹیبل جاب کو پھرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہیڈ کے رہراور استوں پر چمکتا ہے اور بائیڈر ایک دباؤ سے آگے پیچھے حرکت
کرتا ہے۔ فیڈ کی حرکت ٹیکوں سے محدود کی جاتی ہے۔




فیس گرائینڈنگ :

جاب اور سان کے پینے کے درمیان ملاپ والی سطح بڑی ہونے کی وجہ سے برادے کی کٹائی کے لیے زیادہ خواہشی ریزے زیر عمل ہوتے ہیں ، تاکہ فیس گرائینڈنگ کے دوران استعمال کٹائی زیادہ حاصل ہو سکے۔

سان کے پینوں کا انتخاب :

اصولاً پہلی نما سان کے پینے اور جھوٹے دار سان کے پینے (Segment Wheels) استعمال کیے جاتے ہیں۔ پہلی نما سان کے پینے عموماً مدخلی سطحوں (Interrupted surfaces) کی گرائینڈنگ کے لیے خصوصی طور پر موزوں ہوتے ہیں لیکن چوڑی اور پوری سطحوں کی گرائینڈنگ کے وقت ٹھنڈا کرنے کا عمل مشکل ہوتا ہے۔ جھوٹی دار سان کا پینہ پہلی نما سان کے پینے کی نسبت چوڑی اور پوری سطحوں کی گرائینڈنگ کے لیے زیادہ موزوں ہوتا ہے۔ کیونکہ گرائینڈنگ کے دوران جھوٹیوں کی درمیان جگہ میں سے ٹھنڈا کرنے والا مائع بہ جاتا ہے اور ہر دو بھی آسانی سے بہ جاتا ہے۔ سان کے پینے کا قطر گرائینڈنگ کی جانے والی سطح کی چوڑائی سے بڑا ہونا چاہیے۔ بڑے ملاپ کی سطح کے لیے نرم سان کا پینہ استعمال کرتے ہیں۔ کٹائی کی رفتار (20.....25 میٹر فی سیکنڈ) ، جاب کی رفتار (14 میٹر فی منٹ تک) اور پینے کی طرف فیڈ ، گرائینڈنگ کی جانے والی سطح کی قسم اور چوڑائی اور شکل پر مبنی معیار (T 173,1 & 2) پر منحصر ہوتی ہے۔ گرائینڈنگ سپنڈل کی حالت ، گرائینڈنگ کے نمونے (Pattern) پر اثر انداز ہوتی ہے (B 179, 1)۔

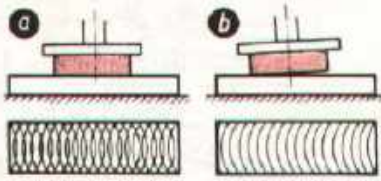


B 179, 1 - فیس گرائینڈنگ سے سطح پر پینے دار گرائینڈنگ کے نمونے (Pattern) کی شکل کے کٹ۔ (a) شہرہ نما شکل Beam shaped کے کٹ


جب گرائینڈنگ سپنڈل گرائینڈنگ کی جانے والی سطح پر مبنی عمودی لگی ہو تو کہ اس شکل کے کٹ کا نمونہ بنتا ہے۔ اس کی وجہ سے گرائینڈنگ شدہ سطح صاف نہیں جاتی ہے۔ یہ آٹھوں سان کے پینے سے منتخب کرنے یا گرائینڈنگ ہینڈ کوئی میٹر کے کچھ چاروں حصے تک ترجیح کرنے سے دور کر سکتے ہیں۔ ترجیح کیا ہو سان کا پینہ صرف ایک کنارے سے کاٹتا ہے۔ اس طرح سے شہرہ نما شکل (Beam shaped) کے کٹ کا نمونہ بنتا ہے۔ بہت زیادہ ترجیح کرنے سے سطح متعمر نہ بنتی ہے۔

محیطی گرائینڈنگ کیلئے سر فیس گرائینڈنگ مشینیں : (Surface grinding machines for circumferential grinding)

پیشین بھی گول یا لمبوتری ٹیبل والی بنائی جاتی ہے (B 179,2 & 3)۔ گرائینڈنگ سپنڈل افقی حالت میں لگی ہوتی ہے اور موڑنے چلتی ہے۔ اس کی اونچائی کم بیش کر سکتے ہیں۔ لمبوتری ٹیبل بڈ پر لگی سلائیڈز چلتی ہے اور اسکے اندر باندھا رکھا گیا میکانیکی ہوتی ہے۔ ٹیبل یا سان کے پینے کو آڑھی فیڈ کی مدد سے لمبائی کے رخ حرکت کے عموداً کھسکایا جاتا ہے۔

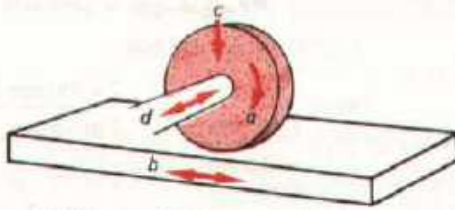

B 179, 2 لمبوتری ٹیبل پر محیطی سر فیس گرائینڈنگ۔ (a) کٹائی کی حرکت۔ (b) فیڈ کی حرکت۔ (c) پینے کی طرف فیڈ۔ (d) پہلو کی طرف فیڈ۔

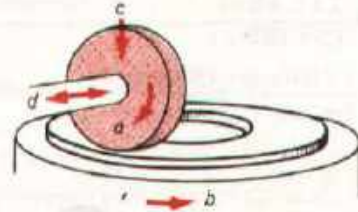


B 179, 3 گول ٹیبل پر محیطی سر فیس گرائینڈنگ۔ (a) کٹائی کی حرکت۔ (b) فیڈ کی حرکت۔ (c) پینے کی طرف فیڈ۔ (d) پہلو کی طرف فیڈ۔

محیطی گرائینڈنگ : جاب اور سان کے پینے کے درمیان ملاپ کی سطح بہت کم ہوتی ہے اس لیے کٹائی کی طرف کم استعمال حاصل کی جا سکتی ہے لیکن دوسری طرف کٹائی بہت عمدہ ہوگی۔ محیطی گرائینڈنگ ٹیبل اور تنگ سطحوں کی تھی گرائینڈنگ کیلئے خصوصی طور پر موزوں ہوتی ہے جیسے رہبر تہوں (Guide Gibs) کی سطحیں۔




صرفیس گرائینڈنگ کیلئے جاب کو احتیاط سے پکڑنا چاہیے۔

بڑے جابوں کو ٹیبل پر پیچوں اور پتروں کی مدد سے پکڑا جاتا ہے۔ عموماً، تکنیکی آلات استعمال کرتے ہیں (B 180, 1) جب پکڑنے والی سطح پچھلے سے سختی حالت میں ہو تو ایسے جابوں کو پکڑنے کے لیے متناہسی چک استعمال کرتے ہیں (B 180, 2)۔ اس طرح پکڑنے میں صرف وقت میں خاصی کمی ہو جاتی ہے۔ بجلی کے متناہسی پکوں کے لیے بجلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مستقل متناہسی تکنیکی پیشیں بھی ہوتی ہیں۔ ان کیلئے کسی بجلی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک لیور کو حرکت دینے سے مستقل متناہسی اس طرح سے مستقل ہوتے ہیں کہ وہ پکڑنے کی حالت میں کھل جاتے ہیں اور آف (off) حالت میں متناہسی طور پر کوتاہ دوں (short circuited) ہو جاتے ہیں۔ متناہسی پلیٹ سے پکڑے گئے میٹل اور کاسٹ آئرن کے جابوں کی گرائینڈنگ کرنے کے بعد متناہسی اثر کو زائل کر دینا چاہیے۔

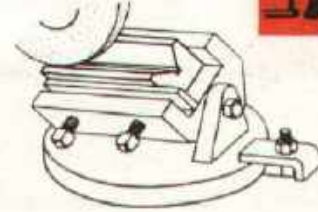

B 180, 1 چل اہنگ (SWIVEL VICE)

 

B 180, 2 متناہسی چک

محیطی گرائینڈنگ

$$\begin{aligned} \text{جاب کی چوڑائی} &= b \\ \text{گرائینڈنگ کی سطح کی چوڑائی} &= B \quad (b = B) \\ \text{پہلو کی طرف فیڈ فی میٹر فی سٹروک} &= s \end{aligned}$$

$$t_m = \frac{2 \times L \times i}{CS \times 1000}$$

پہلو کی طرف فیڈ کے بغیر صرف وقت

$$t_m = \frac{2 \times L \times B \times i}{CS \times 1000 \times s}$$


پہلو کی طرف فیڈ کے ساتھ صرف وقت

ہدشال : ایک ڈائی کی پلیٹ 190 ملی میٹر لمبی، 150 میٹر چوڑی کی گرائینڈنگ کرنا مقصود ہے۔ گرائینڈنگ کی گھماؤ 0.4 ملی میٹر/سٹروک کی تعداد۔ 4 سان کے پچے کی چوڑائی 20 ملی میٹر پہلو کی طرف فیڈ = 6 ملی میٹر فی سٹروک، ٹیبل کی رفتار = 2 میٹر فی منٹ۔ مشیننگ میں صرف وقت معلوم کریں۔

$$\text{حل : } B = b = 150 \text{ mm}$$

$$L = l + 2 \times 5 \text{ mm} = 190 + 10 = 200 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned} t_m &= \frac{2 \times L \times B \times i}{CS \times 1000 \times s} \\ &= \frac{2 \times 200 \text{ mm} \times 150 \text{ mm} \times 4}{2 \text{ m/min} \times 1000 \times 6 \text{ mm}} = 20 \text{ min.} \end{aligned}$$

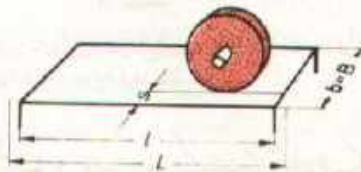

B 180, 4 جمعی گرائینڈنگ کیلئے صرف وقت

گرائینڈنگ کے عوامل کے دوران صرف وقت معلوم کرنا :
(Calculation of machining time for grinding operation)

فیس گرائینڈنگ

$$l = \text{جاب کی لمبائی}$$

$$L = \text{گرائینڈنگ کی لمبائی}$$

$$(L = l + \text{زائد فاصلہ})$$

$$i = \text{تبدل وکٹ}$$

$$CS = \text{ٹیبل کی رفتار میٹر فی منٹ}$$

یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ایک فیڈ ایڈجسٹمنٹ فی دور واقع ہوتی ہے۔

$$t_m = \frac{i \times L \times 2}{1000 \times CS}$$


ہدشال : 750 ملی میٹر لمبی جب کی گرائینڈنگ کرنی ہے۔ گرائینڈنگ کی گھماؤ 0.6 ملی میٹر/سٹروک (4 کٹوں) میں گرائینڈنگ کرنا ہے۔ ٹیبل کی رفتار 2 میٹر فی منٹ ہے مشیننگ کا صرف وقت معلوم کریں۔

$$\text{حل : } L = l + \text{زائد فاصلہ}$$

$$(\text{زائد فاصلہ} = \text{سان کے پچے کا قطر})$$

$$L = 750 + 150 = 900 \text{ mm}$$


$$\begin{aligned} t_m &= \frac{2 \times L \times i}{CS \times 1000} = \frac{2 \times 900 \text{ mm} \times 4}{2 \text{ m/min} \times 1000} \\ &= 3.6 \text{ min.} \end{aligned}$$

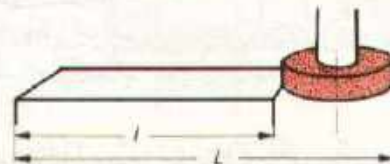

B 180, 3 فیس گرائینڈنگ کیلئے صرف وقت




متوازی جاہوں کی گرائینڈنگ کرنا : (Grinding of Parallels)

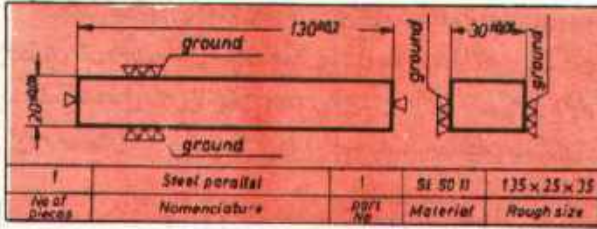

B 181.1 - ورک اپ ڈرائنگ

مشال :
ورک آرڈر : شیل کے متوازی بلاک کی 4 لپٹی
سطحوں کی فیس گرائینڈنگ کرنا مقصود ہے۔ جب
پر مناسب گرائینڈنگ کی چھوٹ مہیا کی گئی ہے۔

مکمل جاہ بنانے کے لیے ترتیب عمل :

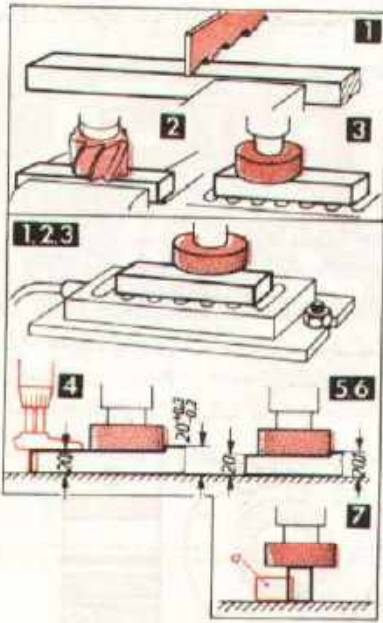

عمل	مشین - ٹولز
1 جاہ کا زائچہ لگانا	مشین آری
2 ملنگ ٹنگ سائز 30 ± 0.01 گرائینڈنگ سائز 30 ± 0.3 ٹنگ سائز 20 ± 0.01 گرائینڈنگ سائز 20 +0.3 -0.2	ملنگ مشین
3 گرائینڈنگ	فیس گرائینڈنگ مشین

گرائینڈنگ کے کام کے لیے ترتیب عمل :

1	سان کا پتہ لگانا	پہلی ٹاسان کا پتہ #60 N X 46 M 4 KE
2	سان کے پتے کی ڈیسنگ کرنا	ڈریگ ہیرا
	مقناطیسی چک پر مشین کا متوازی ہاک لگانا	مقناطیسی چک
4	پہلی چڑی سلی کی کوری اور ختمی گرائینڈنگ کرنا	
5	دوبارہ چک میں پڑنا	
6	دوسری چڑی سلی کی کوری اور ختمی گرائینڈنگ کرنا	
7	دوبارہ چک میں پڑنا، کم چڑی سطحوں کی گرائینڈنگ کرنا	مردگار مقناطیس

ناپنے اور جانچنے کے آلات : مائیکرو میٹر، مائیکرو میٹر گرائی گئی، سلائی کٹسے والا گنیا، سلائی کٹسے والی سیدھی دھار، ڈائیل انڈیکسٹر۔

شیل کے متوازی بلاک بنانا : (Manufacture of Steel Parallels)

ہتر گزرت کیلئے مقناطیسی چک اور جاہ کی سطحوں کو اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے۔ مقناطیسی چک کی پھرنے والی سطح کی گاہے گاہے گرائینڈنگ کرنے سے اس کا ہمار پین برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے سچے کی طرف کم فیڈ اور لمبائی کے رخ بڑی فیڈ کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے۔ جاہ پر گرائینڈنگ کی چھوٹ کی گرائینڈنگ کرنے کے لیے دو کٹ ہی کافی ہوں گے۔ ختمی گرائینڈنگ سچے کی طرف دلی ہت کم فیڈ لگا کر کرنی چاہیے۔

شیل کے متوازی بلاک کو ناپنا اور جانچنا : (Measuring & Testing of Steel Parallels)

پکڑے ہوئے جاہ کی پیمائشی دہلی کی جانچی مائیکرو میٹر گرائی گئی کے ساتھ کرتے ہیں اور گرائینڈنگ کر نیے بعد مائیکرو میٹر سے کی جا سکتی ہے۔ زائد پائی حالت اور ہمار پین کو جانچنے کیلئے سلائی کٹسے والی سیدھی دھار سلائی کٹسے والا گنیا بالترتیب استعمال کیے جاتے ہیں۔ ڈائیل انڈیکسٹر متوازی پین کو جانچنے کے لیے موزوں ہوتا ہے۔



عمدہ ختمی گرائینڈنگ کے طریقے : (Fine Finishing Operation)

گرائینڈ شدہ شافٹوں، بور یا ہموار سطحوں پر پھر بھی بہت نہیں غیر ہموار دیکھتے رہ جاتے ہیں (B 182, 1) جب ایسے جاب ایک دوسرے پر پھیلتے ہیں تو ان وجوہوں کے مل کر چلنے سے رگڑ پیدا ہوتی ہے اور بالائی سطحیں چلنے کے دوران خراب ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے گرائینڈ شدہ میٹریل کے ذرات چکنا چٹ کے ساتھ مل کر لیس بنا لیتے ہیں اور اس طرح یہ لیس فراشی مادے کی طرح کام کرتی ہے اور گھساؤ کے عمل کو تیز کرتی ہے۔ نتیجہً پرے کچھ عرصہ کیلئے صحیح کام کرتے ہیں۔ مثلاً ہیرنگ اور جرنل وغیرہ۔ لیکن اچانک زیادہ ڈھیٹے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے کام کرنے کا وقت نہیں رہتا ہے۔

عمدہ ختمی سطح والے ایسے پرنسے بنا سکتے ہیں جو ٹرننگ کے مطابق پیمائشی دستی اور سطحی معیار پر پورے اترتے ہوں۔ مثلاً اعلیٰ سطحی معیار کے ساتھ جو پرنسے بنا سکتے ہیں ان میں رگڑ سے گھنے اور غراب ہونے کا نقص نہیں ہوتا۔ ایسے پرنسوں کے کام کرنے کی میما و زیادہ اور کام کرنے کا وقت زیادہ ہوتا ہے۔

عمدہ ختمی سطح حاصل کرنے کے طریقے بالترتیب لیپنگ (lapping) اور ہوننگ (Honing) اور دقیق خراونا (precision turning) اور دقیق بورنگ (precision boring) ہوتے ہیں۔ پیداواری دستی عام طور پر ISO کے معیار کی درجہ بندی کے اندر ہوتی ہے۔

لیپنگ : (Lapping)

گول اور چپٹے ہموار پرنسوں کو پادور کی طرح کے فراشی مادے (lapping compound) کے ساتھ دقیق گرائینڈنگ کرنے کو لیپنگ کہتے ہیں (B 182, 2)۔

لیپنگ کپاؤنڈ کے انتخاب کا انحصار میٹریل اور مطلوب سطحی معیار پر ہوتا ہے۔ سخت کیے ہونے اور غیر سخت مشینل، کاسٹ آئرن یا کانسٹی کی کھوری لیپنگ کیلئے 280.....600 نمبر کے ذرات والا کوئزڈم پاؤڈر استعمال کیا جائے گا۔ ختمی لیپنگ کیلئے کرومیم آکسائیڈ (سبز رنگ میں) یا سٹریچ پالش موزوں ہوتے ہیں۔ لیپنگ کپاؤنڈ کو مٹی کے تیل میں ملا کر ایک تیلی سی لیس بنا لیتے ہیں۔ سینٹریڈ کاربائیڈ (Cemented carbide) کی سطحوں کی لیپنگ کرنے کیلئے ہیرسے کا براؤ (diamond dust) استعمال کرتے ہیں۔


لیپنگ کے طریقے : (Lapping method)

اصولی طور پر پرنسوں کی لیپنگ کرنے والی سطحوں کی پینڈے گرائینڈنگ کرتے ہیں لیپنگ ٹیبلٹ تقریباً 0.01 ملی میٹر تک ہوتی ہے۔ ہاتھ سے یا لیپنگ مشین سے لیپنگ کی جاتی ہے۔


ہاتھ سے لیپنگ کرنا : (lapping by hand) (B 182,3 & 4)

ایک پن کی لیپنگ کرنے کیلئے پن کو خراؤ کے چمک میں کپڑا جاسکتا ہے۔ ایک لیپنگ لٹکا (lapping Stock) جس میں تانبے یا سفید دھات (white metal) کا ترتیب پیر چھلا ہوا ہے کھوری لیپنگ یا دنگی لوسے کا چھلا برائے ختمی لیپنگ لگا ہوتا ہے، کو بطور لیپنگ ٹول استعمال کرتے ہیں۔ پن پر برش کے ساتھ لیپنگ کپاؤنڈ لگا دیتے ہیں۔ پن کو تقریباً 20 میٹری منٹ کی جھیلی رفتار کے ساتھ گھومنا چاہیے۔ لیپنگ لٹکا ہاتھ سے اور اوپر چلاتے رہیں گے۔


بور کی لیپنگ کرنا : (B 182, 4)

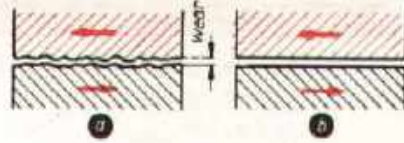


B 182, 1 - غیر ہموار دیکھنے کیلئے پرنسوں کے چلنے سے گھٹتے جاتے ہیں۔
a چلنے سے بہتر غیر ہموار دیکھنے، بڑا دیکھا گیا (a)۔ چلنے کے بعد ملائم سطح۔

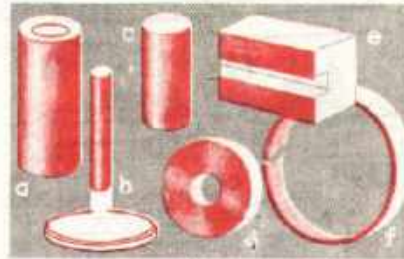

B 182, 2 - لیپنگ کیے ہوئے پرنسوں کی مثالیں۔ (a) - (b) لیپنگ کیے ہوئے گول پرنسے (کاپٹ (a) و (b) اور (c) - (d) لیپنگ کیے ہوئے ہموار پرنسے (پرنس ٹیبلٹ (a) ہیرسٹ (b) پینٹنگ ٹمک (c)۔

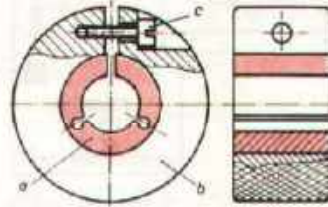

B 182, 3 - لیپنگ لٹکا۔ (a) لیپنگ لٹکا، (b) چھلا، (c) سیٹ سکرپو۔

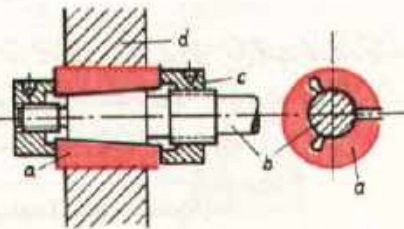


B 182, 4 - بور کی لیپنگ کرنا۔ (a) لیپنگ لٹکا، (b) لیپنگ لٹکا۔
c لیپنگ لٹکا، (d) جاب۔



مشینوں سے لیپنگ کرنا :


ہموار اور گول پرزوں کی کثیر پیداوار میں کی جاتی ہے۔ لیپنگ کیے جانے والے پوزے، مثلاً کلبے، ایک پوزے والے آلے میں پکڑ کر دو پیٹے لیپنگ پتوں کے درمیان لاسے جاتے ہیں۔ لیپنگ کپاؤنگ کو برش کے ساتھ لگاتے ہیں یا پمپ کے ذریعے فیڈ کرتے ہیں۔ لیپنگ کے لیے بالائی پیٹے کو پیچھے کرتے ہیں۔ جاب پر پیچھے کے اپنے وزن یا اضافی دباؤ سے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ لیپنگ پتوں کو گھمایا جاتا ہے۔ پوزے والے آلے گرتی حرکت کے علاوہ مخروطی مرکزہ حرکت بھی کرتا ہے تاکہ اس طرح گول پرزوں کے ساتھ رولنگ (rolling) اور سلائیڈنگ بیک وقت عمل پذیر ہو سکے۔

24 جاب اور 100 ملی میٹر لمبی 0.01 ملی میٹر لیپنگ چھوٹ کی 24 پسٹن پنوں کی کرومیم آکسائیڈ لیپنگ کپاؤنگ سے مشین کے ذریعے لیپنگ کرنے کے لیے 10 منٹ درکار ہوتے ہیں۔ گھنائیسی حدود 0.001 ملی میٹر کے اندر اندر ہوتی ہے۔

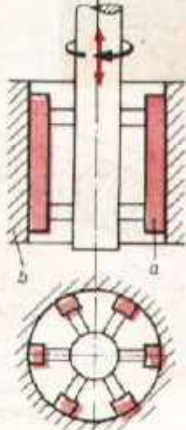

B 183, 1 ہونگ ٹول (سادہ شکل)

(a) سان کی پتھر پلاں (Honing stone) (b) جاب

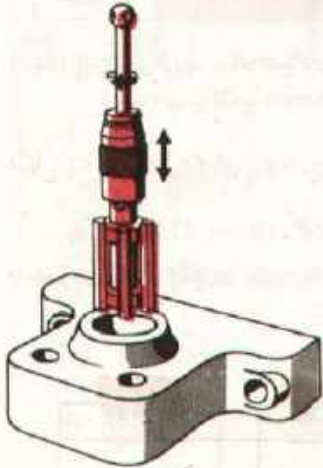

B 183, 2 ہونگ کرنا Honing

ہوننگ (Honing) :

خراشی ماوسے کے بہت عمدہ ذرات کی بنی ہوئی سیدھی پتھری کو پیٹے سے مشین کی ہونی سطح پر گول اور لمبائی کے رخ والی حرکت میں ہلکا سا دباؤ دے کر چلاتے ہیں۔ یہ طریقہ ہوننگ کہلاتا ہے۔ اس طریقہ سے سطح پر سے 0.1 ملی میٹر تک میٹر میں آدرا جاسکتا ہے۔ اندرونی اور بیرونی ہوننگ میں امتیاز ہوتا ہے۔

بدر مثلاً انجن کے سلنڈروں کو ہوننگ سے عمدہ فنش کیا جاتا ہے۔ الگ سے لگی ہوئی نرم ہانڈ سے بنی سان کی پتھریوں والا ترتیب پذیر ہوننگ ٹول (adjustable honing tool) استعمال کیا جاتا ہے (B 183, 1)۔ ہوننگ مشین کے سینڈل ہیڈ میں ہوننگ ٹول کو پکڑا جاتا ہے (B 183, 2)۔

ایک مداخلتی معلق ٹول ہولڈر کی مدد سے ہوننگ ٹول تھوڑی حد تک غلطی درست کر کے خود بخود اپنے آپ کو ہر کی مرکزی حالت میں لے آتا ہے۔ جاب کو مشین کی ٹیبل پر پکڑا جاتا ہے۔ ہوننگ ٹول کو پچھلے ہوتے کام کرنے والی سینڈل گرتی حرکت (محیطی رفتار 50.....70 میٹر فی منٹ) اور اوپر اور نیچے والی حرکت بیک وقت سرانجام دیتی ہے۔ ہوننگ پتھر پلاں نہایت باریک برادہ آتاری ہیں۔ پکنا ہٹ کے لیے مٹی کا تیل زور داز و حملہ کی شکل میں چھینکا جاتا ہے۔ بیرونی ہوننگ بیرونی سطحوں کی عمدہ فنشنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں (شافت جرنل وغیرہ) یہ بیرونی ہوننگ مشین پر کی جاتی ہے۔

دقیق ٹرننگ اور دقیق بورنگ (Precision turning & Precision boring)

دقیق ٹرننگ اور دقیق بورنگ سے پرزوں کو باہم جوڑنے کی شقی حالت تک بنایا جاسکتا ہے۔ سینڈل کار بائیٹیا ہیرے بطور ٹول کی کٹائی کی دھارا استعمال کیے جاتے ہیں۔ (صفحہ 25) بہت ہی عمدہ سطحی معیار اور درستی حاصل کرنے کیلئے مندرجہ ذیل تقاد کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔

(a) زیادہ کٹائی کی رفتار (دیگی لوہے 70.....120 میٹر فی منٹ) غیر آہنی دھاتیں (150.....400 میٹر فی منٹ)

(b) کم کٹائی کی گہرائی 0.03.....0.15 ملی میٹر - (c) کم فیڈ 0.08 سے 0.08 ملی میٹر فی پکڑ -

بہت زیادہ کٹائی کی رفتاروں پر کام کرنے کے لیے انہی دھارک والی دقیق خراہ مشین یا دقیق بورنگ مشینیں ہونی چاہئیں۔ اسی لیے یہ مشینیں بہت مضبوط اجسام والی بنائی جاتی ہیں جن میں لیپنگ کی ہونی سینڈل کو بڑی احتیاط سے لگایا ہوا ہوتا ہے۔ سینڈل کو چلانے کیلئے میٹ ڈرائیو کا طریقہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ گتیز ڈرائیو کی صورت میں جاب کی سطح پر دھارک کے نشانات پڑ سکتے ہیں۔




9- چوڑیاں کاٹنے کے طریقے : (Threading Operations)

(Use of Threaded Parts) : چوڑی دار پرنزوں کا استعمال

چوڑی دار پرنز سے مندرجہ ذیل مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں (B 184, 1 & 2)۔

a - پرنزوں کو پکڑنے اور چوڑنے کے لیے بحیثیت پکڑنے والے کابلے اور بیچ۔

b - حرکت کرنیوالے بیچوں کے طور پر جب لمبی بیچ دار سپنڈل کی گردش حرکت سے بتدریج بڑھتی ہوئی لمبائی کے رخ حرکت حاصل کرنی ہو مثلاً جیسے مشینوں پر سلائڈز، سکریو پریس اور پمانشی آلات (مائیکرو میٹر) وغیرہ۔

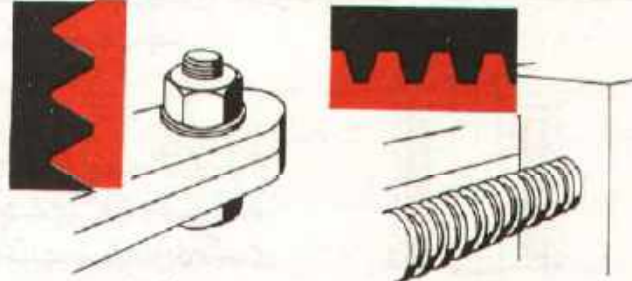

B 184, 1 - میٹھی دو پین کو سکریو سے بانہنا۔

B 184, 2 - ٹول سلائیڈ کو حرکت کرنیوالے سکریو سے چلائے۔

چوڑی دار پرنزوں پر بیرونی چوڑیاں (male threads) اور اندرونی چوڑیاں (female threads) کاٹنے سے ہی ایک عملی پرنزہ بنتا ہے۔


چوڑیوں کی خصوصیات :

چوڑی کی نشوونما، اگر ایک کاغذی زاویہ قائمہ کی شکون

کو ایک ہلین نما سلنڈر پر لپیٹیں تو ایک پیچ پارنٹ بنتا ہے (B 184, 3)۔ پیچ پارنٹ کے ساتھ ساتھ ایک چھری کاٹی جاسکتی ہے۔ ہلین نما سلنڈر کے اورنٹ کے اندر پیچ پارنٹ اور اچھا چوڑیاں کھلتی ہیں۔

چوڑی کی تیج :

ہلین نما سلنڈر کے گرد دھاسے کا ایک چکر چوڑی کھلتی ہے۔ مرکزی لائن کی سمت میں طے شدہ فاصلہ تیج یا لیڈ کہلاتا ہے۔

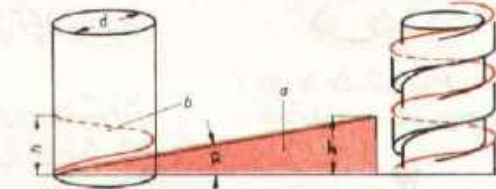


B 184, 3 - چوڑی کی نشوونما۔ a - قائمہ الزاویہ شکون۔ b - پیچ پارنٹ۔ c - چکی ایڈ (lead angle)۔ d - تیج کا زاویہ۔

مثال : 5 ملی میٹر تیج والی چوڑی دار پین ایک نٹ میں ایک پکڑ دینے سے 5 ملی میٹر آگے چلتی ہے۔

چوڑی کی شکل (B 184, 4) - کئی چوڑی چھری (چوڑی) کی شکل کے تعین کا انحصار اس کے استعمال کرنے کے مقصد پر ہوتا ہے۔ پکڑنے

والے بیچوں پر V - چوڑیاں (V-threads) ہوتی ہیں۔

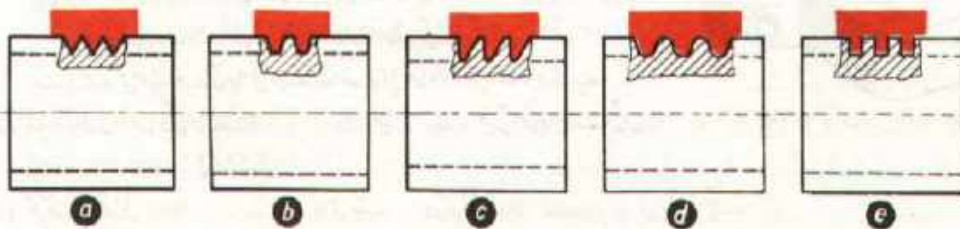

B 184, 4 چوڑیوں کی اشکال : a - ٹی چوڑی (V-thread)۔ b - فزانتہ ناچوڑی (ٹی چوڑی) (Acme thread)۔ c - ٹی چوڑی (Square thread)۔ d - ٹی چوڑی (Round thread)۔ e - ٹی چوڑی (Buttress)

(Square thread)۔ e - ٹی چوڑی (Round thread)۔ d - ٹی چوڑی (Buttress)



حکمت کرنے والے بیچوں کے لیے ایچی ٹریس اور گول چوڑیاں موزوں ہوتی ہیں۔ مربع چوڑیاں اب اتنی زیادہ استعمال نہیں ہوتیں۔

حکمت کرنے والے چھوٹے بیچوں (ہیٹاٹھی سینڈل) پر اکثر ۷ - چوڑیاں استعمال ہوتی ہیں۔


تھک کی سمت بائیں یا دائیں ہاتھ ہر سمت سے اس کی مطابقت سے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کی چوڑیوں میں پہچان کر سکتے ہیں (B 185, 1)۔



B 185 - ہڈی کی تھک کی سمت - (a) دائیں ہاتھ کی چوڑی - (b) بائیں ہاتھ کی چوڑی

اصولی طور پر دائیں ہاتھ کی چوڑی عام طور پر استعمال ہوتی ہے اور دائیں طرف کو پیشوائی کرتی ہے (B 184, 3)۔ اگر ایک نٹ کو پیچ پر لگایا جائے تو اس کو سیدھی سمت (clock wise) میں گھمانا چاہیے۔ بائیں ہاتھ کی چوڑی بائیں سمت کو پیشوائی کرتی ہے۔ ایک نٹ پیچ پر لگا دیا جائے تو اس کو اٹنی سمت (anti clock wise) گھمانا چاہیے۔

چوڑیوں کی تعداد کے مطابق ایک منہ والی چوڑیاں اور متعدد منہ والی چوڑیاں ہوتی ہیں (B 185, 2)۔

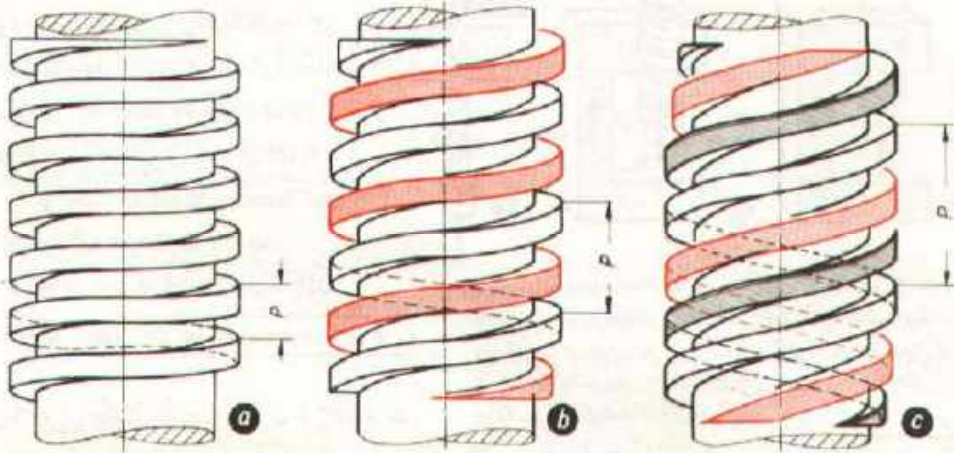

B 185, 2 - اکری یعنی ایک منہ اور متعدد منہ والی چوڑیاں - (a) اکری یعنی ایک منہ والی چوڑیاں - (b) دوہری یعنی دو منہ والی چوڑیاں - (c) تھری یعنی تین منہ والی چوڑیاں

اکری چوڑی کے بیچے یا سینڈلوں پر چوڑی کا ایک منہ ہوتا ہے اور یہ اکثر صورتوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ دوہری چوڑی میں دو منہ (double start) ہوتے ہیں یعنی جب زیادہ دوری تھک والی اکری چوڑیوں کے درمیان ایک دوسری چوڑی کاٹ دی جاتے۔ ایک تھری چوڑی کے تین منہ ہوتے ہیں۔ متعدد منہ والی چوڑیوں کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے جب تھوڑے جگہ میں لمبائی کی سمت میں زیادہ فاصلہ طے کرنا درکار ہوتا ہے۔ مثلاً جیسے سکریز پرسیوں (screw presses) پر یا گھسنے والے فرنیٹین پن پر۔ دیگر اکری چوڑی میں بڑی تھک اور چوڑی کی بہت زیادہ گہرائی درکار ہوگی۔




پھڑی کی پکڑ کا اثر : (Clamping effect of Threads)

پہڑوں کو پھول کے استعمال سے کافی طاقت (B 184, 1, P 184) سے دیا جاسکتا ہے۔ پھڑی کی پکڑ کے اثر کا انحصار ترقیحی سطح (inclined plane) کے استعمال پر ہوتا ہے جس کی بنیادی شکل ایک قائمہ زاویہ مثلث کی ہی ہوتی ہے۔ ترقیحی سطح کی مدد سے تھوڑی طاقت (B 186, 1) سے وزن اٹھایا جاسکتا ہے، جیسے ریپ پر بجاری مشین کو بلیوں کی مدد سے اٹھانا۔

ترقی سطح کے لیے قانون قدرت کے مطابق :

قوت \times کاٹے شدہ فاصلہ = وزن \times وزن کا ارتفاع

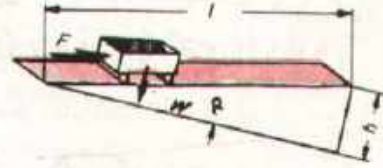


186, 1 ترقیحی سطح کا طریقہ استعمال جبکہ زاویہ ' θ ' قوت l قوت کاٹے شدہ فاصلہ ' w ' وزن ' h ' وزن کا ارتفاع۔

$$F \times l = w \times h$$

مثال : ایک وزن $w = 3000$ کلوگرام ترقیحی سطح کی مدد سے اونچائی $h = 0.6$ میٹر تک اٹھایا جائے گا۔ قوت کاٹے شدہ فاصلہ $l = 9$ میٹر۔ قوت F معلوم کرنی ہے۔

$$\text{حل : (رگڑ کا لحاظ نہیں رکھا گیا)} \quad F = \frac{w \times h}{l} = \frac{3000 \text{ kg} \times 0.6 \text{ m}}{9 \text{ m}} = 200 \times 10 = 2000 \text{ N}$$

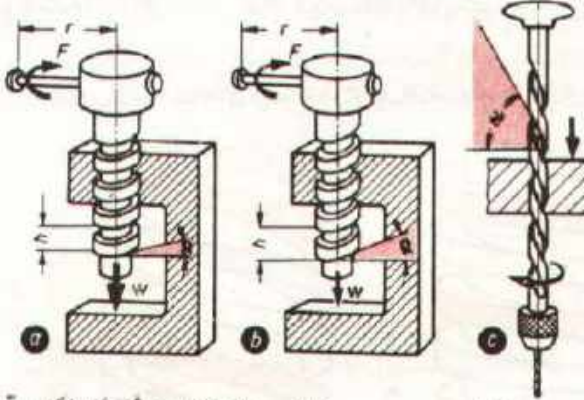

سکری کی چوڑیاں اسی طرح سے کام کرتی ہیں جس طرح ترقیحی سطح۔ چوڑی لگانے کے دوران پٹی کی چوڑی کا پہلو (flank) نٹ کی چوڑی کے پہلو پر پھسلتا ہے۔ اس کے برعکس شکلیوں سے ایک ترقیحی کو جب ایک پر نٹ سے جس میں نٹ لگا ہوا ہے، میں لگایا جاتا ہے تو پکڑنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ جس کی مقدار چال کے زاویے (lead angle or angle of inclination) کے مطابق بدلتی ہے (B 186, 2)۔ پکڑ کی قوت (clamping force) مسلسل کی طرح معلوم کی جاسکتی (B 186, 3) ہے۔

قوت \times قوت کاٹے شدہ فاصلہ = پکڑ کی

$$F \times 2 \times r \times \pi = w \times h \quad (\text{پکڑ})$$

مثال : سکریور پریس سے ایک نٹ لگانا ہے۔ پکڑ کی قوت F معلوم کرنی ہے۔


معلوم : قوت $F = 200$ نیوٹن نصف قطر $r = 150$ ملی میٹر چال (پکڑ) $h = 2.5$ ملی میٹر۔

$$\text{حل :} \quad w = \frac{F \times 2 \times r \times \pi}{h} = \frac{200 \text{ N} \times 2 \times 150 \text{ mm} \times 3.14}{2.5 \text{ mm}}$$

$$= 75360 \text{ N}$$

چونکہ چوڑی میں رگڑ کی وجہ سے زریاں 50 فیصد ہوتا ہے۔ اس لیے اصل پکڑ کی طاقت کی مقدار 37680 نیوٹن رہ جاتی ہے۔ 5 ملی میٹر والی پٹی کے پکڑ کی قوت آدمی کم ہو جاتی ہے۔ تاہم اس کے بدلے میں پٹی کے ایک پکڑ میں

ٹے شدہ لمبائی کے رُش فاصلہ 2.5 ملی میٹر والی پٹی کے پکڑ سے دوگنا ہوتا ہے۔

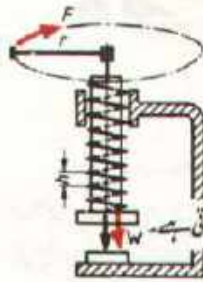

(screw press) - B 181, 3




معیاری چوڑیاں : (Standardized threads)

مندرجہ ذیل چوڑیوں کیلئے اشکال، پیمانہ نشتوں کے معیار مقرر کر دیے گئے ہیں۔
 زاویائی (angular) ذوزنقہ نما (trapezoidal) (انجی) بیٹریس (buttress)
 درگول (round) چوڑی۔


زاویائی چوڑیاں : (B 187.1)

پیکر کرنے والے پیچوں کی چوڑیوں کو پیکر کرنے والی قوت زیادہ پیدا کرنی چاہیے اور کسی عمل کے دوران ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے۔ زاویائی چوڑیاں ان شرائط پر پوری اترتی ہیں اور اسی لیے پیکرنے والے پیچوں کے لیے مناسب ہوتی ہیں۔
 پنڈری کے سکونی کراس سیکشن کی وجہ سے لچک چھوٹی ہوتی ہے جو کہ زیادہ پیکر کرنے والی طاقت کیلئے اچھی ہوتی ہے۔ اندرونی اور بیرونی چوڑیوں کے پہلوؤں میں رگڑ مستعدتا زیادہ ہوتی ہے اور چھوٹی لچک کی وجہ سے اکثر خود کار لاک (self locking) کا کام دیتی ہے۔ اس وجہ سے گرفت کے ڈھیلا ہوجانے کا خطرہ خود بخود کم ہوجاتا ہے۔
 پنڈری کی چوڑی (root) پر بڑا سہارا مطلوب زور دار گرفت زاویائی چوڑی مہیا کرتی ہے B 187.2 کا بلہ اور نٹ اسی صورت میں صحیح فٹ ہوتے ہیں جیکہ مخصوص پیمانہ صحیح ہوں۔
 مندرجہ ذیل زاویائی چوڑیوں کے معیار مقرر کر دیے گئے ہیں۔ میٹرک چوڑیاں (metric thread) (whiworth) چوڑی (fine thread) (armoured pipe thread) اور آرمڈ سٹیل پائپ کی چوڑی (steel pipe thread)

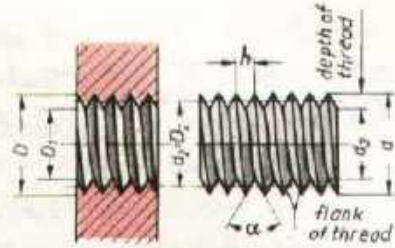


B 187.1 ہر ایک زاویائی چوڑی 3 اجزا پر مشتمل ہوتی ہے۔


مقصد	سکریپ	بیرنگی قطر
D	d	اندرونی قطر
D1	d1	پیچ قطر
D2	d2	چوڑی کا زاویہ
a	a	لیڈ
h	h	

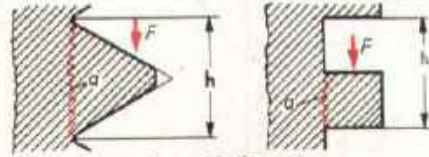

B 187.2 زاویائی اور منحنی شکل کی چوڑیوں کی جڑ پر گراس پیکش کو موازنہ۔ 3 قوت کی لچک کو سیکشن

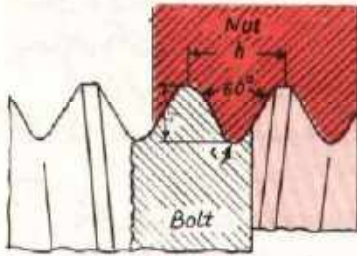

B 187.3 بی میٹر چوڑی : چوڑی کی گہرائی : $h \times 0.6495 =$
 نصف قطر : $h \times 0.1082 =$

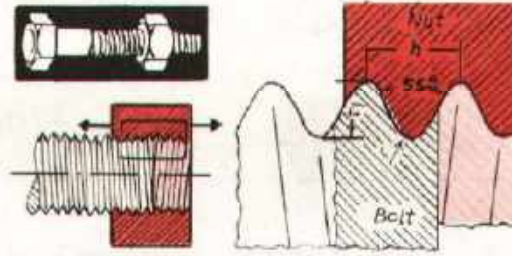


B 187.4 ونٹ و تھ چوڑی : گہرائی : $h \times 0.64033 =$
 نصف قطر : $h \times 0.13733 =$


میٹرک چوڑی (B 187.3) کی تمام پیمانہ میں لاپی جاتی ہیں۔ چوڑی کا زاویہ 60° ۔ چوڑی کی جڑ پر کٹاؤ (notch) کے اثر سے بچنے کیلئے گول کر دیا جاتا ہے۔ ٹوکنس تراش (truncated) ہوتی ہیں۔ نٹ کے اندر چوڑی کی ٹوکنس گول کر دیتے ہیں اور چوڑی تراش دی جاتی ہیں۔
 موسوم کرنے کی مثال : M 12 کا مطلب میٹرک چوڑی جس میں چوڑی کا قطر 12 ملی میٹر ہے۔
 ونٹ و تھ چوڑی (B 187.4) کا نام انگریز ونٹ و تھ کے نام سے منسوب ہے۔ پیمانہ میں لاپی جاتی ہیں۔ چوڑی کے زاویہ کا سائز 55° ہوتا ہے۔ ٹوک اور جڑ گول ہوتی ہے۔ لیڈ یا تھک یعنی چال چوڑی تعددونی اشک سے دی جاتی ہے۔ مثلاً گیارہ چوڑی ٹی اشک، یعنی $\frac{1}{11}$ لیڈ یا تھک۔
 موسوم کرنے کی مثال : $\frac{5}{8}$ یعنی قطر $\frac{5}{8}$ انچ




فائن چوڑیوں (B 188, 1) کی لیڈ اور گہرائی دستور میٹرک چوڑیوں یا وہٹ درتھ چوڑیوں

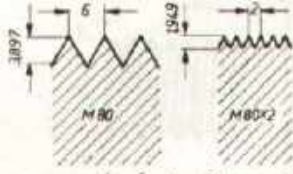


B 188, 1: سپاہی میٹرک چوڑی (M80) اور
فائن میٹرک چوڑی (M80x2) کا موازنہ۔

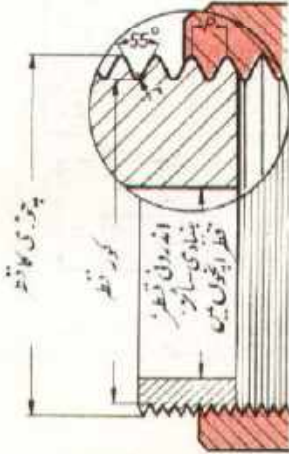


B 188, 2: وہٹ درتھ پائپ چوڑی بیئر
کریسٹ بھریش (crest clearance) کے

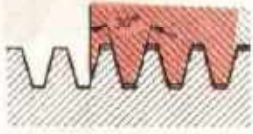

B 188, 3: ڈوزنقہ ٹاچوڑی (ایچی چوڑی)۔

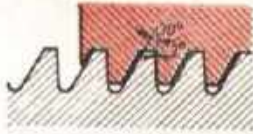

B 188, 4: بیئریس چوڑی۔

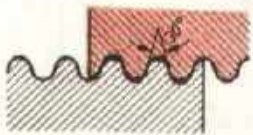

B 188, 5: گول چوڑی۔

سے کم ہوتی ہے۔ چھوٹی لیڈ کی وجہ سے خود کار لاگنگ ایکشن (self locking action) بہتر حاصل ہوتا ہے۔ بیسے وہ چوڑیاں جو ارتعاشی کاموں میں استعمال ہوں۔ پتی دیواروں والے جاسا پر چوڑی کی کم گہرائی ضروری ہوتی ہے۔ فائن میٹرک چوڑیاں اور فائن وہٹ درتھ چوڑیاں بھی ہوتی ہیں۔

موسومیت کی مثالیں : $M 50 \times 2$ کے معنی فائن میٹرک چوڑی، 50 ملی میٹر قطر، اور 2 ملی میٹر پیچ۔ $W 99 \times \frac{1}{4}$ کے معنی فائن وہٹ درتھ چوڑی 99 ملی میٹر قطر اور $\frac{1}{4}$ پیچ۔ وہٹ درتھ پائپ چوڑی (B 188, 2) پائپوں، آر میچروں، پیزروں کو بٹننے (fittings) اور فلنجز (flanges) میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کی شکل وہٹ درتھ چوڑی DIN 11 کی طرح ہوتی ہے۔ تاہم اس کی پیچ چھوٹی ہوتی ہے۔ بند کرنے (scaling) کے مقاصد کے لیے چوڑی پر کریسٹ کلیرنس (crest clearance) نہیں ہوتی۔ بنیادی قطر (nominal diameter) سے مراد چوڑی کا بیرونی قطر نہیں ہوتا بلکہ پائپ کے اندرونی قطر سے مراد ہوتی ہے۔

موسومیت کی مثال " R 1 " سے مراد پائپ چوڑی " 1 " اس صورت میں چوڑی کا قطر 33.25 ملی

میٹر ہے۔

آرڈسٹیل پائپ چوڑی پر چوڑی کا زاویہ 80° ہوتا ہے۔

ڈوزنقہ ٹاچوڑیاں (ایچی چوڑیاں) (B 188, 3)

یہ چوڑی حرکت کرنیوالے پیچوں (سپنڈل) کیلئے موزوں رہتی ہے۔ چوڑی کا زاویہ 30° ہوتا ہے۔ بیرونی قطر اور کر کے قطر (core dia) میں ڈھیل (play) ہوتی ہے۔ چوڑی کے ہیلو وزن یا دباؤ برداشت کرتے ہیں۔ اگہری اور متعدد منہ والی چوڑیوں کے معیار مقرر کر دیے گئے ہیں۔ چوڑی کی پائپ چوڑی کی جڈل پر سے پڑھی جاسکتی ہیں۔

موسوم کرنے کی مثالیں : $T r 30 \times 6$ سے مراد بنیادی قطر 30 ملی میٹر، پیچ 6 ملی میٹر۔ $T r 40 \times 12$ (دوہری چوڑی) سے مراد بنیادی قطر 40 ملی میٹر، پیچ 12 ملی میٹر دوہری چوڑی ہوتی ہے۔

بیئریس چوڑی : (یعنی saw tooth thread) (B 188, 4)

چوڑی کی شکل یک طرفہ زیادہ دباؤ کیلئے موزوں ہوتی ہے۔ مثلث پر پیچوں پر تھرسٹ سپنڈل (thrust spindles) دباؤ سہارنے والا ہیلو 3° ترچھا ہوتا ہے اور دوسرا ہیلو 30° ترچھا ہوتا ہے۔ موسوم کرنے کی مثال : $S 50 \times 8$ سے مراد بیرونی قطر 50 ملی میٹر اور 8 ملی میٹر پیچ ہوتی ہے۔

گول چوڑی : (یعنی knuckle thread) (B 108, 5)

گول کناروں کی وجہ سے گول چوڑی کو جلدی نقصان نہیں پہنچتا۔ یہ والو سپنڈلوں (value spindles) ریوے کپلنگ (railway couplings) اور ٹالیوں کے چوڑوں (hose connections) کے لیے استعمال ہوتا ہے۔


موسوم کرنے کی مثال : $R d 50 \times \frac{1}{6}$ سے مراد بیرونی قطر 50 ملی میٹر اور $\frac{1}{6}$ پیچ

ہوتی ہے۔



نقص دار چوڑیاں : (Defective threads)

اگر چوڑی بہت زیادہ کساؤ سے لگے (tightly fitting) یعنی فیر کھیر فیس کے ٹوٹ (fit) کے صحیح ہونے کا یقین نہیں کیا جاسکتا۔ پہلوؤں پر اچھی طرح مل کر چلنے والی سطح ہمیشہ فیصلہ کن ہوتی ہے۔ اس کے لیے کابل اور نٹ کے پہلوؤں کے قطر برابر ہونے چاہئیں۔ چوڑیوں کے عام نقصانوں کی تصاویر درج ذیل ہیں : چوڑی کے زاویے نا برابر، چوڑی کی شکل ترچھی اور نا برابر ہونگی (B 189.1)۔

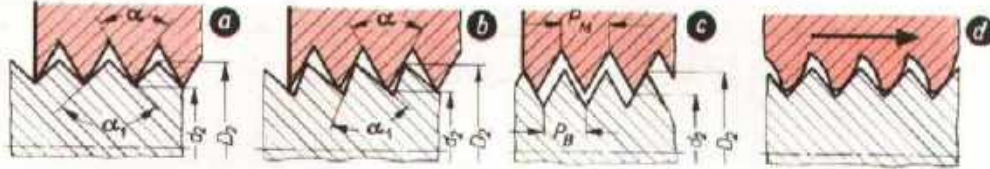

B 189.1 - نقص دار چوڑیاں۔ ۱۱۔ چوڑی کا نا برابر ہونا۔ ۱۲۔ نٹ کی چوڑی کا زاویہ۔ ۱۳۔ چوڑی کی چوڑی کا زاویہ۔ ۱۴۔ چوڑی کی ترچھی شکل۔ ۱۵۔ نٹ کی چوڑی کا زاویہ۔ ۱۶۔ نٹ کی چوڑی کی چوڑی کی چوڑی ہونی شکل سبب نٹ کی چوڑی کا زاویہ بہت زیادہ۔

چوڑیوں کی فٹس : (Fits of threads)


بہت پیداواری طریقہ نہیں چوڑی دار پرنزوں کو ایک دوسرے کی بگلوں پر ٹھیک لگنا چاہیے یعنی تبدیل ہونا چاہیے۔ کسائی کرتے وقت ان کے ملاپ والے پہلو آئس میں ٹھیک ٹھیک۔ پیمائشی حدود (زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم پیمائش) چوڑی کی گنجائشی حدود کی نٹوں کے لحاظ سے بیرونی کور کے قطر (core dia) اور پہلوئی قطر کے لیے چوڑی کی درست اور میٹر کا ایک جیسا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اس لیے مختلف درجوں کے میڈیاں رکھے جاتے ہیں۔

- گرڈ فائن (F) (Grade fine) جیسے پیمائش کرنے والی سپنڈلوں کے لیے
- گرڈ میڈیاں (m) (Grade medium) جیسے عام حرکت کرنے والی سپنڈلوں کے لیے
- گرڈ کورس (g) (Grade coarse) جیسے پکڑنے والے پچوں کے لیے

گرڈ کا نشان چوڑی کی نٹ کے نام کے بعد لکھا جاتا ہے۔
 گرڈ میڈیاں کے لیے مثالیوں : M 20 g سے مزاد میٹرک چوڑی، بیرونی قطر 20 ملی میٹر، گرڈ کورس M 8 F سے مزاد میٹرک چوڑی 8 ملی میٹر، گرڈ فائن، میڈیاں کے لیے گرڈ کا نشان دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
 سوٹ : بانٹن چوڑیوں کا گرڈ فائن سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔

چوڑیاں بنانا : (Manufacture of Threads)

چوڑیاں مختلف طریقوں سے بنائی جاتی ہیں جیسے نٹ (tap) ڈاٹیل اور ڈائی ٹنگوں (dies & diestock) کی مدد سے یا تھ سے یا چوڑی کاٹنے والے ٹول کے ساتھ نٹروپر، منگ مشین سے، گرامٹنگ اور رولنگ (rolling) سے۔ چوڑیاں اکثر ڈائی پریسنگ (pressing) یا ڈھلانی (شکل ڈائی کاسٹنگ) سے بھی بنائی جاسکتی ہیں۔ بنانے کے طریقے کا انتخاب بناؤں کی تعداد اور مطلوب درستگی اور سطحی معیار پر منحصر ہوتا ہے۔

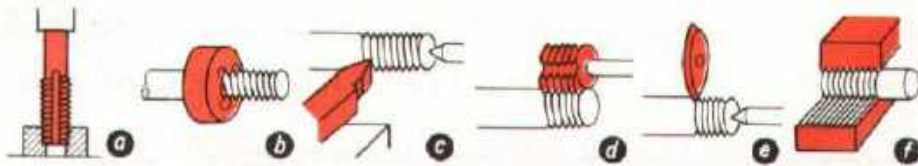


B 189.2 - چوڑیاں بنانے کے مختلف طریقے۔ ۱۔ ڈائی کاسٹنگ۔ ۲۔ رولنگ سے چوڑی کاٹنا۔ ۳۔ ڈائی کاسٹنگ سے چوڑی کاٹنا۔ ۴۔ چوڑی کاٹنے والے ٹول سے چوڑی کاٹنا۔ ۵۔ منگ مشین سے چوڑی کاٹنا۔ ۶۔ گرامٹنگ سے چوڑی کاٹنا۔ ۷۔ ڈائی کاسٹنگ سے چوڑی کاٹنا۔




خراہ مشین پر چوڑی کاٹنے کے عوامل : (Threading operations on the turning lathe)

خراہ پر چوڑیاں موس، ڈائیں یا چوڑی کاٹنے والے ٹولوں کے ساتھ کاٹی جاتی ہیں۔ دراصل چوڑی کی کٹائی کا عمل خراہ کے دیگر عوامل کے ساتھ مربوط ہوتا ہے۔
موس اور ڈائیں سے چوڑیاں کاٹنا (B 190, 1 & 2) آسان اور سستا رہتا ہے۔ یہ طریقہ عام طور پر زاویائی چوڑیاں کاٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
موس جو کٹائی کے اصول پر بنے ہوئے ہیں، کے ساتھ چوڑیاں کاٹنے سے میڈیم گریڈ کی چوڑیاں کٹتی ہیں۔ گرائینڈنگ کے طریقوں سے فائن گریڈ حاصل ہوتا ہے۔ کبھی کبھار دوسری اشکال کی چوڑیاں بھی، جیسے ایچی چوڑیاں، مخصوص موس سے کاٹی جاتی ہیں۔

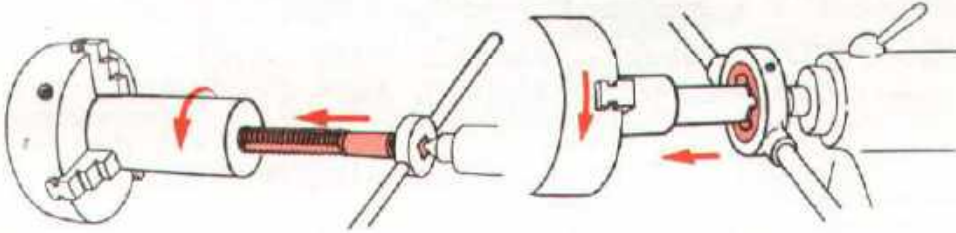

1 B 190، موس سے اندرونی چوڑیاں کاٹنا۔

2 B 190، چوڑیاں کاٹنے کی ڈائی سے بیرونی چوڑیاں کاٹنا

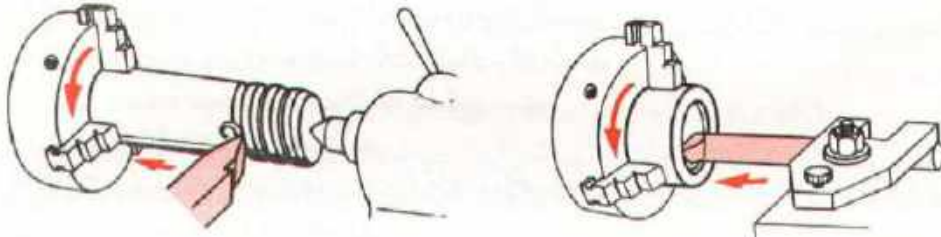

3 B 190، چوڑی کاٹنے کے ٹول سے بیرونی چوڑیاں کاٹنا

4 B 190، چوڑی کاٹنے کے ٹول سے اندرونی چوڑیاں کاٹنا

میں حرکت (main motion) چاب سر انجام دیتی ہے۔ چوڑی کے ترچھپن سے بچنے کے لیے ٹیل سٹاک سپنڈل میو (tail stock spindle sleeve) سے موس یا ڈائی کی رہبری کی جاتی ہے۔

رف کیے گئے سوراخ کے اندر موس اپنے آپ کی خود ہی گرفت کر لیتا ہے اور پھر چوڑی کاٹتا ہے۔
ڈائی جو چوڑی کاٹنے کی ڈائی بھی کہلاتی ہے۔ مشین شدہ کابلے پر گرفت کرنے کے بعد چوڑی کاٹتی ہے۔ M 16 یا 8 میٹر سائز تک کی چوڑیاں ایک ہی عمل میں کاٹی جاتی ہیں۔

چوڑی کاٹنے والے ٹول سے چوڑیاں کاٹنا : (B 190, 3 & 4)

اس طریقے میں موس اور ڈائی کی نسبت زیادہ وقت صرف ہوتا ہے کیونکہ چوڑی کے مکمل ہونے تک متعدد پارکٹ لگانے پڑتے ہیں لیکن اس طریقے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف پیمائشوں اور اشکال کی چوڑیاں بہت زیادہ درستی کے ساتھ بنائی جاسکتی ہیں مثلاً ایچی، ہٹریس وغیرہ۔ مطلوبہ درجے کے اصول کی بنا پر چوڑی کاٹنے والے ٹول کو لیڈ سکرپ سے مثبت فیڈ ملنی چاہیے۔




خراہ مشین پر موس اور ڈائی سے چوڑی کاٹنے کے عوامل :


(Threading operations on the turning lathe with taps and dies)

مثال :

ورک آرڈر : بیرنگ بولٹ بنانا۔ (B 191.2)

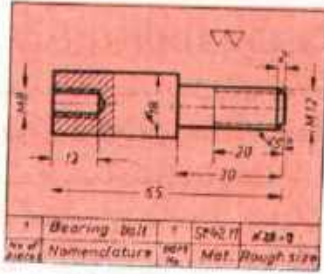


B 191.2 ورکشاپ ڈرامیٹک

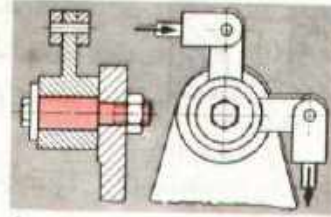

B 191.1 - بیرنگ بولٹ (Bearing bolt) کے استعمال کی مثال

ترتیب عمل :

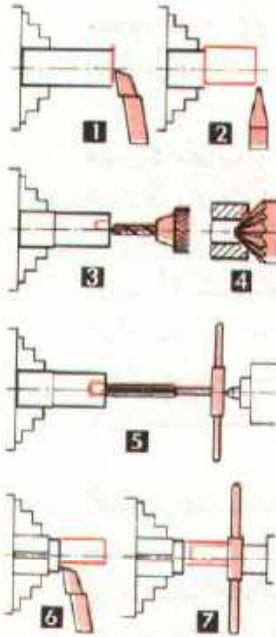

نمبر	عمل
1	جاب کو پھلانا اور مطلوبہ لمبائی تک خراہنا۔
2	18 # تک کورڈ اور سختی خراہنا
3	67 # کور سوراخ کرنا۔
4	کور سوراخ کی سطح پر تک کرنا
5	M 8 کا موس چلانا
6	جاب دوبارہ پھلانا اور M12 کے لیے خراہنا
7	بیرونی چوڑی M 12 کاٹنا۔

ناپنے اور جانچنے کے آلات : وزیر کیلیپر، گولڈن ریج، چوڑی پگ، چوڑی رگسٹری۔

اندرونی چوڑی M 8 کاٹنا :

کور سوراخ کرنا : کور کا قطر 6.376 ملی میٹر ہوتا ہے۔ باہری دار اُجھارگی دہرے سے کور سوراخ 6.7 ملی میٹر کرنا چاہیے (T 193.1)۔
موس کا انتخاب : چوڑی سوراخ کے آخری کنارے تک کاٹنی ہوتی ہے۔ اس لیے ٹیپ نمبر 1، 2 اور 3 درکار ہوں گے۔
چوڑی کی کٹائی کرنا : موس نمبر 1 کے ساتھ ہاتھ سے کچھ پکڑوں تک کٹائی کرنے کے بعد مشین پر کام کرتے ہیں۔ سلیو کو موس کی فیڈ کے عین مطابق باقاعدگی سے چلایا جائے گا۔ بعد میں چلنے والے موس کو تھوڑا سا ہاتھ کے ذریعے سوراخ کے اندر چھنایا جائیگا۔ چیکنا ہٹ بھرت استعمال کرتے جائیں۔

بیرونی چوڑی M 12 کاٹنا :


کابلہ تیار کرنا : کابلہ کا چوڑی دار حصہ باہری دار اُجھارگی کو جسے تقریباً 11.85 # خراہا جائے گا۔

ڈائی کا انتخاب : M 12 کی ڈائی درکار ہوگی۔


چوڑی کی کٹائی کرنا : چوڑی کے پہلے چند پکڑوں کو ہاتھ سے ڈائی گھما کر کٹا جائے گا۔ اس کے بعد مشین پر صحیح پکڑوں کی تعداد بانٹ کر کام کرتے ہیں۔ سلیو کو باقاعدگی سے صحیح کیا جائے گا۔ چیکنا ہٹ بھرت استعمال کریں۔




موس اور ڈائیں کے ساتھ چوڑیاں کاٹنے کے متعلق نقاط : (Hints for thread cutting with taps and dies)

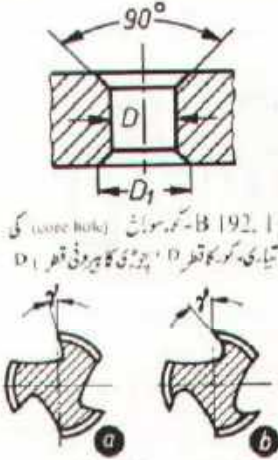

B 192. 1 - کور سوراخ (core hole) کی تیاری۔ کور قطر 'D' چوڑی کا چوڑی قطر 'D1' کی

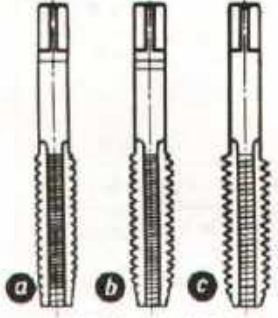

B 192. 3 - دستی موس کا سلسلہ۔ (a) نمبر 1 - (b) نمبر 2 - (c) نمبر 3

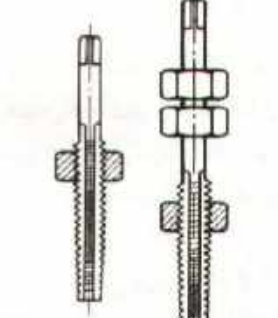

B 192. 4 - (دائیں) ڈائیں پر چلنے والے موس (machine screw tap) ڈائیں پر چک میں چرنا کیلئے۔

B 192. 5 (دائیں) ڈائیں پر چلنے والے موس (سوراخوں میں آہار چوڑیوں کی کوئی حرکت کے لیے)

اندرونی چوڑی :

1 کور سوراخ کی تیاری (B 192. 1) - چوڑیاں کاٹنے کے آغاز میں باہری دار انحصار بنتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہوتا ہے کہ سوراخ چوڑی کے کور کے قطر (core dia) سے بڑا کیا جائے (T 193.1)۔ صرف بند کرنے والی چوڑیوں (sealing threads) کی کوئی حرکت کے لیے کور کا سوراخ چوڑی کے کور کے قطر کے سائز کے برابر ہونا چاہیے۔ اگر کور کا سوراخ بہت چھوٹا ہو تو موس کو کوئی زیادہ کرنی پڑتی ہے اور وہ آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ مزید برآں چوڑیوں پر بیرونی خراشیں پڑ جاتی ہیں۔ اگر کور کا سوراخ بہت بڑا ہوگا تو چوڑیوں کے انحصار کی مکمل کوئی نہیں ہوگی اور طاقت لگانے پر چوڑیاں ٹوٹ سکتی ہیں۔ کور کے سوراخ کی 90° کے کاؤنٹر سک سے کاؤنٹر سنگ کی جاتی ہے۔ اس طرح موس آسانی سے لگتا ہے اور باہری دار انحصار سے بچت ہو جاتی ہے۔

2 موس کا انتخاب : اس کے لیے چاب کا میٹرل 'مزید برآں چوڑی کی شکل اور لمبائی جو کوئی ضروری ہو کہ مدنظر رکھنا پڑتا ہے۔

(B 192. 2 5) عام نلوانی چوڑیوں کے لیے موس میاری ہوتے ہیں اور ٹول سٹیل یا ہائی سپیڈ سٹیل کے بنائے جاتے ہیں۔

تین سلسلوں والے (set of three) موس بند سوراخوں اور گہرے سوراخوں میں چوڑیاں کاٹنے کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ عام آہار سوراخوں میں چوڑیاں اکثر دو سلسلوں والے موس یا ایک گزر والے موس (single pass tap) کی مدد سے کاٹی جاتی ہیں۔

مشین پر چلنے والے موس (B 192. 4) - دو کے سلسلے میں یا ایک گزر والے موس میں دستی ہوتے ہیں۔ مشین میں چلنے کے لیے ان کی میلن نما شینگ کے ساتھ مرین نما ٹانگ (tang) لگی ہوتی ہے۔ خصوصی شینگ والے موس بھی ہوتے ہیں۔

نٹ کے لیے موس (B 192. 5) ایک گزر کے موس ہوتے ہیں اور ایک ہی کٹ میں چھوٹی چوڑیاں کاٹنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مشین ماسٹر موس (machine master taps) ڈائیں ہیڈ کی چوڑی کاٹنے کی ڈائیں کاٹنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

3 چوڑیاں کاٹنا : ناقص چوڑیاں مثلاً چوڑی کے ترچھے چکر، کھردری اور خراش دار پہلو، غیر موزوں عوامل کی وجہ سے بنتے ہیں۔

(a) موس تیز ہونے چاہئیں ورنہ چوڑی کے پہلو کھردرے اور خراش دار بنتے ہیں۔

(b) ترچھی چوڑیوں سے چلنے کے لیے چاب کو ہم مرکز بنانا چاہیے۔

(c) دستی سلسلہ دار موس بالترتیب استعمال کرنے چاہئیں۔

(d) موزوں چکنا ہٹی مادے استعمال کرنے سے گریز کم ہو جاتی ہے اور چوڑی کے پہلو صاف کٹتے ہیں۔



بیرونی چوڑیاں :

1. کابلہ تیار کرنا : (B 193, 1)۔


باری دار اہمار کے پیدا ہونے کی وجہ سے کابلے کا قطر تقریباً ایند کا $\frac{1}{10}$ حصہ چوڑی کے بیرونی قطر سے پتلا خراوا جائیگا۔ کانسے کو شیفر کرنے سے ہلاکت آسان ہو جاتا ہے۔ اگر کابلے کا قطر بہت بڑا ہو تو اس سے چوڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔

2. چوڑی کاٹنے کی ڈائی کا انتخاب : (B 193, 2 & 3)۔

کٹنے والی چوڑی کا سائز محدود ہوتا ہے۔ میٹرک چوڑی 30 ملی میٹر تک، وہٹ ورتھ چوڑی $\frac{1}{4}$ انچ تک۔ M 16 اور $\frac{5}{8}$ سے بڑی چوڑیاں سپر ڈائیں (taper dies) سے کاٹی جائیں گی۔ بصورت دیگر کاٹی ہوئی کزن کی مقدار زیادہ ہوگی اور چوڑیاں ٹوٹ جائیں گی۔ چوڑیاں کاٹنے کی ڈائیاں معیاری ہوتی ہیں اور ٹول ٹول سٹیل یا ہائی سپیڈ سٹیل سے بنائی جاتی ہیں۔

3. چوڑی کی کٹائی کرنا :

- ڈائی کا فیس (face of die) کوٹ یا ڈائی ہولڈر میں صحیح بیٹھنا چاہیے اور جاب کو ہم مرکز چلانا چاہیے۔ چوڑی کی ڈائی سیدھی چلائی چاہیے ورنہ چوڑی بیضوی ہو جائے گی۔
- کند ڈائیاں کھردری اور ٹوٹے ہوئے پہنوں جاتی ہیں۔
- کزن کے اخراج کے سوراخ میں کزن چھسنے سے چوڑی کے پہلو خراب ہو جاتے ہیں۔
- چکنا، مٹی، مادہ صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے۔

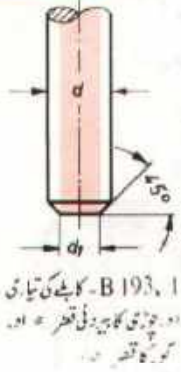

1. B 193 - کابلے کی تیاری
2. چوڑی کا بیرونی قطر اور
کوٹ کا قطر



3. B 193 - ڈائی میں ڈائی ہولڈر۔ 1a ڈائی ہولڈر۔ 1b ڈائی



2. B 193 - چوڑی کاٹنے کی ڈائی

DIN 336 - T 193.1 کے مطابق چوڑی کے کور سوراخوں کے لیے نوس کا قطر۔

میٹرک چوڑی :

چوڑی	M27	M24	M22	M20	M18	M16	M14	M12	M10	M8	M6	M5	M4	M3.5	M3
سٹیل کیلئے چوڑی کا سوراخ	27.75	20.75	19.25	17.25	15.25	13.75	11.75	10	8.4	6.7	5	4.7	3.3	2.9	2.5
دیگی لوہا - پتیل	23.5	20.5	19	17	15	13.5	11.5	9.9	8.2	6.5	4.8	4.1	3.2	2.8	2.4

وہٹ ورتھ چوڑی :

چوڑی	2°	1 3/4	1 5/8	1 1/2	1 3/8	1 1/4	1 1/8	1	7/8	3/4	5/8	1/2	3/8	5/16	1/4
سٹیل کیلئے چوڑی کا سوراخ	44.5	39	35.5	33.5	30.5	27.75	24.75	22	19.25	16.5	13.5	10.5	7.9	6.5	5.1
دیگی لوہا - پتیل	44	38.5	35	33	30	27.5	24.5	21.25	19	16.25	13.25	10.25	7.7	6.4	5

T 193, 2 چوڑی کاٹنے کے لیے چکنا مٹی مادے

T 193, 3 چوڑیاں کاٹنے کے لیے کٹائی کی رفتاروں کی حوالہ جاتی قیمتیں - میٹرک منٹ میں

مائع سٹیل	سٹیک آئل یا معدنی تیل
بھرتی سٹیل	سٹیک آئل یا معدنی تیل یا تارسی، مٹی کا تیل۔
دیگی لوہا	نکھ یا بہت کثرت سے تیل
پتیل کا نسی	معدنی تیل یا نکھ آئل
ایلو منیم کے بھرت	شہڈا کرنے والی تیل، نکھ تیل یا مٹی کا تیل۔

میٹرک	چوڑی کاٹنے کا قطر	ٹول سٹیل	ڈائی سپیڈ سٹیل
مائع سٹیل	5	12	12
بھرتی سٹیل	-	6	6
دیگی لوہا	5	9	9
پتیل	10	15	15
بھرتی ایلو منیم	16	25	25




(Thread cutting on the turning lathe with threading tools) : خرابد پر چوڑی کاٹنے والے ٹولز سے چوڑی کاٹنا :
چوڑی کاٹنے کے لیے چوڑی کاٹنے والی خرابد یا اینجن خرابد استعمال کی جا سکتی ہے۔

B 194. 1 لمبائی کے رخ حرکت پذیر کام کرنے والی سپنڈل

کے ساتھ چوڑی کاٹنے والی خرابد چوڑیاں کاٹنا۔ (a) رہبر

(b) مقلد (in-follower) (c) چاب (d)

چوڑی کاٹنے کا ٹول۔ (e) سلائیڈ ریکس (f) مقلد کو آگے کیا ہوا

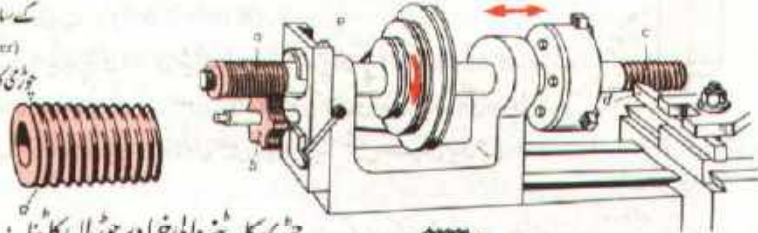


چوڑی کاٹنے والی خرابد چوڑیاں کاٹنا : (B 194. 1)

عام طور پر چھوٹی خرابد مشین یعنی دقیق خرابد مشین (precision lathe machine) چوڑی کاٹنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ فیڈ کے لیے رہبر اور مقلد درکار ہوتے ہیں ہر رہبر پر سب روٹی چوڑی ہوتی ہے۔ ہر چوڑی کاٹنے کے لیے ایک خاص آجج درکار ہوتی ہے مقلد پر مختلف بیچوں والے متد وقفے ہوتے ہیں۔

چوڑی کاٹنے والی خرابد پر کام کرنے والی سپنڈل عموماً لمبائی کے رخ حرکت پذیر ہوتی ہے۔ چوڑی کاٹنے کی خاطر مثلاً اٹمی میٹر کی ہچکی والی چوڑی کے لیے اسی ہچکی کے رہبر کو باہر کو نکلی ہونی سپنڈل پر لگایا جاتا ہے۔ مقلد کو سلائیڈ ریکس پر اوپر نیچے ہر سکنے والے سلائیڈ ریکس دیا جاتا ہے۔ مقلد کی چوڑیاں لیور کے ذریعے رہبر کی چوڑیوں میں بٹھا دی جاتی ہیں۔ اس وقت کام کرنے والی سپنڈل کو لمبائی کے رخ حرکت کرنے کے لیے کھول (released) دیتے ہیں۔ چوڑی کی کٹائی کے لیے کام کرنے والی سپنڈل گردش حرکت کے علاوہ رہبر کی ہچکی کے مطابق فیڈ کی حرکت سرانجام دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک کالمپنٹ کے اندر حرکت کرتا ہے۔ چوڑی کاٹنے والے ساکن ٹول کے ساتھ چاب گھومتے ہوئے آگے کی سمت حرکت کرتا ہے جس پر چوڑیاں کٹتی ہیں۔

چوڑیوں کی کٹائی کے دوران رہبر اور مقلد آگے اور پیچھے کی حرکت سیدھی سمت اور اٹمی سمت میں گھمانے سے دی جاتی ہے اور ہر ایک حرکت پر ٹول کو کٹائی کی گہرائی کے مطابق آگے بڑھا دیتے ہیں۔ سپنڈل کی داہری حرکت سے پھلے ٹول کو کٹائی کی حالت سے ہٹالینا چاہیے۔ ایک دھار والے چوڑی کاٹنے کے ٹول کی بجائے عموماً متد و کٹائی کی دھار والے ٹول (thread chaser) استعمال کیے جاتے ہیں (صفحہ 195)۔

لمبائی کے رخ حرکت پذیر کام کرنے والی سپنڈل کی چوڑی کاٹنے والی خرابد مشین پر ایسے چوڑی دار پرزے بنائے جاتے ہیں جو ٹیکوں میں باسانی پکڑے جا سکیں۔ سنٹروں کے درمیان پکڑنے کے لیے ایک سپرنگ والی ٹیل مشین درکار ہوتی ہے۔ جس کی سلیو چاب پر سپرنگ کا دباؤ ڈالتی ہے۔ چوڑیاں کاٹنے والی ایسی خرابد مشین بھی ہوتی ہیں جن پر چوڑی کاٹنے والی بالائی معلق ایڈجسٹنگ لگی ہوتی ہیں (B 194. 2)۔ ان پر کام کرنے والی سپنڈل لمبائی کے رخ حرکت نہیں کرتی ہے۔ ایک بازو ٹول پر چوڑی کاٹنے کا ٹول یا متد کٹائی کی دھار والا ٹول لگتا ہے۔ رہبر اور مقلد سے فیڈ بازو کو متعلق ہوتی ہے۔

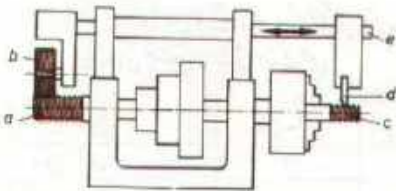

B 194. 2 چوڑی کاٹنے والی بالائی معلق ایڈجسٹنگ والی چوڑی کاٹنے کی

خرابد مشین پر چوڑیاں کاٹنا۔ (a) رہبر (b) مقلد (c) چاب (d) چوڑی کاٹنے کا ٹول۔ (e) بازو (f)

(g) مقلد (h) مقلد (i) چاب (j) چوڑی کاٹنے کا ٹول۔ (k) بازو (l)

چوڑی کاٹنے کے ٹول والے بازو کو چول پر گھما کر کٹائی پر لگائے جاتے ہیں۔ بالائی معلق ایڈجسٹنگ اکثر ٹرٹ (turret) یا کیپسٹن (capstan) خرابدوں پر لگی ہوتی ہے۔


(صفحہ 203, 1 B)



پھوڑیاں کاٹنے کے ٹولز : (Threading tools)

پھوڑیاں کاٹنے والے ٹول اشکال کاٹنے والے ٹول یا گولائیاں کاٹنے والے ٹول ہوتے ہیں۔ جن کی شکل مطلوبہ چوڑی کی شکل کے عین مطابق ہوتی ہے۔ (B 195, 1 . . . 3)

ناویاتی چوڑیاں بنانے وقت یہ بات مدنظر رکھنی ضروری ہوتی ہے کہ چوڑی کی جڑگی گولائیاں ہر پہنچ کے لیے مختلف سازگی ہوتی ہیں۔

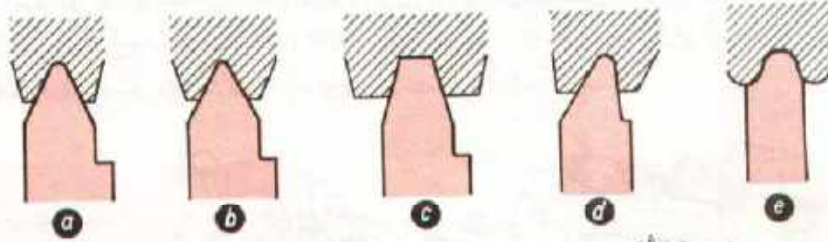


B 195, 1 چوڑی کاٹنے کے ٹول کی شکلیں۔ (a) دھٹ برتنہ چوڑی۔ (b) میٹرک چوڑی۔ (c) اینچی چوڑی۔ (d) ٹریس چوڑی۔ (e) گول چوڑی۔



- 2 B 195, 2 (دائیں) : ناویاتی چوڑی کاٹنے کا ٹول سے پر لگاؤ۔
- 3 B 195, 3 (دو بائیں) : اندرونی زاویاتی چوڑیاں کاٹنے کے ٹول۔ (a) اندرونی زاویاتی چوڑی کا ٹول۔ (b) اندرونی رگی چوڑی کا ٹول۔ (c) ٹول پٹ (tool bit) والی بولنگ سلاخ۔
- 4 B 195, 4 (دائیں) : ایک ایٹھن کی اندر کی طرف زیادہ گولائیاں لگ کر سے چوڑی ہوتی شکل کستی ہے۔ (a) ٹول کی عین شکل۔ (b) ایک ایٹھن لگا کر چوڑی دوسرے ٹول کی چوڑی بنی شکل۔


چوڑی کاٹنے والے ٹول کی دھار چوڑی کے مطابق گول ہونا چاہیے۔ درست پھوڑیاں چوڑی کی شکل والے ٹول (thread form tool) سے کافی جاتی ہیں۔ جو ٹول بنانے والی ٹیکسٹریاں بناتی ہیں۔

چوڑیاں کاٹنے والے ٹول پر ایک ایٹھن نہیں ہوتا اور نہ چوڑی کی چوڑی ہوتی شکل بنے گی۔ (B 195, 4) متعدد مسدود چوڑی کاٹنے کے ٹول (thread chaser) (B 195, 5) کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ متعدد چوڑیاں ایک وقت کھتی ہیں جس کی وجہ سے چوڑیاں کاٹنے میں وقت کم خرچ ہوتا ہے۔

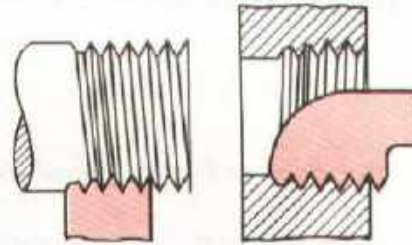

B 195, 5 متعدد مسدود چوڑی کاٹنے کا ٹول۔ (thread chaser)

چوڑی کا ٹول باندھتے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ٹول کی کٹائی کی دھار جاب کے مرکز کے برابر آؤیگی جو۔ جاب کو مرکز سے اُدھیا یا نیچا باندھنے سے چوڑی کی شکل تبدیل ہو جائے گی۔ چوڑی کے ترچھا کٹنے سے بچنے کے لیے ایک گچ ٹول کی سیدھ کی درستی کیلئے استعمال ہوتی ہے (B 195, 6)۔

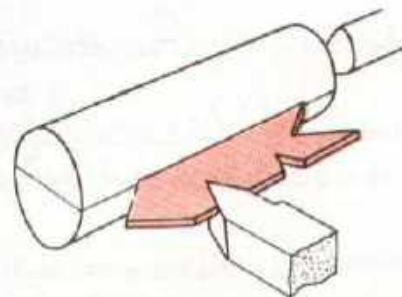


B 195, 6 گچ کی مدد سے چوڑی کاٹنے والے ٹول کو باندھنا۔

اگر چوڑی بہت زیادہ درستی طلب ہو تو خوردبین (microscope) سے ٹول کو صحیح کرنا پڑتا ہے۔ اس صورت میں ٹول کی سیدھ کو ترچھے پیمانے (cross scale) کے مطابق درست کیا جائے گا جو کہ آلے کے لمبری عدسہ (eye piece) میں نظر آتا ہے۔



خراؤ پر چوڑیاں کاٹنا : (Thread cutting on the lathe)

لیڈ سکرو (lead screw) اور درز وارنٹ (half nut) کا کام -
 چوڑی کاٹنے کے لیے چوڑی کاٹنے کاٹوں جو کمپلائڈ سلائیڈ پر لگی ہوئی ٹول آڈی میں کسا جاتا ہے اور لیڈ سکرو سے چلا جاتا ہے۔ جاب کے ساتھ لمبائی کے رخ حرکت کرتا ہے (B 196. 1) لیڈ سکرو پر عموماً ایسی چوڑیاں ہوتی ہیں اور کام کی سپنڈل سے گیسٹرکس کی وساطت سے گوتھی حرکت کرتا ہے۔ گیسٹرک کے ڈھکنے میں گٹے ہڑتے ایک درز وارنٹ (split nut) کے ذریعے سے حرکت کر ڈول سلائیڈ کی فیڈ حرکت میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ فیڈ کی حرکت کو لگانے اور ہٹانے کے لیے نٹ کو کانا ہوتا ہے۔ یہ لیڈ کی مدد سے کھولا یا بند کیا جاسکتا ہے۔

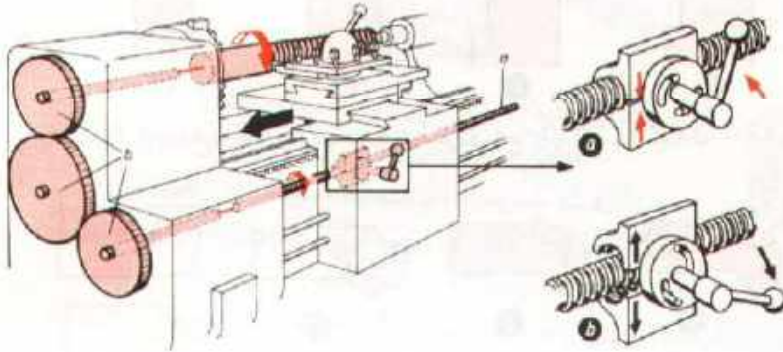

B 196. 1 - لیڈ سکرو سے فیڈ حرکت
 کا پیرا ہونا، (a) لیڈ سکرو، (b) تبدیل پذیر
 گرائیوں کا سلسلہ (c) درز وارنٹ بند
 حالت میں۔ (d) درز وارنٹ کھلی حالت
 میں۔

لیڈ سکرو خراؤ کے عام عوامل میں فیڈ لگانے کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس ضرورت میں مسلسل استعمال سے یہ بہت زیادہ گھس جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ درست چوڑیاں کاٹنے کے لیے موزوں نہیں رہتا۔

اگر چوڑیاں کاٹنے کے لیے فیڈ شافٹ استعمال کی جائے (لمبائی کے رخ خراؤ کے دوران فیڈ سے جاب پر چوڑی نا چھریاں ہوتی ہیں) تو چوڑی کی بیج درست نہیں رہتی کیونکہ ڈھکنے (apron) کے اندر کی گرائیاں اکثر گھس جاتی ہوتی ہیں۔

اصول : چوڑیاں صرف لیڈ سکرو سے کاٹیں۔

فیڈ شافٹ سے صرف ٹرننگ اور فینڈنگ کریں۔

تبدیل پذیر گرائیوں اور فیڈ کی میکا کی کاٹنے کاٹوں کی مطلوبہ بیج کاٹنے کے لیے لیڈ سکرو کے پیکروں کی تعداد جاب کے پیکروں کی تعداد کے خاص تناسب میں ہونی چاہیے۔

ایک 6 ملی میٹر بیج والی چوڑی کاٹنے کے لیے جاب کے ایک پیکروں میں ٹول سلائیڈ کو لمبائی کے رخ 6 ملی میٹر نا صلہ کرنا چاہیے۔ ایک لیڈ سکرو جس کی لیڈ 6 ملی میٹر ہو ایک پیکروں میں آتا ہی نا صلہ کرتا ہے۔ ایک 3 ملی میٹر بیج والی چوڑی کے لیے جاب کے ایک مکمل پیکروں میں لیڈ سکرو کا آدھا پیکر ضروری ہوگا۔ (بیشرطیکہ لیڈ سکرو کی بیج 6 ملی میٹر ہو۔)

لیڈ سکرو اور جاب کی رفتار کی مطلوبہ نسبت (ratio) باہم تبدیل پذیر گرائیوں گرائیوں کے سلسلے سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ چونکہ حرکت کرنے والی یا کام کرنے والی سپنڈل اور لیڈ سکرو کے درمیان لگائی جاتی ہیں۔ (تجربہ کے لیے صفحہ 201)

مختلف چوڑیاں کاٹنے کے لیے گرائیاں تبدیل کرنے میں کافی وقت صرف ہوتا ہے۔ اس لیے جدید خراؤ مشینوں میں فیڈ گرائی میکا کی (feed gear mechanism) لگایا جاتا ہے۔ (صفحہ 24) خراؤ مشین پر ہی لگی ہوئی جدول کی مدد سے، گرائیاں مطلوبہ بیج کے مطابق، لیڈروں کی مدد سے تبدیل کی جاسکتی ہیں۔

سمت پلٹ گسٹاری : (reversing gear) (صفحہ 24) لیڈ سکرو کو لگانے (engagement) یا ہٹانے (disengaging) اور اس کی چوڑی حرکت کی سمت پلٹنے میں مدد دیتا ہے۔ جیسے دائیں ہاتھ کی چوڑی یا بائیں ہاتھ کی چوڑی کاٹنے کے وقت۔




چوڑی کاٹنے والے ٹولز سے بیرونی چوڑیاں کاٹنا


(Cutting of male threads with the threading tools)

مثال :

ورک آرڈر : کھینچنے والے آلے کے لیے مسدس ہیڈ والا ٹیچ (B 197. 1) بنانا مخصوص ہے (اندرونی سوزیاں بنانے کے لیے صفحہ 199 دیکھیے)
 کھینچنے والے آلے یا پٹر (B 197. 2) کی مدد سے لیش ، بال بیرنگ وغیرہ سوزیاں پر سے آکاری ہا سکتی ہیں۔ تیج کی چھوٹی تیج سے کافی مددگ دیاؤ پیدا کیا جا سکتا ہے۔

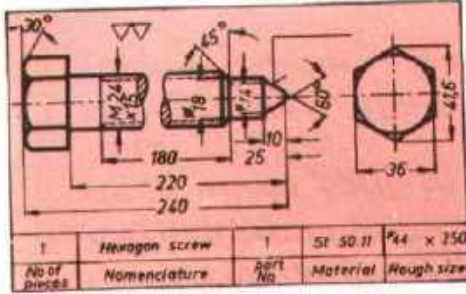


B 197. 1 - ورکشاپ ڈرامینگ

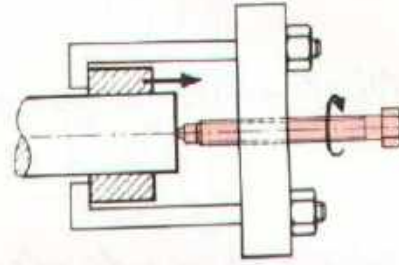

B 197. 2 - کھینچنے والا آلہ (پٹر)

ترتیب عمل :

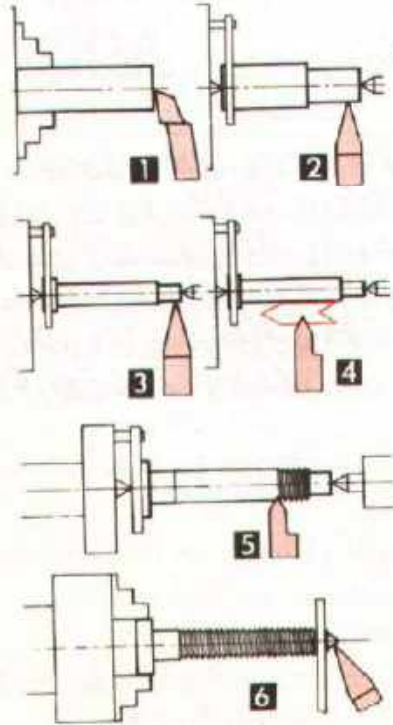


شولز	عمل
1	جانب کی شکر صاف کرنا اور مرکز کو خرابانا بغلی ٹول ، سینٹر ڈرنل
2	مرکزوں کے درمیان پکڑنا۔ ہیڈ کے قطر کو کھردرا اور ختمی خرابانا۔ کھردری سٹائی کا ٹول ختمی سٹائی کا ٹول
3	پہڑیوں والے حصے کو 24 گھرنے کھردرا اور ختمی خرابانا اور کھتے سے خرابانا۔ کھردری سٹائی کا ٹول ختمی سٹائی کا ٹول بغلی ٹول
4	پہڑی کاٹنے کیلئے خرابا کو تیار کرنا اور پہڑی کاٹنے کا ٹول پانہ صاف گراہیاں۔ چوڑی کاٹنے کا ٹول اور پہڑی کی گینج۔
5	پہڑیاں کاٹنا
6	ٹوک کو خرابانا ساکن ہیک (fixed stop) ختمی سٹائی کا ٹول
7	مسدس کی منگ کرنا
8	ٹوک کو سخت کرنا ایسٹ منگ کٹر

ناچنے اور ہا پھینچنے کے آلات : ورکر کیلیپر اور مائیکرو میٹر، گراٹیکس کی گینج
 سکریو پیس، گینج، پہڑی کا مائیکرو میٹر یا پہڑی دار رنگ گینج۔



بیرونی چوڑی M 24 × 1.5 بنانا۔ (Manufacture of external thread M 24 × 1.5)

اگر مطلوبہ پیچ فیڈنگ کیس پر نہ لگانی جاسکے تو سپنڈل اور فیڈ گرائی کبس کے درمیان میں گراہیاں ضرور لگانی چاہئیں۔ (تعمیر کے لیے صفحہ 201 دیکھیں۔) فرض کریں کہ لیڈ سکر یو کی ایڈ 6 ملی میٹر ہے۔ چوڑیاں کاٹنے کے لیے تھریس ترتیب عوامل کو مد نظر رکھنا ہوگا (B 198, 1)۔

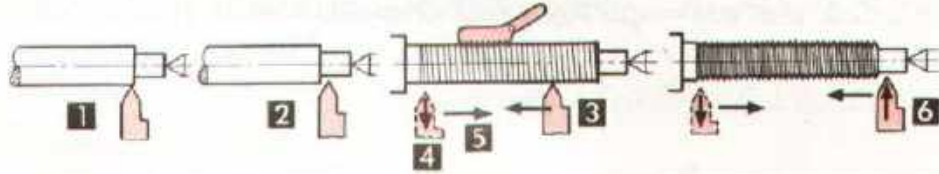

B 198, 1

- 1 چوڑی کاٹنے کے لول کو جاب پر سے ہلکا سا پھینا جانیے۔
- 2 جاب پر سے لول کو لمبائی کے رخ واپس لایا جائے گا۔ کراس سلائیڈ پر ترتیب پذیر درجے دار سکیل کو صفر پر باندھا جائے گا اور لول کو 0.2 ملی میٹر آگے فیڈ کیا جائے گا۔
- 3 درز وارنٹ (split nut) کو لگا کر لول کو جاب پر سے گنارا جائے گا۔
- 4 چوڑی کے آخر پر لول کو کٹ (cut) میں سے باہر کھینچ لیا جائے گا۔
- 5 درز وارنٹ کو کھول دیا جائے گا اور لول سلائیڈ کو ہاتھ سے چلا کر آقا کی حالت میں کیا جائے گا۔ (اس صورت میں درز وارنٹ کا کھلنا ممکن ہے کیونکہ لیڈ سکر یو کی پیچ کٹنے والی پیچ کا مکمل حاصل قریب ہے۔ (صفحہ 200) پیچ کی پیمائش کی جائے گی۔
- 6 درجے دار سکیل کی مدد سے نیا کٹ باندھا جائے گا اور اس طرح متعدد عوامل کو مد نظر سے چوڑی کی حتمی شکل حاصل ہو جائے گی۔ کافی مقدار میں پگنا ہٹی ماہ لگانا چاہیے۔

(Measuring and testing of external thread M 24 × 1.5)


بیرونی چوڑی M 24 × 1.5 کو ناپنا اور جانچنا :

چوڑی کی پیمائشیں : چوڑی کا قطر 24 ملی میٹر، کور کا قطر 22.052 ملی میٹر، چوڑی (flank) قطر 23.026 ملی میٹر، لیڈ یا پال 1.5 ملی میٹر، چوڑی کا زاویہ 60° (چوڑی کی جدول دیکھیں)۔ تراوانے کے عمل کے دوران بیرونی قطر کی پیمائش ضرور کرنی چاہیے۔ اس کے لیے پیمائشی آلے کے طور پر ورنیر کیلیپر یا مائیکرو میٹر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ چوڑیوں کی دیگر پیمائشیں بھی بنانے کے دوران چوڑی گج (thread gauge) کے ساتھ آسانی سے جانچی جاسکتی ہے۔ یعنی ایک رنگ چوڑی گج M 24 × 1.5 پر کسے سے اگر رنگ گج دستیاب نہ ہو تو کور کا قطر ناپا جاسکتا ہے۔ یعنی ورنیر کیلیپر کی پیمائش لول کے ساتھ اور چوڑی قطر کو چوڑی گج کے ساتھ (صفحہ 206)۔ چوڑی کی شکل اور پیچ کو سکر یو پیچ گج کے ساتھ جانچا جائے گا۔




پھڑی کاٹنے والے ٹول سے اندرونی پھڑیاں کاٹنا :
(Cutting of female threads with the threading tool)

مثال :
ورک آرڈر : ایک آڑے مکٹے میں پھڑیاں کاٹنی ورکار ہیں (B 199. 1) یہ آڑا مکٹا کھینچنے والے آسے یعنی پٹر (صفحہ 197) سے متعلق ہے۔
وقت لگانے والا پینچ آڑے پرنسے میں صحیح فٹ ہونا چاہیے۔

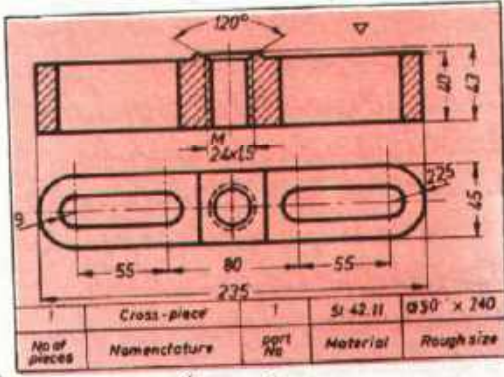

B 199. 1 - ورک شاپ ڈرائنگ

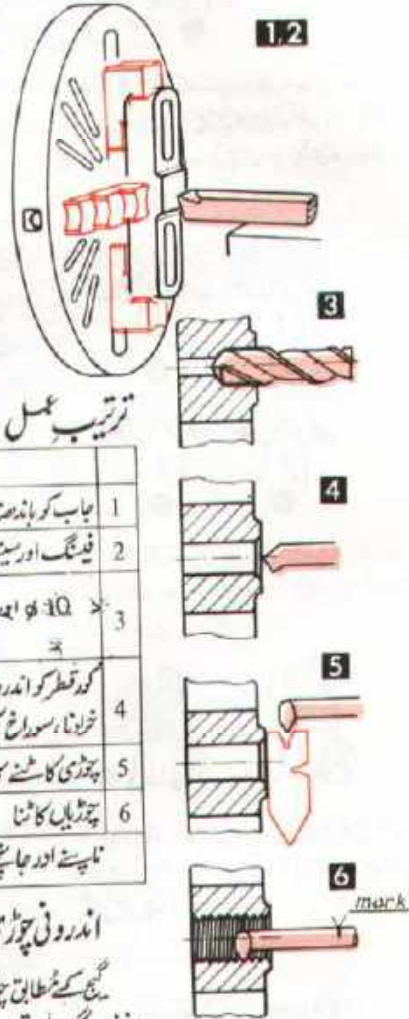

ترتیب عمل :

عمل	ٹولز
1. جاسب کو باندھنا اور سیدھ درست کرنا۔	فیس پلیٹ، سرفیس گینج
2. فینچ اور سینٹر کا سوراخ کرنا	کھردری کٹائی کا ٹول، سینٹر ڈرل
3. φ30 φ 18 کی کھردری ڈرلنگ کرنا	ٹوئیٹ ڈرل 10 N NSS ٹوئیٹ ڈرل 14 N NSS
4. گورڈر کو اندرونی کٹائی کے ٹول سے 22.052 تک خرابنا، سوراخ کی شیب ٹنگ (Chamfering) کرنا۔	بورنگ ٹول
5. پھڑی کاٹنے کا ٹول باندھنا	پھڑی کاٹنے والا ٹول، پھڑی گینج۔
6. پھڑیاں کاٹنا	

نامیٹے اور جانچنے کے آلات : ورزیر کیلیپر، اندرونی کیلیپر، پھڑی پلگ گینج۔

اندرونی پھڑی M 24 × 1.5 بنانا : (Manufacture of internal thread M 24 × 1.5)

گینج کے مطابق پھڑی کاٹنے والا ٹول جتنا ممکن ہو کم باہر نکال کر کپڑا چاہیے۔ اس سے بچنے کے لیے ٹول پر نشان لگا دیا جاتا ہے تاکہ زیادہ آگے نہ چلایا جاسکے۔

اندرونی اور بیرونی پھڑیاں ان ہی اصولوں کے مطابق کاٹی جائیں گی (صفحہ 198)؛ کیونکہ پھڑی کاٹنے والے ٹول میں ٹپک کی وجہ سے کٹ کی گرائی بیرونی پھڑیوں کے کٹ کی گرائی سے کم منتخب کرنی ہوتی ہے۔


اندرونی پھڑی M 24 × 1.5 ناپنا اور جانچنا : (Measuring and testing of internal thread)

پلگ گینج M 24 × 1.5 کو پھڑیوں پر لگا کر پھڑیوں کو جانچنا جاسکتا ہے۔ کسے سے مشین پھڑی دار سوراخ میں سے براہ احتیاط سے مٹا لینا چاہیے۔ اگر پلگ گینج دستیاب نہ ہو یعنی صرف ایک حصہ ہی بنا گیا کیسے پھر اسکی آزمائش چھ پہلوں کے ذریعے کو سوراخ میں کسے سے کی جائے اور یہ دیکھتے ہیں کہ پھڑی واقعی درست بنتی ہے۔




خراد پر چوڑیاں کاٹنے کے اصول : (Rules for thread cutting on the lathe)


خراد کو سیٹ کرنا، چوڑی کاٹنے کے لیے کٹائی کی رفتار عموماً کھردری کٹائی کی رفتار کا ایک تہائی منتخب کی جاتی ہے۔ لیڈ کو فیڈ میٹر یا گریڈوں کے سلسلے سے منسلک کیا جاتا ہے۔

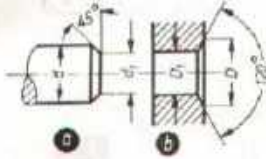


B 200, 1 - چوڑی کاٹنے کے لیے چاب تیار کرنا۔
 (a) بیرونی چوڑیاں، (b) بیرونی قطر، (c) چوڑی کا بیرونی قطر، (d) اندرونی قطر، (e) اندرونی چوڑی، (f) چوڑی کا بیرونی قطر، (g) چوڑی کا اندرونی قطر۔

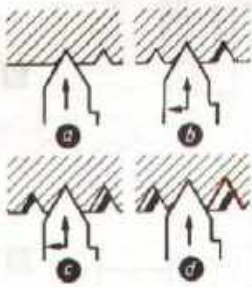

B 200, 2 - زاہدانی چوڑیوں کی کٹائی کے دوران ٹول کو آگے بڑھانا، (a) چھٹا کٹ، (b) دوسرا کٹ، (c) تیسرا، (d) چوتھا کٹ، (e) فیڈ کٹ۔

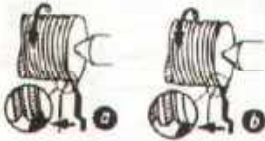

 B 200, 3 - کھردری کٹی ہوئی چوڑی میں ٹول کو صحیح حالت میں بڑھانا، (a) کھردری کٹی ہوئی چوڑیوں میں ٹول صحیح نہیں چلتا، (b) غلط ہے۔



B 200, 4 - واہیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کی چوڑیوں کی کٹائی کرنا۔ (a) واہیں ہاتھ کی چوڑیاں، (b) بائیں ہاتھ کی چوڑیاں۔

چوڑی کی کٹائی کرنا، چوڑی متعدد کٹ لگا کر مکمل کی جائے گی۔

کھردرے کٹ کے دوران بڑی کٹرنیں کائی جائیں گی (B 200, 2) اس وجہ سے درجہ وار ترتیب پذیر سکیل کی مدد سے ٹول کو عمودی اور پہلوی سمت میں آگے بڑھانا چاہیے۔ نتیجی کٹ کے لیے ٹول کو صرف عمودی سمت میں آگے بڑھایا جائے گا۔ چوڑی کے دونوں پہلوؤں پر باریک کٹرنیں لگیں گی۔ اس طرح چوڑی کی سطح بہتر اور پیمائش درست ہو جائے گی۔

ہر ایک کٹ کے بعد چوڑی کاٹنے والے ٹول کو کٹائی کرنے سے ہٹا لینا چاہیے۔ ٹول سلائڈ کو واپس حالت آغاز میں لانا چاہیے اور ٹول کو کٹ کے لیے آگے بڑھانے کے بعد، ٹول کو کھردری کٹی ہوئی چوڑی میں چلنا چاہیے (B 200, 3)۔

ٹول کو صحیح حالت میں رکھنے کا صحیح ترین طریقہ یہ ہے کہ سپینڈل کو الٹی سمت حرکت دے کر ٹول سلائڈ کو واپس حالت آغاز میں لائیں۔ اس طرح درز وارنٹ چوڑی کاٹنے کے عمل کے فائنٹ تک بند رہتا ہے۔ لیکن لمبی چوڑیاں کاٹنے کے لیے اس طریقے میں وقت زیادہ صرف ہوتا ہے۔

جب لیڈ سکریو کی چھ کائی ہلنے والی چھ پر برابر تقسیم ہونے کے تو درز وارنٹ کو چوڑی کی لمبائی کے آخر میں کھولا جاسکتا ہے اور پھر ٹول سلائڈ کو واپس لے جانے کے بعد کسی بھی جگہ پر دوبارہ بند کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر لیڈ سکریو کی چھ 6 فی میٹر ہو تو اس پر مندرجہ ذیل لیڈیں (leads) کٹ سکیں گی : 3.2 : 1.5 : 1.2 : 1 : 0.75 : 0.5 : 0.4 : 0.3۔ اور 6 فی میٹر چھ کائی ہلنے والی چھ خرابی کے لیڈ سکریو کی چھ پر برابر تقسیم نہ ہو تو درز وارنٹ کے کھولنے کی حالت (on position) کا نشان ضرور لگانا چاہیے۔ اس کے لیے عام طور پر چوڑی کاٹنے کا درجہ دار آلہ (thread dial) استعمال ہوتا ہے۔ میٹرک لیڈ سکریو کے ساتھ برٹش سٹیٹنڈرڈ کی چوڑیاں کاٹنے کے لیے یارپکس سلائڈ کو ہمیشہ درز وارنٹ کی بند حالت میں ہی واپس چلنا چاہیے۔

واہیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ کی چوڑیاں فیڈ کی سمت تبدیل کرنے سے کائی جاتی ہیں (B 200, 4)۔ انہی چوڑیاں پہلے کھردری کٹائی کرتے اور پھر نتیجی کٹائی کرنے سے بنائی جاتی ہیں۔ ٹھنڈا کرنے کا مائع اور چھٹا ہٹ (T 189.1) چاب اور ٹول کے درمیان رگڑ کم کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح چوڑی کاٹنے والے ٹول کی میعاد بڑھے گی اور چوڑی کے پہلو کی سطح بہتر ہو جائے گی۔


چوڑیاں کاٹنے کے دوران غلطیاں مختلف طریقوں سے سرزد ہوتی ہیں :

- a - چوڑی کی غلط پیمائشیں، قطر اور لمبائی کو ناپنے اور جانچنے کے دوران غلطی کی وجہ سے۔
- b - چوڑی کی غلط شکل، چوڑی کاٹنے والے ٹول کی غلط گرائڈنگ اور غلط پکڑنے کی وجہ سے۔
- c - غلط چھ، گھیر غلط تبدیل کرنے یا غلط گرائیاں تبدیل کرنے کی وجہ سے۔
- d - چوڑی کے پہلو کھردرے۔ کند ٹول سے چوڑیاں کاٹنے کی وجہ سے۔



گرایاں تبدیل کرنے کا حساب کرنا : (Change gear calculations)

علامات : (B 201.1)

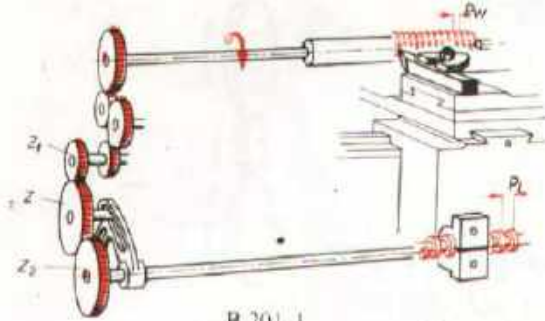

B 201.1

- P_1 = پہلے (کافی جاننے والی پہڑی کے لیے)
- P_2 = لیڈسکریو کی پہلے
- Z_1 = چلانے والی گرای کے دندانوں کی تعداد
- Z_2 = چلنے والی گرای کے دندانوں کی تعداد
- Z = درمیانی گرای، یہ دیگر گرایوں پر اثر انداز نہیں ہوتی اس پر چاہے کتنے ہی دندانوں کی تعداد ہو۔
- Z_1 = گرای پلٹ پلیٹ (Reverse Plate) پر چلتی ہے

اور اس کے پکڑوں کی تعداد کام کرنے والی سپینڈل کے پکڑوں کی تعداد کے برابر ہوتی ہے۔

مثال : (B 201.1 دیکھیں) $P_1 = 6$ ملی میٹر پہلے والے لیڈسکریو سے $P_2 = 3$ ملی میٹر پہلے کی چوڑی کاٹنے کے لیے لیڈسکریو کو چاب کے ایک پکڑ میں آدھا پکڑ گھومتا چاہیے۔ یہ Z_1 اور Z_2 گرایوں کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، یعنی $Z_1 = 30$ دندانے $Z_2 = 60$ دندانے اس کا مطلب یہ ہوا کہ چلانے والی گرای (Z_1) کے دندانوں کی تعداد اور چلنے والی گرای (Z_2) کے دندانوں کی تعداد میں وہی نسبت ہے جو چوڑی کی پہلے اور تراو کے لیڈسکریو کی پہلے میں ہے۔

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{P_1 \text{ چوڑی کی پہلے کے دندانے}}{P_2 \text{ لیڈسکریو کی پہلے کے دندانے}}$$


گرایوں کا تبدیل کرنے کا سلسلہ مندرجہ ذیل دندانوں کی گرایوں پر مشتمل ہوتا ہے۔

- 127 : 125 : 120 : 110 : 100 : 95 : 90 : 85 : 80 : 75 : 70 : 65 : 60 : 55 : 50 : 45 : 40 : 35 : 30 : 25 : 20 :

لیڈسکریو پر پہلے پہلے یا ملی میٹروں میں ہوتی ہے جن کے معیار مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ملی میٹر یعنی میٹرک لیڈسکریو کے لیے پہلے 4 : 6 : 12 اور 24 ملی میٹر تک ہوتی ہیں۔ انچ والے لیڈسکریو کے لیے $\frac{1}{4}$ اور $\frac{1}{2}$ انچ ہوتی ہے۔

مثالیں : لیڈسکریو کی پہلے ملی میٹر میں، چاب کی پہلے ملی میٹر میں

مثال نمبر 1 : چوڑی کی پہلے 2 ملی میٹر، لیڈسکریو کی پہلے 6 ملی میٹر (یعنی 3 : 1) کسر $\frac{1}{3}$ کو مناسب اعداد میں تبدیل کیا جائے گا تاکہ دونوں دندانوں والی گرایاں منتخب کر سکیں۔

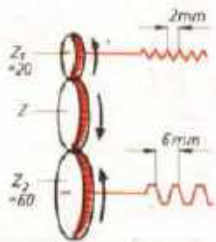

(کچھ لیں) $\frac{30}{90} = \frac{20}{60} = \frac{1}{3} = \frac{2}{6} = \frac{P_1}{P_2} = \frac{Z_1}{Z_2}$

$Z_1 = 20$ دندانے، $Z_2 = 60$ دندانے، یا $Z_1 = 30$ دندانے، $Z_2 = 90$ دندانے ایک درمیانی گرای جس

پر کسی بھی اعداد میں دندانے ہوں دونوں چلنے اور چلانے والی گرایوں کے درمیان لگا دیتے ہیں۔

مثال نمبر 2 : چوڑی کی پہلے 1 ملی میٹر، لیڈسکریو کی پہلے 12 ملی میٹر


$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{1}{12}$$

نسبت $\frac{1}{12}$ حاصل کرنے کے لیے موزوں گرایوں کا جوڑا دستیاب نہیں ہے۔ اس لیے یہ دو کسوں میں تبدیل کی جائے گی اور ہر ایک کو مناسب اعداد سے ضرب دی جائے گی۔

$$\frac{1}{12} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{20}{80} \times \frac{30}{90}$$

نتیجہ گرایاں تبدیل کرنے کے دو سلسلے حاصل ہوتے ہیں۔ (دوہری گرایاں (double gearing))

$$\frac{Z_3}{Z_4} \text{ اور } \frac{Z_1}{Z_2} \text{ چلانے والی گرایاں } \frac{30}{90} = \frac{Z_3}{Z_4} \text{ اور } \frac{20}{80} = \frac{Z_1}{Z_2}$$

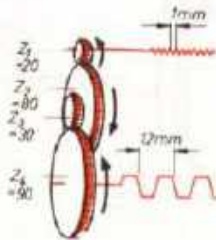



لیڈ سکرپٹ والا لیڈ سکرپٹ، ایچ میں پیچ والا جاب :
 مثال نمبر 3 : جاب : 4 چوڑی فی ایچ = $\frac{1}{4}$ پیچ = 25.4 ملی میٹر کسر 4
 ($\frac{25.4}{4}$ ملی میٹر) لیڈ سکرپٹ ، 6 ملی میٹر پیچ ۔

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{P_1}{P_2} = \frac{1/4''}{6\text{mm}} = \frac{25.4}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{12.7}{2} \times \frac{1}{6}$$

$$\begin{aligned} \text{دندانے } 127 = Z_1 &= \frac{12.7}{12} = \frac{127}{120} \\ \text{دندانے } 120 = Z_2 &= \frac{12.7}{12} = \frac{127}{120} \end{aligned}$$

لیڈ سکرپٹ کی پیچ انچوں میں ، جاب کی پیچ انچوں میں :
 مثال نمبر 4 : جاب : 12 چوڑی فی ایچ = $1/12$ پیچ
 لیڈ سکرپٹ : 4 چوڑی فی ایچ = $1/4$ پیچ

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{P_1}{P_2} = \frac{1/12''}{1/4''} = \frac{1}{12} \times \frac{4}{1} = \frac{4}{12} = \frac{40}{120}$$

$$\begin{aligned} \text{دندانے } 40 = Z_1 \\ \text{دندانے } 120 = Z_2 \end{aligned}$$

لیڈ سکرپٹ کی پیچ انچوں میں ، جاب کی پیچ ملی میٹروں میں :
 مثال نمبر 5 : جاب : 3 ملی میٹر پیچ ، لیڈ سکرپٹ 4 چوڑی فی ایچ = $1/4$ پیچ ۔

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{P_1}{P_2} = \frac{3\text{mm}}{1/4''} = \frac{3}{25.4/4} = \frac{4 \times 3}{25.4} = \frac{12}{25.4}$$

(5 سے ضرب دیں)

$$\begin{aligned} \text{دندانے } 60 = Z_1 &= \frac{60}{127} \\ \text{دندانے } 127 = Z_2 &= \frac{60}{127} \end{aligned}$$

مثال نمبر 6 : جاب : 1.5 ملی میٹر پیچ ، لیڈ سکرپٹ : 2 چوڑی فی ایچ = $1/2$ پیچ ۔





$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{P_1}{P_2} = \frac{1.5\text{mm}}{1/2''} = \frac{1.5}{25.4/2} = \frac{1.5 \times 2}{25.4} = \frac{3}{25.4}$$

اس کسر کے لیے موزوں گرائیوں کے جوڑے دستیاب نہیں ہیں۔ لہذا $\frac{3}{25.4}$ کی کسر کو دو کسروں میں تبدیل کیا جائے گا اور ہر ایک کو مناسب عدد سے ضرب دیں گے۔

$$\frac{Z_1}{Z_2} \times \frac{Z_3}{Z_4} = \frac{1}{2} \times \frac{3}{12.7} = \frac{20}{40} \times \frac{30}{127}$$


پہلے والی گرائیوں کے دندانے Z_1 اور Z_3 20 اور 30 دندانے

پہلے والی گرائیوں کے دندانے Z_2 اور Z_4 40 اور 127 دندانے

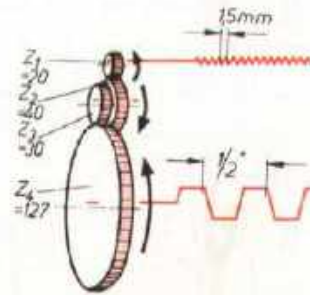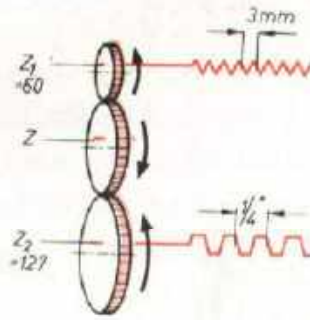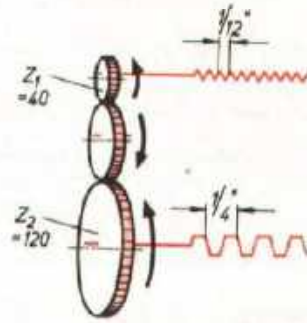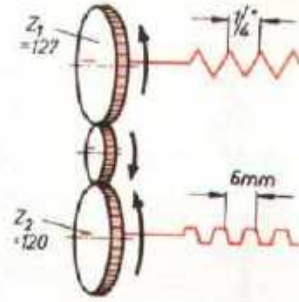



کیپسٹن خراہ پر چوڑیاں کاٹنا : (Thread cutting on the capstan lathe)

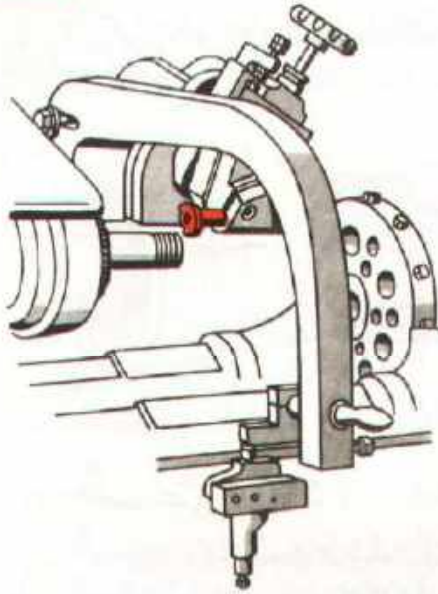

کیپسٹن خراہ (ٹرٹ خراہ) پر چوڑی وار پرزے کثیر مقدار میں بنائے جاتے ہیں۔ چوڑیاں کاٹنے کا عمل عموماً خراہ نے کے دیگر عوامل سے مربوط ہوتا ہے (B 203. 1)۔

مندرجہ ذیل ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں ،
چوڑیاں کاٹنے کی ڈائیاں ، موس ، ازخورد کٹنے والے ڈائی ہیڈ ، چوڑیاں کاٹنے کے ٹول ، متعدد منہ والا چوڑی کاٹنے کا ٹول (threading chaser)۔ چاب کو چاب میں پکڑتے ہیں۔ ٹرٹ ہیڈ (Turret head) میں ٹولز پکڑتے ہیں۔

ڈائیاں اور موس : چاب ہر سے موس اور ڈائیاں اُتارنے کیلئے چاب کے گھومنے کی سمت کو پیشا پڑتا ہے۔

ازخورد کٹنے والی ڈائی ہیڈ ، ہیرنی چوڑیاں اور ہیرس پذیر موس (collapsible tap) اندرونی چوڑیاں کاٹنے کے بعد خود بخود کھل جاتے ہیں۔ تاکہ گروٹی حرکت کے پھینکے کے عمل سے بچت ہو سکے۔

چوڑیاں کاٹنے کے ٹول (اکھری دھار والا) اور متعدد منہ والے چوڑی کاٹنے والے ٹولز کی رہنمائی دہروں اور مقلدین سے اس طرح ہوتی ہے جس طرح کہ چوڑی کاٹنے والی خراہ میں متعلق اٹیچمنٹ سے کرتے ہیں (B 203. 2)۔

(B 203. 1) کیپسٹن خراہ پر چوڑیاں کاٹنا (ٹرٹ خراہ)


ڈرلنگ مشین پر موس چلانا : (Tapping on the drilling machine)

موس کو ڈرل چک میں پکڑا جائے گا اور چاب کو مشین کی ٹیبل پر پکڑا جائے گا (B 203. 2)۔ کورسور شاخ کرنا اور چوڑی کاٹنے کا عمل عموماً ایک ہی دفعہ چاب کو سیٹ کر کے مکمل کرتے ہیں۔

اگر ڈیڈ ہاتھ سے دی جائے تو برہمی موس سوراخ کو چھوڑتا ہے۔ موس کو سوراخ میں خود بخود اپنی پیچیدہ شکل سے صحیح فیڈ کے ساتھ داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ موس کو سوراخ سے باہر نکالنے کے لیے گروٹی حرکت کو الٹی سمت چلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر ڈرلنگ مشینوں پر مثبت فیڈ کے آلات لگے ہوتے ہیں۔ جیسے رہبر (leader) جس کی مدد سے چوڑیوں کی درست اور عمدہ کٹائی آسانی سے ہوتی ہے۔

چوڑی کاٹنے والی مشین پر چوڑیاں کاٹنا : (Thread cutting on the threading machine)


چوڑیاں کاٹنے کی مشینیں (B 203. 3) کثیر پیداوار کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ڈائی ہیڈ مشین سپنڈل پر لگایا جاتا ہے جو محنت پکروں پر گھومنے کے قابل ہوتا ہے۔

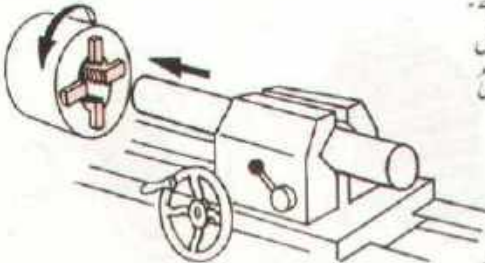

کابل جس پر چوڑیاں کاٹنا درکار ہو ایک سلائیڈ میں پکڑا جاتا ہے اور کٹائی کے عمل کے دوران ڈائی ہیڈ میں کھینچا جاتا ہے۔

(B 203. 2) ڈائیاں، ڈرلنگ مشین پر موس چلانا۔

(B 203. 3) ڈائیاں، چوڑی کاٹنے کی مشین پر چوڑی کاٹنا۔

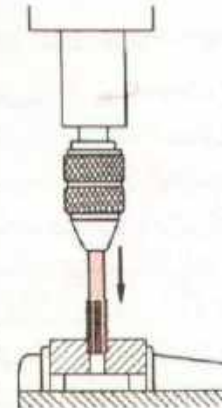




(Thread Milling)

ملنگ سے چوڑیاں کاٹنا :

مربع شکل کی چوڑیوں کے علاوہ عام چوڑیوں کی اشکال کی چوڑیاں ملنگ کے طریقے سے کنایت شعارانہ کاٹی جاسکتی ہیں۔ لمبی چوڑی کی ملنگ اور چھوٹی چوڑی کی ملنگ میں فرق ہوتا ہے۔

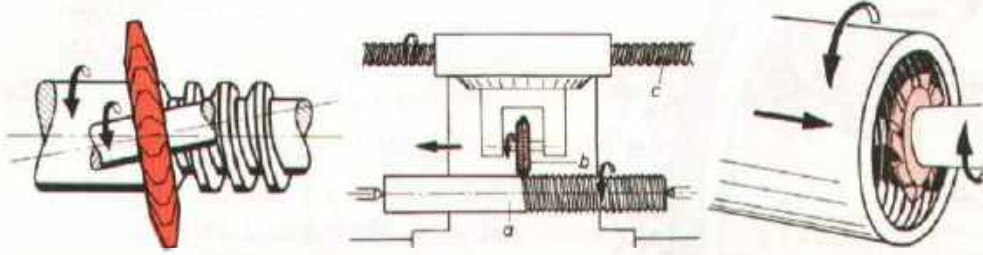

1. B 204 - 1: ملنگ سے لمبی چوڑی کی ملنگ کرنا
2. B 204 - 2: ملنگ سے چوڑی کاٹنے کی ملنگ مشین
3. B 204 - 3: اندرونی لمبی چوڑی کاٹنے کی ملنگ کرنا

ملنگ سے لمبی چوڑی کاٹنا : (Long thread Milling) (B 204, 1, 2 & 3)


ملنگ سے لمبی چوڑی کاٹنے کے لیے کاٹی جانے والی چوڑی کی شکل سے متشابہ کٹر بطور کٹائی کاٹل استعمال ہوتا ہے۔ کٹر کا محور پیچدار خط کے محور ڈا ہونا چاہیے۔ ملنگ کٹر کو لمبائی کے رخ چلانے سے لیڈ حاصل ہوتی ہے۔ چوڑیاں ایک یا زیادہ کٹوں میں کاٹی جاتی ہیں۔
لمبی چوڑی کاٹنے کی ملنگ مشین خراہ مشین کے متشابہ ہوتی ہے (B 204, 2) ایک ملنگ ہیڈ (milling head) جو ایڈ کے زاویے کو ایڈسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے پر ملنگ کٹر لگتا ہے۔ لمبوتری سلائڈ پر ملنگ ہیڈ لگتا ہے جس کو لمبائی کے رخ حرکت لیڈ سکریو سے دی جاتی ہے۔ بیڑنی اور اندرونی چوڑیاں کاٹی جاسکتی ہیں۔

ملنگ سے چھوٹی چوڑی کاٹنا : (short thread milling) (B 204, 4 & 5)

یہ طریقہ چھوٹی زاویائی بیڑنی اور اندرونی چوڑیاں کاٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ متعدد منہ والا چوڑی کاٹنے کا ملنگ کٹر (multiple thread milling cutter) بطور ٹول استعمال ہوتا ہے۔ کٹر کی چھریوں کی شکل کاٹی جانے والی چوڑی کی شکل سے متشابہ ہوتی ہے اور چھریوں کا حاصلہ رخ کے برابر ہونا چاہیے۔ چونکہ تمام چوڑیاں بیک وقت ہی کٹتی ہیں اس لیے ملنگ کٹر کی لمبائی کاٹی جانے والی چوڑیوں کی لمبائی سے کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ کٹائی کی حرکت لیڈ اینگل (lead angle) پر ہوتی ہے۔ چھریوں سے ملنگ کٹر سے ہوتی ہے۔ چوڑیوں کی کٹائی کے دوران چاب ایک مکمل پکیر سے متعزلاً سا زیادہ گھومتا ہے۔ ایک پکیر کے دوران چاب چھک کے سائز کے برابر لمبائی کے رخ حرکت کرتا ہے۔ چھوٹی چوڑی کی بعض ملنگ مشینیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں ملنگ کٹر لمبائی کے رخ حرکت کرتا ہے۔


زیادہ رفتار پر ملنگ سے چوڑی کاٹنا : (High speed thread milling – Thread Whirling)

اس طریقے سے زاویائی، ایچی اور بیڑنی چوڑیاں بہت زیادہ رفتار پر ایک ہی گٹ میں بہت درست، اصلی سطحی میٹار اور کم وقت میں کاٹی جاتی ہیں (B 205, 1)۔ ملنگ ہیڈ میں پریمنڈ کاربائیڈ کا چوڑی کاٹنے والا ٹول لگا ہوتا ہے تقریباً 300 میٹر فی منٹ رفتار پر گھومنے کے ساتھ ساتھ فیڈ کی حرکت بھی سر انجام دیتا ہے۔ چاب 0.4 سے 5 میٹر فی منٹ تک رفتار پر گھومتا ہے۔ رخرف لکڑ حالت میں ہر پکیر میں ٹول چاب پر ایک ہی پکیر پر لگتا ہے اور بائیک کٹن آتا ہے۔ چونکہ چوڑی کی شکل کے مطابق ہوتی ہے۔ ایسے آلات بھی ہیں جن میں دو یا دو سے زیادہ ٹول لگے جتے ہیں۔ اندرونی اور بیڑنی چوڑیوں کی تیز رفتاری سے کٹائی (whirl) کے طریقے سے بھی ممکن ہے خراہ چوڑیاں کاٹنے کی نسبت اس طریقے سے تقریباً 90 فیصد تک وقت کی بچت ہو جاتی ہے۔

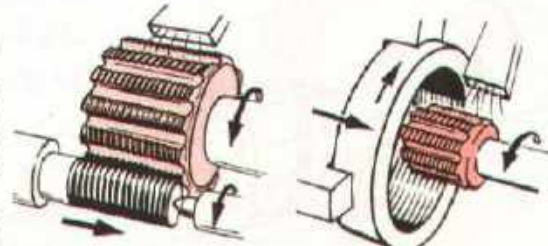

B 204, 4: چھوٹی چوڑی کی ملنگ

B 204, 5: اندرونی چوڑی کی ملنگ

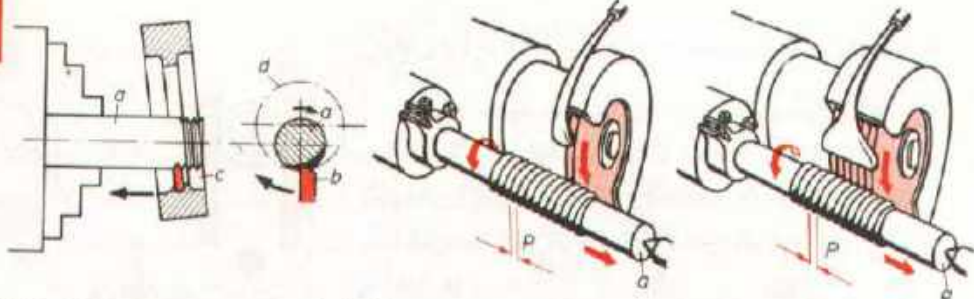

1. B 205 - پتھری کی تیز رفتار ٹنگ (thread whirling) - (a) چاب (b) پتھری کا ٹنگے کا ٹولہ - (c) پتھری کا ٹنگے والے ٹولہ کا بیچ سرکھن - (pitched circle)




2. B 205 - پتھری کا ٹنگے والے اکھری شکل کے سان کے ساتھ پتھری کا ٹنگا - (a) چاب - (P) بیچ (lead)

3. B 205 - پتھری کا ٹنگے والے متعہ شکل والے سان کے پیسے کے ساتھ پتھری کا ٹنگا - (a) چاب - (P) بیچ (lead)

گرائنڈنگ سے چوڑیاں کا ٹنگا : (Thread Grinding)

سخت نہ کئے جہتے لیکن اکثر صورتوں میں سخت کئے ہوئے چابوں پر گرائنڈنگ کے ذریعے چوڑیاں کاٹی جاتی ہیں (B 205. 2 & 3)۔ گرائنڈنگ کے ذریعے چوڑیاں اس وقت کاٹنا مناسب سمجھا جاتا ہے جب بہت زیادہ درستی اور اعلیٰ سطحی معیار ضروری ہوں۔ پیسے میں چوڑی پلگ، گینج، رنگ سکرین (ring screw gauges) اور پیکائشی بیچ وغیرہ۔

اکھری اور متعہ شکل والے سان کے پیسے چوڑیاں کاٹنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہیرے والے ڈریسر (diamond dresser) کے ساتھ سان کے پیسے کی شکل دوبارہ گرائنڈ کرتے ہیں۔ جو چوڑی گرائنڈ کرنے والی مشین پر لگی انٹرنیٹ سے رہبری حاصل کرتے ہیں۔ پتھری کاٹنے والی مشین کے ذریعے سان کے پیسے کو کٹائی کی حرکت دی جاتی ہے۔ چاب آہستہ کم بیکروں پر گھوم کر بیچ کے مطابق فیڈ کو حرکت دیتا ہے۔ چوٹی بیچ کی چوڑیاں ٹھوس میٹریل میں سے گرائنڈنگ کر کے بنائی جاتی ہیں۔ بڑی چوڑیوں کے لیے پہلے خراہ پر کھردری ٹرنگ یا کھردری ٹنگ کرنے بعد گرائنڈنگ کی جاتی ہے۔

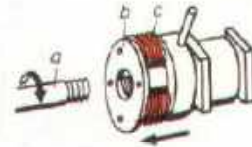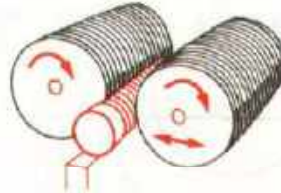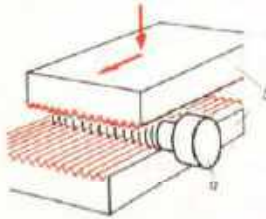

4. B 205 - پتھری (flaw) روٹنگ ٹولہ سے چوڑیاں بنانا - (a) چاب (b) پتھری روٹنگ ٹولہ (c) پتھری روٹنگ ٹولہ میں ڈائیاں لگائی جاتی ہیں۔ بلانی ٹولہ کو بہت زیادہ دباؤ کے ساتھ چاب پر رول کرتے ہیں۔ اس طرح سے چوڑیاں بناؤں سے بنتی ہیں۔

5. B 205 - رولروں کے ساتھ چوڑیاں بنانا - (a) چاب - (b) رولرز - (c) رہبری پتھری (guide rail) - ساکن اور دباؤ سے انتقال پذیر رولروں کے درمیان چاب رکھا جاتا ہے۔ چوٹی لہائی اور بڑی لہائی کی چوڑیاں روٹنگ کے ذریعے بنائی جاتی ہیں۔

6. B 205 - فیڈ (flaw) سے روٹنگ ٹولہ پتھری سے چوڑیاں بنانا - (a) چاب (b) روٹنگ ٹولہ پتھری - (c) پتھری رولرز (thread rollers) تین رولروں سے چوڑیاں روٹنگ سے بنائی جاتی ہیں۔ روٹنگ کے بعد روٹنگ ٹولہ سے خود بخود کھل جاتا ہے۔



روٹنگ سے چوڑیاں بنانا : (Thread Rolling)

7. B 205 - ریشوں کی بناؤں - (a) کٹائی کی پتھری میں - (b) رول شدہ پتھری میں۔


چوٹی چھری وار ڈائیاں یا رولروں سے چوڑیاں بنائی جاتی ہیں (B 205. 4) اس طریقہ میں کٹن نہیں کاٹی جاتی اور یہ کثیر پیداوار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پتھری کی سطح ٹولہ سے چمکائی (die burnished) جاتی ہے۔ کھردرے گرائنڈ شدہ چابوں پر "فائن گریڈ" حاصل کیا جاسکتا ہے چونکہ میٹریل کے اندرونی ریشے (fibre) کٹے نہیں ہوتے لہذا اس طریقے سے بنائی گئی چوڑیوں کے چابوں کی مضبوطی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ (B 205 7)




چوڑیوں کو ناپنا اور جانچنا: (measuring and testing of threads)

ناپنے اور جانچنے کے لیے پانچ اجزا مد نظر رکھنے ہوتے ہیں۔ (صفحہ 187 پر B 187.1) بیرونی، اندرونی اور پہلوی (flank) قطر، پہلوی لیٹیٹ اور پہلوی کا زاویہ یا پہلوی کی شکل (thread profile)۔ پہلوی کی صحیح فٹ (fit) کے لیے ضروری ہے۔ پہلوی قطر اور پہلوی کا زاویہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ (صفحہ 189 پر B 189.1)

ناپنے سے سائز یا پیمائش حاصل ہوجاتی ہیں۔ جانچنے سے جیسے ٹیس گینج کے ساتھ، علاوہ انہیں تبدیل پذیر خصوصیت کا تعین بھی کیا جاتا ہے۔ پہلوی کی پیمائش کو ناپنا مشکل ہوتا ہے۔ کیونکہ ہر ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں۔

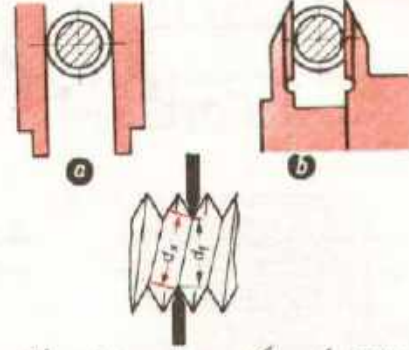

B 206, 1 - واپس درج کیلیپر سے ناپنا۔ (a) چوڑی کا بیرونی قطر ناپنا۔ (b) چوڑی کے کور سوراخ کا قطر ناپنا۔
B 206, 2 - پہلوی کا کور قطر ناپنے وقت غلطیاں d_1 اور d_2 سے قطر بڑا ہے۔

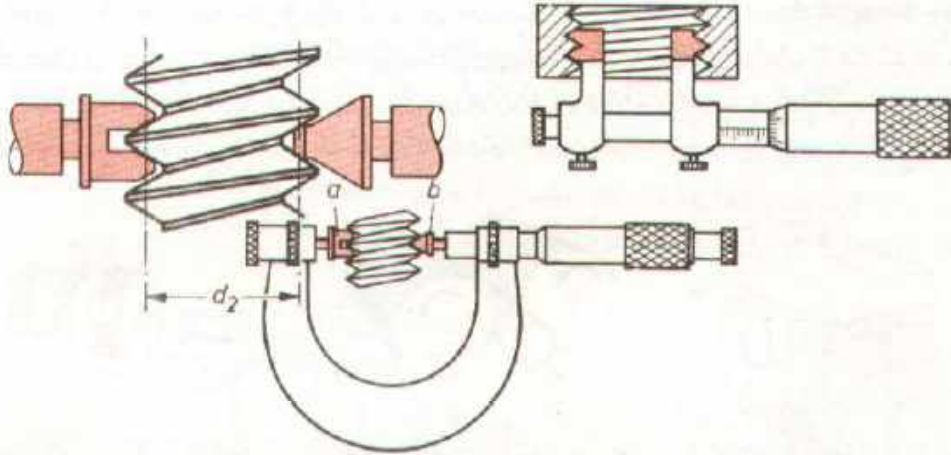

B 206, 3 - بائیں، پہلوی قطر d_2 کی شکل کی اینزل اور مخروطی نوک سے پیمائش کرنا۔ (a) شکل کی اینزل (b) مخروطی نوک (cone shaped point)


B 206, 4 - دائیں اوپر، اندرونی چوڑیوں کو چوڑی ناپنے کے مائیکرو میٹر سے ناپنا۔

بیرونی اور کور قطر (core dia) کی بالترتیب درج کیلیپر، مائیکرو میٹر، سگریٹ فلک گینج اور کیلیپر گینج سے ناپ اور جانچ کی جاسکتی ہے۔


(B 206, 1)

چونکہ ایک دوسرے کے مخالف چوڑیاں پہلے کے نصف کے برابر ہی ہوتی ہوتی ہیں۔ اس لیے ناپنے والے دو نوکیلے نقاط (B 206, 2) سے ناپنے کے دوران غلطی کا امکان ہو سکتا ہے۔


اندرونی و بیرونی چوڑیوں کے پہلوی قطر ناپنے کے لیے چوڑیاں ناپنے کے مائیکرو میٹر استعمال کر سکتے ہیں۔ شکل کی اینزل اور مخروطی نوک والے چوڑیاں ناپنے والے مائیکرو میٹر (B 206, 3 & 4) درکشا پ میں ناپنے کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔ شکل کی اینزل اور مخروطی نوک باہم تبدیلی پذیر ہوتے ہیں اور پہلے کے لیے مخصوص سائز کے ہوتے ہیں۔ ناپنے سے پہلے پیمائش کے مطابق مائیکرو میٹر کے سوراخ میں شکل کی اینزل یا مخروطی نوک داخل کر دیتے ہیں۔

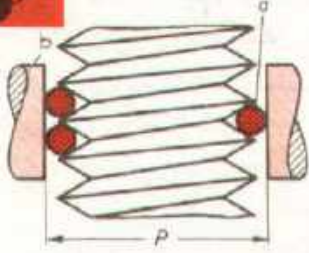


B 207, 2 - پتھروں کے پہلوی سائز ناپنے کی سلا نہیں۔
(n) چھری ناپنے والی سلا نہیں (n) اینڈل اور اینڈل میٹر
کی پیمائشی سینڈل (P) چیک گج (check gauge)

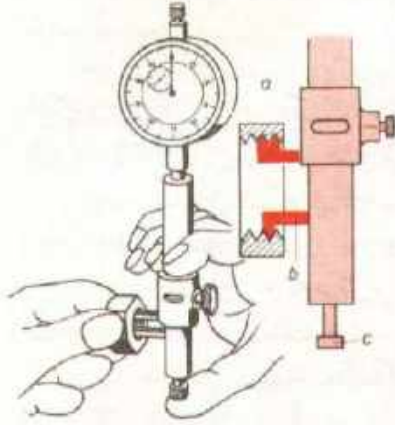

B 207, 3 - اندرونی پتھروں کے لیے ڈائیس انڈیکسٹر۔
(a) ڈائیس کی اینڈل والا ساکن بازو (b) حرکت کرنے والا
مخروطی شکل کا پیمائشی بازو جو ٹیبل انڈیکسٹر کی فیڈرین سے
بڑا ہوتا ہے۔ (c) حرکت کرنے والے پیمائشی بازو کو دبانے
والا ٹیبل۔

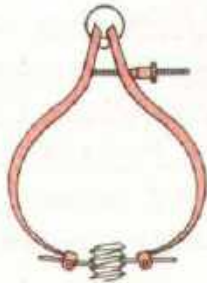

B 207, 4 - ڈائیس، پہلوی قطر کی منی میٹر گج سے
موازنہ پیمائش۔

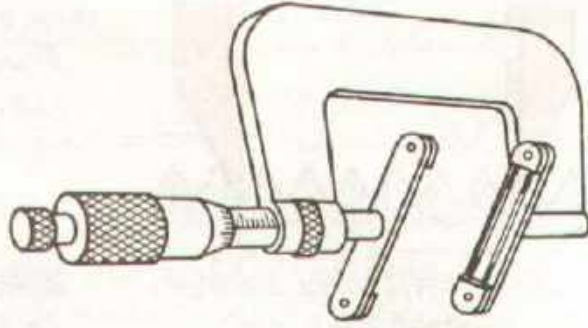



B 207, 1 - سلاش گے ہونے پھلڈر والا مائیکرو میٹر۔

پہلوی قطر کی درست پیمائش کرنے کے لیے پھلڈر میں لگی ہوئی چھریاں ناپنے کی سلا نہیں
اکثر استعمال ہوتی ہیں (B 207, 1 & 2) لیکن ہولڈروں کو مائیکرو میٹر کی سینڈل اور اینڈل پر لگا
دیا جاتا ہے۔ چیک گج P سے متعلقہ پہلوی قطر کو جدول میں دیکھتے ہیں۔ ناپنے کے لیے
تین سلا نہیں درکار ہوتی ہیں۔ جو چیک میں صحت پتھہ سکیں۔


مثال :

M 24 پتھری کے پہلوی قطر کو ناپنے کے لیے 2.05 ملی میٹر قطر کی سلا نہیں درکار
ہوگی۔ جب چیک گج گج $25.606 \cdot P$ ملی میٹر کا ہو کر سے تو پہلوی قطر کی صحت پیمائش
22.051 ملی میٹر ہوگی۔


موازنہ کرنے کے پیمائشی آلات یعنی ڈائیس انڈیکسٹر اور منی میٹر گج (B 207, 3 & 4)
کے ساتھ بنیادی سائز اور پہلوی قطر میں انحراف معلوم کیا جاسکتا ہے۔ ناپنے سے قبل
آلات کو نمونہ جامب کے مطابق لازماً باندھنا چاہیے۔ یعنی رنگ تھرڈر گج اور چھری پلس گج
گول لوگوں والے چھری کیلیپر (thread calliper) سے جس کو نمونہ جامب کے مطابق باندھا
ہوئے بھی سادہ طریقہ سے ناپا جاسکتا ہے۔

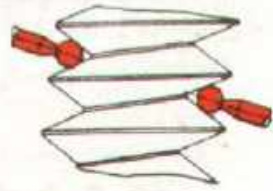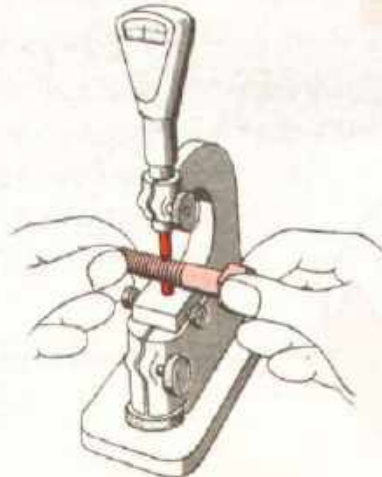


B 207, 5 - گول لوگوں والے چھری
کیلیپر سے جانچنا۔

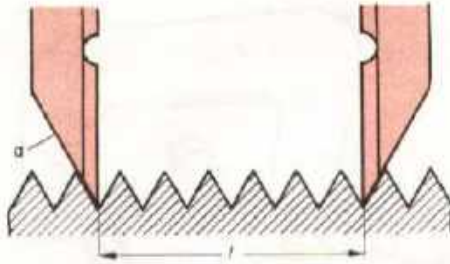


1. B 208 - چوڑیوں کے گتے سے پتہ چلانا۔ (a) ورنیر کیلیپر کی پیمائش کریں، (b) پیمائش شدہ لمبائی۔

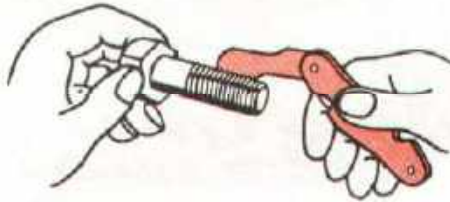

2. B 208 - سکرو پتہ چلنے کے ساتھ پتہ چلانا۔

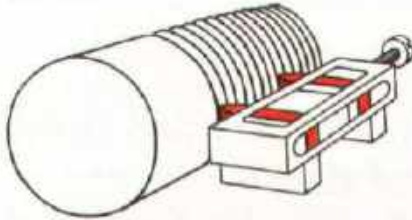

3. B 208 - سلیپ گیج (slip gauge) کے ساتھ پتہ چلانا۔ (a) سلیپ گیج، (b) رہنا جھریسے (lead jaws) (c) پیمائش شدہ لمبائی۔

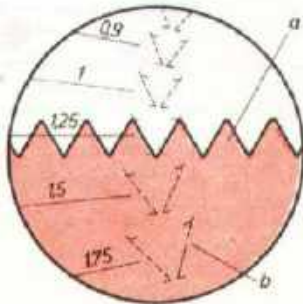

پتہ چلنے کی قیمت چوڑیوں کی گتے کر کے بھی معلوم کر سکتے ہیں (B 208, 1)

میکسک چوڑیوں پر ورنیر کیلیپر کی ٹوکوں سے متعدد چوڑیوں کا فاصلہ (اگر ممکن ہو 10) ناپا جائے گا۔ پتہ چلنے حاصل کرنے کے لیے پیمائش شدہ مقدار کو چوڑیوں کی تعداد سے تقسیم کیا جائے گا۔

مثال: 10 چوڑیوں کا فاصلہ 30 ملی میٹر ہے۔

تو پتہ چلنے = 30 / 10 = 3 ملی میٹر۔

ورنیر ورنیر چوڑیوں کے لیے ورنیر کیلیپر کو $A = 25.4$ ملی میٹر کے

فاصلہ کے درمیان پیمائشی ٹوکوں میں چوڑیاں گتے سے چوڑیاں فی رینج معلوم کی جائیں گی (B 208, 2)۔

سکرو پتہ چلنے سے چوڑیوں کو جانچا جاسکتا ہے جو کہ ایک مکمل سلسلے میں دستیاب ہوتی ہے۔

سکرو پتہ چلنے کو جانچنے والی چوڑیوں پر رکھا جاتا ہے اور غلام سے روشنی دیکھنے کے طریقے سے پتہ چلنے میں انحراف آسانی معلوم کیا جاسکتا ہے اور

ساتھ ہی چوڑیوں کی شکل بھی جانچی جاسکتی ہے۔ مثلاً چوڑی کا زاویہ، گولائی وغیرہ۔ پتہ چلنے کی درست پیمائش لینے کے لیے آئرن سلیپ گیج مع رہنا جھریسے

(slip gauges with lead jaws) (B 208, 3) استعمال ہوتے ہیں۔

چوڑی کا زاویہ اور چوڑی کی شکل عام صورتوں میں سکرو پتہ چلنے گیز

(screw pitch gauges) کے ساتھ جانچتے ہیں۔

بہت درست جانچنے کے لیے شاپ مائیکروسکوپ (Shop

microscope) (B 208, 4) درکار ہوتی ہے۔

مائیکروسکوپ کے اندرونی شیشے کے آرے پیلنے پر بہت زیادہ درستگی کے ساتھ چوڑی کی شکل کے نشان لگے ہوتے ہیں۔ چوڑی کی شکل کا منفرد

نکار بصری وسعت میں بھلایا جاتا ہے۔ اس طرح سے نشان شدہ خاکے کو جانب کی چوڑی کی شکل کے ساتھ مطابقت کی کوشش کی جائے گی جسٹیل (silhouette)

کی شکل میں تلی ہر بزرگ۔ تین گنا بڑا دیکھنے کی وسعت کی وجہ سے انحراف آسانی نظر آسکتا ہے۔

بہت زیادہ درستگی والی چوڑیوں کی پیمائشیں مثلاً سکرو پتہ چلنے

(screw thread gauge) پر ورنیر سلیپ مائیکروسکوپ کے ساتھ

کی جاتی ہیں۔ سائے کے ساتھ جانچنے کے طریقے (B 208, 4) سے چوڑیوں


کے دوسرے عنصر بھی بالکل صحیح طریقے سے ناپے جاسکتے ہیں۔ چونکہ یہ آلہ بہت

زیادہ حساس (sensitive) ہوتا ہے۔ اس لیے یہ صرف انسپیکشن روم

(Inspection room) میں ہی استعمال کیا جاتا ہے۔

4. B 208 - میکسک چوڑیوں کی شکل کو شاپ مائیکروسکوپ سے جانچنا۔ (a) ٹیمپٹ کی جانچنے والی

چوڑی کا سایہ۔ (b) شکل کا بیرونی خاکہ۔

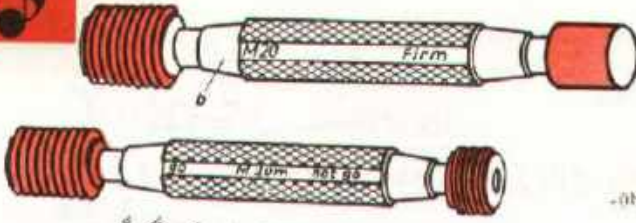


B-209, 2 - لمٹ سکرو پلگ گیج




1. B-209, 1 - (روائیں اور اوپر) معیاری تقریبی گیج (thread gauges)۔
2. معیاری چوڑی رنگ گیج - (b) معیاری پلگ چوڑی گیج


گیج سے چوڑیوں کو جانچنا : (Testing of threads with gauges)

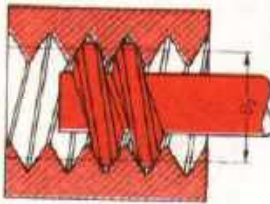

B-209, 3 - پتھری قطر 25 کو لمٹ پلگ گیج کی "ناٹ گو" کی سمت کے ساتھ جانچنا۔

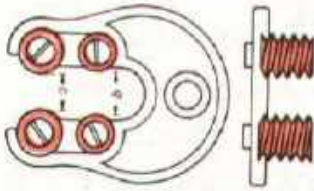

 B-209, 4 - تقریبی لمٹ سنپ گیج چوڑی دار رولروں کے ساتھ - (a) "گو" کی سمت کے پیمائشی رولرز - (b) "ناٹ گو" سمت کے چھوٹے رولروں والے پیمائشی رولرز۔



B-209, 5 - چوڑی سنٹنگ گیج میں دو پیمائشی حصوں کے ساتھ تقریبی لمٹ سنپ گیج کی "گو" اور "ناٹ گو" سمتوں کی سنٹنگ کے لیے ہوتے ہیں۔

چوڑی دار پر رولروں کی کثیر پیداوار کے دوران ہر ایک منفرد جاب کو جانچنا کفایت شعار نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ پرنسے کی قیمت سے زیادہ گراں ہو سکتی ہے۔ اس کی بجائے سکرو تقریبی گیج (screw thread gauge) استعمال کی جاتی ہیں جن سے چوڑی کی عام پیمائشیں بیک وقت ناپی جا سکتی ہیں۔

معیاری چوڑی گیج - (standard thread gauges) (B-209) بہت کم استعمال ہوتی ہیں۔ یہ رولروں پر چوڑیاں معیاری رنگ تقریبی گیج (standard thread ring gauges) سے اور

اندرونی چوڑیاں معیاری پلگ چوڑی گیج (standard plug thread gauges) کے ساتھ جانچی جاتی ہیں۔ گیج کو بغیر کسی کلید میں سے اندرونی اور بیرونی چوڑیوں پر چڑھنا چاہیے۔ اندرونی چوڑی کا قطر مپنٹے کے لیے پلگ گیج کا ملامت مپلن (smooth cylinder gauge) سمت استعمال ہوتا ہے۔ جانچنے کا انحصار سمیت پر ہوتا ہے مزید برآں ایک چوڑی جو آرام سے فٹ ہو کر کسی جا سکتی ہو، میں بھی اس بات کی شرط نہیں ہوتی کہ چوڑی صحیح فٹ ہوگی (صفحہ 198, 1 B-198) معیاری چوڑی گیج کے ساتھ پہلی قطر اور پہلی ملامت والی سطحیں صحیح طور پر جانچی نہیں جا سکتیں۔

تقریبی لمٹ گیج (thread limit gauges) کو چوڑی کی تمام پیمائشوں کو صحیح طور پر اور سرعت سے جانچنے کیلئے استعمال کرتے ہیں۔ ان پر بھی دوسری تمام گیج کی طرح "گو" اور "ناٹ گو" سمتیں ہوتی ہیں۔ اندرونی چوڑیوں کی جانچ لمٹ سکرو پلگ گیج (limit screw plug gauge) کے ساتھ (B-209, 2 & 3) کرتے ہیں۔ اس کی "گو" سمت پر مکمل چوڑیاں ہوتی ہیں اور ان کو آسانی اندر کسا جانا چاہیے۔ "ناٹ گو" سمت کی لمبائی کم ہوتی ہے اور اس پر دو یا تین چوڑیاں ہوتی ہیں۔ جو بیرونی قطر اور گرد قطر پر کم پیمائش (under cut) کی کٹی ہوتی ہیں۔ اس سے صرف پہلی قطر جانچا جا سکتا ہے اور اس کو چوڑی دار سوراخ کے اندر نہیں کسا جانا چاہیے۔

بیرونی چوڑیاں جانچنے کے لیے تقریبی لمٹ سنپ گیج مع چوڑی دار رولرز (thread limit snap

gauge with threaded rollers) استعمال کی جا سکتی ہیں (B-209) ایک فریم کے

اندر ایک دوسرے کے پیچھے "گو" اور "ناٹ گو" سمتیں لگی ہوتی ہوتی ہیں۔

"گو" سمت کی بناوٹ رولرز کے سامنے والے حصے پر ہوتی ہے۔ جس پر چوڑی کے صحیح فہم فال ہٹے ہوتے ہیں اس کو پتہ ہی وزن سے جانچنے والی چوڑی پر پیمائش کر چلنا چاہیے۔

"ناٹ گو" سمت پچھلے رولروں کے سامنے پر مشتمل ہوتی ہے۔ رولروں پر چھوٹے پہلو ہٹے ہوتے ہیں تاکہ

ان سے صرف پہلی قطر ہی ناپا جا سکے۔ پہلی قطر کے پیش نظر "ناٹ گو" رولروں کا فاصلہ "گو" رولروں کے

فاصلے سے گنتا پیمائشی سائز کے برابر چھوٹا ہوتا ہے۔ "ناٹ گو" سمت کو جاب پر فٹ نہیں ہونا چاہیے۔ پیمائشی رولرز

ترتیب پذیر ہونے کی وجہ سے سنٹنگ گیج (B-209, 5) کے مطابق ترتیب کئے جا سکتے ہیں۔




10 گراہیاں بنانا : (Manufacture of Gears)

گراہیوں کا استعمال : (Use of Gears)

گردشی حرکات اور ٹارک (torque) گراہیوں سے منتقل کی جاتی ہیں۔ دنداؤں اور دنداؤں کی جگہیں آپس میں باہم ملنے کی وجہ سے حرکت مثبت ہوتی ہے۔

دنداؤں کے نظام اندرونی اور بیرونی ہوتے ہیں (B 210, 1)۔

بیرونی دنداؤں کے نظام میں گھومنے کی سمت مخالف سمتوں میں ہوتی ہے۔ اندرونی گراہیوں میں گھومنے کی سمت ایک جیسی ہوتی ہے اور کم مرکزی فاصلہ ہوتا ہے۔ گردشی حرکت کو متوازی، خط مستقیم کی حرکت میں گراہی اور دندائے دار ریک (tooth rack) کے ذریعے تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

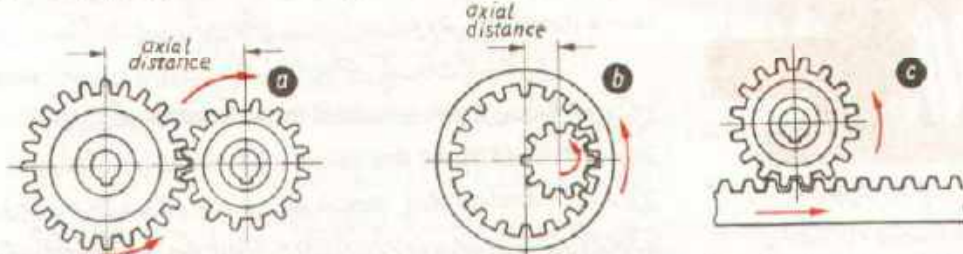


B 210, 1 - اندرونی اور بیرونی دنداؤں والی گراہیاں۔ (a) بیرونی گراہیاں (گھومنے کی سمت مخالف)۔ (b) اندرونی گراہیاں (گھومنے کی سمت ایک جیسی مرکزی فاصلہ کم)۔ (c) دندائے دار ریک اور بیرونی گراہی اور گردشی حرکت کو متوازی خط مستقیم حرکت میں تبدیل کیا جاسکتا ہے یا برعکس۔

گراہیاں اور گراہیوں کی اشکال : (Gears and Shapes of Gears)

دو یا زیادہ گراہیاں تریس بناتی ہیں۔ سب سے چھوٹی گراہی پینین (pinion) کہلاتی ہے۔ نشاٹوں کی حالت کے مطابق گراہیوں کی بہت سی مختلف بنیادی قسمیں ہوتی ہیں۔

سیدھے دنداؤں والی گراہیاں یعنی سپر گراہیاں (spur gears) (B 210 2 a) نشاٹوں کے متوازی چلتی ہے۔ دندائے سیدھے ہوتے ہیں۔ تریسے دنداؤں کی گراہیاں یعنی ہیلک گراہیاں (Helical gears) (B 210, 2b) - بے آواز چلتی ہیں کیونکہ دنداؤں کا طاب درجہ پر درجہ ہوتا رہتا ہے۔ تاہم ایک محوری دباؤ بڑھتا ہے جو کہ تھرسٹ بیرنگ (thrust bearing) کو برداشت کرنا چاہیے۔

ہیرنگ بون گراہیاں (herring bone gears) (B 210, 2c) زیادہ مدنی تریس کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ان میں محوری دباؤ بٹ جاتا ہے۔

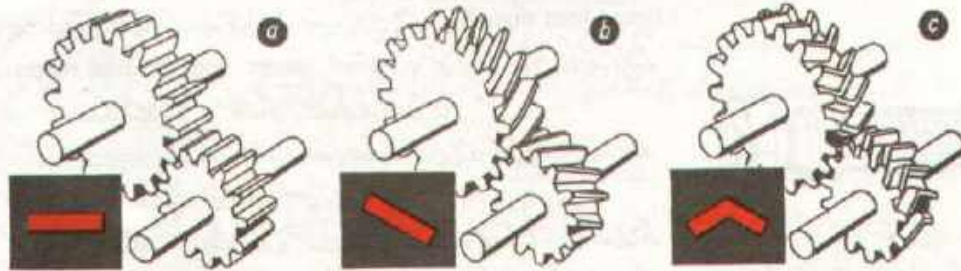

B 210 2 a - سیدھے دنداؤں کی گراہیاں
(spur gears)

B 210, 2b - تریسے دنداؤں والی گراہیاں
(helical gears)


B 210 2c - ہیرنگ بون گراہیاں
(herring bone gears)



محزوطی گریاں : (B 211, 1) (Bevel gears)


ان کی شانٹوں کے محزوی خطوط ایک نقطہ پر ملتے ہیں۔ ان گریوں کی بنیادی شکل محزوطی ہوتی ہے۔ محزوطی گریاں سیدھے دندانوں اور تڑپے دندانوں اور مل دار دندانوں والی بھی ہوتی ہیں۔

- (a) سیدھے دندانوں والی محزوطی گریاں۔
- (b) مل دار دندانوں والی محزوطی گریاں۔

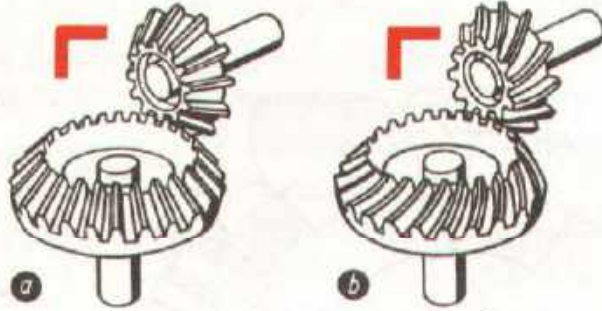

مل دار گریاں : (B 211, 2) (Spiral Gears)


مل دار گریوں میں دندانے مل دار ہوتے ہیں اور شانٹوں کے محزوی خطوط ایک دوسرے پر 90° پر ہوتے ہیں۔ دو درم گریاں، شانٹوں کے محزوی خطوط ایک دوسرے پر 90° پر ہوتے ہیں۔ گئیر ڈرائیو دو درم اور دو درم گری پر مشتمل ہوتی ہے۔ اور بہت زیادہ طاقت کے لیے موزوں ہوتی ہے۔ یہ گئیر ڈرائیو ملائیمت کے ساتھ اور مضبوطی سے جڑتی ہے۔ دو درم گری ہمیشہ دو درم سے چلتی ہے۔

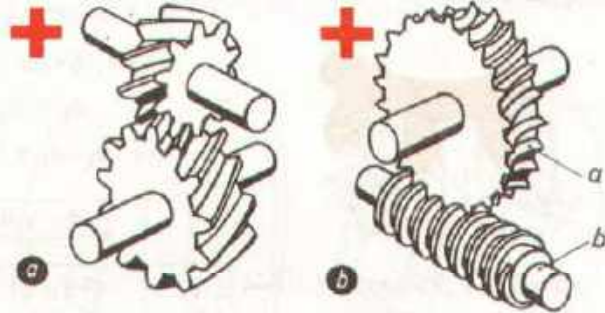

- (a) بیچدار گئیر ڈرائیو۔
- (b) دو درم گری ڈرائیو۔
- (c) دو درم گری۔

دندانوں کے خدو خال : (Profile of Teeth)

دو گریوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جھٹکنے سے مل کر چلنے سے شور اور رگڑ پیدا ہونے سے بچنے کے لیے دندانوں کے مخصوص خدو خال ہونے ضروری ہیں۔ سب سے زیادہ عام اور پیچیدہ خدو خال (Involute profile) ہے۔ دوسرے ایک قوس ہوتی ہے جو کہ دھاگے کے کھلنے یا دائرہ کے محیط سے خط مستقیم سے بنتی ہے (B 211, 3) ایک میں دندانے کا پیلو سیدھا ہوتا ہے۔ دوسرے ناگرای نظام معیاری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تدریری دندان (cycloidal tooth) نظام بھی ہوتا ہے تاہم اب یہ مشینوں کے بنانے میں استعمال نہیں کیا جاتا۔

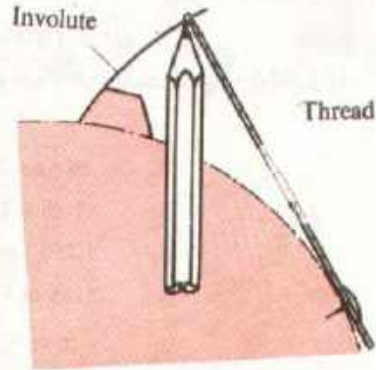


B 211, 3 - درجہ (Involute) قوس (پیشہ دار گرائی) کی بناوٹ



سپر گرامی کی پیمائشیں : (Dimensions of spur gears)

دندانے کی شکل بالائی یعنی بیرونی اور بنیادی دائروں میں ہی محدود کی جاتی ہے۔ (B 212, 1) -
 پیچ دائرہ (pitch circle) پر دندانے متعین کئے جاتے ہیں۔ پیچ دائرہ پر بنا گیا دو دندانوں کا درمیانی فاصلہ پیچ (pitch) کہلاتا ہے۔
 ایک راسخ (constant) اور π کا حاصل ضرب پیچ کہلاتی ہے۔ π سے ضرب دیے جانے والے عدد کو ماڈیول ("m") کہتے ہیں۔ ایک
 منتخب شدہ مسئلے میں ماڈیول معیاری بنا دیے گئے ہیں۔

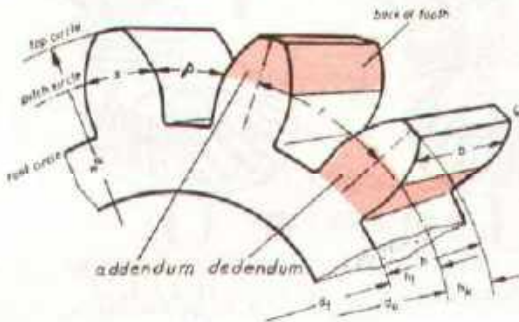

$$\text{پیچ (p)} = \text{ماڈیول (m)} \times \pi \text{ میٹر}$$

$$p = m \times \pi \text{ mm.}$$


ماڈیول ایک کمال عدد ہوتا ہے اور پیچ معلوم کرنے کی صورت میں ماڈیول کا ماحول ضرب میٹر میں
 ہوتا ہے۔ مثال: ایک ماڈیول 2 کی میٹر میں پیچ معلوم کریں۔

حل: $p = m \times \pi = 2 \times 3.14 = 6.28 \text{ mm.}$
 چونکہ پیچ کا مضروب ہے۔ پیچ دائرہ کے قطر کیلئے سادہ سادہ حاصل
 ہوتے ہیں۔

$$\text{پیچ دائرہ کا قطر (d}_o\text{)} = \text{ماڈیول (m)} \times \text{دندانوں کی تعداد (z)}$$

$$d_o = m \times z \text{ mm}$$

B 212, 1 میں سے دندانے کی سپر گرامی کے فنکشنل کے نام d_o پیچ دائرہ
 کا قطر - d_o بیرونی قطر - d_f بنیادی قطر - h دندانے کی بلندی - h_f دندانے
 کی بنیاد (dedendum) - h_k دندانے کی اونچائی (addendum) - p پیچ
 s_k دندانے کی مٹائی - s_f دندانوں کے درمیان خلا - s_o دندانے کی چوڑائی۔

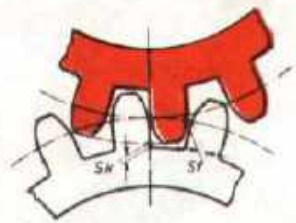

نوٹ: $m = \text{ماڈیول}$
 دندانے کی اونچائی - $h = 13/6 \times m = 2.166 m = 0.7 p$
 دندانے کی بلندی (بیشم) - $h_k = 6/6 \times m = 1 m = 0.3 p$
 دندانے کی بنیاد (بیشم) - $h_f = 7/6 \times m = 1.166 m = 0.4 p$
 بیرونی قطر - $d_k = d_o + 2 h_k$
 یا $d_k = m \times z + 2 m$
 or $d_k = m (z + 2)$

$$c = \frac{d_{o1} + d_{o2}}{2}$$

$$c = \text{دو گراموں کا درمیانی فاصلہ}$$

B 212, 2 میں والی گرامیاں - پہلی گرامیشن (flank clearance)
 بنیاد کی گرامیشن (crest clearance) کی مقدار $m \times 0.166$ ہوتی ہے۔ دندانوں کے
 درمیان فلینک کلیئر (flank clearance) ہوتی ہے۔ یہی گرامیشن $39/80 \times p$ دندانے کے خلا کی چوڑائی
 $p \times \frac{41}{80}$ مثال: 30 دندانوں والی 2 ماڈیول کی گرامی کے لیے مندرجہ ذیل پیمائش معلوم کریں۔ پیچ دائرہ کا قطر، دندانے کی اونچائی، دندانے کی بنیاد،
 دندانے کی بلندی، بیرونی قطر۔

d_o	$m \times z = 2 \times 30 = 60 \text{ mm}$	حل: پیچ دائرہ کا قطر - d_o
h_k	$1 m = 1 \times 2 = 2 \text{ mm}$	دندانے کی اونچائی - h_k
h_f	$1.166 m = 1.166 \times 2 = 2.332 \text{ mm}$	دندانے کی بنیاد - h_f
h	$2.166 m = 2.166 \times 2 = 4.332 \text{ mm}$	دندانے کی بلندی - h
d_k	$m (z + 2) = 2 (30 + 2) = 64 \text{ mm}$	بیرونی قطر - d_k

نوٹ: دندانوں کی تعداد اور ماڈیول کے ساتھ گرامی کی بہت اہم پیمائش کھدی گئی ہیں۔



گرایاں بنانے کے لیے میٹیریل : (Materials used for gears)

دھاتی میٹریل کی گرایاں : وہ گرایاں جن پر بہت تھوڑا ترور (stress) اثر انداز ہوگا اسٹیشن یا ماسٹ کے سٹیل کی بنتی ہیں۔ یعنی (St 60, St 50)

زیادہ ترور سے اثر انداز والی گرایوں کے دندانے کھل کرنے کے بعد دندانوں کے پہلوؤں کو سخت کرتے ہیں۔ سخت کرنے کے طریقے سطحی سختانا (surface hardening) اور شعاع سختانا (flame hardening) ہوتے ہیں۔

سطحی سختانا کیلئے کم کاربن والا سٹیل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ زیادہ کاربن والے عنصر میں کاربوریڈنگ سے دندانوں کے پہلوؤں میں کاربن دھسن جاتی ہے۔ شعاع سختانی کے لیے آب داری کے قابل (heat treatable) زیادہ کاربن والا سٹیل درکار ہوتا ہے۔ دندانوں کے پہلوؤں کی سطح کو برنزوں (burners) سے گرم کیا جاتا ہے اور پھر پانی میں فوراً ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے۔


پلاسٹک کی گرایاں بغیر شور کے چلتی ہیں اور وزن کم ہوتا ہے۔ واٹر ٹائٹ (water tight) اور مزاحمت تیل (oil resistant) ہوتی ہیں۔ پلاسٹک کی ہر گزری دھاتی میٹریل کی گزری سے مل کر ملتی ہے۔ پلاسٹک کی گرایاں گیمیکسوں کے لیے ناموزوں ہوتی ہیں۔ کیونکہ گرایاں تبدیل کرتے وقت دندانے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان گزریوں کے لیے میٹریل کی میادی مری پلاسٹک فائبر (synthetic plastic fiber) اور ملاوٹ شدہ تھوڑا لکڑی (compregnated laminated wood) استعمال ہوتی ہے۔

کیمیادی مری پلاسٹک فائبر مثلاً نووٹیکسٹ (Novotext)، ریزیٹیکسٹ (Resitext) فائبر کی تھوڑی تھوڑی پر مشتمل ہوتا ہے۔ جو کیمیادی گوند (synthetic resin) سے حرارت سے دباؤ دے کر بنتے ہیں۔

ملاوٹ شدہ تھوڑا لکڑی مثلاً لگنا فول (lignofol - Z) جو بہت زیادہ حرارت پر کیمیادی گوند کے ساتھ دبا کر پلائی وڈ (ply wood) پر مشتمل ہوتی ہے۔ گزریوں کے پلیٹک (Gear blank) بنانا : (Manufacture of Gear Blanks)

سٹیل کی چھوٹی گزریوں کے لیے گریڈنگ لمبی گول سلاخوں میں سے آری سے کاٹنے یا کوٹ کر کھردری شکل کے بنائے جاتے ہیں۔ ہنسٹ اکثر ویلڈ کیے جوتے ہیں (B 213. 1)


B 213. 1 - چھوٹی گزریوں کے پلیٹک بنانے کی مثالیں :
 (a) آری سے کاٹا ہوا (b) کوٹ کر کھردری شکل میں بنا ہوا۔
 (c) اور (d) ویلڈ شدہ ہنسٹ گزری کا پلیٹک۔

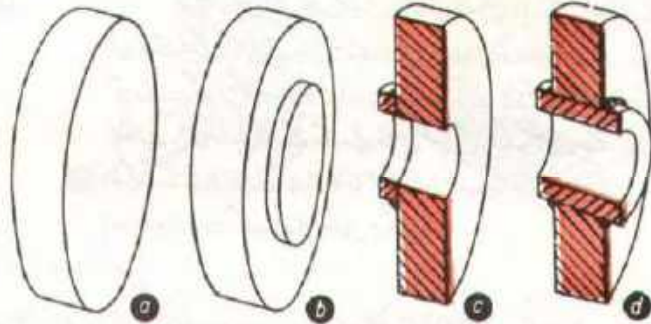

بڑی گزریوں کے لیے پلیٹک ڈھلائی (کاسٹ سٹیل)، دیگی لوہا یا ویلڈنگ سے بنائے جاتے ہیں۔ بڑی ویلڈ شدہ گزریوں کے پلیٹک گزری کے گھیرے ہنسٹ اور گزری قوس سے باز یا غیر بازو پر مشتمل ہوتے ہیں۔ سٹیل یا فلور سٹیل کے استعمال ہوتا ہے۔ ویلڈ شدہ گزریوں کا وزن ڈھلی ہوئی گزریوں سے کم ہوتا ہے۔ اس طرح میٹریل کی بچت ہوتی ہے۔

پلاسٹک کی گزریوں میں ڈیشوں کی سمت درست ہوتی چاہیے (B 213. 2) اکثر ایک سٹیل کی بٹس ہنسٹ کے طور پر پریس کی ہوتی ہے۔ گزری کے پلیٹک عام خرواد۔ کیپشن خرواد یا خود کار خرواد مشینوں سے بنائے جاتے ہیں۔

B 213. 2 - پلاسٹک کی گزریوں میں ڈیشوں کی سمت (a) صحیح ہے۔ (b) غلط ہے۔

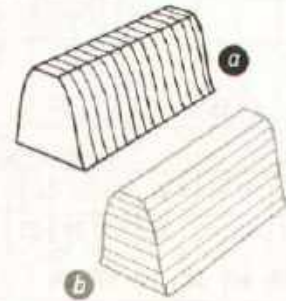



گراریاں بنانا : (Manufacture of Gears)

گراریوں پر دندانے عموماً فلٹنگ، ہابینگ (Hobbing) شیپنگ اور گرائنڈنگ پر کاٹے جاتے ہیں۔ خصوصی صورتوں میں دندانے ڈھلانی یا پیچ کرنے (casting or punching) سے بھی بنائے جاتے ہیں۔


دندانوں کی کٹائی کرنا : (Cutting of Teeth)

دندانے کاٹنے کے لیے انڈیکسنگ کا طریقہ یا ہابینگ کا طریقہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔
انڈیکسنگ کے طریقہ سے سپر گراریوں کی فلٹنگ کرنا۔

(Milling of spur gears with the indexing method)

فلٹنگ کٹر دندانوں کے درمیان شکل یا خلاء سے متشابه بطور ٹول استعمال کرنے
پہنچیں۔ (B 214, 2 & 3)

دندانوں کی کٹائی کی تعداد کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ دندانوں کا درمیانی فاصلہ یا خلا مساوی پیچ سے تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ دندانوں کی تمام اقسام کی تعدادوں کو کاٹنے کے لیے ہر ایک ماڈیول کے لیے فلٹنگ کٹروں کا مکمل سیٹ درکار ہوتا ہے۔ ایک مکمل کی جونی گرائی کی دستی کا انحصار 8 فلٹنگ کٹروں یا 15 فلٹنگ کٹروں کے سیٹ میں سے کڑا کا انتخاب کرنے سے کیا جائے گا (T 214, 1) فلٹنگ کٹر پر مندرجہ ذیل اہم کرائٹ کھینے ہوتے ہیں۔ ماڈیول، کٹر کا نمبر کرن سے دندانوں کی تعداد کیلئے نموزوں ہے۔ ملی میٹر میں پیچ، اور دندانوں کی اونچائی = ملی میٹر میں فلٹنگ کرنے کی گہرائی۔ چھری گرائیاں افقی فلٹنگ مشینوں پر بنائی جاتی ہیں۔ ایک دندانے کاٹنے کے بعد گرائی کے بلینک کرائٹ کے برابر تقسیم کار ہیڈ (dividing head صفحہ 140) کی مدد سے گھما کر اگلا دندانے کاٹنا جاتا ہے۔ تمام دندانے کاٹنے تک پہلا طریقہ جاری رکھا جاتا ہے۔ بڑی گرائیاں کاٹنے کے لیے خاص قسم کی گیسر فلٹنگ مشینیں درکار ہوتی ہیں۔ انڈیکسنگ کے طریقہ سے گرائیاں کاٹنا عموماً ایک جاب بنانے (single part production) کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

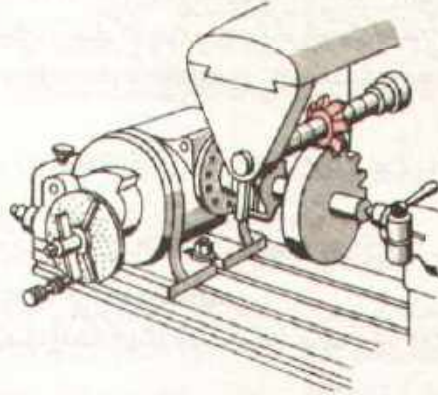


B 214, 1 - انڈیکسنگ کے طریقہ سے سپر گرائی کی فلٹنگ کرنا۔



B 214, 2 - دندانے کاٹنے والا فلٹنگ کٹر

T 214, 1 درجہ درجہ دندانے (involute teeth) کاٹنے کے لیے کٹروں کے سیٹ۔

8 فلٹنگ کٹروں کے سیٹ کی درجہ بندی								
کٹر کا نمبر	1	2	3	4	5	6	7	8
دندانوں کی تعداد کے لیے	12	14	17	21	26	35	55	دہانے دار ریس 135/دندانے
15 فلٹنگ کٹروں کے سیٹ کی درجہ بندی								
کٹر کا نمبر	1	2	3	4	5	6	7	8
دندانوں کی تعداد کے لیے	12	14	17	21	23	26	30	35
	13	14	15	17	19	21	23	25
	16	18	20	22	25	29	34	41
	16	18	20	22	25	29	34	41
	16	18	20	22	25	29	34	41

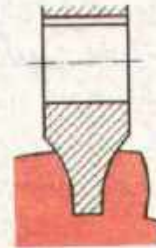

B 214, 3 - گرائی کاٹنے والے کٹر کی شکل
دندانوں کے درمیانی خلا میں فاصلہ سے متشابه۔



(Milling of a Spur Gears by the Indexing Method)

ملنگ پر انڈیکسنگ کے طریقے سے سپر گرایاں کاٹنا :

مثال :

ورک آرڈر : ایک سپر گرای بنانی مقصود ہے۔

گراری کا بلینک خزاوا ہر انتہی حالت میں متبہ کیا گیا ہے۔ دندانوں کی

کٹائی، ملنگ پر کرنا ہے۔

وزدانے کاٹنا : (Manufacture of Teeth)

کٹو کا انتخاب : 8 ملنگ کڑوں کے سیٹ (1 T 214)

منفرہ (214) میں سے کٹر منتخب کیا جائے گا اور اس کی خصوصیت مندرجہ ذیل برنی پائیں۔

مادیوں 2.5، کوفمبر 25-21.4 (وزدانے)، سچ 7.85

کٹائی کی گہرائی 5.42

B 215, 1 ورکشاپ ڈیمانڈنگ

تقسیم کار ہینڈ کو سیٹ کونا، اینڈل کے چکروں کی تعداد معلوم کرنی پڑتی ہے۔ (منفرہ 141)




$$n_c = \frac{z}{n} = \frac{40}{25} = 1 \frac{15}{25} = 1 \frac{3}{5} = 1 \frac{12}{20}$$


سوراخوں کی تعداد سوراخوں والا دائرہ

ایک وزدانے کاٹنے کے بعد تقسیم کار ہینڈ کو ایک چکر گھما کر 20 سوراخوں والے دائرہ پر مزید 12 سوراخ آگے کی سمت گھمایا جائے گا۔ ملنگ کے دوران ٹھنڈا کرنے والا مائع کافی مقدار میں استعمال کیا جائے گا۔

ترتیب عمل

عمل	تولس
1 افقی ملنگ مشین پر تقسیم کار ہینڈ اور میل ٹاک لگانا اور سیدھ درست کرنا۔	تقسیم کار ہینڈ، میل سٹاک ڈوائیں انڈیکسٹر۔
2 آر بر پلنگ کٹر کا لگانا اور ہم مرکز پال کو جانچنا۔	کٹر مادیوں 2.5 سے 21 وزدانے، کٹر آر بر
3 جاب کو سینٹروں کے درمیان پچھنا اور کٹر کے مرکز پر سیٹ کرنا۔	گھنٹیا، سلسپ گیجز
4 تقسیم کار ہینڈ کی برسیں (سوشیاں) مقرر کرنا۔	
5 چکروں کی تعداد کا تعین کرنا، ملنگ کی فیڈ لگانا۔	
6 کٹر کو سطح پر رکھنی سے خراسن پیدا کرنا چاہیے۔	
7 جاب کو کٹر سے پیچھے ہٹا کر وزدانے کی گہرائی 5.42 ملی میٹر کے برابر میٹرن کو اونچا کرنا۔	
8 پہلے وزدانے کو کاٹنا۔	
9 جاب کو کٹ سے باہر رکھنا اور وزدانے کی پیچ کے برابر ہینڈل گھمانا اور اگلا وزدانہ کاٹنا۔	
10 باقی دندانوں کی ملنگ کرنا	
ناچنے اور ہانپنے کے آلات، ورنیر کیلیپر، ہائیکرو میٹر، ڈوائیں انڈیکسٹر، سلسپ گیجز، ورنیر گرای وزدانہ کیلیپر	(vernier gear tooth caliper)

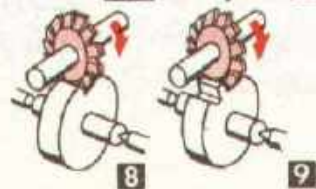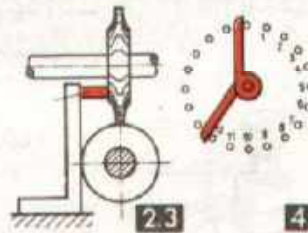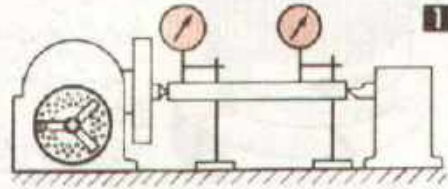


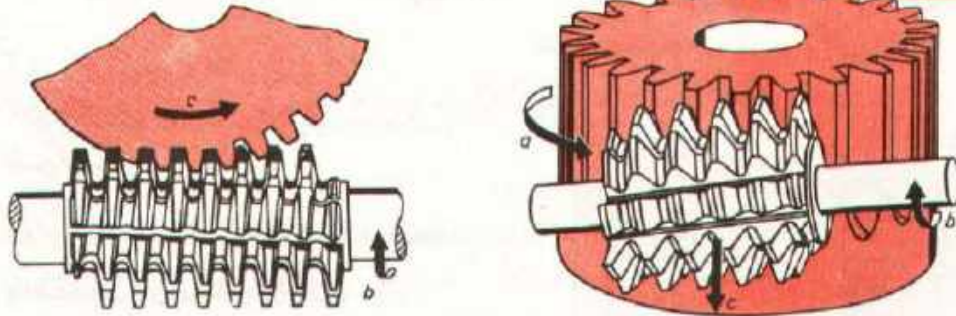

B 216, 1 ہابنگ کے دوران اقدامات۔ ۱۸ گماری کے بلینک کی گودشی حرکت۔ ۱۹ ہابنگ کٹر کی گودشی حرکت۔ ۱۰ ہابنگ کٹر کی عمودی فیڈ حرکت

ہابنگ کے طریقے سے سپر گریاں کا ملنا : (Cutting of spur gears by the hobbing method)

ہابنگ انکوینی کا ایک طریقہ ہے۔ دندانے کی شکل گماری کے بلینک کو درم نما ہابنگ کٹر پر گھمانے سے حاصل ہوتی ہے (B 216, 1)۔ ہابنگ کٹر کے دندانوں کا رخ و عمال کاٹنے جانے والے دندانوں میں عمال کے مطابق نہیں ہوتا جیسا کہ فلنگ کٹر میں ہوتا ہے۔ بلکہ ذوزنقہ نما (Trapezoidal) ہوتا ہے۔ جیسے دندانے دار ریک کے رخ و عمال ہوتے ہیں۔

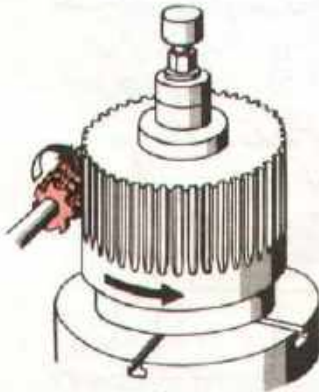

B 216, 2 - ہابنگ کے طریقے سے سپر گریاں کا ملنا۔

عام طور پر کٹائی کا یہ طریقہ گماری والی ہابنگ مشینوں پر کیا جاتا ہے (B 216, 2)۔ سپر گریاں کاٹنے کے لیے ہاب (hob) کٹر کو پیچ کے برابر ترجیحا بانہ صاف کرتے ہوئے گماری کے بلینک کو مشین کی ٹیبل پر بانہ صاف جاتا ہے۔ کٹر اور گماری کا بلینک مثبت ڈرائیو کے ساتھ گماری سے گھومتے ہیں۔ جس طرح درم اور درم گماری گھومتے ہیں۔ گماری کے بلینک کے ایک پیکر میں، کٹر کو اسنے ہی پیکر گھومنا چاہیے۔ جتنے گماری بلینک پر دندانے کاٹنے درکار ہوں۔ دندانوں کی کٹائی کے دوران کٹر میں روکاوٹ نہیں کرتیں۔ ہابنگ ہیڈ (hobbing head) میں کٹر عمودی فیڈ حرکت سے انجام دیتا ہے۔ ترچھے (helical) یا ہل دار (spiral) دندانوں والی ہابنگ کے لیے ہابنگ کٹر کو دندانے کے، ہیلکس اینگل (helix angle) کے برابر ترجیحا بانہ صاف چاہیے۔ مزید برآں گماری کا بلینک ترچھے پن کے مطابق اضافی گودشی حرکت حاصل کرتا ہے (B 216, 3)۔



B 216, 3 - ترچھے دندانوں والی گریاں (helical gears) ہابنگ کے طریقے سے کاٹنا۔

انڈیکسنگ کے طریقے کے مقابلے میں ہابنگ کے طریقے کے بہت سے فوائد ہیں :

- دندانوں کے پہلو زیادہ درست اور پیچ زیادہ مساوی ہوتی ہے۔
- ایک ہی ہاب کٹر سے ایک ہی پیچ کے تمام اقسام کے دندانوں کی تعدادوں کی ہابنگ کی جاسکتی ہے۔
- ہابنگ کے طریقے سے جلدی دندانے کاٹے جاسکتے ہیں۔

ہابنگ کے طریقے سے نہ صرف سپر گریاں، اور ترچھی یا ہل دار گریاں کاٹی جاسکتی ہیں۔ بلکہ درم گریاں بھی کاٹی جاسکتی ہیں۔

ہابنگ کے فوائد اور دیگر ناطقی فلنگ (rational milling) کے طریقوں کی وجہ سے انڈیکسنگ کے طریقے سے گماری کاٹنا آج کل شاندار ہی کثیر پیداوار میں استعمال کیا جاتا ہے۔



شپیننگ کے طریقے سے گراریاں بنانا: (Gear shaping)


سپر گراری کے دندانوں کو شپیننگ کرنا۔
دندانوں کو انڈیکسنگ کے طریقے یا گنومینی (generating) کے طریقے سے شکل دی جاسکتی ہے۔

انڈیکسنگ کے طریقے سے دندانوں کو شکل دینا: (Shaping of Teeth with the Indexing Method)

اس مقصد کے لیے سلائنگ مشین استعمال کرتے ہیں (مصنوع B 156, 3-156) گراری کا بلیٹک (Gear blank) مشین کے ٹیبل پر بندھا جاتا ہے۔ عمل کے لیے دندانوں کی شکل کے مطابق ٹول (profile tool) درکار ہوتا ہے۔ ایک دندانے کی جگہ کاٹنے کے بعد گراری کو ایک آنچ کے برابر سرکایا جاتا ہے۔ ہتے ہوئے دندانوں کی شکل کی درستی ٹول کی شکل اور انڈیکسنگ سسٹم کی درستی پر منحصر ہوتی ہے۔ یہ طریقہ شاذ و نادر ہی استعمال ہوتا ہے۔

گنومینی طریقے سے دندانوں کو شکل دینا: (Shaping of Teeth with the Generating Method)

دندانوں کو شکل دینے کے لیے ایک شکل دینے والی گراری (gear shaper) استعمال ہوتی ہے۔ ریک نما (rack type) یا چھوٹی گراری نما (pinion type) کے کٹرز (cutters) استعمال ہوتے ہیں۔ گنومینی کے طریقے سے دندانوں کو شکل دینا ہابنگ (gear hobbing) کی نسبت زیادہ درست بھی ہے اور تیز بھی۔

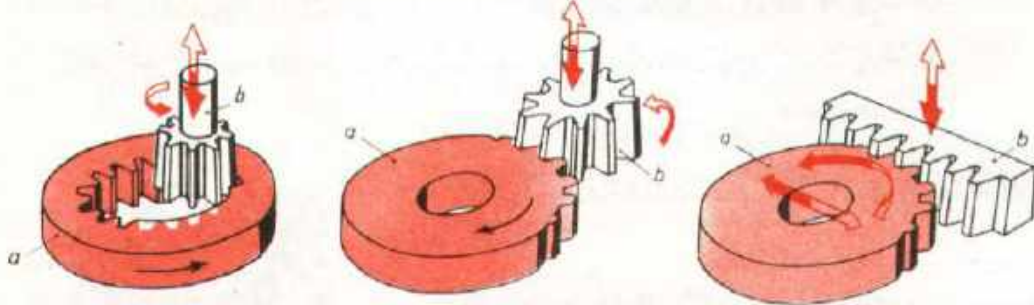

B 217, 3 - چھوٹی گراری نماکٹر سے اندرونی دندانوں کی شکل بنانا۔ (a) گراری بلیٹک، (b) چھوٹی گراری نماکٹر

B 217, 2 - چھوٹی گراری نماکٹر سے بیرونی دندانوں کی شکل بنانا۔ (a) گراری کا بلیٹک، (b) چھوٹی گراری نماکٹر


B 217, 1 - ریک نماکٹر سے گراری کے دندانوں کی شکل بنانا۔ (a) گراری کا بلیٹک، (b) ریک نماکٹر

ریک نماکٹر کی ساخت دندانے دار ریک جیسی ہوتی ہے (B 217, 1)۔ یہ ایک ریم (ram) پر بندھا ہوتا ہے اور عمودی کٹائی کی حرکت کرتا ہے۔ ہاب گنومینی حرکت (generating motion) کرتا ہے جو کہ ریک نماکٹر کے متوازی گردش اور لمبائی کے رخ حرکتوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ جب ہاب پر دندانے ریک نماکٹر کی لمبائی تک پہنچتے ہیں تو مشین کا ٹیبل اپنی شروع ہونے والی پہلی حالت پر آ جاتا ہے۔ اس طرح ٹیبل ہاب ایک دندانے کے برابر آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ عمل دہرایا جاتا ہے۔ سمجھی کہ تمام دندانوں کی شکل بن جاتی ہے۔ سپر اور ترچھے دندانوں والی گراریاں بھی اسی طرح بنائی جاسکتی ہیں۔ چھوٹی گراری نماکٹر (B 217, 2) سے نہ صرف بیرونی بلکہ اندرونی دندانوں کی شکل بھی بنائی جاسکتی ہے۔ چھوٹی گراری نماکٹر عمودی کٹائی کی حرکت کرتا ہے۔ ہاب اور چھوٹی گراری نماکٹر کی گردش حرکت سے گنومینی حرکت پیدا ہوتی ہے۔ ریم کے واپسی کے دوران چھوٹی گراری نماکٹر کی کٹائی کی حرکت کے بعد، ہاب کٹرز سے دور چھٹ جاتا ہے اور کٹائی کی نئی سٹروک کے لیے از خود پہلی یعنی آغاز والی کٹائی کی حالت میں آ جاتا ہے۔




سپر گرائیوں کے دندلوں کے پہلوؤں کی گرائینڈنگ کرنا (Grinding of Tooth Flanks of Spur Gears)

دندانوں کے بیرونی سطح کی دستی اور سطح کا معیار گرائینڈنگ سے بہتر ہو جاتا ہے۔ سخت کی ہوئی گرائیاں گرائینڈنگ کرنی چاہئیں تاکہ شرابیاں دور ہو جائیں۔ نیز غیر سخت شدہ گرائیاں اگر گرائینڈنگ کی جائیں تو لمبائی سے چلتی ہیں (B 218, 1 & 2)۔
گرائینڈنگ کے دو طریقے ہیں۔ اول شکی گرائینڈنگ (profile grinding) دو کم گھومنے والی پہلی (generating wheel) سے
مکونی گرائینڈنگ (Generation gear grinding)

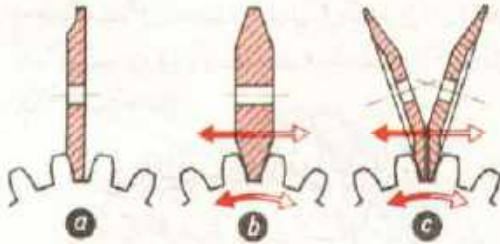

B 218, 2 - سپر گرائیوں کو گرائینڈنگ کرنے کے طریقے (a) شکی (spur gears) گرائینڈنگ (b) ایک مکونی سان کے پہلی سے گرائینڈنگ کرنا (c) مکونی سان کے پہلی سے گرائینڈنگ کرنا۔

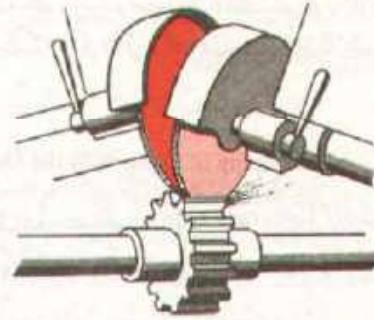

B 218, 1 - مکونی سان کے پہلی والی گرائینڈنگ مشین

لیپنگ مشینوں (lapping machine) سے خاص لیپنگ کرنے سے دو گرائیوں کے دندلوں کے پہلوؤں کو صاف کیا جاسکتا ہے۔

درم اور ورم گرائیاں بنانا: (Manufacture of Worm and Worm Wheels)

ورم خرد پیر یا منگ مشین پر کاٹے جاسکتے ہیں۔ ورم گرائیاں صرف ہابنگ (hobbing) سے بنائی جاسکتی ہیں۔


مخروطی (Bevel) گرائیاں بنانا: (Manufacture of Bevel Gears)

چونکہ دندانوں کی موٹائی اور پہلوؤں کی گولائی مرکز کی طرف بڑھتی رہتی ہے۔ اس لیے مخروطی گرائیوں کے دندانے بنانا مشکل ہوتا ہے۔ مخروطی گرائیاں انڈیکسنگ یا مکونی طریقے سے بنائی جاسکتی ہیں۔


انڈیکسنگ کے طریقے میں چار منگ کنٹرول رکھتے ہیں۔ چونکہ دندانوں کا درمیانی فاصلہ غیر یکساں ہوتا ہے۔ اس لیے دندانے کا پہلو علیحدہ طور پر بنانا پڑتا ہے۔

بہت زیادہ صحیح مخروطی گرائیاں مخروطی مکونی گرائی (bevel gear generating) سے ہی کاٹی جاسکتی ہیں (B 218, 4)۔

مشین دو ٹولز کی مدد سے کام کرتی ہے جو یکے بعد دیگرے کٹتے جاتے ہیں جب ایک دندانہ مکمل ہو جائے تو گرائی کا بلینک ایک ہیج کے فاصلے کے برابر گھمایا جاتا ہے۔ مکونی حرکت اور ٹولز کی حرکت گرائیوں سے حاصل ہوتی ہے۔ مکونی طریقے سے ہل دار مخروطی گرائیاں بھی بنائی جاسکتی ہیں۔

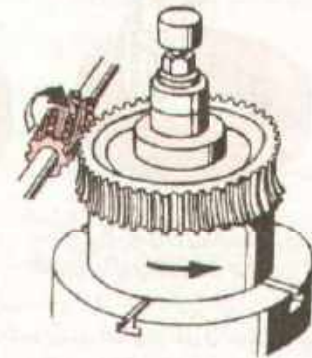

B 218, 3 - ہابنگ کے طریقے سے ورم گرائیاں بنانا۔

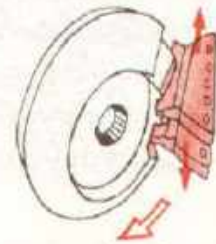

B 218, 4 - دو ٹولز سے مکونی طریقے سے مخروطی گرائیوں کے دندانوں کی شکل بنانا۔



گراریوں کو ناپنا اور جانچنا: (Measuring & Testing of Gears)

خراب بنی ہوئی گریاں چلنے کے دوران بہت شور پیدا کرتی ہیں اور ایئر چیک کے نہیں چلتیں اس لیے میکانوں سے چیلے گس جاتی ہیں۔ گریوں کے دندانوں کے غلط ملاپ کی کمی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثلاً دندانوں کی غلط موٹائی، دندانوں کی غلط سمت، دندانوں کی شکل اور ہم مرکزیت میں غلطیاں۔ دندانوں کی اقسام کو ناپنے اور جانچنے کے بہت سے مناسب آلات ہیں۔ جن میں سے صرف چند ایک یہاں بیان کیے گئے ہیں

دندانے کی موٹائی ناپنا: (Measuring of the tooth thickness)

موٹائی ناپنے کے آلے کے طور پر دندانے ناپنے والا ورنیئر کیلیپر (vernier gear tooth caliper) جو ایک افقی اور عمودی ورنیئر سلائیڈز پر مشتمل ہوتا ہے۔

استعمال کیا جاسکتا ہے (B 219, 1)

ناپنے کے لیے پہلے عمودی سلائیڈ کو سائز q پر سیٹ کیا جائے گا (B 219, 2) یہ پیمائش دندانے کے بالائی حصہ کی اونچائی سے بڑی ہے اور ہر قسم کے ماڈیول اور دندانوں کی تعداد کے لیے جدول T 219, 1 سے متعین کی جاسکتی ہے۔ دندانے کی موٹائی چھج دائرہ پر دو پہلوؤں کی قوس کے برابر ہے۔ تاہم افقی سلائیڈز سے گولائی دار پیمائش نہیں لینی جائے گی بلکہ قوس کے سروں کے درمیان خط مستقیم کو ناپا جائے گا۔ یہ نقطہ مستقیم جو دندانے کی موٹائی سے متعلق ہے۔ تعین سے معلوم کیا جائے گا۔

مثال: ایک سپر گری پر، ماڈیول 8، دندانوں کی تعداد 30 سیسی (chordal) موٹائی اور دندانے کا سائز q معلوم کرنا ہے۔

حل: چھج $P = 25.132 = \text{ٹی میٹر}$

دندانے کی موٹائی (بندیہ یک لیش کے (backlash)

$$\frac{P}{2} = \frac{25.132}{2} = 12.566 \text{ mm}$$

ایک دندانے کی سیسی پیمائش بمطابق T 219, 1

$$12.56 = 8 \times 1.5700 \text{ (ٹی میٹر 8 ماڈیول)}$$


سیسی موٹائی کو ناپنے کے لیے گری کے دندانوں والے کیلیپر کو پیمائش q پر سیٹ کیا جائے گا۔ $8.16 = 8 \times 1.0206 = q$ ٹی میٹر۔

دندانے ناپنے والی منظری گینج (B 219, 3) پر دندانے کی موٹائی اور دندانے کی اونچائی ایک لقب شدہ محاسب شیشے سے پڑھی جاتی ہے۔


گری و دندانے کیلیپر سے درست پیمائش اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ بیرونی دائرہ دندانوں کی قسم سے ہم مرکز ہو۔

دندانے ناپنے والے کیلیپر کا جدول برائے سپر گری

دندانوں کی تعداد	30	32	34	36	38	40	42
سیسی موٹائی	1.5700	1.5701	1.5702	1.5703	1.5703	1.5704	1.5704
دندانے کی اونچائی	1.0206	1.0192	1.0182	1.0171	1.0162	1.0154	1.0146

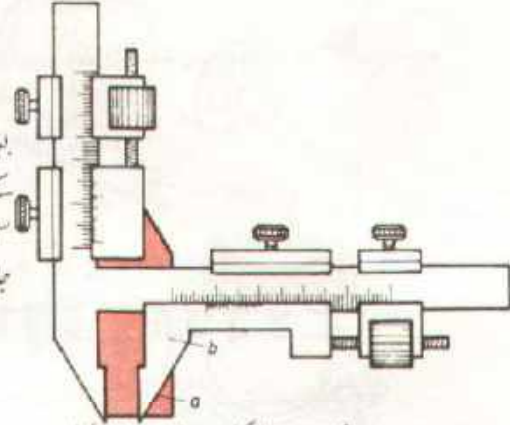


B 219, 1 - دندانے ناپنے والا ورنیئر کیلیپر (a) عمودی ورنیئر سلائیڈز - افقی ورنیئر سلائیڈز - (b)

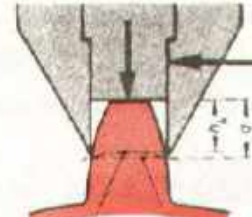

Thickness of tooth - Chord

B 219, 2 - دندانے کی موٹائی کو دندانوں کے ورنیئر کیلیپر سے ناپنا۔

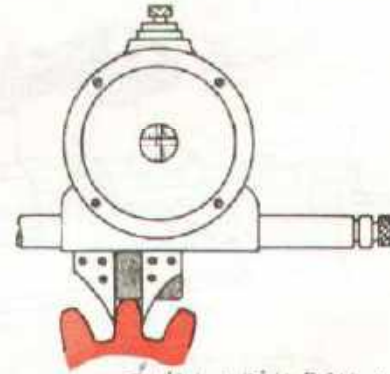


B 219, 3 - دندانے ناپنے والی منظری گینج




ہیج کو ناپنے کے لیے ہیج ناپنے والے آلات سے ناپا جائے گا۔ (B 220, 1)

کئی دندانوں پر کھینچی ہوئی سیدھی بیٹنوں (chordal measure) کے لیے گراہیوں کے دندانے ناپنے والا مائیکرو میٹر استعمال ہوتا ہے۔ (B 220, 2) اس میں دندانے کی موٹائی اور ہیج شامل ہر جاتی ہے۔

سائز w کے مطابق ہیج کا حساب کیا جاسکتا ہے۔

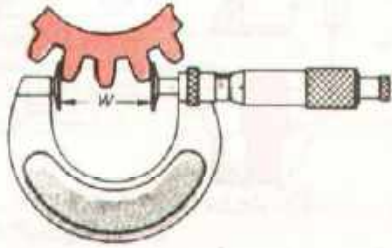


B 220, 2 - گراہی کے دندانے ناپنے والے مائیکرو میٹر سے کئی دندانوں پر کھینچی ہوئی بیٹنوں کو ناپنا۔

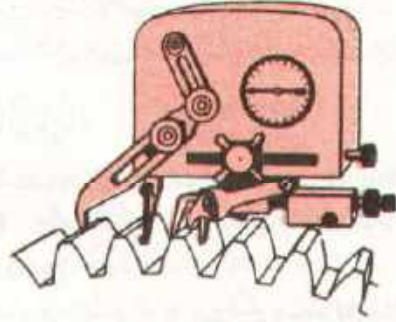


B 220, 1 - دندانے کی ہیج ناپنے والے آلے سے ناپنا

دندانوں کی سیدھ کو جانچنا (B 220, 3) - سپر گراہی (spur gear) کے لیے موازنہ گیج (comparator gauge) کو دندانوں کے پہلوؤں کے ساتھ چلا کر جانچا جاتا ہے۔ دندانے میں تھراہیاں سوتی کے انحراف سے معلوم ہوتی ہیں۔

کثیر پیداوار میں ہم مرکزیت (concentricity) دندانے کی بناوٹ اور ہیج مثلاً آڈیو میٹریل اور گراہیاں بنانے کی صنعت میں ہاتھ سے چلنے والے آزمائشی نقشوں سے جانچتے ہیں (B 220, 4) اس کے لیے یا تو ایک ہی سلسلے کی گراہیوں کا سیٹ یا صرف ایک جانچی جانے والی گراہی اور ایک درست بنی ٹرنی ماسٹر گراہی ایک دوسرے سے ملا کر چلانے سے جانچی جاتی ہیں۔

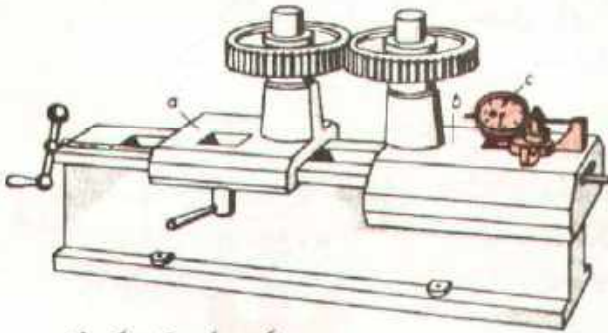

B 220, 4 - ہاتھ سے چلنے والے نقشے سے گراہی کے چلنے کو جانچنا۔
a - ساکن سلائیڈ، b - حرکت کرنے والی سلائیڈ، c - ڈائیل انڈیکسٹر۔

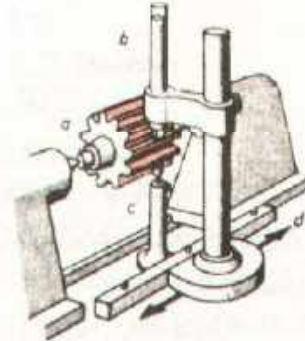

B 220, 3 - دندانے کی سیدھ کو جانچنا، a - جانچنے جانے والی گراہی،
b - موازنہ گیج (comparator gauge) - c - مرکزی ریلٹ id پھیلنے والا پیمانہ

جانچنے جانے والی گراہیاں مدار (pivot) پر لگائی جاتی ہیں اور مرکزی فاصلہ صبیح رکھا جاتا ہے۔ حرکت کرنے والی سلائیڈ ساکن سلائیڈ پر ذرا آہستہ سے دباؤ ڈالی جاتی ہے۔ گراہی کو ہاتھ سے گھمایا جائے اور اگر بغیر ڈھیل (play) کے گھومیں تو ڈائیل انڈیکسٹر (Dial-Indicator) مرکزی فاصلے کا انحراف ظاہر کرتا ہے۔ ڈائیل انڈیکسٹر ہم مرکزیت ہیج اور دندانے کی شکل کی تھراہیاں بھی ظاہر کرتا ہے۔ اکثر گراہیاں جانچنے والے نقشوں پر ریکارڈ کرنے والا آرگن ہوتا ہے، ہر جانچنے کا نتیجہ تقریباً یکساں چلنے والے خط سے کاغذ کی بجلی ریکارڈ کرتا ہے۔

فہرست

87	بورنگ سلاخ		
106, 87	بورنگ ٹولز	184	ایکمی چیز
159	بروچنگ	22	ایسپن
159	بروچنگ کیے جہتے پرزے	45	اتفاقیہ وقت
160	بروچنگ مشینیں	103	آٹے سے سوراخ
164, 161	بروچنگ ٹولز	212	اوپنچائی دندانہ
105	بش	101	ایڈجسٹیبل ریبر
169	بیلن ناگرا ٹیڈنگ	63	ایٹالس انڈیکس
21	بجلی کے گئیرو ڈائریٹر	120	ایٹڈ ٹانگ
63	بجلی کے دقیق انڈیکسٹرز	16	ایجن لیتھ
48	بیرونی مائیکرو میٹر	54	اوپنچائی خط کش (سرفیس گج)
193	بیرونی چڑیاں	83	افقی ٹانگ مشین
60, 53	بیرونی کیلیپر	120	افقی بورنگ مشین
84	برموں سے کیے ہوئے سوراخوں کے سائزوں میں زیادتی	147	افقی پلیننگ
29	بغلی ٹول	143	افقی سلائنگ مشین (شیدنگ مشین)
87	بورنگ کے مخصوص ٹولز	60	اندرونی کیلیپر
17	بالائی سلائنڈ	107	اندرونی مائیکرو میٹر
		176	اندرونی بیلن ناگرا ٹیڈنگ
		192	اندرونی پوزری
		17	اندھی ۷ شمارہ
42	پکڑنے کی طاقت		
24	پائیداری		
181, 59	پیمائشوں کی درستی	25	بھرتی ٹول سٹیل
212	پینچ دائرہ	25	غیر بھرتی ٹول سٹیل
28, 27	پلین اینگل	103	بیرنگ بلاک
143	پلیننگ کرنا	18	بیلٹ ڈرائیو
154	چسب کی	23	بیلٹ فیلڈ ڈرائیو
151	بلاک کی	18	بیلٹ پلیٹ
124	پلین ٹانگ کٹر	81	بچ ڈرائنگ مشین
153, 151, 144	پلیننگ ٹولز	115, 114	بیرونی پروڈکٹس
147	پلیننگ مشینیں	66	بلاک گیجر (سلپ گیجر)

”پ“

”ب“

62	ڈائیں اینڈ کیٹر	40, 29	ختمی ٹرننگ
207	ڈائیں اینڈ کیٹر برائے اندرونی چوڑیاں	29	ختمی ٹولز
25	ڈائمنڈ	182	خواد کے سینٹر یعنی مرکز
70	ڈائمنڈ ٹرننگ	58	خواد کے سینٹر
141	ڈفرنشل اینڈ کیٹنگ	73, 65	خط کشی (مارکنگ)
21	ڈائریکٹ کرنٹ موٹر	30	خواد سے ہوتے پرنس
24	ڈرائیو کی گینر	13	خوادنا
157	ڈراگ کلچ	46, 38	کابلے
92	ڈرنگ کے لیے کپڑے کے تکنیکی آلات	105	بیش
84	ڈرنگ ٹولز	72	ڈسکنے (کیٹنگ)
17	ڈرائیو ٹاک بیٹ	64	منحرف المرکز پرنس
57	ڈرائیو ٹاک پلیٹ	68	گرڈیاں یا اشکال
99	ڈرنگ مشین پر صحیح اور صاف سوراخ کرنا	52	شافت
	ڈرائیوز :	109	سلامیاں
21	PIV	197	چوڑیاں
21	PK	15	خواد مشینیں
81, 79	ڈرنگ مشین، کالم :	13	خوادنے کے طریقے
	” ر ”	13	خوادنے کا عمل
		25	خوادنے کے ٹولز
		75	خواد مشین : ٹرنٹ ،
			” د ”
94, 36	رفقار کٹائی ڈائمنڈ گرام		درہے دار پلیاں
	رفقار کٹائی برائے		دور
97	کاؤنٹر ٹرننگ	19, 18	دقیق ٹرننگ اور دقیق برنگ
89	ڈرنگ	149	دندانے کی اونچائی
173	گرڈنگ	183	درہجہ
130	ٹنگ	212	دقیق کیلیپر
149	پلٹنگ	211	دندانے کی بنیاد
102	ریٹنگ	60	دندانے کی مٹائی
18	چوڑیاں کا مٹا	212	دندانے کی اونچائی
35	ٹرننگ	212	دندانے ہانپنے والا درنیر کیلیپر
82	ریڈیل ڈرنگ مشین	219	” ڈ ”
	ریک ایجنٹ		
123	ٹنگ کٹر پتہ		
26	خوادنے کے ٹول پر		
101	ریورز		
99	ریٹنگ	72	ڈھلے ہوتے پرنس

108	سورائوں کو جانچنا (لمٹ گجج کے ساتھ)	45	رلیفا
117	سلاخوں کے لیے سوراخ کرنا	213	ریزی میکسٹ
41	سکرال (اندرونی چوڑی دار پلیٹ)	97	روز بٹ (برما)
45	سینٹک وقت	205	رونگ سے چوڑیاں بنانا
124	سائیڈ فلنگ کٹر	102	رونگ کے لیے سائزوں میں کمی
17	سلیو		
156	سلاٹنگ		
156	سلاٹنگ مشین	113	زادے
16	سپنڈل بیرنگ	28	زادے: کٹائی کے ٹولز پر
155	سپرٹ لیول	124	فلنگ کٹرز پر
211	سپر گرایاں	113	کا سانچہ
125	سٹریٹ کٹرز (گیٹنگ فلنگ کٹر)	113	ناپنے اور جانچنے کے آلات
58	سیٹھا کرنے والا پرس یا ٹکنچر	147	زادیاٹی پلیٹنگ
70	سیمی زرننگ	46, 38	زیادہ سے زیادہ سائز
145	سٹروک کی لمبائی	113	زادے جانچنا
160	سطحی بروپنگ		
178	سطحی گرائینڈنگ		
44	سطحی نشانات		
17, 11	سلائی بورڈ	25	سینٹڈ کار بائیٹ
109	سلائی پیائٹیشن	87	سینٹر بٹ
118	سلائی بنانا	55	سینٹر ڈرل
117	سلائی سلاخ	54	سینٹر ہیل
116, 102	سلائی ریپر	16, 14	سینٹر لیٹھ
116	سلائی جانچنا	54	سینٹر گجج
110	سلائی خراونا	25	سراکٹ کٹنگ میسرینل
	سٹیپ	168	سٹریٹ گرائینڈنگ مشین
	سٹریٹ	103, 96, 91, 77	سوراخ اور بورڈز
25	سٹریٹ		سوراخ اور بورڈز کرنا
25	سٹریٹ	90, 77	ڈرنگ مشین پر
51	سٹریٹ	103	افقی بورنگ مشین پر
143	سٹریٹ	106	ترو مشین پر
144	سٹریٹ مشین	156	ساکن سٹیٹی
208	سٹاپ ویکرو سکوپ	165	سان کے پتے
		25	سنتی
		107, 104, 100, 91, 90	سورائوں کو جانچنا اور جانچنا
183	عمدہ برنگ		

"ز"

"س"

"ش"

"ع"

17	کمپاؤنڈ سلائیڈ	183, 182	مجموعہ ختمی گرائیڈنگ کے طریقے
98, 97, 95	کامپونڈنگ		عمودی ملنگ مشین
17	کراس سلائیڈ	15	عمودی خراب اور بوزنگ مل
128	کٹر آربر		
28	کٹائی کی دھار		
	کٹ کی گہرائی برائے		
171	گرائیڈنگ	178	فیس گرائیڈنگ
131	ملنگ	99	فیس ملنگ کٹر
149	پلیننگ	125	فیس مل
200	پوٹیاں کاٹنا	75	فیس پلیٹ
37	ٹرننگ	15	فیسنگ لیٹھ
37, 31	کٹائی کی قوت		فیڈ برائے
169, 119, 78, 15	کٹائی کی حرکت	89	ڈرننگ
87	کاشنے والا ٹول	173	گرائیڈنگ
	کٹائی کٹرن دوران	131	ملنگ
131	ملنگ	144	پلیننگ
149	پلیننگ	37, 23, 15	ٹرننگ
200	پوٹیاں کاٹنا	22	فیڈ گیرز
37	ٹرننگ	205	فیڈی تھریڈ رولنگ ڈائی ہیڈ
25	کٹائی کے دوران درجہ حرارت	82	فلنج موٹر
25	کاشنے والے ٹول	15	فیڈ ایڈجسٹمنٹ
12	کٹائیت شعاع پیداواری		
26	کاشنے والی دھار		
46, 38	کم سے کم سائز	46, 38	کابلے
213	کیمیائی مرکبی پلاسٹک فائبرز	60, 53	کیلیپر
97	کور ڈرول، تین دھار والے	25	کاربن
	کاموں کی مثالیں	17	کیڑج
162	بروچنگ	22	کیڑج گریزی
103, 99, 95, 90, 117, 105	ڈرننگ اور بروچنگ	72	کیٹنگ
181, 177, 172	گرائیڈنگ	85	کٹائی کی دھاروں کے درمیان مرکزی لائن
139, 137, 135, 133	ملنگ	37	کٹرن کی اشکال
154, 151	پلیننگ	26	کلیرنس اینگل
214	گراریاں	28	کلیرنس فیس
157	سلائیڈنگ	120	کلائمب ملنگ
		25	کوبالٹ

“ ف ”

“ ک ”

” ل “

21	الاحمد وولتیر نذیر ڈرائیو
182	ایپنگ
17	ایڈسکریو
108	لمٹ پلگ گیج
59	لمٹ سٹیپ گیج
171	لمبائی کے رُخ گرائیڈنگ
15	لمبائی کے رُخ خراوتا

” م “

131	ملنگ کے دوران کترن کی مقدار
12	مشین ٹولز کی امتیاط اور دیکھ بھال
91	مرکزی فاصلہ
55	مرکزی سوراخ
54	مرکز لگانا
33	مجھلی رفتار
60	موازنہ پیمائش
116	موازنہ گیج (بیرونی سلامی)
120	مروجہ ملنگ
76	متشابه یا ہتھکل خراوتا
64	منحرف المرکز شافٹ
123	ملنگ کلاک نیس
37	مسلسل کترن
139	ملنگ پر ماس سطحیں بنانا
204	ملنگ سے لمبی چوڑی کاٹنا
101	مشین ریسر
11	مشین ٹولز
11	مشین ٹولز سے کٹائی کے طریقے
45	مشیننگ میں مزید وقت
180	مقنا طیسسی چک
	میں حرکت (موشن) دوران
160	بروچنگ

199, 197, 191	چوڑیاں کاٹنا
105, 72, 68, 64, 52, 46, 38, 112	خراوتا
	کام کرنے کے اصول
161	بروچنگ
93	ڈرننگ
167	گرائیڈنگ
132	ملنگ
111	سلامی خراوتے
198	چوڑی کاٹنے
74, 56, 42	ٹرننگ
211	ورم گئیرنگ

” گ “

87	گہرے سوراخ کرنے کا برما
41	گہرائی گیج
158	گہرائی گیج (اندرونی)
136	گہرائی گیج کے لینے جانی کے راستوں
82	گینٹ سپنڈل ڈرننگ مشین
66	گینٹ بلاک (سلسپ گیجر)
20	گئیر کس
211, 18	گئیرنگ
219	گرادی کی پیمائش کرنا
214	گرادیاں بنانا
210, 18	گرادیاں
220	گرادیوں کے دندانے ناپنے والا مائیکرو میٹر
59	”گو“ سمت
163	گرائیڈنگ
71	گولائی یا فشکی گیج
124	گولائیاں یا اشکال بنانے والے ملنگ کٹرز
60, 29	گولائی یا فشکی ٹولز
69	گولائیاں یا اشکال خراوتا
207	گول ٹوکول والا چوڑی کیلیپر
205	گرائیڈنگ سے چوڑیاں کاٹنا

116	معیاری اسلامی (ٹیپر)	78	ڈرننگ
211	مخزولی گماریاں	179, 176	گماریٹنگ
204	ٹنگ سے چوڑیاں کاٹنا	119	ٹنگ
205	ٹنگ سے تیز رفتاری سے چوڑی بنانا	143	پلٹنگ
25	مضبوطی	156	سلاٹنگ
		13	ٹرننگ
		12	مشین ٹولز کی دیکھ بھال
		21	مکینیکل سپیڈ ڈرائیوز
49	ناپسنے کی قوت	49, 48, 47	مائیکرو میٹر
	ناپنا، اسکے ساتھ		مائیکرو میٹر گماری ٹیج
115, 114	بیول پروڈیکٹر	138, 107	ٹنگ کے طریقے
96, 41	گماری ٹیج	119	ٹنگ، کرنا
62	ڈائیل انڈیکسٹر	119	پھسلری سطحوں کی
207	ڈائیل انڈیکسٹر برائے اندرونی	137	گماریوں کی
207	چوڑیاں	216, 215	معدن سطحوں کی
49, 48, 47	بیرونی مائیکرو میٹر	139	چابی کے راستوں (جھریوں) کی
107	اندرونی کیلیپر	135	ہموار سطحوں کی
107	مائیکرو میٹر گماری ٹیج	133	ٹنگ کٹر
60	بہنی میٹر ٹیج	123	ٹنگ کٹر (شینک والے)
60, 53	بیرونی کیلیپر		ٹنگ مشین
206	چوڑیاں ناپنے والے مائیکرو میٹر	121	ٹنگ کا عمل
155	سپرٹ لیول	120	ٹنگ سپنڈل
91, 41	ورٹیور کیلیپر	121	ٹنگ ٹیبل
45	ناپنا دارسی وقت		ماڈیول
24	نارٹن گیٹر (فیڈ گیٹر)	212	متعدد سپنڈل ڈرننگ مشین
213	نوڈ میٹسٹ	81	منحرف المرکز یا جتنے ہوئے مرکز پر خراونا
27	ٹوکی اینگل	65	مناظری بیول پروڈیکٹر
19, 18	نسبت مستحق	115	مناظری دقیق انڈیکسٹر
		63	محیطی ٹنگ
		120	منتخب گماریاں تبدیل کرنا
		23	ٹنگ کے لیے فیڈ کی شرح
62	ہم مرکزیت مہانچنا	131	متبادل ٹنگ
80	ہینڈ ٹول	129	ٹنگ سے چھوٹی چوڑی کاٹنا
101	ہینڈ ریور	204	معیاری قطر
69	ہینڈ ٹول	38	
49	ہاتھ کی گماریٹس		

" ن "

" ۵ "

89	ڈرننگ	20, 16	ہسٹڈ شاگ
168	گرائینڈنگ	25	ہانی سپیڈ سٹیل
142, 132	مٹنگ	216	پابنگ
102	ریبنگ	99	ہاڈرنگ کے ڈسکنے
189	پورڈیاں کاٹنا	21	ہاسٹڈ راک ڈرائیو
43	ٹرننگ		
	”جھ“		”سی“
	جھری کاٹنا اور جھری کاٹنے کے ٹول	114, 112	یونیورسل بیول پروڈر کیٹر
44	جھریاں	122	یونیورسل مٹنگ مشین
52			”پھ“
	”کھ“		پھیلاؤ کی شرح
	کھوکھلا برما	49	پھیٹی ہونی کترین
87	کھردی کٹائی برائے	37	پھلوں چانی
	مٹنگ	135	
132	ٹرننگ		”ٹھ“
28			ٹھنڈا کرنا اور چکنا کرنا برائے
28	کھردی کٹائی کے ٹول		

ستجاء قلمبرچہ شہزادہ - لاہور