

مشق 14


مندرجہ ذیل جدول میں نامعلوم قیمتیں درج کریں۔ موضوع 14.3 کے نیچے دیے گئے جدول کا استعمال کریں :-

| ISO Fit | Hole max. size min. size | Shaft max. size min size | clearance max. min | interference max. min. | Kind of Fit |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| 18 H7 r6 | 18.018 | 18.034 | --- | 0.034 | interference Fit |
| | 18.000 | 18.023 | --- | 0.005 | |
| 30 H7 | | | | | |
| | | | | | |
| 90 H7 d9 | | | | | |
| | | | | | |
| 120 H7 n6 | | | | | |
| | | | | | |
| 50 H7 e8 | | | | | |
| | | | | | |
| | 40.025 | 40.033 | | | |
| | 40.000 | 40.017 | | | |
| 85 H7 | | 84.880 | | | |
| | | 84.793 | | | |
| | 25.021 | | --- | 0.041 | |
| | 25.000 | | --- | 0.007 | |
| 68 H7 | | | 0.136 | | |
| | | | 0.060 | | |
| | 100.035 | | 0.044 | 0.013 | |
| | 100.000 | | --- | --- | |

مشتقی نسبتیں


(Trigonometric ratios)

مشتقی نسبتیں قائمہ الزاویہ مثلث کے دو اضلاع اور ایک زاویے کے درمیان نسبت کو ظاہر کرتی ہیں۔
 شکل 15.01 میں دکھلایا گیا ہے کہ ضلع a یعنی عمود (perpendicular) کی لمبائی زاویہ α کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔

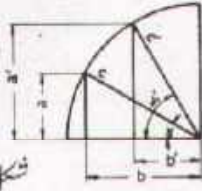

شکل 15.01

اسی طرح ضلع b یعنی قاعدہ (base) کی لمبائی ضلع a اور زاویہ α کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔

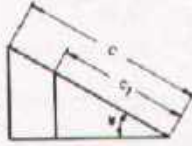


شکل 15.02

اگر زاویہ α کی قیمت مستقل رکھیں تو ضلع c یعنی وتر (hypotenuse) کی لمبائی تبدیل کرنے سے دوسرے اضلاع a اور b کی لمبائیاں بھی اثر انداز ہوں گی۔ (شکل 15.02)

قائمہ الزاویہ مثلث کے اضلاع کی مندرجہ ذیل عام نسبتیں زاویہ α کی قیمتوں پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ان کو مخصوص ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے۔


1- عمود اور وتر کی نسبت کو سین (Sine) کہتے ہیں۔ (شکل 15.03)

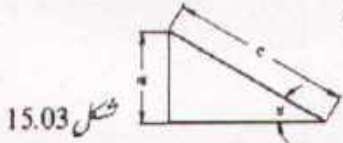

شکل 15.03

$$\frac{a}{c} = \text{Sin } \alpha \quad \text{یا} \quad \frac{\text{عمود}}{\text{وتر}} = \alpha$$


2- قاعدہ اور وتر کی نسبت کو کوسائین (Cosine) کہتے ہیں۔ (شکل 15.04)

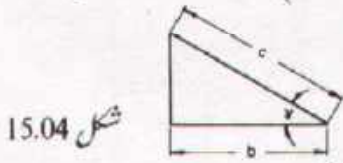

شکل 15.04

$$\frac{b}{c} = \text{Cos } \alpha \quad \text{یا} \quad \frac{\text{قاعدہ}}{\text{وتر}} = \alpha$$

3- عمود اور قاعدہ کی نسبت کو ٹینجینٹ (tangent) کہتے ہیں۔ (شکل 15.05)

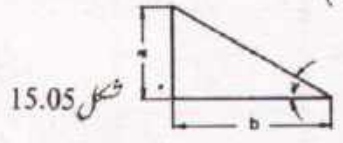


شکل 15.05

$$\frac{a}{b} = \text{tan } \alpha \quad \text{یا} \quad \frac{\text{عمود}}{\text{قاعدہ}} = \alpha$$

4- قاعدہ اور عمود کی نسبت کو کوٹینجینٹ (Cotangent) کہتے ہیں۔


(شکل 15.06)

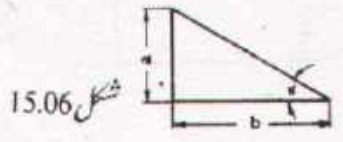

شکل 15.06

$$\frac{b}{a} = \text{Cot } \alpha \quad \text{یا} \quad \frac{\text{قاعدہ}}{\text{عمود}} = \alpha$$

15.1 — مثلثی نسبت کا جدول پڑھنا (Reading Trigonometric Tables)

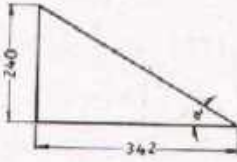


شکل 15.07

اگر مثلثی نسبت کی قیمت معلوم ہو تو زاویہ α کی صحیح قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔
مثال: زاویہ α کی درجوں، منٹوں اور سیکنڈوں میں قیمت معلوم کریں۔
حل: شکل 15.07 سے

$$\tan \alpha = \frac{\text{Perpendicular}}{\text{Base}}$$

$$= \frac{240}{342} = 0.7002$$

ٹینینٹ کے جدول میں 0.7002 کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔
 دوسری صورت میں شکل 15.08 سے

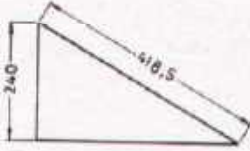

شکل 15.08

$$\sin \alpha = \frac{\text{Perpendicular}}{\text{hypotenuse}}$$

$$= \frac{240}{418.5} = 0.5736$$

سائین کے جدول میں 0.5736 کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔
 اوپر دونوں صورتوں میں ٹینینٹ اور سائین کے جدولوں میں مندرجہ ذیل طریقے سے قیمتیں معلوم کرتے ہیں:-

سائین کے جدول میں

| Drgrees | 0 | 10 | 20 |
|---------|--------|--------|--------|
| 20 | | | |
| 25 | | | |
| 30 | 0.5000 | 0.5025 | 0.5050 |
| 35 | 0.5736 | 0.5760 | 0.5783 |
| 40 | 0.6428 | 0.6450 | |

ٹینینٹ کے جدول میں

| Drgrees | 0 | 10 | 20 | 30 |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| 20 | | | | |
| 25 | | | | |
| 30 | 0.5774 | 0.5812 | 0.5851 | 0.5890 |
| 35 | 0.7002 | 0.7046 | 0.7089 | 0.7177 |
| 40 | 0.8391 | | | |

نتیجہ:

$$35^\circ \rightarrow 0.5736$$

$$\sin 0.5736 = \sin 35^\circ$$

لہذا شکل 15.08 میں دکھائی گئی مثلث

میں زاویہ α کی قیمت 35° ہے۔

$$\therefore \alpha = 35^\circ$$

نتیجہ:

$$35^\circ \rightarrow 0.7002$$

$$\tan 0.7002 = \tan 35^\circ$$

لہذا شکل 15.07 میں دکھائی گئی مثلث

میں زاویہ α کی قیمت 35° ہے۔

$$\therefore \alpha = 35^\circ$$

مشق 15

 
1- جدول سے $\tan 0.3607$ اور $\tan 0.5890$; $\tan 0.3346$; $\tan 0.3640$; $\tan 0.0699$ کی قیمتیں معلوم کریں۔

2- جدول سے $\sin 0.1736$ اور $\sin 0.3311$ کی قیمتیں معلوم کریں۔

3- زاویوں 15° , 30° , 20° اور 40° کی ٹینجینٹ کے جدول میں قیمتیں معلوم کریں۔

4- زاویوں 20° , $25^\circ 50'$ اور $2^\circ 10'$ کی سائین کے جدول میں قیمتیں معلوم کریں۔

5- اشکال 15.09 تا 15.11 میں مطلوب قیمتیں معلوم کریں:-



اشکال 15.11



اشکال 15.10



اشکال 15.09

عمود کی لمبائی معلوم کریں۔

زاویہ α کی قیمت معلوم کریں۔

زاویہ α کی قیمت معلوم کریں۔

نوٹ: مثلثی نسبت کے جدول صفحہ 188 تا 191 پر ملاحظہ کریں۔

جھکاؤ - سلامی (Inclination - Tapering)



شکل 16.01

کسی جاب کی لمبائی کے تعلق سے اس کی اونچائی میں تبدیلی کو جھکاؤ کہتے ہیں۔
اوپر بیان کردہ وضاحت کا اطلاق صرف ایسے جابوں پر ہوتا ہے جو صرف ایک طرف سے ترچھی ہوں۔ (شکل 16.01)


کسی جاب کے قطر (برائے مخروط) یا اطراف کی لمبائی (برائے قطار ابرام) میں لمبائی کے تعلق سے تبدیلی کو سلامی کہتے ہیں۔
اوپر بیان کردہ وضاحت کا اطلاق ایسے جابوں پر ہوتا ہے جو دو مخالف سمتوں میں ترچھی ہوں۔ (شکل 16.02)



شکل 16.02

16.1 - جھکاؤ :

جھکاؤ کی نسبت (Inclination ratio) کا مطلب

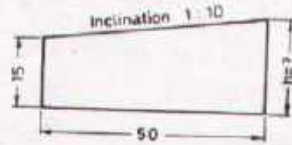


شکل 16.03

یہ ہوتا ہے کہ جاب کی اونچائی ہر 10 ملی میٹر لمبائی پر 1 ملی میٹر تبدیل ہوتی ہے
جیسا کہ کل لمبائی 50 ملی میٹر ہے تو ضلع "h" 20 ملی میٹر ہوگا (شکل 16.03)

$$h = 15 \text{ mm} + \frac{50}{10} \text{ mm} = 20 \text{ mm}$$

اگر جھکاؤ کی نسبت نہ بھی دی گئی ہو تو ضلع h کی اونچائی معلوم کی جاسکتی ہے۔

بشرطیکہ جھکاؤ کا زاویہ (angle of Inclination) معلوم ہو۔

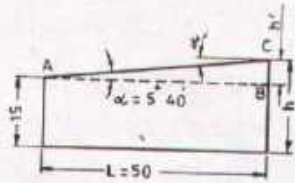

شکل 16.04

h معلوم کرنے کے لیے مثلث ABC کو قائمہ الزاویہ مثلث، اونچائی h کو عمود اور ضلع L کو قاعدہ تصور کرنا ہوگا۔ اونچائی 15 ملی میٹر میں h کی اونچائی

جمع کرنے سے کل اونچائی h حاصل ہوتی ہے۔ (شکل 16.04)

شکل میں دکھلائی گئی جاب کے لیے کل اونچائی h معلوم کرنے کا طریقہ حسب ذیل ہے :-

$$\text{base (L)} = 50 \text{ mm}; \quad \text{angle } \alpha = 5^\circ 40';$$

$$\text{small height} = 15 \text{ mm}$$

حل:

پہلے اونچائی h معلوم کرتے ہیں۔

پہلے اونچائی h معلوم کرتے ہیں۔

$$h = \text{small height} + h'$$

$$= 15 \text{ mm} + 5 \text{ mm}$$

$$= 20 \text{ mm}$$

$$\tan \alpha = \frac{\text{perpendicular (h')}}{\text{base (L)}}$$

$$h' = \tan \alpha \times L$$

$$h' = \tan 5^\circ 40' \times 50$$

$$= 0.0992 \times 50$$

$$= 4.96 \text{ mm}$$

$$h' \approx 5 \text{ mm}$$

16.2 - سلامی :

1: ڈھلپت سلامی (taper ratio) کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک گول جاب کا قطر ہر 5 ملی میٹر کی لمبائی پر 1 ملی میٹر تبدیل ہوتا ہے۔

یہی شکل 16.05 میں جاب کی شکل لمبائی 40 ملی میٹر دکھلائی گئی ہے تو بڑا قطر (D) 28 ملی میٹر ہوگا۔



شکل 16.05

$$D = d + \frac{40}{5} \text{ mm}$$

$$= 20 \text{ mm} + 8 \text{ mm} = 28 \text{ mm}$$

مخروطی جابوں کو خراونے کے لیے عموماً بڑا قطر معلوم ہوتا ہے اور چھوٹا قطر معلوم کرنا ہوتا ہے۔


اگر نسبت سلامی دی ہو تو حسب ذیل طریقے سے چھوٹا قطر (d) معلوم کرتے ہیں (شکل 16.06)

$$d = D - \frac{40}{5} \text{ mm}$$

$$= 28 \text{ mm} - 8 \text{ mm} = 20 \text{ mm}$$



شکل 16.06

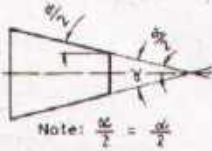

شکل 16.07

خراوشین پر سلامی خراونے کے لیے سینڈنگ اینگل کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ سینڈنگ اینگل مخروط کے گل زاویے سے آدھا ہوتا ہے (شکل 16.07)

اگر ڈرائنگ میں سینڈنگ اینگل $(\frac{\alpha}{2})$ نہ دیا گیا ہو تو اس کی قیمت معلوم کرنی پڑتی ہے اور یہ اسی طرح معلوم کیا جاتا ہے جس طرح جھکاؤ معلوم کرتے ہیں۔ اس طرح قائمہ الزاویہ مثلث میں ضلع L کو قاعدہ اور ضلع

h کو عمود تصور کرتے ہیں۔ (شکل 16.08)

عمل 1: اگر چھوٹا قطر d نہ دیا گیا ہو تو اس کو نسبت سلامی سے معلوم کرتے ہیں۔

$$d = D - \frac{40}{5} \text{ mm} = 28 \text{ mm} - 8 \text{ mm} = 20 \text{ mm}$$

عمل 2: اب عمود h کی اونچائی معلوم کرتے ہیں۔


$$2 \times h = D - d \quad \therefore h = \frac{D - d}{2} = \frac{28 - 20}{2} = 4 \text{ mm}$$

عمل 3: مثلثی نسبت کے اطلاق سے $\frac{\alpha}{2}$ معلوم کرتے ہیں۔

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\text{perpendicular (h)}}{\text{base (L)}} = \frac{4 \text{ mm}}{40 \text{ mm}} = 0.1$$

عمل 4: جدول سے tan 0.1 کی قیمت معلوم کرنے سے

$$\tan 0.1 = \tan 5' 40'' \quad \therefore \frac{\alpha}{2} = 5' 40''$$

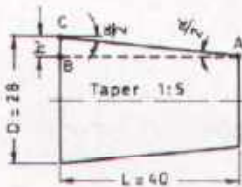

شکل 16.08

مشق 16


1- جدول سے مندرجہ ذیل کی قیمتیں معلوم کریں:-

(a) $\sin 14^\circ$ (b) $\tan 25^\circ$

(c) $\sin 42^\circ$ (d) $\tan 42^\circ$


3- فولادی پیاور کے ڈسکنے کی اونچائی معلوم کریں۔ شکل (16.10)

2- میٹری سلائی بنانی کا جھکاؤ 1:100 ہے۔ شکل 16.09 میں دکھائی گئی اسلایم اونچائی معلوم کریں۔

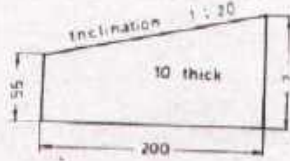


شکل 16.09

5- سلائی پن کی میٹری نسبت سلائی 50:1 ہے۔ 5×60 سائز کی پن کا بڑا قطر معلوم کریں۔ (شکل 16.12)

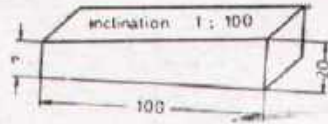


شکل 16.10

 4- شکل 16.11 میں دکھائے گئے باس کی اونچائی معلوم کریں۔




شکل 16.12

7- سینک اینٹل معلوم کریں (شکل 16.14)

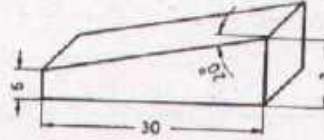


شکل 16.11

6- شکل 16.13 میں دکھائی گئی مخروطی شافت کا پیوٹا قطر معلوم کریں۔

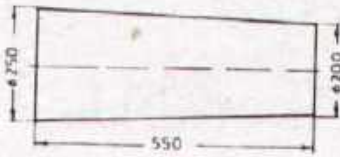


شکل 16.14

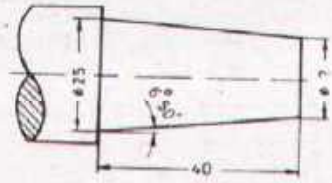

شکل 16.13

8- فراڈ کے سنٹر کی لمبائی 1 معلوم کریں (شکل 16.15)

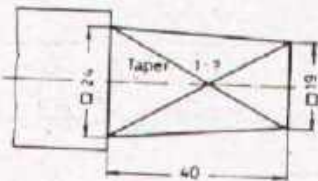


شکل 16.16



شکل 16.15

طاقت (Strength)

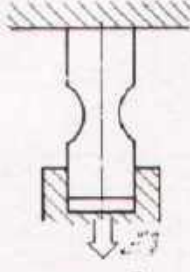

شکل 17.01

جب کسی میٹریل پر قوت کا اطلاق ہوتا ہے تو میٹریل کی اندرونی ساخت اس قوت کے مخالف زور کی حالت میں ہوتی ہے۔ اس لیے جاب کا میٹریل اور اس کی پیمائش اس پر کام کرنے والے زور (Stress) کی قسم اور بہت دار کے مطابق منتخب کرنا چاہیے (شکل 17.01)

زور یعنی (Stress) کی قسم کا انحصار جاب کے طرز استعمال پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ آیا جاب پر دباؤ پڑ رہا ہے یا اس پر مروٹسے والی قوت اثر انداز ہو رہی ہے


17.1 — قوت اور اس کی اکائیاں :

جیسا کہ باب 12 میں بیان کیا جا چکا ہے کہ قوت کو نیوٹن (N) سے طن ہر کرتے ہیں۔ اس کی صحیح تعریف یہ ہے :-

1 نیوٹن (N) وہ طاقت یا قوت ہوتی ہے جو 1 کلوگرام کمیت کو 1 میٹر فی سیکنڈ فی سیکنڈ کا اسراع دے۔

سادہ الفاظ میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ تقریباً 10 نیوٹن کی قوت 1 کلوگرام طاقت کے برابر ہوتی ہے۔

$$1 \text{ kgf} \approx 10 \text{ N}$$

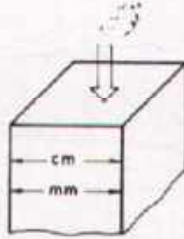

شکل 17.02

17.2 — قوت فی رقبہ یعنی دباؤ (Pressure)

کسی جاب پر قوت کا اطلاق ایک مخصوص مجموعی تراش کے رقبے پر ہوتا ہے۔ (شکل 17.02)

استعمال کی جانے والی رقبے کی اکائیوں کے مطابق دباؤ کو اس طرح بیان کر سکتے ہیں۔


$$\text{دباؤ } (\sigma) = \frac{\text{قوت (F) نیوٹن میں}}{\text{رقبہ (A) مربع میٹر میں}} \text{ یعنی } \sigma = \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

اگر دباؤ کی ایک قسم کی اکائیوں کو دوسری قسم کی اکائیوں میں تبدیل کرنا ہو تو اس طرح کرتے ہیں :-

$$100 \text{ N/cm}^2 = 1 \text{ N/mm}^2$$

مثال:

نیوٹن فی مربع سنٹی میٹر اور فی مربع ملی میٹر میں دباؤ معلوم کریں۔ (شکل 17.03) معلوم:

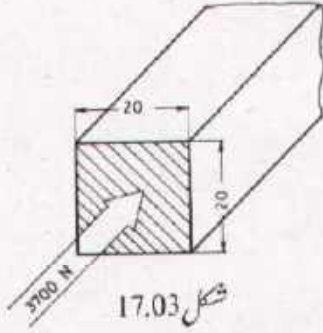


$$\text{Force (F)} = 3700 \text{ N}$$

$$\text{Area (A)} = 4 \text{ cm}^2 = 400 \text{ mm}^2$$

حل:

$$\begin{aligned} \text{Pressure (F/cm}^2\text{)} &= 3700 \text{ N} \div 4 \text{ cm}^2 \\ &= 925 \text{ N/cm}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pressure (F/mm}^2\text{)} &= 3700 \text{ N} \div 400 \text{ mm}^2 \\ &= 9.25 \text{ N/mm}^2 \end{aligned}$$

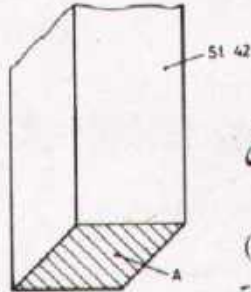

شکل 17.04

17.3 — طاقت کھچاؤ (tensile strength)

کسی میٹریل پر کھچاؤ کی قوت یا وزن کے مخالف مزاحمت کو میٹریل کی طاقت کھچاؤ کہتے ہیں۔

یہ نیوٹن فی مربع ملی میٹر (N/mm²) یا نیوٹن فی مربع سنٹی میٹر (N/cm²) میں ظاہر کرتے ہیں اور اس کا مخفف سگما (Sigma) ہے۔ شکل 17.04 میں دکھائی گئی مثال میں St 42 میٹریل کے فولاد کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس فولاد کی اگلی مربع ملی میٹر عمودی تراش کے درجے کی کھچاؤ کے خلاف 420 نیوٹن طاقت تک مزاحمت ہے۔

فارمولا:

$$\text{طاقت کھچاؤ } (\sigma) = \frac{\text{اطلاقی طاقت (F)}}{\text{عمودی تراش کا رقبہ (A)}}$$

$$\sigma \text{ (N/cm}^2\text{)} = \frac{F \text{ (N)}}{A \text{ (mm}^2\text{)}}$$

مثال:

میٹریل کی طاقت کھچاؤ σ معلوم کریں جبکہ اس پر 24000 نیوٹن کی قوت کام کر رہی ہو اور عمودی تراش

کارقبہ 48 مربع ملی میٹر جو۔

$$F = 24000 \text{ N}$$

$$A = 48 \text{ mm}^2$$

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{24000 \text{ N}}{48 \text{ mm}^2} = 500 \text{ N/mm}^2$$

St 0 میٹیر کا سٹیل استعمال ہو سکتا ہے۔

علاقہ کھپاؤ معلوم کرنے کے بجائے زیادہ تر زیادہ سے زیادہ کھپاؤ میں وزن جو کہ میٹیریل یا جاب یا کوئی بھی پرزہ برداشت کر سکے، معلوم کرتے ہیں۔ اس صورت میں فارمولے میں مختلف قدروں یا مختلفات کی جگہ میں اول بدل کرتے ہیں۔

مسئله: زیادہ سے زیادہ وزن معلوم کریں جو 5 ملی میٹر قطر، St 60 کی

زنجیر برداشت کر سکتی ہے۔ (شکل 17.05)

نوٹ: عمودی تراش کارقبہ ایسی زنجیر کے لیے دوگنا لیا جاتا ہے۔

$$d = 5 \text{ mm}$$

$$\sigma = 600 \text{ N/mm}^2$$

حل: پہلے عمودی تراش کارقبہ (A) معلوم کریں گے۔

$$A = \frac{d^2 \times \pi}{4} = \frac{5^2 \times \pi}{4} = 19.64 \text{ mm}^2$$

زنجیر کے لیے دوگنا لیا جاتا ہے۔

$$\therefore A = 19.64 \times 2 = 39.28 \text{ mm}^2$$

اب قوت (F) معلوم کریں گے۔

$$F = \sigma \times A$$

$$= 600 \text{ N/mm}^2 \times 39.28 \text{ mm}^2$$


$$= 23568 \text{ N}$$

نوٹ:


حفاظتی نقطہ سے نظر کے تحت عام طور پر اس نظر باقی زیادہ سے زیادہ معلوم کردہ وزن کا پورا پورا اطلاق نہیں کرتے۔ ایک حفاظتی جرم ضربی منتخب کرتے ہیں جو اس معلوم کردہ زیادہ سے زیادہ وزن کو حفاظتی اجازتی وزن (Safety permitted load) تک کم کر دے۔

17.4 طاقت قینچ (Shearing strength)

میٹیریل کی کٹائی یا قینچ کے خلاف مزاحمت کو طاقت قینچ کہتے ہیں۔ یہ نیوٹن فی مربع ملی میٹر (N/mm²) یا

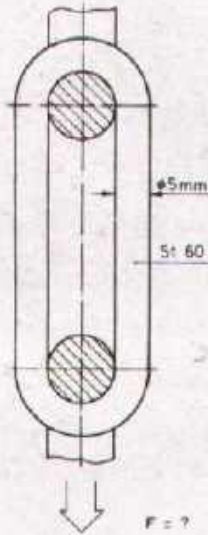

شکل 17.05

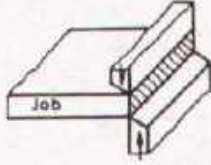

شکل 17.06

17.06 نیوٹن فی مربع سنٹی میٹر (N/cm²) میں لکھی جاتی ہے۔ شکل 17.06
اس کا مختلف τ (ٹاؤ) ہے۔
طاقت قینچ کا حساب طاقت کھچاؤ سے کرتے ہیں۔
 $\tau = 0.8 \times \sigma$

مسئله:

میٹرل کی طاقت قینچ معلوم کریں جبکہ 60 مربع ملی میٹر عمودی تراش کے رقبے کی جاب کو 30000 نیوٹن قوت کے
اطلاق سے قینچنا درکار ہو۔

نوٹ: عمل 1: طاقت کھچاؤ معلوم کریں۔ عمل 2: قینچ طاقت معلوم کریں۔

$$F = 30000 \text{ N} \quad A = 60 \text{ mm}^2$$

$$\sigma = \frac{\text{Applied force}}{\text{area}}$$

$$= \frac{30000 \text{ N}}{60 \text{ mm}^2} = 500 \text{ N/mm}^2$$

$$\tau = 0.8 \times \sigma = 0.8 \times 500 \text{ N/mm}^2$$

$$= 400 \text{ N/mm}^2$$

اس طریقے سے عموماً یہ بھی معلوم کرتے ہیں کہ کسی میٹرل کو دیے گئے عمودی تراش کے رقبے کے مطابق زیادہ سے
زیادہ کاشنے کی طاقت کتنی درکار ہوگی؟

مسئله: بلیکنگ ڈائی کے پینچ کے عمل کے لیے کتنی طاقت کٹائی درکار ہوگی؟ (شکل 17.07)

نوٹ: عمل 1: کٹا جانے والا عمودی تراش کا رقبہ (A) معلوم کریں۔

عمل 2: وزن کھچاؤ یا طاقت کھچاؤ $F(\sigma)$ معلوم کریں۔

عمل: طاقت قینچ $F(\tau)$ معلوم کریں۔

A = according to drawing

Tensile strength (σ) = 340 N/mm²

A = perimeter \times thickness of job

$$= (40 + 20 + 40 + 20) \times 5 = 600 \text{ mm}^2$$


$$F(\sigma) = \sigma \times A = 340 \text{ N/mm}^2 \times 600 \text{ mm}^2$$

$$= 204000 \text{ N}$$

$$F(\tau) = 0.8 \times 204000 \text{ N}$$


$$= 163200 \text{ N}$$

نوٹ: عملی طور پر اس معلوم کردہ طاقت کٹائی سے کچھ زیادہ طاقت کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ پینچ اور ڈائی کی فٹ بہت
زیادہ درست نہیں ہوتی۔

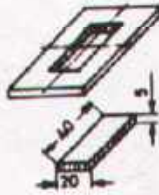


شکل 17.07

مشق 17

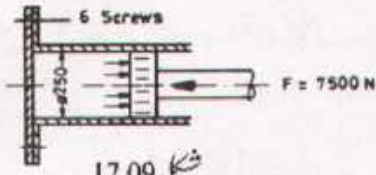


شکل 17.09

- 2- (a) فیلینج کے ڈھکنے پر میوشن فی ٹریج سنٹی میٹر میں دباؤ معلوم کریں۔ (شکل 17.09)
 (b) فیلینج کے ڈھکنے پر لگے ہوئے پچ کا ٹول پر ہر کلبے پر وزن کچھاؤ (tensile load) کی قیمت معلوم کریں۔

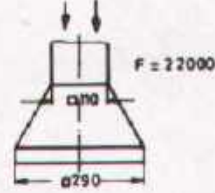


شکل 17.08

- 1- شکل 17.08 میں دکھائی گئی دونوں سطحوں پر دباؤ فی اکائی رقبہ معلوم کریں۔

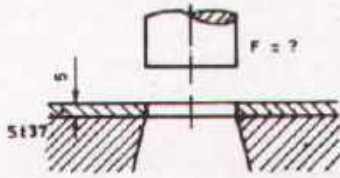


شکل 17.11

- 4- فولاد کی چادر میں سبب سے سوراخ کرنے کے لیے پینچنگ کی طاقت معلوم کریں۔ (شکل 17.11)
 سبب کا قطر 26 ملی میٹر ہے۔

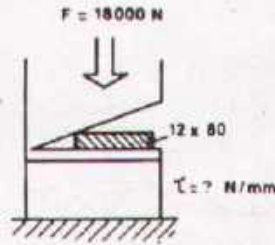


شکل 17.10

- 3- شکل 17.10 میں دکھائی گئی چوٹی کی طاقت فیچہ معلوم کریں۔

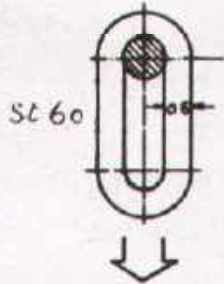

شکل 17.13

- 5- زیادہ سے زیادہ حفاظتی اجازتی قوت معلوم کریں جبکہ حفاظتی اجازتی وزن معلوم کریں جبکہ یہ فرض کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ نظریاتی وزن کا 20 فی صد اطلاق ہوگا۔ (شکل 17.13)

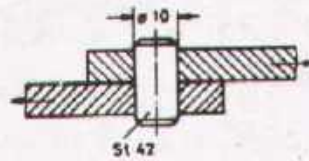

شکل 17.12

- 6- زیادہ سے زیادہ حفاظتی اجازتی قوت معلوم کریں جبکہ حفاظتی اجازتی وزن معلوم کریں جبکہ یہ فرض کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ نظریاتی وزن کا 20 فی صد اطلاق ہوگا۔ (شکل 17.12)

وقت، حرکت، رفتار (Time – Motion – Speed)

- ٹیکنالوجی میں وقت ایک اہم جز ہے۔ مثال کے طور پر:
- ایک پیپ ایک گھنٹے میں 450 مکتب میٹر پانی مٹیا کرتا ہے۔
 - ایک شافٹ ایک منٹ میں 205 مرتب گھومتی ہے۔
 - سان کے پتے کی رفتار کثافتی 20 میٹر فی سیکنڈ ہے۔

18.1۔ وقت کی اکائیاں:

ضرورت کے مطابق وقت کی مختلف اکائیاں استعمال کرتے ہیں، جن کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔

$$\text{گھنٹہ (h)} = 60 \text{ منٹ}$$

$$\text{منٹ (min)} = 60 \text{ سیکنڈ (s)}$$

جیسا کہ نیچے دی گئی مثال سے ظاہر ہے کہ اعشاریہ میں وقت کے اضعاف عام اعشاری نظام سے مختلف ہیں۔ تجزیہ میں بعض اوقات جوابات وقت کی اعشاری کسر میں حاصل ہوتے ہیں۔

مثال: پانچ جابوں میں 9 منٹ میں سوراخ کیے گئے ہیں۔ اس طرح ایک جاب میں سوراخ کرنے کا وقت 1.8 منٹ ہوا۔ اس اعشاری کسر کو مندرجہ ذیل طریقے سے منٹوں اور سیکنڈوں میں تبدیل کرتے ہیں:

$$1.8 \text{ min} = 1 \text{ min.} + 0.8 \text{ min}$$

$$1 \text{ min} = 60 \text{ sec} ; 0.1 \text{ min} = 6 \text{ sec}$$


$$0.8 \text{ min} = 8 \times 6 \text{ sec} = 48 \text{ sec}$$

$$1.8 \text{ min} = 1 \text{ min} + 48 \text{ sec}$$


$$= 1 \text{ min } 48 \text{ sec}$$

18.2۔ حرکت:

جب کوئی جسم اپنی جگہ تبدیل کرتا ہے تو یہ حرکت میں ہوتا ہے۔ اس وقت مندرجہ ذیل دو قسم کی حرکات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ (شکل 18.01 اور 18.02)

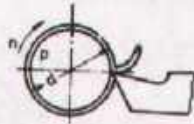

18.02

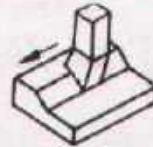

18.01

نقطی حرکت (Linear motion) گردش یا زاویاتی حرکت (Rotary or Angular motion)

نوٹ: اصطلاح "حرکت" صرف جسم کی حالت کو ظاہر کرتی ہے۔ کوئی جسم یا ترسکن حالت میں یا حرکت کی

حالت میں ہوگا۔

جب کوئی جسم حرکت میں ہو اور اگر تو طے کردہ فاصلہ اور وقت، جس میں یہ فاصلہ طے ہوا ہو، دونوں دیے ہوئے ہوں تو اس سے جسم کی رفتار (Speed) ظاہر ہوتی ہے۔

18.3 — خطی رفتار (Linear speed (velocity))

اگر کوئی جسم کوئی خاص فاصلہ کسی خاص وقت میں طے کرے تو اس سے جسم کی چال ظاہر ہوتی ہے۔ چال (speed) یا رفتار، فاصلہ اور وقت مندرجہ ذیل محققات سے ظاہر کرتے ہیں۔

$$v = \text{speed}$$

$$s = \text{distance}$$

$$t = \text{Time}$$

$$v = \frac{s}{t}$$

مثال a :

فرض کیا کہ ایک کار 150 کلومیٹر کا فاصلہ تین گھنٹوں میں طے کرتی ہے۔ کار کی رفتار کیا ہوگی؟ معلوم :

$$s = 150 \text{ km}; \quad t = 3 \text{ h}$$

حل :

$$v = \frac{s}{t}$$

$$= \frac{150 \text{ km}}{3 \text{ h}} = 50 \text{ km/h}$$

مثال b :

فرض کیا، کار 65 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر چل رہی ہے۔ چار گھنٹوں میں کار کتنا فاصلہ طے کرے گی؟ معلوم :

$$v = 65 \text{ km/h}; \quad t = 4 \text{ h}$$

حل :

$$v = \frac{s}{t}$$

$$\therefore s = v \times t \quad 65 \text{ km/h} \times 4 \text{ h} = 260 \text{ km}$$

مثال c : فرض کیا، کار 120 کلومیٹر کا فاصلہ 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے طے کرتی ہے۔ یہ فاصلہ کتنے وقت میں طے کیا گیا؟ معلوم :

$$v = 50 \text{ km/h} \quad s = 120 \text{ km}$$

$$v = \frac{s}{t} \quad t = \frac{s}{v} = \frac{120 \text{ km}}{50 \text{ km/h}} = 2.4 \text{ h}$$

$$2.4 \text{ h} = 2 \text{ h} + 0.4 \text{ h} = 2 \text{ h} + 4 \times 6 \text{ min} = 2 \text{ h } 24 \text{ min}$$

حل :

چونکہ فاصلہ اور وقت مختلف اکائیوں (یا ان کے اضعاف) میں ظاہر کیے جاتے ہیں۔ اس لیے رفتار کی اکائیاں بھی ان اکائیوں کے لحاظ سے لکھی جاتی ہیں۔ عام طور پر رفتار کے لیے مندرجہ ذیل اکائیاں استعمال کرتے ہیں:-

$$v = \frac{\text{killometer}}{\text{hour}} = \text{km/h} \quad v = \frac{\text{meter}}{\text{min}} = \text{m/min}$$

$$v = \frac{\text{meter}}{\text{second}} = \text{m/sec}$$

رفتار کی ایک اکائی کو دوسری اکائی میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً


$$1 \text{ km/h} = 1000 \text{ m/h} = \frac{1000 \text{ m}}{60 \text{ min}} = 16.6 \text{ m/min}$$

$$1 \text{ km/h} = 16.6 \text{ m/min}$$

نوٹ: چونکہ 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، اس لیے فی گھنٹہ رفتار کو فی منٹ رفتار میں یا برعکس تبدیل کرنے کے لیے 60 کا جُز بٹو نظر رکھنا چاہیے۔

18.2۔ گردش یا زاویائی رفتار (Rotary Speed)

جب گردش یا زاویائی رفتار کا حساب کرتے ہیں تو بنیادی طور پر خطی رفتار والے اصول کے مطابق کرتے ہیں۔ (شکل 18.03) یعنی:

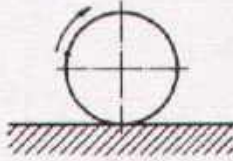

شکل 18.03


$$v = \frac{s}{t}$$

فاصلہ s کو بہر حال دائرے کے محیط اور چپکڑوں کی تعداد سے معلوم کرتے ہیں۔ چپکڑوں کی تعداد مخصوص وقت میں دی جاتی ہے۔ اس لیے اس میں وقت t کا جُز بھی شامل ہوتا ہے۔
فارمولا:

$$v = d \times \pi \times n$$

مثال a:

ایک پتلی، جس کا قطر 0.3 میٹر ہے، $n = 50$ چپکڑوں کی تعداد سے معلوم کرتے ہیں۔ چپکڑوں کی تعداد کی گردش رفتار معلوم کریں۔ (شکل 18.04) پتلی

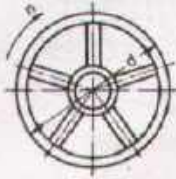

شکل 18.04

$$d = 0.3 \text{ m}; \quad n = 50 \text{ Rpm}$$

معلوم:

$$\begin{aligned} v &= d \times \pi \times n \\ &= 0.3 \text{ m} \times 3.14 \times 50 \text{ Rpm} \\ &= 47.12 \text{ m/min} \end{aligned}$$

حل:

مثال b: فرض کیا، اگر مثال a میں پٹی کا قطر ملی میٹر میں دیا جاتا ہے تو جواب یوں ہوگا:


$$d = 300 \text{ mm}; \quad n = 50 \text{ Rpm}$$

معلوم:

$$\begin{aligned} v &= d \times \pi \times n \\ &= 300 \text{ mm} \times 3.14 \times 50 \text{ Rpm} \\ &= 47120 \text{ mm/min} \end{aligned}$$

حل:

نوٹ: رفتار کی اکائی ملی میٹر فی منٹ بہت کم استعمال میں آتی ہیں اور عموماً رفتار کی اکائی میٹر فی منٹ (m/min) ہی استعمال ہوتی ہے، مگر چونکہ پلیوں کا قطر اکثر ملی میٹر میں دیا جاتا ہے، اس لیے رفتار کی اکائی میٹر فی منٹ بہتر رہتا ہے۔ مندرجہ ذیل فارمولے سے ہی حاصل کرتے ہیں۔

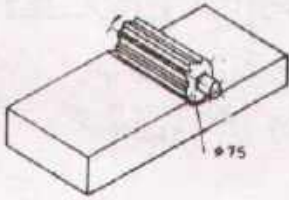

شکل 18.05

$$v = \frac{d \times \pi \times n}{1000}$$

اوپر والی مثال کے لیے

$$\begin{aligned} v &= \frac{300 \text{ mm} \times 3.14 \times 50}{1000} \\ &= 47.12 \text{ m/min} \end{aligned}$$

نوٹ: 1 میٹر = 1000 ملی میٹر
مثال c: کٹر کے پیکر فی منٹ معلوم کریں جبکہ اس کا قطر 75 ملی میٹر اور گردشی رفتار 20 میٹر فی منٹ ہو۔ (شکل 18.05)

$$d = 75 \text{ mm} \quad v = 20 \text{ m/min}$$

معلوم:

$$v = \frac{d \times \pi \times n}{1000} \text{ or}$$

حل:

$$n = \frac{v \times 1000}{d \times \pi} = \frac{20 \text{ m/min} \times 1000}{75 \text{ mm} \times 3.14} = 85 \text{ Rpm}$$

مثال d: فرض کیا اگر مثال c میں $n = 120$ پیکر فی منٹ دیے ہوں، تو کٹر کی گردشی رفتار کیا ہوگی؟

$$d = 75 \text{ mm} \quad n = 120 \text{ Rpm}$$

معلوم:


حل:

$$\begin{aligned} v &= \frac{d \times \pi \times n}{1000} = \frac{75 \text{ mm} \times 3.14 \times 120 \text{ Rpm}}{1000} \\ &= 28.26 \text{ m/min} \end{aligned}$$


نوٹ: کٹائی کے گولڈ کی گردشی رفتار کو عموماً رفتار کٹائی بھی کہتے ہیں۔

مشق 18

- 1 - گھنٹوں اور منٹوں میں تبدیل کریں :-
 (a) 1.5 گھنٹے (b) 2.8 گھنٹے (c) 3.25 گھنٹے (d) 14.2 گھنٹے
- 2 - منٹوں اور سیکنڈوں میں تبدیل کریں :-
 (a) 27.3 منٹ (b) 16.7 منٹ (c) 42.9 منٹ (d) 4.75 منٹ
- 3 - 6 جابوں کی ویڈیو کے لیے 80 منٹ درکار ہوتے ہیں۔ ایک جاب کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا؟
 (منٹ اور سیکنڈ میں معلوم کریں)

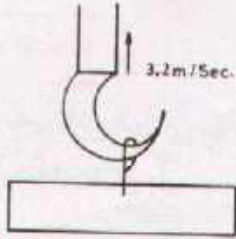


شکل 18.07

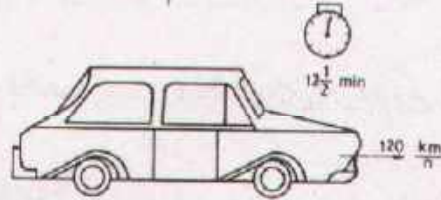


شکل 18.06

- 4 - کلومیٹر اور میٹر میں فاصلہ معلوم کریں جو کار 12 1/2 منٹ میں طے کرے گی۔ (شکل 18.06)
- 5 - 0.2 منٹ میں کتنی اونچائی تک وزن اٹھایا جاتا ہے؟
 (شکل 18.07)

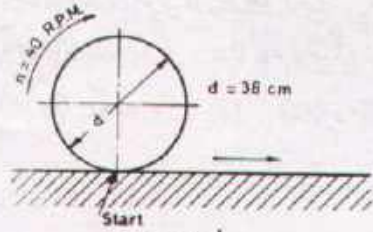


شکل 18.06

- 6 - چکر فی منٹ معلوم کریں۔ (شکل 18.08)
- 7 - پستے کی گردش رفتار معلوم کریں نیز 5 منٹ میں پستے کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ (شکل 18.09)

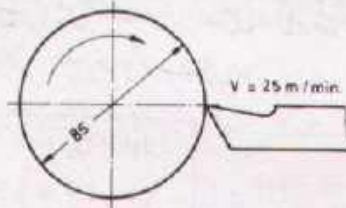

شکل 18.08

- 8 - شکل 18.10 میں دکھائی گئی میکانکی کے لیے سنس درج ذیل معلوم کریں -

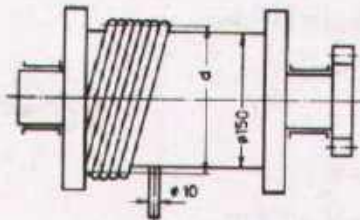

شکل 18.10

- (a) 26 میٹر لمبے رستے کو پھیننے کے لیے کتنے چکر درکار ہوں گے؟

- (b) اگر رستہ پھیننے والی چرخہ 25 چکر فی منٹ پر گھوم رہی ہو تو اس کی گردش رفتار کیا ہوگی؟

- (c) 26 میٹر لمبے رستے کو پھیننے کے لیے درکار وقت معلوم کریں۔

کام اور طاقت (Work and power)

کسی جسم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی خاص فاصلے تک منتقل کرنے کے لیے قوت کے اطلاق کو کام کہتے ہیں۔ قوت (F) اور فاصلہ (s) کو ضرب دے کر کام (W) کی مقدار معلوم کرتے ہیں۔

$$\text{کام} = \text{قوت} \times \text{فاصلہ}$$

$$W = F \times s$$

اگر یہ کام کسی خاص وقت میں سرانجام پائے تو اس کو طاقت (power) کہتے ہیں، یعنی اس کام کو اگر وقت سے تقسیم کر دیں، تو طاقت حاصل ہوتی ہے۔

$$\text{طاقت} = \frac{\text{قوت} \times \text{فاصلہ}}{\text{وقت}}$$

19.1۔ کام اور اس کی اکائیاں :


جیسا کہ قوت کو نیوٹن اور فاصلے کو میٹر (یا میٹر کے اضعاف) میں ظاہر کیا جاتا ہے تو کام کی اکائیاں بھی اس لحاظ سے ہوں گی۔ عموماً کام کو نیوٹن \times میٹر (نیوٹن میٹر) میں ظاہر کرتے ہیں۔ ایک نیوٹن میٹر (N m) ایک جوہل (J) کے برابر ہوتا ہے اور کام کو جوہل میں ظاہر کرتے ہیں۔

$$1 \text{ Joule (J)} = 1 \text{ Newton (N)} \times 1 \text{ meter (m)}$$

$$\text{or } 1 \text{ J} = 1 \text{ N m}$$

مثال :

شکل 19.01 میں دکھاتے گئے وزن کو اٹھانے کے لیے
کتنا کام درکار ہوگا؟
معلوم :

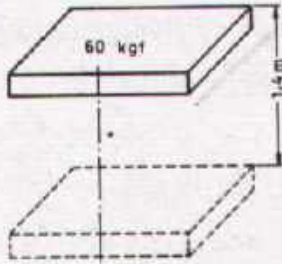

شکل 19.01

$$F = 60 \text{ kgf} = 600 \text{ N} ;$$

$$s = 1.4 \text{ m}$$

$$W = F \times s$$

$$= 600 \text{ N} \times 1.4 \text{ m}$$

$$= 840 \text{ N m or } 840 \text{ J}$$

حل :

19.2۔ گردش کے دوران کام:

اگر توت کا اطلاق گردش حالت میں ہو تو سٹے کردہ فاصلہ محیط کو چکروں کی تعداد سے ضرب دے کر معلوم کرتے ہیں۔

کام = توت \times فاصلہ ؛ فاصلہ = محیط \times چکروں کی تعداد
لہذا:


$$W = F \times d \times \pi \times n$$

مثال:

شکل 19.02 کے مطابق کام کی مقدار معلوم کریں، جبکہ صرف دو چکر دینے ہوں۔
معلوم:

$$\text{radius} = 225 \text{ mm} \quad d = 450 \text{ mm}$$

$$F = 150 \text{ N} \quad ; \quad n = 2 \text{ rev}$$

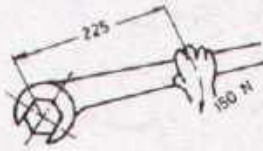

شکل 19.02

$$\begin{aligned} W &= F \times d \times \pi \times n \\ &= 150 \text{ N} \times 0.45 \text{ m} \times 3.14 \times 2 \\ &= 423.9 \text{ J} \end{aligned}$$


حل:

نوٹ: 450 ملی میٹر قطر کو میٹر میں تبدیل کریں۔

19.3۔ ٹارک (Torque)

کسی جسم کے گردش حالت میں اگر کام ہو رہا ہو تو توت کا اطلاق گردش جسم کے نصف قطر پر یا لیور کے سرے پر ہوتا ہے۔ اس طرح توت (F) اور نصف قطر (r) کے حاصل ضرب کو ٹارک (M) کہتے ہیں۔ شکل 19.03۔

$$\text{Torque (M)} = \text{Force (F)} \times \text{radius (r)}$$

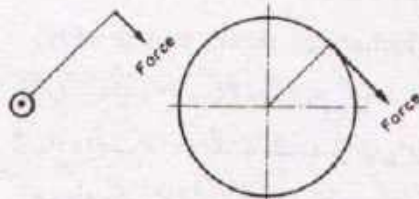

شکل 19.03

$$M = F \times r$$

ٹارک کو بھی جول (J) میں ظاہر کرتے ہیں اور اس کا منقہ "M" ہے۔


مثال a :

60 ملی میٹر قطر کی جاب کو خراوتے وقت میٹرنل کی سزاہت کٹائی 5000 نیوٹن ہے۔ موڑ سے منتقل ہونے والی ٹارک معلوم کریں۔ (شکل 19.04)

معلوم :

$$d = 60 \text{ mm} \therefore r = 30 \text{ mm} = 0.03 \text{ m}$$

$$F = 5000 \text{ N}$$

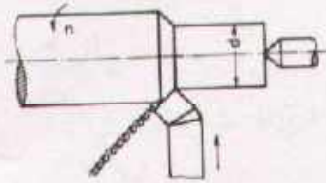

شکل 19.04

$$\begin{aligned} M &= F \times r \\ &= 5000 \text{ N} \times 0.03 \text{ m} \\ &= 150 \text{ J} \end{aligned}$$


حل :

مثال b :

ایک ہیلٹ ڈرائیو کی ٹارک 1040 جوڑل ہے۔ زیادہ سے زیادہ کتنا وزن ہیلٹ ڈرائیو کھینچ سکے گی؟

(شکل 19.05)

معلوم :

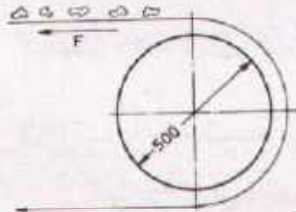

شکل 19.05

$$\begin{aligned} M &= 1040 \text{ J (Nm)} \\ d &= 0.5 \text{ m} \quad r = 0.25 \text{ m} \end{aligned}$$

$$M = F \times r$$

$$\text{or } F = \frac{M}{r} = \frac{1040 \text{ Nm}}{0.25 \text{ m}}$$

$$= 4160 \text{ N}$$

حل :

19.4 — میکانی طاقت اور اس کی اکائیاں :

(Mechanical power and its units)

اگر کوئی میکانی کام کسی خاص وقت میں کیا جائے، تو اس کو میکانی طاقت کہتے ہیں۔ جیسا کہ کام کو جوڑل میں اور وقت کو سیکنڈ، منٹ اور گھنٹوں میں ظاہر کرتے ہیں تو میکانی طاقت کو بھی اسی لحاظ سے ظاہر کریں گے۔ عموماً طاقت کو کام کردہ فی سیکنڈ میں ظاہر کرتے ہیں اور اس کی اکائی "واٹ" (Watt) "W" ہے اور اس کا مخفف "P" ہے۔


طاقت معلوم کرنے کے لیے کام کو وقت سے تقسیم کر دیتے ہیں۔

$$\text{Power (P)} = \frac{\text{Work (W) in J}}{\text{time (t) in sec}} \quad \text{or} \quad \boxed{P = \frac{W \text{ (J)}}{t \text{ (sec)}} \text{ Watt}}$$

$$1 \text{ Watt (W)} = 1 \text{ Joule/sec} \quad \text{or} \quad \boxed{1 \text{ W} = 1 \text{ J/sec}}$$

مثال a :

شکل 19.06 میں 0.8 سیکنڈ میں وزن کو اٹھانے کے لیے کتنی طاقت درکار ہوگی؟
معلوم:

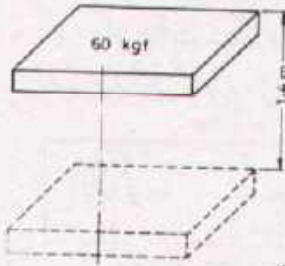

شکل 19.06

$$F = 600 \text{ N} ; s = 1.4 \text{ m} ; t = 0.8 \text{ sec}$$

$$P = \frac{W}{t} = \frac{F \times s}{t} = \frac{600 \text{ N} \times 1.4 \text{ m}}{0.8 \text{ sec}}$$

$$= 1050 \text{ watts}$$

حل :

نوٹ : میکانی طاقت کو پہلے ہارس پاؤر (horse power - HP) میں ظاہر کرتے تھے، مگر اب بین الاقوامی اکائیوں کے تحت میکانی طاقت کو واٹ (Watt - W) میں ظاہر کرتے ہیں۔ ایک نظام کی طاقت کی اکائی کو دوسرے نظام میں تبدیل کرنے کے لیے:

$$\text{ہارس پاؤر} = 746 \text{ واٹ}$$

$$746 \text{ W} = 1 \text{ H.P.}$$

مثال b : ایک ڈیڑھ ڈیل 8 میٹر کی گہرائی سے 40 مکعب میٹر پانی فی گھنٹہ مہیا کرتا ہے۔ کلو واٹ (kW) میں طاقت معلوم کریں۔

$$1 \text{ kilowatt (kW)} = 1000 \text{ watts (W)}$$

$$1 \text{ l water} = 1 \text{ kg}$$

$$1 \text{ cubic meter water} = 1000 \text{ l water}$$

$$1 \text{ hour} = 60 \text{ min} = 3600 \text{ secs}$$

معلوم :

$$F = 40 \text{ m}^3 = 40000 \text{ l (kg)} = 400000 \text{ N} ; t = 3600 \text{ sec} ; s = 8 \text{ m}$$


$$P = \frac{F \times s}{t} = \frac{400000 \text{ N} \times 8 \text{ m}}{3600 \text{ sec}}$$

$$= 888.89 \text{ W} = 0.89 \text{ kW}$$

حل :

19.5 کارکردگی (efficiency)

جب کسی مشین کو چلاتے ہیں تو مشین کو طاقت کی ایک خاص مقدار دیتے ہیں اور مشین سے خاص طاقت حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر موٹر کو چلانے کے لیے برقی طاقت دیتے ہیں اور میکانی طاقت حاصل کرتے ہیں۔

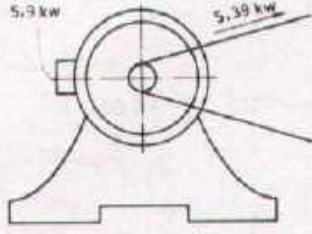

شکل 19.07

اس عمل کے دوران طاقت کا تھوڑا سا ضیاع لازمی ہے، جو رگڑ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے مشین سے حاصل کردہ طاقت مشین کو دی گئی طاقت سے کم ہوتی ہے۔ (شکل 19.07) ان دونوں کی نسبت کو مشین کی کارکردگی کہتے ہیں اور اس کو "η" سے ظاہر کرتے ہیں۔

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \quad \text{یا} \quad \text{کارکردگی} = \frac{\text{—————}}{\text{—————}}$$

مثال a: موٹر کی کارکردگی معلوم کریں، جبکہ دی گئی طاقت 5.9 کلو واٹ اور حاصل کردہ طاقت 5.39 کلو واٹ ہے۔
 معلوم: $P_{in} = 5.9 \text{ kW}$; $P_{out} = 5.39 \text{ kW}$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{5.39}{5.9} = 0.913 \quad \text{حل:}$$

نوٹ: کارکردگی کو عموماً فی صد میں ظاہر کرتے ہیں۔ لہذا فی صد میں جواب حاصل کرنے کے لیے 100 سے ضرب دیتے ہیں۔
 لہذا: $\eta = 0.913 \times 100 = 91.3\%$

مثال b: کریں کہ مدد سے ایک کمیت 407 کلو گرام وزنی کو 1.25 سیکنڈ میں 2 میٹر اونچا اٹھایا گیا ہے۔
 کریں کہ دی گئی طاقت معلوم کریں جبکہ کارکردگی 80 فی صد ہے۔
 معلوم:

$$F = 407 \text{ kg} = 4070 \text{ N} ; s = 2 \text{ m} ;$$

$$t = 1.25 \text{ sec} ; \eta = 80\% \text{ or } 0.8$$

حل:


$$P_{out} = \frac{F \times s}{t} = \frac{4070 \text{ N} \times 2 \text{ m}}{1.25 \text{ sec}} = 6512 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \text{ or } P_{in} = \frac{P_{out}}{\eta} = \frac{6512 \text{ W}}{0.8} = 8140 \text{ W} = 8.14 \text{ kW}$$

نوٹ: کارکردگی ہمیشہ ایک سے کم ہوتی ہے اور فی صد کی صورت میں 100 فی صد سے کم۔

مشق 19

- 1- 65 کلوگرام کمیت کی مندرجہ ذیل فاصلوں کے لیے بار برداری میں کام کی محنت دار جوں میں معلوم کریں :-
 (a) 7.5 میٹر (b) 65 میٹر (c) 1.76 کلو میٹر (d) 220 سنٹی میٹر

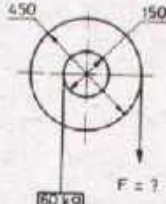


شکل 19.08

- 2- شکل 19.08 میں وزن کو اٹھانے کے لیے درکار قوت معلوم کریں -
 (a) ضد ساعت وار ٹارک (anticlockwise tarque) معلوم کریں -
 (b) ساعت وار ٹارک (clockwise tarque) میں سے قوت معلوم کریں -

نوٹ : ساعت وار ٹارک اور ضد ساعت وار ٹارک دونوں برابر

ہوتی پائیں -

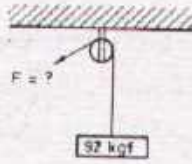

شکل 19.09

- 3- میکانی طاقت کلو واٹ میں معلوم کریں جبکہ وزن کو 3.5 میٹر اونچا
 مندرجہ ذیل اوقات میں اٹھانا اور کار سو - (شکل 19.09)

(a) 4 سیکنڈ


(b) 0.1 منٹ

- 4- برقی موٹر کی کارکردگی معلوم کریں جبکہ اُس کو دی گئی طاقت 4 کلو واٹ اور حاصل کردہ طاقت 2450
 جوں فی سیکنڈ سو -

- 5- شکل 19.10 کے لیے معلوم کریں :-

(a) چپٹی بلیٹ سے کتنی مقدار میں میکانی طاقت کلو واٹ میں
 منتقل ہو رہی ہے -


(b) دی گئی طاقت کی مقدار معلوم کریں جبکہ چپٹی بلیٹ کی
 کارکردگی 0.76 ہو -

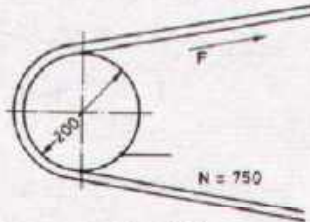

شکل 19.10

$$F = 60,000 \text{ N} ; n = 750 \text{ Rpm}$$

- 6- ایک کریں کو 1850 کلوگرام وزنی مشین کو 2.3 میٹر اونچا اٹھانے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا؟ جبکہ:
 کریں کی موٹر میں دی گئی طاقت 3 کلو واٹ اور کریں کی کارکردگی 78 فی صد ہو -

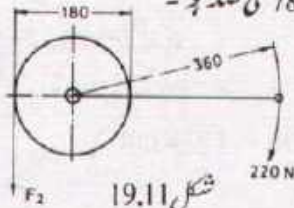

شکل 19.11

- 7- ونچ کے کریںک پر ہونے والے کام سے اٹھاتے
 جاسکتے والے وزن F_2 کی مقدار معلوم کریں -


(شکل 19.11)

- 8- ایک پمپ 32 میٹر کی اونچائی تک 550 کعب میٹر پانی ایک گھنٹے کے حساب سے مہیا کرتا ہے۔ پمپ کی
 کارکردگی 0.85 ہے۔ پمپ کو دی گئی طاقت (Pin) کلو واٹ میں معلوم کریں -

فرکشن ڈرائیو (Friction Drive)

فرکشن ڈرائیو کے ذریعے ایک شافٹ (چلانے والی) سے دوسری شافٹ (چلنے والی) تک طاقت کو منتقل کیا جاسکتا ہے۔
فرکشن ڈرائیو کے بہت سے طریقے ہیں، مگر بلیٹ ڈرائیو عام طور پر استعمال ہوتی ہے۔

20.1 — سادہ بلیٹ ڈرائیو:

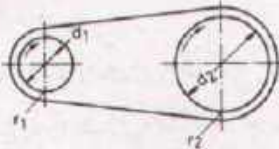

شکل 20.01

اگر دو شافٹوں پر ایک جیسے قطر کی پٹیاں کی گئی ہوں، تو دو شافٹوں کے چکر فی منٹ یکساں ہوں گے۔ $n_1 = n_2$
اگر قطر مختلف ہوں گے، تو چکر فی منٹ بھی مختلف ہوں گے۔

بلیٹ کی رفتار ہمیشہ یکساں رہے گی۔

پہلی نمبر 1 کی گردش رفتار = پہلی نمبر 2 کی گردش رفتار

$$\pi \times d_2 \times n_2 = \pi \times d_1 \times n_1$$

مشترک جز π سے دونوں طرف تقسیم کرنے سے مندرجہ ذیل فارمولا حاصل ہوتا ہے۔
فارمولا 1:

$$d_1 \times n_1 = d_2 \times n_2$$

مثال a:

ایک پٹیکے کی بلیٹ پہلی کا قطر 200 ملی میٹر اور 150 چکر فی منٹ ہیں۔ موٹر کی پہلی کا قطر 100 ملی میٹر ہے۔ موٹر کی پہلی کے چکر فی منٹ معلوم کریں۔

نوٹ: موٹر پہلی = چلانے والی پہلی
معلوم:

$$d_1 = 100 \text{ mm}; d_2 = 200 \text{ mm} \quad n_2 = 150 \text{ Rpm}$$


حل:

$$d_1 \times n_1 = d_2 \times n_2$$

or $n_1 = \frac{d_2 \times n_2}{d_1} = \frac{200 \text{ mm} \times 150 \text{ Rpm}}{100 \text{ mm}} = 300 \text{ Rpm}$

جب مختلف قطر والی ٹپوں سے طاقت منتقل کی جا رہی ہو تو چلنے والی ٹپی کے چکر فی منٹ سے چلانے والی ٹپی کے چکر فی منٹ کم ہوں گے (اگر اس کا قطر بڑا ہو) یا چلانے والی ٹپی کے چکر فی منٹ زیادہ ہوں گے (اگر اس کا قطر چھوٹا ہو)۔ (شکل 20.02، 20.03، 20.04)

دونوں ٹپوں کے چکروں کی نسبت کو نسبت منتقلی (transmission ratio) کہتے ہیں۔

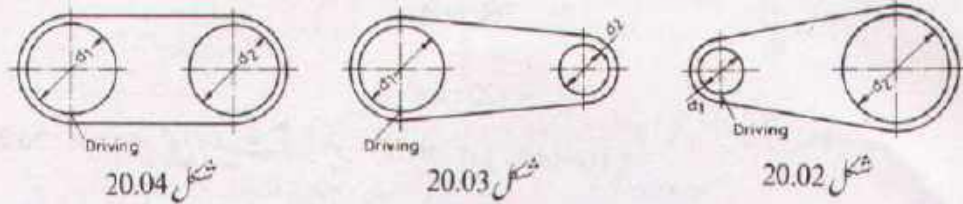

نسبت منتقلی 'i' کو یا تو دونوں ٹپوں کے قطروں کی نسبت سے معلوم کر سکتے ہیں یا چکر فی منٹ کی نسبت سے۔

فارمولا 2 :

$$(a) \text{ نسبت منتقلی (i) = } \frac{\text{چلنے والی ٹپی کا قطر (d}_2\text{)}}{\text{چلانے والی ٹپی کا قطر (d}_1\text{)}}$$

$$i = \frac{d_2}{d_1}$$

$$(b) \text{ نسبت منتقلی (i) = } \frac{\text{چلانے والی ٹپی کے چکر فی منٹ (n}_1\text{)}}{\text{چلنے والی ٹپی کے چکر فی منٹ (n}_2\text{)}}$$

$$i = \frac{n_1}{n_2}$$

$$\therefore i = \frac{d_2}{d_1} = \frac{n_1}{n_2}$$

مثال b :

ایک موٹر جو 960 چکر فی منٹ پر گھوم رہی ہے، اس کے پچھے کو 320 چکر فی منٹ پر سیٹ کی مدد سے چلاتی ہے۔ نسبت منتقلی معلوم کریں۔

معلوم :

$$n_1 = 960 \text{ Rpm} \quad ; \quad n_2 = 320 \text{ Rpm}$$

حل :

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{960 \text{ Rpm}}{320 \text{ Rpm}} = \frac{3}{1} = 3:1 \quad (\text{تین نسبت ایک})$$

مثال c :

مثال b میں اگر سان کے سپینڈل پر لگی ہوئی پٹی کا قطر 360 ملی میٹر ہو تو موٹر پر لگی ہوئی پٹی کا قطر

معلوم کریں۔

معلوم :

حل :

$$d_2 = 360 \text{ mm} \quad ; \quad i = 3 : 1$$

$$i = \frac{d_2}{d_1} \quad ; \quad d_1 = \frac{d_2}{i} = \frac{360 \text{ mm}}{3} = 120 \text{ mm}$$

20.2 — دوہری بیلٹ ڈرائیو (Double belt drive) :

سادہ بیلٹ ڈرائیو میں نسبت منتقلی بہت محدود ہوتی ہے۔ اس لیے اس مسئلہ پر قابو پانے کے لیے دوہری بیلٹ ڈرائیو سسٹم استعمال کرتے ہیں۔ (شکل 20.05)

دوہری بیلٹ ڈرائیو میں دو سادہ

بیلٹ ڈرائیو کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔

پہلی نمبر 2 اور نمبر 3 کو ایک ہی

شافت پر کیا جاتا ہے اور اس

لیے ان کے چکر فی منٹ بھی یکساں

ہوں گے۔

کل نسبت منتقلی مندرجہ ذیل طریقے سے معلوم کرتے ہیں۔

فارمولا 3 :

کل نسبت منتقلی (i) = سادہ نسبت منتقلی نمبر 1 (i1) × سادہ نسبت منتقلی نمبر 2 (i2)

$$i = i_1 \times i_2 \quad \text{یا}$$

مثال : دوہری بیلٹ ڈرائیو (شکل 20.05) میں مندرجہ ذیل قطروں کی پٹیاں استعمال کی گئی ہیں :-

$d_1 = 106$ ملی میٹر، $d_2 = 530$ ملی میٹر، $d_3 = 125$ ملی میٹر، $d_4 = 375$ ملی میٹر
اگر موٹر کی رفتار 1440 چکر فی منٹ ہو تو،

(1) دونوں کی سادہ نسبت منتقلی معلوم کریں (2) کل نسبت منتقلی معلوم کریں۔


$$(1) \quad i_1 = \frac{d_2}{d_1} = \frac{530 \text{ mm}}{106 \text{ mm}} = \frac{5}{1} = 5 : 1 \quad \text{حل :}$$

$$i_2 = \frac{d_4}{d_3} = \frac{375 \text{ mm}}{125 \text{ mm}} = \frac{3}{1} = 3 : 1$$

$$(2) \quad i = i_1 \times i_2 = \frac{5}{1} \times \frac{3}{1} = \frac{15}{1} = 15 : 1$$

مشق 20

1- شکل 20.06 میں دکھلائی گئی سیلٹ ڈرائیو کے لیے معلوم کریں :-

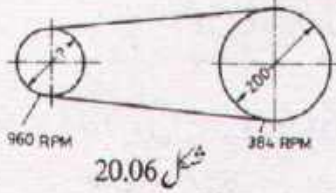

شکل 20.06

(a) موٹر کی پٹی کا قطر

(b) نسبت منتقلی

2- سیلٹ ڈرائیو کی نسبت منتقلی ہے۔ اگر چلانے والی پٹی 1650 چکر فی منٹ پر گھومتی تو چلنے والی پٹی کے چکر فی منٹ کتنے ہوں گے؟

3- ایک مشین میں تین مختلف رفتاروں پر چلائی جا سکتی ہے


(شکل 20.07)۔ اگر موٹر کے چکر فی منٹ 900

ہوں تو :

(a) چلنے والی شافت کے چکر فی منٹ معلوم کریں۔

جب سیلٹ حالت 1، 2 اور 3 پر ہو۔

(b) تینوں حالتوں میں نسبت منتقلی معلوم کریں۔

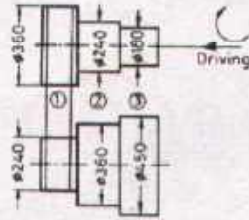

شکل 20.07

درکار نسبت منتقلی کے لیے چلنے

4- V سیلٹ ڈرائیو میں چلانے والی پٹی کا قطر 710 ملی میٹر ہو تو

والی پٹی کا قطر کیا ہوگا؟

5- سوال نمبر 4 میں اگر موٹر 518 چکر فی منٹ پر چل رہی ہو تو آخری شافت کے چکر فی منٹ دونوں فارمولوں سے معلوم کریں۔

6- کل نسبت منتقلی معلوم کریں جبکہ :


$$(a) i_1 = 2:1 ; i_2 = 3:1 \quad (b) i_1 = 3:1 ; i_2 = 2:3$$

7- شکل 20.08 میں دکھلائی گئی دوپہری

سیلٹ ڈرائیو کے لیے نسبت منتقلی

(i) معلوم کریں جبکہ کل نسبت منتقلی

ہو۔

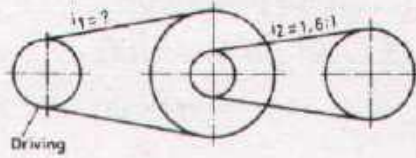

شکل 20.08

8- اگر سوال نمبر 7 میں موٹر 540 چکر فی منٹ پر گھومتی ہو، تو آخری شافت کے چکر فی منٹ کتنے ہوں گے؟ اشارے :

1- پٹی نمبر 2 کے چکر فی منٹ معلوم کریں - (n_2)

2- پٹی نمبر 4 کے چکر فی منٹ معلوم کریں - (n_1)

نوٹ : $n_3 = n_2$

باب 21

گیئر اور گیئر ڈرائیو
(Gears and gear drive)

دو گریوں کی مدد سے یا زیادہ گریوں کو مجموعی حالت میں چلا کر مشین کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک طاقت منتقل کر سکتے ہیں۔ گریاں حرکت کو منتقل کرنے، حرکت کی سمت تبدیل کرنے یا رفتار کم یا زیادہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔

21.1 — گریوں کی پیمائشیں:

شکل 21.01 میں دکھائی گئی گری میں:

d_o — پیچ قطر (pitch dia): یہ ایک خیالی دائرے کا قطر ہوتا ہے، جو دو گریوں کے دندانوں کے بیٹے والے نقاط پر واقع ہوتا ہے۔

d_y — بیرونی قطر (outside dia): یہ پیچ قطر جمع ماڈیول (ایڈنڈم) کا دوگنہ کے برابر ہوتا ہے یہ بڑا قطر کہلاتا ہے، جس کے برابر گری کاٹنے کے لیے بلینک (blank) کو خراوا جاتا ہے۔

m — ماڈیول یا ایڈنڈم (module or addendum): گری کے دندانے کے پیچ قطر سے اوپر والے حصے کو ایڈنڈم یا ماڈیول کہتے ہیں۔

T — گری کے دندانوں کی تعداد۔


p — سرکلر پیچ (circular pitch): ملی میٹر میں۔ گری کے ایک دندانے پر پیچ سرکل (pitch circle) پر واقع نقطے سے دوسرے دندانے پر واقع متناظرہ نقطے تک فاصلے کو سرکلر پیچ کہتے ہیں۔

21.2 — تحسیب گریاں:

گریوں کے مختلف حصوں کے مابین نسبتوں کو مندرجہ ذیل طریقے سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ (شکل 21.02)

پیچ سرکل = پیچ \times دندانوں کی تعداد

(pitch circle = $p \times T$)

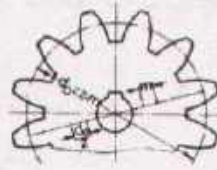

شکل 21.02

پتچ سرکل = پتچ × دندانوں کی تعداد (pitch circle = $p \times T$)
 پتچ سرکل = پتچ قطر × 3.14 (pitch circle = $d_o \times \pi$)
 لہذا پتچ × دندانوں کی تعداد = پتچ قطر × 3.14

$$p \times T = d_o \times \pi \quad \text{یا}$$

اوپر والی مساوات کو مندرجہ ذیل طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں :-

$$\frac{d_o}{T} = \frac{p}{\pi} = m \quad \text{or} \quad \frac{d_o}{T} = m ; \frac{p}{\pi} = m$$

اس سے مندرجہ ذیل فارمولے اخذ کر سکتے ہیں :-

فارمولا 1 :

$$d_o = m \times T$$

پتچ قطر = ماڈیول × دندانوں کی تعداد

فارمولا 2 :

$$p = m \times \pi$$

پتچ = ماڈیول × π

فارمولا 3 :

$$d_y = p + 2 \times m$$

بیرونی قطر = پتچ قطر + ماڈیول کا دوگنا

یہیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ سپر گراسی کا بیرونی قطر بھی معلوم کر سکتے ہیں -

مثال a :

26 دندانوں اور 5 ملی میٹر ماڈیول والی سپر گراسی کا پتچ قطر معلوم کریں -

معلوم :

$$T = 26 ; m = 5 \text{ mm}$$

حل :

$$d_o = m \times T = 5 \text{ mm} \times 26 = 130 \text{ mm}$$

مثال b :

ایک سپر گراسی کے دندانوں کی تعداد معلوم کریں جبکہ اس کا پتچ قطر 270 ملی میٹر اور ماڈیول 6 ملی میٹر ہو -

معلوم :


$$d_o = 270 \text{ mm} ; m = 6 \text{ mm}$$

حل :

$$d_o = m \times T ; T = \frac{d_o}{m} = \frac{270 \text{ mm}}{6 \text{ mm}} = 45 \text{ teeth}$$

مسئله c :

سپر گرائی کی پچ معلوم کریں، جبکہ گرائی کا ماڈیول 5 ملی میٹر ہو۔ (شکل 21.03)

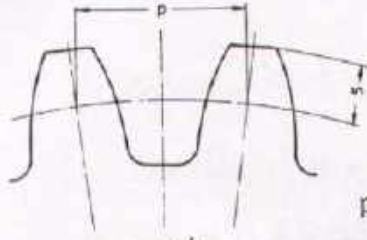

$$m = 5 \text{ mm}$$

$$p = m \times \pi = 5 \text{ mm} \times 3.14 = 15.7 \text{ mm}$$

شکل 21.03

معلوم :

حل :

مسئله d :

36 دندوں اور 8 ملی میٹر ماڈیول والی سپر گرائی بنانا ہے۔ اس گرائی کے بلیٹک کا بیرونی قطر معلوم کریں۔

معلوم :


$$T = 36 ; m = 8 \text{ mm}$$

حل :

$$d_o = m \times T = 8 \text{ mm} \times 36 = 288 \text{ mm}$$

$$d_y = d_o + 2m = 288 + 16 \text{ mm} = 304 \text{ mm}$$

سپر گرائی اور گیتریک کے نیچے دندوں کی کٹائی کی گہرائی (cutting depth) ایڈنڈم اور ڈیڈنڈم کو جمع کرنے سے معلوم کر سکتے ہیں۔ (شکل 21.04)

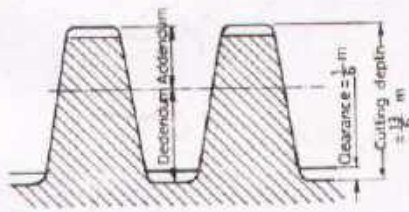

شکل 21.04

ایڈنڈم، گرائی کے دندانے کی پچ سرکل سے اوپر والی اونچائی کو کہتے ہیں اور اس کو ماڈیول بھی کہتے ہیں۔ ڈیڈنڈم، گرائی کے دندانے کی پچ سرکل سے نیچے والی اونچائی کو کہتے ہیں اور یہ ماڈیول جمع کلیئرس کے برابر ہوتا ہے۔

ماڈیول کا چھٹا حصہ کلیئرس ہوتی ہے، یعنی

$$\frac{1}{6} \times \text{ماڈیول} = \text{کلیئرس}$$

فارمولا 4 :

$$h = \frac{13}{6} \text{ m}$$

دندانے کی اونچائی یا کٹائی کی گہرائی (h) = ایڈنڈم + ڈیڈنڈم

مثال ۵ :

10 ملی میٹر ماڈیول والی سپر گرائی کے لیے کٹائی کی گہرائی معلوم کریں۔
معلوم :


$$m = 10 \text{ mm}$$

حل :

$$h = \frac{13}{6} \times m = \frac{13}{6} \times 10 \text{ mm} = 21.67 \text{ mm}$$

نوٹ : گرائیوں کا بل کر صحیح پیلنے کے لیے ضروری ہے کہ دندانے کا پٹے وقت دندانوں کی گہرائی صحیح معلوم کر کے درست سیٹ کی جاتے۔

21.3 — مرکز تا مرکز فاصلہ :

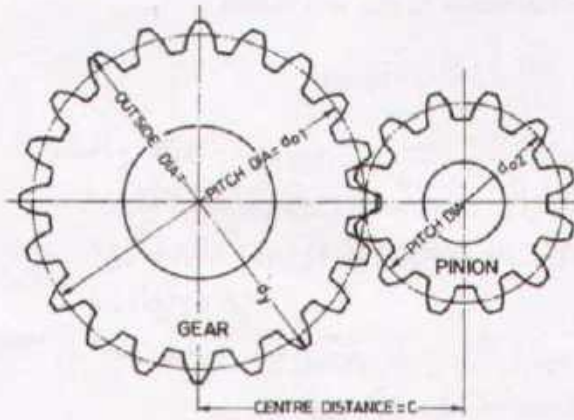

شکل 21.05

ایک گرائی کے مرکز سے دوسری پلنے والی گرائی کے مرکز تک فاصلے کو مرکز تا مرکز فاصلہ کہتے ہیں۔ یہ فاصلہ دونوں گرائیوں کے پچ قطر کے مجموعے کا اوسط ہوتا ہے۔ مرکز تا مرکز فاصلہ اگر صحیح ہو تو گرائیاں صحیح پیلنے پر ملتی ہیں اور درست اور صحیح چلتی ہیں (شکل 21.05)

فارمولا 5 :

$$c = \frac{do_1}{2} + \frac{do_2}{2} = \frac{\text{پچ قطر } 1}{2} + \frac{\text{پچ قطر } 2}{2} = (c) \text{ مرکز تا مرکز فاصلہ}$$

مثال ۴ :

دو پلنے والی گرائیوں کے مرکزوں کا درمیانی فاصلہ معلوم کریں، جبکہ ان کے پچ قطر 225 ملی میٹر اور 150

ملی میٹر ہوں۔
معلوم :
حل :

$$do_1 = 225 \text{ mm} ; do_2 = 150 \text{ mm}$$

$$c = \frac{do_1}{2} + \frac{do_2}{2} = \frac{225}{2} + \frac{150}{2} = 187.5 \text{ mm}$$

مسئلہ g :

دو دھننے والی گراہیوں کی پیمائشیں حسب ذیل ہیں :-

$$T_1 = 50 ; do_2 = 120 \text{ ملی میٹر} ; m = 6 \text{ ملی میٹر}$$

دیگر نامعلوم تمام پیمائشیں معلوم کریں، مثلاً c, dy_2, dy_1, T_2, do_1

حس :

$$do_1 = m \times T_1 = 6 \text{ mm} \times 50 = 300 \text{ mm}$$

$$T_2 = \frac{do_2}{m} = \frac{120 \text{ mm}}{6} = 20$$

$$dy_1 = do_1 + 2m = 300 \text{ mm} + 12 \text{ mm} = 312 \text{ mm}$$

$$dy_2 = do_2 + 2m = 120 \text{ mm} + 12 \text{ mm} = 132 \text{ mm}$$

$$c = \frac{do_1}{2} + \frac{do_2}{2} = \frac{300}{2} + \frac{120}{2} = 210 \text{ mm}$$

مسئلہ h :

فرض کیا کہ ایک گیسٹر ڈرائیو میں ایک گراہی نہیں لگی جوتی ہے۔ منفرد و منفرد گراہی کے دندانوں کی تعداد معلوم کریں جبکہ دونوں گراہیوں کا مرکز تا مرکز فاصلہ 320 ملی میٹر ہے اور گراہی T_1 کے دندانوں کی تعداد 64 اور ماڈیول 8 ملی میٹر ہے۔

معلوم :

$$T_1 = 64 ; m = 8 \text{ mm} ; c = 320 \text{ mm}$$

حس :

$$c = \frac{do_1}{2} + \frac{do_2}{2} ; do_1 = \frac{64 \times 8 \text{ mm}}{2} = 256 \text{ mm}$$


$$\frac{do_2}{2} = 320 - 256 = 64 \text{ mm} \quad \therefore do_2 = 128 \text{ mm}$$

$$T_2 = \frac{do_2}{m} = \frac{128 \text{ mm}}{8 \text{ mm}} = 16$$

21.4 سپر گیسٹر ڈرائیو یعنی سہل گیسٹر ٹرین

[Spur Gear Drive (Simple gear train)]

دو گراہیوں کے دھننے سے ایک جوڑا بنتا ہے۔ یہ سادہ ترین گیسٹر ڈرائیو جوتی ہے (شکل 21.06)

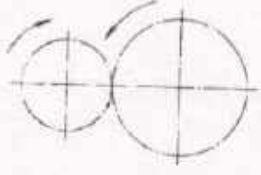

دو گریوں کے مل کر چلنے کی نسبت منتقلی بھی اسی طریقے سے معلوم کی جاسکتی ہے جس طرح ہیلٹ ڈرائیو میں۔

$$i = \frac{n_1}{n_2} \text{ or } i = \frac{d_2}{d_1}$$

نوٹ: اگر نسبت منتقلی کو قطروں کی نسبت سے ظاہر کریں تو اس صورت میں پہلے قطر استعمال کیے جاتیں گے، کیونکہ دونوں گریاں پہلے سرکل پر ایک دوسرے کو مس کرتی ہیں۔

اس کے علاوہ نسبت منتقلی کو نسبت گری (gear ratio) سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں۔ دو چلنے والی گریوں کی نسبت گری ہر گری کے دندانوں کی تعداد میں تعلق ظاہر کرتی ہے۔

مثال 6:

$$\boxed{i = \frac{T_2}{T_1}} \quad \text{نسبت گری } i = \frac{\text{چلانے والی گری پر دندانوں کی تعداد } (T_2)}{\text{میلنے والی گری پر دندانوں کی تعداد } (T_1)}$$

سادہ گیرٹر میں بھی نسبت گری معلوم کرنے کے لیے قطر اور چیکروں کی تعداد بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے:

$$i = \frac{d_{o2}}{d_{o1}} \text{ or } i = \frac{n_1}{n_2} \text{ or } i = \frac{T_2}{T_1}$$


مثال 1:

شکل 21.07 میں گریوں کے جوڑے کی نسبت منتقلی قطر، دندانوں کی تعداد اور چیکروں کی تعداد کی مدد سے معلوم کریں۔

$$i = \frac{d_{o2}}{d_{o1}} = \frac{144 \text{ mm}}{96 \text{ mm}} = \frac{1.5}{1} \text{ or } 1.5 : 1$$

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{420 \text{ Rpm}}{280 \text{ Rpm}} = \frac{1.5}{1} \text{ or } 1.5 : 1$$

$$i = \frac{T_2}{T_1} = \frac{36}{24} = \frac{1.5}{1} \text{ or } 1.5 : 1$$

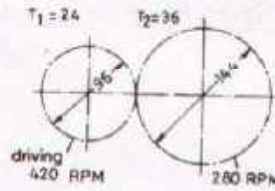

شکل 21.07

مثال 2:

چلنے والی گری پر 105 دندانے ہیں اور 145 چیکر فی منٹ پر گھوم رہی ہے۔ اگر چلانے والی گری 725 چیکر فی منٹ پر گھوم رہی ہو تو اس کے دندانوں کی تعداد معلوم کریں۔

معلوم:

$$T = 105 ; n_2 = 145 \text{ Rpm} ; n_1 = 725 \text{ Rpm}$$

حل: پہلے نسبت منتقلی معلوم کریں۔

 

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{725 \text{ Rpm}}{145 \text{ Rpm}} = \frac{5}{1} \text{ or } 5:1$$

اب T_1 معلوم کریں (نسبت منتهلی = نسبت گزاری)

$$i = \frac{T_2}{T_1} \text{ or } T_1 = \frac{T_2}{i} = \frac{105}{5} = 21$$

(چلانے والی گزاری پر 21 دہانے ہونے چاہئیں)

نوٹ: مندرجہ بالا تخصیص میں گیزر کے ماڈیول کی ضرورت نہیں ہے۔

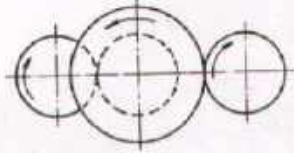

شکل 21.08

21.5 - کیا فونڈ گیتھریٹو (Compound Gear drive):

کیا فونڈ گیتھریٹو سے سہیل گیتھریٹو کی نسبت زیادہ مدارج والی

نسبت منتهلی یا نسبت گزاری کم جگہ میں حاصل کر سکتے ہیں۔

کیا فونڈ گیتھریٹو میں کم از کم چار گزاریاں درکار ہوتی ہیں، جن میں

ایک چلانے والی اور دوسری چلنے والی گزاریاں کنڈروں پر اور دو

درمیانی گزاریاں جو کہ ایک ہی شافٹ پر نسب کی ہوتی ہوتی ہیں۔ ایک یا زیادہ درمیانی گزاریوں کے

سیٹنگ لگا کر گیتھریٹو کو بڑھا کر ممکن اچھا سی گزاریوں کا سلسلہ حاصل کر سکتے ہیں۔ شکل (21.08)

عام اصول کے تحت کل نسبت منتهلی معلوم کرنے کے لیے گزاریوں کے ہر جوڑے کی نسبت منتهلی کو ضرب دیتے ہیں۔

فارمولا 7: کل نسبت منتهلی (i) = نسبت گزاری (ii) × نسبت گزاری (i2)

$$i = i_1 \times i_2$$

مثال k: ایک گیتھریٹو میں مندرجہ ذیل دہانوں والی گزاریاں لگی ہوتی ہیں۔ کل نسبت منتهلی معلوم کریں۔

$$T_4 = 60 ; T_3 = 40 ; T_2 = 44 ; T_1 = 22$$

حل:

$$i_1 = \frac{T_2}{T_1} = \frac{44}{22} = \frac{2}{1}$$

$$i_2 = \frac{T_4}{T_3} = \frac{60}{40} = \frac{1.5}{1}$$

$$i = i_1 \times i_2 = \frac{2}{1} \times \frac{1.5}{1} = \frac{3}{1} \text{ or } 3:1$$

جیسا کہ سہیل گیتھریٹو میں نسبت گزاری پیکروں کی تعداد سے معلوم کر سکتے ہیں۔ مثلاً $i = \frac{n_1}{n_2}$ اسی طرح کیا فونڈ گیتھریٹو میں کل نسبت منتهلی کو پیکروں کی تعداد سے بھی معلوم کر سکتے ہیں۔

$$i = \frac{n_1}{n_2} \times \frac{n_3}{n_4}$$

فارمولا 8:

چونکہ $n_2 = n_3$ اس لیے فارمولے کو مختصر کر کے بھی لکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ :

$$i = \frac{n_{start}}{n_{end}}$$

مکمل نسبت منتقلی (i) = $\frac{\text{پہلی چلانے والی گزاری کے چکر}}{\text{آخری چلانے والی گزاری کے چکر}}$

مثال 1 :

کیا ونڈ گیزٹر ٹرین کی مکمل نسبت منتقلی سے اور چلانے والی گزاری 1665 چکر فی منٹ پر گھومتی ہے
آخری چلانے والی گزاری کے چکر فی منٹ معلوم کریں۔


معلوم :

$$i = 9:1 : n_{start} = 1665 \text{ Rpm}$$

حل :

$$i = \frac{n_{start}}{n_{end}}$$

$$n_{end} = \frac{n_{start}}{i} = \frac{1665}{9} = 185 \text{ Rpm}$$

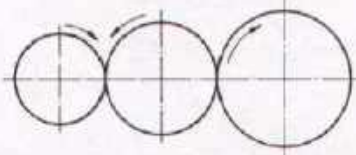


شکل 21.09

نوٹ :

گیزٹر ڈرائیو میں مہول گزاری (idle gear) لگانے سے کیا ونڈ
گیزٹر ڈرائیو کی نسبت منتقلی متاثر نہیں ہوتی ہے۔ مہول گزاری
گھومنے کی سمت پٹھنے کے کام آتی ہے، جو کہ چلانے والی گزاری
کو بھی اسی سمت میں گھماتی ہے، جس میں چلانے والی گزاری گھومتی
ہے۔ (شکل 21.09)

مشق 21

- 1- 12 ملی میٹر ماڈیول والی گزاری پر 48 دندانے ہیں۔ معلوم کریں :-
(a) بیچ قطر (b) بیرونی قطر
- 2- ایک گزاری، جس کا بیچ قطر 125 ملی میٹر ہے، کے 50 دندانے ہیں۔ معلوم کریں :-
(a) ماڈیول (b) بیچ (c) کٹائی کی گہرائی
- 3- ایک بلینک، جس کا قطر 168 ملی میٹر ہے، پر 40 دندانے کاٹنے درکار ہیں۔ ماڈیول معلوم کریں۔
- 4- چلانے والی گزاری پر 36 دندانے اور چلانے والی گزاری پر
54 دندانے ہیں اور ماڈیول 6 ملی میٹر ہے۔ (شکل 21.10)

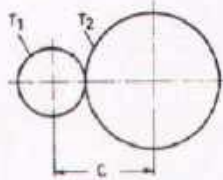


شکل 21.10


معلوم کریں :-

- (a) گزریوں کا بیچ قطر
- (b) مرکز تا مرکز فاصلہ
- (c) نسبت گزاری یعنی نسبت منتقلی


5- سوال نمبر 4 میں چلانے والی گزاری 1080 چکر فی منٹ پر گھومتی ہے۔ چلنے والی گزاری کے چکر فی منٹ معلوم کریں۔

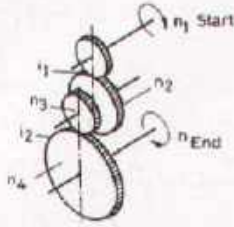

شکل 21.11

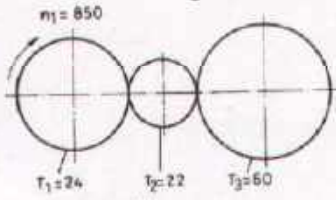

شکل 21.12

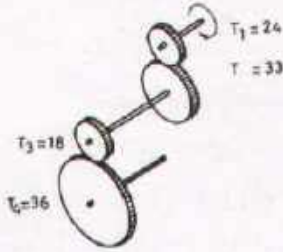

شکل 21.13

6- شکل 21.11 میں دکھائی گئی گیتھڑیں کے لیے معلوم کریں :
(a) کل نسبت منتقلی جبکہ :

$$i_1 = 3:2 : i_2 = 4:1$$

(b) معلوم کریں جبکہ :

$$n_{start} = 1500 \text{ Rpm}$$

7- شکل 21.12 میں :

- (a) چلنے والی گزاری کے چکر فی منٹ معلوم کریں۔
(b) پہلے قطر معلوم کریں، جبکہ گیتھڑوں کی گزائیوں کا ماڈیول 12 ملی میٹر ہو۔
(c) چلنے والی گزاری کی گھومنے کی سمت معلوم کریں۔

8- شکل 21.13 میں :

- (a) کل نسبت منتقلی معلوم کریں۔
(b) گزائی T_1 اور T_2 کا مرکز تا مرکز فاصلہ معلوم کریں، جبکہ ماڈیول 6 ملی میٹر ہو۔
(c) چلانے والی گزائیوں کے چکروں کی تعداد کیا ہوگی جبکہ T_4 گزائی 200 چکر فی منٹ پر گھومتی ہو؟
9- ایک گیتھڑیں کی کل نسبت منتقلی 1:6.76 ہے۔ دو یکساں نسبت ہاتے گزائی معلوم کریں۔


رفتار کٹائی (Cutting speed)

کسی میٹریل کی کٹائی کی رفتار کو رفتار کٹائی کہتے ہیں۔ جیسے فراڈ مشین پر بولٹ کو خرا دتے وقت خرا دنے کی رفتار۔

- موزوں رفتار کٹائی متعدد عناصر پر منحصر ہوتی ہے۔ مثلاً :-
- کٹائی والے ٹول کے میٹریل کی قسم۔
- جاب کے میٹریل کی قسم۔
- استعمال کی جانے والی مشین کی کیفیت۔
- جاب پر کٹائی کے عمل کی نوعیت۔ مثلاً شیپنگ اور بلنگ۔
- کٹائی کے ٹول کی بناوٹ۔
- کٹائی کے ٹول کے کام کرنے کی درکار میعاد۔

اوپر بیان کردہ تمام عناصر کو زیرِ غور لاکر تجربات کی بنا پر جدولوں میں دی گئیں کٹائی کی رفتاریں تجویز کی گئی ہیں۔
مشین کی صحیح سیٹنگ کے لیے تجویز کردہ کٹائی کی رفتاروں سے چیکروں کی تعداد معلوم کرنی چاہیے۔

22.1 حرکات کٹائی — رفتار کٹائی :

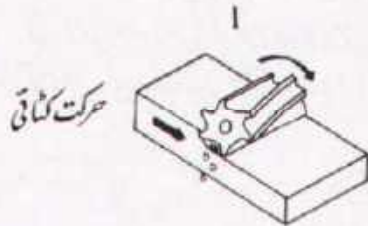

حرکت کٹائی

حرکت کٹائی کی دو اقسام



حرکت کٹائی

شکل 22.02 محیطی حرکت کٹائی

شکل 22.01 خطی حرکت کٹائی

(circumferential cutting motion)

(linear cutting motion)

جیسا کہ باب 18 میں بیان کیا جا چکا ہے کہ کٹائی کے ٹول کی رفتار کو رفتار کٹائی کہتے ہیں۔ محیطی کٹائی والے جاب کے لیے رفتار کٹائی حسب ذیل طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں:-

رفتار کٹائی (CS) = کٹ کی لمبائی × چیکروں کی تعداد

$$CS \text{ (m/min)} = \frac{d \text{ (mm)} \times \pi \times n \text{ (Rpm)}}{1000} \text{ or } CS \text{ (m/min)} = d \text{ (m)} \times \pi \times n \text{ (Rpm)}$$

نوٹ: اگر قطر کی پیمائش ملی میٹر میں دی گئی ہو تو میٹر فی منٹ (m/min) میں رفتار کٹائی حاصل کرنے کے لیے 1000 سے تقسیم کرتے ہیں۔

مثال a:

رفتار کٹائی معلوم کریں جبکہ پلنگ کٹر جس کا قطر 55 ملی میٹر ہے، 200 چکر فی منٹ پر گھوم رہا ہو۔

$$d = 55 \text{ mm} ; n = 200 \text{ Rpm}$$

$$CS = \frac{d \times \pi \times n}{1000} = \frac{55 \text{ mm} \times 3.14 \times 200 \text{ Rpm}}{1000}$$

$$= 34.5 \text{ m/min}$$

معلوم
حل

مثال b:

پلنگ مشین کے چکر فی منٹ معلوم کریں جبکہ ایک قرص نما کٹر جس کا قطر 0.25 میٹر ہے، 30 میٹر فی منٹ رفتار کٹائی سے کاٹنا درکار ہو۔

$$d = 0.25 \text{ m} ; CS = 30 \text{ m/min}$$


معلوم؟

حل:

$$CS \text{ (m/min)} = d \text{ (m)} \times \pi \times n \text{ (Rpm)}$$

$$n = \frac{CS \text{ (m/min)}}{d \text{ (m)} \times \pi} = \frac{30 \text{ m/min}}{0.25 \text{ m} \times 3.14} = 38 \text{ Rpm}$$

نوٹ: صحیح جواب 38.22 چکر فی منٹ کے مطابق مشین کو سیٹ نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے 38 چکر فی منٹ یا اس سے اگلے ممکن پچھلے درجے پر مشین سیٹ کرتے ہیں۔
رفتار کٹائی جس میں خطی حرکت کا دخل ہوتا ہے، کو معلوم کرنے کے لیے مندرجہ ذیل حقائق کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ (شکل 22.03)

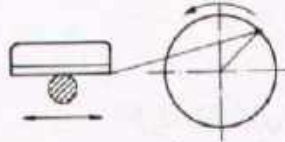

شکل 22.03

- (a) متحرقت المرکز پھینے کے ایک مرتبہ گھومنے سے ایک اگلی سٹروک (forward stroke) اور ایک واپسی سٹروک (Return stroke) پیدا ہوتی ہے۔ اگلی سٹروک کو کٹائی کی سٹروک (Cutting stroke) کہتے ہیں۔
- (b) کل لمبائی حاصل کرنے کے لیے دونوں سٹروکوں کی لمبائی کو جمع کرنا چاہیے۔

(c) چیکروں کی تعداد فی منٹ میں وقت کا عنصر شامل ہوتا ہے۔
فنارشو لا :

رفتار کٹائی (CS) - 2 × سٹروک کی لمبائی (s) × چیکروں کی تعداد فی منٹ (n)

$$CS (m/min) = \frac{2 \times s (mm) \times n (Rpm)}{1000} \text{ or } CS (m/min) = 2 \times s (m) \times n (Rpm)$$

مثال c :

چیکروں کی تعداد فی منٹ معلوم کریں، جس پر مشین کو سیٹ کیا جاسکے۔ (شکل 22.04)
معلوم :

$$CS = 16 \text{ m/min} ; s = 450 \text{ mm}$$


حل :

$$CS (m/min) = \frac{2 \times s (mm) \times n (Rpm)}{1000}$$

$$\text{or } n = \frac{CS \times 1000}{2 \times s} = \frac{16 \times 1000}{2 \times 450}$$


$$= 17.77 \text{ Rpm}$$

نوٹ : صحیح جواب 17.77 پر مشین
کبھی بھی سیٹ نہیں کی جاسکتی۔

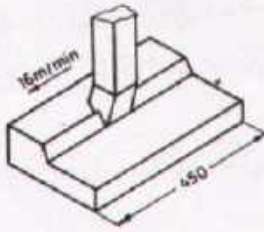

شکل 22.04

مشق 22

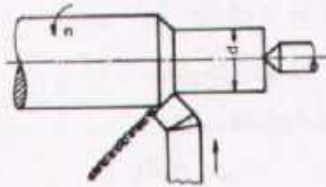

شکل 22.05

1- 45 ملی میٹر قطر کی شافٹ کو 21 میٹر فی منٹ رفتار کٹائی
پر خراوا جاتے گا۔ موڑوں چیکروں کی تعداد فی منٹ
معلوم کریں۔ (شکل 22.05)


2- خراوی چلنے والی شافٹ کا زیادہ سے زیادہ قطر کیا ہوگا
جبکہ رفتار کٹائی 32 میٹر فی منٹ اور چیکروں کی تعداد
فی منٹ 136 ہو؟

3- بلنگ کی جانے والی جاہ کے لیے رفتار کثافتی معلوم کریں - (شکل 22.06)



شکل 22.06

4- سوال نمبر 3 میں کٹر کے چکروں کی تعداد فی منٹ معلوم کریں، جبکہ کالے جانے والے میٹریل کے لیے موڑوں رفتار کثافتی 25 میٹر فی منٹ ہو۔

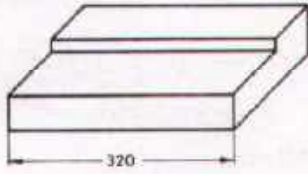

شکل 22.07

5- ایک جاہ کی مشیننگ کے لیے 22 میٹر فی منٹ رفتار کثافتی موڑوں ہے۔ مشین پرسٹیٹ کی جانے والی کثافتوں کی سٹروکوں کی تعداد فی منٹ معلوم کریں۔ (شکل 22.07)
نوٹ: ایک کثافتی کی سٹروک فی چکر کے حساب سے۔

6- فرض کیا 20 ملی میٹر قطر کی ایک جاہ مختلف میٹریل سے بنے گی۔ مثلاً ایڈمیٹیم اور تانبا۔ اگر رفتار کثافتی برائے تانبا 32 میٹر فی منٹ اور رفتار کثافتی برائے ایڈمیٹیم 40 میٹر فی منٹ ہو تو:

مختلف چکروں کی تعداد فی منٹ معلوم کریں۔

7- ڈرائنگ مشین کے لیے چھ رفتاروں کے مختلف مدارج معلوم کریں، جبکہ ڈرائنگ مشین کی استعداد مندرجہ ذیل قطروں کے ڈرل کرنے کی ہو۔

2.5 ملی میٹر، 3.25 ملی میٹر، 4.25 ملی میٹر، 5.75 ملی میٹر، 7.5 ملی میٹر، 10 ملی میٹر اور ان کے لیے 22 میٹر فی منٹ رفتار کثافتی دی گئی ہو۔

ہر رفتار کے لیے موڑوں ڈرل کے ساتھ جدول برائے رفتار (Speed table) دکھائیں۔

تحدید ٹرننگ (Turning calculation)

23.1 — رفتار کٹائی — سپنڈل کی رفتار (Cutting speed - spindle speed)

ٹرننگ یا خراونے کے لیے رفتار کٹائی خراوسی جانے والی جاب کی محیطی رفتار کو کہتے ہیں۔ اس کی اکائی میٹر فی منٹ (m/min) ہوتی ہے اور مختلف CS — خراوشیوں کی سپنڈل کی رفتار وہ رفتار ہوتی ہے، جس پر جاب پکڑنی منٹ (Rpm) پر گھومے، اس کا مختلف "n" ہوتا ہے۔

$$\text{رفتار کٹائی} = \frac{\text{جاب کا قطر} \times \pi \times \text{سپنڈل کی رفتار}}{1000}$$

$$\text{CS (m/min)} = \frac{d \text{ (mm)} \times \pi \times n \text{ (Rpm)}}{1000} \quad \text{یا}$$

$$\text{سپنڈل کی رفتار} = \frac{1000 \times \text{رفتار کٹائی}}{\text{جاب کا قطر} \times \pi}$$

$$n \text{ (Rpm)} = \frac{\text{CS (m/min)} \times 1000}{d \text{ (mm)} \times \pi} \quad \text{یا}$$

جدول:

تجربات کی بنا پر مختلف میٹریل کے لیے مندرجہ ذیل کٹائی کی رفتاریں موزوں ہیں:-
جدول میں کٹائی کرنے والے ٹول کے میٹریل اور مقصود سطحی معیار کو مدنظر رکھا گیا ہے۔
جدول ٹول کے کفایت شعار کام کرنے کی دو گھنٹے تک میٹرو کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے۔
خراونے کے لیے میٹریل کی رفتار کٹائی میٹریل منٹ کے لیے جدول:

| میٹریل | | ہائی سپیڈ سٹیل ٹول | | کاربائیڈ ٹول | | ہائی سپیڈ سٹیل ٹول | | کاربائیڈ ٹول | |
|--------|-----|--------------------|----|----------------|-----|--------------------|----|--------------|------------|
| ▽▽ | ▽ | ▽▽ | ▽ | ▽▽ | ▽ | ▽▽ | ▽ | ▽▽ | ▽ |
| 305 | 155 | 90 | 60 | ایور سٹینیم | 175 | 100 | 45 | 30 | مائیڈ سٹیل |
| 215 | 155 | 66 | 55 | سٹیل | 90 | 55 | 30 | 25 | ٹول سٹیل |
| 155 | 90 | 60 | 45 | سٹیل | 60 | 40 | 25 | 15 | سٹیل |
| 135 | 90 | 55 | 24 | کاسٹ (ہاسفورس) | 60 | 45 | 25 | 20 | کاسٹ (سخت) |
| 180 | 90 | 75 | 45 | پلاسٹک | 55 | 40 | 20 | 12 | کاسٹ (سخت) |
| 90 | 60 | 55 | 30 | سخت ربر | | | | | |

جدول کو پڑھنے کی مثال :

مندرجہ ذیل جاب کو خرا دینے کے لیے رفتار کٹائی معلوم کریں :-
 مائیلڈ سٹیل (ST 34) ، عمدہ سطحی معیار ، کٹائی کا ٹول : ہائی سپیڈ سٹیل
 رفتار کٹائی = 45 میٹر فی منٹ (جدول سے)

23.2 فیڈ (خرادنے کے لیے) (Feed) :

سپینڈل کے ایک چکر کے دوران کٹائی کا ٹول جو فاصلہ طے کرتا ہے ، اس کو فیڈ کہتے ہیں ۔
 اس کی اکائی ملی میٹر فی چکر (mm/rev) ہوتی ہے اور مخففت 's' ۔

جدول :

کٹائی کے ٹول کا میٹر ہیل اور مقصود سطحی معیار کو مدنظر رکھتے ہوئے تجربات کی بنا پر مختلف میٹر ہیل کے لیے مندرجہ ذیل جدول میں موڑوں فی فٹس تجویز کی گئی ہیں :-

| کار بائیڈ شپ ٹول | | ہائی سپیڈ سٹیل ٹول | | میٹر ہیل |
|------------------|-----|--------------------|-----|------------------------|
| ▽▽ | ▽ | ▽▽ | ▽ | |
| 0.2 | 3.5 | 0.3 | 2.5 | مائیلڈ سٹیل |
| 0.2 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | ٹول سٹیل |
| 0.2 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | کاسٹ آئرن (دریازہ سخت) |
| 0.2 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | کاسٹ آئرن (سخت) |
| 0.2 | 3.0 | 0.3 | 2.5 | تانبہ |
| 0.2 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | پیسٹل |
| 0.2 | 2.0 | 0.3 | 2.5 | کابنٹی |

نوٹ : موڑوں فی فٹ کا انحصار کٹ کی گہرائی اور مشین کی کیفیت پر بھی ہوتا ہے ۔

جدول کو پڑھنا :

مثال : ہائی سپیڈ سٹیل کے ٹول سے ٹول سٹیل کی جاب کو خرا د کر عمدہ سطحی معیار حاصل کرنا ہے ۔
 خرا د مشین کو سیٹ کرنے کے لیے موڑوں فی فٹ معلوم کریں ۔
 حل : زیادہ سے زیادہ فیڈ 0.3 ملی میٹر ہوگی ۔ (0.3 mm/rev)

23.3— کٹ کی گہرائی اور کٹرن کا عمودی تراش کا رقبہ :

(Depth of cut cross section of the chips)


کٹ کی گہرائی وہ گہرائی ہے، جو کٹائی کا ٹول جاب کے اندر دھنستا ہے اور یہ ملی میٹر میں ظاہر کی جاتی ہے۔
(شکل 23.01، 23.02)

کٹرن کا عمودی تراش کا رقبہ فیڈ اور کٹ کی گہرائی سے محدود ہوتا ہے اور اس کو مرتب کرتے ہیں۔

پرکٹ کے لگانے سے جاب کا قطر کٹ کی گہرائی سے دوگنا کم ہوتا ہے۔

مثال :

کٹ کی گہرائی معلوم کریں جبکہ جاب کا قطر 55 ملی میٹر سے 50 ملی میٹر کم کرنا ہو۔
کٹ کی تعداد = 1

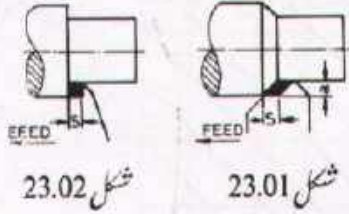

شکل 23.02

شکل 23.01

$$\text{depth of cut} = \frac{55 \text{ mm} - 50 \text{ mm}}{2} = 2.5 \text{ mm}$$

نوٹ : اوپر شکلوں میں دکھائی گئیں دونوں صورتوں میں کٹرن کا عمودی تراش کا رقبہ یکساں ہوگا۔


23.4— رفتار کٹائی ڈائیگرام (cutting speed diagram) :

مشیننگ یا کٹائی کے اچھے نتائج اور ٹول اور مشین کے کام کرنے کی لمبی ميعاد حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مشین کی سپینڈل کی رفتار کو صحیح سیٹ کیا جائے۔

کسی بھی قطر والی جاب کو فراوانی کے لیے سپینڈل کی رفتار فی الفہ نثار کٹائی ڈائیگرام سے معلوم کر سکتے ہیں۔


اس ڈائیگرام کی مدد سے سپینڈل کی رفتار کو تحییب کے ذریعے معلوم کرنے کے بجائے براہ راست حاصل کر سکتے ہیں۔ (شکل 23.03)

ہر مشین پر ایسی ڈائیکرام چسپاں کی ہوتی ہے۔

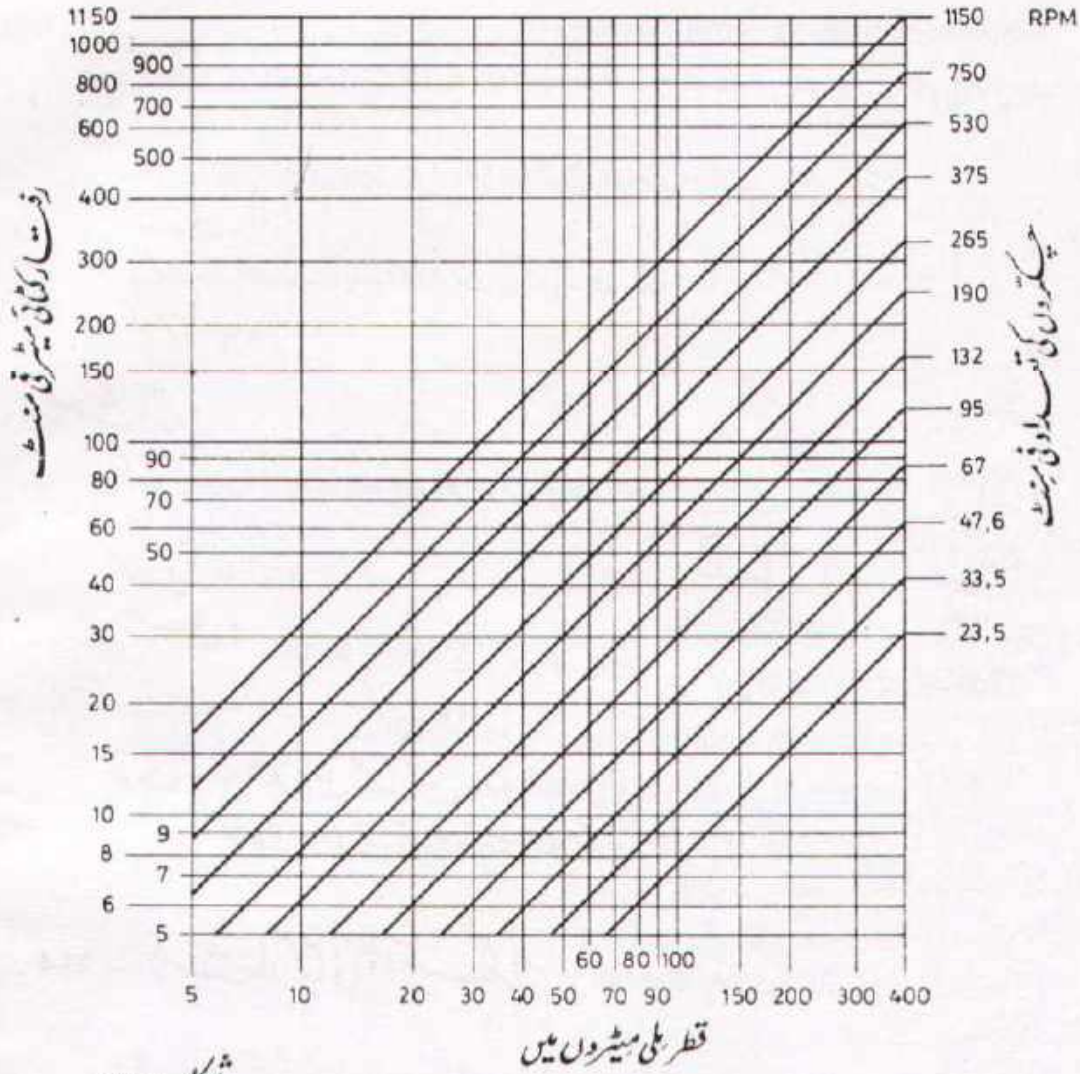

شکل 23.03

عمودی خطوط جناب کا قطر ملی میٹروں میں ظاہر کرتے ہیں۔
 افقی خطوط رفتار کٹائی میٹرنی منٹ میں ظاہر کرتے ہیں۔
 تزیحیے خطوط سپنڈل کی رفتار جو سیٹ کرنی ہو، کو ظاہر کرتے ہیں۔
 نوٹ: دی گئی سپنڈل کی رفتار کو اسی مشین پر سیٹ کر سکتے ہیں، جس پر یہ ڈائیکرام چسپاں ہو۔

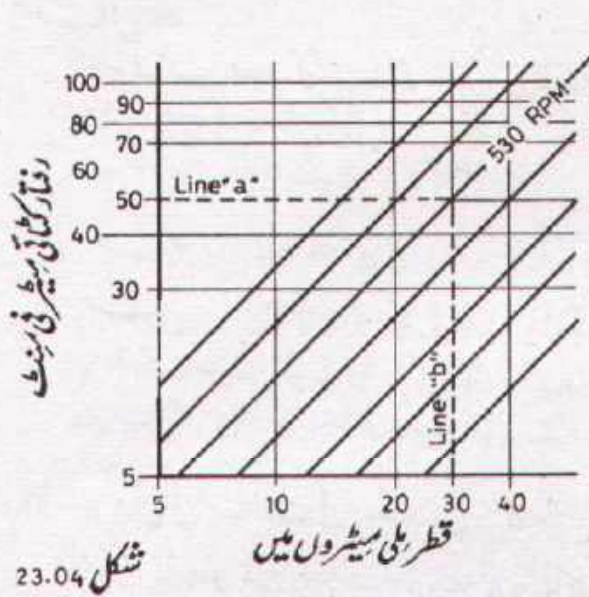

شکل 23.04


قطر ملی میٹروں میں

رفتار کٹائی ڈائیکرام کو پڑھنا :

30 ملی میٹر قطر کی شافت کو خرا دانا
درکار ہے۔ جدول سے موڑوں
رفتار کٹائی معلوم کی گئی ہے، جو
50 میٹر فی منٹ ہے۔ سپینڈل
کی رفتار معلوم کرنے کے لیے ڈائیکرام
کو مندرجہ ذیل طریقے سے پڑھیں گے
(شکل 23.04)

(a) رفتار کٹائی کے عمودی خط پر
50 میٹر فی منٹ کے مقام پر
نشان لگا کر ایک افقی خط
کھینچیں۔ (خط "a")

(b) قطر کے افقی خط پر 30 ملی میٹر کے مقام پر نشان لگا کر ایک عمودی خط کھینچیں۔ (خط "b")
(c) دونوں خطوط ایک دوسرے کو 530 چکر فی منٹ والے ترچھے خط پر قطع کرتے ہیں۔

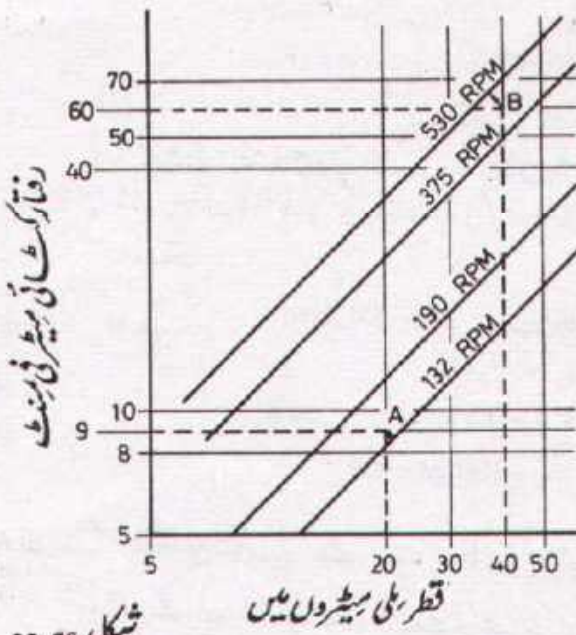

شکل 23.05

قطر ملی میٹروں میں

شکل 23.05 میں دکھائی گئیں دونوں
مثالوں میں نقطہ نقطہ انقطاع سپینڈل کی
رفتار کے ترچھے خطوط کے درمیان آتا ہے
ایسی حالتوں میں نقطہ انقطاع سے نچلے درجے والے
سپینڈل کے رفتار والے خط کو منتخب کیا جاتا
ہے۔

نقطہ "A" کے لیے 132 چکر فی منٹ والے
خط کو منتخب کیا گیا ہے اور نقطہ "B" کے
لیے 575 چکر فی منٹ والے۔

اگر ڈائیکرام یا ترمیم سے معلوم کردہ
سپینڈل کی رفتار مشین کی رفتاروں کے
مدارج کے مطابق نہ ہو تو ترجیحاً اگلے نچلے
درجے پر سپینڈل کی رفتار منتخب کی جاتی ہے۔

مسئله :

کاسٹ آئرن (سخت) کی گول سلاخ 40 ملی میٹر قطر کو خرا دینے کے لیے خراوشین کی رفتار کیا ہوگی جبکہ سطحی معیار کھردرا حاصل کرنا ہو؟
خراوشین کی رفتاروں کے مدارج : 604 - 508 - 412 - 316 - 220 - 124 - 28

معلوم : $d = 40$ ملی میٹر ، $CS = 40$ میٹر فی منٹ (جدول سے) چکر فی منٹ

حل : $n = 375$ چکر فی منٹ (ڈائیکرام سے)

یہ معلوم کردہ سپنڈل کی رفتار مشین کی رفتاروں کے مدارج 316 اور 412 کے درمیان ہے اس لیے مشین کو 316 چکر فی منٹ پر سیٹ کیا جائے گا۔

23.5 — ٹول کی مسافت کی شرح : (Rate of tool travel)

ٹول کی مسافت کی شرح وہ حرکت ہوتی ہے، جو کٹائی کا ٹول جاب کے ساتھ ساتھ ایک منٹ میں کرتا ہے۔

اس کو ملی میٹر فی منٹ (mm/min) میں ظاہر کرتے ہیں اور اس کے لیے کوئی معیاری مخفف نہیں ہے۔ بہر حال اس کے لیے مخفف "TT" اس کتاب میں استعمال کیا گیا ہے۔
فارمولہ :

ٹول کی مسافت کی شرح (TT) = فیڈ (s) × سپنڈل کی رفتار (n)

$$TT \text{ (mm/min)} = s \text{ (mm/rev)} \times n \text{ (Rpm)}$$

مسئله :

ایک کاپی کو خراوشین پر بنانے کے لیے 0.5 ملی میٹر فی چکر کی فیڈ اور 200 چکر فی منٹ سپنڈل کی رفتار کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ٹول کی مسافت کی شرح معلوم کریں۔
معلوم :

$$s = 0.5 \text{ mm/rev} \quad n = 200 \text{ Rpm}$$

حل :

$$TT = s \times n = 0.5 \text{ mm/rev} \times 200 \text{ Rpm}$$

$$= 100 \text{ mm/min}$$


23.6 — مشیننگ کے لیے درکار وقت : (Machining time)

مشیننگ کے لیے درکار وقت وہ وقت ہوتا ہے، جو کسی جاب پر کٹائی کے دوران صرف ہو۔ اس کو فنٹوں میں ظاہر کرتے ہیں اور اس کا مخفف "t_m" ہے۔

فارمولہ :

$$\frac{\text{خرادنے کی لمبائی (کٹ کی لمبائی) (L)}}{\text{فیڈ فی منٹ یعنی ڈال کی مسافت کی شرح (TT)}} = \text{مشیننگ کے لیے درکار وقت (t_m)}$$

$$t_m \text{ (min)} = \frac{L \text{ (mm)}}{s \text{ (mm)} \times n \text{ (Rpm)}}$$

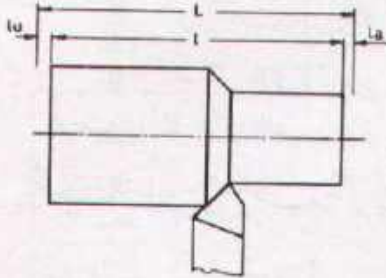

شکل 23.06

نوٹ : خرادنے کی لمبائی میں آغاز کی گنناش (la) اور اختتام کی گنناش (lu) شامل ہوتی ہیں۔ اگرچہ ان گنناشوں کی لمبائی کا کوئی تعین نہیں کیا گیا، مگر پھر بھی آغاز اور اختتام کی گنناش ہر دو 5 ملی میٹر کی جاتی ہیں۔

مثال :

75 ملی میٹر قطر اور 270 ملی میٹر لمبی شافٹ کو خراوانا ہے۔ مشیننگ کے لیے درکار وقت معلوم کریں جبکہ 0.2 ملی میٹر فی چکر فیڈ اور 285 چکر فی منٹ سپینڈل کی رفتار ہو۔ (شکل 23.06)

معلوم : $s = 0.2 \text{ mm/rev}$ $l_a = l_u = 5 \text{ mm}$, $l = 270 \text{ mm}$, $d = 75 \text{ mm}$
 $n = 285 \text{ Rpm}$

$$L = l + l_a + l_u = 270 + 5 + 5 = 280 \text{ mm} \quad \text{حل :}$$

$$t_m = \frac{L}{s \times n} = \frac{280 \text{ mm}}{0.2 \text{ mm/rev} \times 285 \text{ Rpm}} = 4.91 \text{ min}$$

23.7 — سلامی خراوانا (Taper turning)

خراوشین پر مندرجہ ذیل کسی بھی طریقے سے جب پر سلامی خراوی جاسکتی ہے۔


_____ ٹیل سٹاک کے سنٹر کو ہٹا کر (tail stock offset method)

_____ کپاؤنڈ سلائیڈ سے (compound slide)

_____ سلامی خراوانے کے خاص آلات سے (special taper turning attachments)

سلامی خراوانے کے لیے تھیب مختلف طریقوں کے لیے مختلف ہے۔

اصطلاحات : (شکل 23.07)

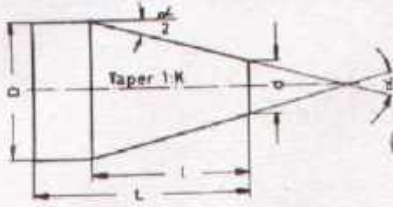

شکل 23.07

(taper ratio) نسبتِ سلامی = 1 : K

بڑا قطر = D

چھوٹا قطر = d

(taper length) سلامی کی لمبائی = l

نکل لمبائی = L

(setting angle) سٹیننگ اینگل = $\frac{\alpha}{2}$ (taper angle) سلامی کا زاویہ = α

نوٹ : "K" کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جاب کا قطر لمبائی "K" پر 1 ملی میٹر تبدیل ہوتا ہے۔

A۔ ٹیل شاک کے سنٹر کو ہٹا کر سلامی خراوانا :

اس طریقے سے سلامی خراوانے کے لیے ٹیل شاک کے سنٹر کو فاصلہ 'x' کے برابر پیچھے کی طرف دگایا جاتا ہے۔ یہ فاصلہ ٹیل شاک کا ہٹاؤ (tail OS) (stock offset) کہلاتا ہے۔

(شکل 23.08)



شکل 23.08

 
اس طرح جاب کے ٹیل شاک

کی طرف والے کنارے پر سے ٹیل شاک کے ہٹاؤ سے دوگنا کٹائی ہوگی۔

نوٹ : یہ طریقہ خصوصاً لمبے جابوں پر سلامی خراوانے کے لیے بہت موزوں ہوتا ہے یعنی جب سلامی

کی لمبائی ٹیل شاک کے ہٹاؤ سے 50 گنا زیادہ ہو (OS \times 50 \geq l)۔

ٹیل شاک کا ہٹاؤ معلوم کرنے کے لیے مختلف قسم کے جاب کو مد نظر رکھتے ہیں۔ (شکل 23.09 اور 23.10)



شکل 23.09

سلامی کی لمبائی جاب کی نکل لمبائی کے برابر ہے۔




شکل 23.10

سلامی کی لمبائی جاب کی نکل لمبائی سے چھوٹی ہے۔

B۔ تجزیہ جب سلامی کی لمبائی جاب کے برابر ہو:

ڈرائنگ میں دی گئی پیمائشوں کے انحصار پر مندرجہ ذیل طریقوں سے ٹیل شکاک کا ہٹاؤ معلوم کرتے ہیں۔

طریقہ a فارمولا 1:

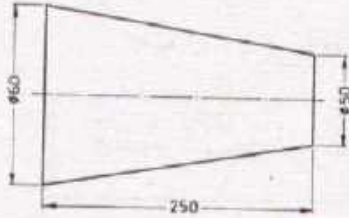

شکل 23.11

جب D ، d اور l معلوم ہوں:

$$\text{ہٹاؤ (OS)} = \frac{\text{بڑا قطر (D)} - \text{چھوٹا قطر (d)}}{2}$$

$$\text{OS (mm)} = \frac{D \text{ (mm)} - d \text{ (mm)}}{2}$$

شکل 23.11 کی مثال میں


$$\text{OS} = \frac{60 \text{ mm} - 50 \text{ mm}}{2} = 5 \text{ mm}$$

طریقہ b فارمولا 2:

جب l اور سلامی کی نسبت معلوم ہوں:

$$\text{ہٹاؤ (OS)} = \frac{\text{سلامی کی لمبائی (l)}}{\text{نسبت سلامی} \times 2}$$


$$\text{OS (mm)} = \frac{l \text{ (mm)}}{2 \times K}$$

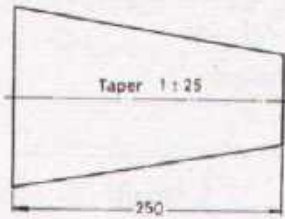

شکل 23.12

شکل 23.12 کی مثال میں

$$\text{OS} = \frac{l}{2 \times K} = \frac{250 \text{ mm}}{2 \times 25} = 5 \text{ mm}$$

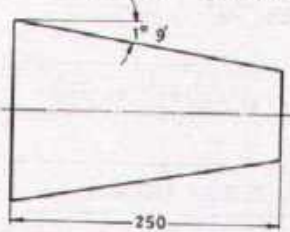

شکل 23.13

شکل 23.13 کی مثال میں

$$\begin{aligned} \text{OS} &= l \text{ (mm)} \times \tan \alpha / 2 = 250 \times \tan 1^\circ 9' = 250 \times 0.0202 \\ &= 5.05 \text{ mm} \end{aligned}$$

طریقہ c فارمولا 3:

جب l اور سیننگ اینگل ($\alpha/2$) معلوم ہوں:


$$\text{ہٹاؤ} = \text{سلامی کی لمبائی (l)} \times \tan \alpha / 2$$

$$\text{OS (mm)} = l \text{ (mm)} \times \tan \alpha / 2$$

تختیب جب سلامی کی لبائی کل لبائی سے چھوٹی ہو :

طریقہ 4 فارمولا :

جب L ، d ، D اور l معلوم ہوں :

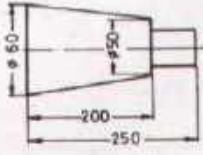

شکل 23.14


$$\text{رشاؤ} = \frac{\text{بڑا قطر (D) - چھوٹا قطر (d)}}{2} \times \frac{\text{جب کی لبائی (L)}}{\text{سلامی کی لبائی (l)}}$$

شکل 23.14 کی مثال میں :

$$\text{OS (mm)} = \frac{D \text{ (mm)} - d \text{ (mm)}}{2} \times \frac{L \text{ (mm)}}{l \text{ (mm)}}$$

$$\text{OS} = \frac{D - d}{2} \times \frac{L}{l} = \frac{60 - 50}{2} \times \frac{250}{200} = 6.25 \text{ mm.}$$

طریقہ 5 فارمولا : جب L اور نسبت سلامی معلوم ہوں :

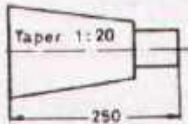

شکل 23.15

شکل 23.15 کی مثال میں :

$$\text{OS} = \frac{250}{2 \times 20} = 6.25 \text{ mm}$$

$$\text{رشاؤ} = \frac{\text{جب کی لبائی (L)}}{2 \times \text{نسبت سلامی (1:K)}}$$

یا

$$\text{OS (mm)} = \frac{L \text{ (mm)}}{2 \times K}$$

طریقہ 6 فارمولا :

جب L اور سینٹیک اینگل معلوم ہوں :



شکل 23.16

شکل 23.16 کی مثال میں :

$$\text{OS} = 250 \times \tan 1^\circ 27' = 250 \times 0.0254 = 6.23 \text{ mm.}$$

نوٹ : اوپر دی گئی مثالوں میں مثال c اور f کے نتائج میں معمولی فرق آتا ہے۔ یہ فرق اس لیے ہے کہ جدول میں tangent کی قیمت میں معمولی فرق ہے، مگر عموماً اکثر حالتوں میں نتائج تسلی بخش رہتے ہیں۔

$$\text{رشاؤ} = \tan \alpha / 2 \times (L) = \text{جب کی لبائی}$$


یا

$$\text{OS (mm)} = L \text{ (mm)} \times \tan \alpha / 2$$

چونکہ مثال d، e اور f میں ٹیل شاک کا ہشائر (OS) کل لمبائی کے پچاسویں حصے سے بڑا ہے $(OS > \frac{L}{50})$ ۔ اس لیے اس طریقے سے ان جابوں پر سلامی نہیں خرا دی جاسکتی ہے

(B) کمپاؤنڈ سلائیڈ کی مدد سے سلامی خرا دانا:

(taper turning with the help of compound slide)

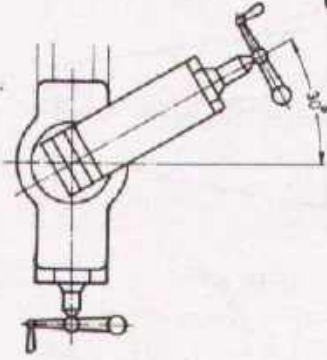

شکل 23.17

اس طریقے سے سلامی خرا دانے کے لیے کمپاؤنڈ سلائیڈ کو (جس کے پینڈے پر زاویوں کے اندر اجا کندہ ہرتے ہیں) مقصود سٹیٹنگ اینگل پر باندھتے ہیں۔ اس طریقے میں خود کار فیڈ لگانا ممکن نہیں ہوتا کمپاؤنڈ سلائیڈ کے فیڈ سکرپ کو ہاتھ سے چلانا پڑتا ہے۔ (شکل 23.17)

نوٹ: کمپاؤنڈ سلائیڈ کو باندھنے یعنی سیٹ کرنے کے لیے سٹیٹنگ اینگل $(\alpha/2)$

یا سلامی کا زاویہ (α) معلوم ہونا ضروری ہے۔

یہ خیال رکھیں کہ سٹیٹنگ اینگل ہمیشہ سلامی کے زاویے سے آدھا ہوتا ہے۔


ڈرائنگ میں دی گئی پیمائشوں کے مطابق سٹیٹنگ اینگل مندرجہ ذیل طریقوں سے معلوم کر سکتے ہیں:-

فارمولا 8 :

جب D، d اور l معلوم ہوں :

فارمولا 7 :

جب نسبت سلامی معلوم ہو :

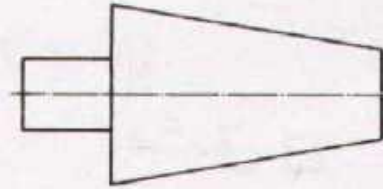

شکل 23.18

$$\tan \alpha / 2 = \frac{\text{Bigger dia} - \text{Smaller dia}}{2 \times l}$$


$$\tan \alpha / 2 = \frac{1}{2 \times \text{taper ratio}}$$

$$\tan \alpha / 2 = \frac{D \text{ mm} - d \text{ mm}}{2 \times l \text{ mm}}$$

$$\tan \alpha / 2 = \frac{1}{2 \times K}$$

مثال:

شکل 23.19 کے لیے سینٹنگ اینگل معلوم کریں۔

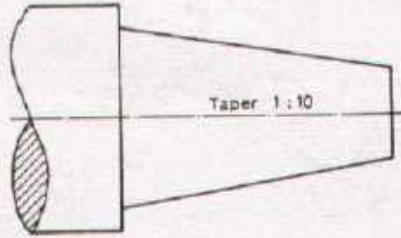

شکل 23.19

معلوم:

$$1:K = 1:10$$


حل:

$$\tan \alpha / 2 = \frac{1}{2 \times 10} = 0.05$$

$$\alpha / 2 = 2^\circ 52' \quad (\text{جدول سے})$$

مثال:

شکل 23.20 کے لیے سینٹنگ اینگل معلوم کریں۔

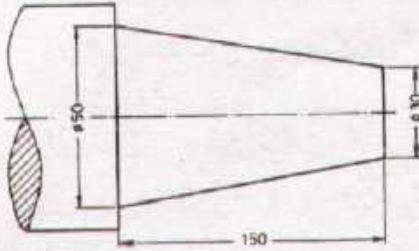

شکل 23.20

معلوم:

$$D = 50 \text{ mm} \quad l = 150 \text{ mm}$$

$$d = 30 \text{ mm}$$

حل:

$$\tan \alpha / 2 = \frac{D - d}{2 \times l}$$

$$= \frac{50 - 30}{2 \times 150} = 0.0666$$

$$\alpha / 2 = 3^\circ 48' \quad (\text{جدول سے})$$

مشق 23

1. مندرجہ ذیل جدول میں موڑوں رفتار کثاتی درج کریں۔ (دیکھیے عنوان 23.1)

| رفتار کثاتی | سطحی معیار | ٹول کامیٹریل | جاب کامیٹریل |
|-------------|------------|------------------|-------------------------|
| m/min | عمدہ | کار بائیڈ ٹپ ٹول | کاسٹ آئرن (درمیانہ سخت) |
| m/min | کھردرا | ٹائی سپیڈ سٹیل | ٹول سٹیل |
| m/min | عمدہ | ٹائی سپیڈ سٹیل | ایڈ ہسٹیم |
| m/min | عمدہ | کار بائیڈ ٹپ ٹول | ریڑ (سخت) |

2 - اوپر دیے گئے میٹریل کے لیے سپینڈل کی رفتار معلوم کریں، جبکہ ہر میٹریل کے لیے سلاخ کا قطر 100 ملی میٹر ہو۔

- (a) تھیمپ کے ذریعے
(b) ڈائیکرام کے ذریعے (دیکھیے عنوان 23.4)
- 3 - فرض کیا، تانے کی سلاخ، جس کا قطر 85 ملی میٹر ہے، کو 65 میٹریل منٹ رفتار کٹائی پر خراوا با تو:
(a) عمدہ ختمی سطح حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ فیڈ کیا ہوگی؟
(b) سپینڈل کی رفتار کتنی سیٹ کریں گے، جبکہ مشین پر سپینڈل کی رفتاروں کے مدارج حسب ذیل ہیں:-

32 - 144 - 242 - 355 - 478 - 592 - 740 Rpm

4 - نامعلوم قدریں معلوم کریں:-

| No. | a | b | c | d | e | f | |
|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|
| d | 45 | 105 | 60 | 90 | ? | ? | mm |
| n | 180 | 60 | ? | ? | 190 | 190 | Rpm |
| CS | ? | ? | 22 | 22 | 24 | 60 | m/min |


5 - 60 ملی میٹر قطر کی شافٹ کو 150 میٹریل منٹ رفتار کٹائی پر خراوا جانے گا۔ سپینڈل کی رفتار کیا ہوگی؟

- (a) تھیمپ کے ذریعے
(b) ڈائیکرام کے ذریعے (دیکھیے عنوان 23.4)
(c) جدول 23.1 سے حاصل کردہ جواب کی پڑتال کریں کہ کیا ST50 سٹیل کی شافٹ کو کاربائیڈ ٹیپ ٹول سے خراوا کر عمدہ ختمی سطح حاصل کی جائے گی؟

6 - شکل 23.21 میں دکھلائے گئے کناروں کے مطابق شافٹ کے کناروں کو خراوا جانے گا۔

کناروں کی مقصود شکل حاصل کرنے کے لیے چار کٹ ورکار ہوں گے:-

- کٹ نمبر 1: کھروڈا کٹ، لمبائی 200 ملی میٹر
کٹ نمبر 2: کھروڈا کٹ، لمبائی 65 ملی میٹر
کٹ نمبر 3: عمدہ کٹ، لمبائی 135 ملی میٹر
کٹ نمبر 4: عمدہ کٹ، لمبائی 65 ملی میٹر

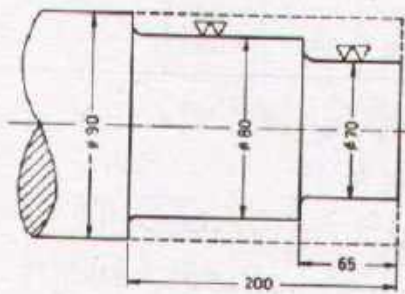

شکل 23.21

کھردری کٹائی کے لیے فیڈ کی مقدار 1.0 ملی میٹر فی چکر اور عمدہ کٹائی کے لیے 0.2 ملی میٹر فی چکر کا انتخاب کیا گیا ہے۔ جبکہ جاب ٹول سٹیل اور ٹول ہائی سپیڈ سٹیل کا ہونے کا ہر انتخاب باہر کٹائی باہر ترتیب 125 اور 300 میٹر منٹ ہوں۔ معلوم کریں :-

(a) جداولوں سے پڑتال کریں کہ آیا منتخب فیڈ اور رفتار کٹائی دونوں جداولوں میں درج مشاوری مدارج کے مطابق ہیں؟

(b) موزوں رفتار سپنڈل کو تجویز اور ڈائنگرام سے معلوم کریں۔

(c) ہر کٹ کے لیے مشیننگ کے لیے درکار وقت معلوم کریں۔


(d) مشیننگ کے لیے درکار کل وقت معلوم کریں۔

7- شافٹ کے ایک کنارے پر سلامی خراونا ہے۔ شکل 23.22

معلوم کریں :-

سلامی کی لمبائی "l"

سینک اینگل "α/2"

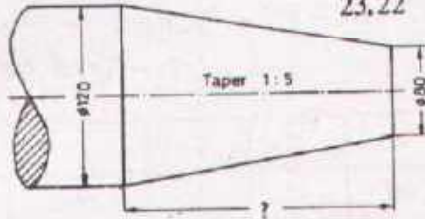

شکل 23.22

8- مندرجہ ذیل نسبت سلامی کی سلامی خراونا کے لیے سینک اینگل معلوم کریں :-

(a) 1:6, (b) 1:10, (c) 1:15, (d) 1:20 (e) 1:50

9- اگر مندرجہ ذیل سلامیاں خراونا مقصود ہوں تو ٹیل شاک کا ہٹاؤ (OS) معلوم کریں۔

| No. | a | b | c | d | e | f | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| D | 80 | 60 | 70 | 48 | 90 | 88 | mm |
| d | 75 | 55 | 64 | 40 | 85 | 85 | mm |
| l | 250 | 200 | 120 | 160 | 150 | 150 | mm |
| L | 300 | 240 | 160 | 200 | 240 | 200 | mm |
| OS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |

نوٹ: ٹیل شاک کا ہٹاؤ کبھی بھی جاب کی شکل لمبائی کے پچاسویں حصے سے بڑا نہیں ہونا چاہیے۔

$$(OS < \frac{l}{50})$$

پڑتال کریں کہ آیا تمام نتائج اس اصول کے مطابق ہیں؟ اور کیا اس طریقے سے تمام سلامیاں خراوی جاسکتی ہیں؟

تحمیب ڈرلنگ

(Drilling calculations)

24.1 — رفتار کٹائی، سپنڈل کی رفتار:

ڈرلنگ کے لیے رفتار کٹائی وہ رفتار ہوتی ہے جو برے کے کٹائی کی دھار (Cutting edge) کی تحییلی رفتار ہو۔

- اس کو میٹر فی منٹ (m/min) میں لکھتے ہیں اور اس کا مخفف "CS" ہے۔
- سپنڈل کی رفتار وہ رفتار ہوتی ہے، جس پر ڈرلنگ مشین کی سپنڈل گھومتی ہے۔
- اس کو چکر فی منٹ (Rpm) میں ظاہر کرتے ہیں اور اس کا مخفف "n" ہے۔
- اس کو باسی طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں، جس طرح خزانے کے لیے معلوم کرتے ہیں۔

قارمولے:

$$\text{رفتار کٹائی (CS)} = \frac{\text{سپنڈل کی رفتار (n)} \times \pi \times \text{برے کا قطر (d)}}{1000}$$

یا

$$\text{CS (m/min)} = \frac{d(\text{mm}) \times \pi \times n(\text{Rpm})}{1000}$$

$$\text{سپنڈل کی رفتار (n)} = \frac{1000 \times \text{رفتار کٹائی (CS)}}{\pi \times \text{برے کا قطر (d)}}$$

یا

$$n(\text{Rpm}) = \frac{\text{CS (m/min)} \times 1000}{d(\text{mm}) \times \pi}$$

جدول:

تجربات سے معلوم کیا گیا ہے کہ مختلف میٹریل کے لیے مندرجہ ذیل رفتار کٹائی موزوں ہوتی ہے،

جبکہ ہائی سپیڈ سٹیل کا براہ استعمال کیا جائے۔

| میشینل، جس میں سوراخ کرنا ہو | دقتار کمائی (m/min) |
|------------------------------|---------------------|
| کاسٹ آئرن (درمیانہ سخت) | 15 |
| کاسٹ آئرن (سخت) | 12 تا 9 |
| ہائیڈ سٹیل (ST 60 تک) | 18 تا 15 |
| ٹول سٹیل | 12 تا 9 |
| پیسٹل | 40 تا 30 |
| کاشی | 12 تا 30 |
| ایو سیسٹیم | 160 تا 140 |

سپینڈل کی دقتار کے لیے مشین پر چسپاں جدول :

ڈرلنگ مشین کی ساخت (تسبب غفلت) کے مطابق ہر مشین کے سپینڈل کی دقتاروں کے محدود مدارج ہوتے ہیں۔

ایک پلیٹ جس پر یہ مدارج لکھے ہوتے ہیں، ڈرلنگ مشین پر چسپاں کر دی جاتی ہے اور ساتھ ہی ہدایت بھی لکھ دی جاتی ہے کہ اس مشین کو کس طرح ان مدارج پر سیٹ کرنا ہوتا ہے۔

مثال :

کاسٹ آئرن GG 18 کے ہارڈنگ میں 20 ملی میٹر قطر کے بڑے سے سوراخ کرنا ہے۔ جدول سے دقتار کئی معلوم کریں اور سپینڈل کی دقتار کا حساب کریں، نیز بتائیں کہ مشین کو کون سی سپینڈل کی دقتار پر سیٹ کریں گے، جبکہ مشین پر مندرجہ ذیل سپینڈل کی دقتاروں کے مدارج ہیں۔

47.5 - 75 - 118 - 190 - 300 - 475 - 602 - 865

حل :

(a) CS = 15 m/min (جدول سے)

(b) $n = \frac{CS \times 1000}{d \times \pi} = \frac{15 \times 1000}{20 \times 3.14} = 238.85 \text{ Rpm.}$

مشین پر لگے ہوئے سپینڈل کی دقتاروں کے مدارجی جدول کے مطابق مشین کو 190 Rpm پر سیٹ کریں گے۔

24.2 — فیڈ (Feed)

سپنڈل کے ایک چکر کے دوران جاب کے اندر برسے کی دھنسنے کی مقدار کو "فیڈ" کہتے ہیں۔
اس کو ملی میٹر فی چکر (mm / rev) میں ظاہر کرتے ہیں۔

جدول :

تجربات کی بنا پر مختلف میٹریوں میں ہائی سپیڈ سٹیل کے مختلف قطر والے برسوں سے سوراخ کھرنے کے لیے مندرجہ ذیل جدول میں موٹوں فیڈز تجویز کی گئی ہیں :-

| ہائی سپیڈ سٹیل کے برسوں کے قطر ملی میٹر میں | | | | | | | | ٹیسٹ میٹریل |
|---|----|----|----|------------------|---|---|-----|----------------|
| 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 3 | 1.5 | |
| 0.4 ملی میٹر تک | | | | 0.1 ملی میٹر تک | | | | ہائی سپیڈ سٹیل |
| 0.3 ملی میٹر تک | | | | 0.1 ملی میٹر تک | | | | ٹول سٹیل |
| 0.4 ملی میٹر تک | | | | 0.15 ملی میٹر تک | | | | کاسٹ آئرن |
| 0.4 ملی میٹر تک | | | | 0.2 ملی میٹر تک | | | | ایلو مینیم |
| 0.4 ملی میٹر تک | | | | 0.1 ملی میٹر تک | | | | سٹیل |
| 0.5 ملی میٹر تک | | | | 0.1 ملی میٹر تک | | | | کالسی |

مثال :

اگر ٹول سٹیل کی جاب میں 10 ملی میٹر قطر کا سوراخ کرنا درکار ہو تو موٹوں فیڈ معلوم کریں۔

حل :

جدول سے 0.3 ملی میٹر فی چکر کی فیڈ موٹوں ہوگی۔

24.3 — ٹول کی مسافت کی شرح (Rate of tool travel) :

ٹول کی مسافت کی شرح وہ فاصلہ ہے جو برما ایک منٹ میں جاب کے اندر دھنستا ہے۔
اس کو ملی میٹر فی منٹ (mm/min) میں ظاہر کرتے ہیں اور اس کا مختص "TT" ہے۔

فارمولا :

$$TT \text{ (mm/min)} = s \text{ (mm/rev)} \times n \text{ (Rpm)}$$

مثال:

فولاد کی پٹی "ST 37" میں 16 ملی میٹر قطر کا سوراخ کرنے کے لیے ڈرلنگ مشین کو سیٹ کرنا ہے۔
مندرجہ ذیل معلوم کریں:-

- (a) جدول سے رفتار کٹائی (CS) -
 (b) جدول سے فیڈ (s) -
 (c) سپنڈل کی رفتار (n) -
 (d) مشین پر چسپاں جدول سے سپنڈل کی اصل رفتار (n) معلوم کریں، جبکہ مندرجہ ذیل
 مدارج ہوں -

35.5 - 62 - 128 - 212 - 308 - 426 - 539 - 680 - 796 - 938 - 1150

(e) ٹول کی ساخت کی شرح -

حل:

a) CS = 18 m/min

(جدول سے)

b) s = 0.2 mm/

(جدول سے)

c) $n = \frac{18 \text{ m/min} \times 1000}{16 \text{ mm} \times 3.14} = 358.3 \text{ Rpm}$

d) $n = 308 \text{ Rpm}$

(مشین پر چسپاں جدول سے)

e) $TT = s \times n = 0.2 \text{ mm} \times 308 \text{ Rpm}$

= 61.6 mm/min

24.4 — مشیننگ کے لیے درکار وقت: (machining time)


کسی جاب میں سوراخ کرنے کے لیے درکار وقت کو مشیننگ کا وقت کہتے ہیں۔ اس کو ٹائمز میں لکھتے ہیں اور اس کا مختلف 't_m' ہے۔

فارمولا:

مشیننگ کا وقت (t_m) = $\frac{\text{سوراخ کرنے کی لمبائی (کٹائی کی لمبائی) (L)}}{\text{فیڈ فی منٹ (ٹول کی مسافت کی شرح) (s)}}$

یا

$$t_m (\text{min}) = \frac{L (\text{mm})}{s (\text{mm}) \times n (\text{Rpm})}$$

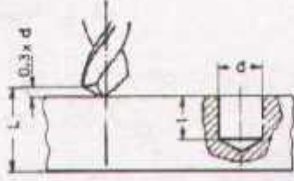

شکل 24.01

نوٹ: سوراخ کرنے کی لمبائی 'L' میں شروع
کی گنجائش 'la' بھی شامل ہوتی ہے۔
شروع کی گنجائش عموماً $0.3 \times d$ ہوتی
ہے۔ (شکل 24.01)

مثال a :

اگر برسے کا قطر 18 ملی میٹر ہو، تو شروع کی گنجائش معلوم کریں۔
معلوم :

$$d = 18 \text{ mm}$$

حل :

$$la = 0.3 \times d = 0.3 \times 18 \text{ mm} = 5.4 \text{ mm}$$

مثال b :

25 ملی میٹر موٹی پلیٹ میں 20 ملی میٹر قطر کا سوراخ کرنا ہے۔ سوراخ کرنے کی لمبائی معلوم کریں۔
معلوم :

$$d = 20 \text{ mm} \quad l = 25 \text{ mm}$$

حل :

$$L = l + la = 25 \text{ mm} + 0.3 \times 20 \text{ mm} \\ = 31 \text{ mm}$$

مثال c :

30 ملی میٹر موٹی ST 50 سٹیل کے ڈھکنے میں 22 ملی میٹر قطر کے تین سوراخ کرنے ہیں۔
(شکل 24.02) - سوراخ کرنے کی کل لمبائی معلوم کریں۔
معلوم :

$$d = 22 \text{ mm} \quad l = 30 \text{ mm}$$


$$L = 3 \times L$$

$$L = 30 \text{ mm} + 0.3 \times 22 \text{ mm} = 36.6 \text{ mm}$$

$$L = 3 \times 36.6 \text{ mm}$$

$$= 109.8 \text{ mm}$$

حل :

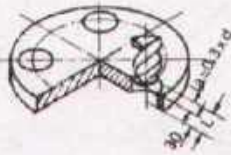

شکل 24.02

مثال d :

اوپر والی مثال c میں شیپل کے ڈھکنے میں سوراخ کرنے کے لیے مشیننگ کا وقت معلوم کریں۔

(a) - رفتار کٹائی (CS) جدول سے : $CS = 17 \text{ mm/min}$

(b) - فیڈ (s) جدول سے : $s = 0.2 \text{ mm/rev}$

(c) - سوراخ کرنے کی لمبائی (L) $L = 109.8 \text{ mm}$

(d) - سپنڈل کی رفتار (n) مثال c سے - $n = \frac{CS \times 1000}{d \times \pi}$

$$= \frac{17 \times 1000}{22 \times 3.14} = 246 \text{ Rpm}$$

(e) - ٹول کی مسافت کی شرح (TT) : $TT = s \times n$

$$= 0.2 \times 246 = 49.2 \text{ mm/min}$$

(f) - مشیننگ کا وقت (t_m) : $t_m = \frac{L}{TT}$

$$= \frac{109.8 \text{ mm}}{49.2 \text{ mm/min}} = 2.23 \text{ min}$$

24.5 — کل وقت (Total time)

کسی جاب کو مکمل کرنے کے لیے جو وقت درکار ہوتا ہے، اسے کل وقت (T) کہتے ہیں۔ کل وقت کا انحصار مختلف عناصر پر ہوتا ہے، جن کا نہ صرف مجموعی طور پر تجزیہ پر بلکہ تجربات، ٹول کی کیفیت اور فیس کٹری کے نظام پر بھی انحصار ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل خاکے میں مختلف عناصر دکھلائے گئے ہیں :-


مشیننگ کا وقت ' t_m '
یعنی مشین کو سیٹ کرنا اور
ڈرائنگ پٹرنے کا وقت


مشیننگ کا وقت ' t_m '
یعنی کٹائی کا وقت (actual cutting time)

امدادی وقت ' t_a '
(auxiliary time)

یعنی ٹولپے، جاسچھ اور جاب
کو پکڑنے کا وقت

دیرری کا وقت ' t_d '
یعنی آرام کرنے اور ٹولز وغیرہ
تیار ہونے کا وقت

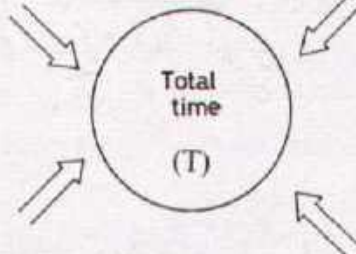

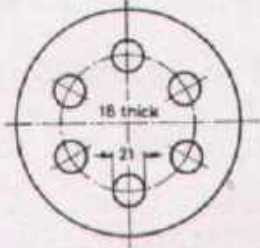

شکل 24.03

مثال:

شکل 24.03 کے مطابق کاسٹ آئرن کے آکٹو فلیمجز میں سوراخ کرنے کے لیے کل وقت معلوم کریں، جبکہ: سیٹنگ کا وقت (t_s) 10 منٹ؛ اور امدادی وقت (t_{au}) 2 منٹ فی فلیمج اور دیری کا وقت (t_d) مشیننگ کے وقت کا 15 فی صد ہو۔
مشین پر رفتاروں کے مدارج کا جدول:

22.5 - 44 - 83 - 185 - 292 - 405 - 625

نوٹ: بہتر دستی حاصل کرنے کے لیے پہلے 5 ملی میٹر قطر کے سوراخ کیے جائیں گے۔

حل:

$$C = 15 \text{ mm/min}$$

$$S = 0.15 \text{ mm/rev}$$

$$\dot{S} = 0.2 \text{ mm/rev}$$

$$L_1 = 18 + 0.3d$$

$$= 18 + 0.3 \times 5$$

$$= 18 + 1.5$$

$$= 19.5$$

$$L_1 = 19.5 \times 6 = 117 \text{ mm}$$

$$n_1 = \frac{CS \times 1000}{d \times \pi} = \frac{15 \times 1000}{5 \times 3.14} = 955 \text{ RPM}$$

$$n_1 = 625 \text{ RPM}$$

$$t_{m1} = \frac{L_1}{S \times n_1} = \frac{117}{0.15 \times 625}$$

$$= 1.25 \text{ min}$$

$$L_2 = 18 + 0.3d$$

$$= 18 + 0.3 \times 21$$

$$= 18 + 6.3$$

$$= 24.3 \text{ mm}$$

$$L_2 = 24.3 \times 6 = 145.8 \text{ mm}$$

$$n_2 = \frac{CS \times 1000}{d \times \pi} = \frac{15 \times 1000}{21 \times 3.14} = 227 \text{ RPM}$$

$$n_2 = 185 \text{ RPM}$$

(a) درجہ اول (CS) جدول سے
(b) فیڈ (S) برائے 5 ملی میٹر قطر جدول سے
(c) فیڈ (S) برائے 21 ملی میٹر قطر جدول سے
(d) 5 ملی میٹر قطر کا ایک سوراخ کرنے کی لمبائی (L₁)

(e) 5 ملی میٹر قطر کے سوراخ کرنے کی لمبائی (L₁)
(f) سپنڈل کے چکر فی منٹ (n₁) برائے 5 ملی میٹر قطر
(g) مشین پر چپاں رفتاروں کے مدارج کے جدول سے مطابق چکر فی منٹ (n₁) برائے سوراخ 5 ملی میٹر قطر
(h) مشنگ کا وقت برائے 5 ملی میٹر قطر (t_{m1})

(d₂) 21 ملی میٹر قطر کا ایک سوراخ کرنے کی لمبائی (L₂)

(e₂) 21 ملی میٹر قطر کے سوراخ کرنے کی لمبائی (L₂)

(f₂) سپنڈل کے چکر فی منٹ (n₂) برائے 21 ملی میٹر قطر

(g₂) مشین پر چپاں رفتاروں کے مدارج کے جدول سے مطابق چکر فی منٹ (n₂) برائے سوراخ 21 ملی میٹر قطر

3- ٹول کی مسافت کی شرح معلوم کریں جبکہ :

- (a) فیڈ 0.1 ملی میٹر فی چکر اور سپینڈل کی رفتار 276 چکر فی منٹ ہو۔
 (b) فیڈ 0.15 ملی میٹر فی چکر اور رفتار کٹائی 24 میٹر فی منٹ اور جاب کا قطر 30 ملی میٹر ہو۔
 4- مندرجہ ذیل جدول میں دی گئیں قدروں کے مطابق سوراخ کرنے کا وقت معلوم کریں :-

| No. | a | b | c | d | |
|-----------|------|------|-----|-----|--------|
| L (total) | 96 | 36 | 120 | 225 | mm |
| n. | 660 | 1200 | 100 | 90 | Rpm. |
| s | 0.16 | 0.15 | 0.5 | 0.4 | mm/rev |
| t_m | | | | | min |

5- شکل 24.04 میں دکھائے گئے ٹیشن کے لیے مندرجہ ذیل معلوم کریں :-

(a) نمرانے کے لیے مشیننگ کا وقت -

نوٹ : عمدہ ختمی سطح حاصل کرنے کے لیے

دو کٹ درکار ہوں گے -


(b) برے سے سوراخ کرنے کے لیے مشیننگ کا وقت -

(عمدہ ختمی سطح) ڈیل کا قطر 30 ملی میٹر، عرض ایک کٹ

(c) کل وقت جبکہ سوراخ کرنے اور نمرانے کے

لیے صرف مشیننگ کا وقت 8 منٹ ہو -

جبکہ نمرانے کے لیے :

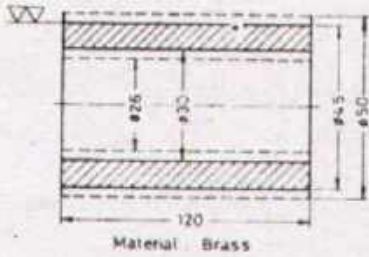

شکل 24.04

$$l_a - l_u = 5 \text{ mm} ; s \nabla = 0.2 \text{ mm/rev.}$$

$$s \nabla \nabla = 0.12 \text{ mm/rev.}$$

$$CS = 40/60 \text{ m/min.}$$

تخمیب ملنگ

(Milling calculations) سپنڈل کی رفتار

25.1 ملنگ کے لیے سپنڈل کی رفتار وہ رفتار ہوتی ہے جس پر ملنگ مشین کی سپنڈل فی منٹ گھومتی ہے۔ اس کو چکر فی منٹ (Rpm) میں لکھتے ہیں اور مختصراً "n" ہوتا ہے۔

فارمولا : سپنڈل کی رفتار = $\frac{1000 \times (CS)}{\pi \times (d)}$ کٹائی کی رفتار / کٹر کا قطر

$$n \text{ (Rpm)} = \frac{CS \text{ (m/min)} \times 1000}{d \text{ (mm)} \times \pi}$$

مثال : کٹر کا قطر 80 ملی میٹر ہے۔ سپنڈل کی رفتار معلوم کریں جبکہ کٹائی کی رفتار 20 میٹر فی منٹ سے زیادہ تیز مشین پر چپاں رفتاروں کا جدول :
16 - 34 - 70 - 155 - 280 - 320
معلوم :
حل :

$$n = \frac{CS \times 1000}{d \times \pi} = \frac{20 \times 1000}{80 \times 3.14} = 79.5 \text{ Rpm}$$

مشین پر چپاں جدول کے مطابق مشین کو 70 چکر فی منٹ کی رفتار (n) پر سیٹ کیا جائے گا۔
لہذا n = 70 Rpm

25.2 رفتار کٹائی اور فیڈ برائے ملنگ کٹرز :

ملنگ کٹر کی رفتار کٹائی وہ رفتار ہوتی ہے جو کٹر کو فیڈ سے فاصلہ طے کرتا ہے۔ اس کو میٹر فی منٹ (m/min) میں لکھتے ہیں اور اس کا مختصراً "CS" ہے۔

فارمولا : رفتار کٹائی (CS) = $\frac{\pi \times (d) \times \text{سپنڈل کی رفتار (n)}}{1000}$

$$CS \text{ (m/min)} = \frac{d \text{ (mm)} \times \pi \times n \text{ (Rpm)}}{1000}$$

وہ رفتار جس پر باب کٹر سے گزرتی ہے، کو فیڈ کی شرح کہتے ہیں۔ ملنگ میں فیڈ کو دو طریقوں سے ظاہر کرتے ہیں۔ اول ملی میٹر فی چکر (mm/rev) اور دوم ملی میٹر فی دہانہ (mm/tooth) بہر حال عام طور پر اصطلاح "فیڈ" بھی ویسے ہی استعمال ہوتی ہے، جیسے اصطلاح "فیڈ کی شرح" اور "ٹول کی مسافت کی شرح"۔ جیسا کہ یہ ملی میٹر فی منٹ (mm/min) میں لکھی جاتی ہیں۔ اس طریقے سے ملنگ کی فیڈ ظاہر کرتے ہیں اور اس کا مختصراً "s" ہے۔

مسئله: فیڈ (فیڈ کی شرح) معلوم کریں جبکہ جناب کے اوپر کٹر 0.15 ملی میٹر فی چکر فاصلہ طے کرے اور 76 چکر فی منٹ پر گھومے۔

حل:

$$\text{feed (rate of feed)} = 0.15 \text{ mm/rev.} \times 76 \text{ Rpm}$$

$$= 11.4 \text{ mm/min}$$

جدول (رفتار کٹائی اور فیڈ)

کٹر کی شکل، کٹر کی قسم اور مطلوبہ سطحی معیار کے مطابق مندرجہ ذیل کٹائی کی رفتاریں اور فیڈس موزوں ہوتی ہیں۔ جبکہ کٹر کا میٹرل ہائی سپیڈ سٹیل (HSS) ہو۔

| کٹانے والے میٹرل | | | | رفتار کٹائی CS (m/min) شرح فیڈ s (mm min) | سطحی معیار | کٹر کی قسم |
|----------------------|----------|--------------|----------------------|--|---------------|------------|
| پیمینٹل کاسٹ آئرن | ٹول سٹیل | ہائیڈرو سٹیل | پیمینٹل کاسٹ آئرن | | | |
| 60—45 | 18—15 | 14—10 | 22—18 | CS | ▽▽ | A |
| 75—50 | 50—30 | 20—10 | 45—25 | s | | |
| 40—30 | 12—10 | 10—8 | 14—12 | CS | ▽ | B |
| 120—80 | 90—60 | 30—20 | 75—40 | s | | |
| 60—40 | 18—14 | 14—10 | 22—18 | CS | ▽▽ | C |
| 160—100 | 90—70 | 45—35 | 90—60 | s | | |
| 50—35 | 12—10 | 10—8 | 14—12 | CS | ▽ | D |
| 150—100 | 100—70 | 35—25 | 80—60 | s | | |
| 60—50 | 18—16 | 14—12 | 22—20 | CS | ▽▽ | E |
| 150—100 | 90—70 | 40—30 | 85—60 | s | | |
| 40—30 | 12—10 | 10—8 | 14—12 | CS | ▽ | F |
| 140—90 | 80—60 | 35—25 | 80—60 | s | | |
| 80—60 | 25—20 | 20—16 | 30—25 | CS | ▽▽ | G |
| 160—100 | 80—50 | 35—22 | 70—50 | s | | |
| 60—45 | 18—12 | 12—10 | 20—15 | CS | ▽ | H |
| 120—100 | 60—50 | 25—18 | 60—40 | s | | |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| (Plain straight toothed cutter) | A سادہ سپیدھے دندانوں والا کٹر |
| (Plain milling helical cutter) | B سادہ بل دار دندانوں والا کٹر |
| (Multiple flute end mill) | C متعدد چھترائیوں والا اینڈ میل |
| (Plain milling slitting saw) | D دھات کاٹنے والی سلٹنگ آرمی |


مثال a :

کاسٹ آئرن GG 25 کی برقی ٹیٹی چاب کو دھات کاٹنے والی سلٹنگ آرمی سے کاٹنا ہے۔ عمدہ ختمی سطح کے لیے رفتار کٹائی اور فیڈ کیا ہوگی؟
حل : جدول سے :

$$CS = 22 \text{ m/min} ; s' = 60 \text{ mm/min}$$

مثال b :

شکل 25.01 میں دکھائی گئی چاب کی ٹانگ کرنے کے لیے پینڈل کی رفتار معلوم کریں جبکہ ٹانگ کٹر کا قطر 80 ملی میٹر ہو۔
حل :

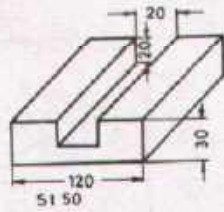

شکل 25.01

(a) type of cutter : plain milling cutter

(b) $CS(\nabla) = 13 \text{ m/min}$ (from table)

(c) $CS(\nabla\nabla) = 20 \text{ m/min}$ (from table)

$$(d) \quad n(\nabla) = \frac{CS \times 1000}{d \times \pi} = \frac{13 \times 1000}{80 \times 3.14} = 51.7 \text{ Rpm}$$


$$(e) \quad n(\nabla\nabla) = \frac{CS \times 1000}{d \times \pi} = \frac{20 \times 1000}{80 \times 3.14} = 79.4 \text{ Rpm}$$

مشق 25

1- جاب کو ملنگ کرنے کے لیے مندرجہ ذیل جدول میں نامعلوم قدریں لکھیں :-

| جاب کا میٹر سٹیل | مائیڈ سٹیل | پیتل | ٹول سٹیل |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|
| کٹر کی قسم | سادہ سیدھے دندانوں والا کٹر | دھات کاٹنے والی آری | متعدد چھتروں والا اینڈر مل |
| جاب کا سطحی معیار | ▽▽ | ▽ | ▽▽ |
| رفقار کٹائی: میٹر فی منٹ | | | |
| فیڈ: ملی میٹر فی منٹ | | | |

2- شکل 25.02 میں دکھلائی گئی مانند سٹیل کی جاب کی ملنگ کے لیے:

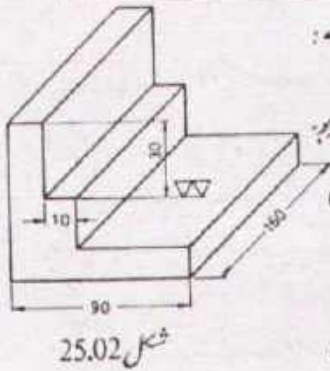

- (a) کون سی قسم کا کٹر موزوں ہوگا؟
 (b) جدول سے کٹائی معلوم کریں اور سپنڈل کی رفتار معلوم کریں کہ کٹر کا قطر 2 ملی میٹر ہو۔
 (c) مشین پر چسپاں مندرجہ ذیل رفتاروں کے جدول کے مطابق مشین کی سپنڈل کی حقیقی رفتار معلوم کریں:-

14 - 26 - 42 - 68 - 94 - 155 - 270

- (d) مشین پر سیٹ کی جانے والی سپنڈل کی حقیقی رفتار کے مطابق رفتار کٹائی معلوم کریں۔

3- سادہ بل دار کٹر (plain helical cutter) 100 ملی میٹر قطر سے مائیڈ سٹیل کی 80 ملی میٹر موٹی اور 60 ملی میٹر لمبی پلیٹ کی 74 ملی میٹر تک ملنگ کرنے سے سلی میٹر عمدہ ختمی مطلوب ہے معلوم کریں۔

- (a) کٹ کی تعداد جبکہ کٹر درمی کٹائی کے لیے زیادہ سے زیادہ 6 ملی میٹر کٹ کی گہرائی اور عمدہ ختمی کٹائی کے لیے 1 ملی میٹر کٹ کی گہرائی ہو۔
 (b) دونوں عمل کٹر درمی اور عمدہ کٹائی کے لیے کٹائی کی رفتاریں۔
 (c) دونوں عمل کے لیے فیڈ کی شرح۔
 (d) دونوں عمل کے لیے سپنڈل کی رفتاریں۔
 (e) سپنڈل کی حقیقی رفتاریں جو کہ مشین پر سیٹ کی جائیں گی، جبکہ مشین پر رفتاروں کا جدول درج ذیل ہے:

20 - 45 - 65 - 90 - 160 - 220 - 340


- (f) کٹ کی لمبائی جبکہ ملنگ کے شروع اور بعد کی گہرائیوں دونوں اکھٹی کر کے قطر کے آدھے کے برابر ہوں۔

تجیدب انڈیکسنگ (Indexing calculation)

کسی جاب کے محیط یا بیرونی گھیر کو مطلوبہ فاصلوں یا زاویاتی حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے انڈیکسنگ کا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔
انڈیکسنگ کا عمل تقسیم کار ہیڈ (انڈیکسنگ ہیڈ) سے سرانجام دیتے ہیں۔
تقسیم کار ہیڈ کی ساخت بنیادی طور پر ورم ڈرائیو پر مشتمل ہوتی ہے۔

26.1 — ورم ڈرائیو (worm drive):

اصطلاحات اور تعریضیں: (شکل 26.01)

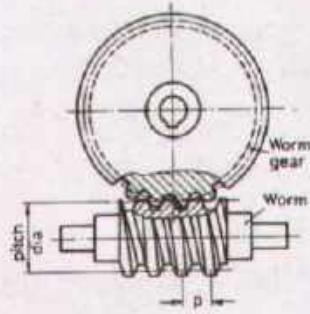

شکل 26.01

ورم (worm):

ورم ایک قسم کا سلنڈر ہوتا ہے، جس پر ایک چوڑیوں کی طرح دندانے ہوتے ہیں۔

پہچ:

ورم پر ایک دندانے کے مرکز سے دوسرے متصل دندانے کے مرکز تک فاصلے کو ورم کی پہچ کہتے ہیں۔

لیڈ (lead):

ایک چکر میں ورم کی چوڑی جو محوری فاصلہ طے کرتی ہے اس کو ورم کی لیڈ کہتے ہیں۔

اکہری چوڑی والے ورم (single start worm) میں پہچ اور لیڈ یکساں ہوتی ہیں۔ دوسری چوڑی والے ورم (double start worm) میں لیڈ پہچ سے دوگنا ہوتی ہے اور اسی طرح۔

پہچ اور لیڈ:

ورم پر ماڈیول چوڑیاں ہوتی ہیں۔ یعنی ان کی پہچ بھی اسی طریقے سے معلوم کرتے ہیں، جس طرح ماڈیول گریوں کی۔ (دیکھیے باب 21)

فارمولا 1:

پہچ (p) = ماڈیول (m) × π یعنی

$$p = m \times \pi$$

اکہری چوڑی والے ورم میں لیڈ اور پیچ یکساں ہوتی ہیں -
 متعدد چوڑی والے ورم میں لیڈ پیچ کے اضعااف کے برابر ہوتی ہے -
فارمولہ 2 :

$$\text{لیڈ} = \text{پیچ} \times \text{چوڑیوں کے آغاز کی تعداد (z)}$$

یعنی

$$\text{lead} = m \times \pi \times z = p \times z$$

مثال :

ماڈیول 5 والے ورم کی لیڈ معلوم کریں جبکہ

(a) اکہری چوڑی والا ورم ہو -

(b) دوہری چوڑی (چوڑیوں کے آغاز کی تعداد 2) والا ورم ہو -

حل :

$$(a) \text{ lead} = \text{pitch} = m \times \pi = 5 \text{ mm} \times 3.14 = 15.7 \text{ mm}$$

$$(b) \text{ lead} = \text{pitch} \times \text{No. of starts} \\ = 15.7 \times 2 = 31.4 \text{ mm}$$

ورم کی Advance معلوم کرنے کے لیے ورم کے پیکروں کی تعداد کو لیڈ سے ضرب دے دیتے ہیں -

فارمولہ 3 :

$$\text{ایڈوانس} = \text{لیڈ} \times \text{ورم کے پیکروں کی تعداد (n)}$$

$$\text{Advance} = \text{lead} \times n$$

یا

مثال :

4 ماڈیول اور چوڑیوں کے تین آغاز والے ورم کی ایڈوانس معلوم کریں، جبکہ ورم نے پانچ پیکر

مکمل کیے ہوں -

معلوم :

$$m = 4 \text{ mm} ; z = 3 \text{ starts} ; n = 5 \text{ revs.}$$

$$\text{lead} = p \times z = m \times \pi \times z$$

$$= 4 \times 3.14 \times 3 = 37.68 \text{ mm}$$

$$\text{advance} = \text{lead} \times n = 37.68 \text{ mm} \times 5 = 188.4 \text{ mm}$$

حل :

چکر فی منٹ اور نسبت رفتار (Rpm and Speed Ratio) :

اگر اکہری چوڑی والا ورم ایک پیکر کاٹے تو سٹرنے والی ورم گرامی ایک دندلے کے برابر حرکت کرے گی -
 اگر دوہری چوڑی والا ورم ایک پیکر کاٹے تو سٹرنے والی ورم گرامی دو دندلے کے برابر حرکت کرے گی -

نتیجہ: ورم پر چوڑیوں کے آغاز کی تعداد ورم گزاری پر دندانوں کے مطابق ہوتے ہیں۔
چیکر فی منٹ اور نسبت رفتار کا حساب کرنے کے لیے ورم پر چوڑیوں کے آغاز کی تعداد اور منٹے والی
ورم گزاری پر دندانوں کی تعداد میں تعلق ہوتا ہے۔

چونکہ ورم ڈرائیو میں ورم پیلانے والا حصہ ہوتا ہے، اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ:

فارمولہ 4:

$$\begin{aligned} & \text{ورم پر چوڑیوں کے آغاز کی تعداد (z)} \times \text{چیکر فی منٹ (n}_1\text{)} \\ & \text{ورم گزاری پر دندانوں کی تعداد (T)} \times \text{چیکر فی منٹ (n}_2\text{)} \end{aligned}$$

$$z \times n_1 = T \times n_2$$

مثال a:

ورم گزاری کے چیکر فی منٹ معلوم کریں، جبکہ ورم گزاری پر 20 دندانے ہوں اور اکری چوڑی والا ورم 120
چیکر فی منٹ پر گھومے۔

$$T = 20 \quad z = 1 \quad n_1 = 120 \text{ Rpm}$$

$$z \times n_1 = T \times n_2$$

$$n_2 = \frac{z \times n_1}{T} = \frac{1 \times 120 \text{ Rpm}}{20} = 6 \text{ Rpm}$$

مثال b:

دوہری چوڑی (چوڑیوں کے آغاز کی تعداد 2) والے ورم کے چیکر فی منٹ معلوم کریں، جبکہ ورم گزاری
پر دندانوں کی تعداد 30 اور چیکر فی منٹ 8 ہوں۔

$$z = 2 \quad T = 30 \quad n_2 = 8 \text{ Rpm}$$

$$z \times n_1 = T \times n_2$$

$$n_1 = \frac{T \times n_2}{z} = \frac{30 \times 8 \text{ Rpm}}{2} = 120 \text{ Rpm}$$

ورم اور ورم گزاری میں نسبت رفتار مندرجہ فارمولے سے معلوم کر سکتے ہیں۔

فارمولہ 5:

$$\frac{\text{ورم کے چیکر فی منٹ (n}_1\text{)}}{\text{ورم گزاری کے چیکر فی منٹ (n}_2\text{)}} = \text{نسبت رفتار (i)}$$

$$i = \frac{n_1}{n_2}$$

یا

مثال a :

ورم ڈرائیو کی نسبت رفتار معلوم کریں، جبکہ ورم 40 چکر فی منٹ پر گھومتا ہو اور ورم گرائی 2 چکر فی منٹ پر۔

$$n_1 = 40 \text{ Rpm}, n_2 = 2 \text{ Rpm}$$

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{40 \text{ Rpm}}{2 \text{ Rpm}} = \frac{20}{1} = 20:1$$

معلوم :
حل :

مثال b :

ورم ڈرائیو کی نسبت رفتار معلوم کریں جبکہ دوہری چوڑی والا ورم 60 چکر فی منٹ پر 30 دندانوں والی ورم گرائی کو چلائے۔

$$z = 2 \quad n_1 = 60 \text{ Rpm} \quad T = 30$$

معلوم :
حل : پہلے ورم گرائی کے چکروں کی تعداد (n₂) معلوم کریں۔ پھر نسبت رفتار (i)

$$z \times n_1 = T \times n_2$$

$$n_2 = \frac{z \times n_1}{T} = \frac{2 \times 60 \text{ Rpm}}{30} = 4 \text{ Rpm}$$

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{60}{4} = \frac{15}{1} = 15:1$$

26.2 - ورم گیئرنگ برائے انڈیکسنگ :

(Worm gearing for indexing)

شکل 26.02 میں ورم گیئرنگ اور انڈیکسنگ کی میکینکی دکھائی گئی ہے۔

اصطلاحات :

(a) انڈیکسنگ سپنڈل۔


(b) ورم گرائی۔

(c) ورم۔

(d) انڈیکس پلیٹ۔

(e) انڈیکس کریک (سپنڈل)۔

(f) انڈیکس پلیٹ برائے براہ راست انڈیکسنگ۔

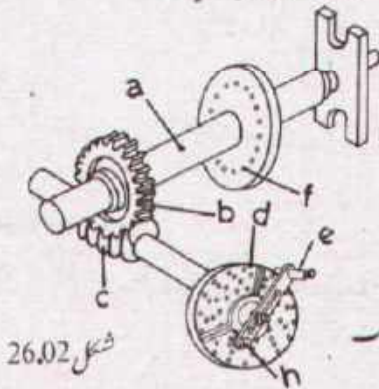

شکل 26.02

انڈیکسنگ کے لیے نسبت رفتار (i) عموماً 1:40 ہوتی ہے۔ انڈیکس کریک یا سپنڈل کے چکروں کی تعداد کا حساب مندرجہ ذیل فارمولے سے کر سکتے ہیں :-

فارمولہ 6 :

$$\frac{\text{نسبت رفتار (i)}}{\text{مطلوبہ حصوں کی تعداد (N)}} = (n_c) \text{ انڈیکس ہینڈل کے چکروں کی تعداد}$$

$$n_c = \frac{i}{N} = \frac{40}{5} \quad \text{یا}$$

مثال : ایک جاب کو پانچ حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے انڈیکس ہینڈل کے چکر معلوم کریں۔

حل :

$$n_c = \frac{40}{N} = \frac{40}{5} = 8 \text{ turns of the index crank}$$

26.3 — براہ راست انڈیکسنگ : (Direct Indexing)

براہ راست انڈیکسنگ کو ریپڈ انڈیکسنگ (Rapid Indexing) بھی کہتے ہیں۔ براہ راست انڈیکسنگ

میں ورم ڈرائیو کو منقطع کر دیا جاتا ہے اور صرف انڈیکس پلیٹ برائے براہ راست انڈیکسنگ (f)

(شکل 26.02) استعمال کرتے ہیں۔ اس انڈیکس پلیٹ پر 24 سوراخ برابر فاصلوں پر ہوتے

ہیں اور ایک انڈیکس پن سے اس کا رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔

اس انڈیکس پلیٹ پر جتنے سوراخ چھوڑ کر پن کو سیٹ کرنا ہو، ان کی تعداد معلوم کرنے کے لیے

24 کو مطلوبہ حصوں کی تعداد سے تقسیم کرتے ہیں۔

فارمولہ 7 :

$$\frac{24}{\text{مطلوبہ حصوں کی تعداد}} = (n_o) \text{ چھوڑنے والے سوراخوں کی تعداد}$$

$$n_o = \frac{24}{N} \quad \text{یا}$$

مثال : براہ راست انڈیکسنگ میں چھ پہلو والی جاب کے لیے چھوڑنے والے سوراخوں کی تعداد

(n_o) معلوم کریں

$$n_o = \frac{24}{N} = \frac{24}{6} = 4$$

حل :

نوٹ : اس طریقے کے ذریعے محدود تعداد میں جاؤں کی انڈیکسنگ کی جاسکتی ہے۔ مثلاً :

$$\frac{24}{24}, \frac{24}{12}, \frac{24}{8}, \frac{24}{6}, \frac{24}{4}, \frac{24}{3}, \frac{24}{2}$$

26.4 — سادہ انڈیکسنگ : (Simple indexing)

سادہ انڈیکسنگ (یعنی بالواسطہ یا پلین انڈیکسنگ) کا طریقہ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کہ

وائرے کو براہ راست انڈیکسنگ کے طریقے سے تقسیم ہونے والے حصوں کے علاوہ تقسیم کرنا درکار ہو۔ اس طریقے میں ورم ڈرائیو کا استعمال ہوتا ہے۔ اس طریقے میں دو ممکنات طریقوں سے تقسیم کر سکتے ہیں:-

A- جب مطلوبہ حصوں کی تعداد نسبت رفتار (40) کو برابر حصوں میں تقسیم کر دے۔


فناں 8 :

$$\frac{\text{انڈیکسنگ ہینڈل کے چکروں کی تعداد (n_c)}}{\text{مطلوبہ حصوں کی تعداد (N)}} = \text{نسبت رفتار (40)}$$

$$n_c = \frac{40}{N}$$

B- جب مطلوبہ حصوں کی تعداد نسبت رفتار کو برابر حصوں میں تقسیم نہ کرے۔ اس صورت میں انڈیکسنگ ہینڈل کو چکر کی کسر کے برابر چلاتے ہیں۔ یہ انڈیکس پلیٹ کے ذریعے کرتے ہیں۔

تقسیم کار ہینڈل کے ساتھ عموماً تین قسم کی انڈیکس پلیٹ مہیا کی جاتی ہیں۔ ہر پلیٹ پر مختلف تعداد کے سوراخوں کے چھ دائرے ہوتے ہیں، جو حسب ذیل ہیں:- (شکل 26.03 میں صرف پلیٹ نمبر 1 دکھائی گئی ہے)

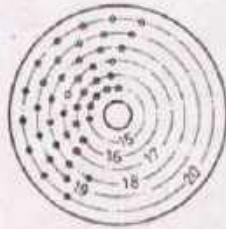

شکل 26.03

پلیٹ نمبر 1 : 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20

پلیٹ نمبر 2 : 21 - 23 - 27 - 29 - 31 - 33

پلیٹ نمبر 3 : 37 - 39 - 41 - 43 - 47 - 49

مثال :

جب کو 18 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے انڈیکس معلوم کریں۔
نوٹ : براہ راست انڈیکسنگ سے تقسیم نہیں کر سکتے اور نہ ہی مطلوبہ حصوں کی تعداد 40 کو برابر حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔

$$n_c = \frac{40}{N} = \frac{40}{18} = 2 \frac{4}{18} \text{ turns}$$

حل :

نوٹ : صحیح عدد 2 انڈیکسنگ ہینڈل کے دو مکمل چکر ظاہر کرتا ہے اور انڈیکسنگ کسر $\frac{4}{18}$ ہیں
نسبت نما (18) سوراخوں کے دائرے کو ظاہر کرتا ہے اور شمار کنندہ (4) سوراخوں کی تعداد کو جسے چھوڑ کر پین لگاتے ہیں۔

نتیجہ : انڈیکسنگ ہینڈل کے چکروں کی تعداد (n_c) = دو مکمل چکر جمع 18 سوراخوں والے دائرے پر 4 سوراخ۔
(n_c = 2 full turns + 4 holes on 18 hole circle.)

مثال b :

جاب کوسات جھٹوں میں تقسیم کرنے کے لیے انڈیکس معلوم کریں۔

$$n_c = \frac{40}{N} = \frac{40}{7} = 5 \frac{5}{7} \text{ turns} = 5 \frac{15}{21} \text{ turns} \quad \text{حل :}$$

نوٹ : اگر انڈیکسنگ کسر میں نسب نما کا عدد دستیاب انڈیکس پلیٹ کے سوراخوں والے کسی بھی دائرے کے مطابق نہ ہو، تو اس کو کسی بھی دائرے کے سوراخوں کی تعداد کے مطابق تبدیل کر لیں۔ اس کے لیے شمار کنندہ اور نسب نما کو مشترک عدد سے ضرب یا تقسیم کر دیں۔

$$\frac{5}{7} \times \frac{3}{3} = \frac{15}{21}$$

مشق 26

1۔ درم کے لیے نامعلوم قدریں لکھیں :-

| No. | a | b | c | d | e | f | g | |
|-----------------|---|---|-------|-------|----|------|------|----|
| No. of starts | 1 | 2 | | 3 | 1 | 1 | | |
| No. of turns | 3 | 4 | 1 | 1 | 74 | 5 | 2 | |
| Module | 5 | 6 | 8 | | 5 | | 5 | mm |
| Lead | | | 25.12 | | | | 31.4 | mm |
| Advance of worm | | | | 18.84 | | 31.4 | | mm |

2۔ درم ڈرائیو کی نسبت رفتار (i) اور چرپائی منٹ (Rpm) معلوم کریں :-


| No. | a | b | c | d | e |
|-----------------------|----|----|----|----|-----|
| No. of starts of worm | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| No. of teeth of gear | 40 | 25 | 24 | 32 | 60 |
| Rpm of worm | 70 | | 96 | | 200 |
| Rpm of gear | | 10 | | 9 | |
| Speed Ratio of drive | | | | | |

3۔ مندرجہ ذیل مطلوبہ جھٹوں میں براہ راست انڈیکسنگ کے لیے انڈیکس پلیٹ کو چلانے کے لیے سوراخوں کی تعداد معلوم کریں :-


| | | | | | | | |
|---|---|---|----|---|---|----|-----------------------|
| 4 | 6 | 3 | 24 | 2 | 8 | 12 | مطلوبہ جھٹوں کی تعداد |
| | | | | | | | سوراخوں کی تعداد |

4- سادہ انڈیکسنگ کے لیے جا ب پر 7 یا 9 یا 25 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔
معلوم کریں :-

- (a) ہر صورت میں کون سی انڈیکسنگ پلیٹ استعمال کی جائے گی؟
(b) ہر صورت کے لیے انڈیکسنگ کریک یعنی ہینڈل کے چکروں کی تعداد معلوم کریں۔
- 5- شکل 26.04 کے مطابق پلیٹ میں
چھریاں (SIDES) ڈالنی ہیں۔
انڈیکس ہینڈل کے صحیح چکروں کی تعداد
اور 33 سوراخوں والے دائرے پر
سوراخوں کی تعداد معلوم کریں :-
- 6- شکل 26.05 میں دکھائے گئے
فلینج میں 35
انڈیکس ہینڈل کے صحیح چکروں کی تعداد
اور سوراخوں کی تعداد جو انڈیکسنگ
پلیٹ پر سیٹ کیے جائیں گے، معلوم
کریں :-

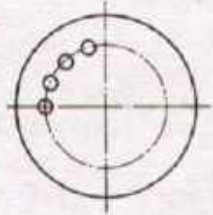


شکل 26.05

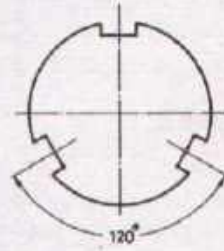

شکل 26.04

تجیب شینگ اور پلینگ

(Shaping & Planning Calculations)

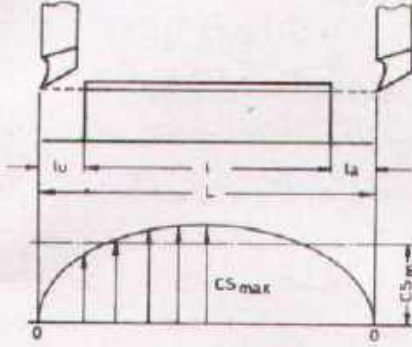

شکل 27.01

شپیر کا کٹائی کا عمل وقفہ وار (Intermittent) ہوتا ہے۔

ٹول جاب کی طرف آہستہ سے بڑھتا ہے۔ پھر اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ پھر دوبارہ آہستہ ہو جاتا ہے اور تیزی سے واپس آتا ہے۔ (شکل 27.01)

la - کٹائی سے پہلے کی لمبائی یعنی آغاز کی گنجائش
lu - کٹائی کے بعد کی لمبائی یعنی بعد کی گنجائش

27.1 - رفتار کٹائی برائے شینگ :

شینگ سوراخدار وہ رفتار ہوتی ہے جو کٹائی کے ٹول کی رفتار ہو۔ تجیب کے لیے دونوں مشروکوں یعنی کٹائی کی مشروک اور بھول مشروک (Idle) کو مد نظر رکھنا چاہیے۔

فارمولا 1 :

$$\text{رفتار کٹائی (CS)} = \frac{2 \times L \times n \times \text{کریک گیٹر کے پیکرٹی منٹ (n)}}{1000}$$

$$\text{CS (m/min)} = \frac{2 \times L \text{ (mm)} \times n \text{ (Rpm)}}{1000} \quad \text{یا}$$

مثال :

جاب پر شینگ کرنے کے لیے رفتار کٹائی معلوم کریں جبکہ مشروک کی لمبائی 320 ملی میٹر اور کریک گیٹر 25 پیکرٹی منٹ پر گھومتا ہو۔

معلوم :

$$L = 320 \text{ mm} ; n = 25 \text{ Rpm}$$

حل :

$$\text{CS} = \frac{2 \times L \times n}{1000} = \frac{2 \times 320 \text{ mm} \times 25 \text{ Rpm}}{1000} \\ = 16 \text{ m/min}$$

جدول : تجربات کی بنا پر مختلف میٹریل کی ہائی سپیڈ اور ٹول سٹیل کے ٹول سے ٹیپنگ کے لیے مندرجہ ذیل کٹائی کی رفتاریں مختلف سطحی معیار کے لیے موزوں ہیں :-

| سطحی معیار | ٹول | مائیڈ سٹیل | کاسٹ آئرن | ٹول سٹیل | پیتل |
|------------|----------------------------|------------|-----------|----------|-------|
| ▽ | ٹول سٹیل ہائی سپیڈ سٹیل | 15-10 | 12-8 | 12-8 | 25-15 |
| ▽▽ | ٹول سٹیل ہائی سپیڈ سٹیل | 20-15 | 16-12 | 18-14 | 25-20 |
| | | 25-20 | 22-18 | 20-16 | 40-30 |

27.2 سٹروک کی لمبائی :

شیمپر کے ریم کی سٹروک کی لمبائی مندرجہ ذیل طریقے سے سیدھ کی جاسکتی ہے -

فارمولا 2 :

سٹروک کی لمبائی (L) = جاب کی لمبائی (l) + آغاز کی گنجائش (la) - بعد کی گنجائش (lu)

$$L(\text{mm}) = l(\text{mm}) + la(\text{mm}) + lu(\text{mm}) \quad \text{یا}$$

نوٹ : عموماً la کی لمبائی 30 ملی میٹر اور lu کی لمبائی 10 ملی میٹر ہوتی ہے -

27.3 تعداد سٹروک فی منٹ :

سٹروکوں کی تعداد فی منٹ کرنیک کی گراہی کے چکر فی منٹ کے برابر ہوتی ہے - اس کو مندرجہ ذیل طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں :-

فارمولا 3 :

$$\frac{1000 \times (\text{CS})}{(L) \times 2} = \begin{cases} \text{سٹروکوں کی تعداد فی منٹ یا کرنیک} \\ \text{کی گراہی کے چکر فی منٹ (n)} \end{cases}$$

$$n(\text{Rpm}) = \frac{\text{CS}(\text{m/min}) \times 1000}{2 \times L(\text{mm})}$$

مثال :

120 ملی میٹر لمبی مائیڈ سٹیل کی جاب کو عمدہ نعمتی سطحی معیار پر شیمپنگ کرنا درکار ہے - شیمپنگ

مشین کی سٹیننگ کیا ہوگی جبکہ ٹول کی میٹرز ٹول سٹین ہو۔
مشین پر چسپاں جدول :

10 - 18 - 28 - 42 - 60 - 86 - 110

معلوم :

$l = 120 \text{ mm}$; $l_a = 30 \text{ mm}$; $l_u = 10$

حل :

CS = 15 m/min (جدول سے)

$L = l + l_a + l_u = 120 + 30 + 10 = 160 \text{ mm}$


$n = \frac{CS \times 1000}{2 \times L} = \frac{15 \text{ m/min} \times 1000}{2 \times 160 \text{ mm}} = 46.9 \text{ Rpm}$

مشین پر چسپاں جدول کے مطابق مشین 42 سپر فی منٹ پر سیٹ کی جائے گی۔

$\therefore n = 42 \text{ Rpm}$

27.4 - مشیننگ کے لیے درکار وقت :

شپینگ اور پلیٹنگ کے لیے مشیننگ کا وقت، فیڈ، سٹروکوں کی تعداد فی منٹ، جاب کی چوڑائی اور درکار کٹ کی تعداد پر منحصر ہوتا ہے۔

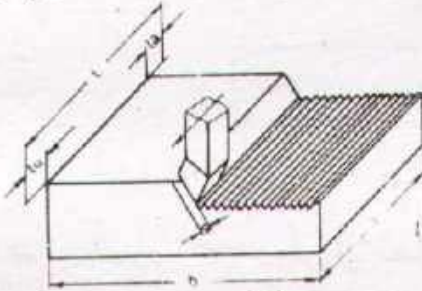

شکل 27.02

شکل 27.02 میں :

l - جاب کی لمبائی

L - سٹروک کی لمبائی

s - فیڈ

b - ٹول کی چوڑائی

l_a - ٹول کی لمبائی

l_u - ٹول کی لمبائی

ایک کٹ کے لیے مشیننگ کا وقت مندرجہ ذیل طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں۔

فارمولا 4 :

مشیننگ کا وقت فی جاب کی چوڑائی
فیڈ \times سٹروکوں کی تعداد فی منٹ = (t_m)

یا


$$t_m (\text{min}) = \frac{b (\text{mm})}{s (\text{mm/rev}) \times n (\text{Rpm})}$$

اگر مشیننگ کے لیے ایک سے زیادہ کٹ درکار ہوں تو ایک ندر میں مشیننگ کے وقت کو کٹ کا تعداد سے ضرب دے دیتے ہیں۔

مثال:

مشیننگ کا وقت معلوم کریں، جبکہ چکروں کی تعداد n جو اور کٹ کی تعداد دو سو۔ (شکل 27.03) معلوم:

$$l = 150 \text{ mm}; b = 60 \text{ mm} \quad s = 0.2 \text{ mm}; n = 32 \text{ Rpm}$$

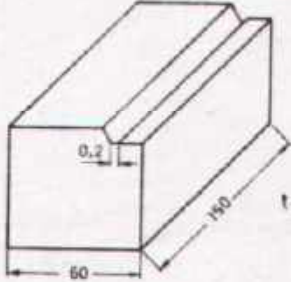

$$L = l + l_a + l_u = 150 + 30 + 10 = 190 \text{ mm}$$

$$t_m = \frac{b}{s \times a} = \frac{60 \text{ mm}}{0.2 \text{ mm} \times 32} = 9.4 \text{ min}$$

$$\text{total time} = 9.4 \times \text{کٹ کی تعداد} = 9.4 \times 2 = 18.8 \text{ min}$$

مشق 27

1- پلیٹنگ مشین پر مندرجہ فیڈوں اور چکروں کی تعداد پر سیٹ کیا گیا ہے۔ شکل 27.03

(a) فیڈ (s) = 1.2 ملی میٹر فی کٹائی کی شروک، چکروں کی تعداد فی منٹ (n) = 32

(b) فیڈ = 0.6 ملی میٹر فی کٹائی کی شروک، چکروں کی تعداد فی منٹ = 82

(c) فیڈ = 0.8 ملی میٹر فی کٹائی کی شروک، چکروں کی تعداد فی منٹ = 52

ہر سیٹنگ کے لیے ٹول کی مسافت کی شرح ملی میٹر فی منٹ میں معلوم کریں۔


2- جدول میں نامعلوم قدریں لکھیں، جبکہ جاب کی سطح عمدہ مطلوب ہو اور باقی سپیڈ سٹیل کا ٹول استعمال کیا جاتے:-

| | d | c | b | a | |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|--|
| جاب کا میسریل | چیتل | ٹول سٹیل | مائیڈ سٹیل | کاسٹ آئرن | جاب کا میسریل |
| جاب کی لمبائی | 64 سنٹی میٹر | 220 ملی میٹر | 0.45 میٹر | 320 ملی میٹر | جاب کی لمبائی |
| شروک کی لمبائی | | | | | شروک کی لمبائی |
| رفار کٹائی (ہدول سے) | | | | | رفار کٹائی (ہدول سے) |
| چکروں کی تعداد فی منٹ | | | | | چکروں کی تعداد فی منٹ |
| مشین پر چسپاں ہدول کے مطابق مشین کے چکروں کی تعداد | | | | | مشین پر چسپاں ہدول کے مطابق مشین کے چکروں کی تعداد |

مشین پر چسپاں ہدول کا جدول: 6 - 14 - 32 - 52 - 76 - 98 - 122 - 158

3- سوال نمبر 2 میں ہر جاب کے لیے مشیننگ کا وقت معلوم کریں، جبکہ ہر جاب کی چوڑائی 100 ملی میٹر اور فیڈ 0.2 ملی میٹر فی سٹروک ہو۔

4- شکل 27.04 کے مطابق مائیلڈ سٹیل ST 42 میٹریل سے جاب بنانی ہے۔ معلوم کریں۔
جبکہ ٹول مانی سپیڈ میٹریل کا ہو۔
نوٹ: کل چوڑائی معلوم کرنے کے لیے تمام چوڑائیوں کو جمع کریں۔

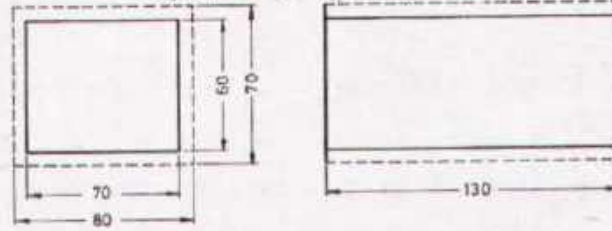

شکل 27.04

(a) مشین کو سیٹ کرنے کے لیے:

(i) سٹروک کی لمبائی،

(ii) رفتار کٹائی اور

(iii) پیکروں کی تعداد فی منٹ جو مشین پر سیٹ کریں گے۔

(مشین پر چسپاں رفتاروں کا جدول مطابق سوال نمبر 2 استعمال کریں)

(b) مشیننگ کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا جبکہ کھردری اور عمدہ کٹائی ہر دونوں کے لیے ایک ایک کٹ لگایا جاتا ہے۔ فیڈ برائے کھردری کٹائی 0.3 ملی میٹر فی چسپاں اور فیڈ برائے عمدہ کٹائی 0.2 ملی میٹر فی چسپاں۔

(c) اگر اس طرح کی تین جابیں بنانی ہوں تو مشیننگ کے لیے درکار کل وقت معلوم کریں، جبکہ:

مشیننگ کا وقت 18 منٹ فی جاب؛ اعدادی وقت 3 منٹ فی جاب؛


دیری کا وقت مشیننگ کے وقت کا 15 فی صد ہو۔

گراریاں تبدیل کرنے کا حساب کرنا

(Change gear calculations)

خراڈ مشین پر چوڑیاں کاٹنے کے لیے ضروری ہے کہ چوڑی کاٹنے والے ٹول کی فیڈ کاٹی جانے والی چوڑی کی پیچ کے ساتھ مطابقت کرے۔ چلانے والی سپنڈل اور چلنے والے لیڈ سکریو کے درمیان مطلوبہ نسبت منتقلی حاصل کرنے کے لیے گراریاں استعمال کرتے ہیں۔ مطلوبہ گراریوں کے دندانوں کی تعداد مندرجہ ذیل طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں۔

28.1 — شکل لیرنگ : (شخص 28.01)

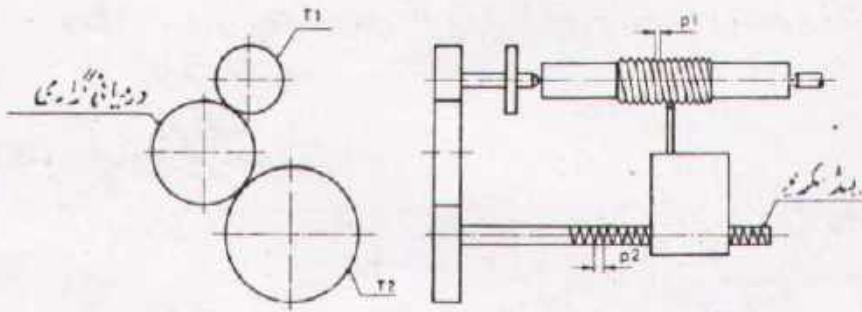

شکل 28.01

$$\frac{\text{نسبت منتقلی} = \text{نسبت پیچ}}{\text{چلانے والی گراری پر دندانوں کی تعداد (T1)}} = \frac{\text{کاٹی جانے والی چوڑی کی پیچ (P1)}}{\text{چلنے والی گراری پر دندانوں کی تعداد (T2)}}$$

$$\frac{\text{نسبت پیچ}}{\text{لیڈ سکریو کی پیچ (P2)}} = \frac{\text{نسبت منتقلی}}{\text{چلانے والی گراری پر دندانوں کی تعداد (T1)}}$$

فارمولا :

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{P_1}{P_2}$$

نوٹ : فارمولا یاد رکھنے کے لیے خراڈ مشین کے بیڈ کو تقسیم کی لائن تصور کریں۔

مثال :

چوڑیاں کاٹنے کے لیے موڑوں گراریاں معلوم کریں، جبکہ لیڈ سکریو کی پیچ 5 ملی میٹر

چوڑیوں کی بچ 2 ملی میٹر اور دستیاب گراہیوں پر 120 ----- 20, 25, 30, 35
دندانے ہوں -
معلوم :

$$P_2 = 5 \text{ mm} ; P_1 = 2 \text{ mm}$$

حل :

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{P_1}{P_2} = \frac{2 \text{ mm}}{5 \text{ mm}} = \frac{2}{5}$$

ایسی گراہیاں منتخب کرنی ہوں گی تاکہ نسبت منتقلی $\frac{T_1}{T_2} = \frac{2}{5}$ ہو۔
اب شمار کنندہ اور نسب نما کو ایسے مشترک عدد سے ضرب دیں گے، تاکہ دستیاب گراہیوں کے
سائز حاصل ہو سکیں۔


$$\therefore \frac{T_1}{T_2} = \frac{2 \times 10}{5 \times 10} = \frac{20}{50}$$

لہذا 20 اور 50 دندانوں والی گراہیاں منتخب کی جائیں گی۔
نوٹ : درمیانی گراہی کا نسبت منتقلی پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس سے صرف گھومنے کی سمت
پر اثر ہوتا ہے۔

28.2 - کیا ونڈ گیرنگ :

اگر نسبت بچ 5:1 سے زیادہ ہو تو سنگل گیرنگ سے سوزوں گراہیوں کا جوڑا حاصل نہیں کیا
جاسکتا۔

اس لیے ہم کو نسبت منتقلی کو دو جز ضربی میں تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ یعنی شمار کنندہ اور نسب نما
دونوں کو دو جز میں تبدیل کرتے ہیں۔ ان چار اجزا کو مشترک عدد سے ضرب دے کر 4 سوزوں
گراہیوں کے سائز حاصل کرتے ہیں۔ گراہیوں کے اس طرح کے نطام کو کیا ونڈ گیرنگ کہتے
ہیں۔ شکل 28.02

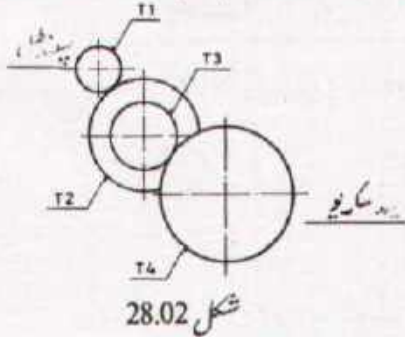

چلانے والی گراہیوں پر دندانوں کی تعداد کا حاصل ضرب
پہلے والی گراہیوں پر دندانوں کی تعداد کا حاصل ضرب
= کاٹی جانے والی چوڑی کی بچ
یڈسکریو کی بچ

$$\frac{T_1 \times T_3}{T_2 \times T_4} = \frac{P_1}{P_2}$$

فارمولا :

مثال:

چوڑی کاٹنے کے لیے موڈوں گراہیاں معلوم کریں، جبکہ ایڈسکر نو کی پیچ 12 ملی میٹر، کاٹی جانے والی پچوڑی کی پیچ 1.5 ملی میٹر اور دستیاب گراہیوں پر 20 سے 150 دندائے 5 دندائوں کے وقفے میں ہوں۔ معلوم:

$$P_1 = 1.5 \text{ mm} \quad P_2 = 12 \text{ mm}$$

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{P_1}{P_2} = \frac{1.5 \text{ mm}}{12 \text{ mm}} = \frac{1.5 \times 20}{12 \times 20} = \frac{30}{240}$$

مثال: دستیاب گراہیوں کی پیچ 1.5 ملی میٹر اور دستیاب گراہیوں پر 20 سے 150 دندائے 5 دندائوں کے وقفے میں ہوں۔

$$\frac{T_1 \times T_3}{T_2 \times T_4} = \frac{30}{240} = \frac{5}{12} \times \frac{20}{20} = \frac{25}{60} \times \frac{20}{100}$$

نتیجہ: 25 + 30 + 60 + 100 دندائوں والی گراہیاں استعمال کریں گے۔
نوٹ: حساب کرنے کے بعد گراہیاں جوڑنے کی شرط (Assembly Condition) کے مطابق پڑناں کرتے ہیں۔

28.3 — انچ لیڈ سکر یو سے انچ چوڑیاں کاٹنا:

اگر خراہ مشین پر انچ لیڈ سکر یو سے انچ چوڑیاں کاٹنا درکار ہو، تو فارمولے میں دونوں پچوں کو انچوں میں درج کرتے ہیں۔

مثال:

اگر باب پر 8 چوڑیاں فی انچ کاٹنا درکار ہو اور لیڈ سکر یو پر 4 چوڑیاں فی انچ ہوں، تو موڈوں گراہیاں معلوم کریں، جبکہ دستیاب گراہیاں 20 دندائوں سے آگے 5 کے وقفے میں دستیاب ہیں۔ معلوم:

$$P_1 = \frac{1}{8} \quad P_2 = \frac{1}{4}$$

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{P_1}{P_2} = \frac{1}{8} \times \frac{4}{1} = \frac{4}{8} = \frac{20}{40}$$

نتیجہ: 20 اور 40 دندائوں والی گراہیاں استعمال کریں گے۔

28.4 — میٹرک لیڈ سکر یو سے انچ چوڑیاں کاٹنا:

اگر خراہ مشین پر میٹرک لیڈ سکر یو سے انچ چوڑیاں کاٹنا درکار ہو، تو فارمولے میں دونوں پچوں کو ایک

یہی نظام آکائی (پلی میٹروں) میں لگھنا چاہیے۔
مسئلہ:

اگر جاب پر 5 چوڑیاں فی اینچ کا ثنا درکار ہو اور لیڈ سکریو کی پیچ 12 ملی میٹر ہو تو موڑوں گراہیوں کا سائز معلوم کریں، جبکہ 20 سے 150 دنانوں تک 5 دنانوں کے وقفے میں گراہیاں دستیاب ہوں اور علاوہ انہیں 127 دنانوں والی گراہی بھی دستیاب ہو۔

معلوم:

$$P_1 = \frac{1}{5} = \frac{25.4}{5} \text{ mm} \quad P_2 = 12 \text{ mm}$$

حل:

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{P_1}{P_2} = \frac{25.4 \text{ mm}}{5 \times 12 \text{ mm}} = \frac{127}{300}$$

127 دنانوں والی گراہی دستیاب ہے، مگر 300 دنانوں والی گراہی دستیاب نہیں ہے۔ لہذا کیا وینڈ گیئرنگ استعمال کرنی پڑے گی۔

$$\frac{T_1 \times T_3}{T_2 \times T_4} = \frac{P_1}{P_2} = \frac{127}{300} = \frac{1 \times 127}{5 \times 60} = \frac{20 \times 127}{100 \times 60}$$

گراہیاں جوڑنے کی شرط:

$$(T_1 + T_2) - T_3 \geq 15$$

$$(20 + 100) - 127 \geq 15$$

$$120 - 127 \geq 15$$

گراہیاں جوڑنے کی شرط پوری نہیں ہوتی ہے۔ لہذا گراہیوں کے دوسرے موڑوں سائز منتخب کرنے ہوں گے:

$$\therefore \frac{1 \times 127}{5 \times 60} = \frac{30 \times 127}{150 \times 60}$$

$$(30 + 150) - 127 \geq 15$$

$$(127 + 60) - 150 \geq 15$$

$$37 \geq 15$$

لہذا 30، 150، 127 اور 60 دنانوں والی گراہیاں منتخب کی جائیں گی۔
 گراہیوں T_1 اور T_2 کے دنانوں کا مجموعہ گراہی T_3 کے دنانوں سے کم سے کم 15 دنانوں سے بڑا ہونا چاہیے۔

اسی طرح گراہیوں T_3 اور T_4 کے دنانوں کا مجموعہ گراہی T_2 کے دنانوں سے کم از کم 15 دنانوں سے بڑا ہونا چاہیے۔

اگر مندرجہ بالا شرائط کے مطابق گراہیوں کا مجموعہ کم ہو، تو گراہیاں صحیح طور پر اکٹھی جوڑی نہیں جاسکیں گی۔

مثلاً :

$$(T_1 + T_2) - T_3 \geq 15$$

$$(25 + 60) - 30 \geq 15$$

$$85 - 30 \geq 15$$

$$55 \geq 15$$

$$(T_3 + T_4) - T_2 \geq 15$$

$$(30 + 100) - 60 \geq 15$$

$$130 - 60 \geq 15$$

$$70 \geq 15$$

اس طرح کی گریاں کیا ڈنڈ گیزنگ میں اکٹھی جوڑی جاسکتی ہیں۔

28.5 — اینچ لیڈ سکریو سے میٹرک چوڑیاں کاٹنا :

اگر خراوشین پر اینچ لیڈ سکریو سے میٹرک چوڑیاں کاٹنا درکار ہو تو فارمولے میں دونوں بچوں کو ایک ہی نظام اکائی (مٹی میٹروں) میں لکھنا چاہیے۔

مثال :

اگر جاب پر 2 مٹی میٹر پیچ کی چوڑیاں کاٹنا درکار ہو اور لیڈ سکریو پر 4 چوڑیاں فی اینچ ہوں، تو گریوں کا موڑوں سائز معلوم کریں جبکہ 20 دنوں سے آگے 5 دنوں کے وقفے میں گریاں دستیاب ہوں۔ علاوہ ازیں 127 دنوں والی گری بھی دستیاب ہے۔

حل :

لیڈ سکریو کی پیچ (P₂) مٹی میٹروں میں تبدیل کریں گے۔

$$p_2 = \frac{1}{4} = \frac{25.4 \text{ mm}}{4}$$


نسبت منقشہ :

$$\frac{T_1 \times T_3}{T_2 \times T_4} = \frac{P_1}{P_2} = \frac{2 \text{ mm} \times 4}{25.4 \text{ mm}} = \frac{8}{25.4} = \frac{40}{127}$$


40 اور 127 دنوں والی گریوں کا انتخاب کریں گے۔

مشق 28

- 1- خراوشین پر 5 ملی میٹر پیچ کا پیچ بنانا مقصود ہے۔ لیڈسکریو کی پیچ 6 ملی میٹر ہے۔ اور 20، 24، 28 160 دندانوں والی گراہوں میں سے گراہوں کے موڈوں سائز معلوم کریں۔ شکل 28.03

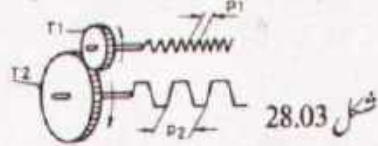

- 2- خراوشین پر 1.5 ملی میٹر پیچ کا پیچ 5 ملی میٹر پیچ والے لیڈسکریو سے بنانا مقصود ہے۔ 20 150 دندانوں والی 5 دندانوں کے وقفے میں دستیاب گراہوں میں سے موڈوں گراہوں کے سائز معلوم کریں۔
- 3- M20, M12, M8 اور M چوڑیاں خراوشین پر کاٹنا مقصود ہے۔ لیڈسکریو کی پیچ 6 ملی میٹر ہے۔ 20 120 دندانوں والی 5 دندانوں کے وقفے میں دستیاب گراہوں میں سے موڈوں گراہوں کے سائز معلوم کریں۔
- 4- خراوشین کے لیڈسکریو پر 4 چوڑیاں فی انچ ہیں۔ 5 ملی میٹر پیچ کا پیچ بنانا مقصود ہے۔ 35, 30, 25 130 دندانوں اور 127 دندانوں والی گراہوں دستیاب ہیں۔ موڈوں گراہوں کے سائز معلوم کریں۔
- 5- خراوشین پر 11 چوڑیاں فی انچ والا پیچ بنانا درکار ہے۔ لیڈسکریو پر 8 چوڑیاں فی انچ ہیں۔ سوال نمبر 4 کے مطابق گراہوں دستیاب ہیں۔ کون سی موڈوں گراہوں کے سائز استعمال کریں گے؟
- 6- خراوشین کے لیڈسکریو کی پیچ 6 ملی میٹر ہے۔ 4 چوڑیاں فی انچ والا پیچ بنانا درکار ہے۔ 20 25 30 160 دندانوں اور 127 دندانوں والی دستیاب گراہوں میں سے موڈوں گراہوں کے سائز معلوم کریں۔
- 7- 0.5 ملی میٹر پیچ والا پیچ خراوشین پر بنانا مقصود ہے۔ لیڈسکریو کی پیچ 6 ملی میٹر ہے۔ سوال نمبر 6 کے مطابق گراہوں دستیاب ہیں۔ موڈوں گراہوں کے سائز معلوم کریں۔ (شکل 28.04)

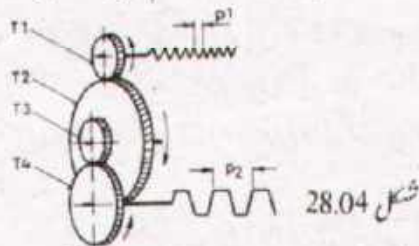

- 8- خراوشین کی لیڈسکریو کی پیچ 5 ملی میٹر ہے۔ 20 120 دندانوں تک 5 دندانوں کے وقفے میں اور 127 دندانوں والی گراہوں دستیاب ہیں۔ 8 چوڑیاں فی انچ والا پیچ بنانا مقصود ہے۔ موڈوں گراہوں کے سائز معلوم کریں۔
- 9- 1 ملی میٹر پیچ والا پیچ بنانا مقصود ہے۔ خراوشین کے لیڈسکریو پر 4 چوڑیاں فی انچ ہیں۔ 20 132 127 دندانوں کے وقفے میں اور 127 دندانوں والی گراہوں دستیاب ہیں۔ موڈوں گراہوں کے سائز معلوم کریں۔

عالمی اکائیاں

| اصنافی اکائیاں | مخففت | اکائی | بمستار | مخففت بمستار |
|--|----------------|------------|-------------------|-----------------|
| 1 kg = 1000 g | kg | کلوگرام | کمیت | m |
| 1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm | m | میٹر | لمبائی | m |
| 1 mm = 1000 μ m = 0.001 m | | | | |
| 1 m ³ = 1000 dm ³ | m ³ | مکعب میٹر | حجم (مٹھوس اشیاء) | V |
| 1 l = 1 dm ³ = 1000 cm ³ | l | لیٹر | حجم (مائع اشیاء) | v |
| 1 m ² = 10000 cm ² ; 1 cm ² = 100 mm ² | m ² | مربع میٹر | رقبہ | A |
| 60 s = 1 min ; 60 min = 1 h | s | سیکنڈ | وقت | t |
| 10 N \approx 1 kg | N | نیوٹن | وزن | w |
| 9.81 N = 1 kgf \approx 10 N | N | نیوٹن | قوت | F |
| 1000 W = 1 KW | W | واٹ | طاقت | P |
| | Nm | نیوٹن میٹر | ٹارک | M |
| 1 J = 1 Nm | J | جوول | کام | W |

کتاب میں استعمال شدہ علامات

| | |
|--|---|
| T - دغذول کی تعداد - | A - رقبہ ، سطحی رقبہ ، عمودی تراش کا رقبہ - |
| p - پتھ ، سہ کھریچ - | L, l - لمبائی ، کل لمبائی - |
| C - مرکز آ مرکز فاصلہ - | D, d - قطر ، بڑا قطر - |
| TT - ٹول کی شرح مسافت - | H, h - اونچائی یا موٹائی ، کل اونچائی - |
| i - نسبت ، نسبت یقینتلی ، نسبت گراہی - | w - وزن - |
| OS - ٹیل سٹاک کا پٹاؤ - | F - قوت - |
| K - نسبت سلامی - | t - وقت - |
| α - زاویہ سلامی - | T - کل وقت - |
| α - سینٹیک اینجل - | P - طاقت - |
| v - رفتار - | M - ٹارک - |
| CS - رفتار کثافتی - | p - دباؤ - |
| s - فاصلہ - فیٹ - | W - کام - |
| n - تعداد پکٹری منٹ ، تعداد چکرت - | d _o - پتھ قطر - |
| t _m - سینٹنگ کے لیے درکار وقت - | m - ماڈیول - |

Sines 0°...45°

$$\sin \alpha = \frac{a}{c}; \quad a = c \cdot \sin \alpha; \quad c = \frac{a}{\sin \alpha}$$



| Degree | Minutes | | | | | | | |
|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| 0 | 0.0000 | 0.0029 | 0.0058 | 0.0087 | 0.0116 | 0.0145 | 0.0175 | 89 |
| 1 | 0.0175 | 0.0204 | 0.0233 | 0.0262 | 0.0291 | 0.0320 | 0.0349 | 88 |
| 2 | 0.0349 | 0.0378 | 0.0407 | 0.0436 | 0.0465 | 0.0494 | 0.0523 | 87 |
| 3 | 0.0523 | 0.0552 | 0.0581 | 0.0610 | 0.0640 | 0.0669 | 0.0698 | 86 |
| 4 | 0.0698 | 0.0727 | 0.0756 | 0.0785 | 0.0814 | 0.0843 | 0.0872 | 85 |
| 5 | 0.0872 | 0.0901 | 0.0929 | 0.0958 | 0.0987 | 0.1016 | 0.1045 | 84 |
| 6 | 0.1045 | 0.1074 | 0.1103 | 0.1132 | 0.1161 | 0.1190 | 0.1219 | 83 |
| 7 | 0.1219 | 0.1248 | 0.1276 | 0.1305 | 0.1334 | 0.1363 | 0.1392 | 82 |
| 8 | 0.1392 | 0.1421 | 0.1449 | 0.1478 | 0.1507 | 0.1536 | 0.1564 | 81 |
| 9 | 0.1564 | 0.1593 | 0.1622 | 0.1650 | 0.1679 | 0.1708 | 0.1736 | 80 |
| 10 | 0.1736 | 0.1765 | 0.1794 | 0.1822 | 0.1851 | 0.1880 | 0.1908 | 79 |
| 11 | 0.1908 | 0.1937 | 0.1965 | 0.1994 | 0.2022 | 0.2051 | 0.2079 | 78 |
| 12 | 0.2079 | 0.2108 | 0.2136 | 0.2164 | 0.2193 | 0.2221 | 0.2250 | 77 |
| 13 | 0.2250 | 0.2278 | 0.2306 | 0.2334 | 0.2363 | 0.2391 | 0.2419 | 76 |
| 14 | 0.2419 | 0.2447 | 0.2475 | 0.2504 | 0.2532 | 0.2560 | 0.2588 | 75 |
| 15 | 0.2588 | 0.2616 | 0.2644 | 0.2672 | 0.2700 | 0.2728 | 0.2756 | 74 |
| 16 | 0.2756 | 0.2784 | 0.2812 | 0.2840 | 0.2868 | 0.2896 | 0.2924 | 73 |
| 17 | 0.2924 | 0.2952 | 0.2979 | 0.3007 | 0.3035 | 0.3062 | 0.3090 | 72 |
| 18 | 0.3090 | 0.3118 | 0.3145 | 0.3173 | 0.3201 | 0.3228 | 0.3256 | 71 |
| 19 | 0.3256 | 0.3283 | 0.3311 | 0.3338 | 0.3365 | 0.3393 | 0.3420 | 70 |
| 20 | 0.3420 | 0.3448 | 0.3475 | 0.3502 | 0.3529 | 0.3557 | 0.3584 | 69 |
| 21 | 0.3584 | 0.3611 | 0.3638 | 0.3665 | 0.3692 | 0.3719 | 0.3746 | 68 |
| 22 | 0.3746 | 0.3773 | 0.3800 | 0.3827 | 0.3854 | 0.3881 | 0.3907 | 67 |
| 23 | 0.3907 | 0.3934 | 0.3961 | 0.3987 | 0.4014 | 0.4041 | 0.4067 | 66 |
| 24 | 0.4067 | 0.4094 | 0.4120 | 0.4147 | 0.4173 | 0.4200 | 0.4226 | 65 |
| 25 | 0.4226 | 0.4253 | 0.4279 | 0.4305 | 0.4331 | 0.4358 | 0.4384 | 64 |
| 26 | 0.4384 | 0.4410 | 0.4436 | 0.4462 | 0.4488 | 0.4514 | 0.4540 | 63 |
| 27 | 0.4540 | 0.4566 | 0.4592 | 0.4617 | 0.4643 | 0.4669 | 0.4695 | 62 |
| 28 | 0.4695 | 0.4720 | 0.4746 | 0.4772 | 0.4797 | 0.4823 | 0.4848 | 61 |
| 29 | 0.4848 | 0.4874 | 0.4899 | 0.4924 | 0.4950 | 0.4975 | 0.5000 | 60 |
| 30 | 0.5000 | 0.5025 | 0.5050 | 0.5075 | 0.5100 | 0.5125 | 0.5150 | 59 |
| 31 | 0.5150 | 0.5175 | 0.5200 | 0.5225 | 0.5250 | 0.5275 | 0.5299 | 58 |
| 32 | 0.5299 | 0.5324 | 0.5348 | 0.5373 | 0.5398 | 0.5422 | 0.5446 | 57 |
| 33 | 0.5446 | 0.5471 | 0.5495 | 0.5519 | 0.5544 | 0.5568 | 0.5592 | 56 |
| 34 | 0.5592 | 0.5616 | 0.5640 | 0.5664 | 0.5688 | 0.5712 | 0.5736 | 55 |
| 35 | 0.5736 | 0.5760 | 0.5783 | 0.5807 | 0.5831 | 0.5854 | 0.5878 | 54 |
| 36 | 0.5878 | 0.5901 | 0.5925 | 0.5948 | 0.5972 | 0.5995 | 0.6018 | 53 |
| 37 | 0.6018 | 0.6041 | 0.6065 | 0.6088 | 0.6111 | 0.6134 | 0.6157 | 52 |
| 38 | 0.6157 | 0.6180 | 0.6202 | 0.6225 | 0.6248 | 0.6271 | 0.6293 | 51 |
| 39 | 0.6293 | 0.6316 | 0.6338 | 0.6361 | 0.6383 | 0.6406 | 0.6428 | 50 |
| 40 | 0.6428 | 0.6450 | 0.6472 | 0.6494 | 0.6517 | 0.6539 | 0.6561 | 49 |
| 41 | 0.6561 | 0.6583 | 0.6604 | 0.6626 | 0.6648 | 0.6670 | 0.6691 | 48 |
| 42 | 0.6691 | 0.6713 | 0.6734 | 0.6756 | 0.6777 | 0.6799 | 0.6820 | 47 |
| 43 | 0.6820 | 0.6841 | 0.6862 | 0.6884 | 0.6905 | 0.6926 | 0.6947 | 46 |
| 44 | 0.6947 | 0.6967 | 0.6988 | 0.7009 | 0.7030 | 0.7050 | 0.7071 | 45 |
| | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | Degree |

 


$$\cos \alpha = \frac{b}{c}; \quad b = c \cdot \cos \alpha; \quad c = \frac{b}{\cos \alpha}$$

Cosines 45°...90°

Sines 45°...90°

$\text{Sin} \alpha = \frac{a}{c}$; $a = c \text{ Sin} \alpha$; $c = \frac{a}{\text{Sin} \alpha}$



| Degree | Minutes | | | | | | | |
|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| 45 | 0.7071 | 0.7092 | 0.7112 | 0.7133 | 0.7153 | 0.7173 | 0.7193 | 44 |
| 46 | 0.7193 | 0.7214 | 0.7234 | 0.7254 | 0.7274 | 0.7294 | 0.7314 | 43 |
| 47 | 0.7314 | 0.7333 | 0.7353 | 0.7373 | 0.7392 | 0.7412 | 0.7431 | 42 |
| 48 | 0.7431 | 0.7451 | 0.7470 | 0.7490 | 0.7509 | 0.7528 | 0.7547 | 41 |
| 49 | 0.7547 | 0.7566 | 0.7585 | 0.7604 | 0.7623 | 0.7642 | 0.7660 | 40 |
| 50 | 0.7660 | 0.7679 | 0.7698 | 0.7716 | 0.7735 | 0.7753 | 0.7771 | 39 |
| 51 | 0.7771 | 0.7790 | 0.7808 | 0.7826 | 0.7844 | 0.7862 | 0.7880 | 38 |
| 52 | 0.7880 | 0.7898 | 0.7916 | 0.7934 | 0.7951 | 0.7969 | 0.7986 | 37 |
| 53 | 0.7986 | 0.8004 | 0.8021 | 0.8039 | 0.8056 | 0.8073 | 0.8090 | 36 |
| 54 | 0.8090 | 0.8107 | 0.8124 | 0.8141 | 0.8158 | 0.8175 | 0.8192 | 35 |
| 55 | 0.8192 | 0.8208 | 0.8225 | 0.8241 | 0.8258 | 0.8274 | 0.8290 | 34 |
| 56 | 0.8290 | 0.8307 | 0.8323 | 0.8339 | 0.8355 | 0.8371 | 0.8387 | 33 |
| 57 | 0.8387 | 0.8403 | 0.8418 | 0.8434 | 0.8450 | 0.8465 | 0.8480 | 32 |
| 58 | 0.8480 | 0.8496 | 0.8511 | 0.8526 | 0.8542 | 0.8557 | 0.8572 | 31 |
| 59 | 0.8572 | 0.8587 | 0.8601 | 0.8616 | 0.8631 | 0.8645 | 0.8660 | 30 |
| 60 | 0.8660 | 0.8675 | 0.8689 | 0.8704 | 0.8718 | 0.8732 | 0.8746 | 29 |
| 61 | 0.8746 | 0.8760 | 0.8774 | 0.8788 | 0.8802 | 0.8815 | 0.8829 | 28 |
| 62 | 0.8829 | 0.8843 | 0.8857 | 0.8870 | 0.8884 | 0.8897 | 0.8910 | 27 |
| 63 | 0.8910 | 0.8923 | 0.8936 | 0.8949 | 0.8962 | 0.8975 | 0.8988 | 26 |
| 64 | 0.8988 | 0.9001 | 0.9013 | 0.9026 | 0.9038 | 0.9051 | 0.9063 | 25 |
| 65 | 0.9063 | 0.9075 | 0.9088 | 0.9100 | 0.9112 | 0.9124 | 0.9135 | 24 |
| 66 | 0.9135 | 0.9147 | 0.9159 | 0.9171 | 0.9182 | 0.9194 | 0.9205 | 23 |
| 67 | 0.9205 | 0.9216 | 0.9228 | 0.9239 | 0.9250 | 0.9261 | 0.9272 | 22 |
| 68 | 0.9272 | 0.9283 | 0.9293 | 0.9304 | 0.9315 | 0.9325 | 0.9336 | 21 |
| 69 | 0.9336 | 0.9346 | 0.9356 | 0.9367 | 0.9377 | 0.9387 | 0.9397 | 20 |
| 70 | 0.9397 | 0.9407 | 0.9417 | 0.9426 | 0.9436 | 0.9445 | 0.9455 | 19 |
| 71 | 0.9455 | 0.9465 | 0.9474 | 0.9483 | 0.9492 | 0.9502 | 0.9511 | 18 |
| 72 | 0.9511 | 0.9520 | 0.9528 | 0.9537 | 0.9546 | 0.9555 | 0.9563 | 17 |
| 73 | 0.9563 | 0.9572 | 0.9580 | 0.9588 | 0.9596 | 0.9605 | 0.9613 | 16 |
| 74 | 0.9613 | 0.9621 | 0.9628 | 0.9636 | 0.9644 | 0.9652 | 0.9659 | 15 |
| 75 | 0.9659 | 0.9667 | 0.9674 | 0.9681 | 0.9689 | 0.9696 | 0.9703 | 14 |
| 76 | 0.9703 | 0.9710 | 0.9717 | 0.9724 | 0.9730 | 0.9737 | 0.9744 | 13 |
| 77 | 0.9744 | 0.9750 | 0.9757 | 0.9763 | 0.9769 | 0.9775 | 0.9781 | 12 |
| 78 | 0.9781 | 0.9787 | 0.9793 | 0.9799 | 0.9805 | 0.9811 | 0.9816 | 11 |
| 79 | 0.9816 | 0.9822 | 0.9827 | 0.9833 | 0.9838 | 0.9843 | 0.9848 | 10 |
| 80 | 0.9848 | 0.9853 | 0.9858 | 0.9863 | 0.9868 | 0.9872 | 0.9877 | 9 |
| 81 | 0.9877 | 0.9881 | 0.9886 | 0.9890 | 0.9894 | 0.9899 | 0.9903 | 8 |
| 82 | 0.9903 | 0.9907 | 0.9911 | 0.9914 | 0.9918 | 0.9922 | 0.9925 | 7 |
| 83 | 0.9925 | 0.9929 | 0.9932 | 0.9936 | 0.9939 | 0.9942 | 0.9945 | 6 |
| 84 | 0.9945 | 0.9948 | 0.9951 | 0.9954 | 0.9957 | 0.9959 | 0.9962 | 5 |
| 85 | 0.9962 | 0.9964 | 0.9967 | 0.9969 | 0.9971 | 0.9974 | 0.9976 | 4 |
| 86 | 0.9976 | 0.9978 | 0.9980 | 0.9981 | 0.9983 | 0.9985 | 0.9986 | 3 |
| 87 | 0.9986 | 0.9988 | 0.9989 | 0.9990 | 0.9992 | 0.9993 | 0.9994 | 2 |
| 88 | 0.9994 | 0.9995 | 0.9996 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9998 | 0.9998 | 1 |
| 89 | 0.9998 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 1.0000 | 0 |
| | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | Degree |

 


$\text{Cos} \alpha = \frac{b}{c}$; $b = c \text{ Cos} \alpha$; $c = \frac{b}{\text{Cos} \alpha}$

Cosines 0°...45°

Tangent 0° ... 45°

$$\tan \omega = \frac{a}{b} ; a = b \tan \omega ; b = \frac{a}{\tan \omega}$$




| Degree | Minutes | | | | | | | Degree |
|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| 0 | 0.0000 | 0.0029 | 0.0058 | 0.0087 | 0.0116 | 0.0145 | 0.0175 | 89 |
| 1 | 0.0157 | 0.0204 | 0.0233 | 0.0262 | 0.0291 | 0.0320 | 0.0349 | 88 |
| 2 | 0.0349 | 0.0378 | 0.0407 | 0.0437 | 0.0466 | 0.0495 | 0.0524 | 87 |
| 3 | 0.0524 | 0.0553 | 0.0582 | 0.0612 | 0.0641 | 0.0670 | 0.0699 | 86 |
| 4 | 0.0699 | 0.0729 | 0.0758 | 0.0787 | 0.0816 | 0.0846 | 0.0875 | 85 |
| 5 | 0.0875 | 0.0904 | 0.0934 | 0.0963 | 0.0992 | 0.1022 | 0.1051 | 84 |
| 6 | 0.1051 | 0.1080 | 0.1110 | 0.1139 | 0.1169 | 0.1198 | 0.1228 | 83 |
| 7 | 0.1228 | 0.1257 | 0.1287 | 0.1317 | 0.1346 | 0.1376 | 0.1405 | 82 |
| 8 | 0.1405 | 0.1435 | 0.1465 | 0.1495 | 0.1524 | 0.1554 | 0.1584 | 81 |
| 9 | 0.1584 | 0.1614 | 0.1644 | 0.1673 | 0.1703 | 0.1733 | 0.1763 | 80 |
| 10 | 0.1763 | 0.1793 | 0.1823 | 0.1853 | 0.1883 | 0.1914 | 0.1944 | 79 |
| 11 | 0.1944 | 0.1974 | 0.2004 | 0.2035 | 0.2065 | 0.2095 | 0.2126 | 78 |
| 12 | 0.2126 | 0.2156 | 0.2186 | 0.2217 | 0.2247 | 0.2278 | 0.2309 | 77 |
| 13 | 0.2309 | 0.2339 | 0.2370 | 0.2401 | 0.2432 | 0.2462 | 0.2493 | 76 |
| 14 | 0.2493 | 0.2524 | 0.2555 | 0.2586 | 0.2617 | 0.2648 | 0.2679 | 75 |
| 15 | 0.2679 | 0.2711 | 0.2742 | 0.2773 | 0.2805 | 0.2836 | 0.2867 | 74 |
| 16 | 0.2867 | 0.2899 | 0.2931 | 0.2962 | 0.2994 | 0.3026 | 0.3057 | 73 |
| 17 | 0.3057 | 0.3089 | 0.3121 | 0.3153 | 0.3185 | 0.3217 | 0.3249 | 72 |
| 18 | 0.3249 | 0.3281 | 0.3314 | 0.3346 | 0.3378 | 0.3411 | 0.3443 | 71 |
| 19 | 0.3443 | 0.3476 | 0.3508 | 0.3541 | 0.3574 | 0.3607 | 0.3640 | 70 |
| 20 | 0.3640 | 0.3673 | 0.3706 | 0.3739 | 0.3772 | 0.3805 | 0.3839 | 69 |
| 21 | 0.3839 | 0.3872 | 0.3906 | 0.3939 | 0.3973 | 0.4006 | 0.4040 | 68 |
| 22 | 0.4040 | 0.4074 | 0.4108 | 0.4142 | 0.4176 | 0.4210 | 0.4245 | 67 |
| 23 | 0.4245 | 0.4279 | 0.4314 | 0.4348 | 0.4383 | 0.4417 | 0.4452 | 66 |
| 24 | 0.4452 | 0.4487 | 0.4522 | 0.4557 | 0.4592 | 0.4628 | 0.4663 | 65 |
| 25 | 0.4663 | 0.4699 | 0.4734 | 0.4770 | 0.4806 | 0.4841 | 0.4877 | 64 |
| 26 | 0.4877 | 0.4913 | 0.4950 | 0.4985 | 0.5022 | 0.5059 | 0.5095 | 63 |
| 27 | 0.5095 | 0.5132 | 0.5169 | 0.5206 | 0.5243 | 0.5280 | 0.5317 | 62 |
| 28 | 0.5317 | 0.5354 | 0.5392 | 0.5430 | 0.5467 | 0.5505 | 0.5543 | 61 |
| 29 | 0.5543 | 0.5581 | 0.5619 | 0.5658 | 0.5696 | 0.5735 | 0.5774 | 60 |
| 30 | 0.5774 | 0.5812 | 0.5851 | 0.5890 | 0.5930 | 0.5969 | 0.6009 | 59 |
| 31 | 0.6009 | 0.6048 | 0.6088 | 0.6128 | 0.6168 | 0.6208 | 0.6249 | 58 |
| 32 | 0.6249 | 0.6289 | 0.6330 | 0.6371 | 0.6412 | 0.6453 | 0.6494 | 57 |
| 33 | 0.6494 | 0.6536 | 0.6577 | 0.6619 | 0.6661 | 0.6703 | 0.6745 | 56 |
| 34 | 0.6745 | 0.6787 | 0.6830 | 0.6873 | 0.6916 | 0.6959 | 0.7002 | 55 |
| 35 | 0.7002 | 0.7046 | 0.7089 | 0.7133 | 0.7177 | 0.7221 | 0.7265 | 54 |
| 36 | 0.7265 | 0.7310 | 0.7355 | 0.7400 | 0.7445 | 0.7490 | 0.7536 | 53 |
| 37 | 0.7536 | 0.7581 | 0.7627 | 0.7673 | 0.7720 | 0.7766 | 0.7813 | 52 |
| 38 | 0.7813 | 0.7860 | 0.7907 | 0.7954 | 0.8002 | 0.8050 | 0.8098 | 51 |
| 39 | 0.8098 | 0.8146 | 0.8195 | 0.8243 | 0.8292 | 0.8342 | 0.8391 | 50 |
| 40 | 0.8391 | 0.8441 | 0.8491 | 0.8541 | 0.8591 | 0.8642 | 0.8693 | 49 |
| 41 | 0.8693 | 0.8744 | 0.8796 | 0.8847 | 0.8899 | 0.8951 | 0.9004 | 48 |
| 42 | 0.9004 | 0.9057 | 0.9110 | 0.9163 | 0.9217 | 0.9271 | 0.9325 | 47 |
| 43 | 0.9325 | 0.9380 | 0.9435 | 0.9490 | 0.9545 | 0.9601 | 0.9657 | 46 |
| 44 | 0.9657 | 0.9713 | 0.9770 | 0.9827 | 0.9884 | 0.9942 | 1.0000 | 45 |
| | 50 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | |



$$\cot \omega = \frac{b}{a} ; b = a \cdot \cot \omega ; a = \frac{b}{\cot \omega}$$

Cotangent 45° 80
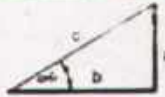
| Tangent 45°...90° | | $\tan \alpha = \frac{a}{b} ; a = b \cdot \tan \alpha ; b = \frac{a}{\tan \alpha}$ | | | | | |  | |
|-------------------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---|--|
| Degree | Minutes | | | | | | | | |
| | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | | |
| 45 | 1.0000 | 1.0058 | 1.0117 | 1.0176 | 1.0235 | 1.0295 | 1.0355 | 44 | |
| 46 | 1.0355 | 1.0416 | 1.0477 | 1.0538 | 1.0599 | 1.0661 | 1.0724 | 43 | |
| 47 | 1.0724 | 1.0786 | 1.0850 | 1.0913 | 1.0977 | 1.1041 | 1.1106 | 42 | |
| 48 | 1.1105 | 1.1171 | 1.1237 | 1.1303 | 1.1369 | 1.1436 | 1.1504 | 41 | |
| 49 | 1.1504 | 1.1571 | 1.1640 | 1.1708 | 1.1778 | 1.1847 | 1.1918 | 40 | |
| 50 | 1.1918 | 1.1988 | 1.2059 | 1.2131 | 1.2203 | 1.2276 | 1.2349 | 39 | |
| 51 | 1.2349 | 1.2423 | 1.2497 | 1.2572 | 1.2647 | 1.2723 | 1.2799 | 38 | |
| 52 | 1.2799 | 1.2876 | 1.2954 | 1.3032 | 1.3111 | 1.3190 | 1.3270 | 37 | |
| 53 | 1.3270 | 1.3351 | 1.3432 | 1.3514 | 1.3597 | 1.3680 | 1.3764 | 36 | |
| 54 | 1.3764 | 1.3848 | 1.3934 | 1.4019 | 1.4106 | 1.4193 | 1.4281 | 35 | |
| 55 | 1.4281 | 1.4370 | 1.4460 | 1.4550 | 1.4641 | 1.4733 | 1.4826 | 34 | |
| 56 | 1.4826 | 1.4919 | 1.5013 | 1.5108 | 1.5204 | 1.5301 | 1.5399 | 33 | |
| 57 | 1.5399 | 1.5497 | 1.5597 | 1.5697 | 1.5798 | 1.5900 | 1.6003 | 32 | |
| 58 | 1.6003 | 1.6107 | 1.6213 | 1.6318 | 1.6426 | 1.6534 | 1.6643 | 31 | |
| 59 | 1.6643 | 1.6753 | 1.6864 | 1.6977 | 1.7090 | 1.7205 | 1.7321 | 30 | |
| 60 | 1.7321 | 1.7438 | 1.7556 | 1.7675 | 1.7796 | 1.7917 | 1.8041 | 29 | |
| 61 | 1.8041 | 1.8165 | 1.8291 | 1.8418 | 1.8546 | 1.8676 | 1.8807 | 28 | |
| 62 | 1.8807 | 1.8940 | 1.9074 | 1.9210 | 1.9347 | 1.9486 | 1.9626 | 27 | |
| 63 | 1.9626 | 1.9768 | 1.9912 | 2.0057 | 2.0204 | 2.0353 | 2.0503 | 26 | |
| 64 | 2.0503 | 2.0655 | 2.0809 | 2.0965 | 2.1123 | 2.1283 | 2.1445 | 25 | |
| 65 | 2.1445 | 2.1609 | 2.1775 | 2.1943 | 2.2113 | 2.2286 | 2.2460 | 24 | |
| 66 | 2.2460 | 2.2637 | 2.2817 | 2.2998 | 2.3183 | 2.3369 | 2.3558 | 23 | |
| 67 | 2.3558 | 2.3750 | 2.3945 | 2.4142 | 2.4342 | 2.4545 | 2.4751 | 22 | |
| 68 | 2.4751 | 2.4960 | 2.5172 | 2.5387 | 2.5605 | 2.5826 | 2.6051 | 21 | |
| 69 | 2.6051 | 2.6279 | 2.6511 | 2.6746 | 2.6985 | 2.7228 | 2.7475 | 20 | |
| 70 | 2.7475 | 2.7725 | 2.7980 | 2.8239 | 2.8502 | 2.8770 | 2.9042 | 19 | |
| 71 | 2.9042 | 2.9311 | 2.9580 | 2.9857 | 3.0138 | 3.0425 | 3.0717 | 18 | |
| 72 | 3.0717 | 3.1004 | 3.1297 | 3.1596 | 3.2041 | 3.2371 | 3.2709 | 17 | |
| 73 | 3.2709 | 3.3052 | 3.3402 | 3.3759 | 3.4124 | 3.4495 | 3.4874 | 16 | |
| 74 | 3.4874 | 3.5261 | 3.5656 | 3.6059 | 3.6470 | 3.6881 | 3.7301 | 15 | |
| 75 | 3.7321 | 3.7760 | 3.8208 | 3.8667 | 3.9136 | 3.9617 | 4.0108 | 14 | |
| 76 | 4.0108 | 4.0611 | 4.1126 | 4.1653 | 4.2193 | 4.2747 | 4.3315 | 13 | |
| 77 | 4.3315 | 4.3897 | 4.4494 | 4.5107 | 4.5736 | 4.6383 | 4.7048 | 12 | |
| 78 | 4.7048 | 4.7729 | 4.8430 | 4.9152 | 4.9894 | 5.0658 | 5.1446 | 11 | |
| 79 | 5.1446 | 5.2257 | 5.3093 | 5.3955 | 5.4845 | 5.5764 | 5.6713 | 10 | |
| 80 | 5.6713 | 5.7694 | 5.8708 | 5.9758 | 6.0844 | 6.1970 | 6.3138 | 9 | |
| 81 | 6.3138 | 6.4248 | 6.5405 | 6.6612 | 6.7869 | 6.9182 | 7.0544 | 8 | |
| 82 | 7.0544 | 7.1867 | 7.3247 | 7.4687 | 7.6190 | 7.7759 | 7.9398 | 7 | |
| 83 | 7.9398 | 8.0990 | 8.2648 | 8.4376 | 8.6178 | 8.8059 | 9.0014 | 6 | |
| 84 | 9.0014 | 9.1857 | 9.3768 | 9.5751 | 9.7810 | 10.0049 | 10.2374 | 5 | |
| 85 | 10.2374 | 10.4387 | 10.6476 | 10.8645 | 11.0899 | 11.3243 | 11.5674 | 4 | |
| 86 | 11.5674 | 11.8204 | 12.0814 | 12.3508 | 12.6291 | 12.9168 | 13.2134 | 3 | |
| 87 | 13.2134 | 13.5204 | 13.8364 | 14.1618 | 14.4971 | 14.8428 | 15.1994 | 2 | |
| 88 | 15.1994 | 15.5764 | 15.9648 | 16.3651 | 16.7778 | 17.2034 | 17.6424 | 1 | |
| 89 | 17.6424 | 18.1057 | 18.5848 | 19.0801 | 19.5930 | 20.1249 | 20.6764 | 0 | |
| | 0 | 50 | 10 | 30 | 20 | 10 | 0 | Degree | |



$\cot \alpha = \frac{b}{a} ; b = a \cdot \cot \alpha ; a = \frac{b}{\cot \alpha}$

Cotangent 0°...45°

